



Manual Carga – PS0138

Programação de chaves Mitsubishi Imob. ETACS

(Pajero Dakar HPE 14-15)

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Transponder Utilizado</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios Utilizados</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando o Teste de compatibilidade</u>	<u>7</u>
<u>Realizando a Programação de chaves</u>	<u>9</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>13</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade do veículo,
- Programação de até 8 chaves,
- Leitura do número de chaves,
- Leitura do número do chassi.

Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
Mitsubishi	Pajero Dakar 3.2	2014 a 2015

Transponder Utilizado



Utilize transponder PCF7936 (ID46) dedicado para Mitsubishi. De acordo com a carga OBD0231 ou PS0079

Ou utilize chave original. O telecomando não é programado automaticamente. Para programar o telecomando utilize a carga OBD0208

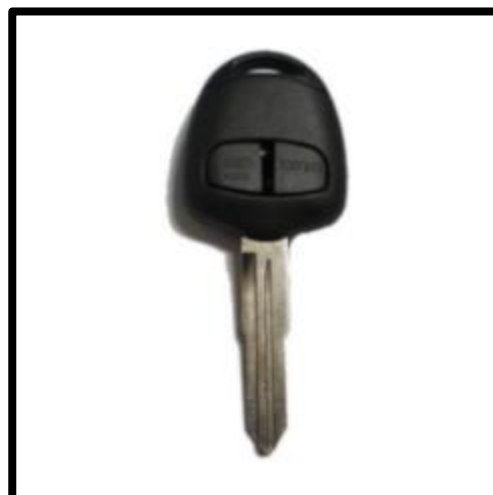

[Voltar índice](#)

Acessórios Utilizados

Utilize o cabo universal +
adaptador A3.



Todos os acessórios
conectados para
procedimento via diagnose.

[Voltar índice](#)

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


- A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na posição **D5**.

•

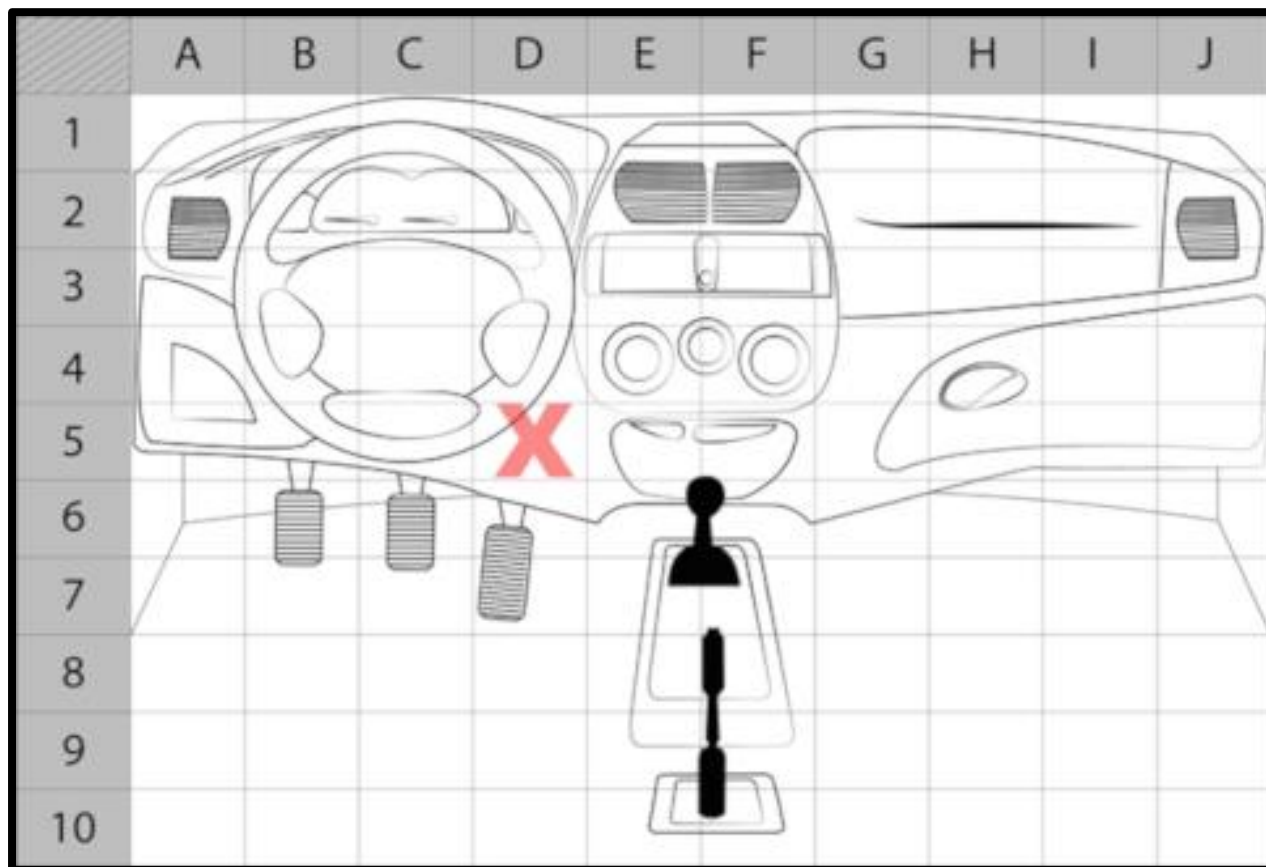


Realizando o Teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

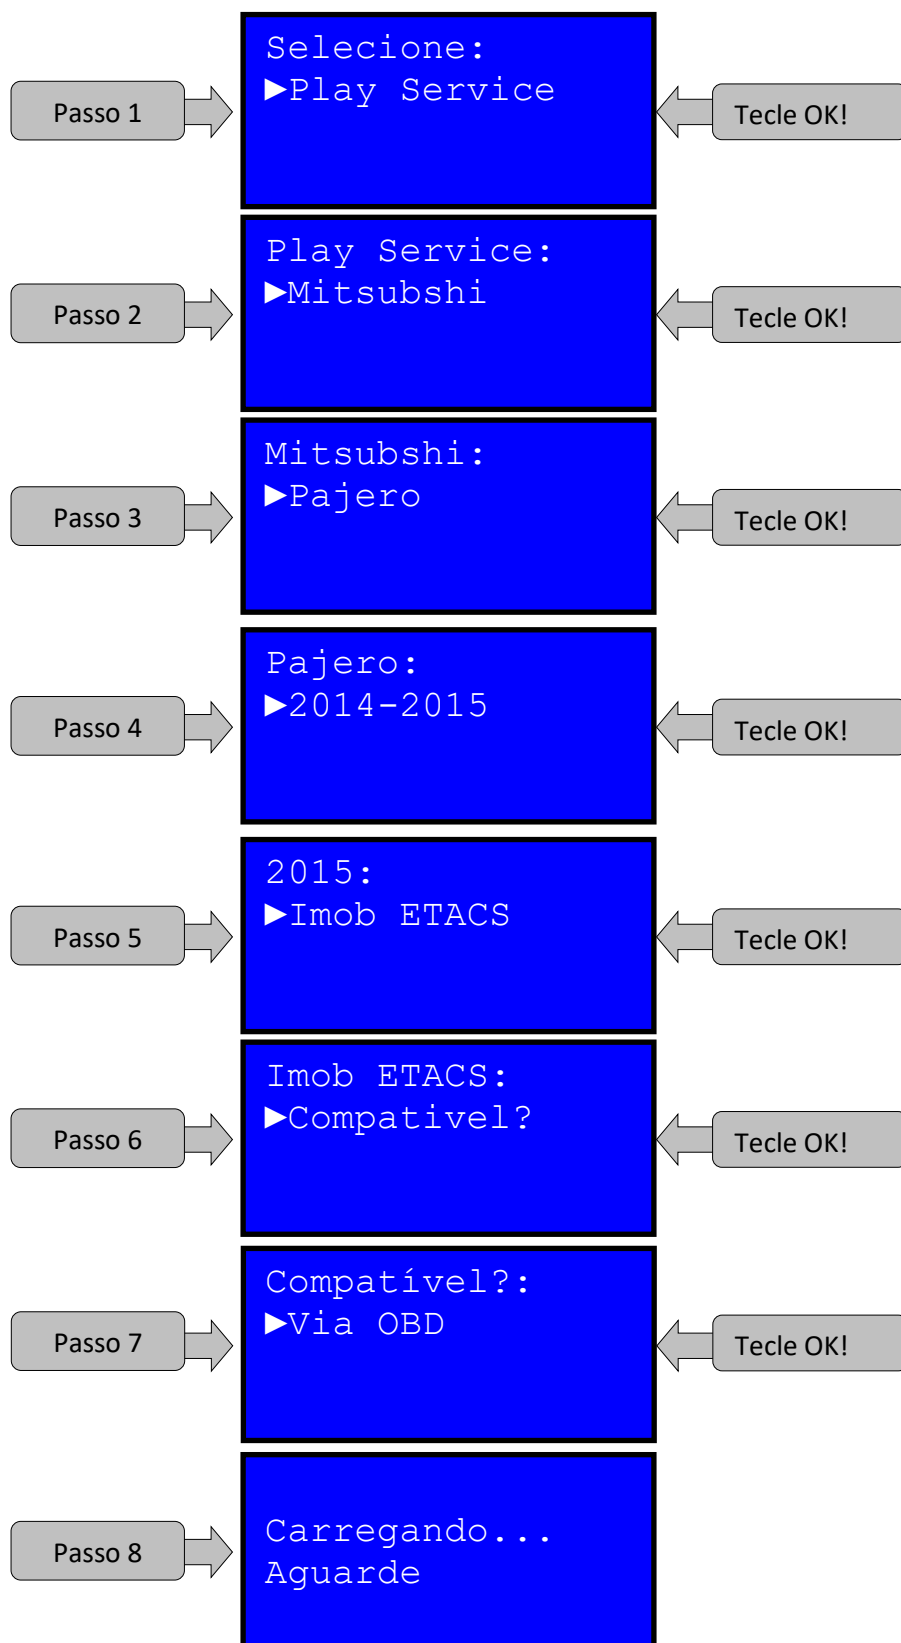


Continua na próxima página

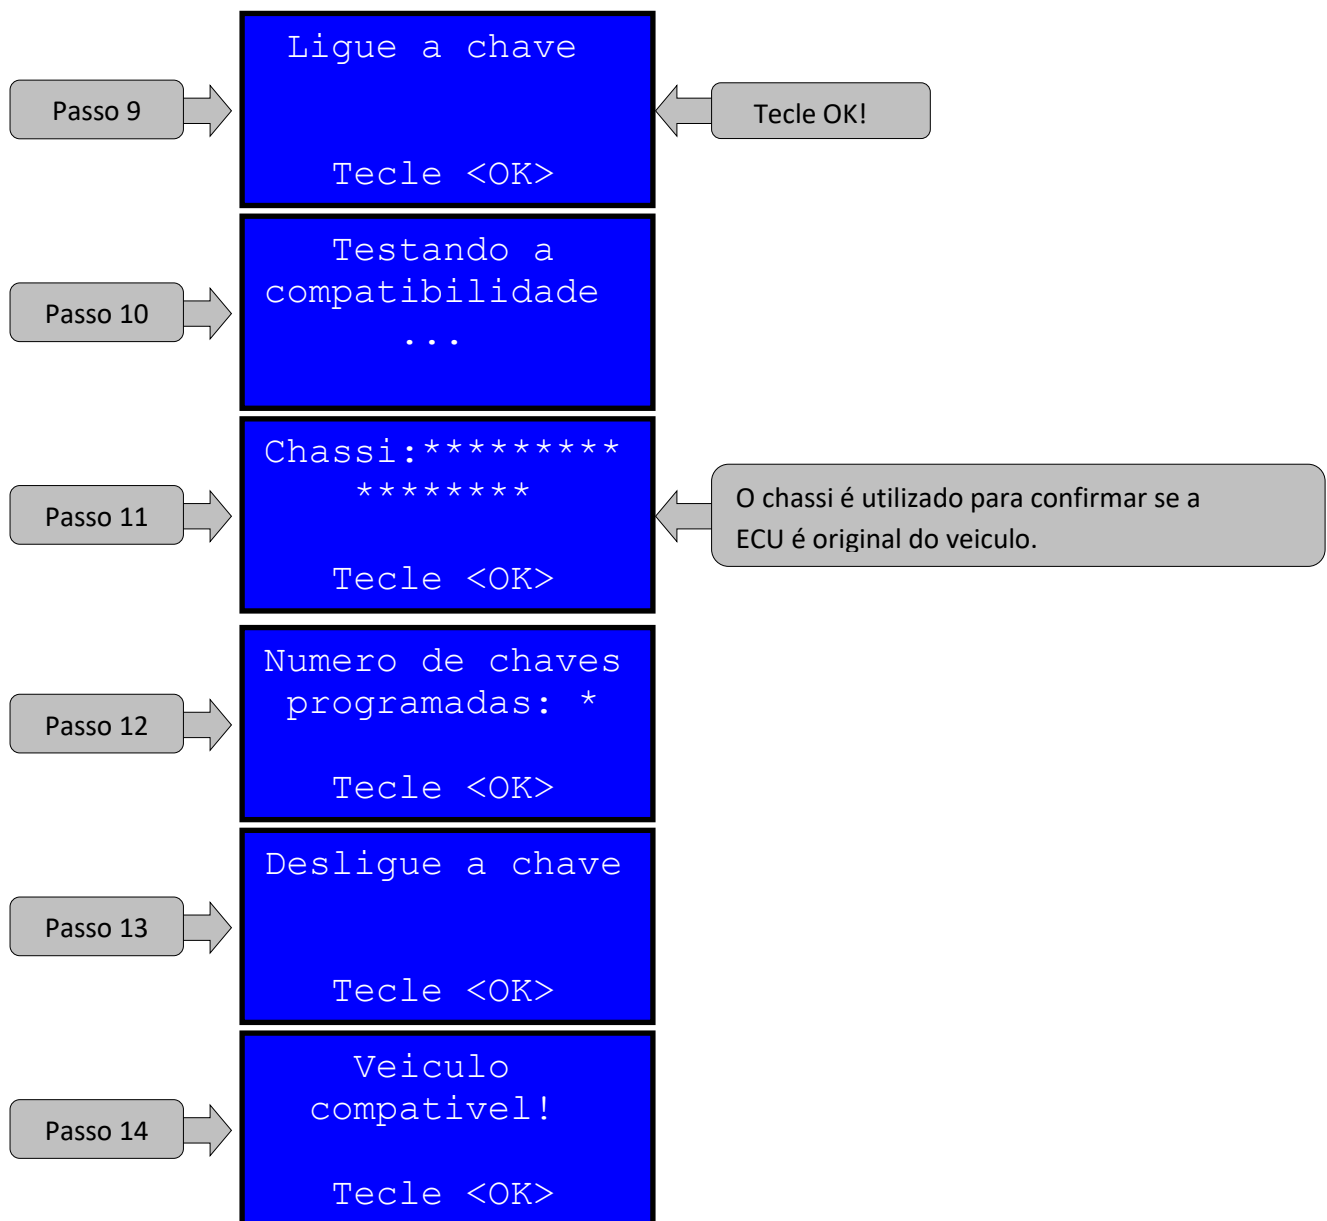


Realizando a Programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

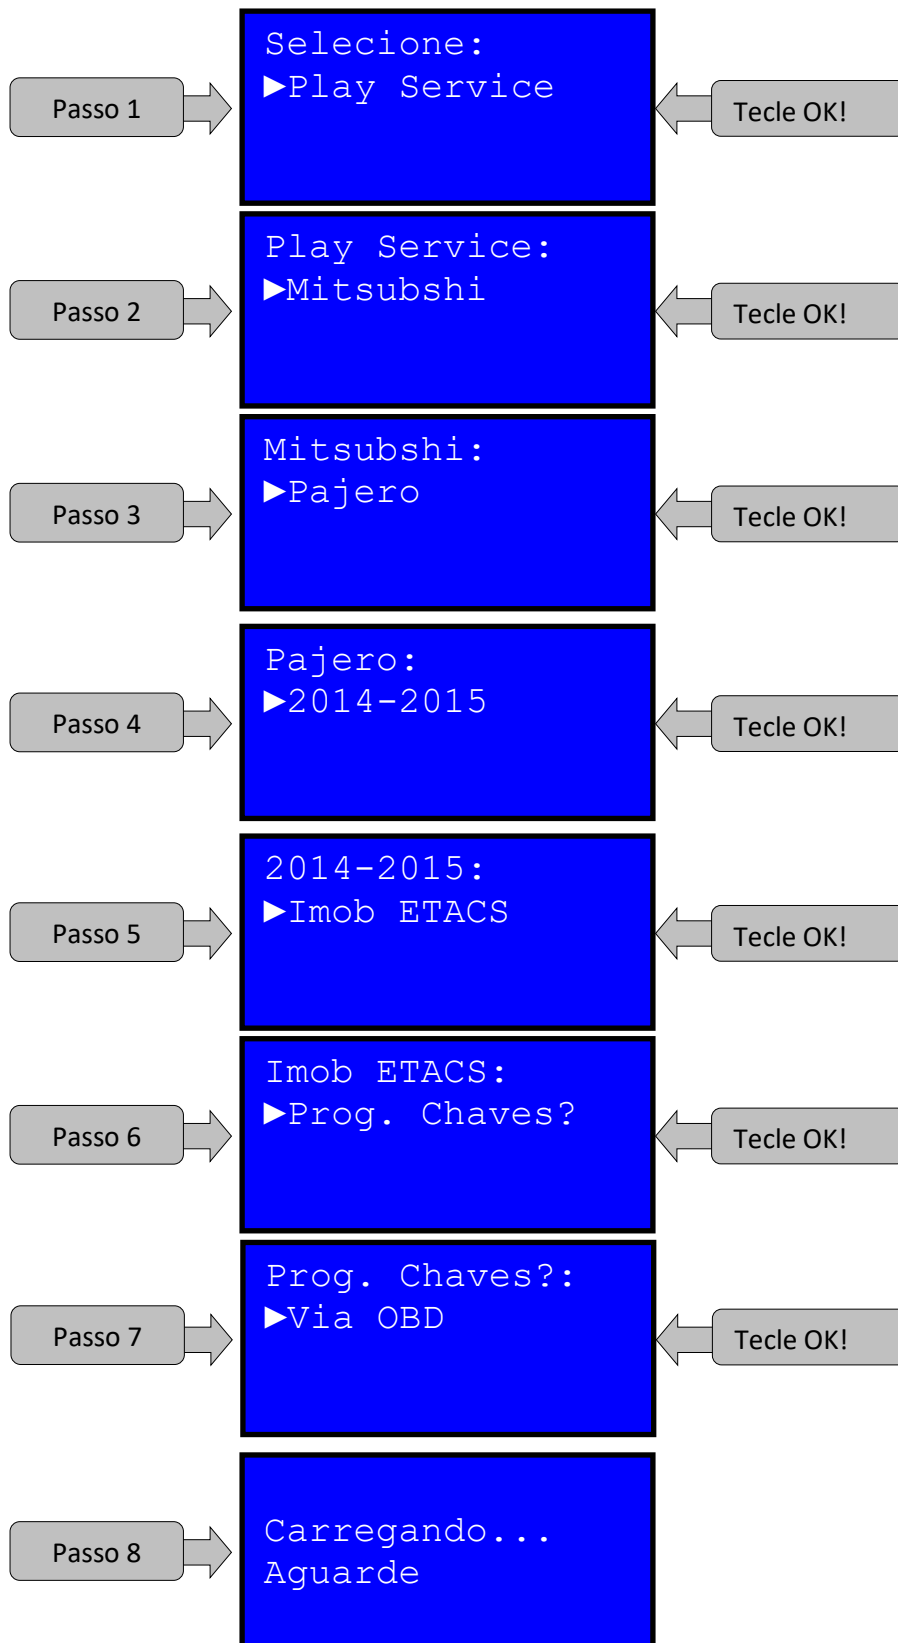

Continua na próxima página



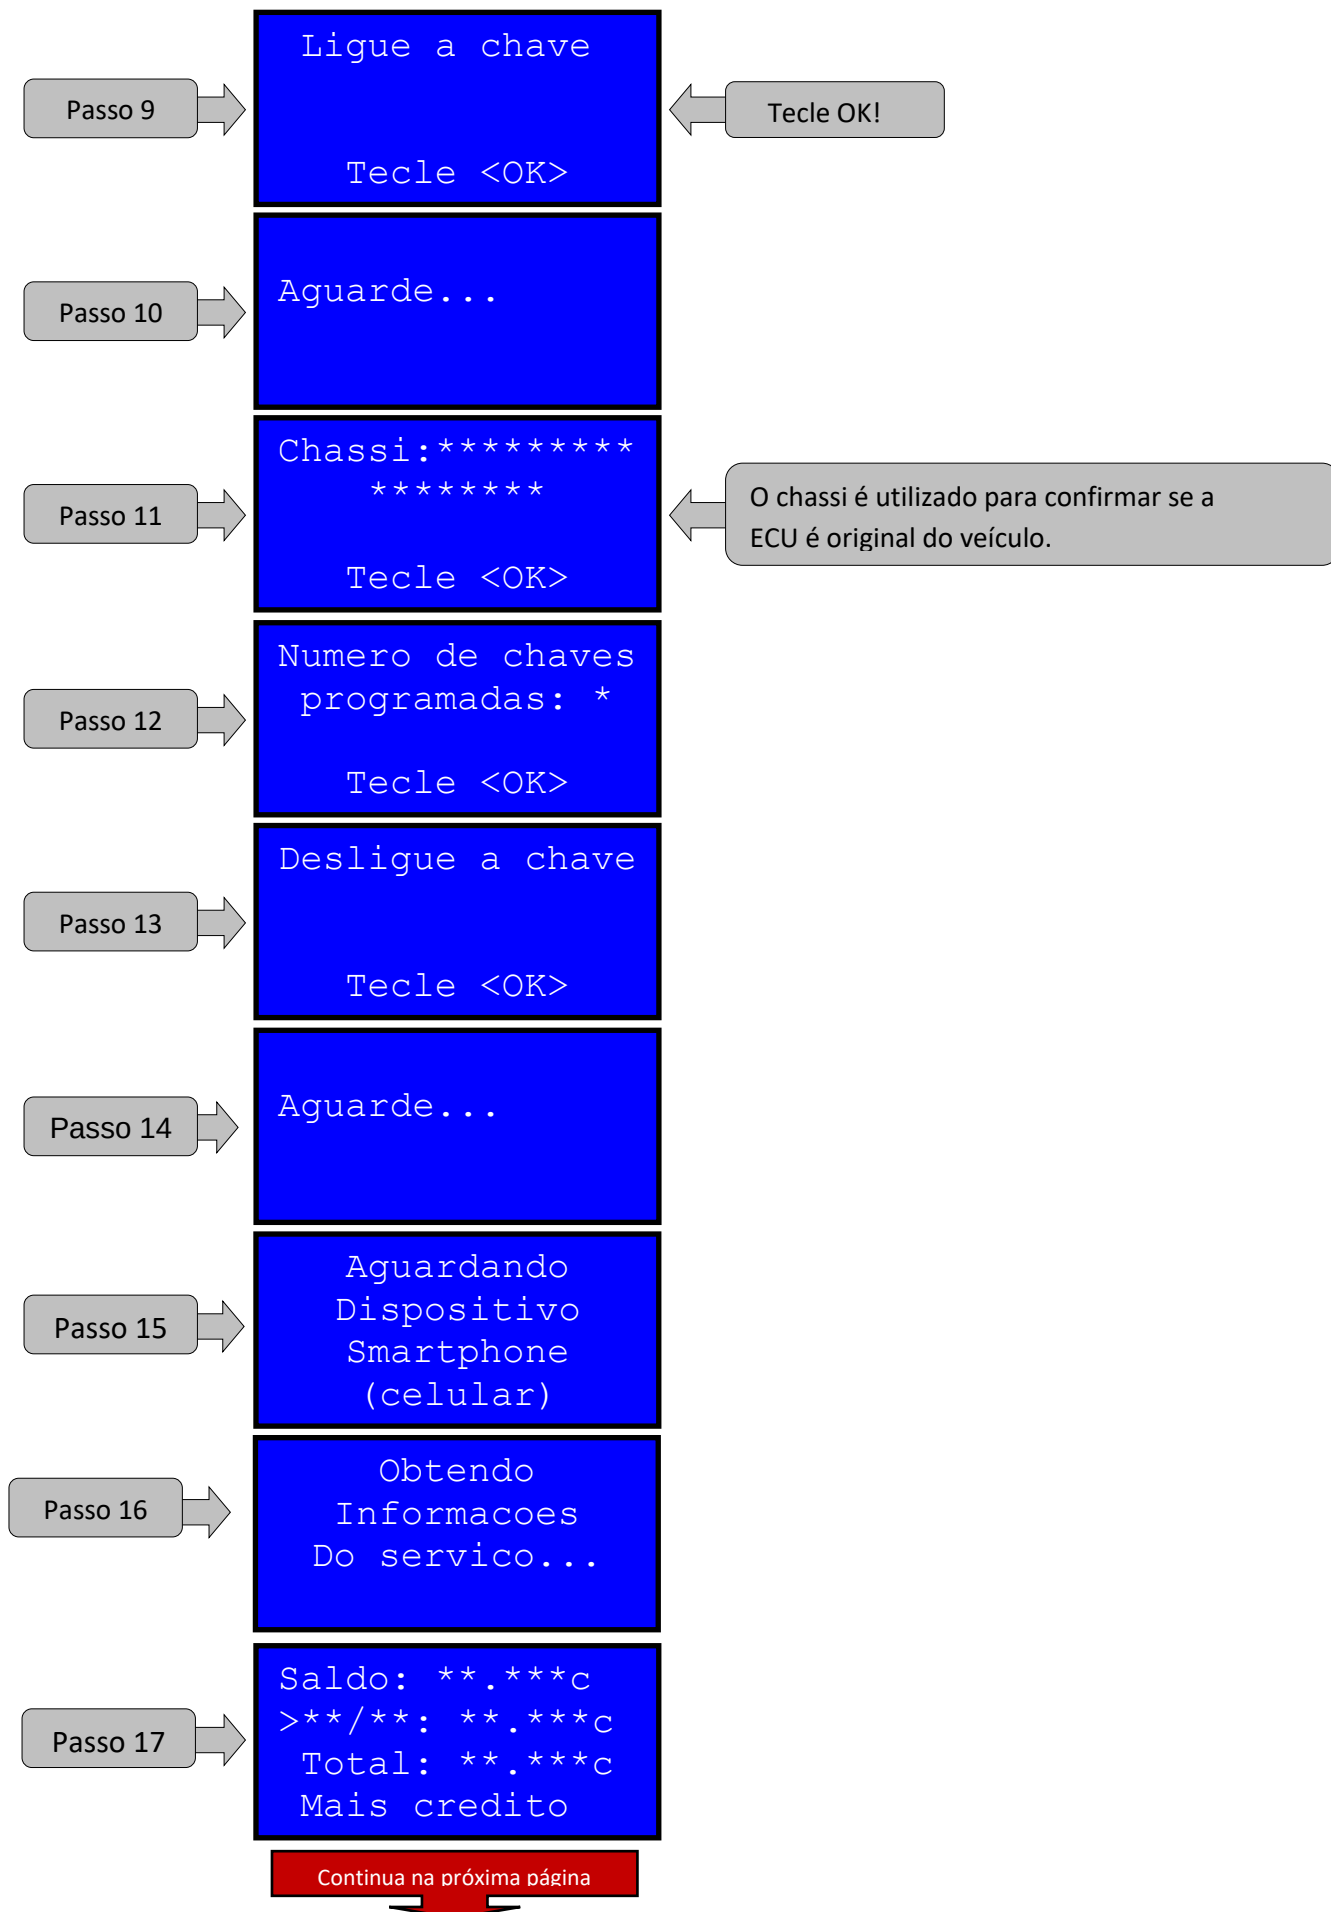

Passo 18 → Saldo: **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Não <OK> Sim

Passo 19 → Todas as chaves
serao perdidas!
<OK> Continuar
<X> Sair

As chaves já programadas serão
apagadas.

Passo 20 → Digite o numero
de chaves: *

Tecle <OK>

Passo 21 → Ligue a primeira
chave a ser
programada e
tecle <OK>

Passo 22 → Aguarde...

Passo 23 → Desligue a chave
em ate 10s

Tecle <OK>


Passo 24 → Ligue a proxima
chave a ser
programada em
ate 10s <OK>

Passo 25 → Aguarde...

Passo 26 → Numero de chaves
programadas: *

Tecle <OK>

Continua na próxima página

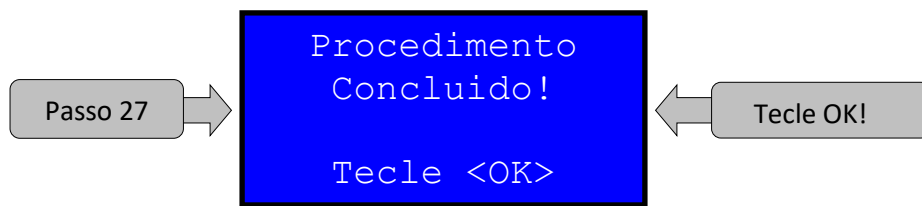

Outras Mensagens

Use o cabo CAN
ou adap. A3 CAN!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O cabo que está conectado não é o cabo CAN ou o Adaptador A3

Soluções:

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações

Erro comunicacao
ou veiculo
incompativel!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.
- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Passar um scanner de diagnóstico no veículo
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.
- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações

Falha na
rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos;

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

Acesso Negado!

* *

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- BC não compatível com a aplicação,
- OBDMAP desatualizado

Soluções:

- Verificar aplicação (isso implica nos modelos, anos, sistemas e hardware)
- Verificar com suporte técnico uma possível atualização

Erro na
Programacao!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição,
- A programação não foi completada,
- O transponder não está programado no carro,
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

Soluções:

- Verifique as antenas do sistema de aproximação no teto do veículo,
- Coloque a chave na ignição,
- Conferir se o transponder está programado ao veículo,
- Refazer o procedimento novamente,
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, sensores de aproximação etc.

Senha
Incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A senha está incorreta,
- Veículo está com tempo de espera devido consecutivas tentativas com senhas erradas. (dependendo do sistema)

Soluções:

- Conferir a aplicação,
- Aguardar x tempo com a ignição ligada e tentar novamente,
- Contate o suporte técnico.

Tempo
Excedido!

Causas Prováveis:

- O tempo de ligar e desligar a chave não foi respeitado.

Soluções:

- Realize o procedimento dentro do tempo estipulado pelo OBDMAP.

Erro de
Comunicacao!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar bateria, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador (o veículo pode não conter todos os módulos),
- Repita o procedimento,
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)