



Manual carga – PS0160

Programação de chaves e Telecomando VW Imob2b (New Beetle)

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Transponder:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a leitura da senha / Programação de chaves:.....</u>	<u>7</u>
<u>Realizando a leitura da senha / programação do telecomando:.....</u>	<u>10</u>
<u>Outras mensagens:</u>	<u>12</u>

Introdução:

➤ Esta carga realiza as seguintes funções:

- ✓ Leitura da senha,
- ✓ Programação de até 8 chaves,
- ✓ Programação do telecomando.

É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso elas não sejam reprogramadas, elas não funcionarão no veículo. No procedimento do telecomando, só será possível a programação de um.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	NEW BETTLE 2.0	1999 - 2002


Transponder:

Utilize o transponder
Megamos ID48 (Virgem).



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:

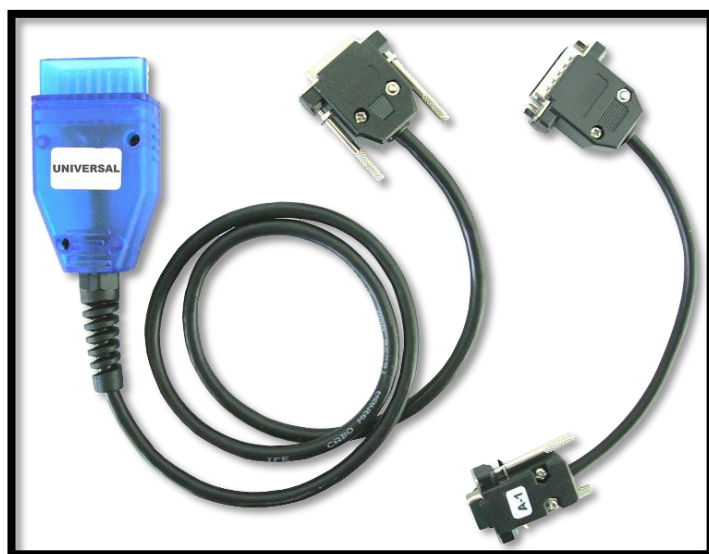

Utilize o cabo universal + adaptador A1. Conecta o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.



Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:


- ✓ A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área **B5**.

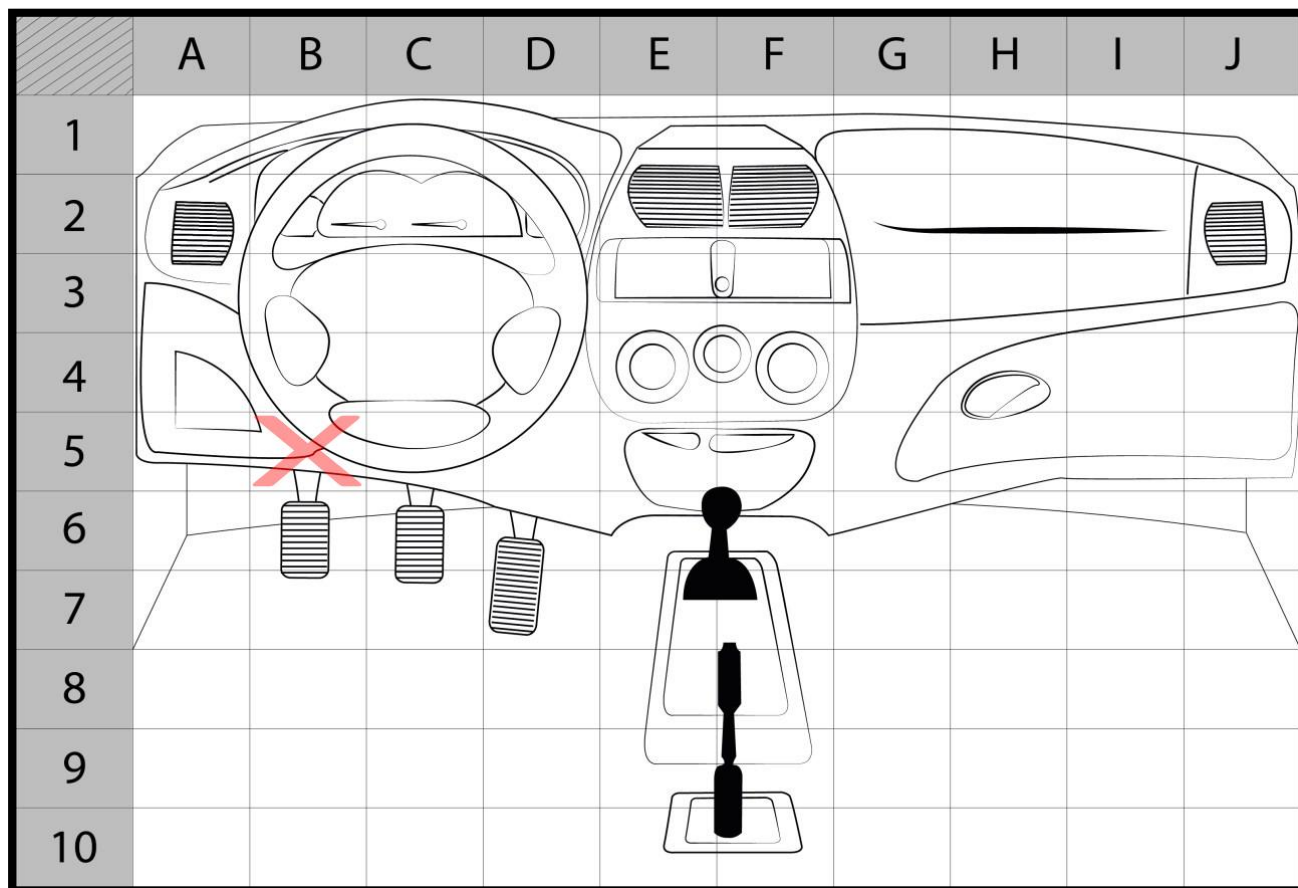


Realizando a leitura da senha / Programação de chaves:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

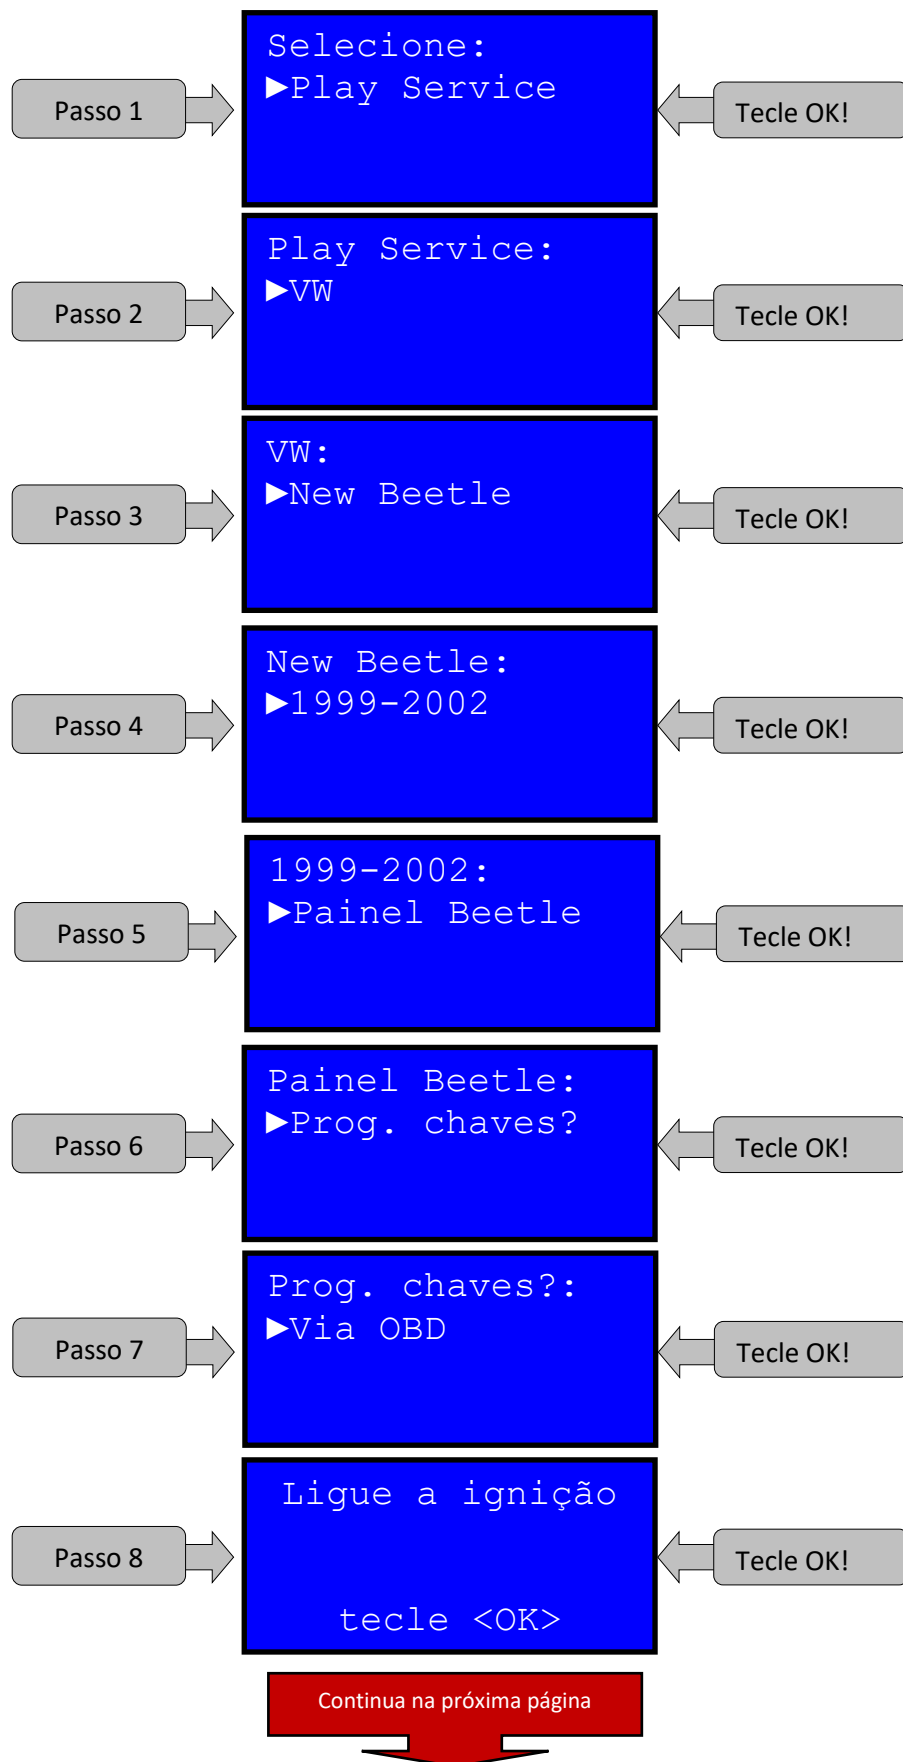


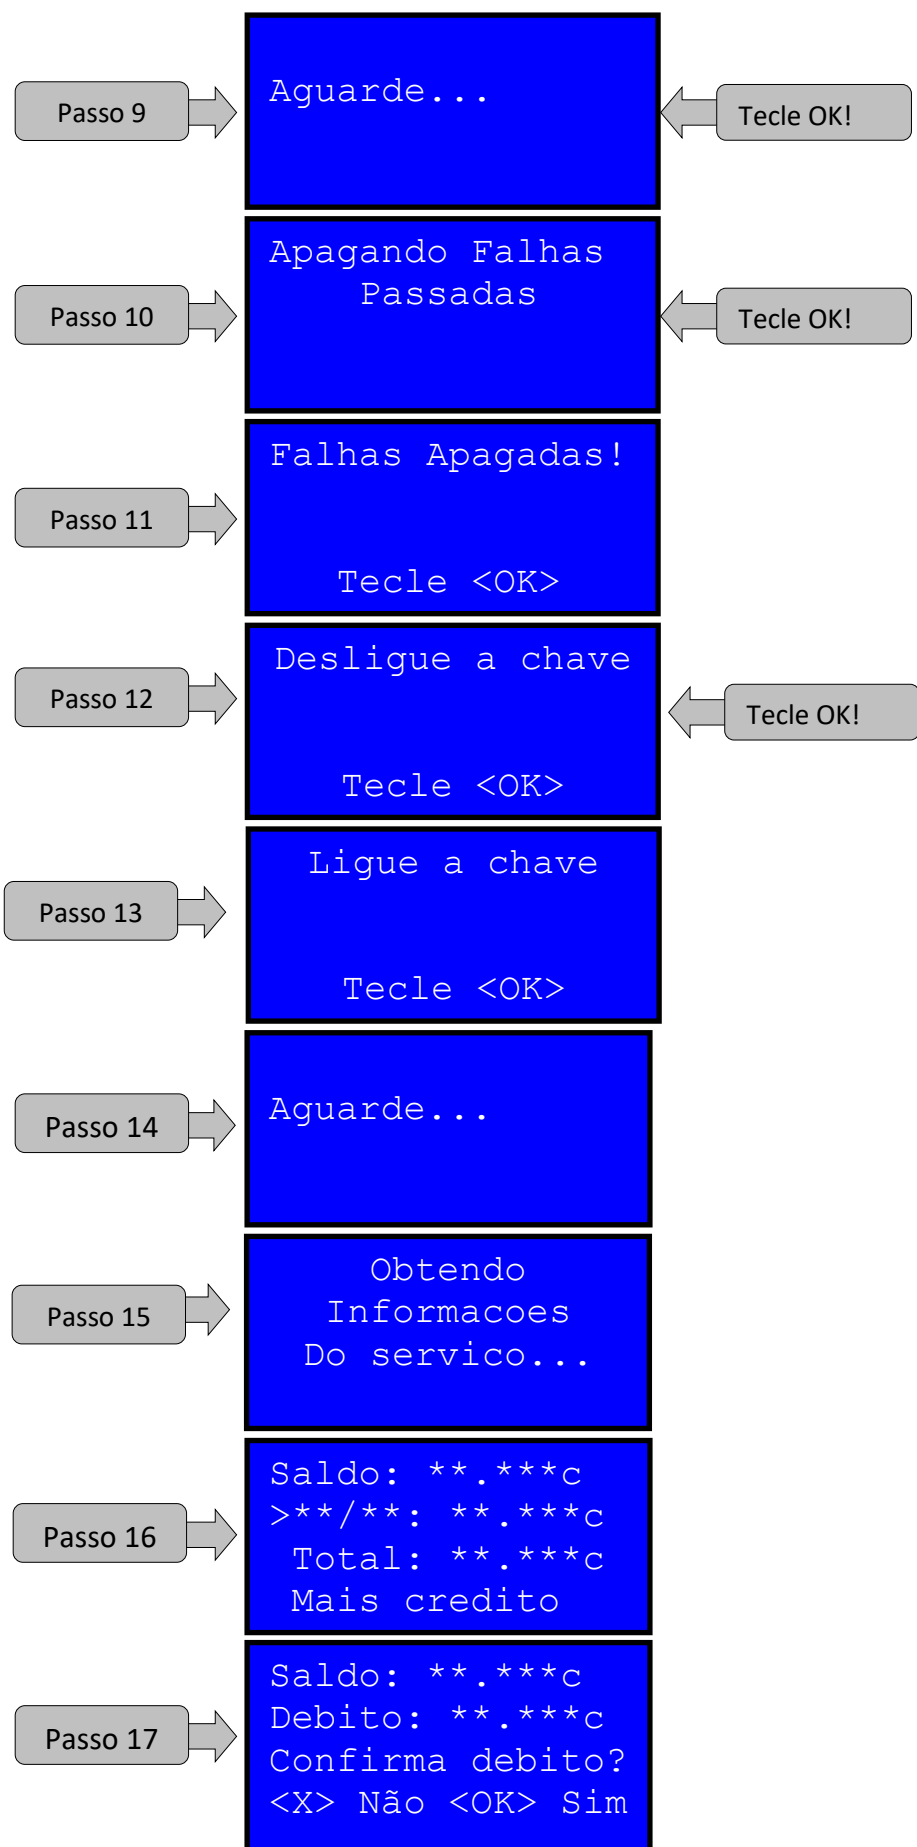

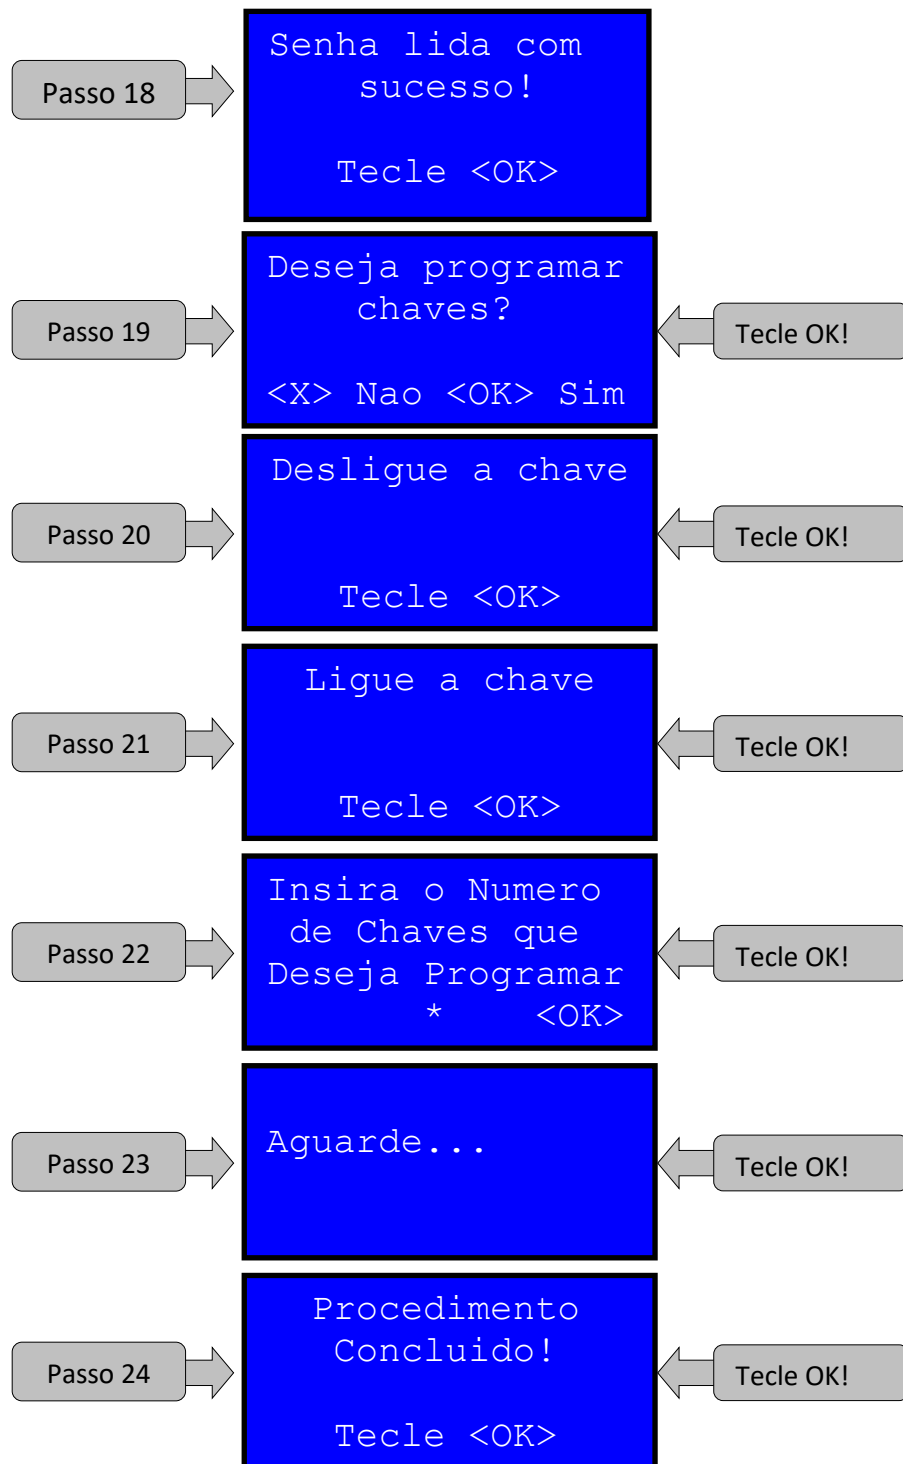


Realizando a leitura de senha / programação do telecomando:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

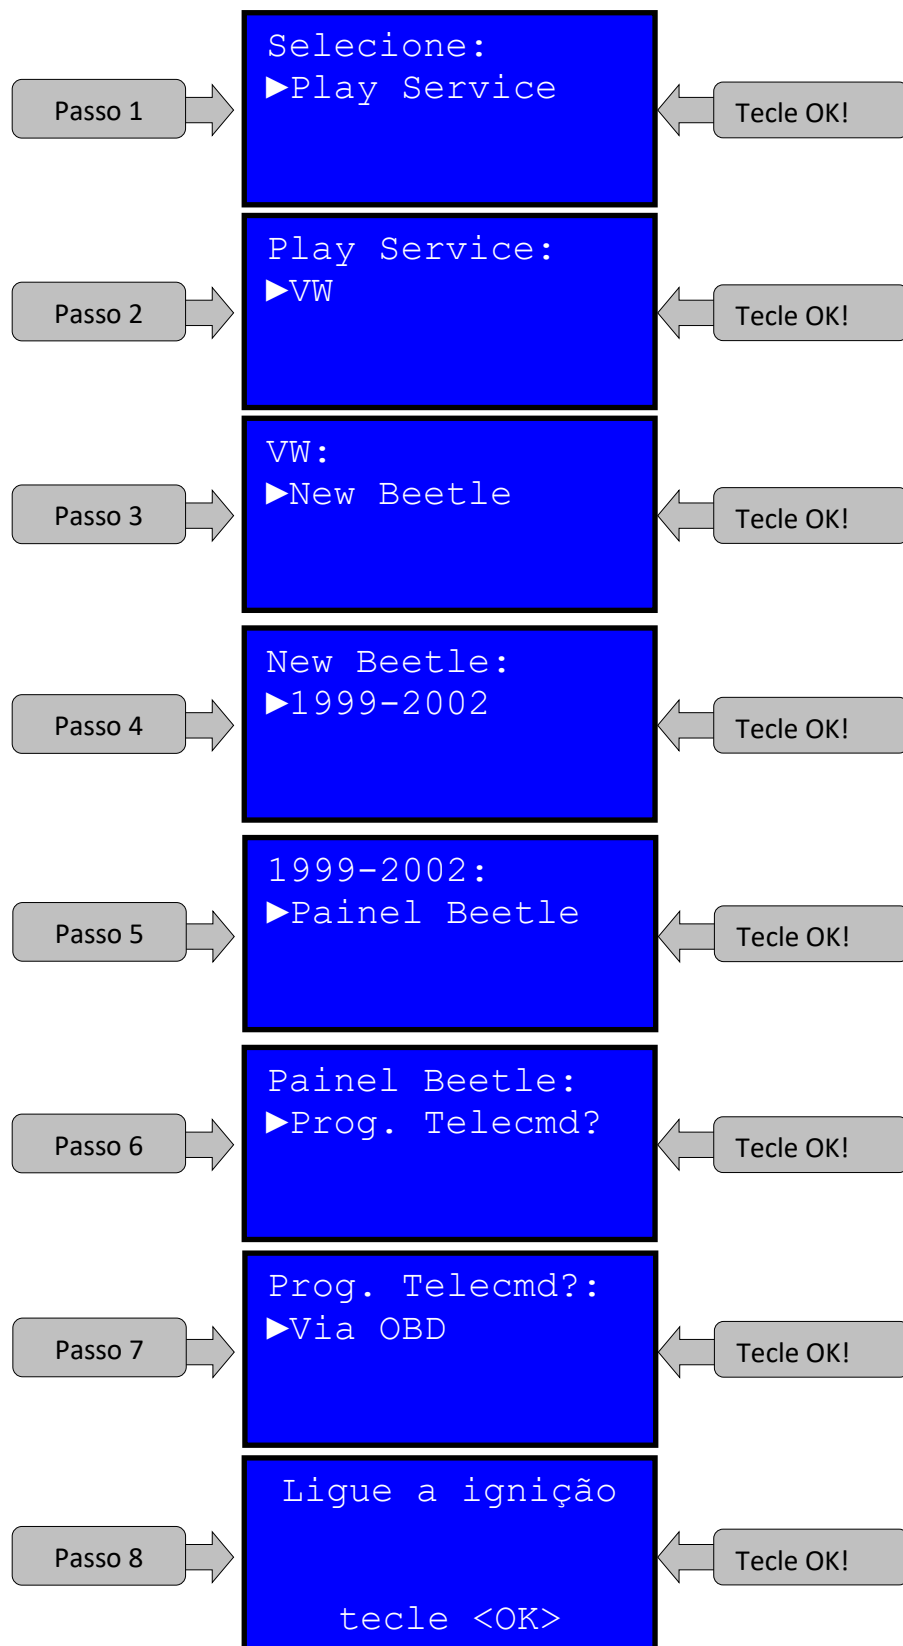

Continua na próxima página

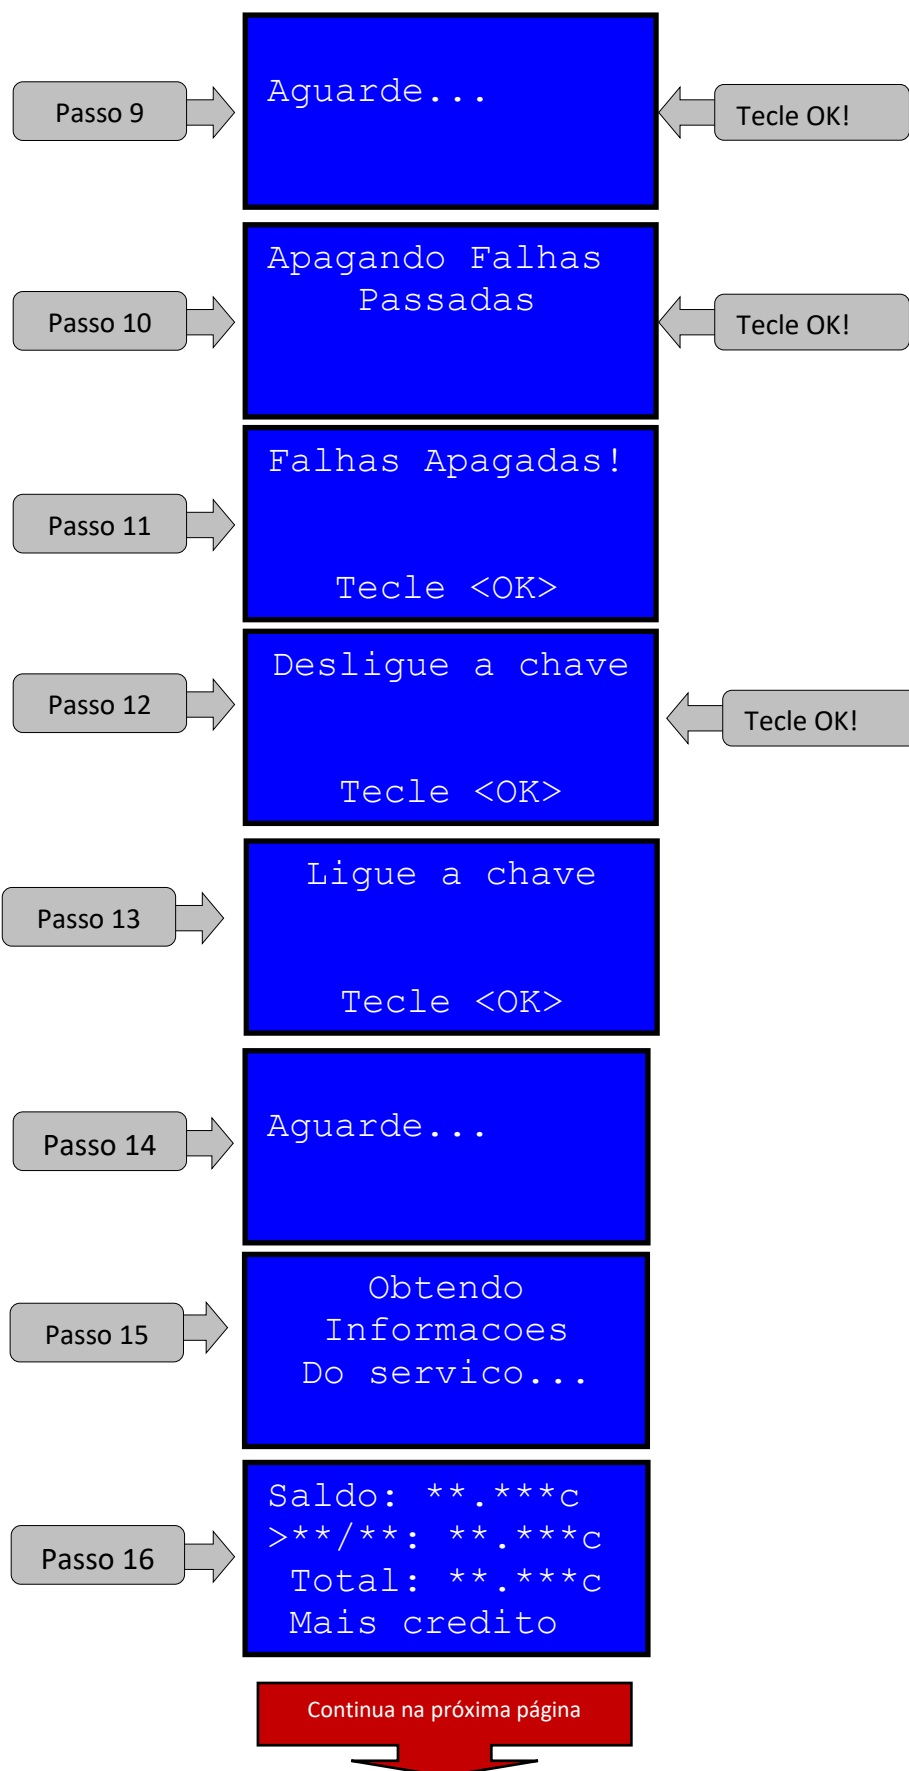

Passo 17

Saldo: **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Não <OK> Sim

Passo 18

Senha lida com
sucesso!

Tecle <OK>

Passo 19

Deseja programar
o telecomando?

<X>Nao <OK>Sim

Passo 20

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 21

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 22

Aguarde...

Passo 23

Pressione o
Telecomando

Tecle <OK>

Passo 24

TLCMD programado
Programar mais?

<X>Nao <OK>Sim

Passo 25

TLCMD programado
Programar mais?

<X>Nao <OK>Sim

Outras mensagens:

Erro de
Comunicacao!

Causas prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Acesso
Negado!

Causas prováveis:

- O veículo ou sistema não corresponde à aplicação.

Solução:

- Verificar aplicação.
- Consulte o suporte técnico.

**Se persistir os erros acima, ou para outras mensagens consulte o
suporte técnico.**

[Voltar índice](#)