



Manual Carga – PS0163

Leitura e gravação IMMO DATA VW imob6 painel VDO Tipo1

(Gol, Saveiro e Voyage 13-14)

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Play Service</u>	<u>6</u>
<u>Identificando o painel G6.....</u>	<u>7</u>
<u>Realizando o teste de compatibilidade</u>	<u>8</u>
<u>Realizando a Leitura do IMMO DATA.....</u>	<u>10</u>
<u>Realizando a gravação do IMMO DATA.....</u>	<u>14</u>
<u>Software OBDMAP Suite:</u>	<u>19</u>
<u>Passos na tela do OBDMAP Suite para leitura:</u>	<u>19</u>
<u>Passos na tela do OBDMAP Suite para gravação:</u>	<u>21</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>22</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade;
- Leitura de dados do painel;
- Leitura do IMMO DATA;
- Gravação do IMMO DATA;
- Backup do arquivo completo.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
VW	Gol G6 1.0	2013 a 2014
	Gol G6 1.6	2013 a 2014
	Voyage 1.0	2013 a 2014
	Voyage 1.6	2013 a 2014
	Saveiro G6 1.6	2013 a 2014

Acessórios utilizados

Utilize o cabo universal + adaptador A3.



Conecte o cabo universal junto ao adaptador A3.


Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.



[Voltar índice](#)

Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnóstico dos veículos citados fica localizada na área **A5**.

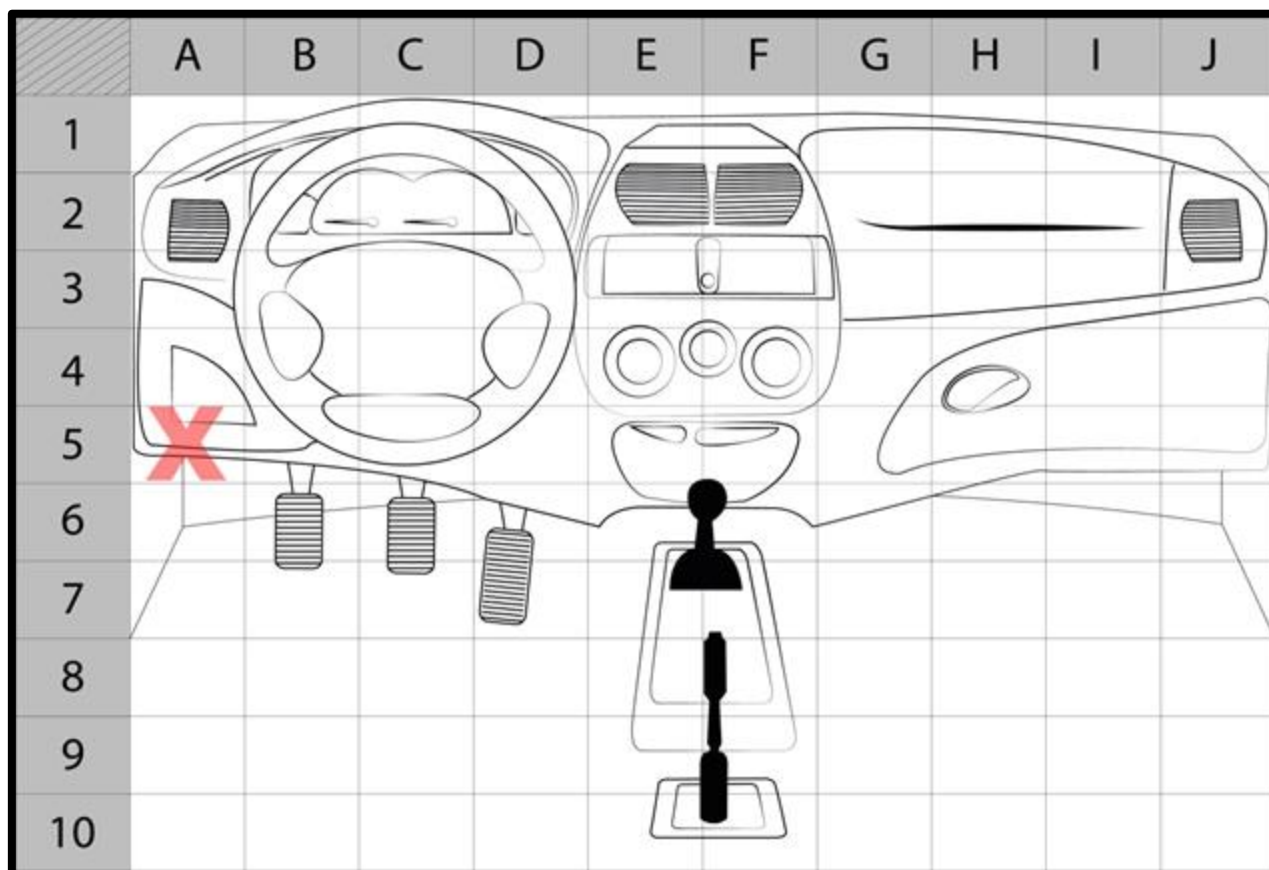

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.***c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.*c** : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

Identificando o painel G6

Os veículos com sistema de imobilizador linha G6 (Imob 6) podem ter painéis Magneti Marelli e painéis VDO. É necessário identificar o modelo do painel para utilizar a função correta no OBDMap, isso pode ser feito de algumas formas:

Identificação pelo Hardware

A maneira mais efetiva de identificar o tipo do painel é pelo seu hardware;
O painel VDO usa um microcontrolador NEC (máscara A2C53325500) e memória 24C64, a carga (H060211 157 SW - VW G6 Programação Painel VDO) é aplicada somente para este painel.

Identificação pela função "Identificar painel G6"

Pode-se utilizar a função "Identificar painel G6" disponível na carga básica do OBDMap para identificar o tipo do painel. Ela esta disponível em Diagnostico/VW/Painel Imob6/Identificar e exibirá o tipo do painel.


Observação 1- Devido a constante mudança nos sistemas pode ocorrer dessa função vir a não funcionar corretamente. É necessário que o veículo utilize sistema G6 para identificação correta, pois ela destina-se somente a identificação entre o painel Marelli e o VDO dentro do sistema G6.

Observação 2- Existem veículos Gol G6 e família que trabalham com o sistema do Gol G5. Neste caso tanto a identificação quanto a programação de chaves da linha G6 não funcionarão.

Observação 3- Quando a função de identificação for utilizada mais de uma vez em tempo menor que 10 minutos, o veículo pode ficar com tempo de espera por 10 min (veículo imobilizado), neste caso deixe a ignição ligada durante esse tempo, e depois voltará ao funcionamento normal.

Realizando o teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

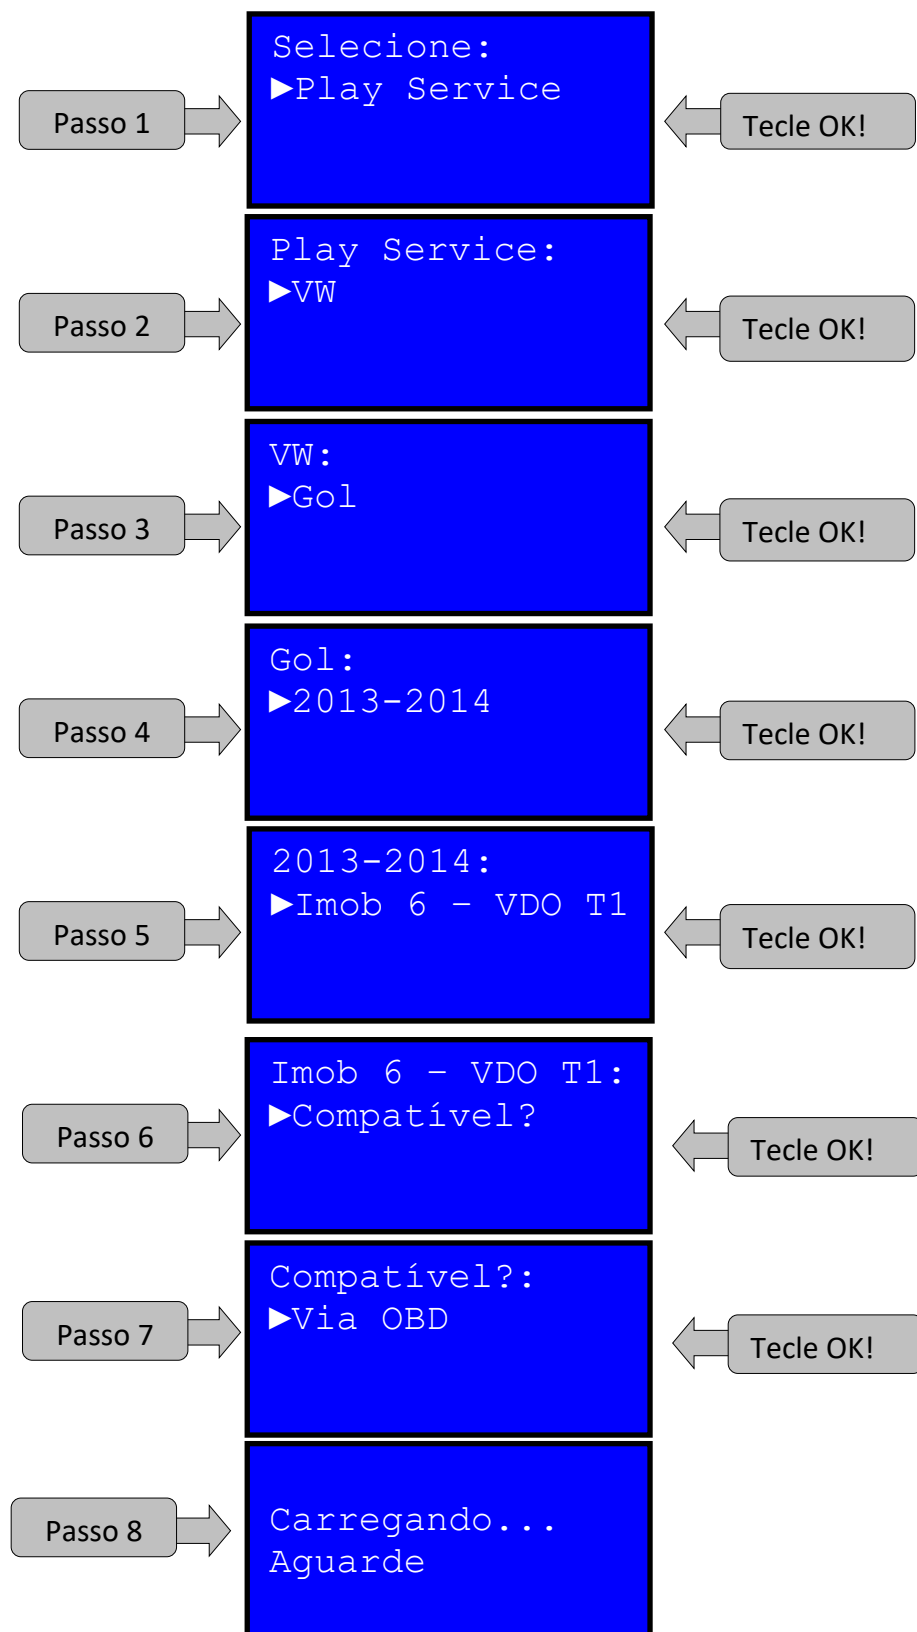

Continua na próxima página

Passo 9

Ligue a chave
e tecle OK!

Tecle OK!


Passo 10

Veiculo
Compatível!


[Voltar índice](#)

Realizando a Leitura do IMMO DATA

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

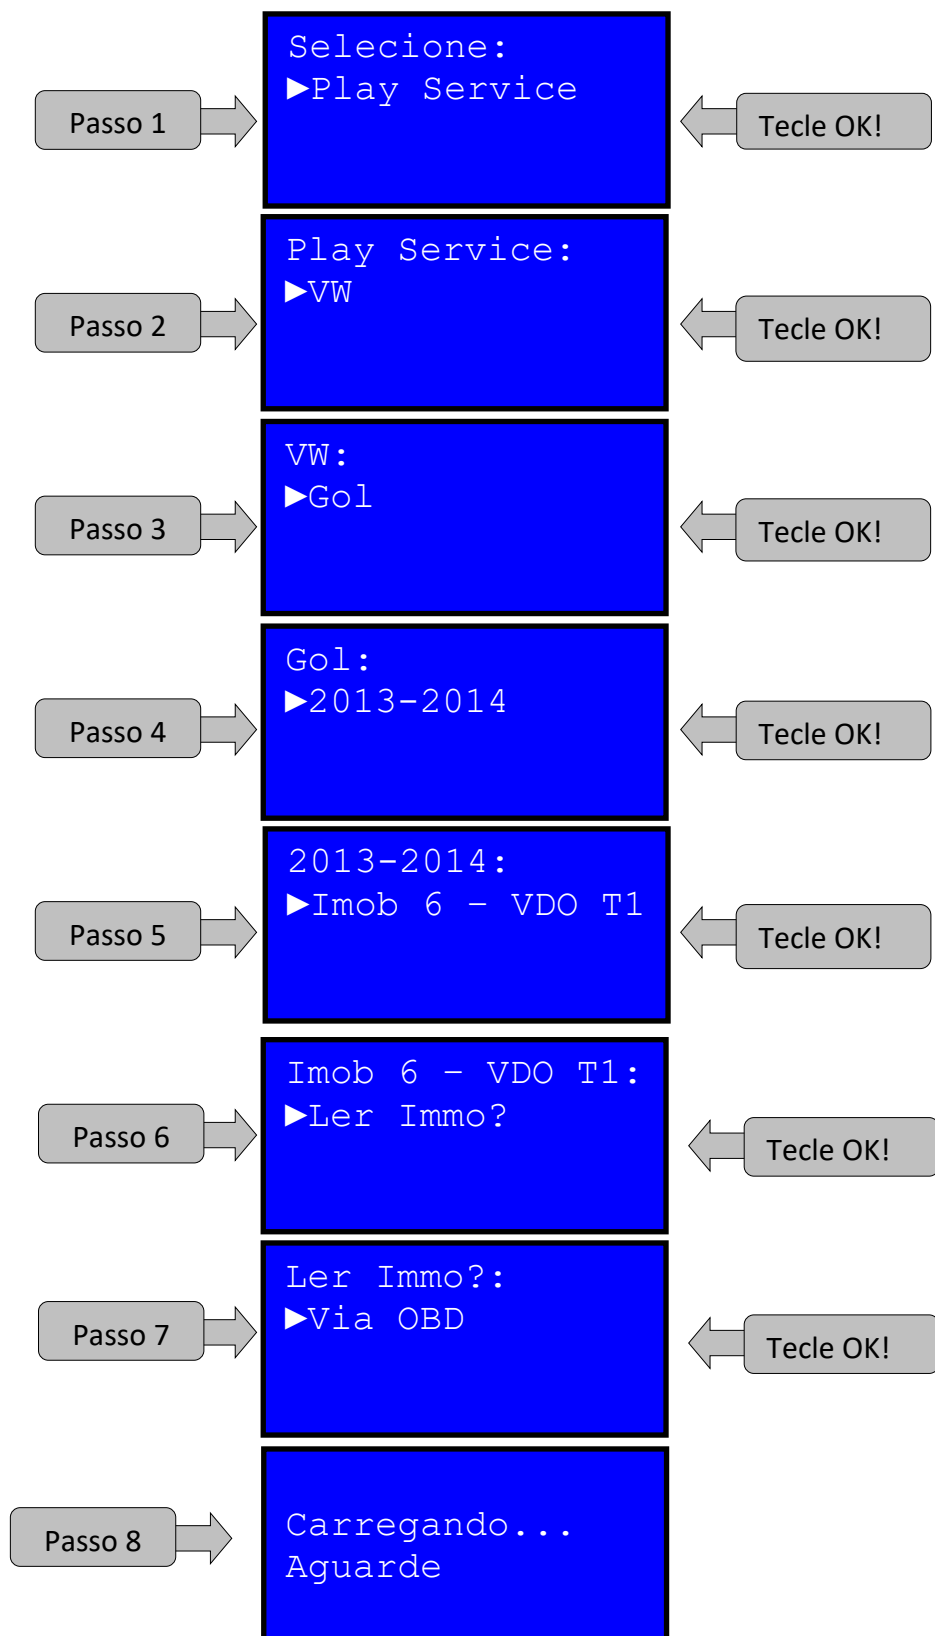

Continua na próxima página

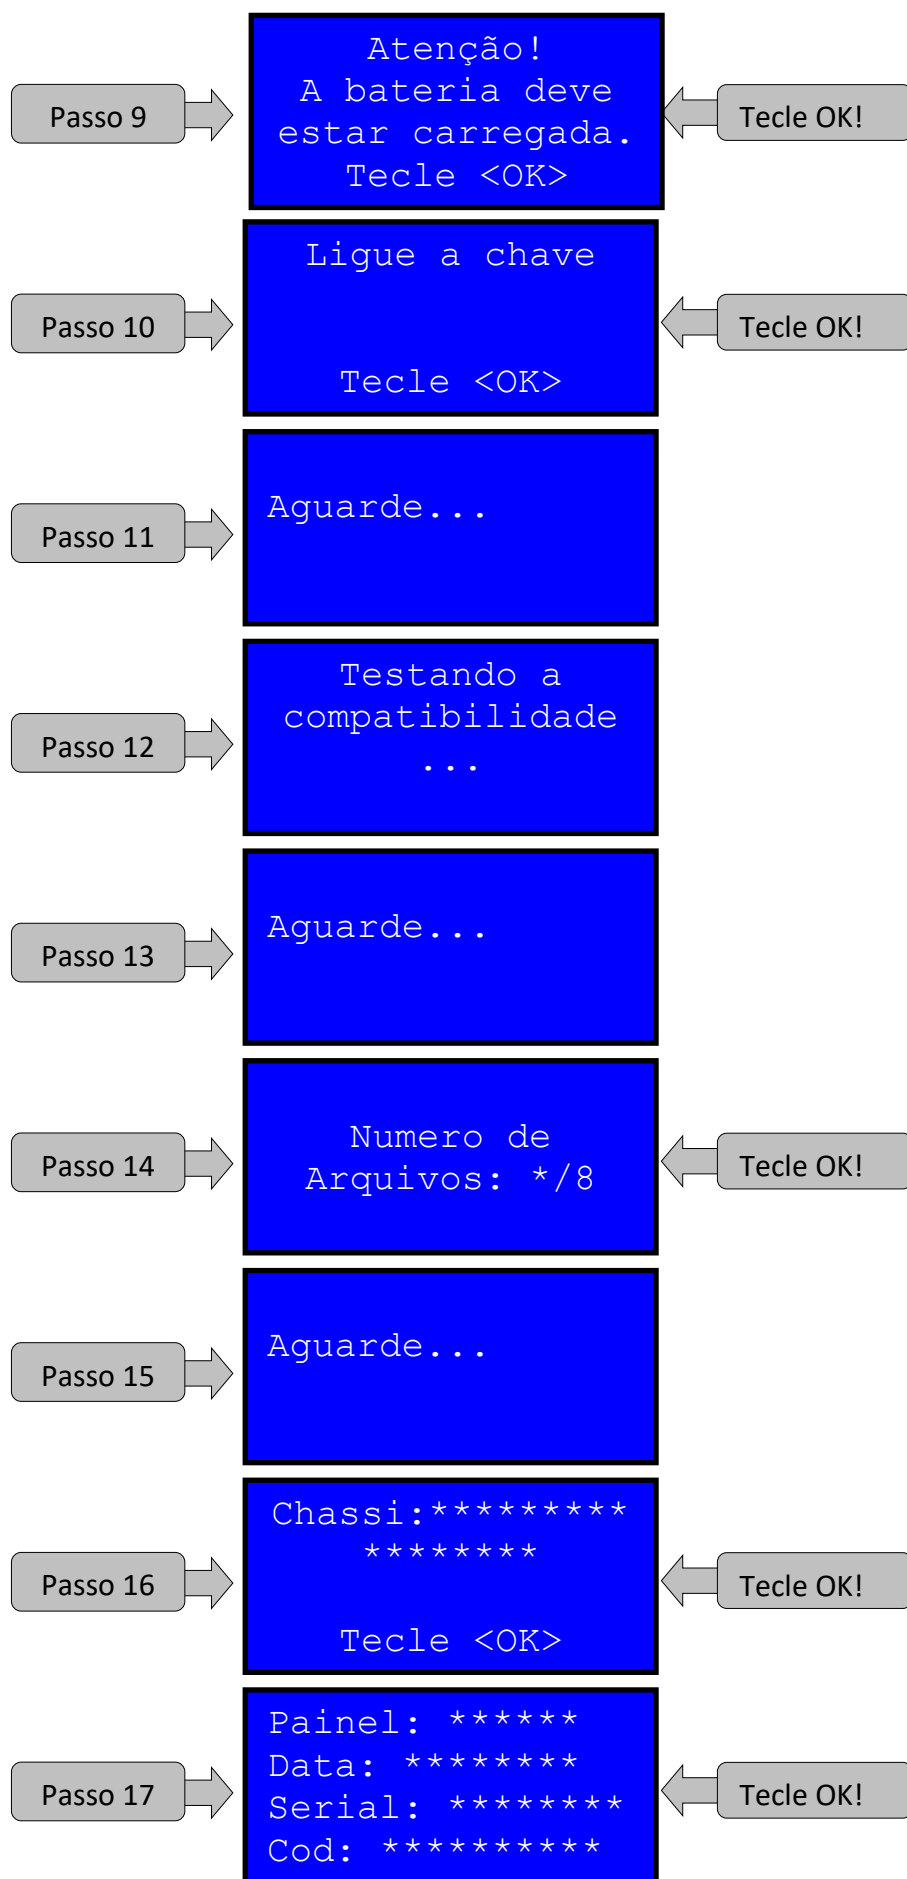

Continua na próxima página

Passo 18

Aguarde...

Passo 19

Aguardando
Dispositivo
Smartphone
(celular)

Passo 20

Obtendo
Informacoes
Do servico...

Passo 21

Saldo: **.***c
> **/ **: **.***c
Total: **.***c
Mais credito

Passo 22

Saldo: **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Não <OK> Sim

Passo 23

Aguarde...

Passo 24

Realizando o
Backup do
Painel...


Passo 25

Aguarde...

Passo 26


Lendo IMMO DATA
Aguarde...

Continua na próxima página

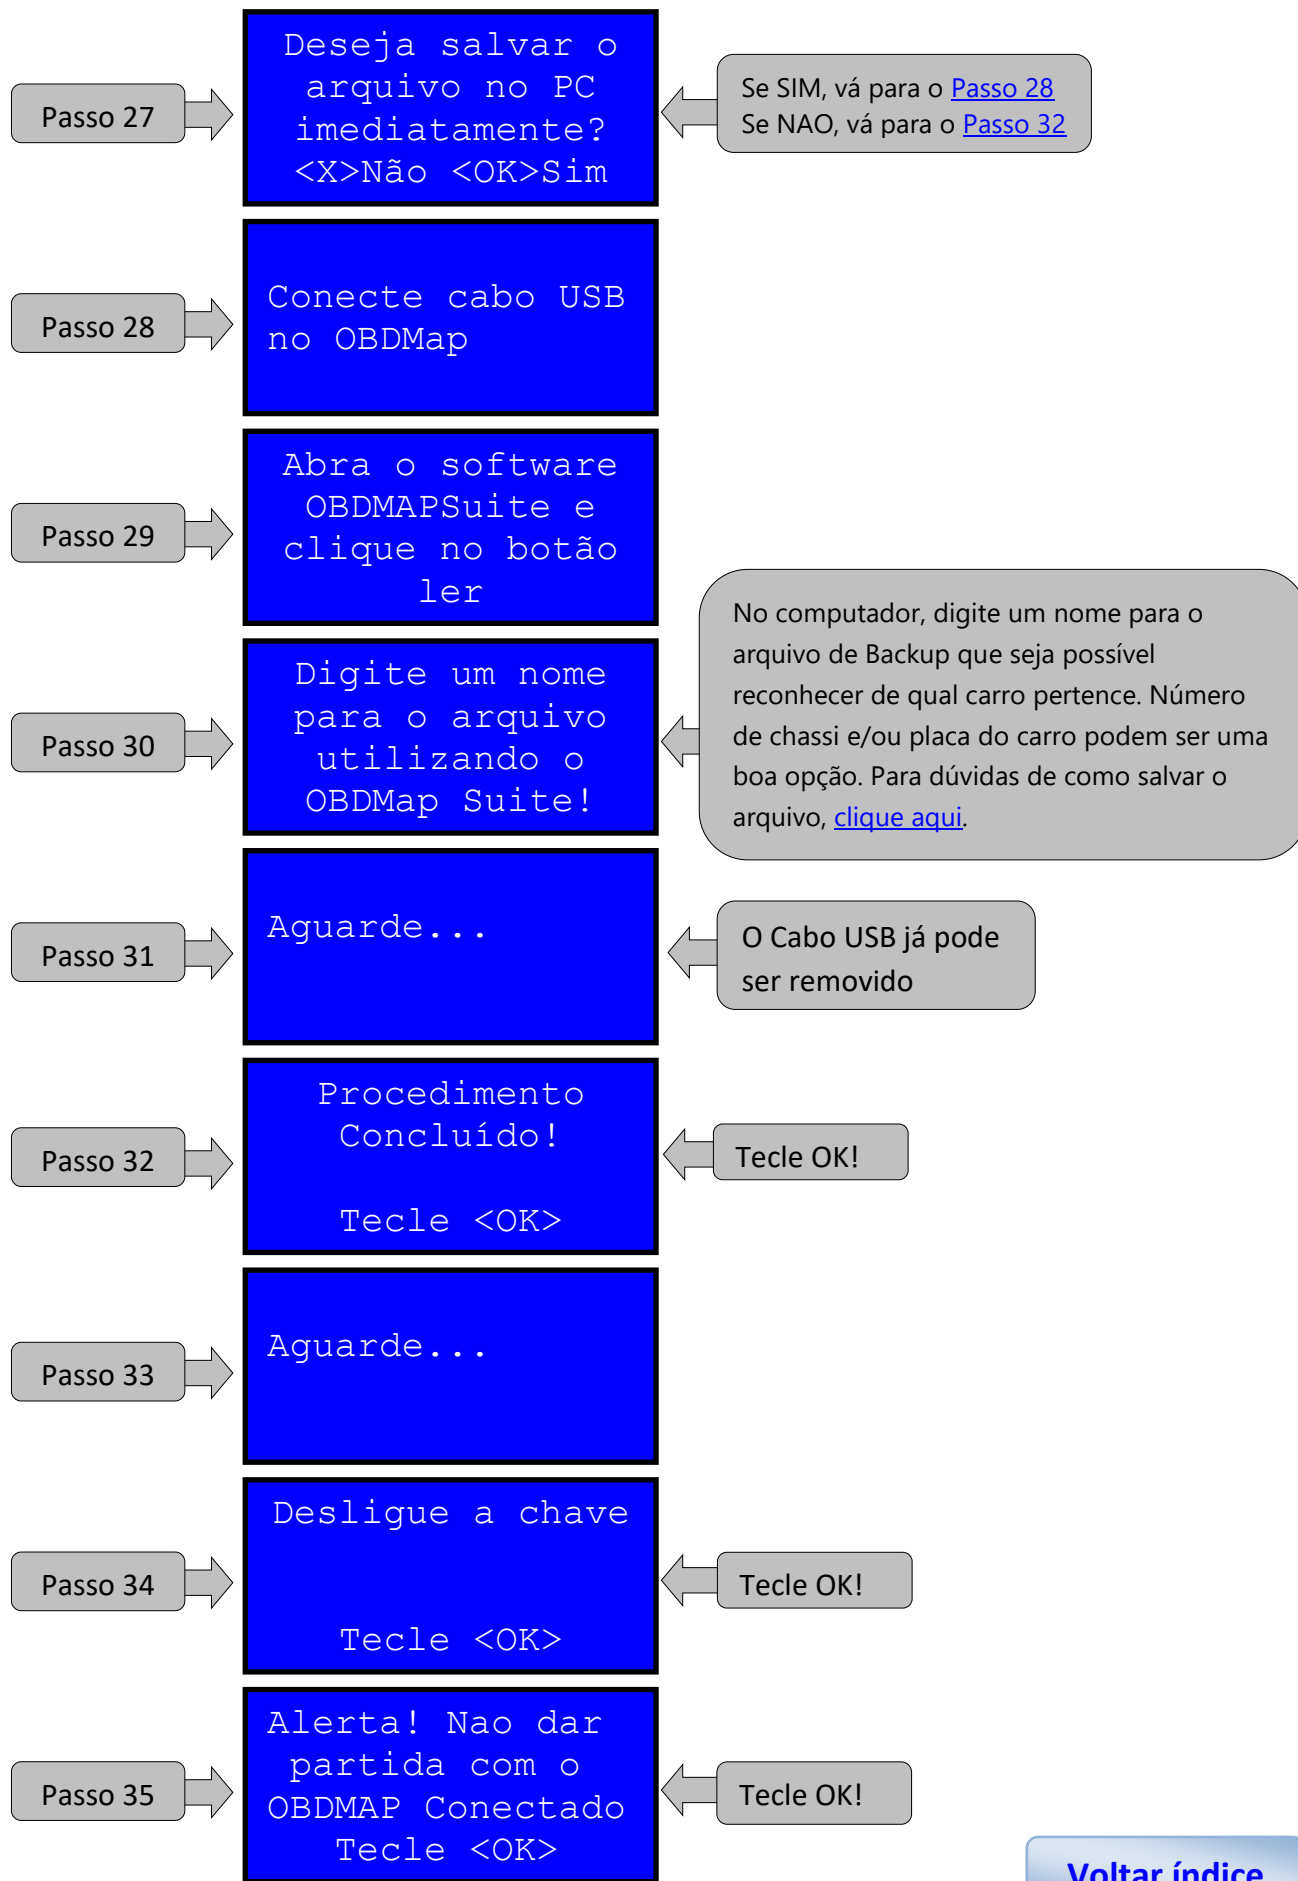


Realizando a gravação do IMMO DATA


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

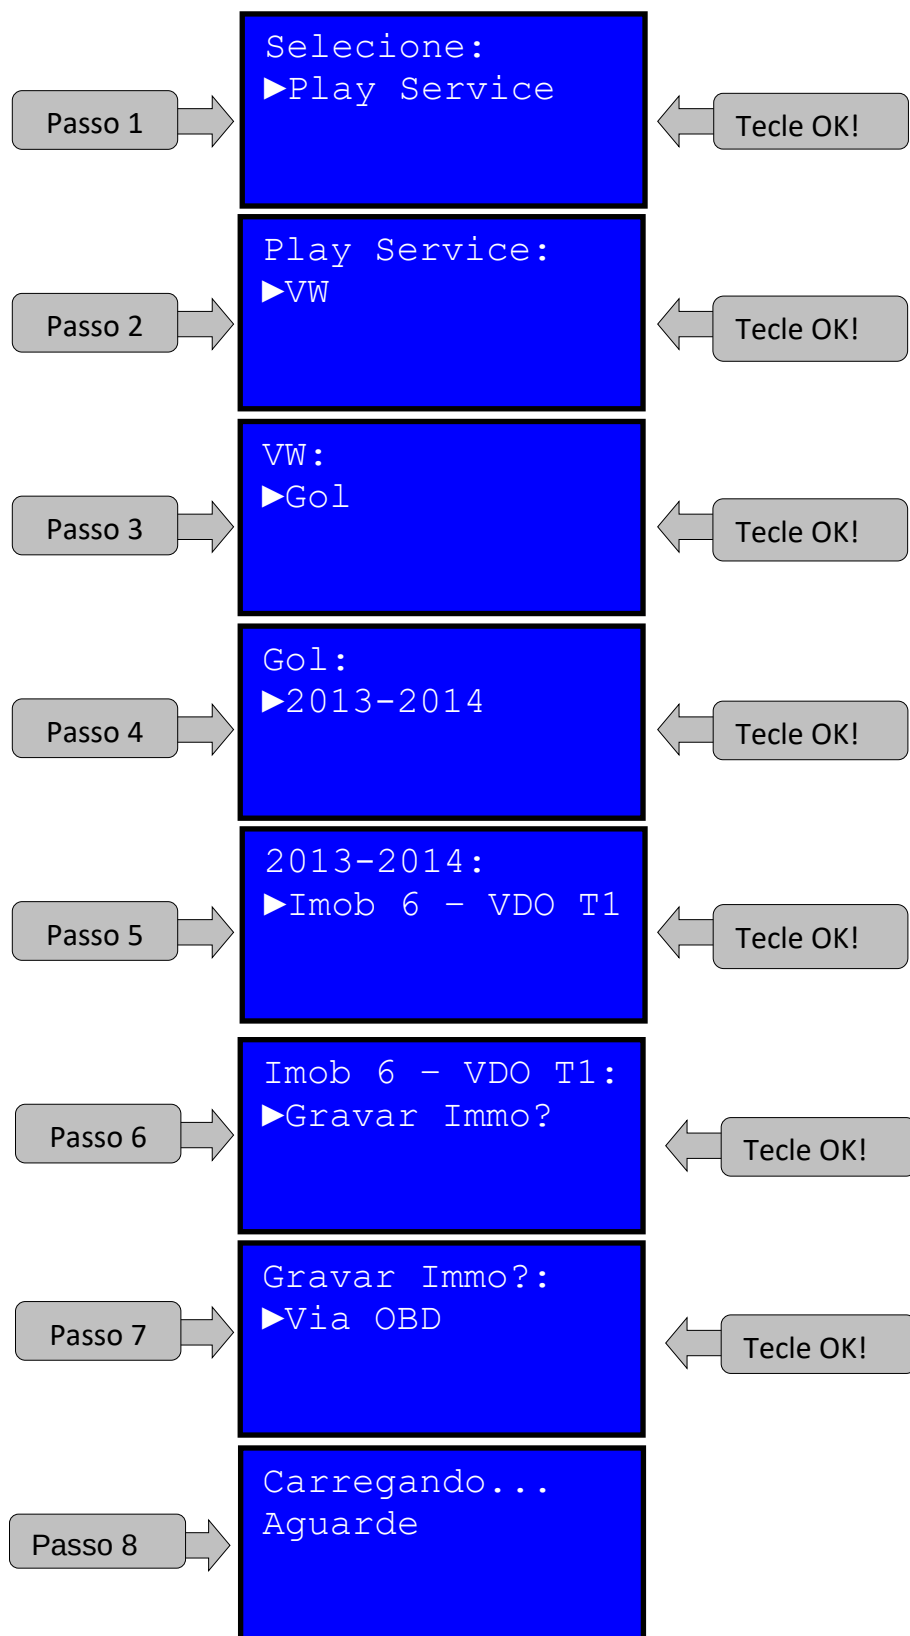

Continua na próxima página

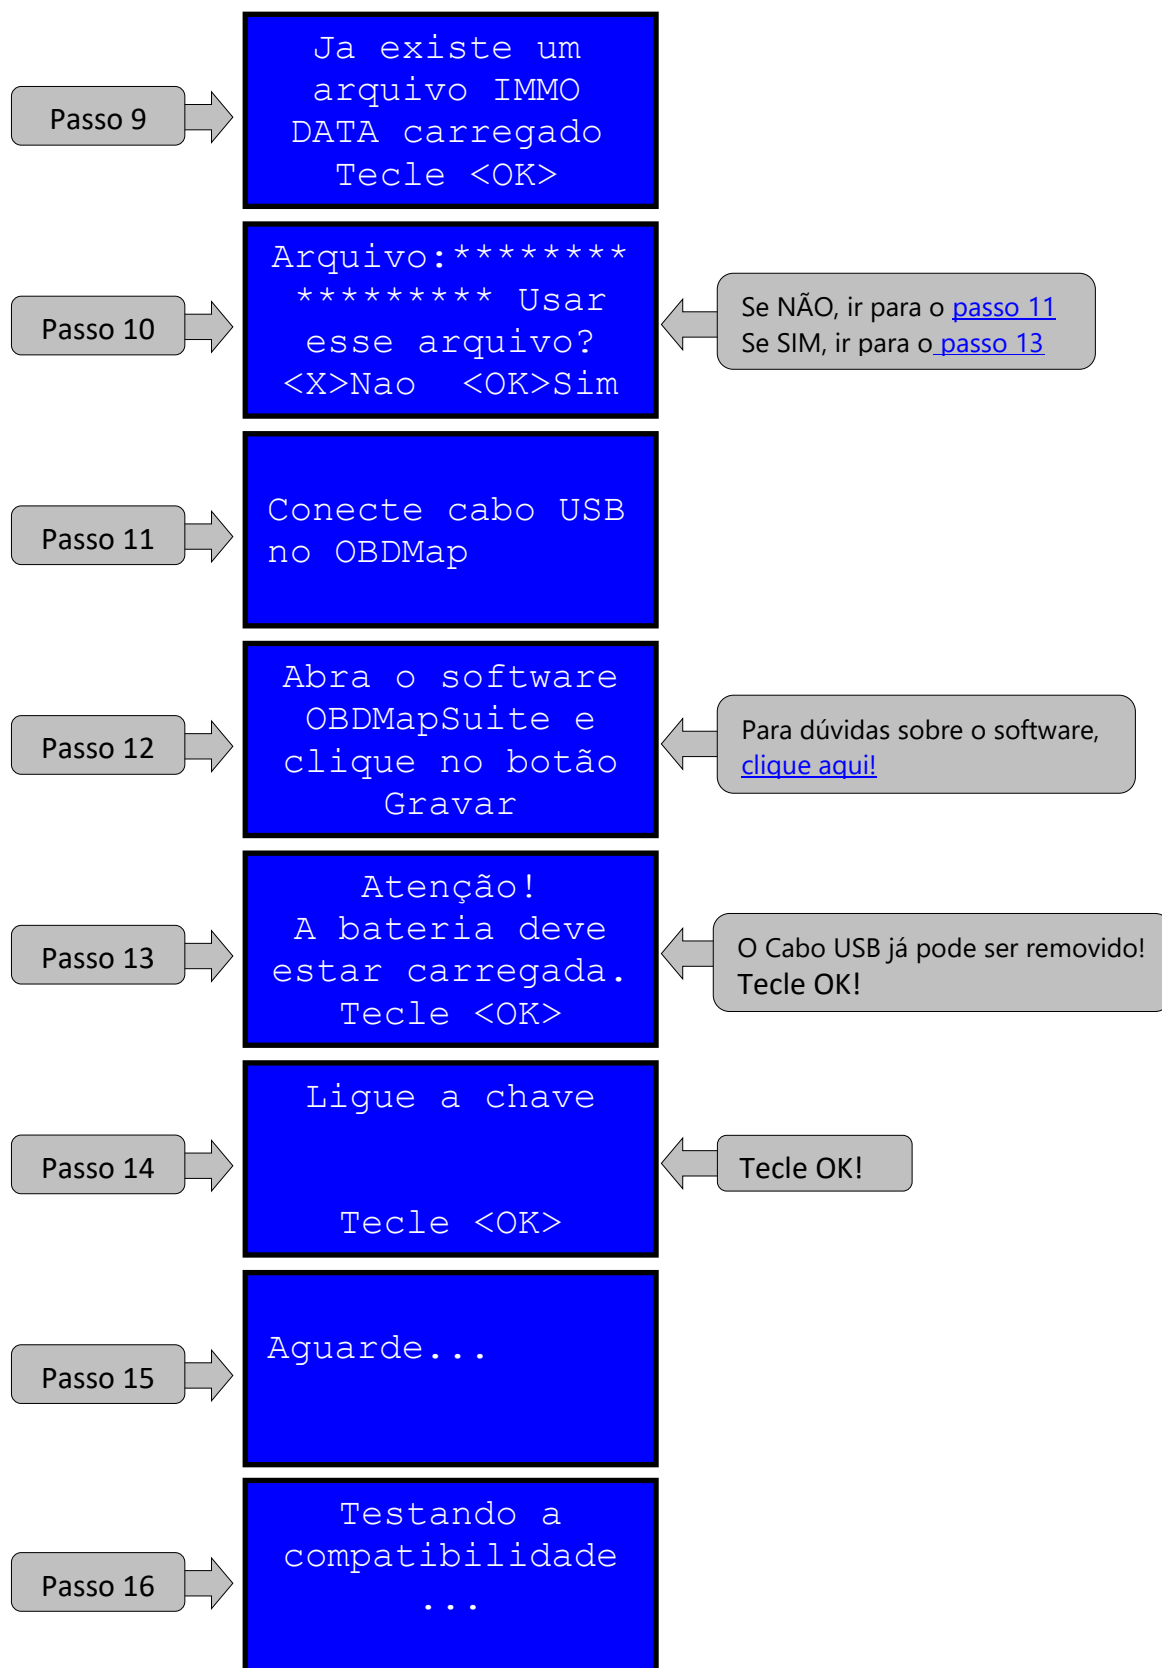

Continua na próxima página

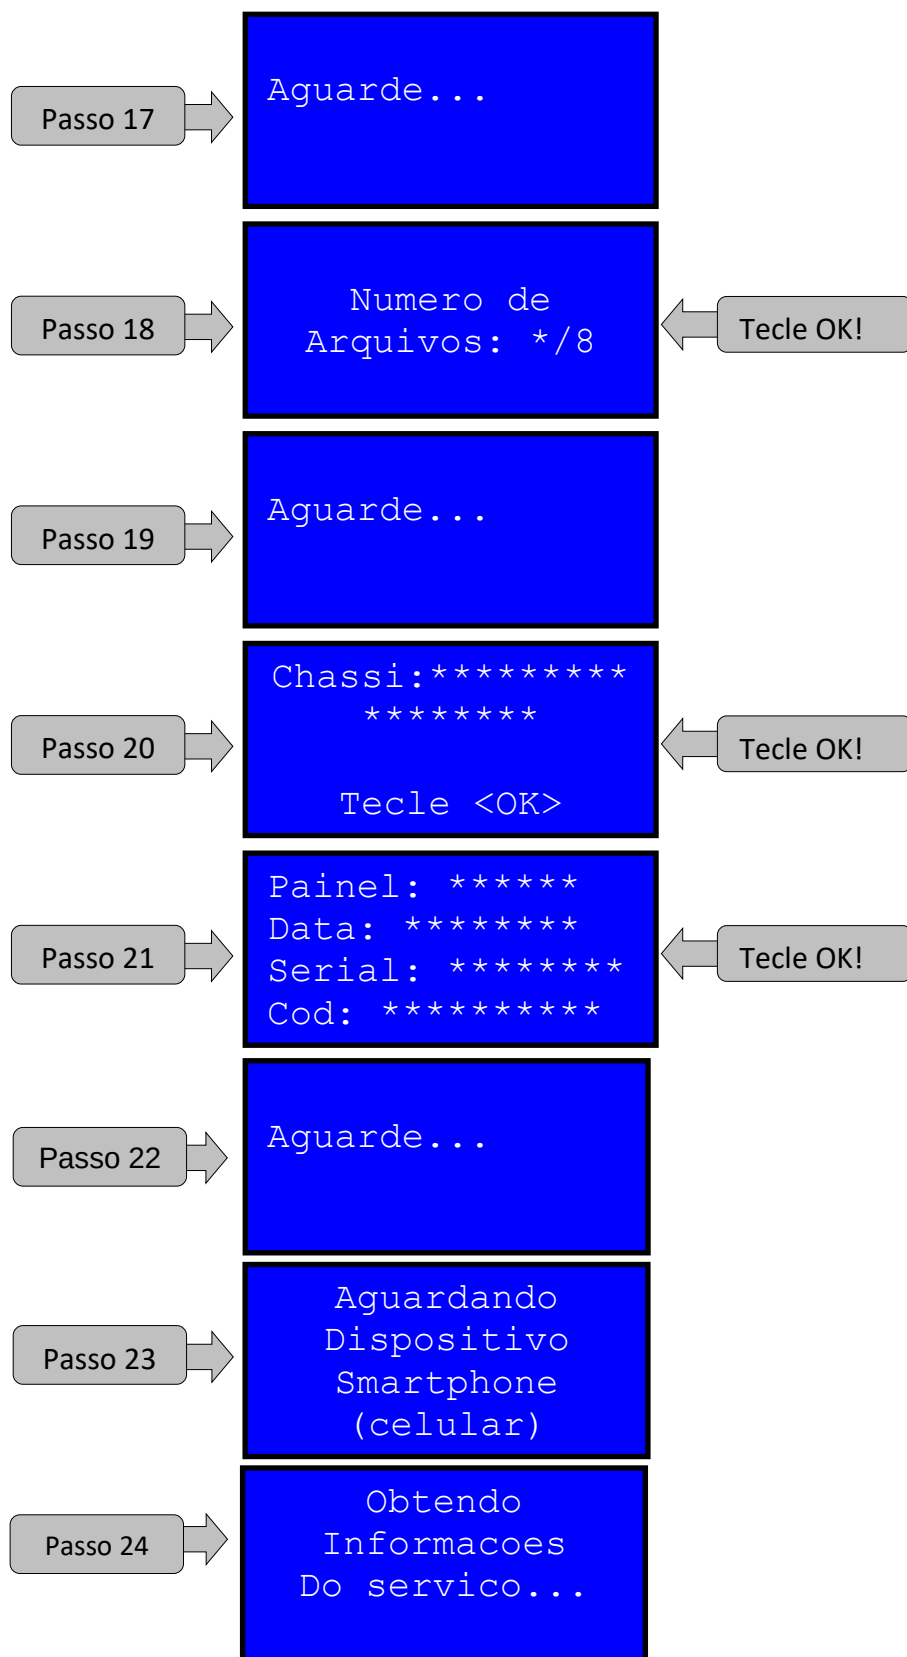

Continua na próxima página

Passo 25

Saldo: **.***c
> **/**: **.***c
Total: **.***c
Mais credito

Passo 26

Saldo: **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Não <OK> Sim

Passo 27

Aguarde...

Passo 28

Realizando o
Backup do
Painel...

Passo 29

Aguarde...

Passo 30

Gravando
IMMO DATA...

Passo 31


Procedimento
Concluído!
Tecle <OK>

Tecle OK!

Passo 32

Aguarde...

Continua na próxima página

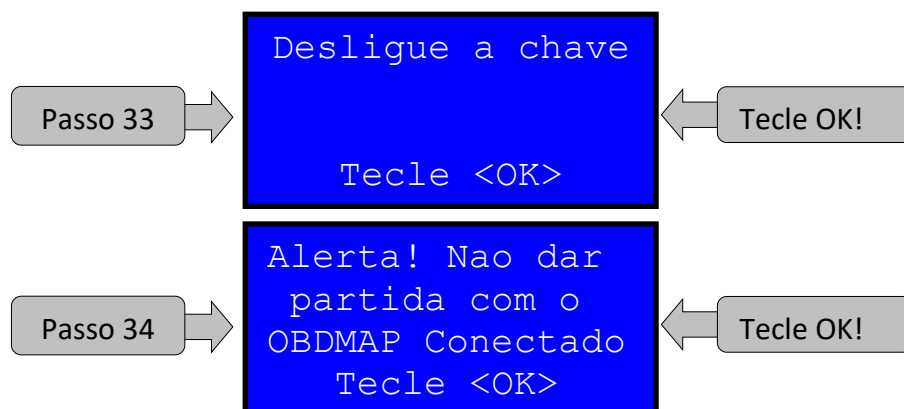


Software OBDMAP Suite:

- Para instalação do software e dos drivers contate o suporte técnico.
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual consulte o suporte técnico.

Passos na tela do OBDMAP Suite para leitura:

Passo 1

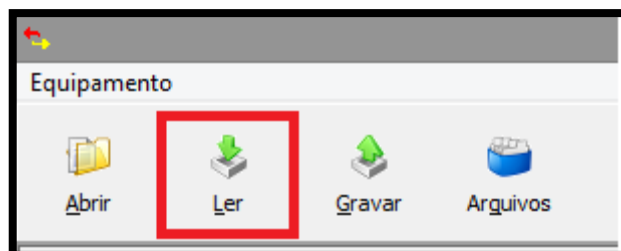


Após abrir o software, clique sobre ler para que seja feito o backup do arquivo atualmente existente no OBDMAP

Passo 2




Aguarde até o Software comunicar com o OBDMAP

Passo 3

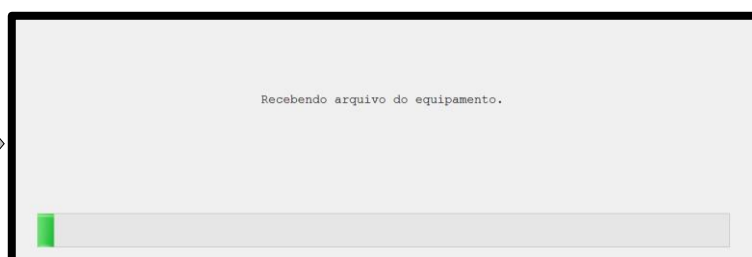

Aguarde até a conclusão da transferência do arquivo

Passo 4

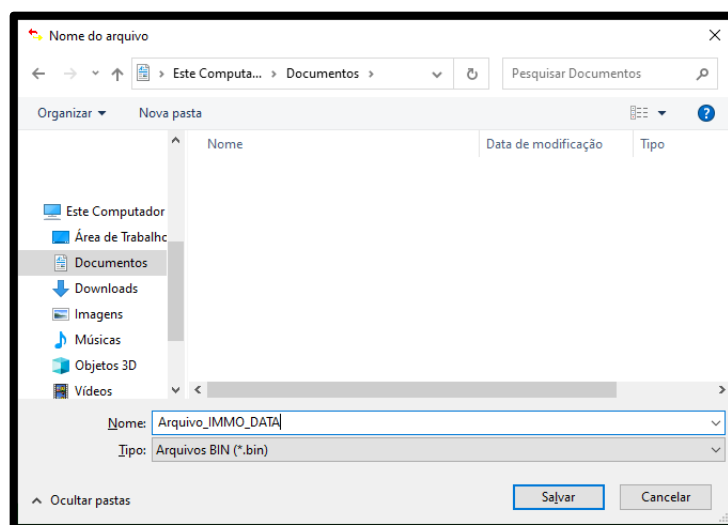

Salve o arquivo lido com um nome de fácil identificação, em um lugar de sua preferência e onde não possa ser apagado com facilidade.

Passo 5

Leitura do backup realizado com sucesso.

[Leitura Backup]



Sair

Procedimento
concluído com sucesso[Voltar índice](#)


Passos na tela do OBDMap Suite para gravação:

Passo 1




Após abrir o software, clique sobre abrir para a visualização do arquivo salvo no computador

Passo 2

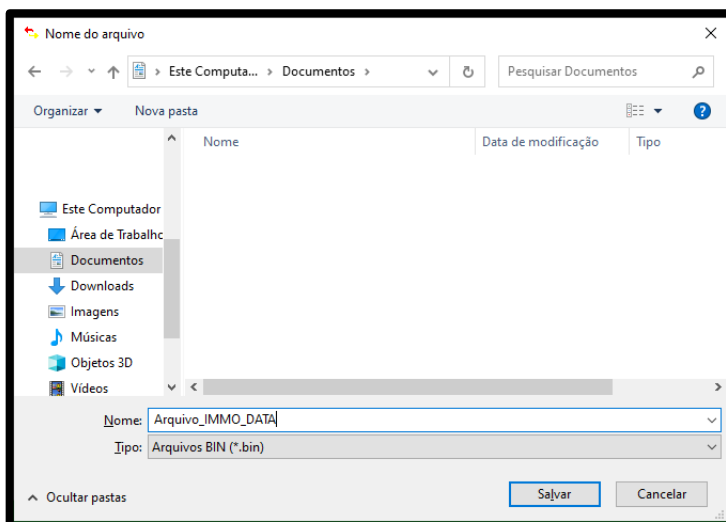

Selecione o arquivo que deseja carregar no OBDMap

Passo 3



Após selecionar o arquivo clique em gravar

Passo 4

Inicializando comunicação com equipamento...

Aguarde até o Software comunicar com o OBDMap

Passo 5

Arquivo transmitido com sucesso para equipamento.

Continue o procedimento descrito no OBDMap

[Voltar índice](#)

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Veiculo
incompativel!

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento;
- Consulte o suporte técnico.

Atencao!
Painel e a ECU
nao casados!

Causas Prováveis:

- Foi detectado que o painel e a ECU pertencem a veículos diferentes.

Soluções:

- O procedimento de programação de chaves pode ser completado, porém, se o kit não for casado o veículo não dará partida e indicará IMOBILIZADOR ATIVADO, IMOBILIZER ou SAFE no display do Painel.

Memoria cheia,
realize o backup
do OBDMAP.

Causas Prováveis:

- O OBDMAP armazena em sua memória o Backup dos arquivos dos 8 últimos procedimentos realizados, por motivo de segurança.

Soluções:

- Com auxílio do suporte técnico, descarregar o arquivo de Backup do OBDMAP no computador.

Procedimento
Incompleto!

Causas Prováveis:

- Foi realizado um procedimento de Modo de Serviço no painel, e para fazer o procedimento não é necessário fazer o procedimento de Modo de Serviço.

Soluções:

- Em caso de dúvida contate o suporte.

Conecte o cabo
USB no OBDMAP

Causas Prováveis:

- Foi executada anteriormente a função e não foi salvo o arquivo lido. Neste momento, será salvo o último arquivo lido.

Soluções:

- Conecte o cabo USB no OBDMAP e siga essas [orientações](#).

```
Pain: Invalido
Data: ÇÇÇÇÇÇÇÇ
Serial: ÇÇÇÇÇÇÇÇ
Cod: ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
```

Causas Prováveis:

- Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.

```
O Painel esta em
Modo de Servico!
```

Causas Prováveis:

- O painel já se encontra em Modo de Serviço, realizado por outro equipamento.

Soluções:

- Em caso de dúvida contate o suporte.

```
Erro na
Gravacao!
```

```
Tecle <OK>.
```

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Erro na
leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

ATENCAO!
Arq. do Painel
Corrompido!
<OK>

Causas Prováveis:

- O arquivo do painel está corrompido.

Soluções:

- Conferir o arquivo do painel,
- Entrar em contato com o suporte.

Falha ao
salvar
Arquivo!
Tecle<OK>

Causas Prováveis:

- Falha na comunicação entre OBDMAP e o software.

Soluções:

- Verifique se o cabo USB está conectado corretamente,
- Reconecte o cabo USB no OBDMAP.

Arquivo
Corrompido!
Continuar?
<X>Nao <OK>Sim

Causas Prováveis:

- O arquivo a ser gravado está corrompido. Gravar o IMMO DATA corrompido pode afetar no funcionamento do painel

Soluções:

- Corrigir o arquivo a ser gravado

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)