



Manual Carga – PS0186
Programação de Chaves e Telecomandos via OBD – GM6
(Captiva 08-14)
Rev. 1



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
TELECOMANDO E TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO	13
OUTRAS MENSAGENS	17

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de até 4 chaves para os veículos da aplicação;
- Programação de telecomando para os veículos da aplicação.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
GM	Captiva 2.4	2009 a 2014
	Captiva 3.0	2011 a 2014
	Captiva 3.6	2008 a 2010

TELECOMANDO E TRANSPONDER UTILIZADO



← Telecomando utilizado.

Utilize um transponder PCF7936 (ID46) dedicado para GM.



[Voltar índice](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo Universal + Adaptador A8:
Necessário para realizar a programação de
chaves e telecomando.

Cabo Universal + Adaptador A3:
Necessário para realizar a leitura do chassi
do veículo.



[Voltar índice](#)

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*. ***c:** Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/. ***c :** Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **, *c:** Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo:** Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informação de serviço: O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na posição **A5**.

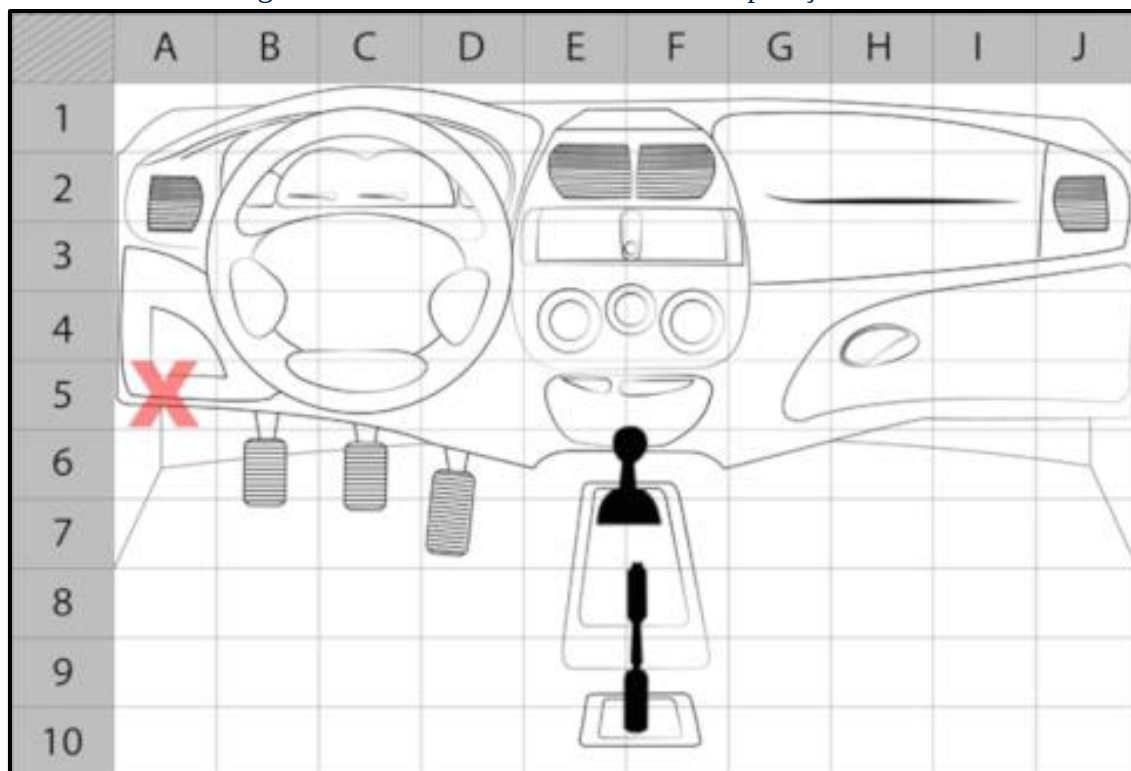



REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

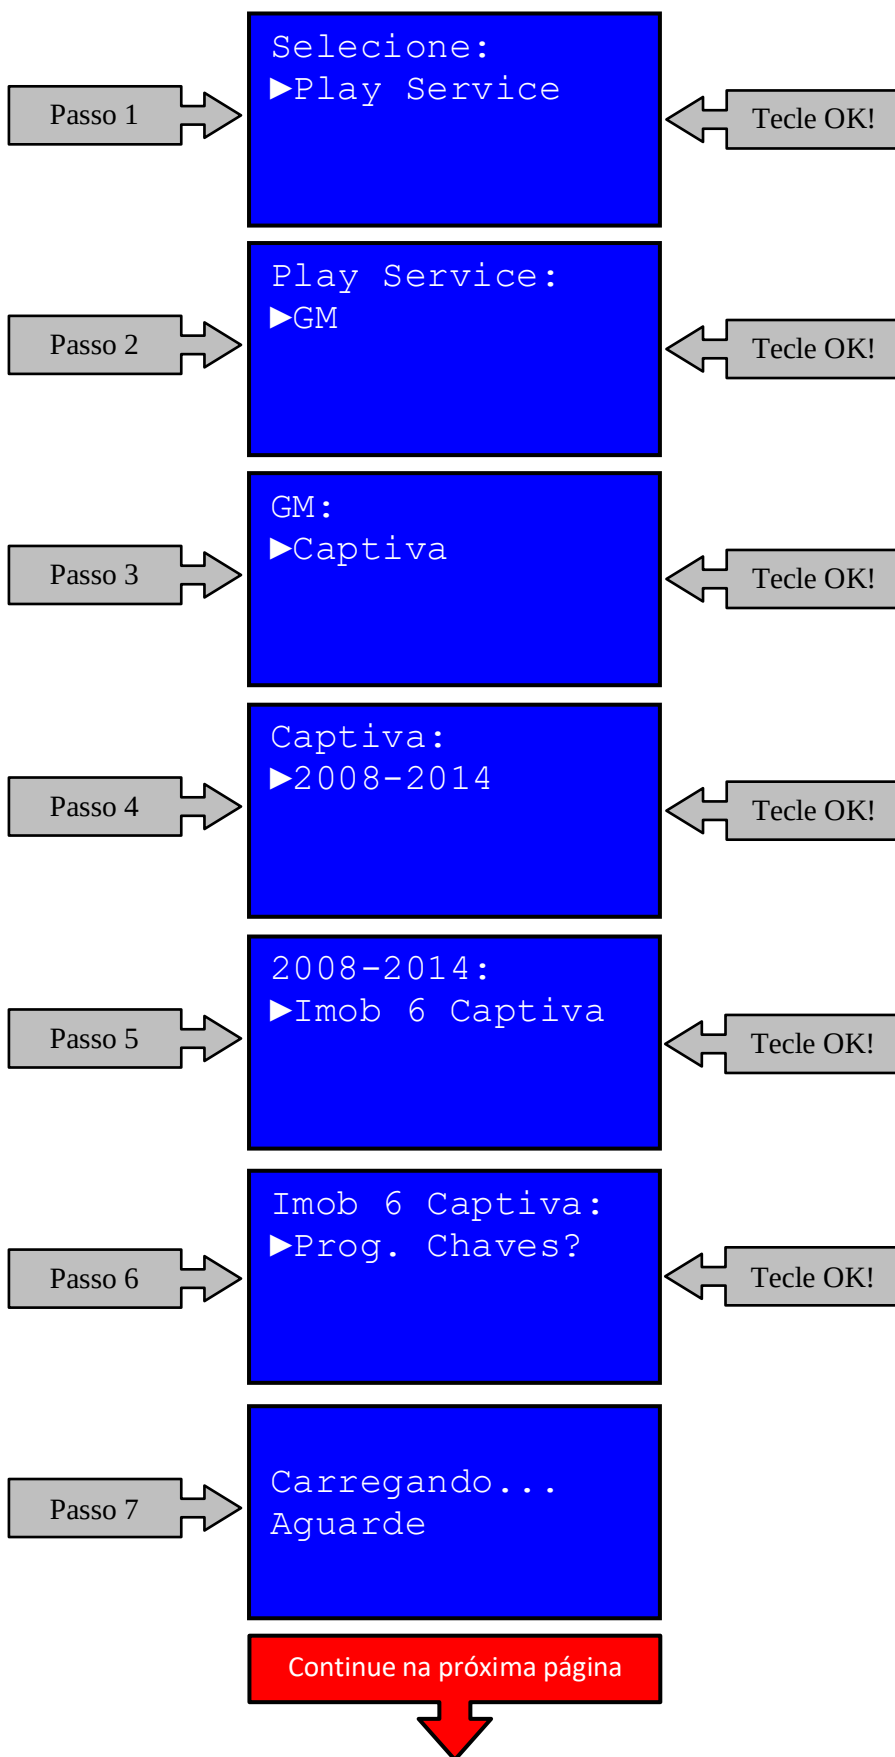


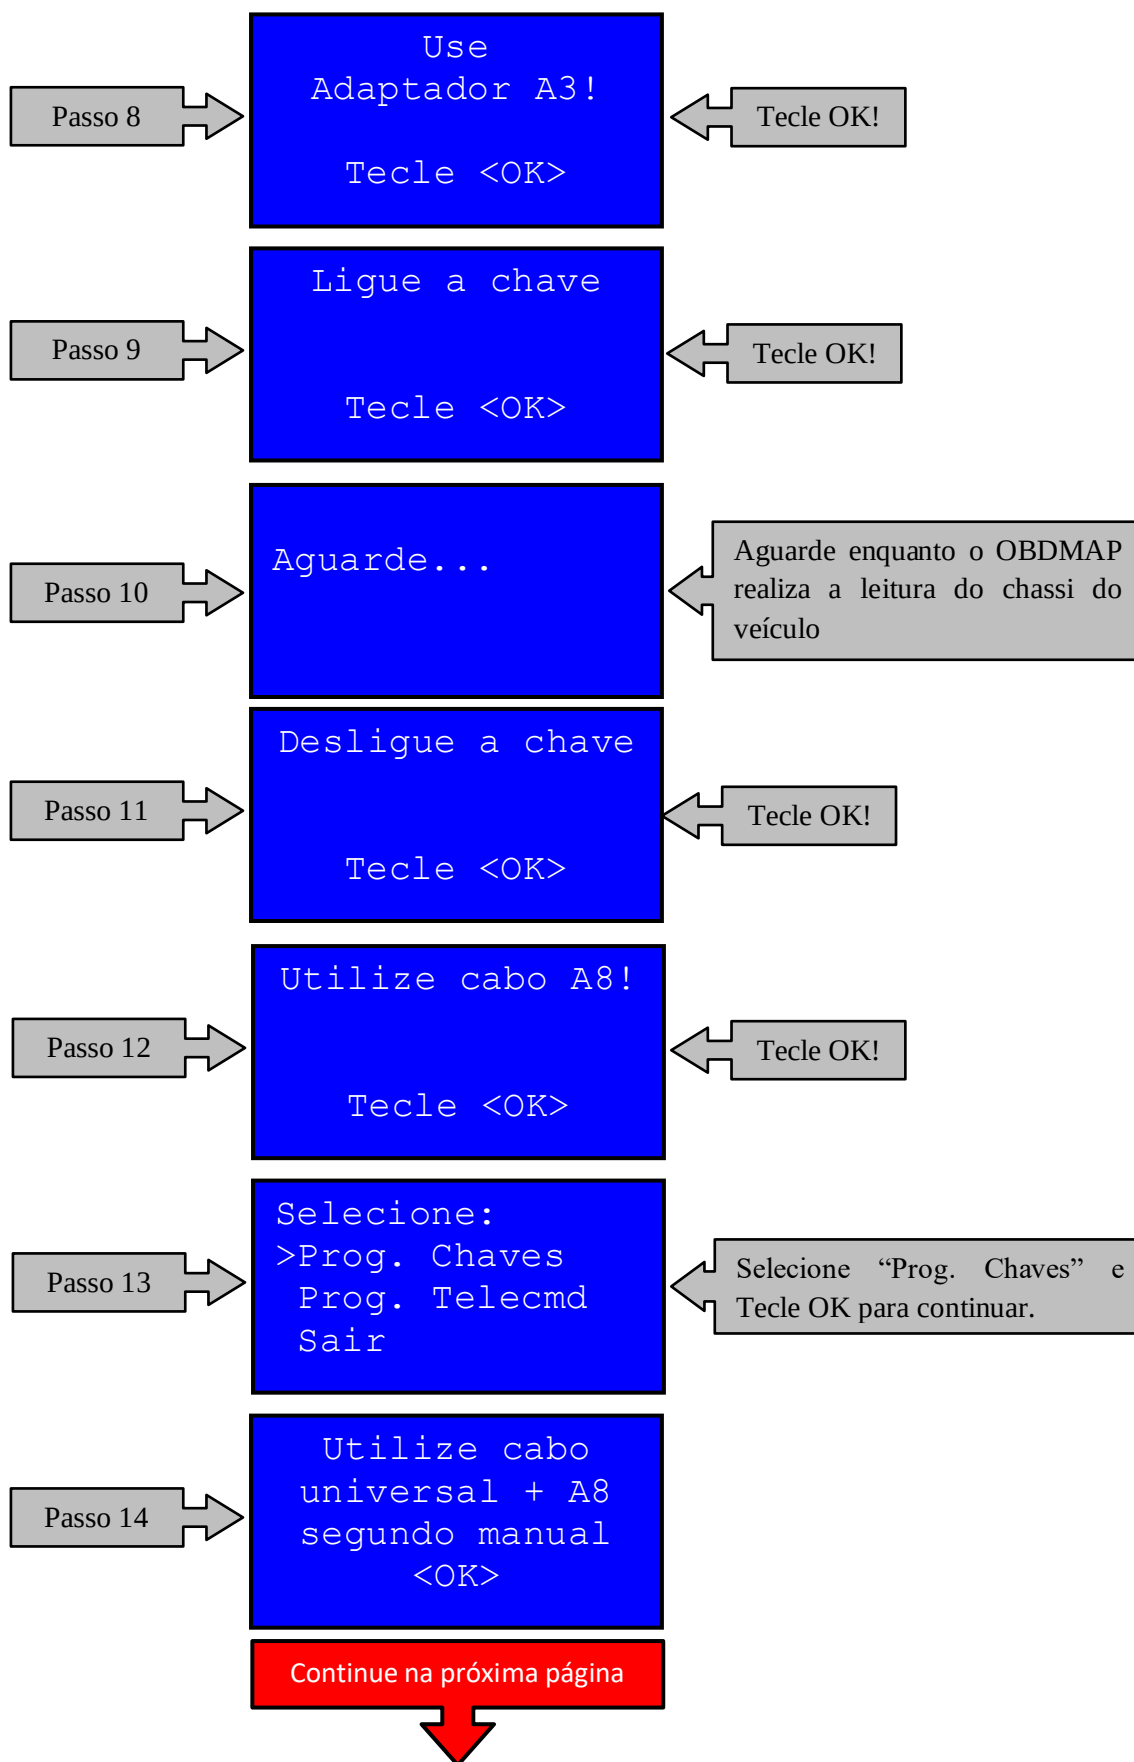

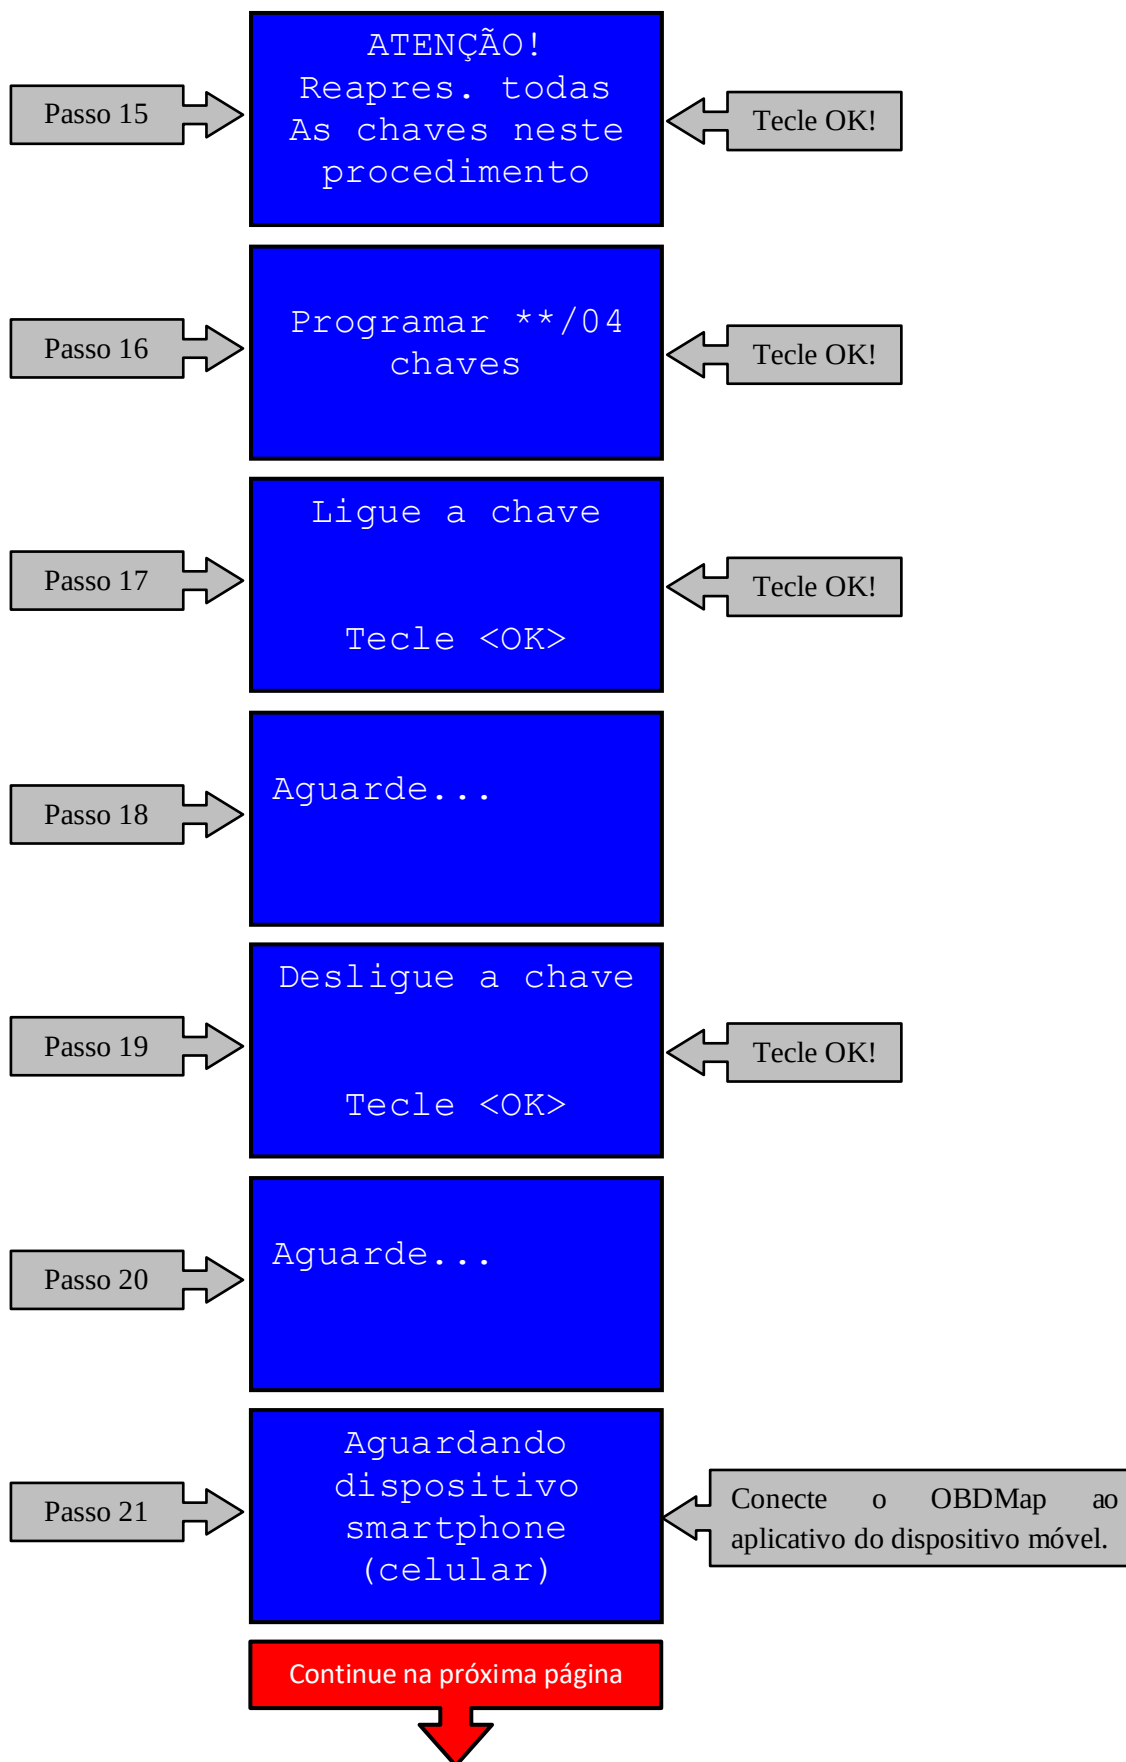

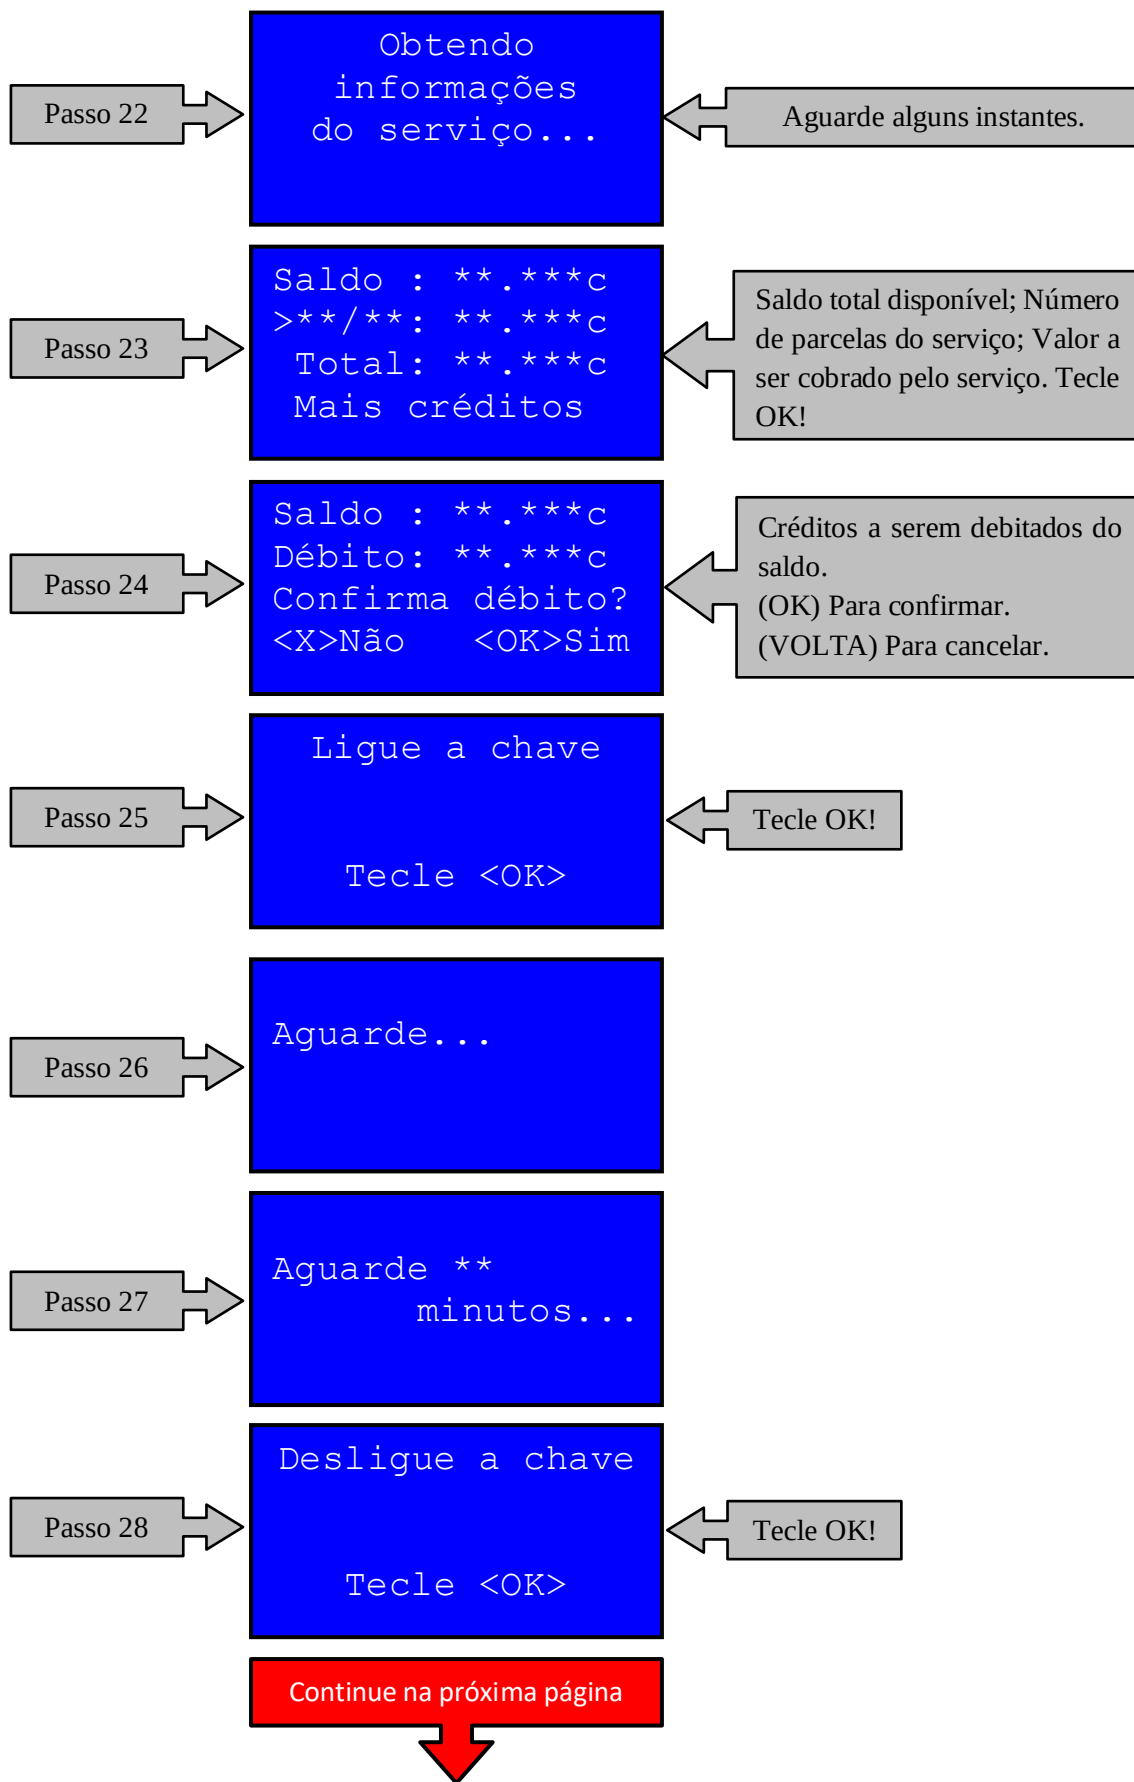

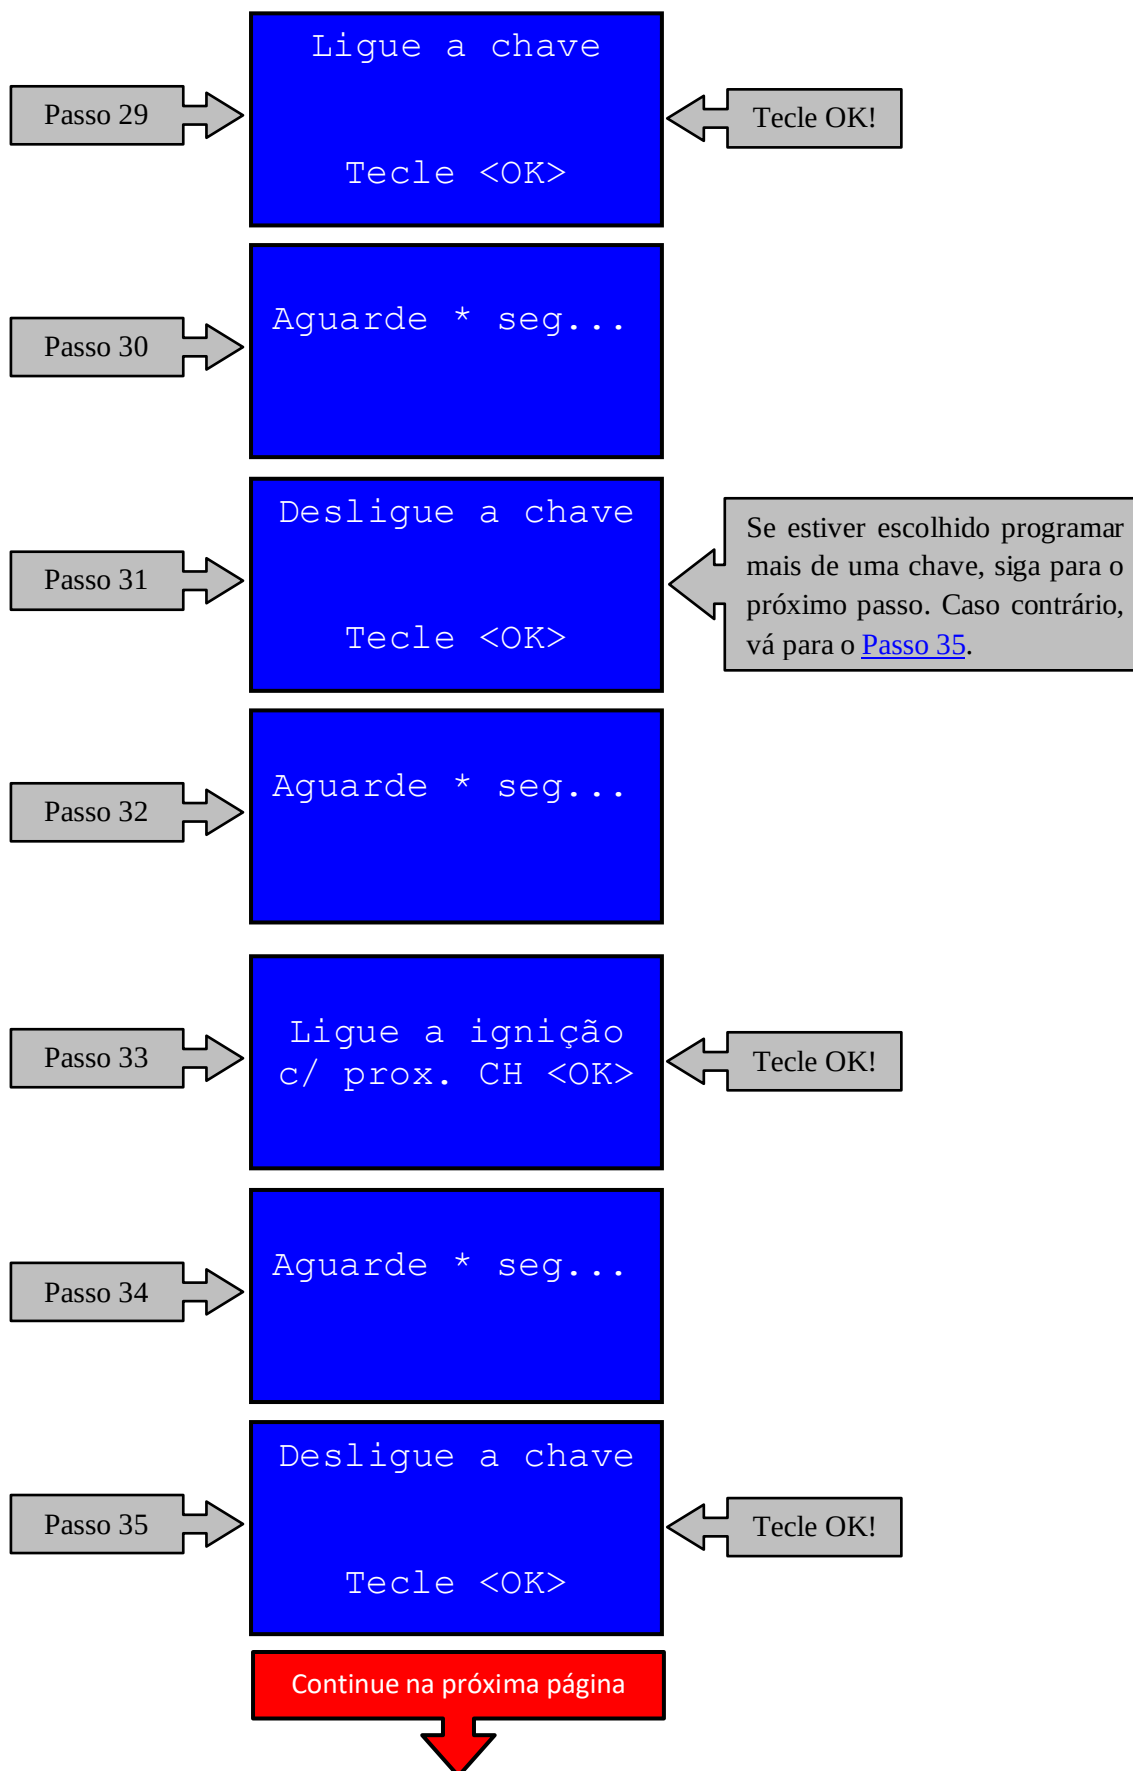


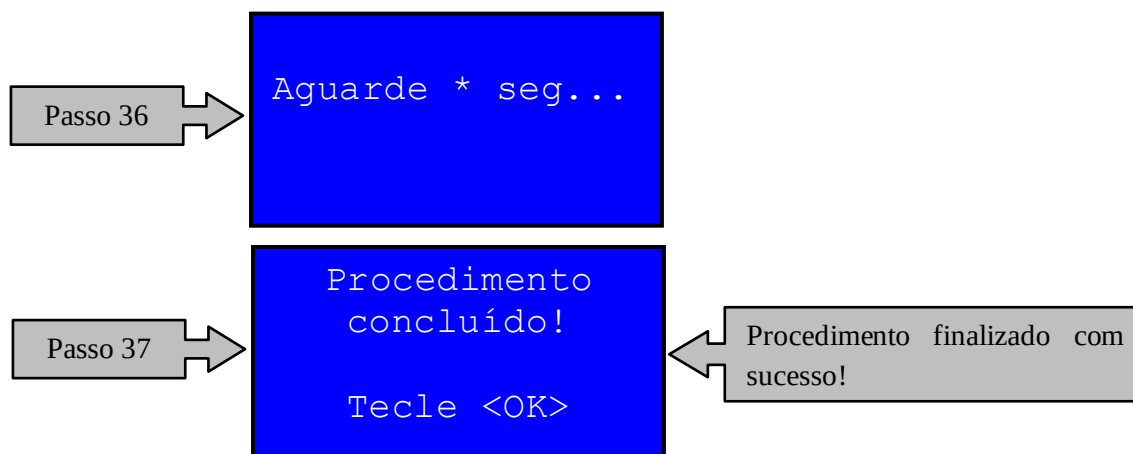



OBSERVAÇÃO: Se a luz de code continuar acesa após o procedimento, desconectar e conectar a bateria


REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

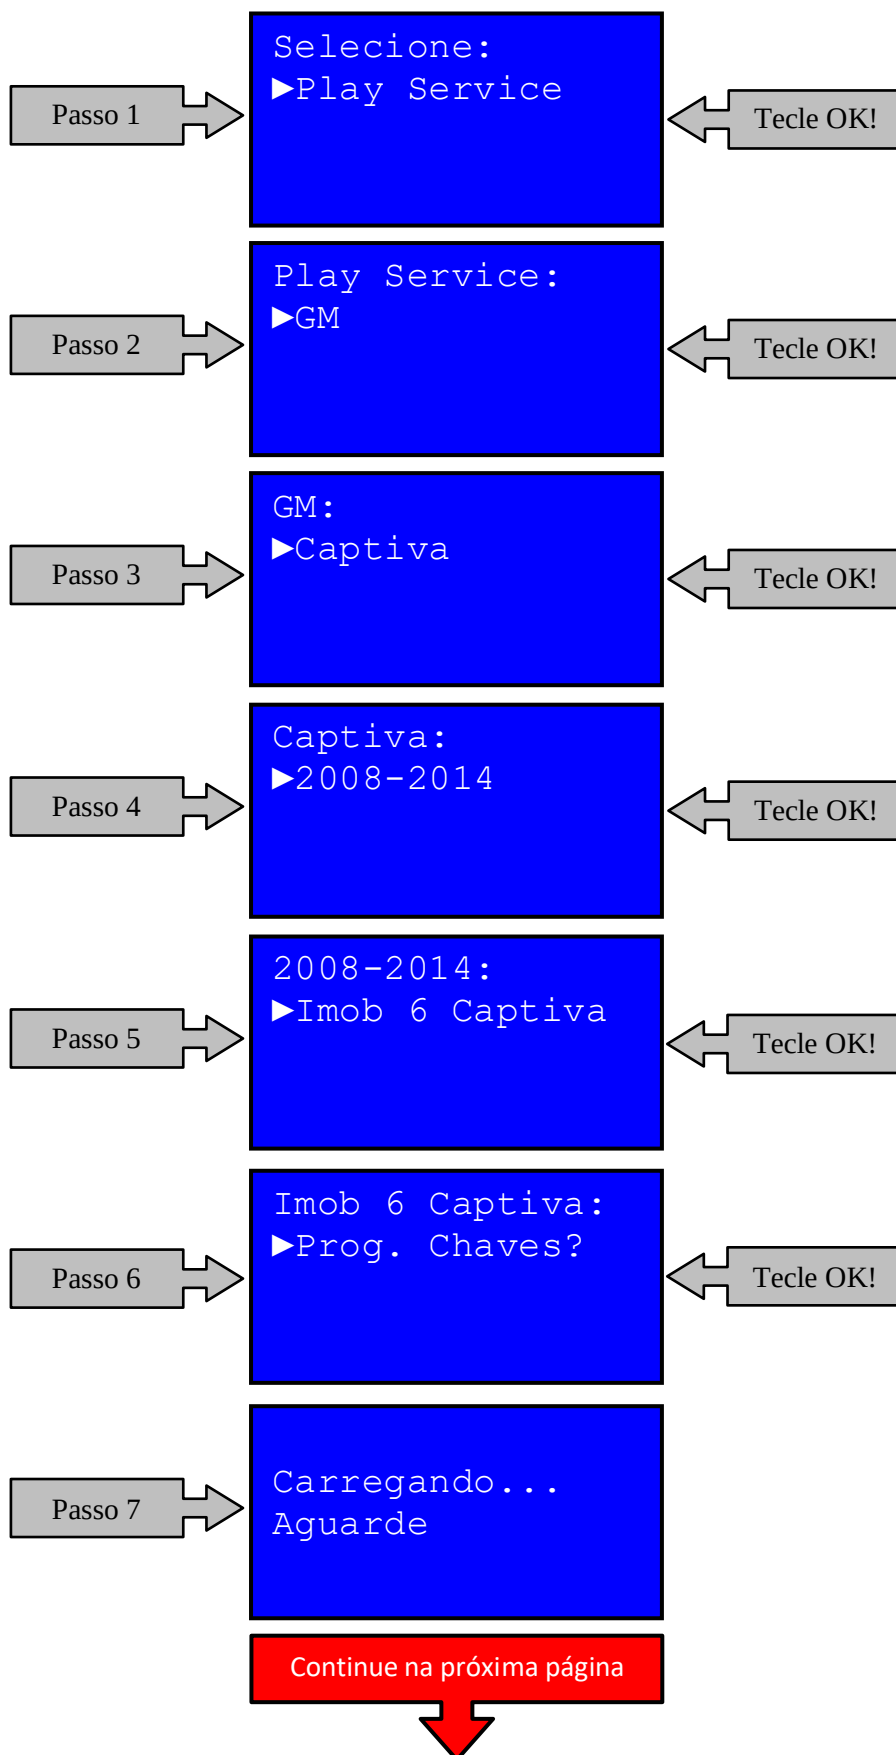

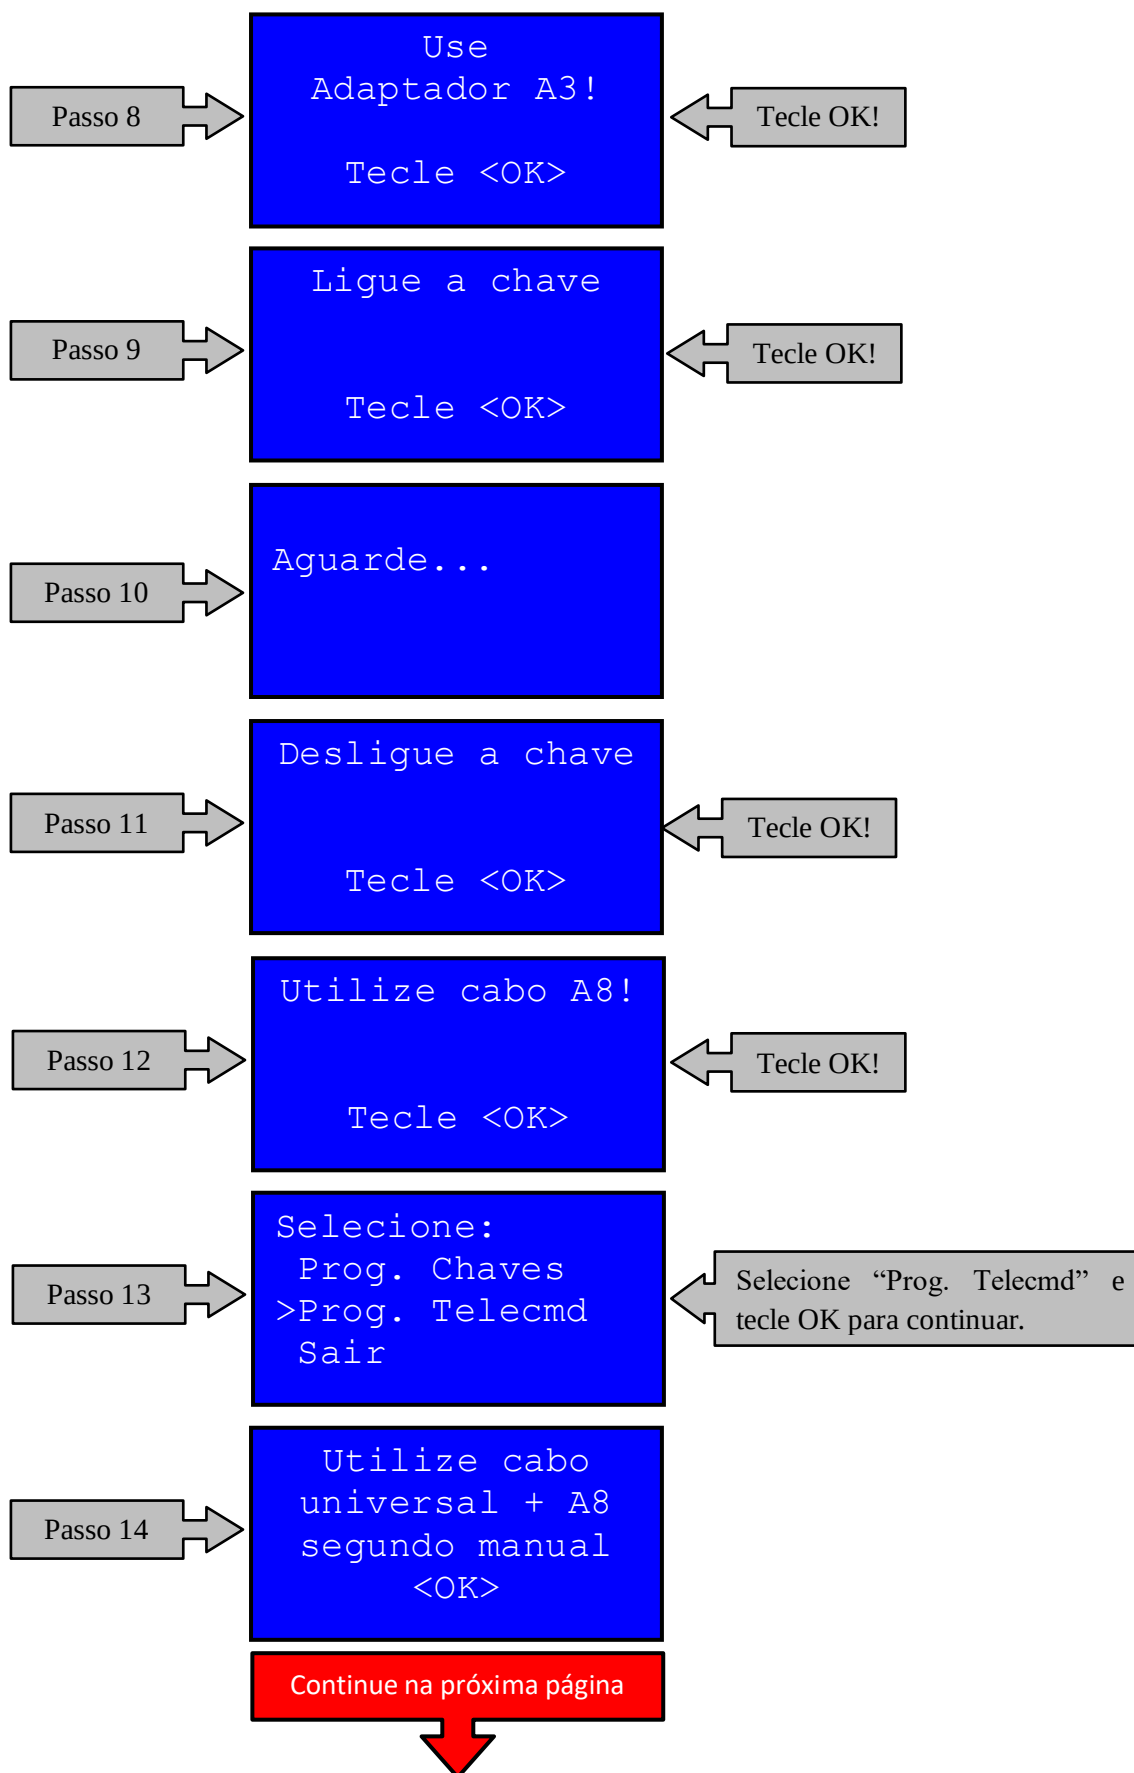

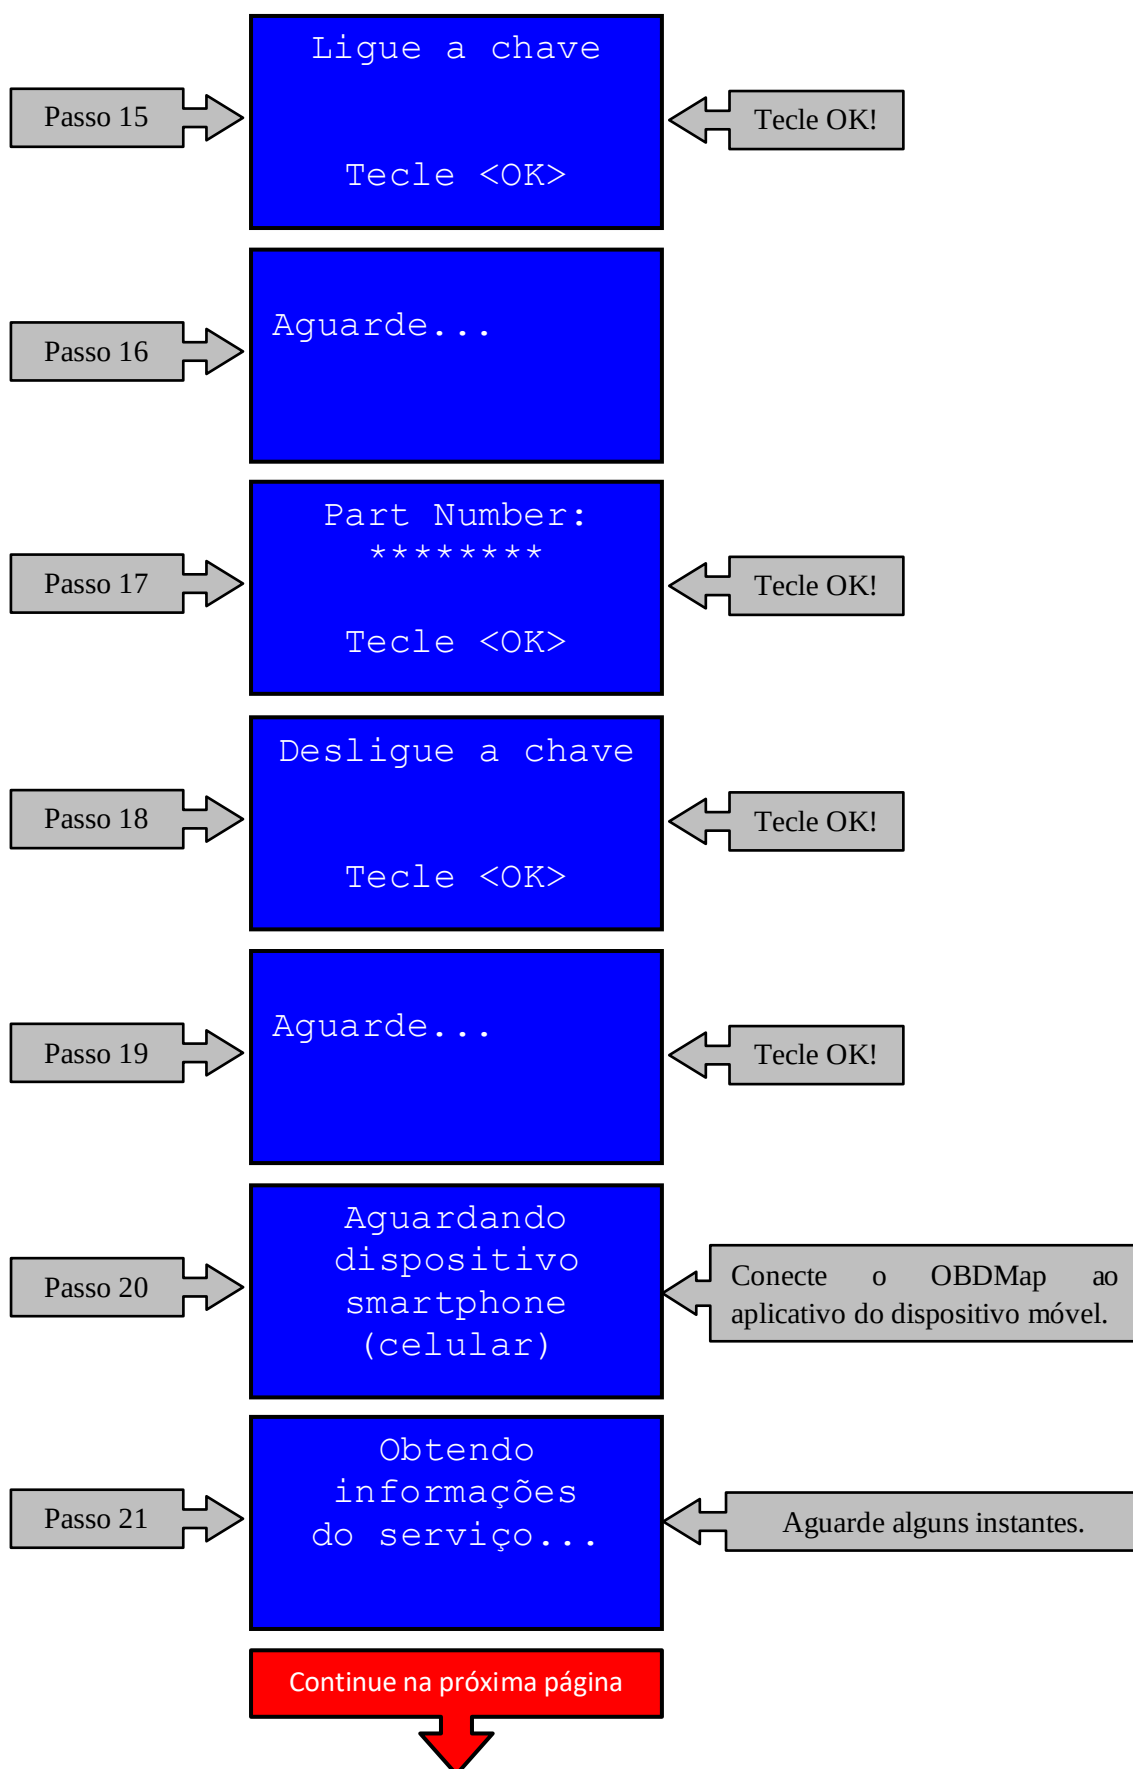

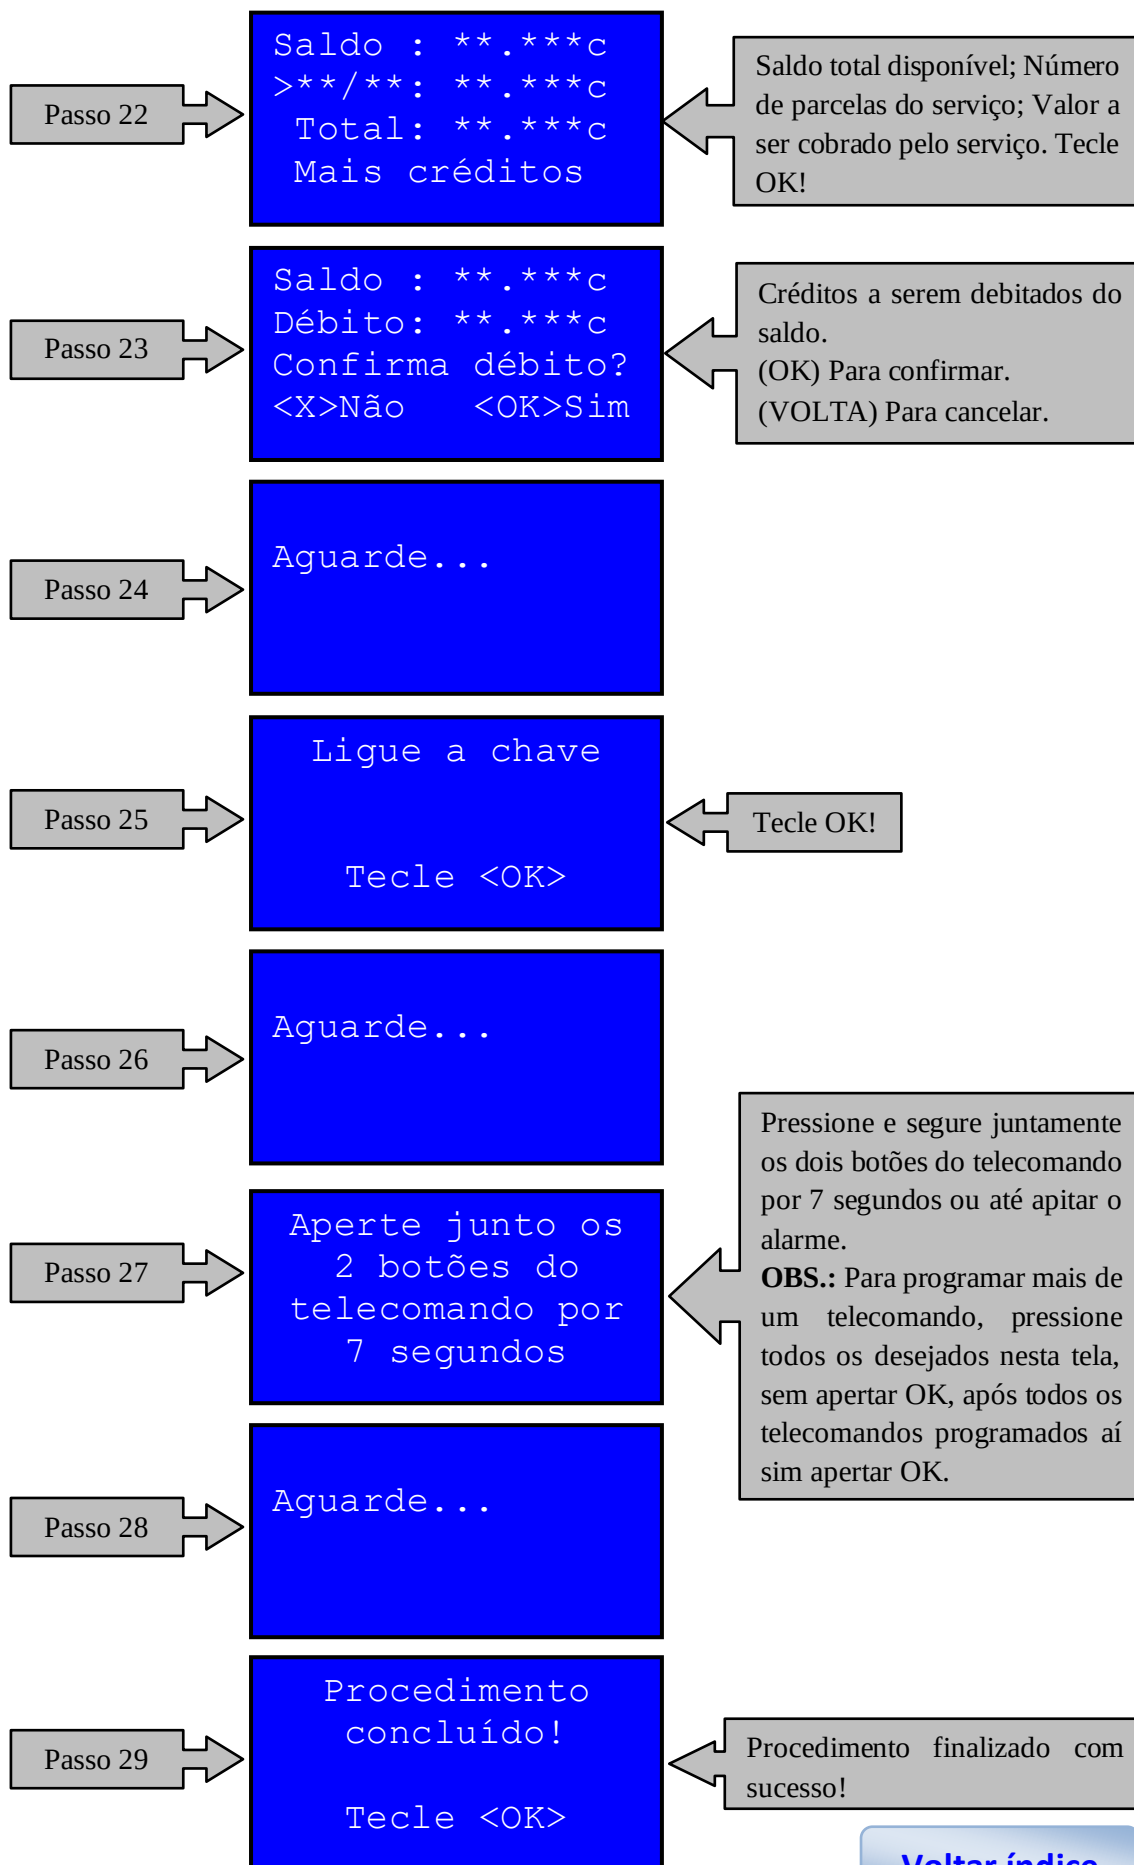

[Voltar índice](#)

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal e Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Verifique a [Aplicação](#).

Veículo não
possui sistema
de alarme
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O veículo não está equipado com sistema de alarme.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)