



MANUAL DE CARGA – PS0191

ADIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA FORD
FUSION PATS BCM-1 KEYLESS

VER. 2



OUTUBRO DE 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO	6
LOCALIZANDO O SLOT DA CHAVE	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	7
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES	9
REALIZANDO O APAGAMENTO DAS CHAVES	13
OUTRAS MENSAGENS	18

INTRODUÇÃO

ESSA CARGA REALIZA AS SEGUINTE FUNÇÕES:

- Adição de chaves de presença;
- Programação de chaves de presença (todas as chaves são apagadas e é necessário apresentar duas chaves)

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Ford	Fusion 2.0 Titanium	2013 – 2016

CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA



Utilize chave de presença original Ford Fusion (ID49 Keyless)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A3.



Todos os acessórios conectados para realizar o procedimento via diagnose.

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*. ***c:** Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/. ***c :** Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **. *c:** Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo:** Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informação de serviço: O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO

- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área **A5**.

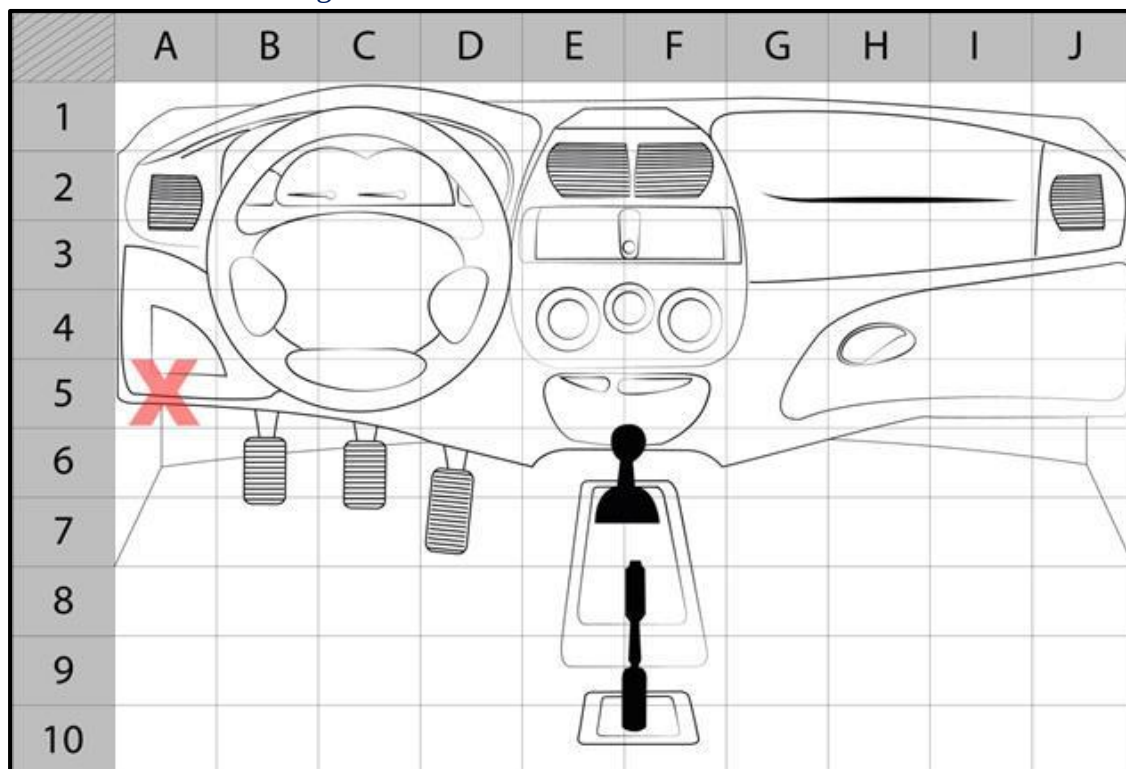


LOCALIZANDO O SLOT DA CHAVE


Para acessar o slot abra o console/apoio de braço e insira a chave no local indicado na imagem abaixo.



REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

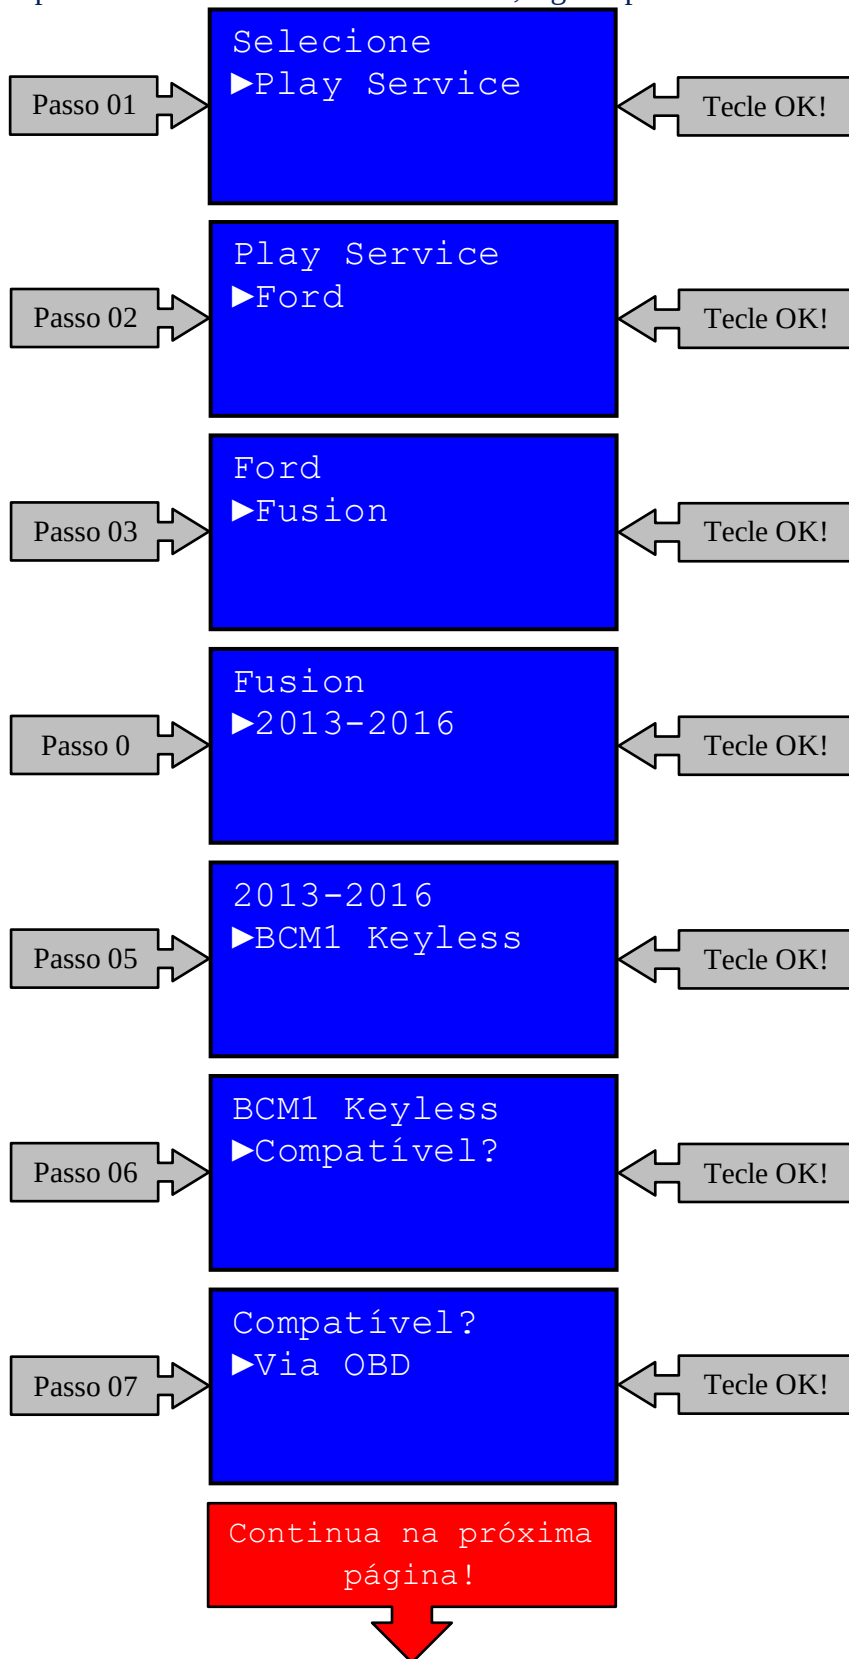


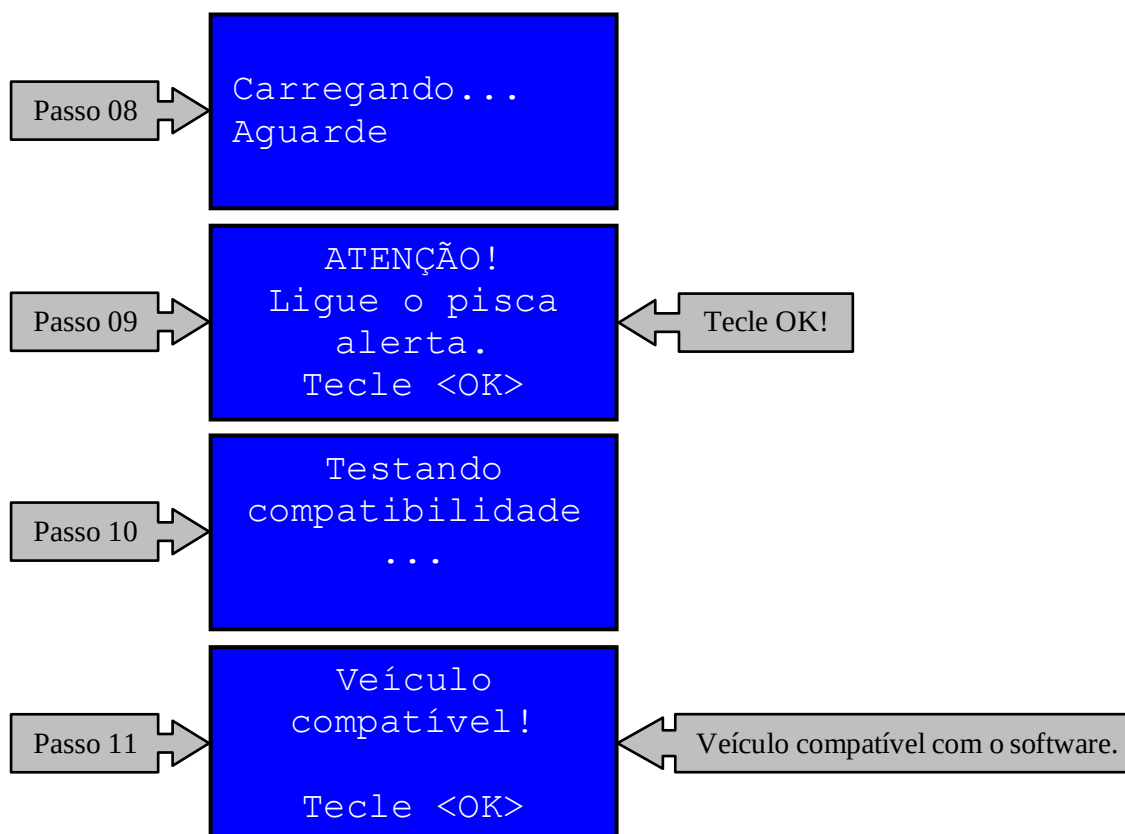



REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

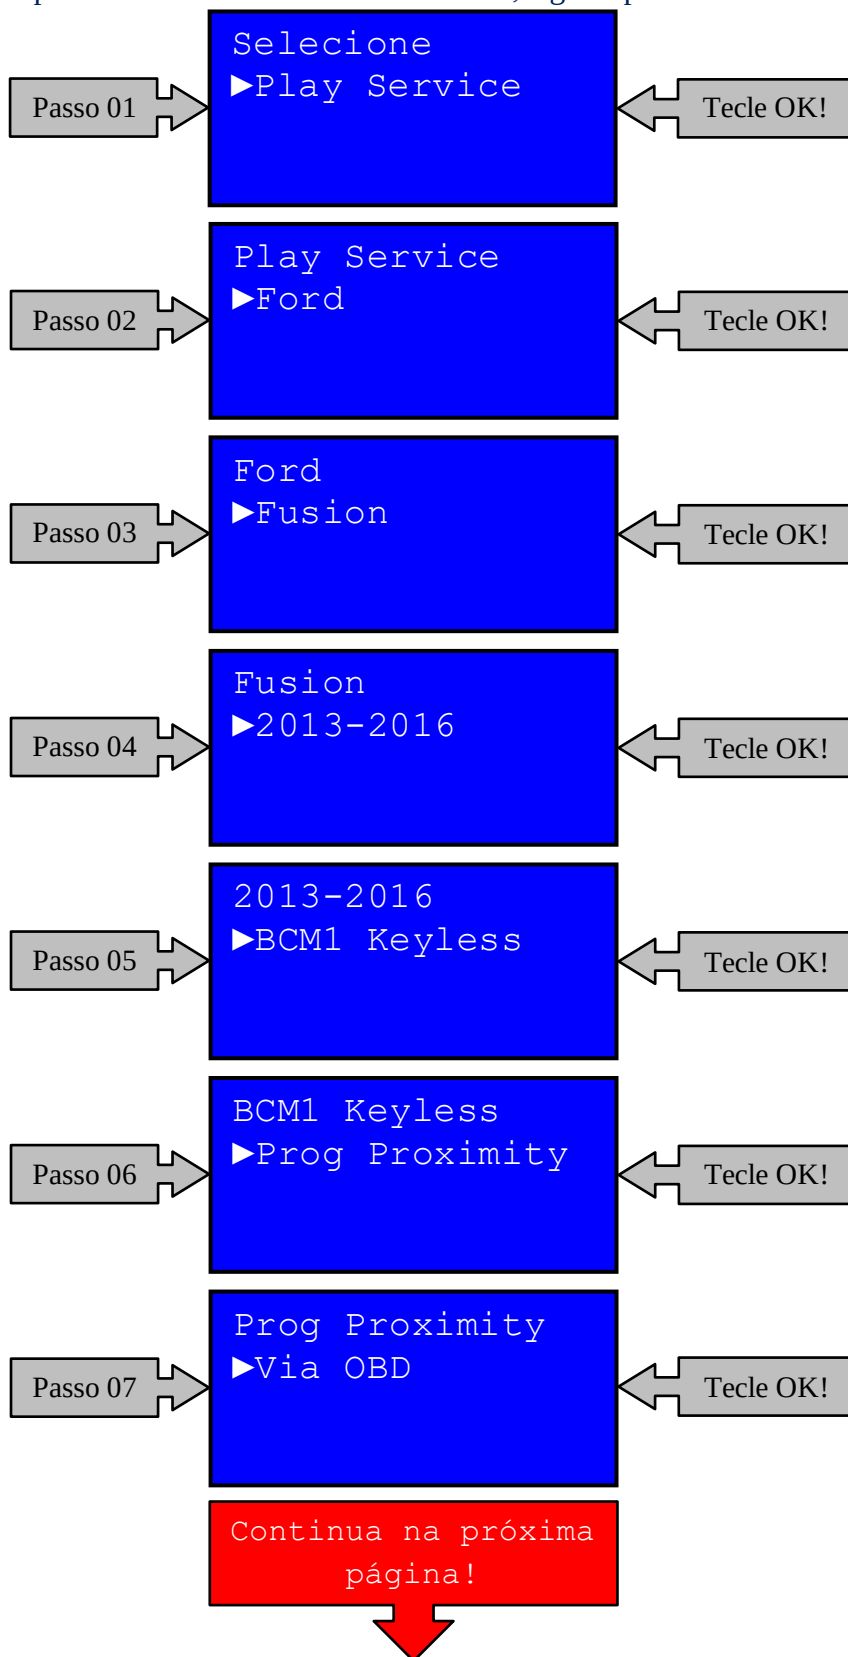

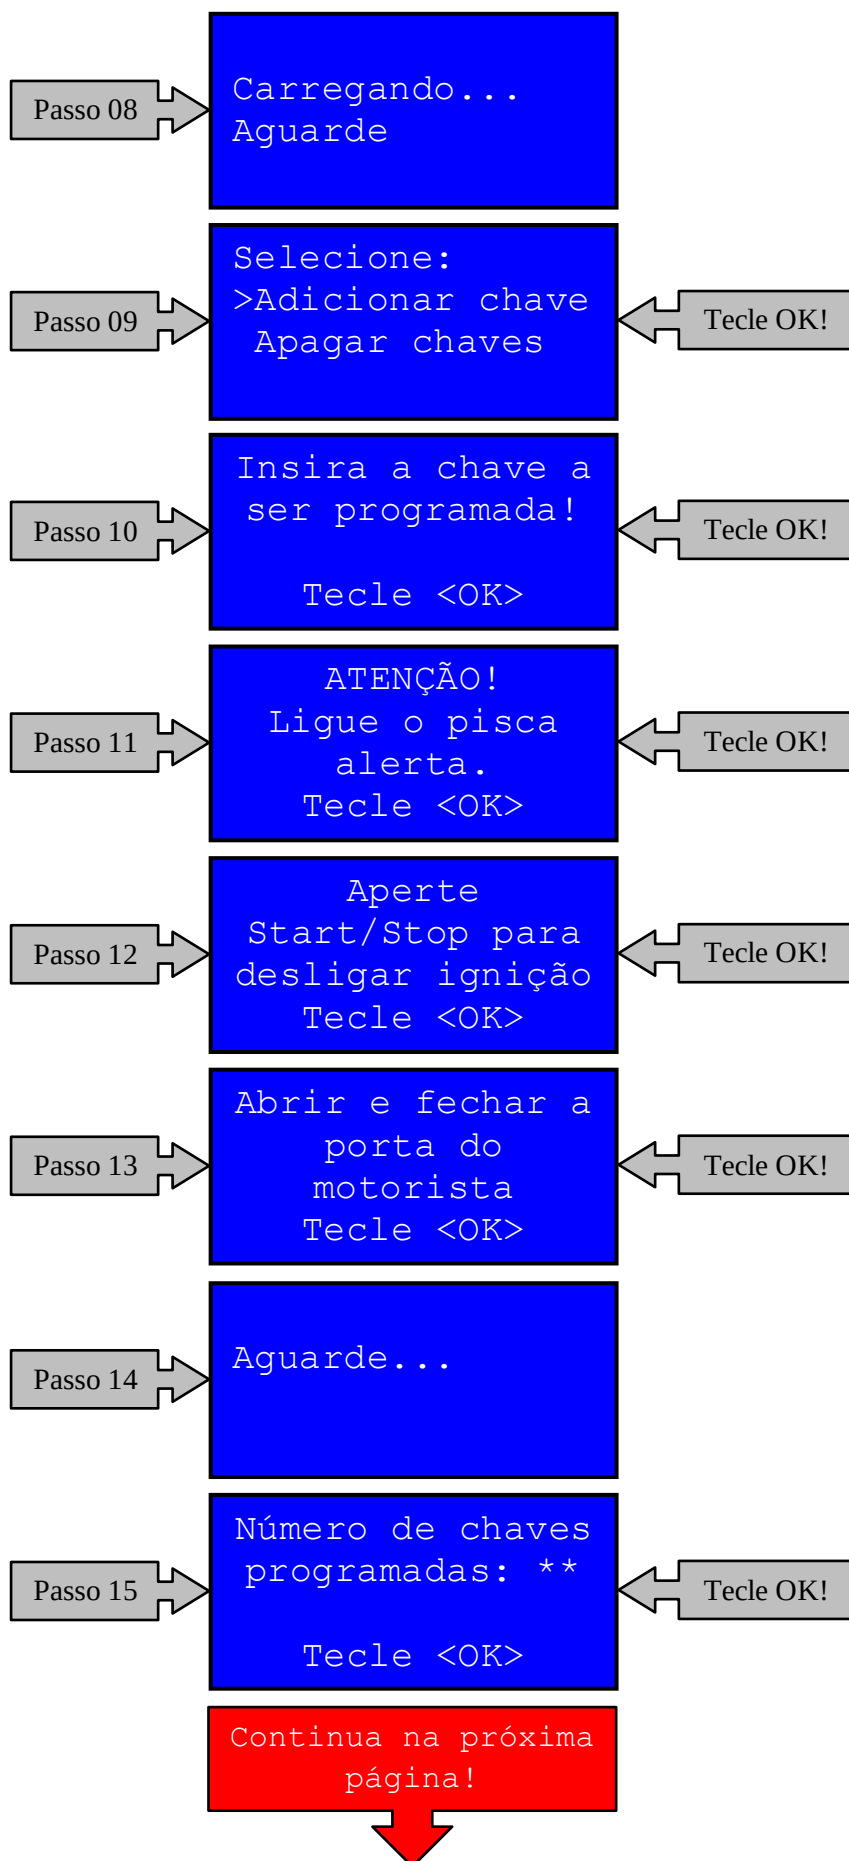


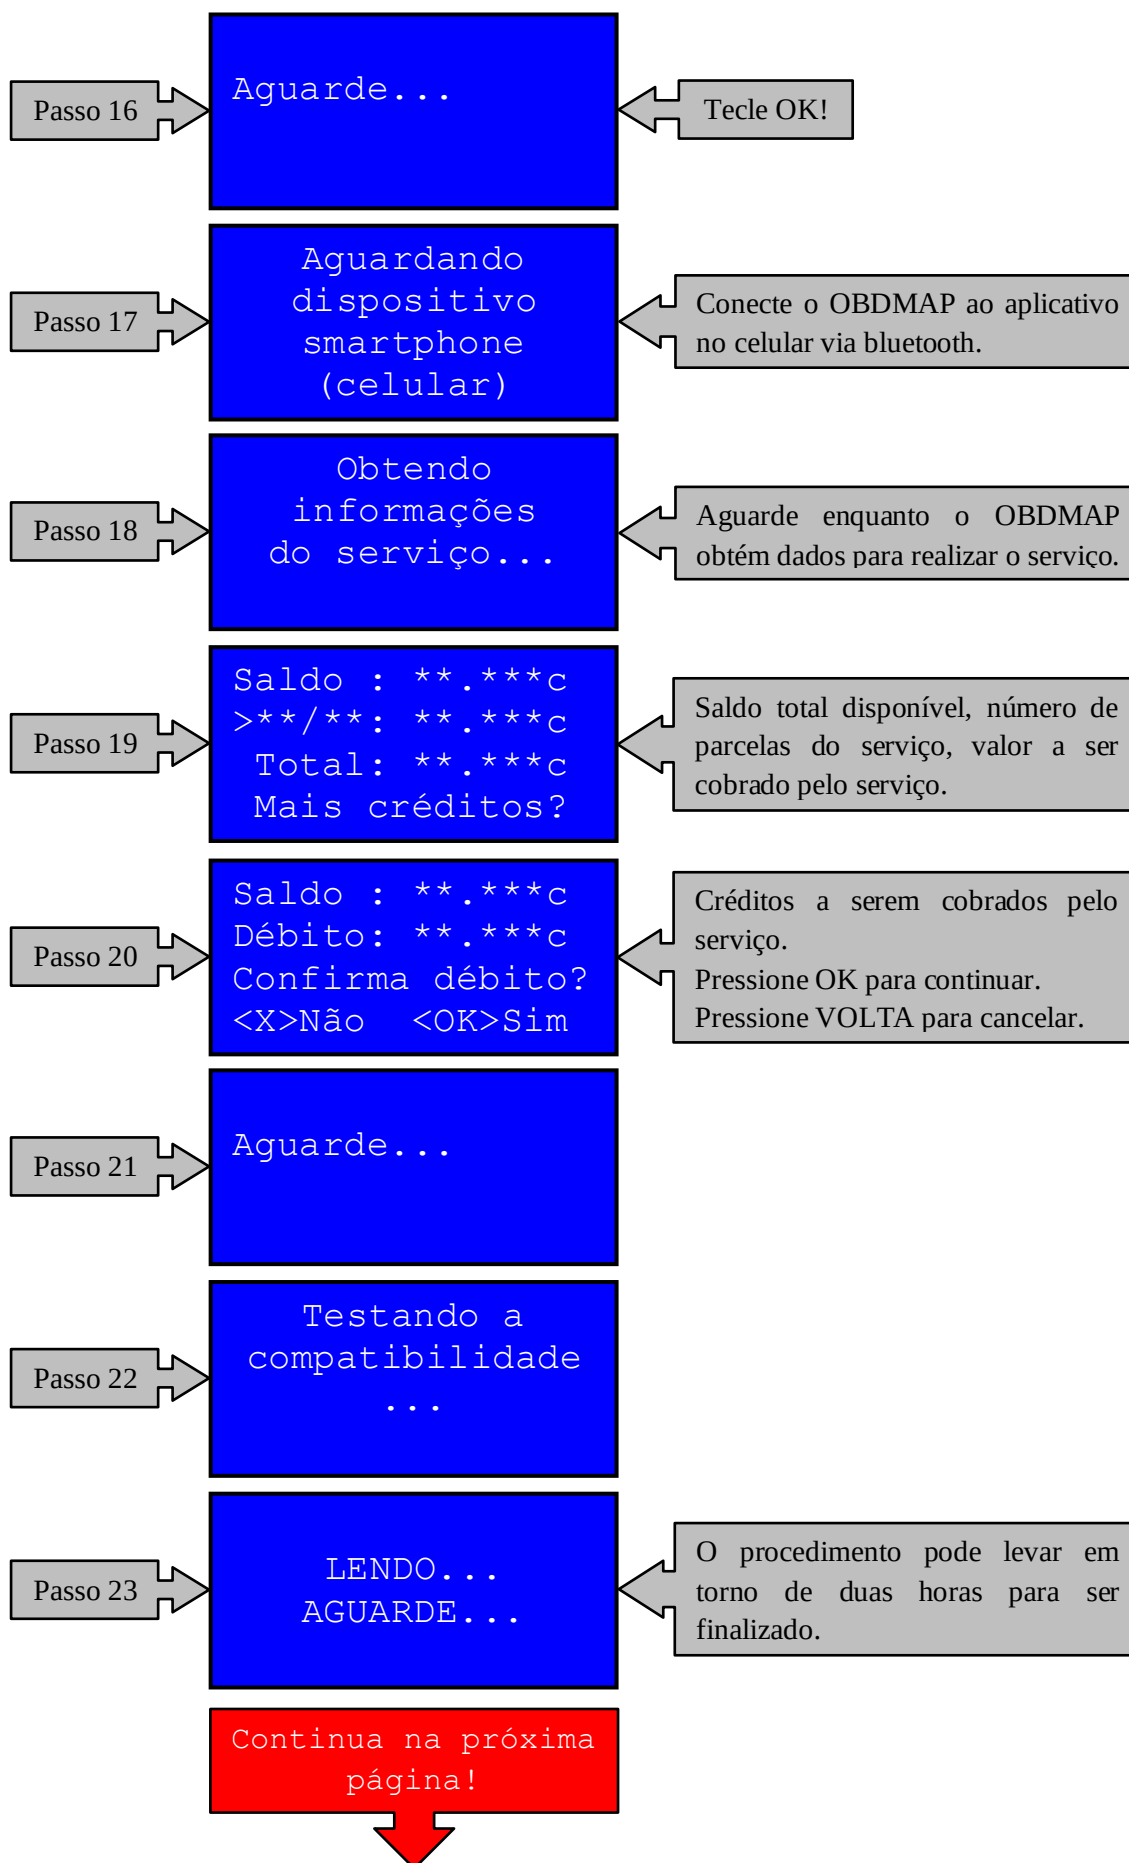


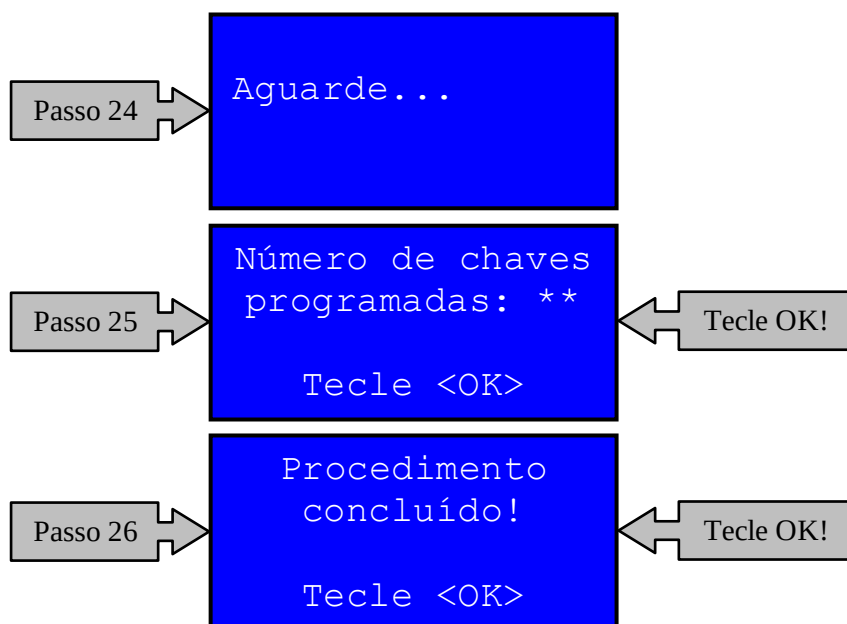



REALIZANDO O APAGAMENTO DAS CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

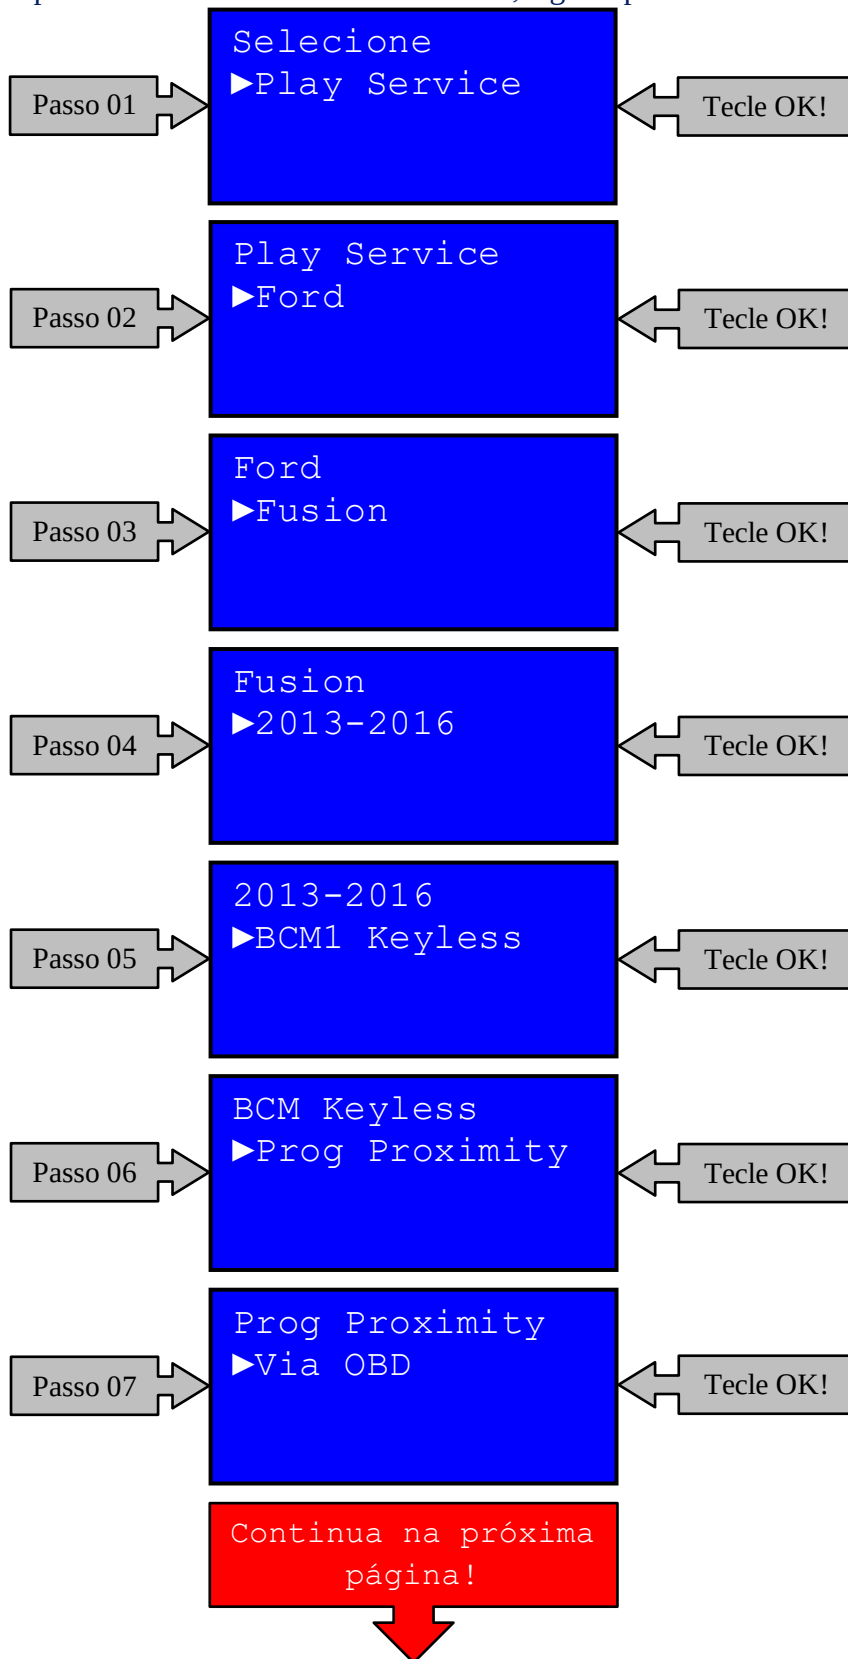

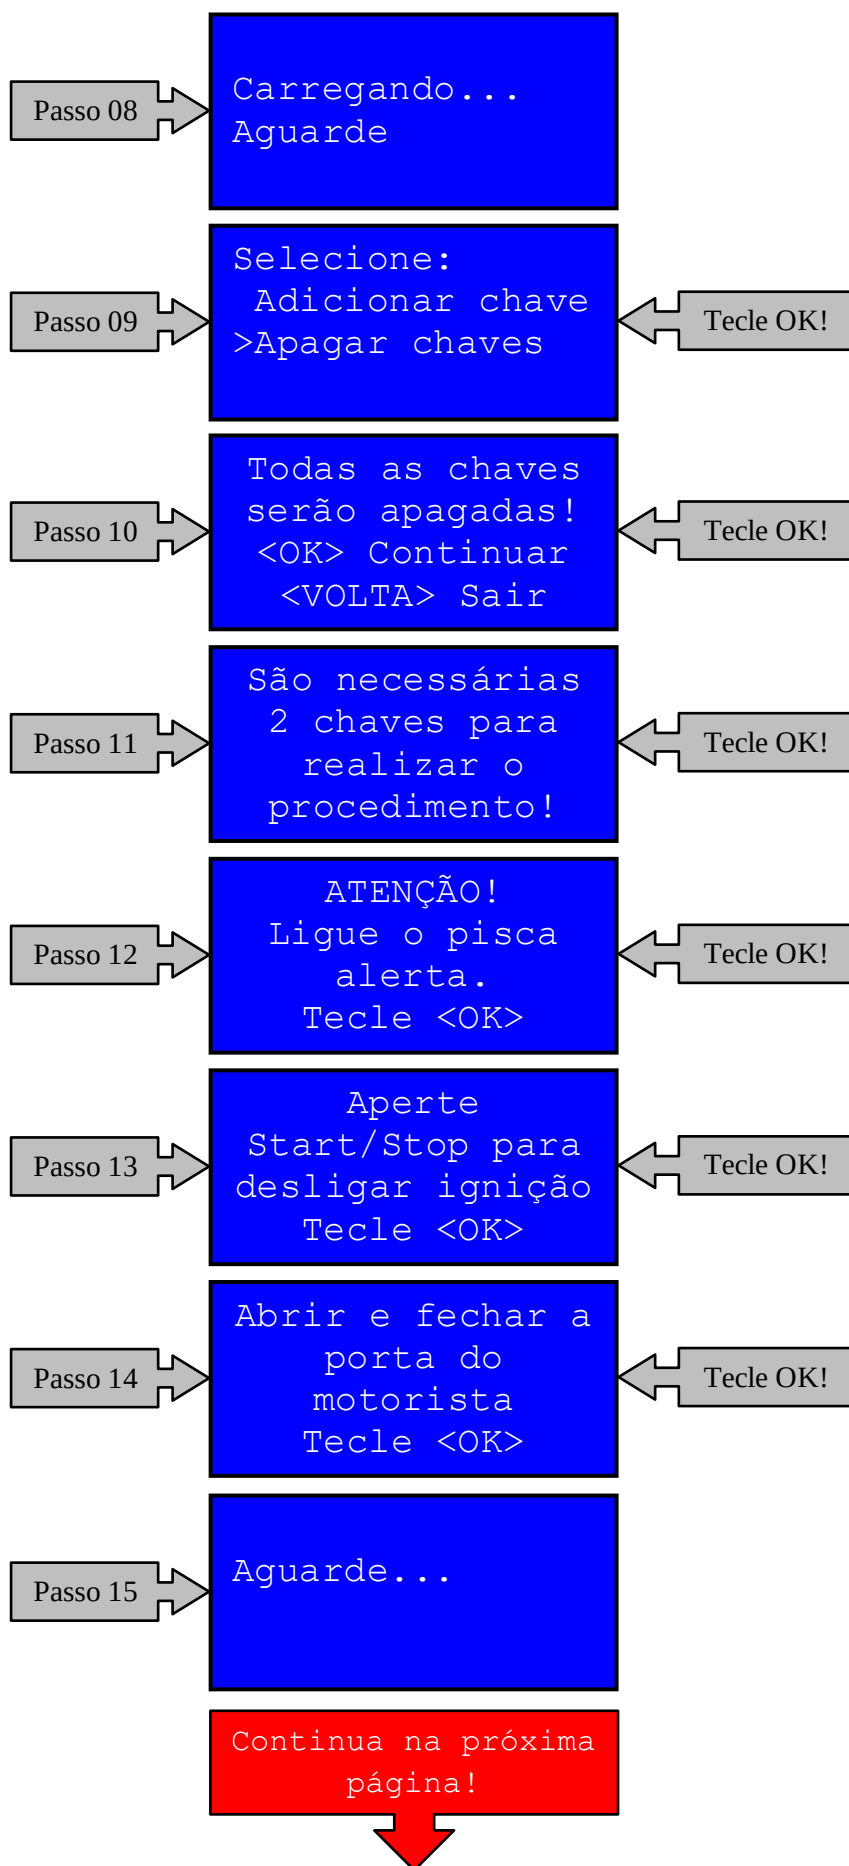

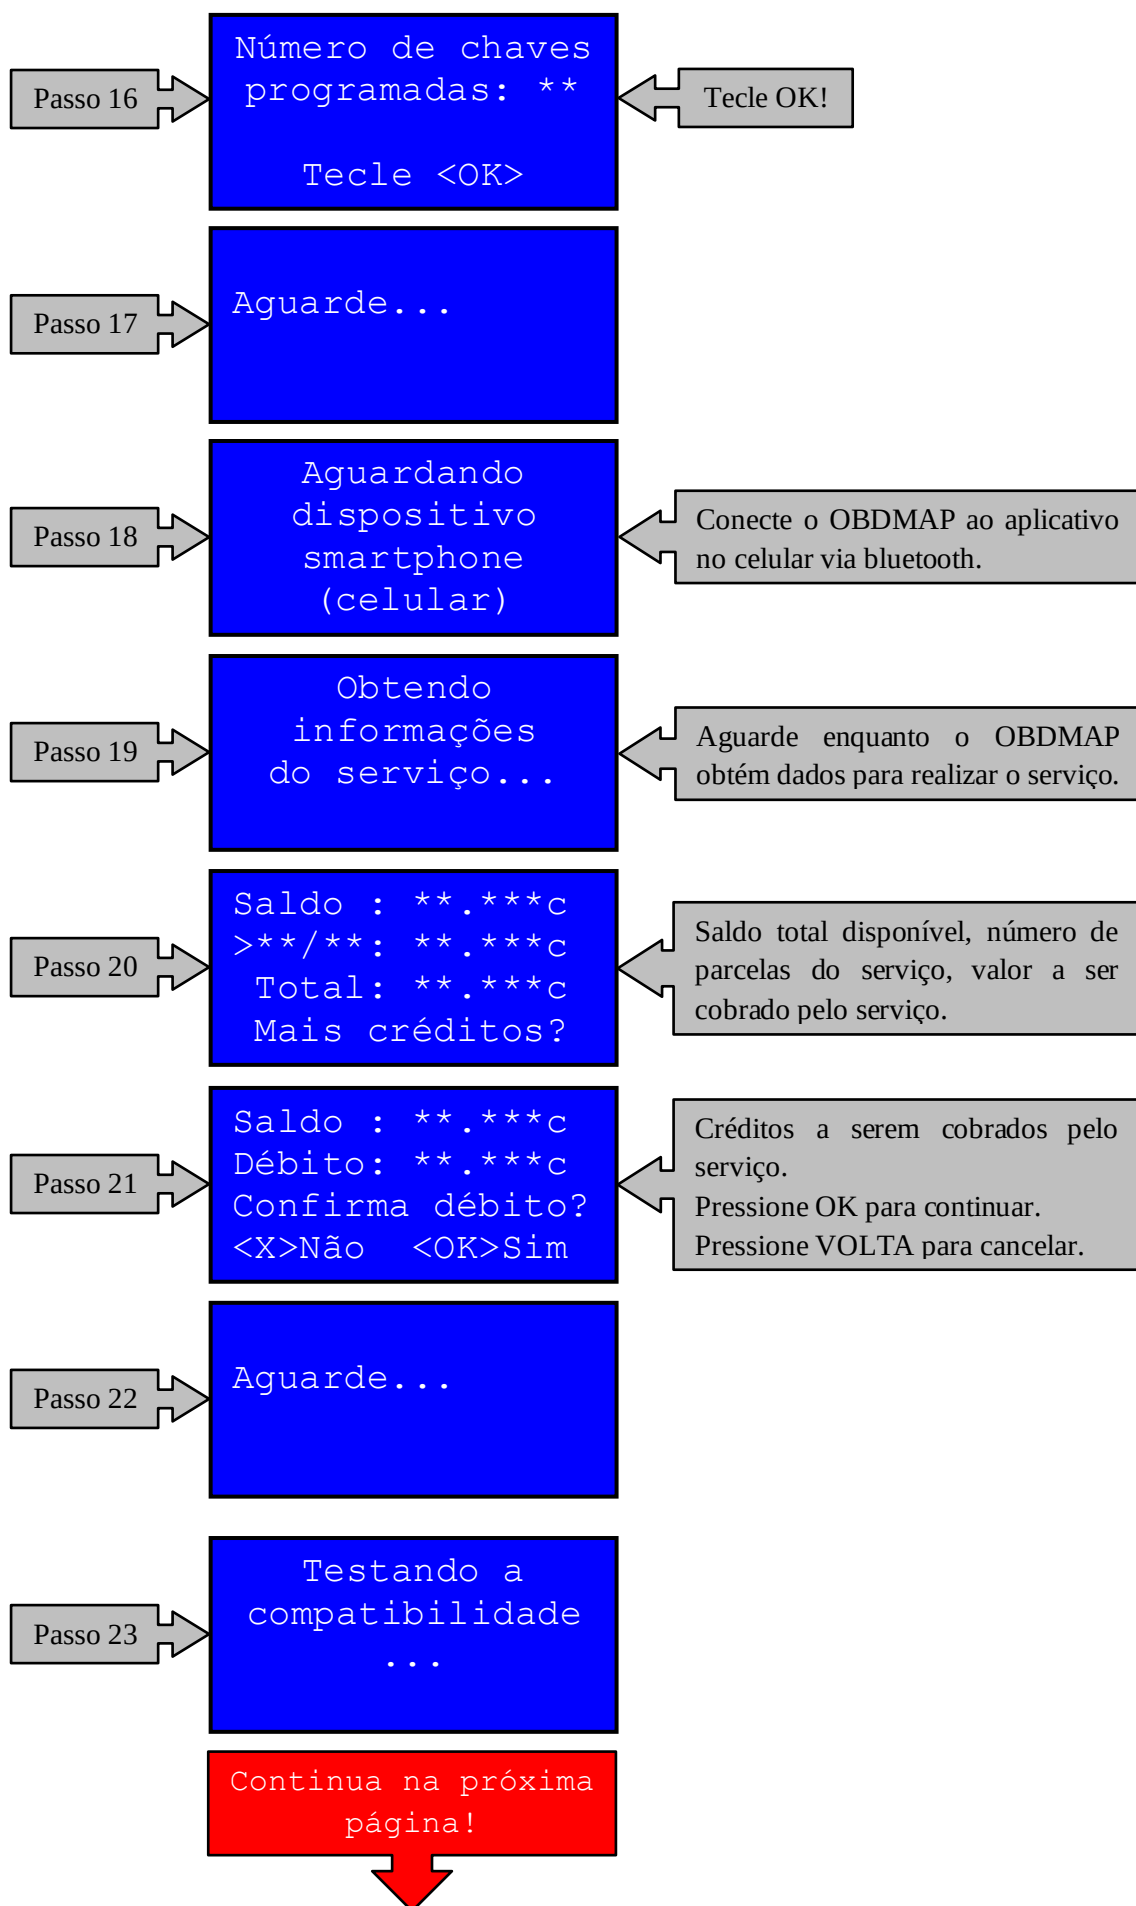

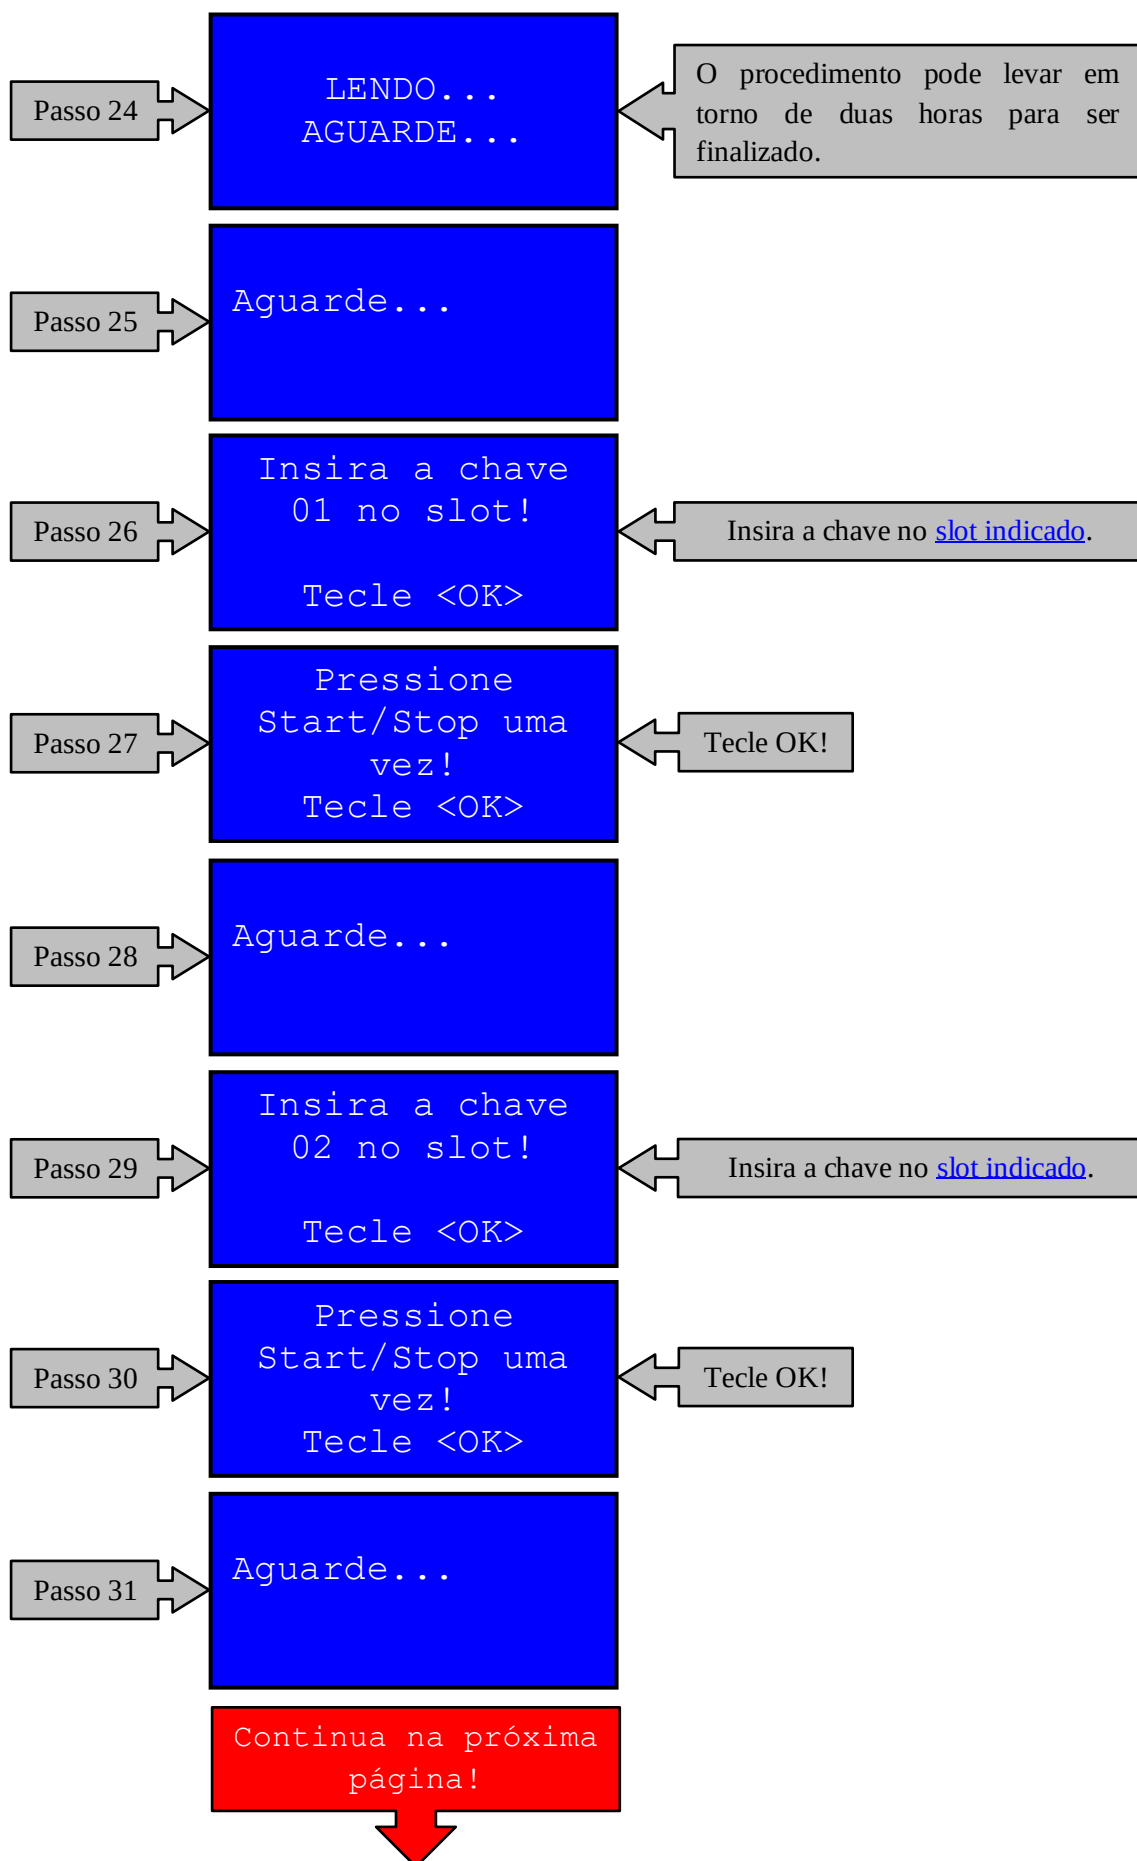

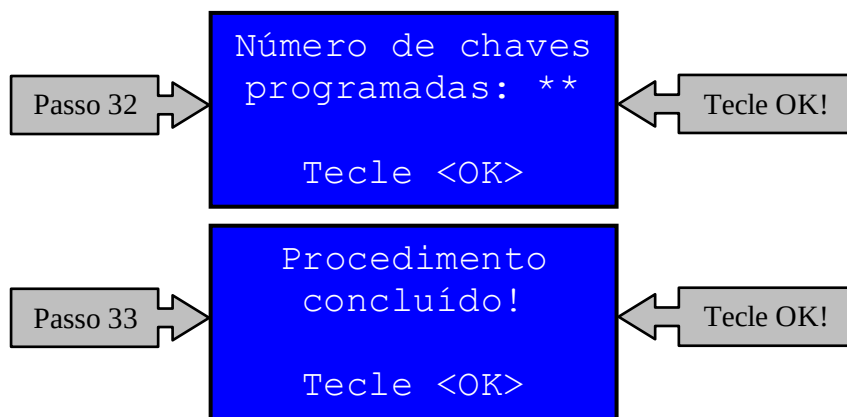

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o Cabo Universal e Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

Acesso negado!
<OK>

Causa Provável:

- Sistema não compatível com a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.

Chave não
programada!

Causas Prováveis:

- O veículo não conseguiu identificar a chave;
- Chave com problemas;
- Antena do veículo com problemas;

Soluções:

- Utilize a chave de presença original Ford Fusion
- Verifique a antena do veículo.

Veículo
incompatível!

Causa Provável:

- Veículo não compatível com a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)