



MANUAL DE CARGA - OBD0386 –

Programação de Chaves e Telecomandos Hyundai HB20 Immo 2 Tipo
2 (HB20 23-25)

Ver. 1



MARÇO 2026



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
TRANSPONDER UTILIZADO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
APLICATIVO UTILIZADO	4
LOCALIZAÇÃO DA TOMADA DE DIAGNOSTICO NO VEÍCULO	5
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	6
PROCEDIMENTO: TESTE DE COMPATIBILIDADE	7
PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	9
PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO	14
OUTRAS MENSAGENS	20

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- Apagamento de falhas passadas presentes na ECU e imobilizador;
- Leitura do Chassi do veículo;
- Leitura do número de chaves e telecomandos;
- Programação de Chaves;
- Programação de Telecomandos;

OBSERVAÇÕES:

- Para programação de chaves é necessário possuir a senha do veículo.
- É necessário ter em mãos todas as chaves e/ou telecomandos a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso elas não sejam reprogramadas, elas não funcionarão no veículo.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Hyundai	HB20	2023 - 2025

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize a chave Hyundai ID4A com telecomando

Para programação de chave seca utilize o chip PCF7939M (ID4A).



RETORNAR AO INDICE

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo Universal + Adaptador A3:

Utilize o Cabo Universal junto ao Adaptador A3 para realizar os procedimentos descritos neste manual.

APLICATIVO UTILIZADO




Aplicativo OBDMap Plus:

Necessário para realizar procedimento

LOCALIZAÇÃO DA TOMADA DE DIAGNOSTICO NO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico dos veículos HB20 fica localizada na área **A5**.

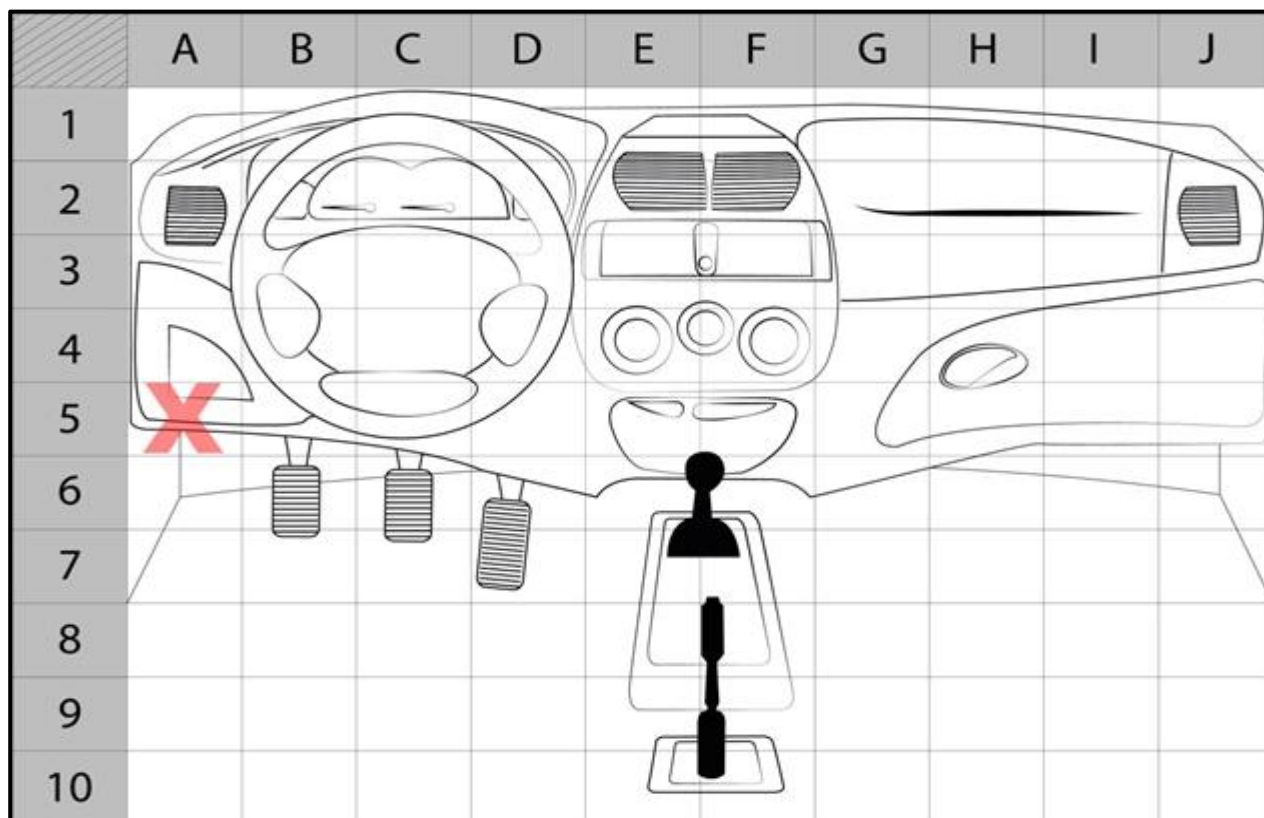



TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS



PROCEDIMENTO: TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

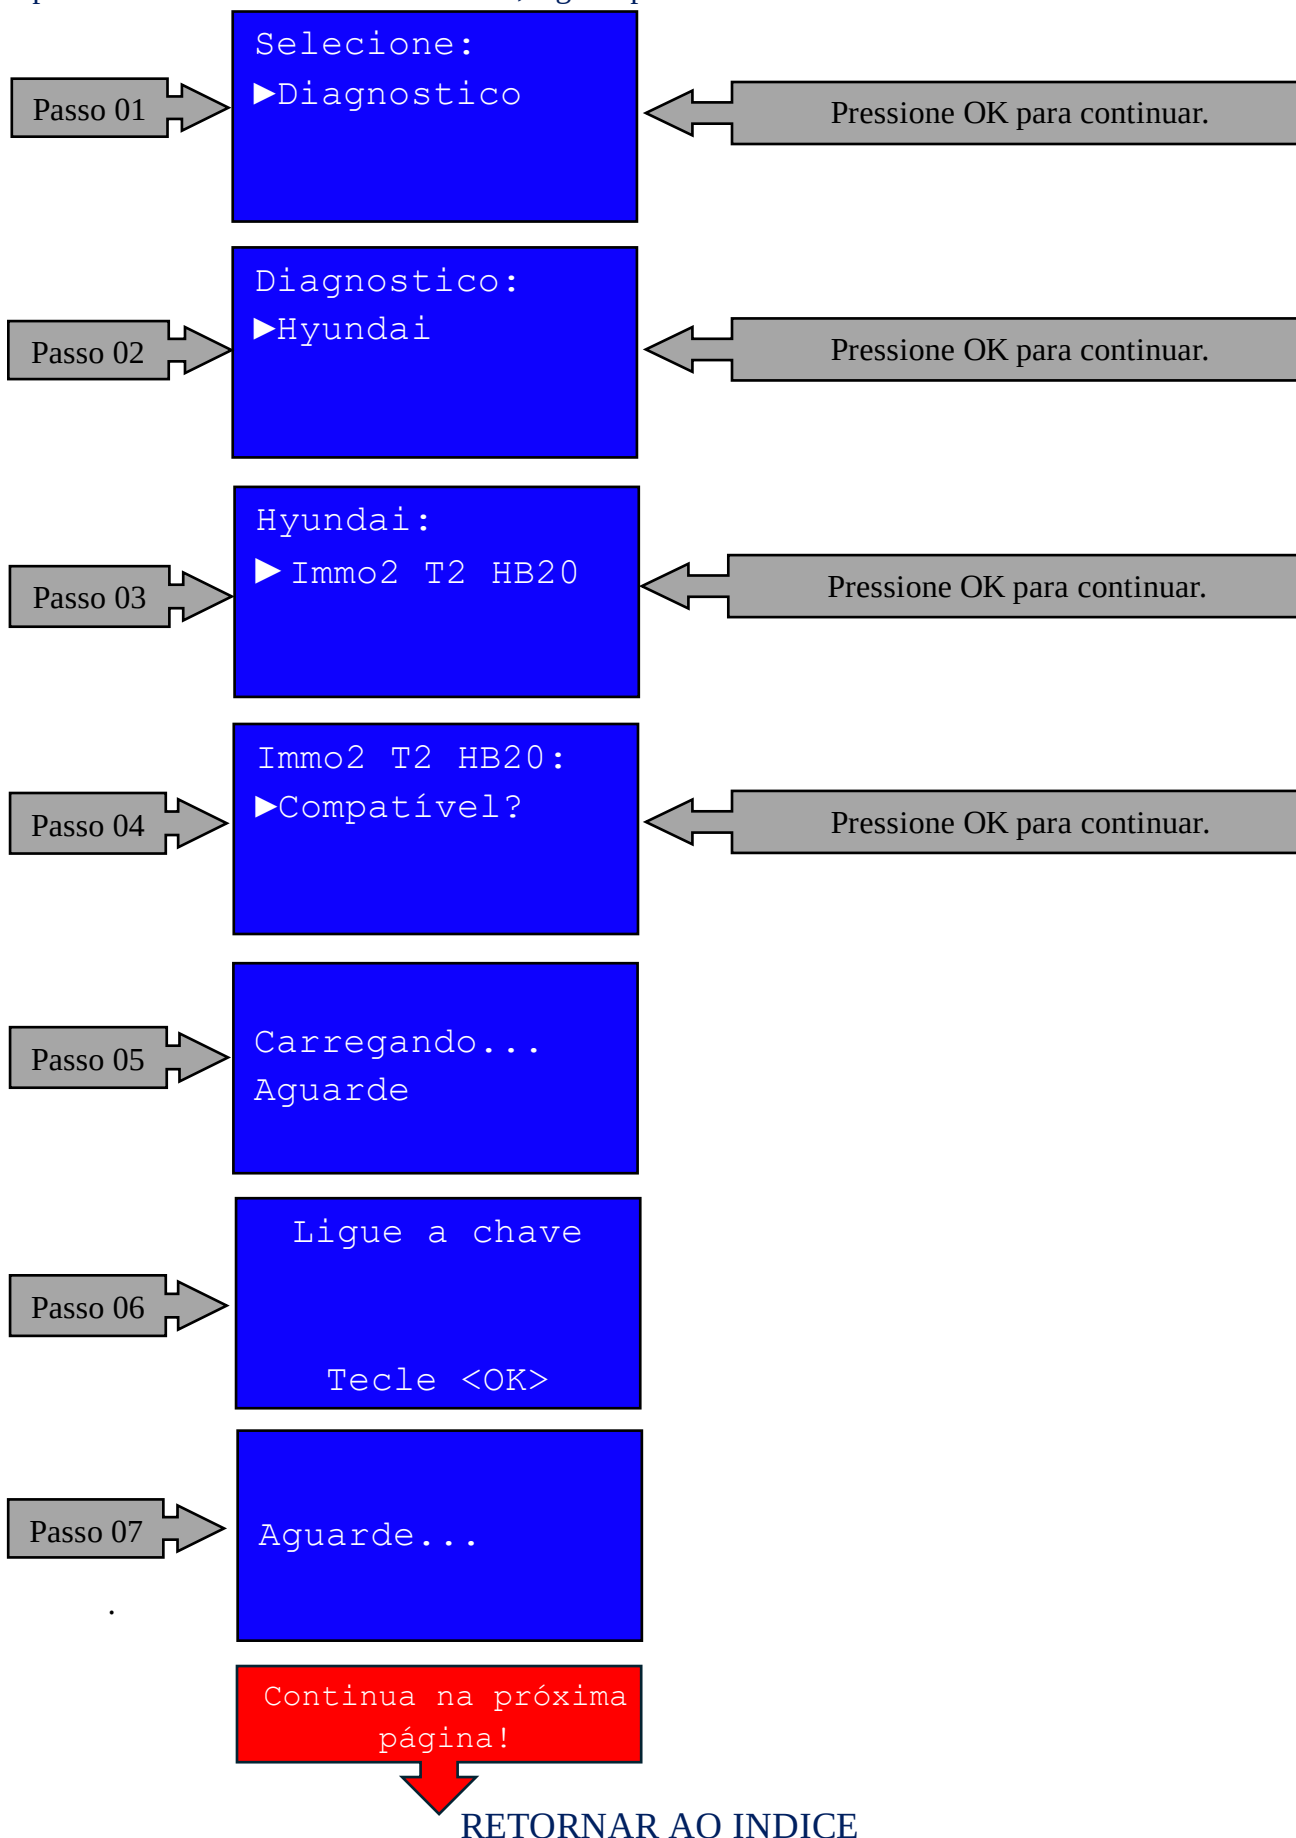

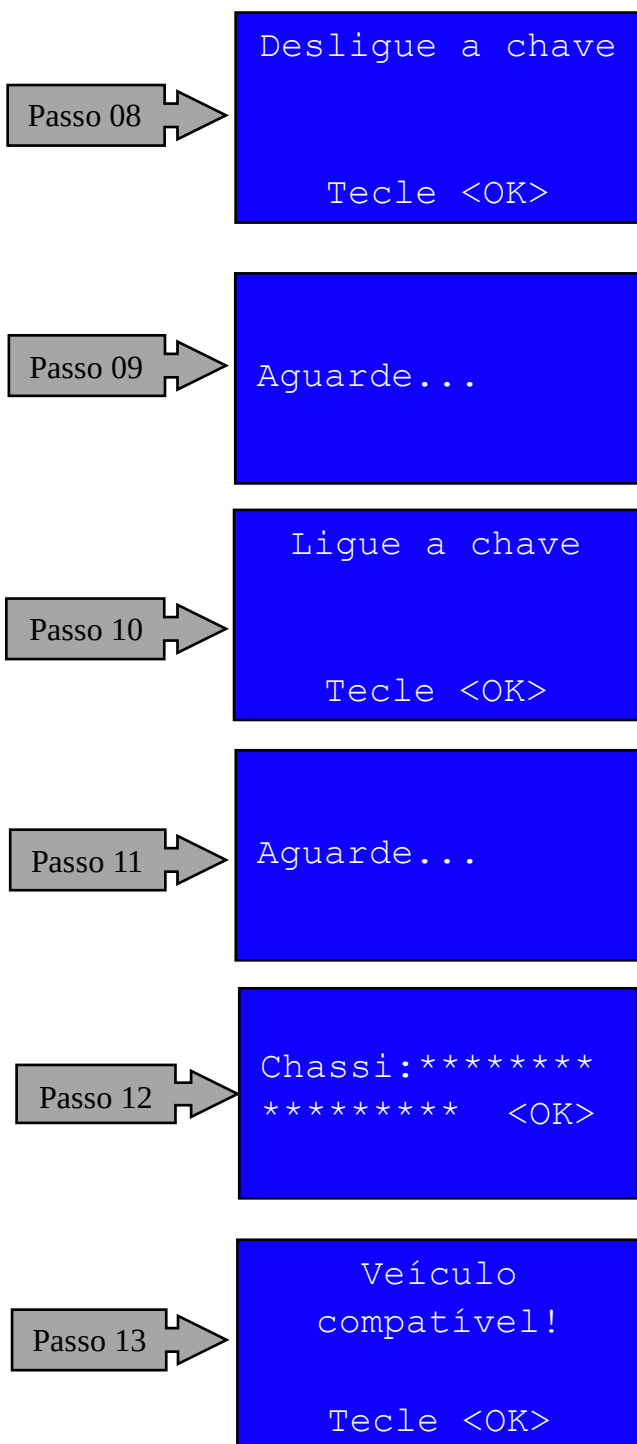

PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

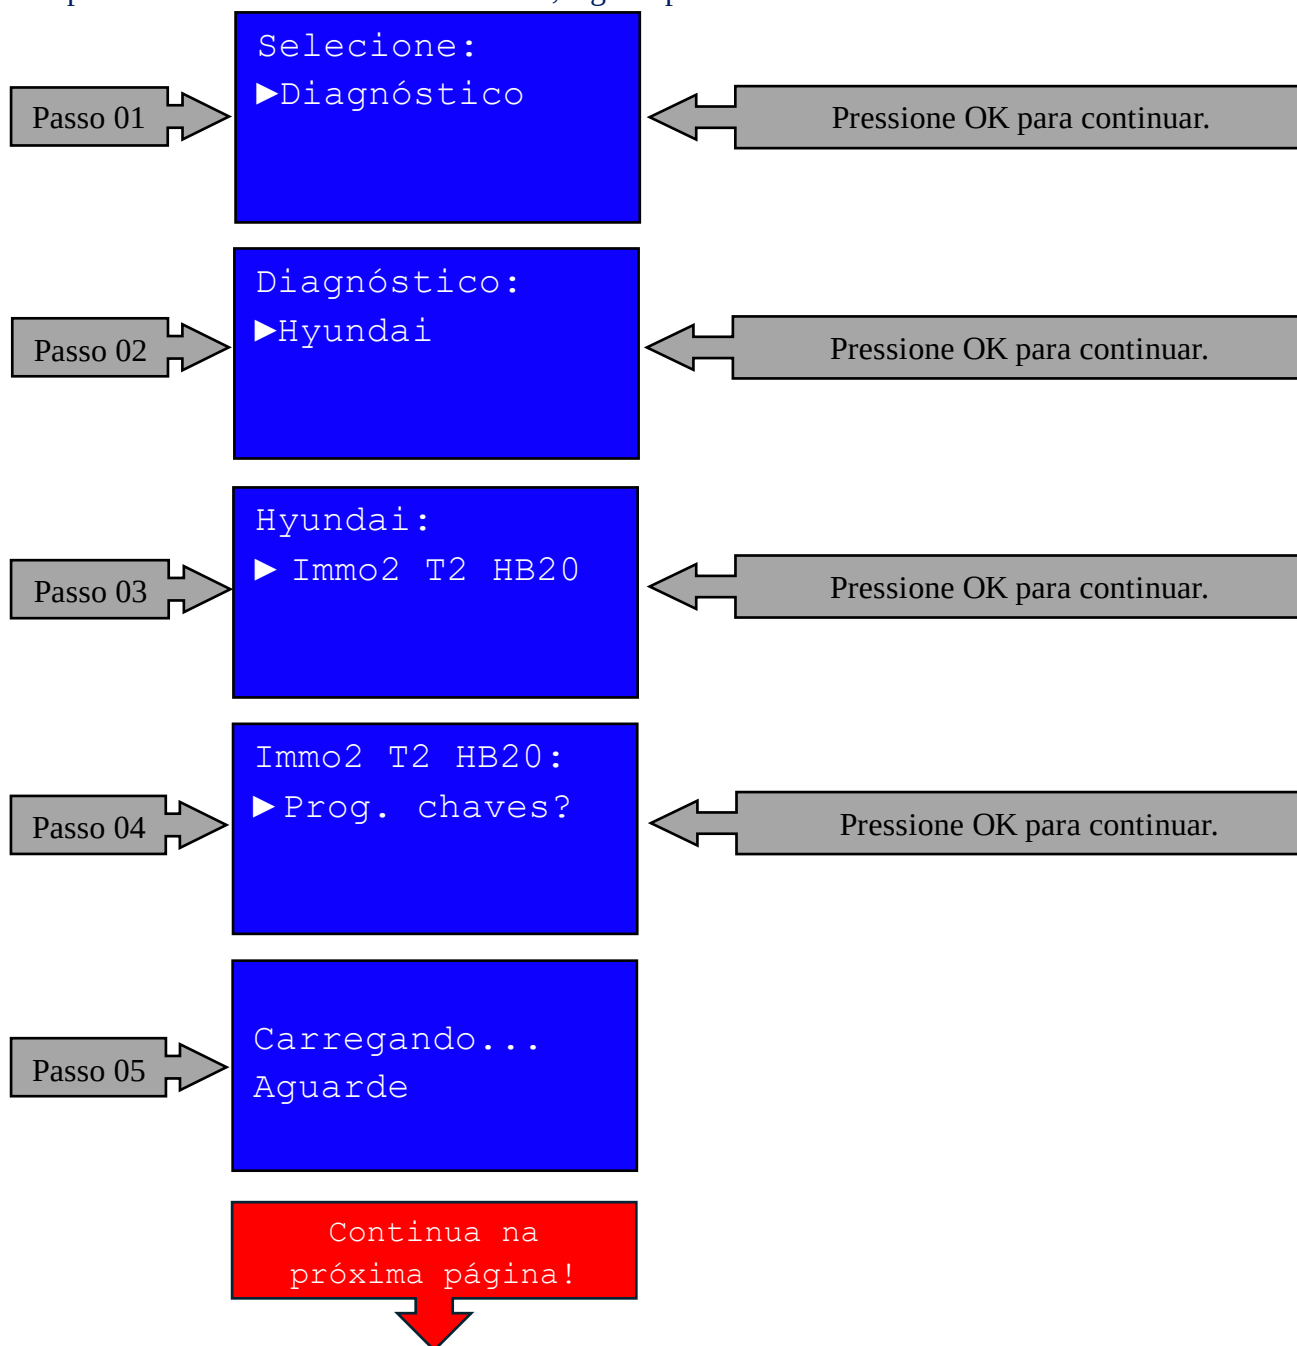

Nos passos a seguir, será necessário sincronizar e realizar o procedimento juntamente com o aplicativo OBDMap Plus.

Passo 06

Necessário
conexão com a
internet
Tecle <OK>


Passo 07

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 08

Aguarde...

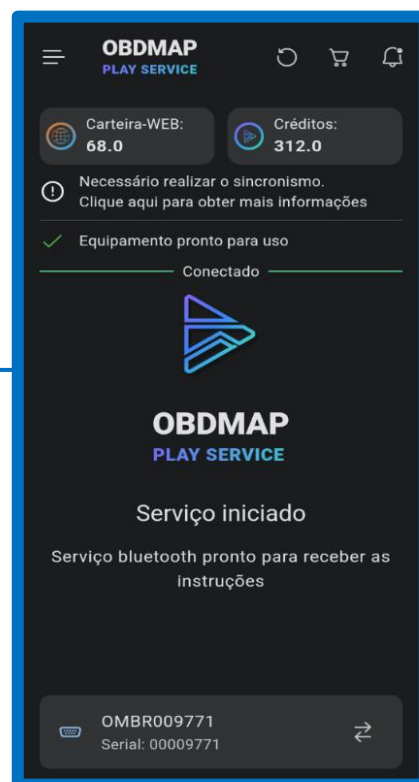

Passo 09

Aguardando
conexão
Bluetooth com o
APP OBDMAP...

Passo 10

Aguarde...


Passo 11

Desligue a chave

Tecle <OK>


Passo 12

Aguarde...

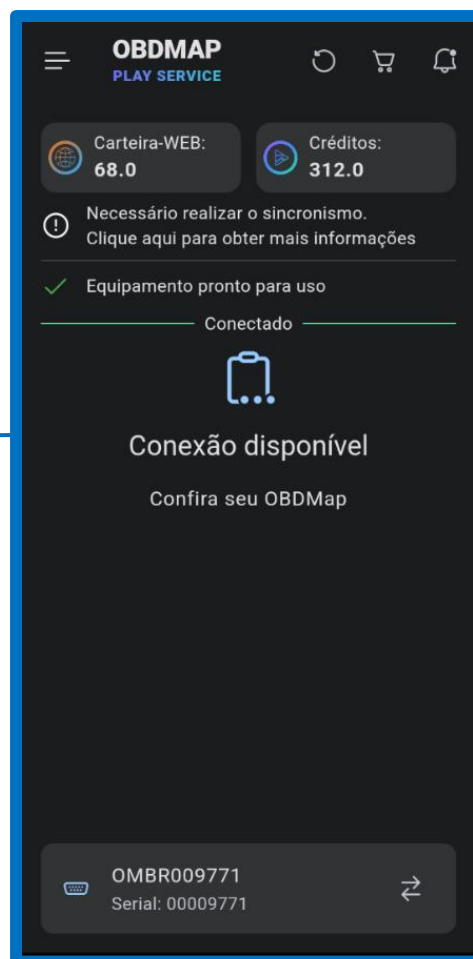

Continua na
próxima página!

RETORNAR AO INDICE

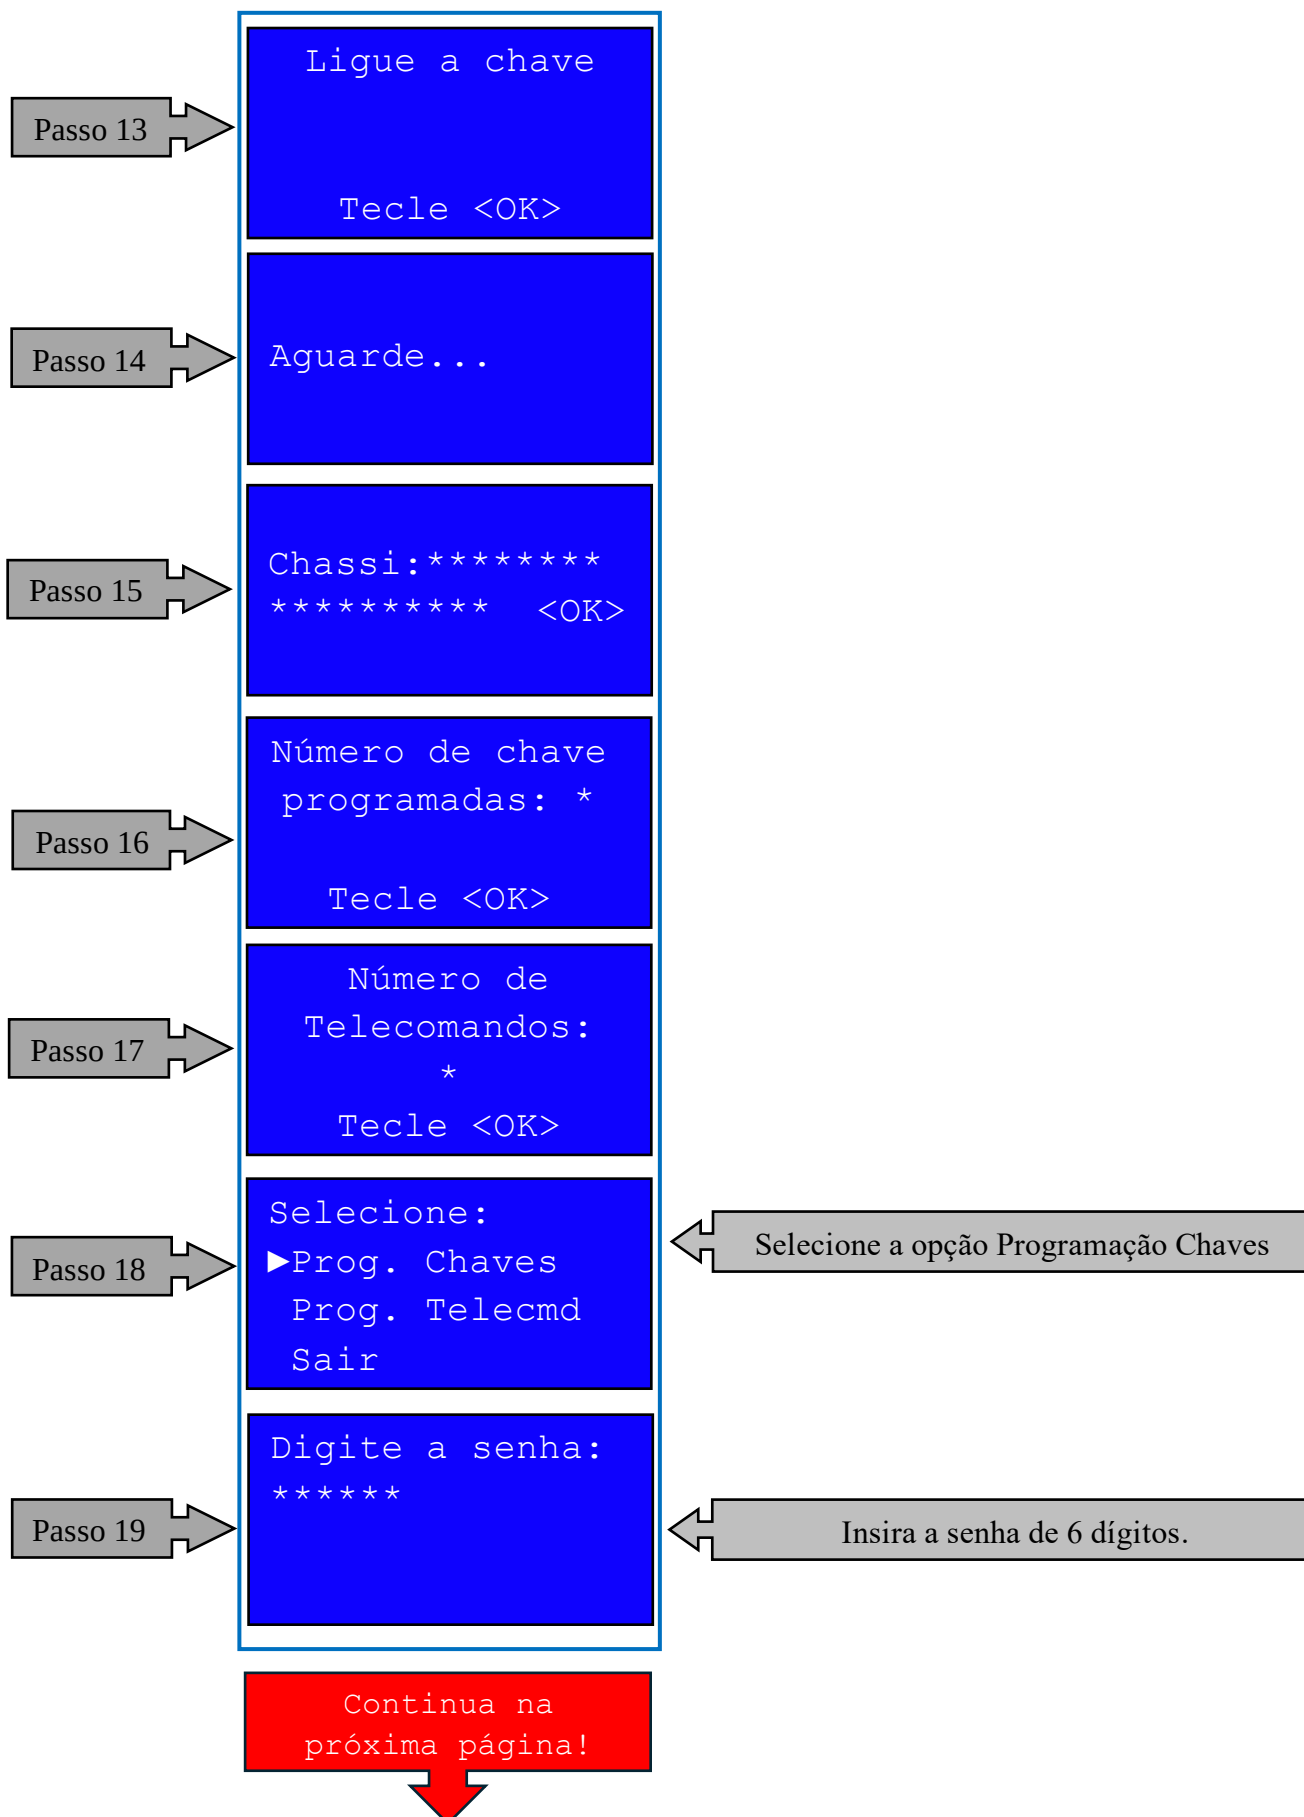

Passo 20

Aguarde...

Passo 21

Todas as chaves
serão perdidas!
<OK> Continuar
<X> Sair


Passo 22



Aguarde...

Passo 23


Comunicando
Com o servidor

Aguarde...

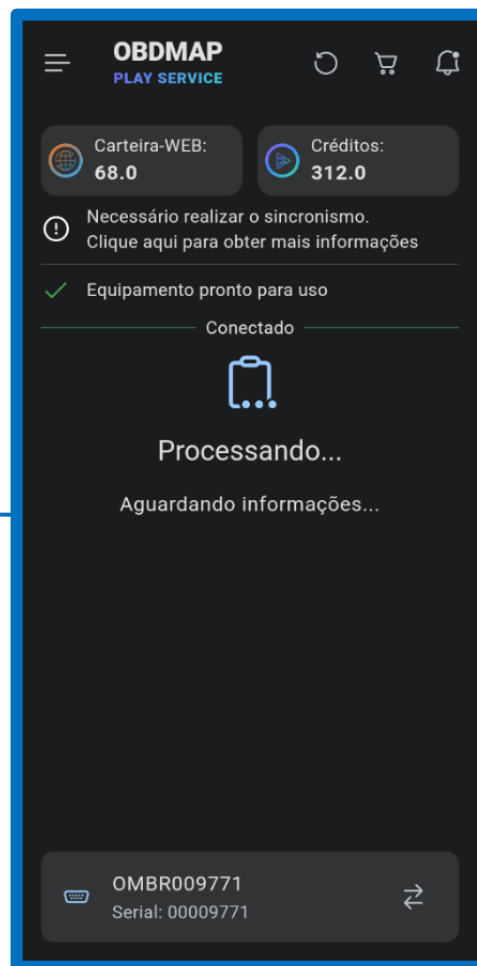

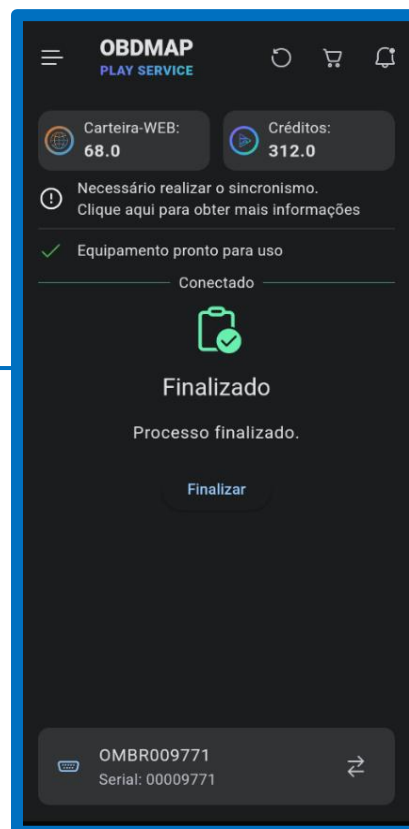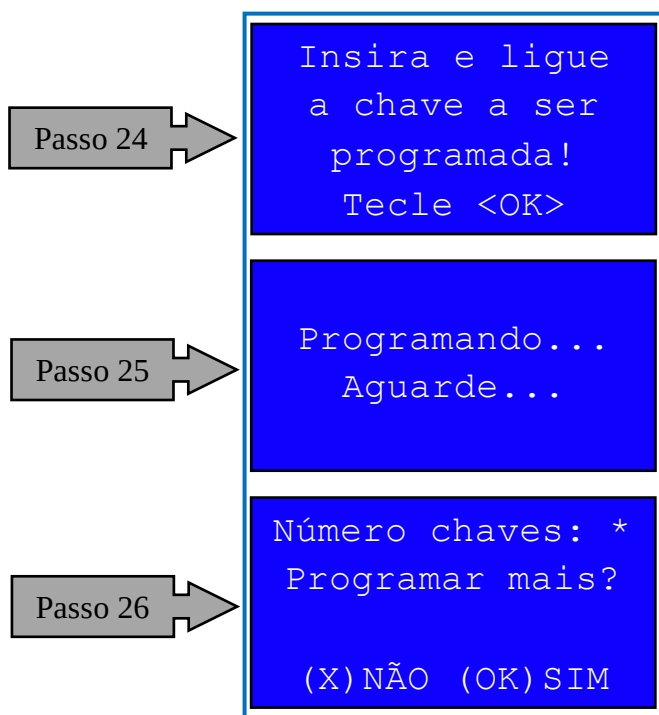


Para programar outra chave, pressione OK e retorne ao Passo 24. Para finalizar o procedimento, pressione VOLTA e siga para o próximo passo.

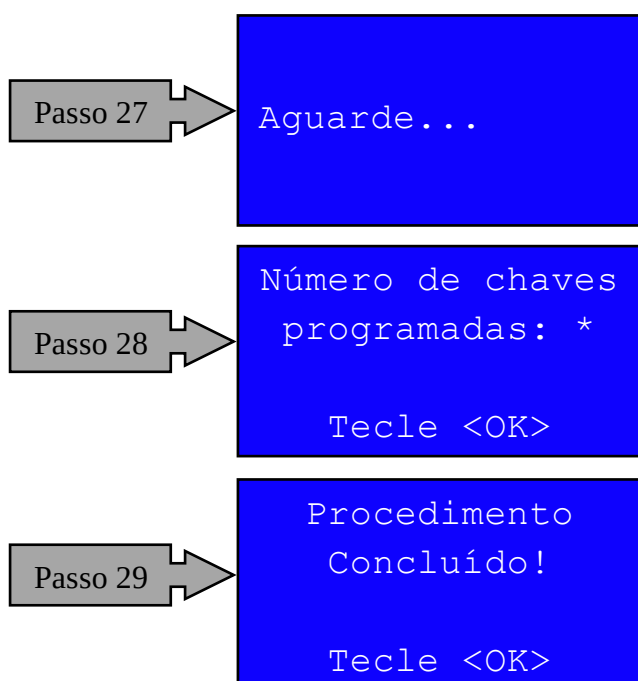

PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

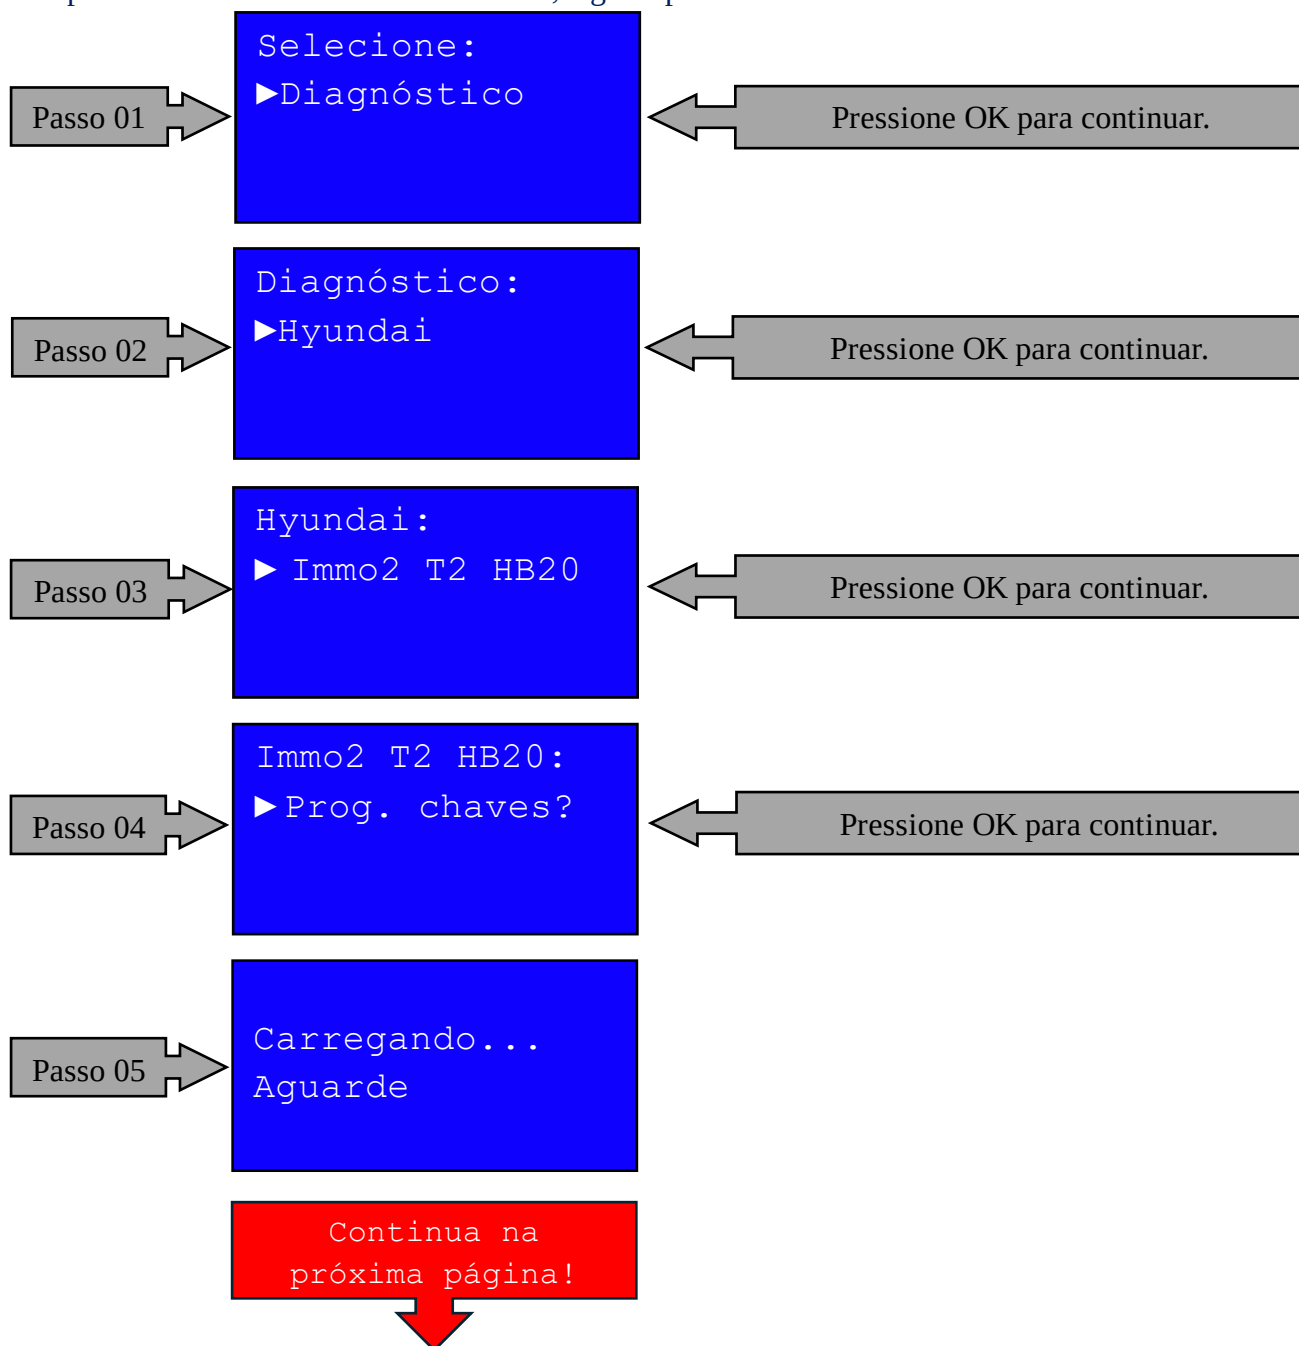

Nos passos a seguir, será necessário sincronizar e realizar o procedimento juntamente com o aplicativo OBDMap Plus.

Passo 06

Necessário
conexão com a
internet
Tecle <OK>


Passo 07

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 08

Aguarde...

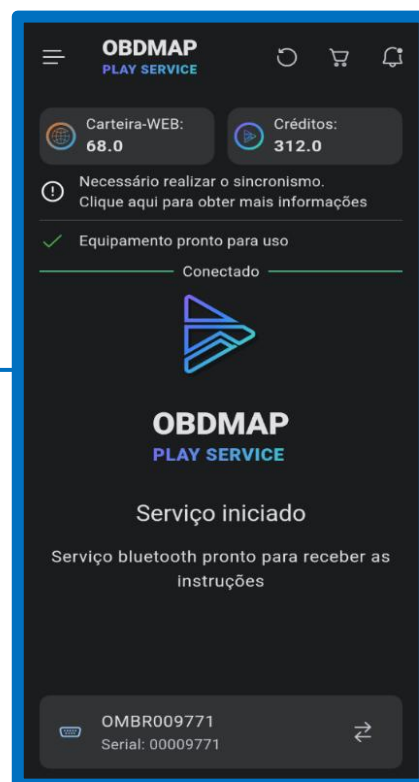

Passo 09

Aguardando
conexão
Bluetooth com o
APP OBDMap...

Passo 10

Aguarde...


Passo 11

Desligue a chave

Tecle <OK>


Passo 12

Aguarde...

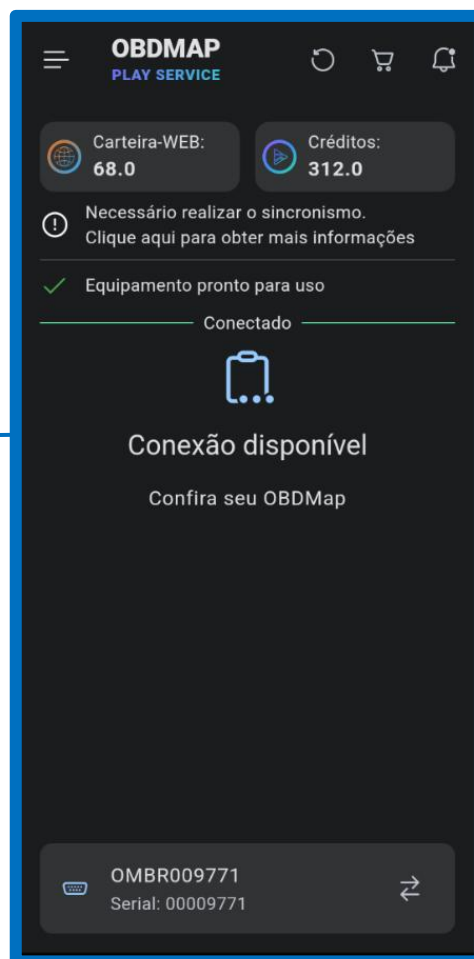

Continua na
próxima página!

RETORNAR AO INDICE

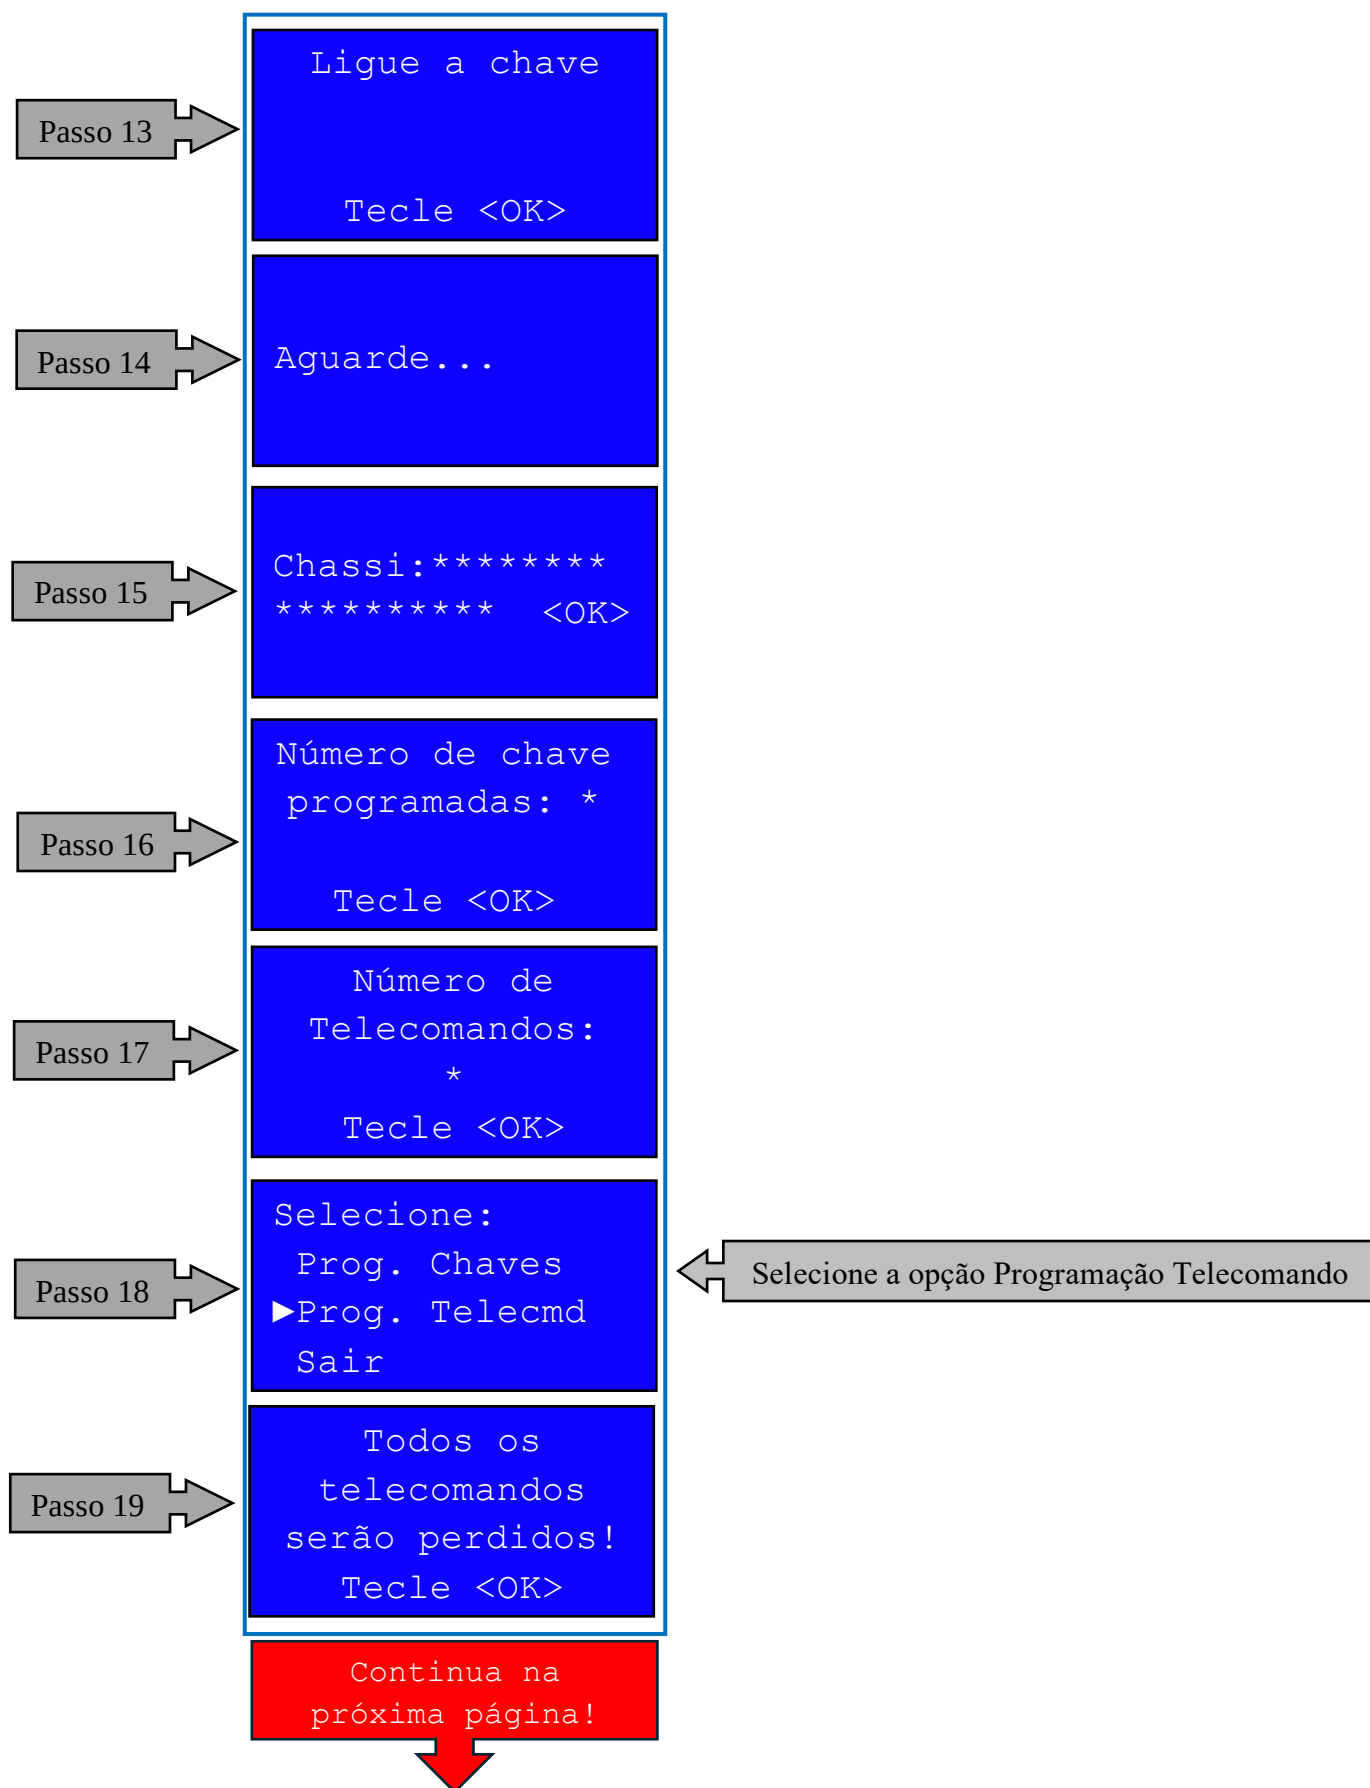


Passo 20


Aguarde...

Passo 21

Comunicando
Com o servidor
Aguarde...

Continua na
próxima página!

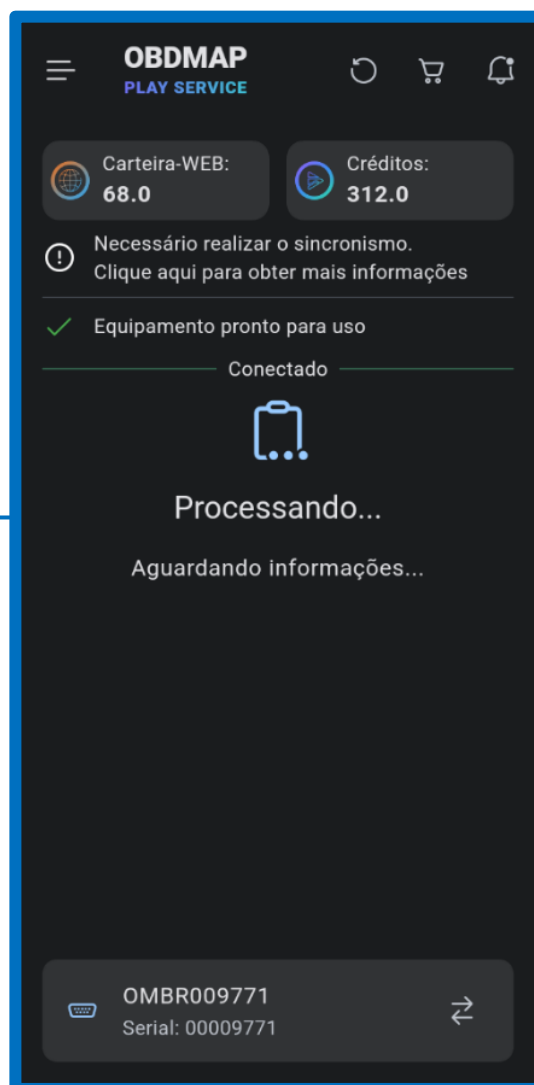

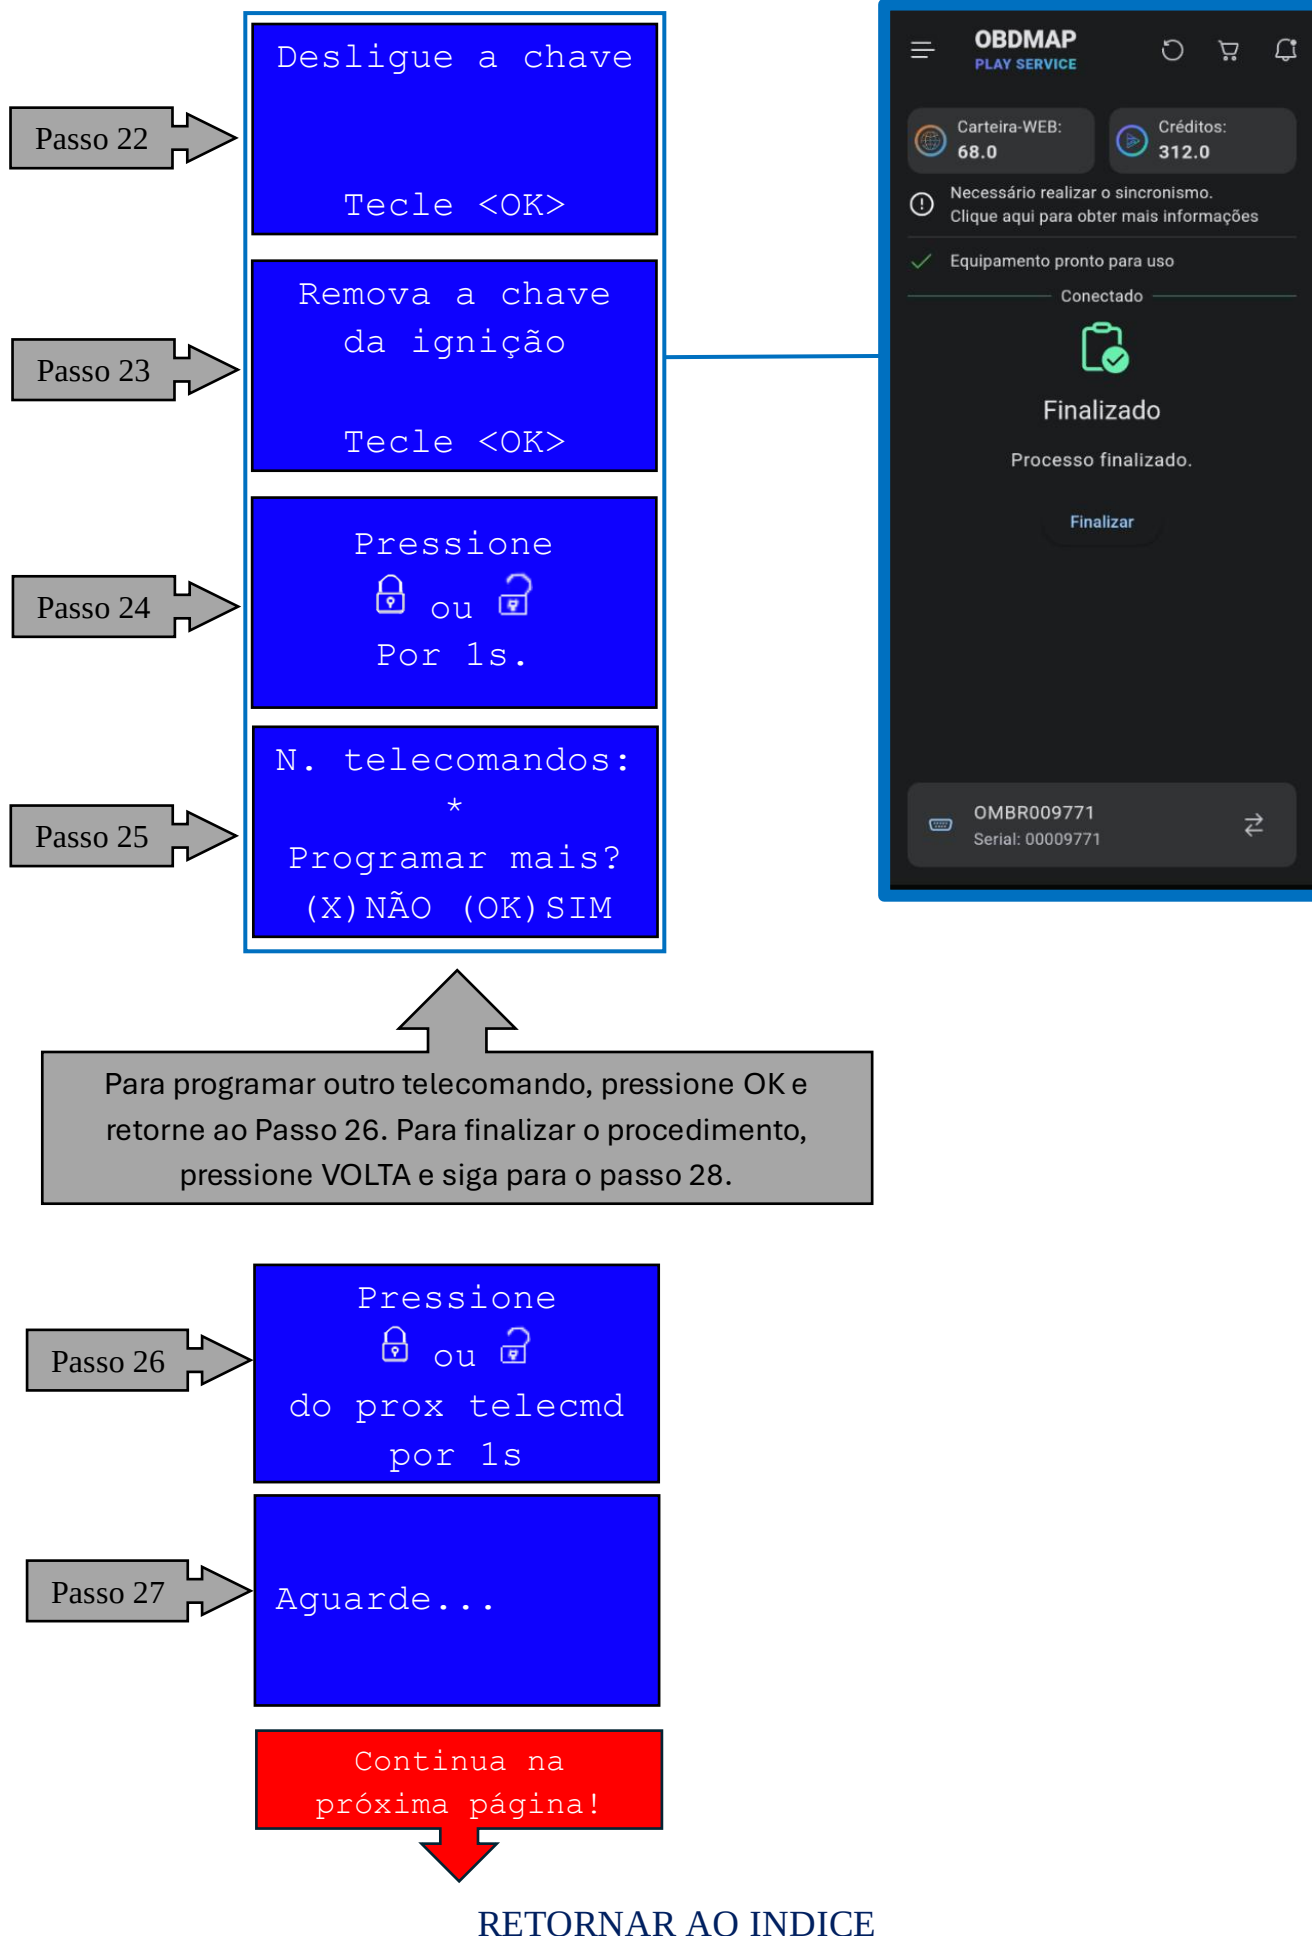



Passo 28



Número de
Telecomandos:
*
Tecle <OK>

Passo 29



Procedimento
Concluído!
Tecle <OK>

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se os cabos utilizados são os corretos;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico;

Veículo
incompatível

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo com o modelo estando na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.



Erro de
comunicação com
o servidor!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A comunicação do OBDMap com servidor não foi estabelecida ou não encontrada;
- Conexão instável da internet;
- Aplicativo não pareado com o OBDMap.

Soluções:

- Conecte o OBDMap no aplicativo OBDMap Plus;
- Verifique conexão da internet no celular.

Erro timeout
com o servidor

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A comunicação do OBDMap com servidor não foi estabelecida ou não encontrada;
- Conexão instável da internet;
- Aplicativo não pareado com o OBDMap.

Soluções:

- Conecte o OBDMap no aplicativo OBDMap Plus;
- Verifique conexão da internet no celular.

Erro na
programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Chave inválida;
- A programação não foi finalizada;
- Não programada nenhuma chave válida durante o procedimento.

Soluções:

- Verifique se a chave utilizada é original do HB20;
- Utilizar transponder válido;
- Desconecte o OBDMAP da fonte, aguarde 10 segundos e tente novamente.

Senha
Incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta;
- Veículo está com tempo de espera devido a tentativas consecutivas utilizando senhas incorretas.
- Desconecte o OBDMAP da fonte, aguarde 10 segundos e tente novamente.

Soluções:

- Inserir a senha corretamente.
- Aguardar 1 hora com a ignição desligada e tentar novamente com a senha correta.

Tempo Excedido!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O veículo não reconheceu o telecomando.

Soluções:

- Verifique se o telecomando é o correto;
- Verifique se o telecomando está funcionando.



O veículo não
possui sistema
de alarme
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O veículo não utiliza telecomandos.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

RETORNAR AO INDICE