



MANUAL DE CARGA - OBD0388 –

Programação de Chaves de Presença Hyundai Keyless Imob 2 T2 (HB20 23-25)

Ver. 1



ABRIL 2026



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
TRANSPONDER UTILIZADO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
APLICATIVO UTILIZADO	4
LOCALIZAÇÃO DA TOMADA DE DIAGNOSTICO NO VEÍCULO	5
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	6
PROCEDIMENTO: TESTE DE COMPATIBILIDADE	7
PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	9
OUTRAS MENSAGENS	13

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- Apagamento de falhas passadas presentes na ECU e imobilizador;
- Leitura do Chassi do veículo;
- Programação de Chaves Keyless;

OBSERVAÇÕES:

- Para programação de chaves é necessário possuir a senha do veículo.
- É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso elas não sejam reprogramadas, elas não funcionarão no veículo.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Hyundai	HB20	2023 - 2025

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize Chave de Presença Hyundai (ID4A - 433Mhz ASK)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo Universal + Adaptador A3:

Utilize o Cabo Universal junto ao Adaptador A3 para realizar os procedimentos descritos neste manual.

APLICATIVO UTILIZADO




Aplicativo OBDMap Plus:

Necessário para realizar procedimento

LOCALIZAÇÃO DA TOMADA DE DIAGNOSTICO NO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico dos veículos HB20 fica localizada na área **A5**.

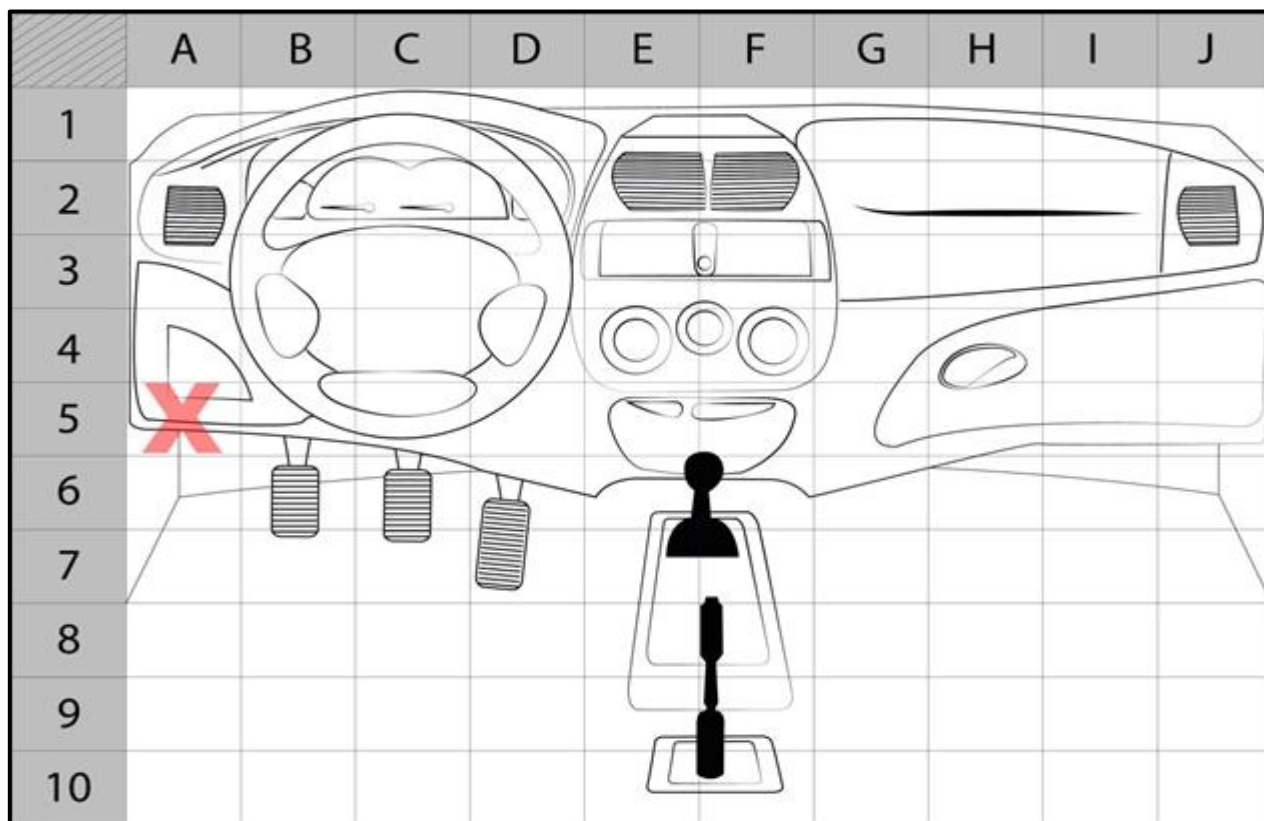


TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS



PROCEDIMENTO: TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

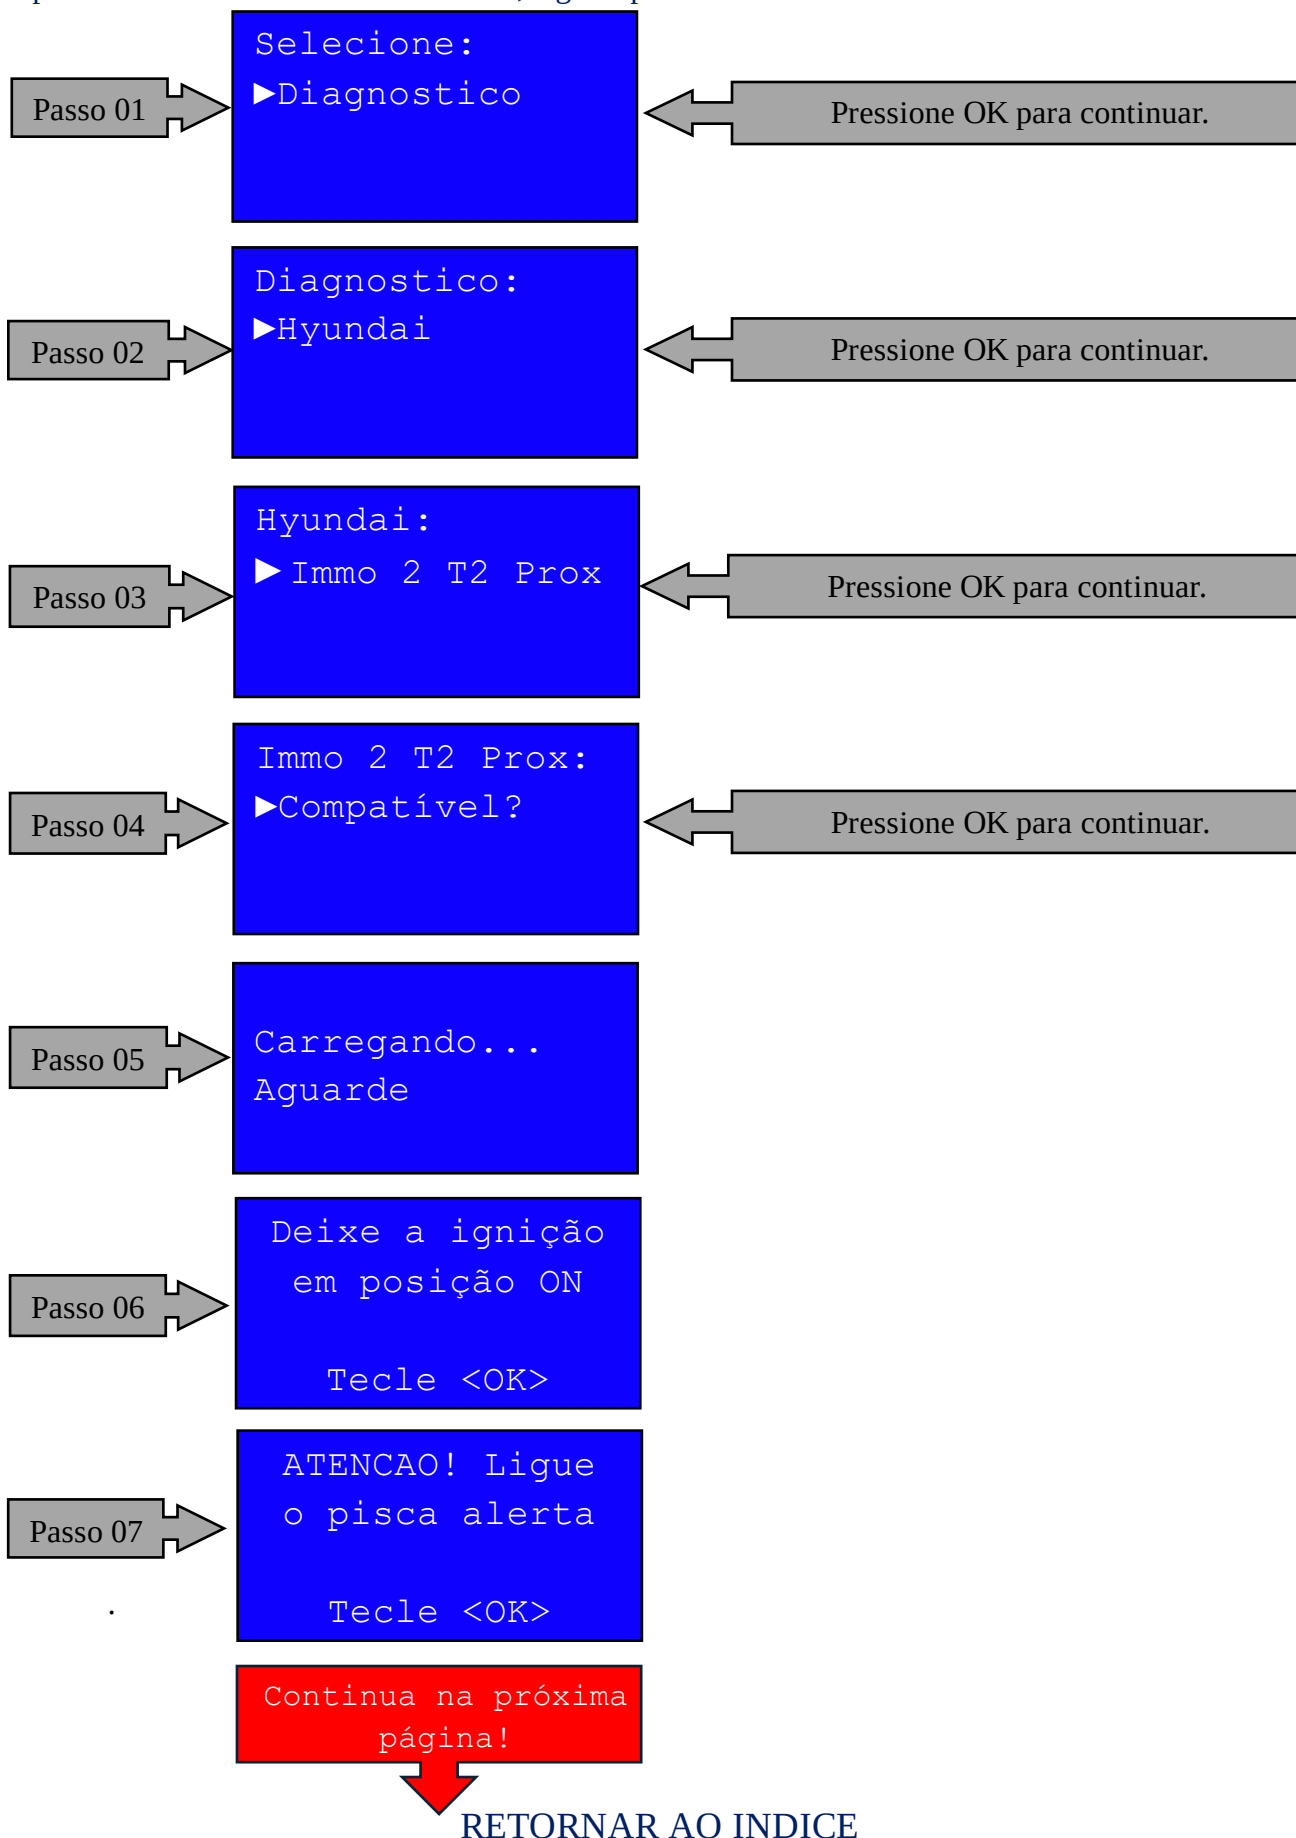

Passo 08 →

Aguarde...

Passo 09 →

Chassi:*****

Tecle <OK>

Passo 10 →


Aguarde...

Passo 11 →

Veículo
Compatível!
Tecle <OK>

PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

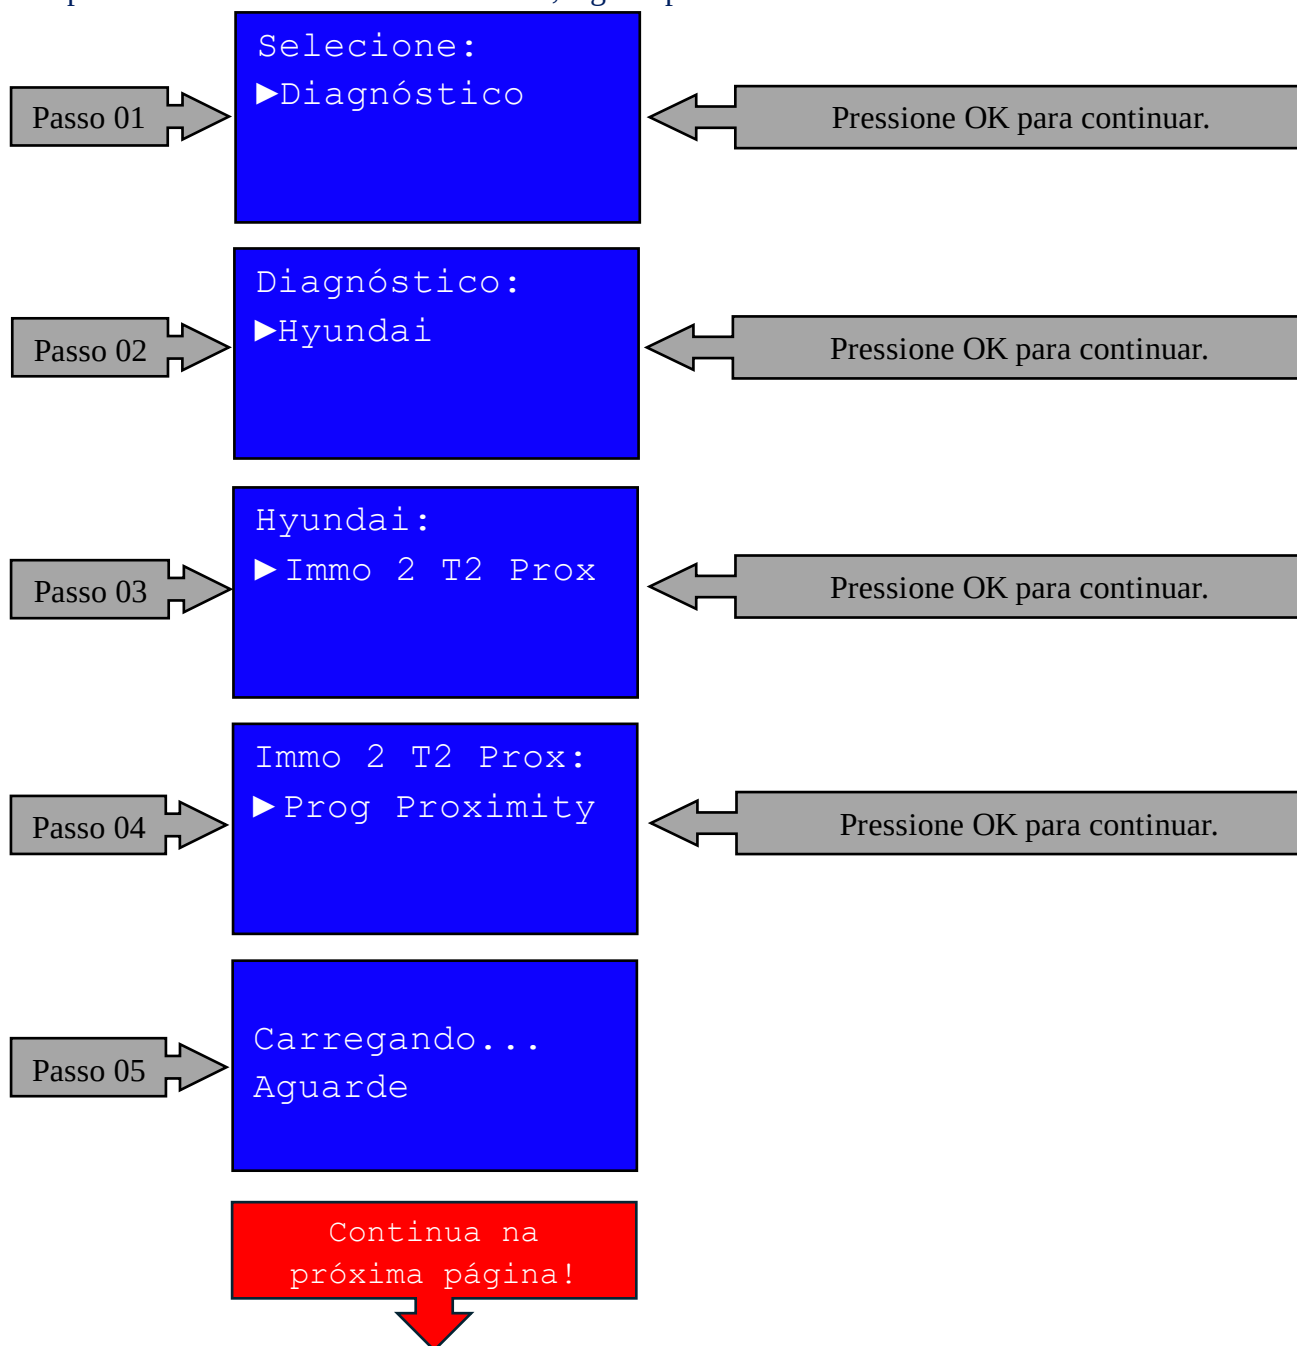

Nos passos a seguir, será necessário sincronizar e realizar o procedimento juntamente com o aplicativo OBDMAP Plus.

Passo 06

Utilize chave de
presença
original
Hyundai/KIA <OK>


Passo 07

Deixe a ignição
em posição ON

Tecle <OK>

Passo 08

Todas as chaves
serão apagadas!
<OK>Continuar
<X>Sair

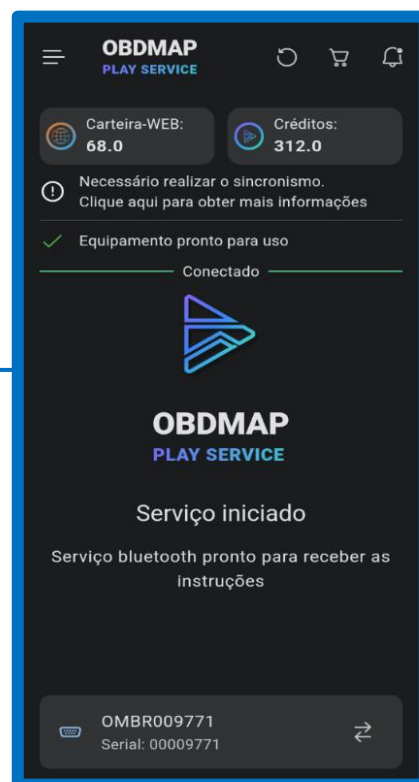

Passo 09

Aguardando
conexão
Bluetooth com o
APP OBDMAP...

Passo 10


Digite a senha:

Insira a senha de 6 dígitos do veículo.

Passo 11

Aguarde...

Continua na
próxima página!

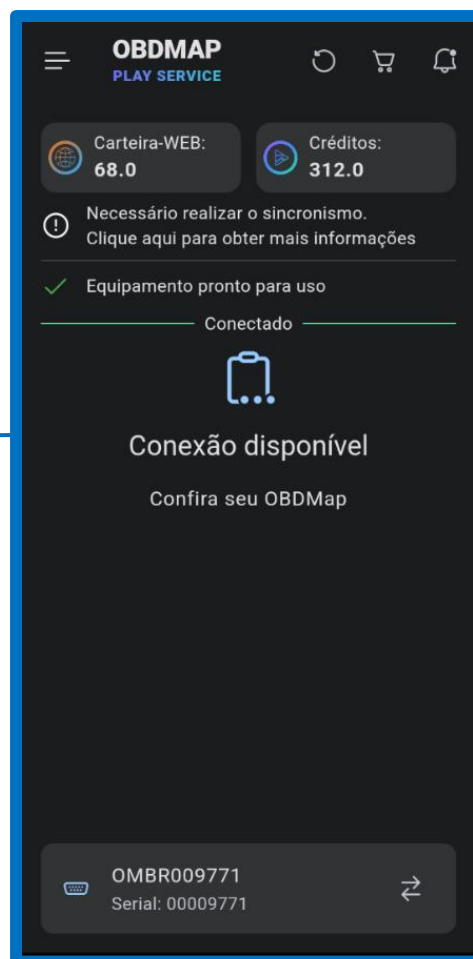

RETORNAR AO INDICE

Passo 12

Chassi:*****

Tecle <OK>

Passo 13

Número de chaves
Prog.: *
Tecle <OK>

Passo 14

Deixe a ignição
em posição OFF
Tecle <OK>

Passo 15

ATENÇÃO! Ligue
o pisca alerta
Tecla <OK>

Passo 16



Aguarde...


Passo 17

Posicione o
keyless no
botão START/STOP
Tecle <OK>

Aproxime o lado de baixo da chave (lado próximo ao
botão "Lock") do botão START/STOP do veículo, mas
sem apertar o botão.

Continua na
próxima página!

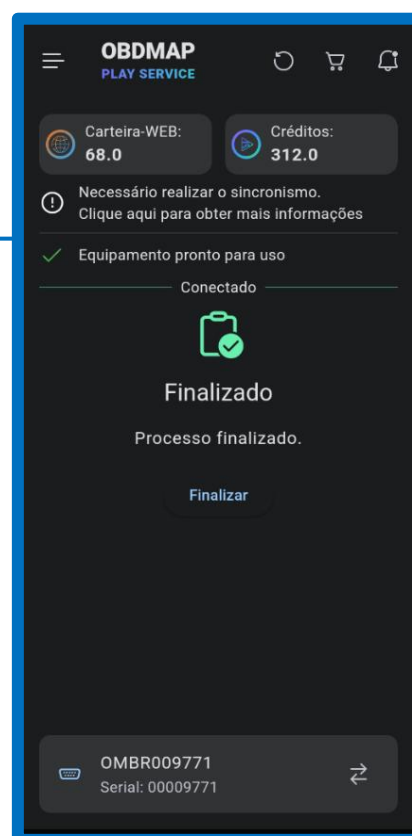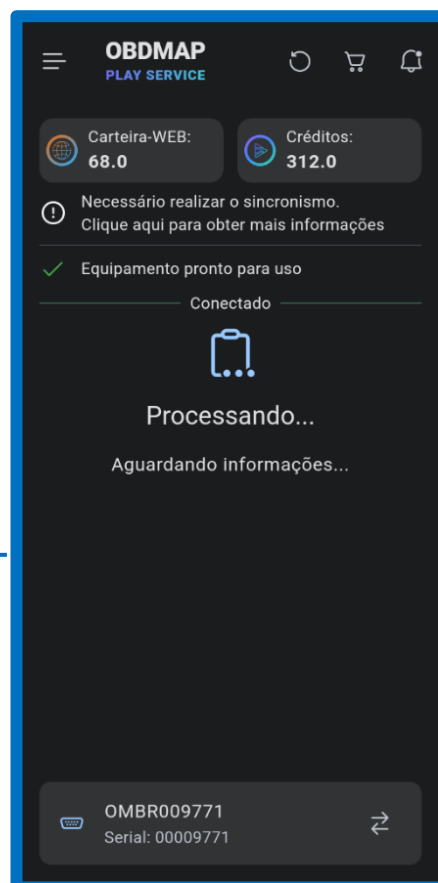

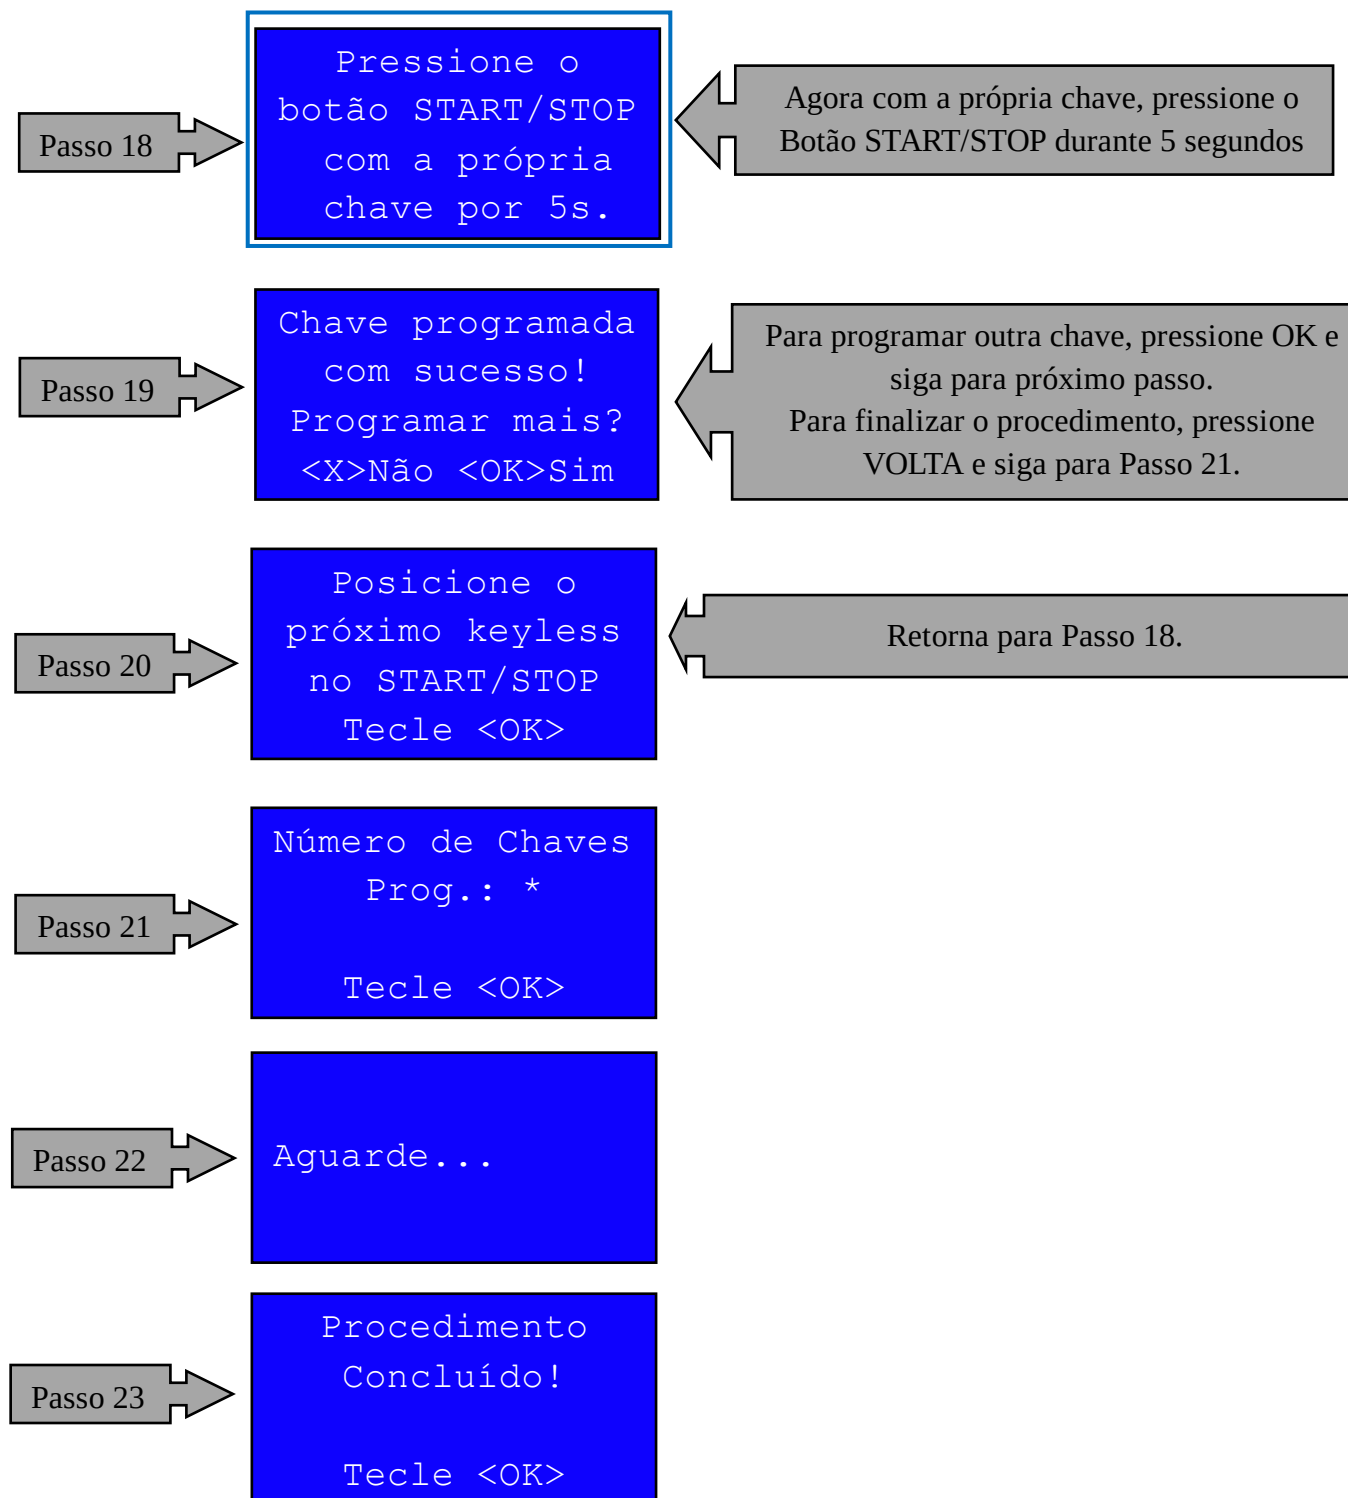



OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se os cabos utilizados são os corretos;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico;

Veículo
incompatível

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo com o modelo estando na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.



Erro de
comunicação com
o servidor!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A comunicação do OBDMap com servidor não foi estabelecida ou não encontrada;
- Conexão instável da internet;
- Aplicativo não pareado com o OBDMap.

Soluções:

- Conecte o OBDMap no aplicativo OBDMap Plus;
- Verifique conexão da internet no celular.

Erro timeout
com o servidor

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A comunicação do OBDMap com servidor não foi estabelecida ou não encontrada;
- Conexão instável da internet;
- Aplicativo não pareado com o OBDMap.

Soluções:

- Conecte o OBDMap no aplicativo OBDMap Plus;
- Verifique conexão da internet no celular.



Senha
Incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta;
- Veículo está com tempo de espera devido a tentativas consecutivas utilizando senhas incorretas.
- Desconecte o OBD MAP da fonte, aguarde 10 segundos e tente novamente.

Soluções:

- Inserir a senha corretamente.
- Aguardar 1 hora com a ignição desligada e tentar novamente com a senha correta.

Erro na
Programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Procedimento feito de maneira incorreta;
- Chave incorreta;

Soluções:

- Siga os procedimentos descritos no OBD Map;
- Conferir se a chave é a correta e está funcionando.



Tempo Excedido!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O veículo não reconheceu a chave.

Soluções:

- Verifique se o a chave utilizada é a correta;
- Verifique se a chave está funcionando.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

RETORNAR AO INDICE