



MANUAL DE CARGA – OBD0389 –

Programação de Chaves de Presença BYD Keyless 1

Ver. 1



ABRIL 2026



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
TRANSPONDER UTILIZADO.....	3
LOCALIZAÇÃO DA TOMADA DE DIAGNÓSTICO	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	5
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	6
LOCALIZANDO O SLOT DA CHAVE	7
PROCEDIMENTO: TESTE DE COMPATIBILIDADE	8
PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	10
OUTRAS MENSAGENS	13

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de Compatibilidade do sistema;
- Programação de Chaves de Presença (Máximo 4 Chaves).

OBSERVAÇÃO:

- As chaves que já funcionam no veículo devem ser reprogramadas no procedimento.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
BYD	Dolphin	2023 - 2025
	Dolphin Mini	2024 - 2025
	Song Plus	2024 - 2025
	Yuan Plus	2024 - 2025

TRANSPONDER UTILIZADO




Utilize chave de presença BYD
(ID46 - 433Mhz FSK)

[RETORNAR AO INDICE](#)

LOCALIZAÇÃO DA TOMADA DE DIAGNÓSTICO

- A tomada de diagnostico fica localizada na posição **A5**

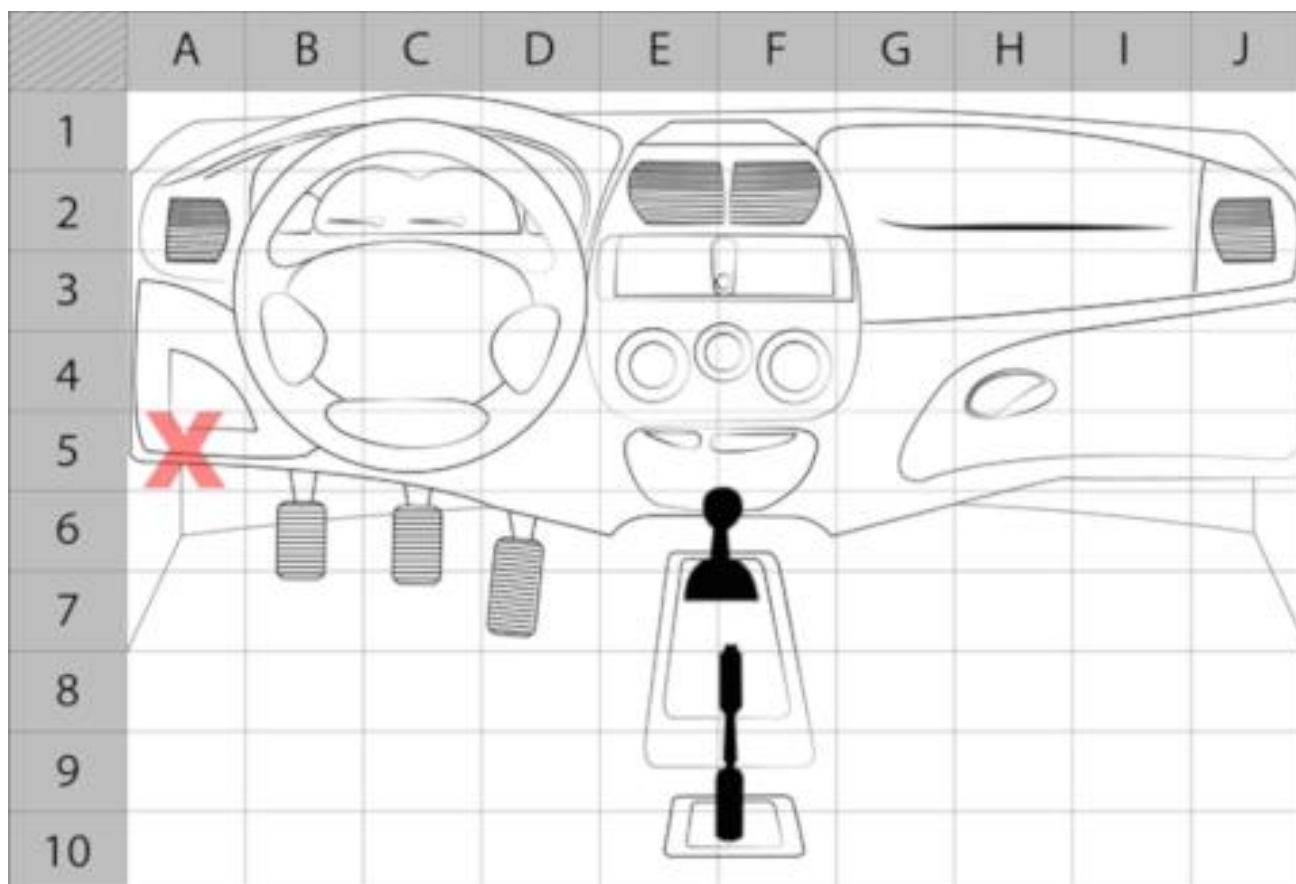

ACESSÓRIOS UTILIZADOS

Adaptador A3



Cabo universal


TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS



[RETORNAR AO INDICE](#)


LOCALIZANDO O SLOT DA CHAVE

Para realizar a programação de chaves é necessário posicionar a chave quando solicitado na antena indutora localizada dentro do porta copos, conforme mostrado abaixo.

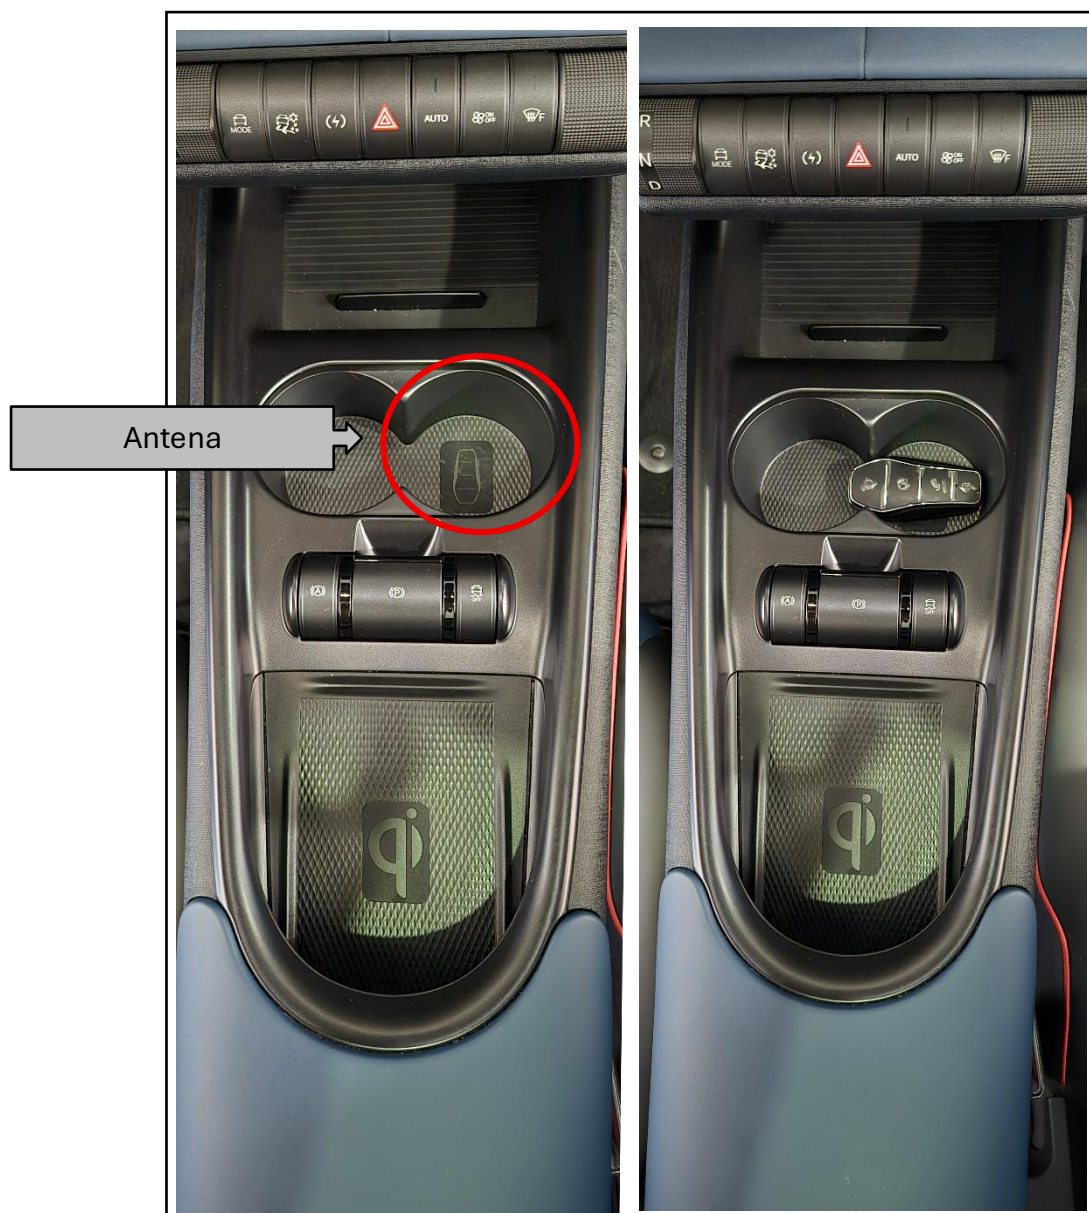

PROCEDIMENTO: TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após todos os acessórios conectados, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

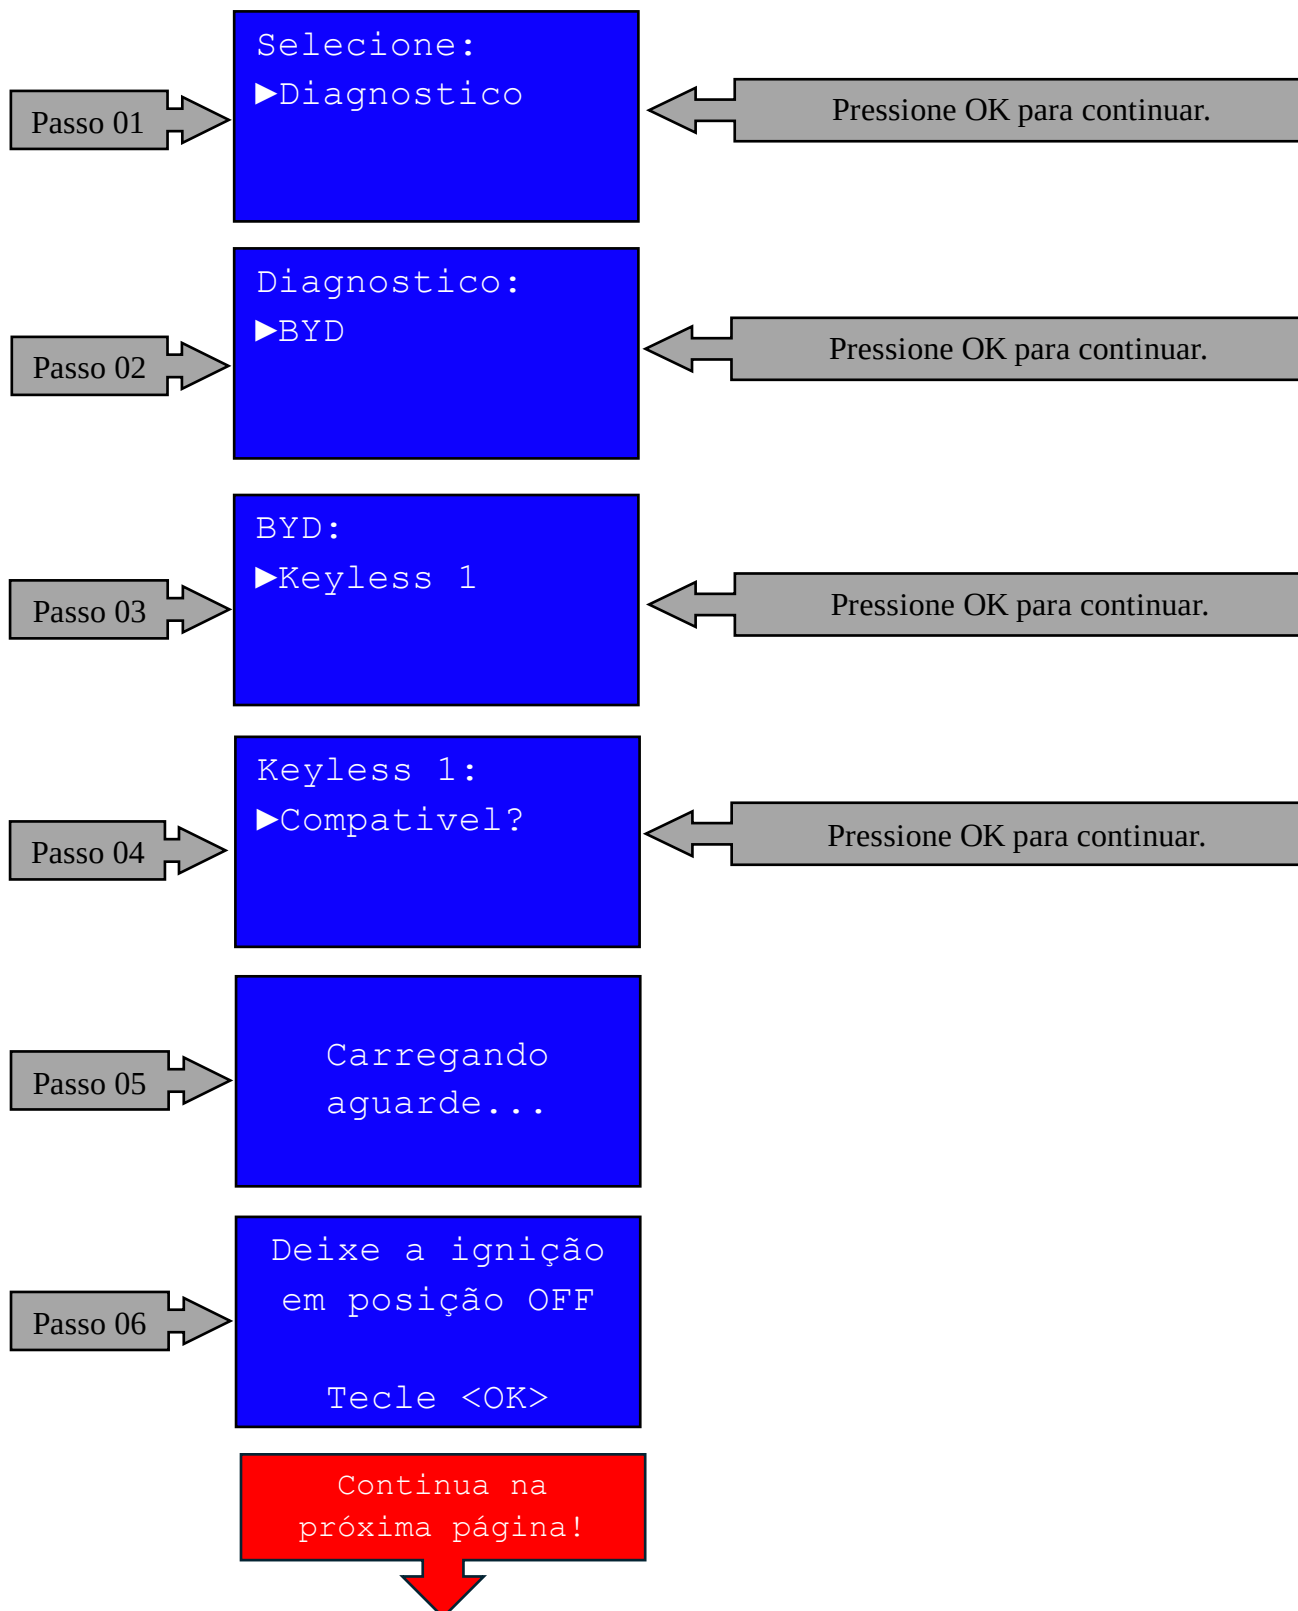

Passo 07

ATENÇÃO! Ligue
o pisca alerta

Tecle <OK>

Passo 08

Testando a
compatibilidade

...

Passo 09

Número de chave
Prog: *

Tecle <OK>


Passo 10


Veículo
compatível!


Tecle <OK>

PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

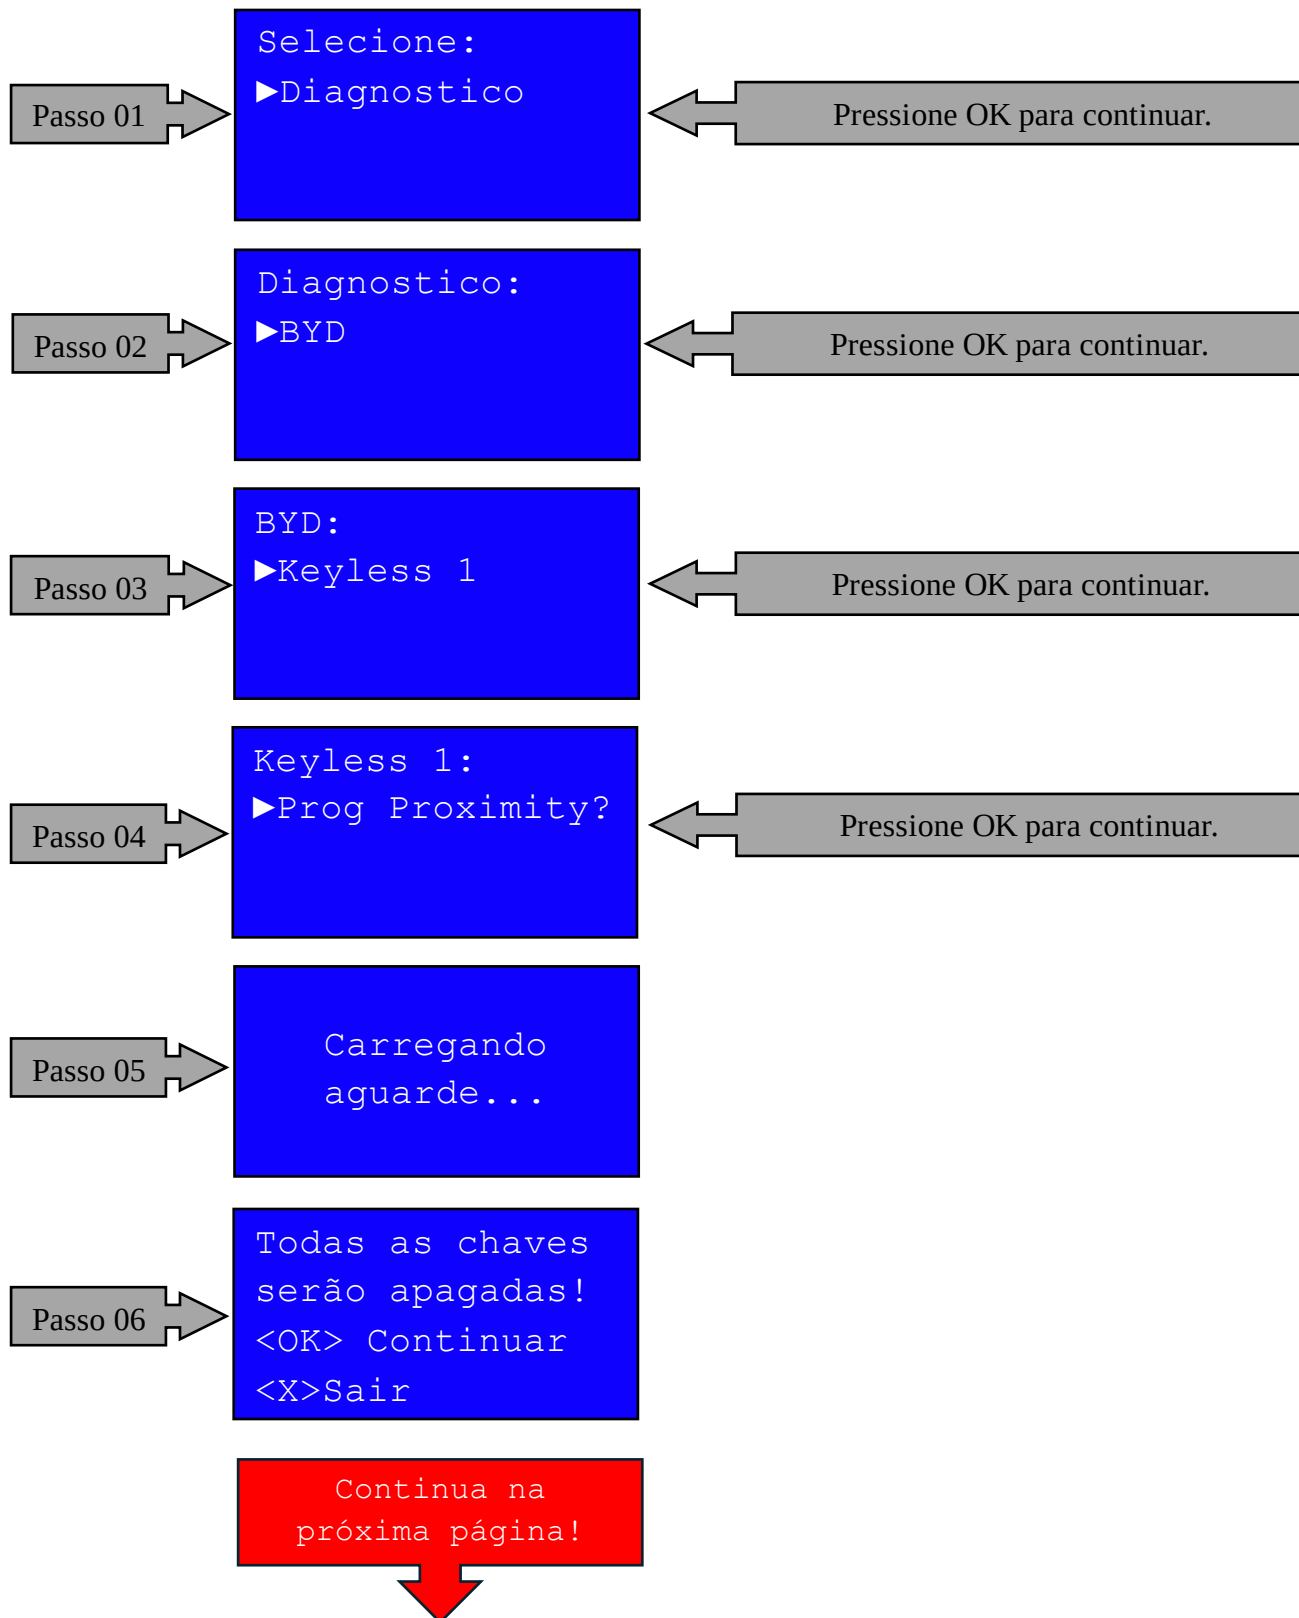

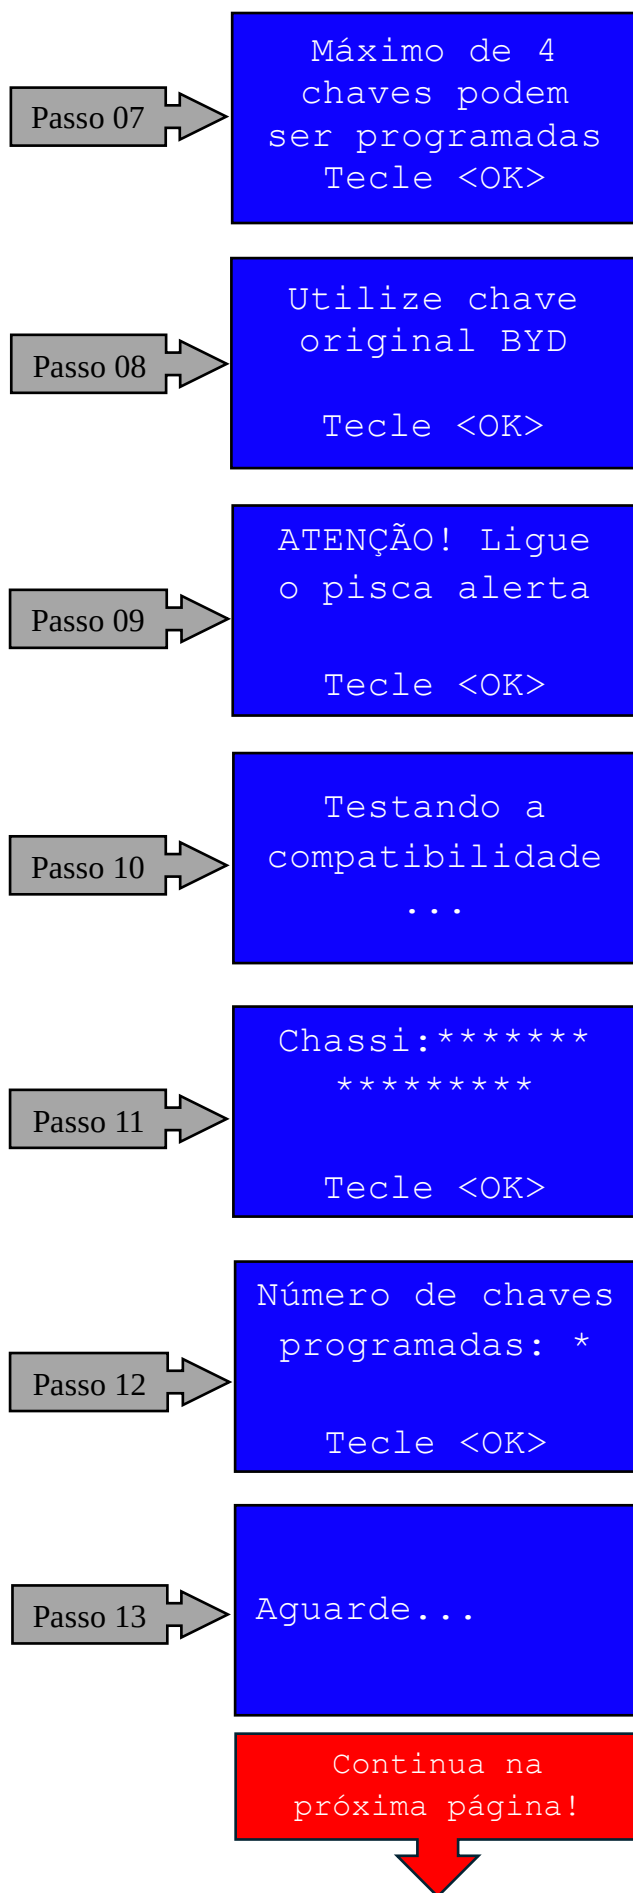

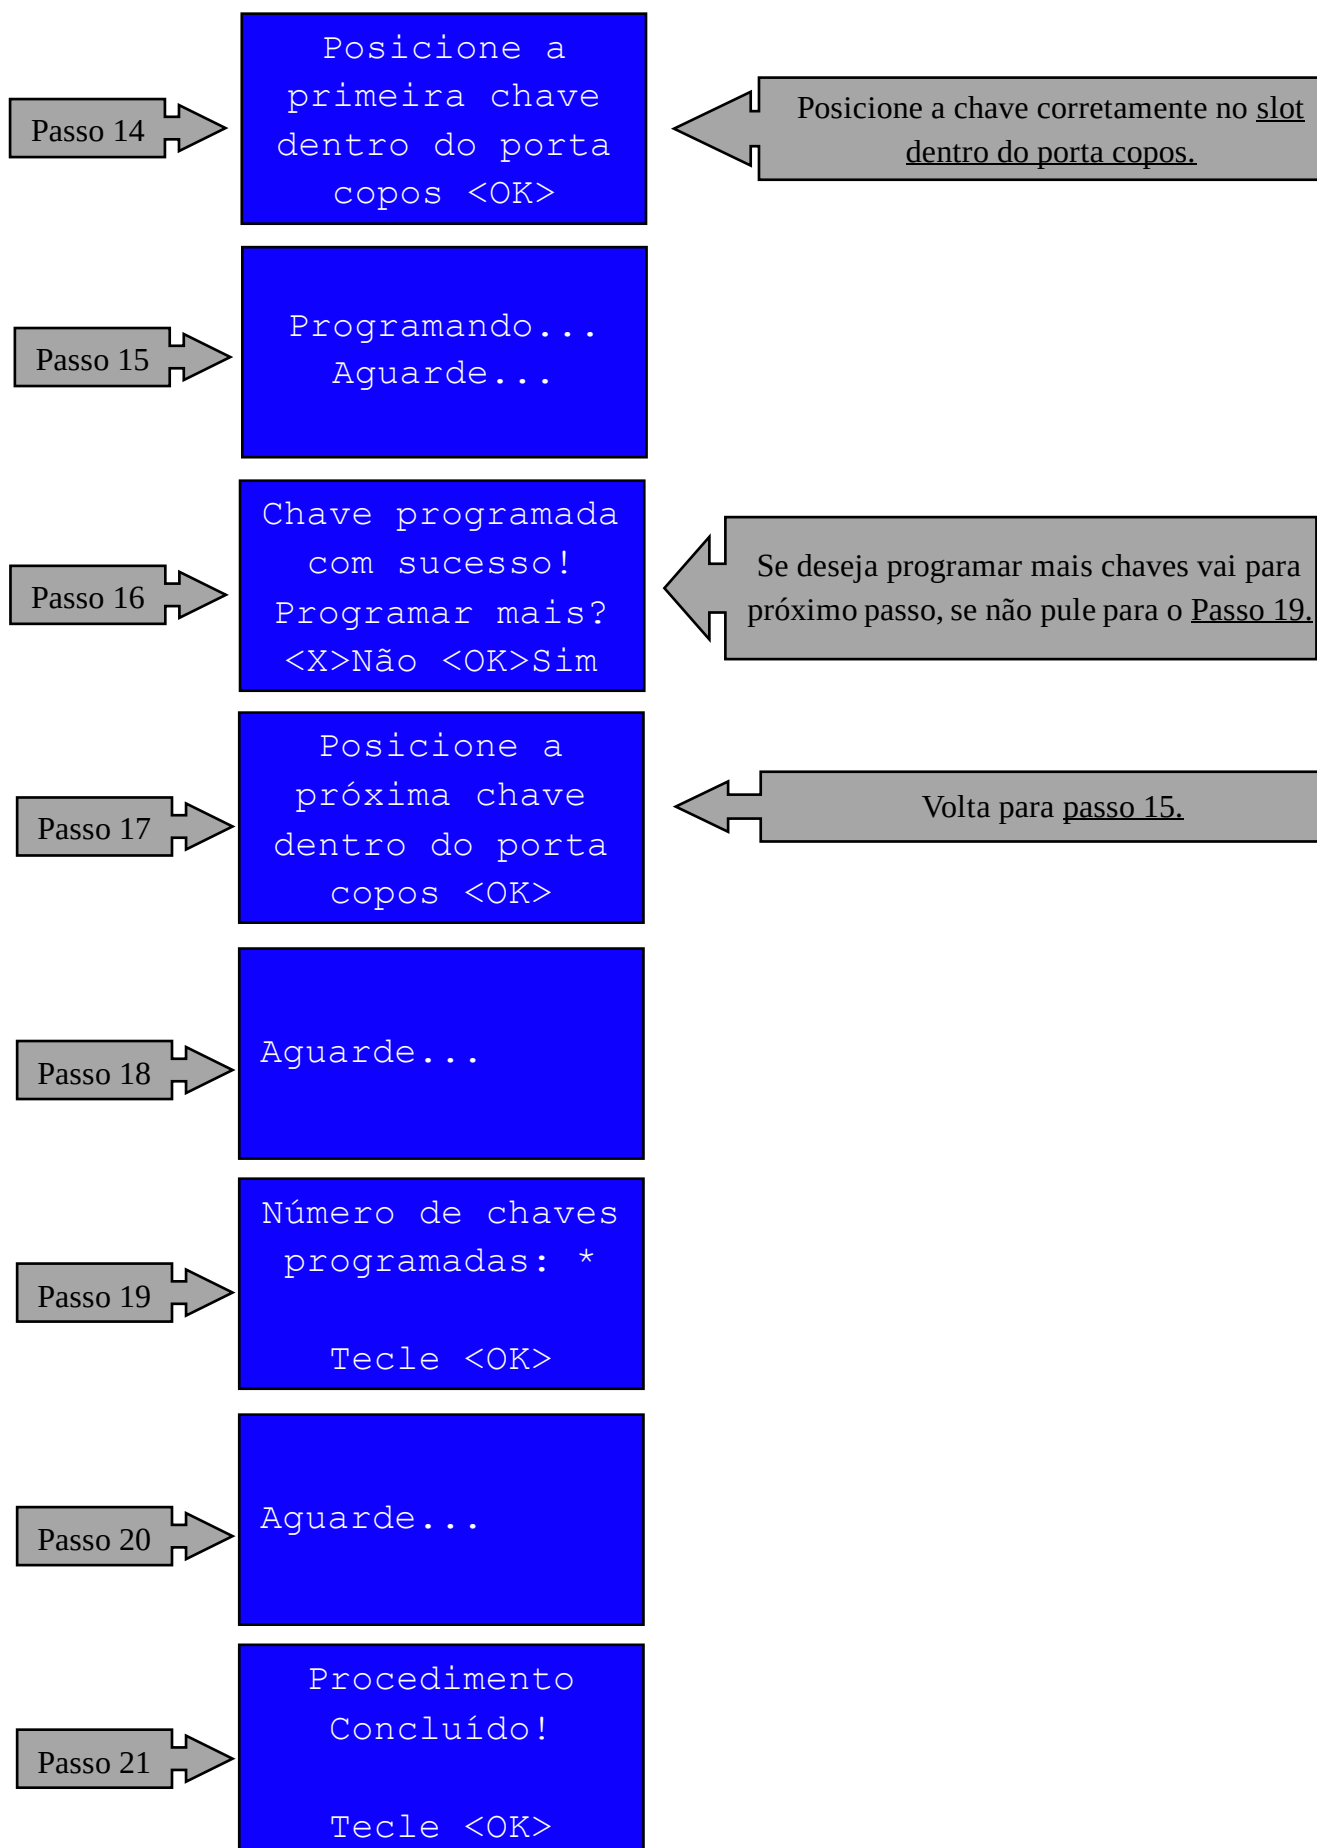

OUTRAS MENSAGENS

Erro na
Comunicação

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;
- Defeito na parte elétrica do veículo.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal mais adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Veículo não compatível com a aplicação.

Solução:

- Verificar aplicação.

Erro na
programação

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Chave incorreta;
- Chave repetida.

Soluções:

- Conferir se a chave é a correta e está devidamente posicionada;
- Refazer o procedimento;
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, bateria carregada, antena de ignição etc.

RETORNAR AO INDICE

Erro! Chave
não posicionada
no porta copos
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Conferir se a chave é a correta e está devidamente posicionada;
- Refazer o procedimento;

Soluções:

- Posicionar a chave corretamente no slot e repetir o procedimento.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

RETORNAR AO INDICE