



Manual Carga – OBD0283

Programação de chaves Renault UCH-4 Kwid (2018-2019)

Ver. 5



OUTUBRO 2025

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Transponder utilizado:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:</u>	<u>5</u>
<u>Instalando recursos</u>	<u>6</u>
<u>Realizando o teste de compatibilidade</u>	<u>8</u>
<u>Realizando a programação de chaves</u>	<u>10</u>
<u>Outras mensagens</u>	<u>14</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Testa a compatibilidade do sistema UCH-4 Jonhson
- Apaga falhas passadas do computador
- Leitura de senha (É necessário ter uma chave válida)
- Apaga chaves antigas
- Realiza cópia de chaves
- Programação de telecomando automático

Aplicação:

OBSERVAÇÃO:

- Necessário o uso de um estabilizador de bateria durante todo o procedimento, para garantir a estabilidade do sistema elétrico.

ATENÇÃO:

- Realize o teste de compatibilidade para comprovar a aplicação

Marca	Modelo	Ano
Renault	Kwid 1.0	2018 a 2019

Transponder utilizado:



Utilize o transponder PCF7939MA dedicado Renault. A dedicação do transponder pode ser realizada pela carga OBD0301.

Utilize a chave original com telecomando acoplado.



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:




Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.




Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área **I 4**

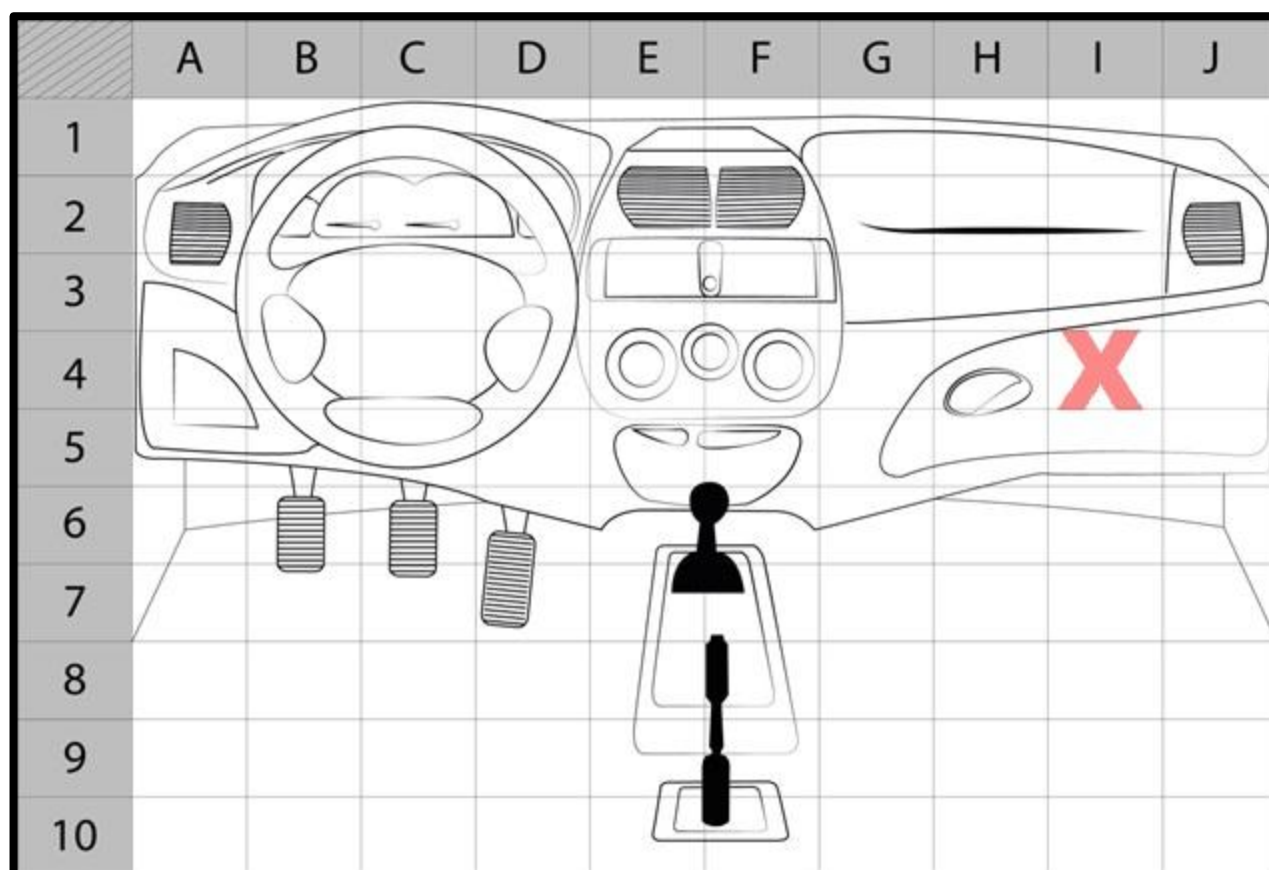



Instalando recursos

Para que seja possível realizar a programação de chaves é necessário instalar os recursos pelo software OBDMap Suite. Essa instalação é feita somente uma vez, quando for solicitado pelo OBDMap a partir dos passos:

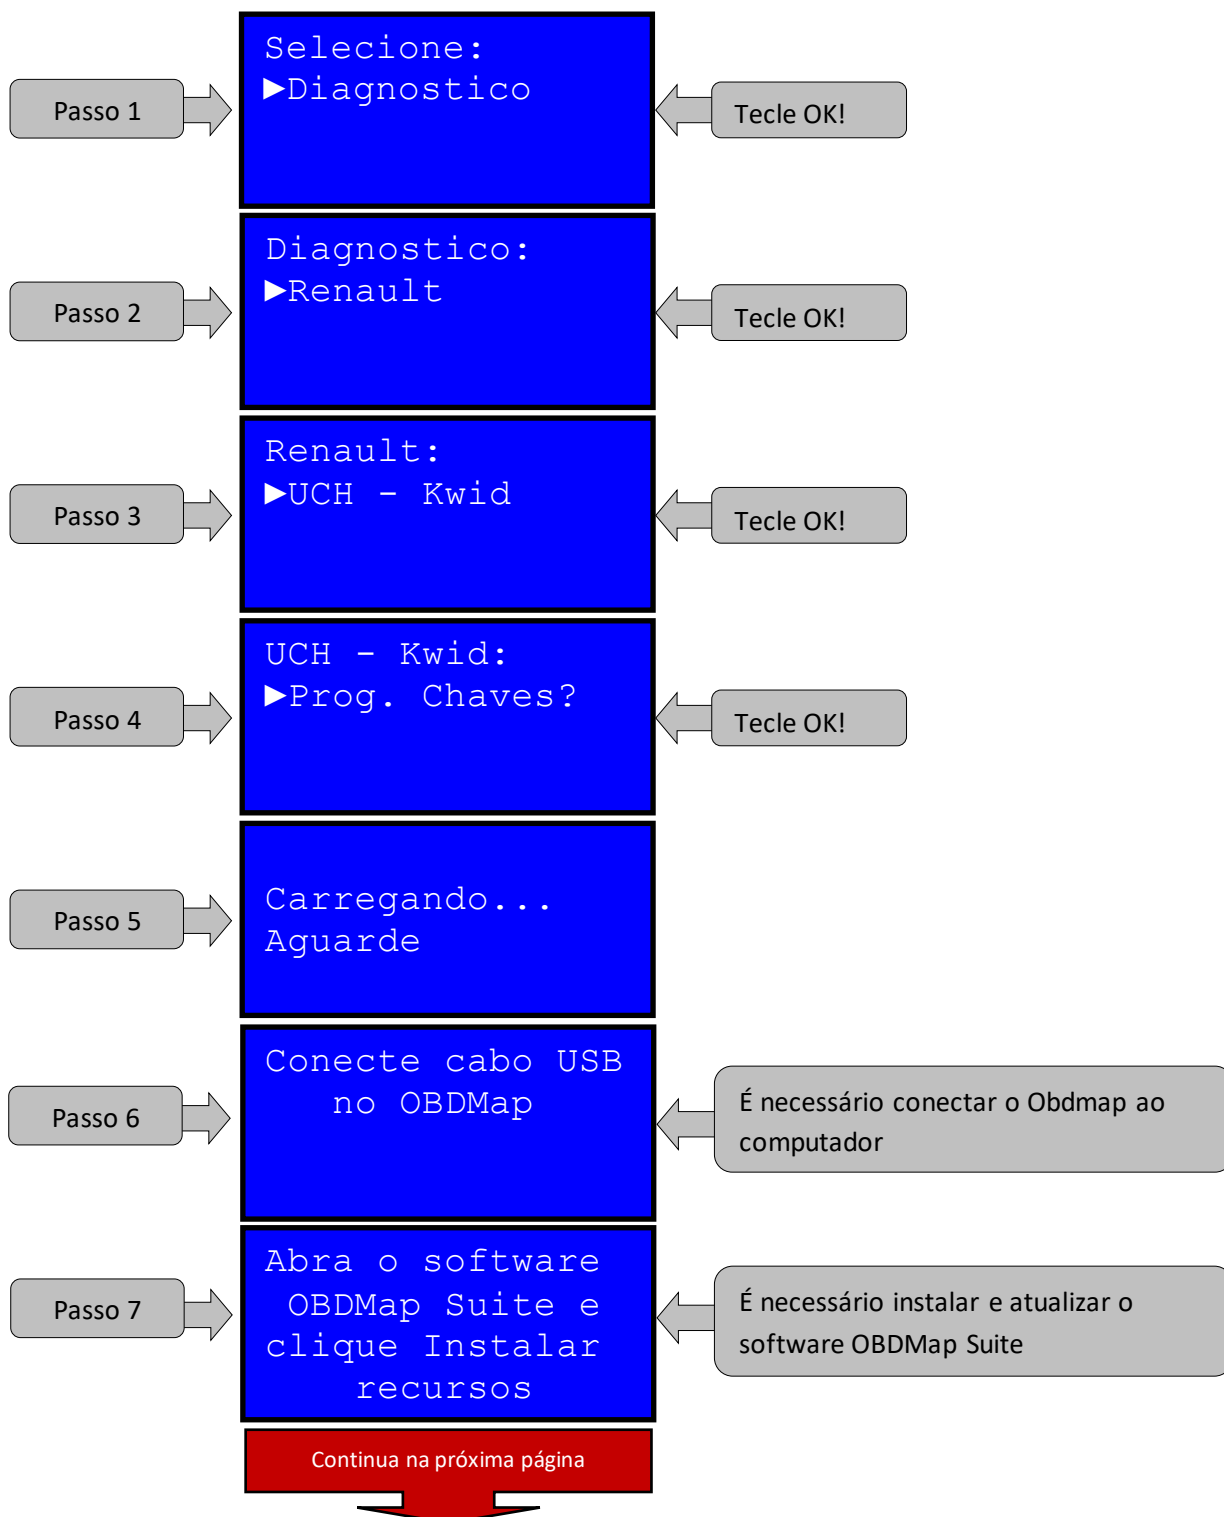

OBDMa Suite:


É necessário que o OBDMa Suite esteja na versão 2.1.1 ou acima.

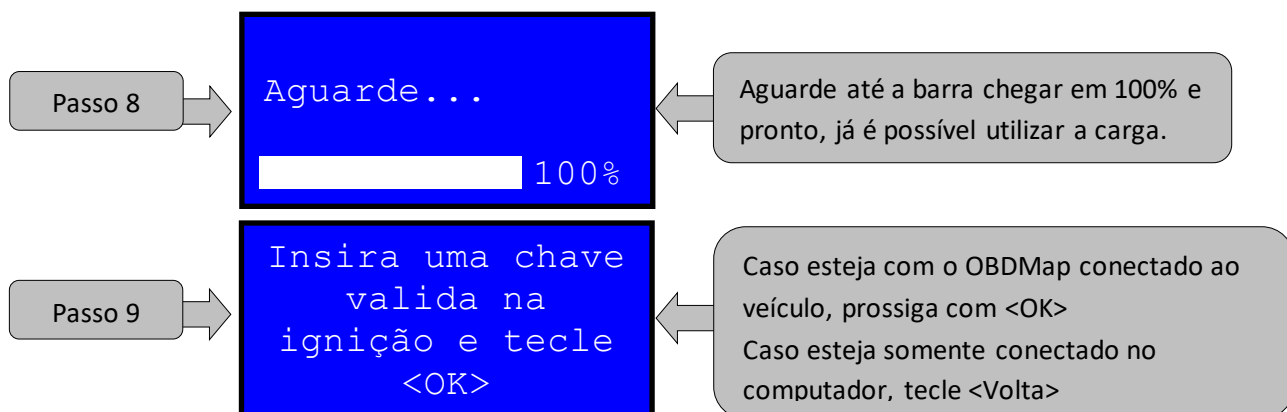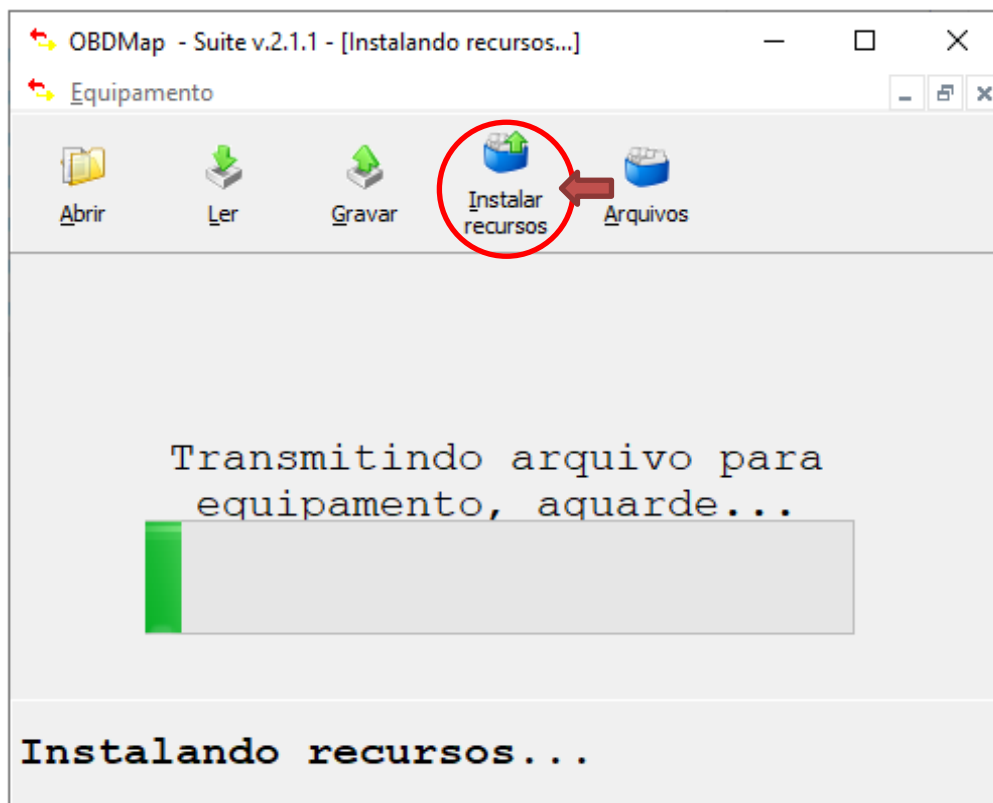


Observação: Após instalado, não será mais necessário o uso do computador para realizar a programação de chaves!

Realizando o teste de compatibilidade


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

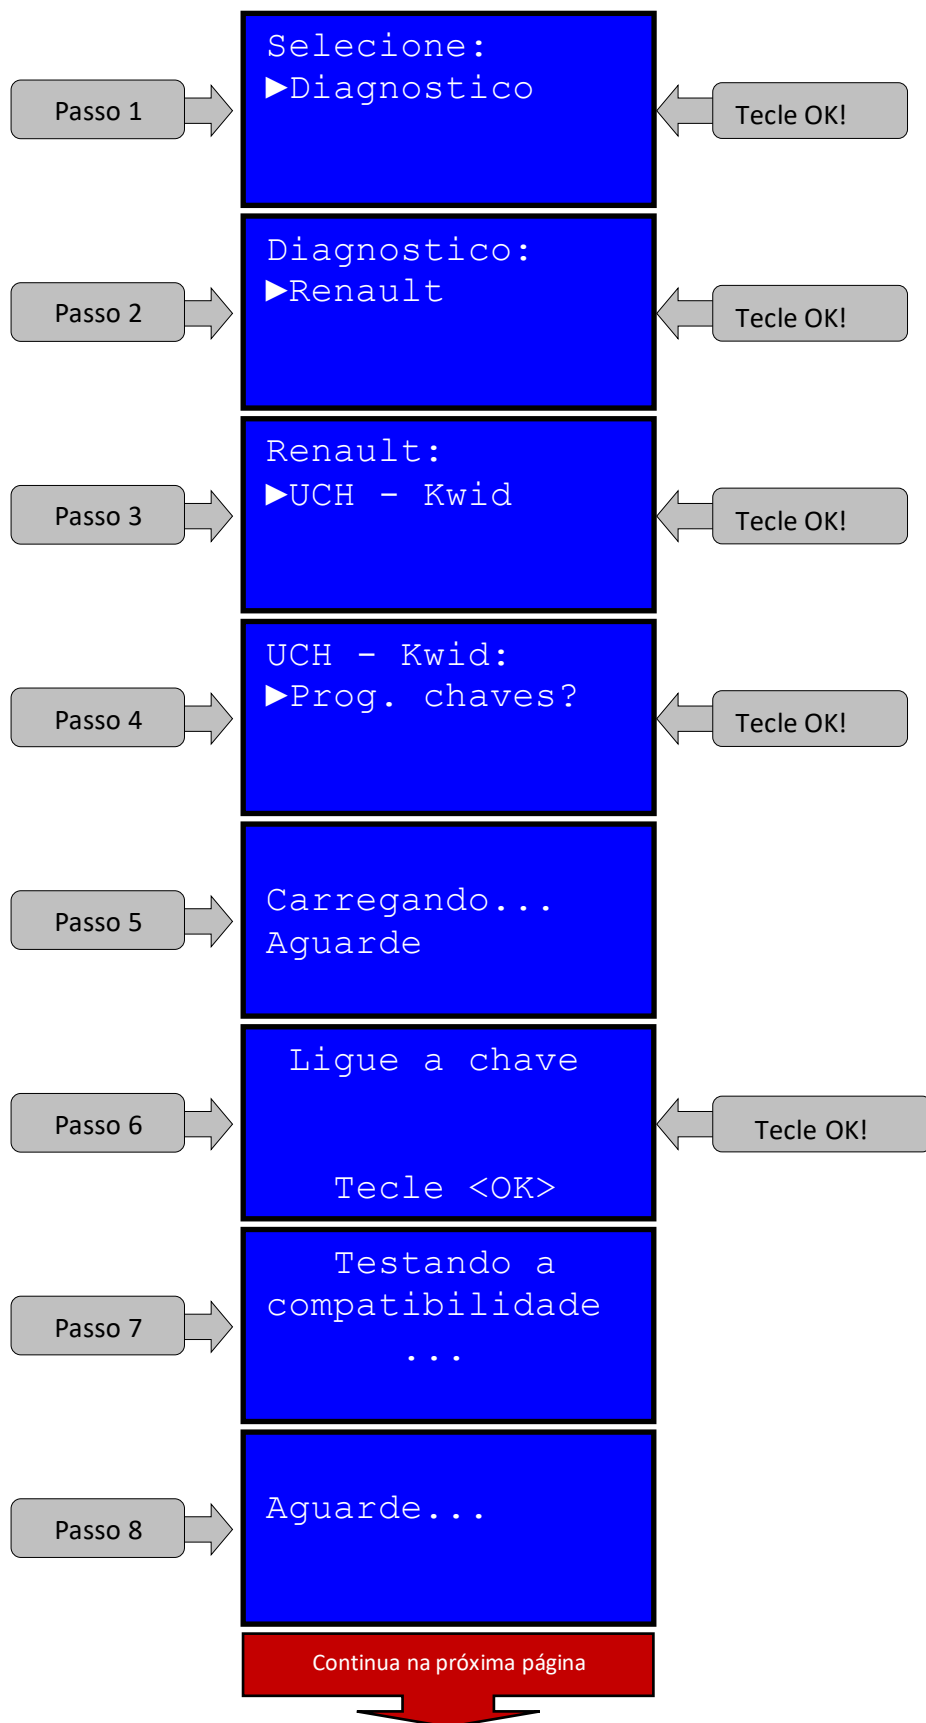


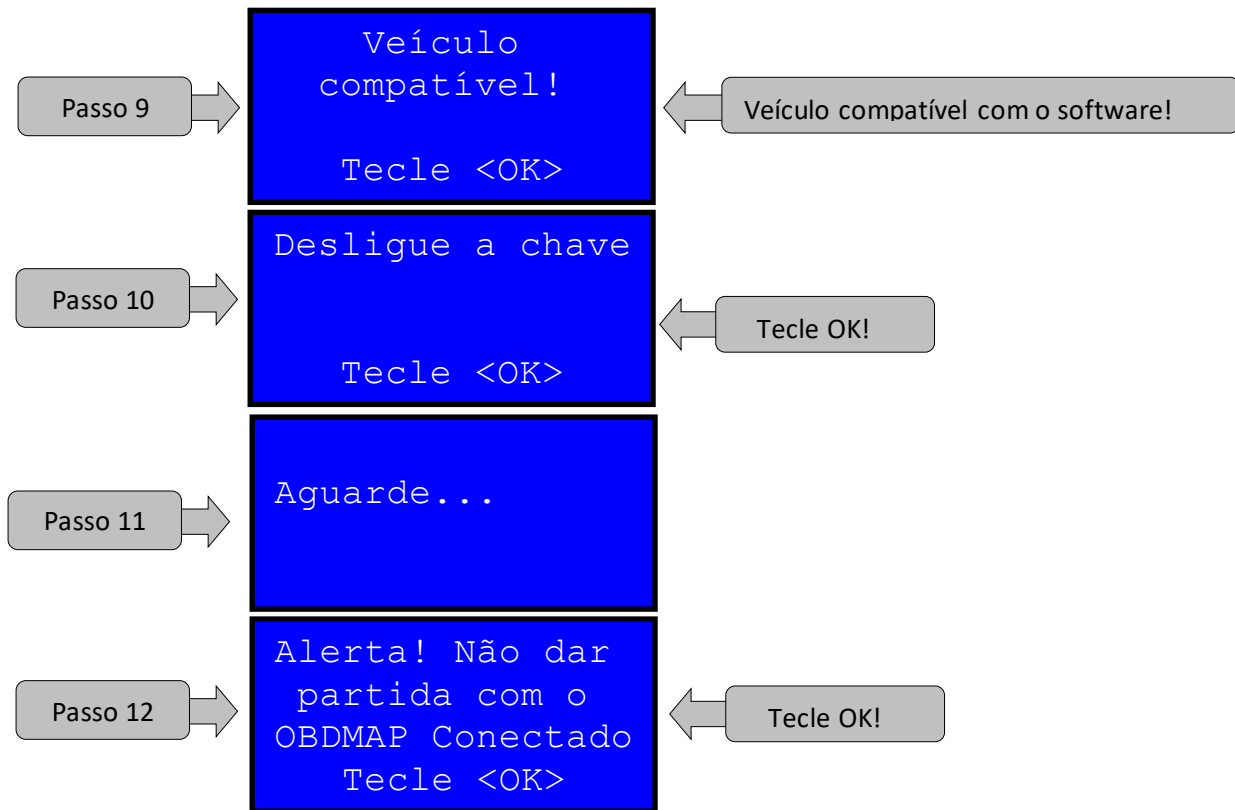



Realizando a programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

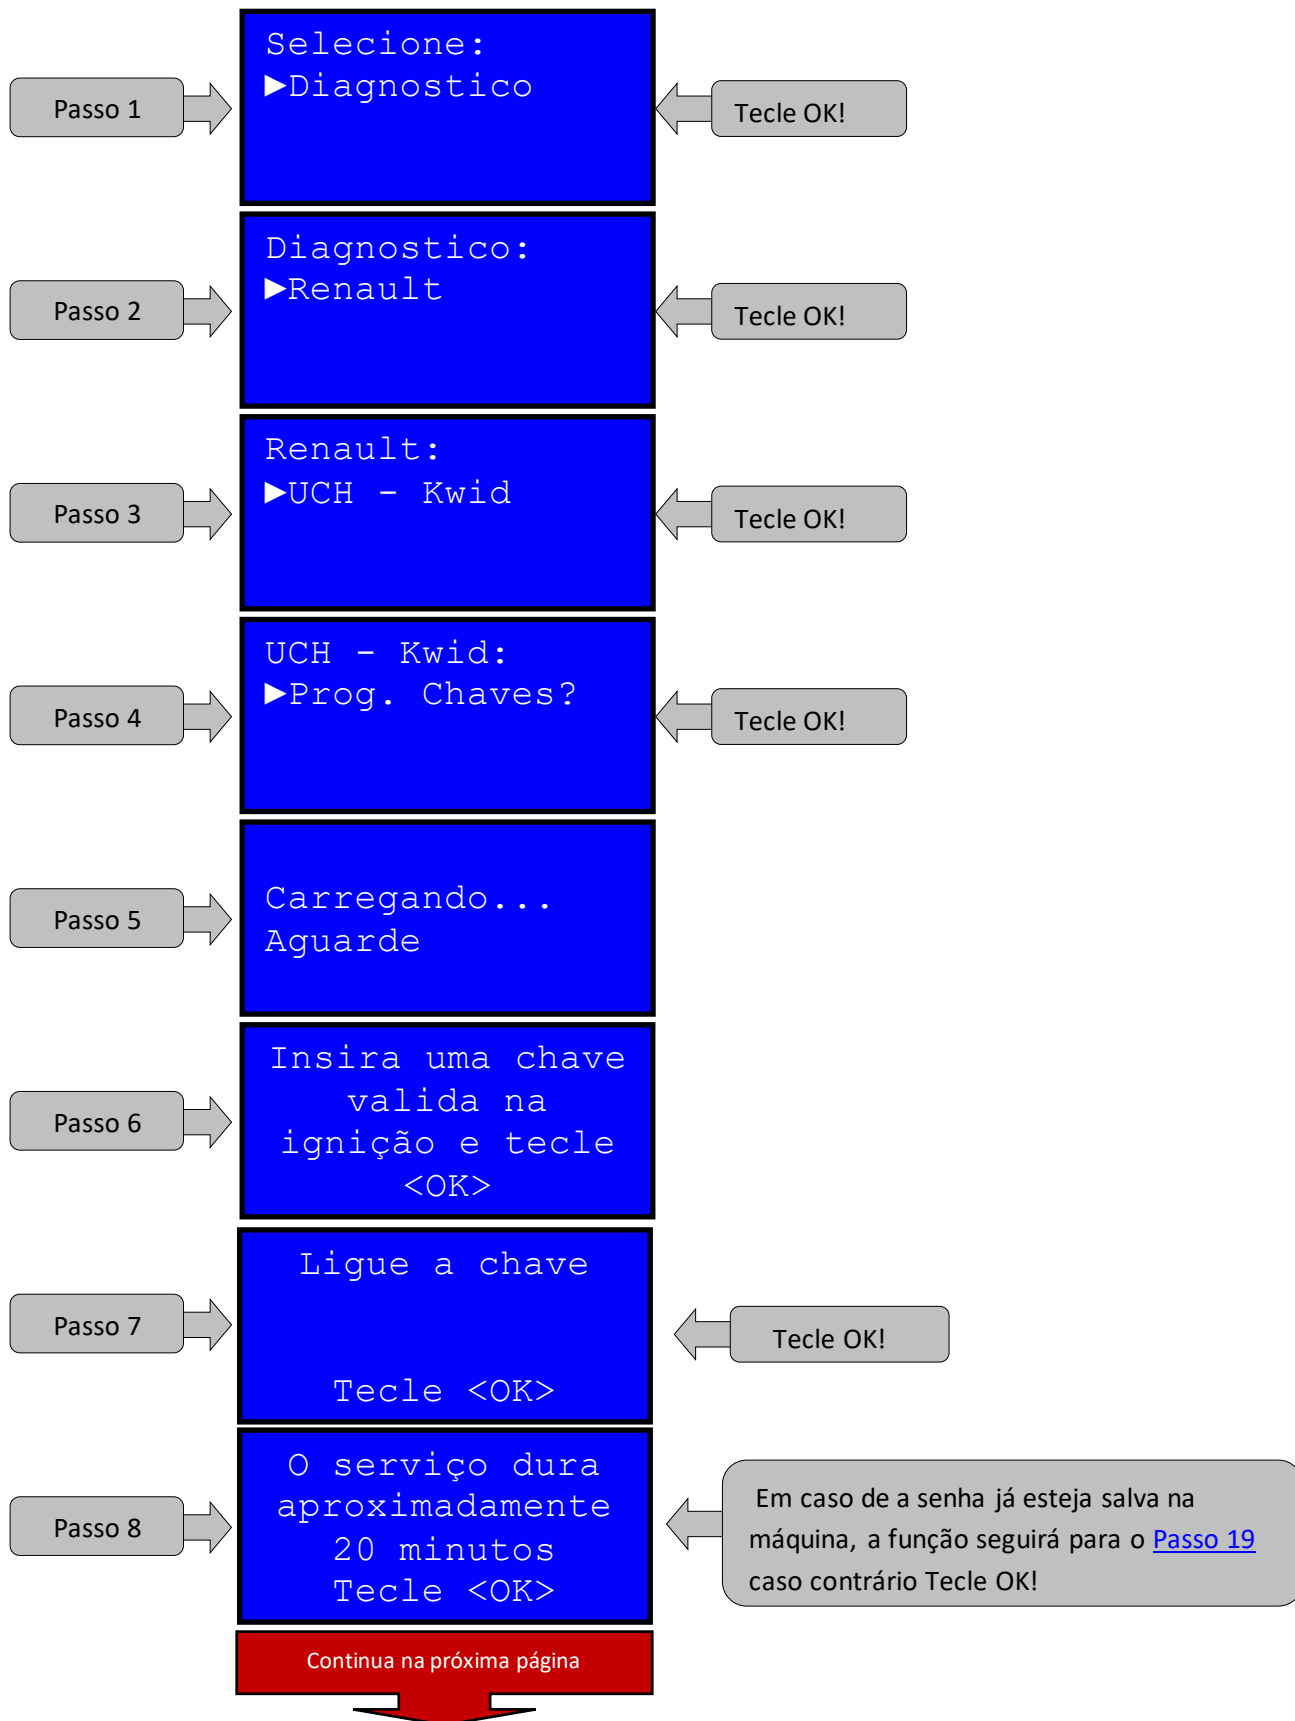

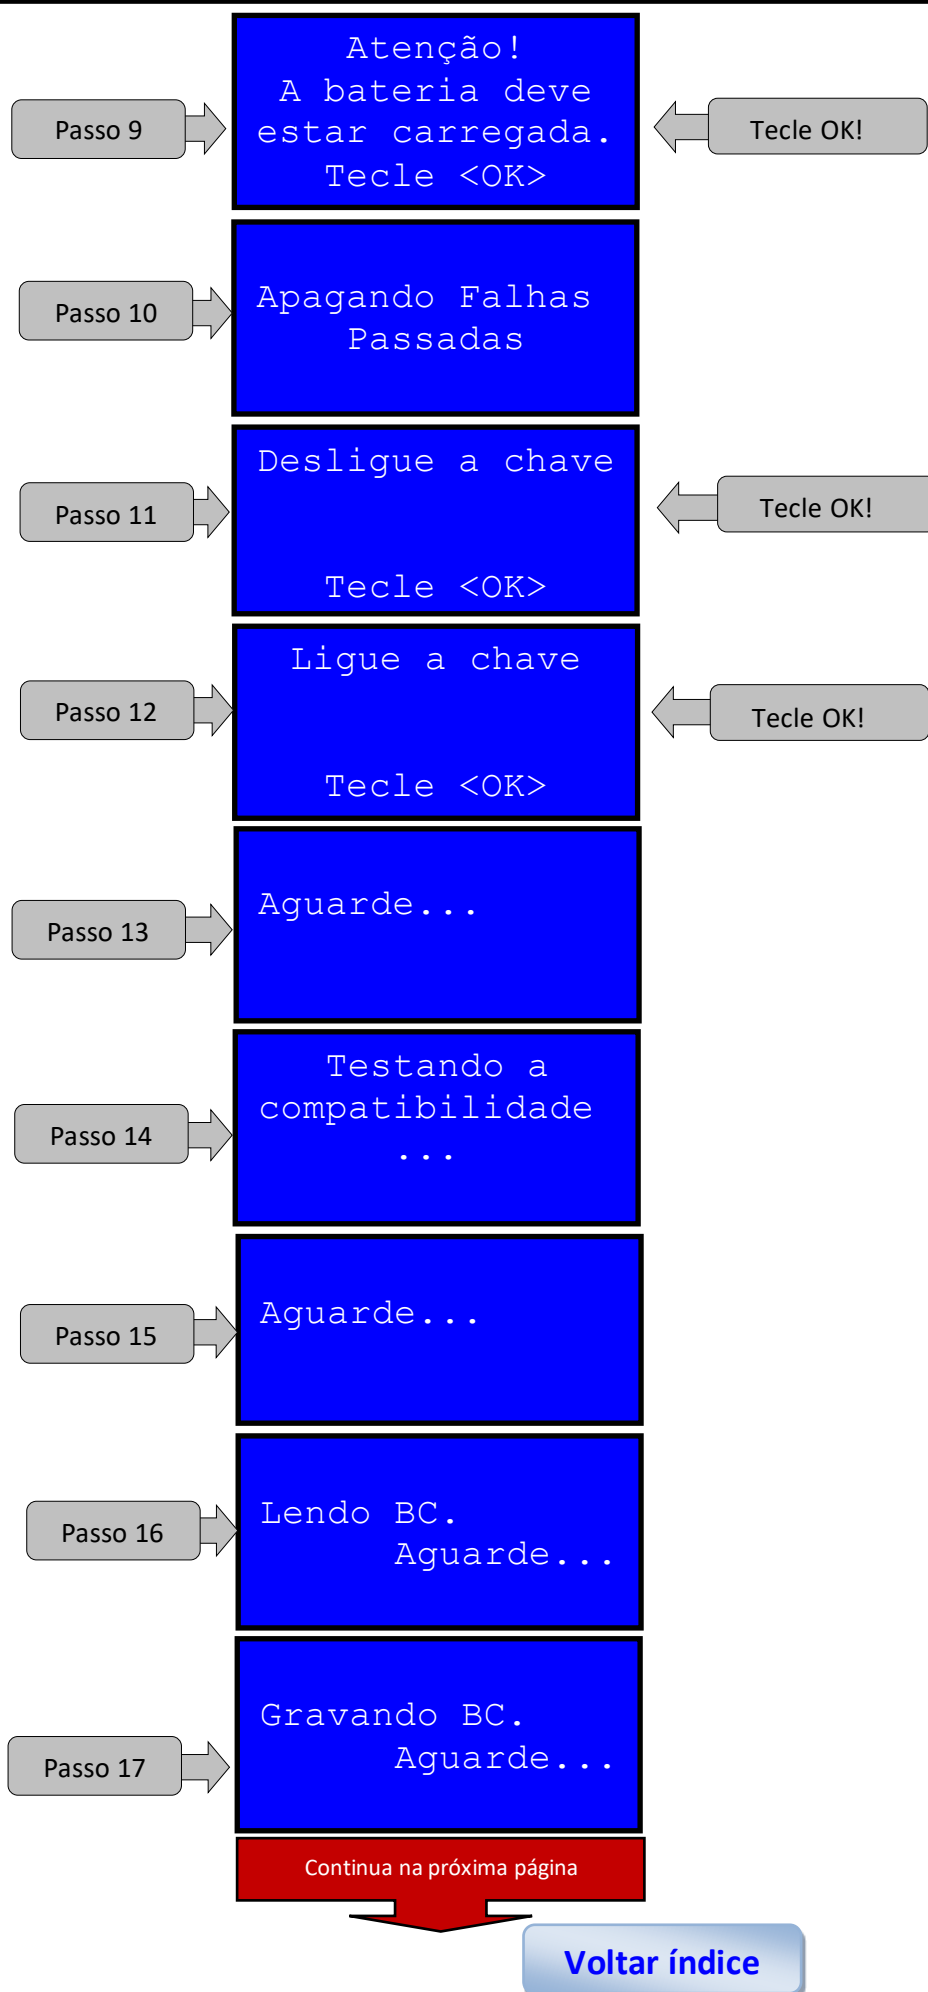

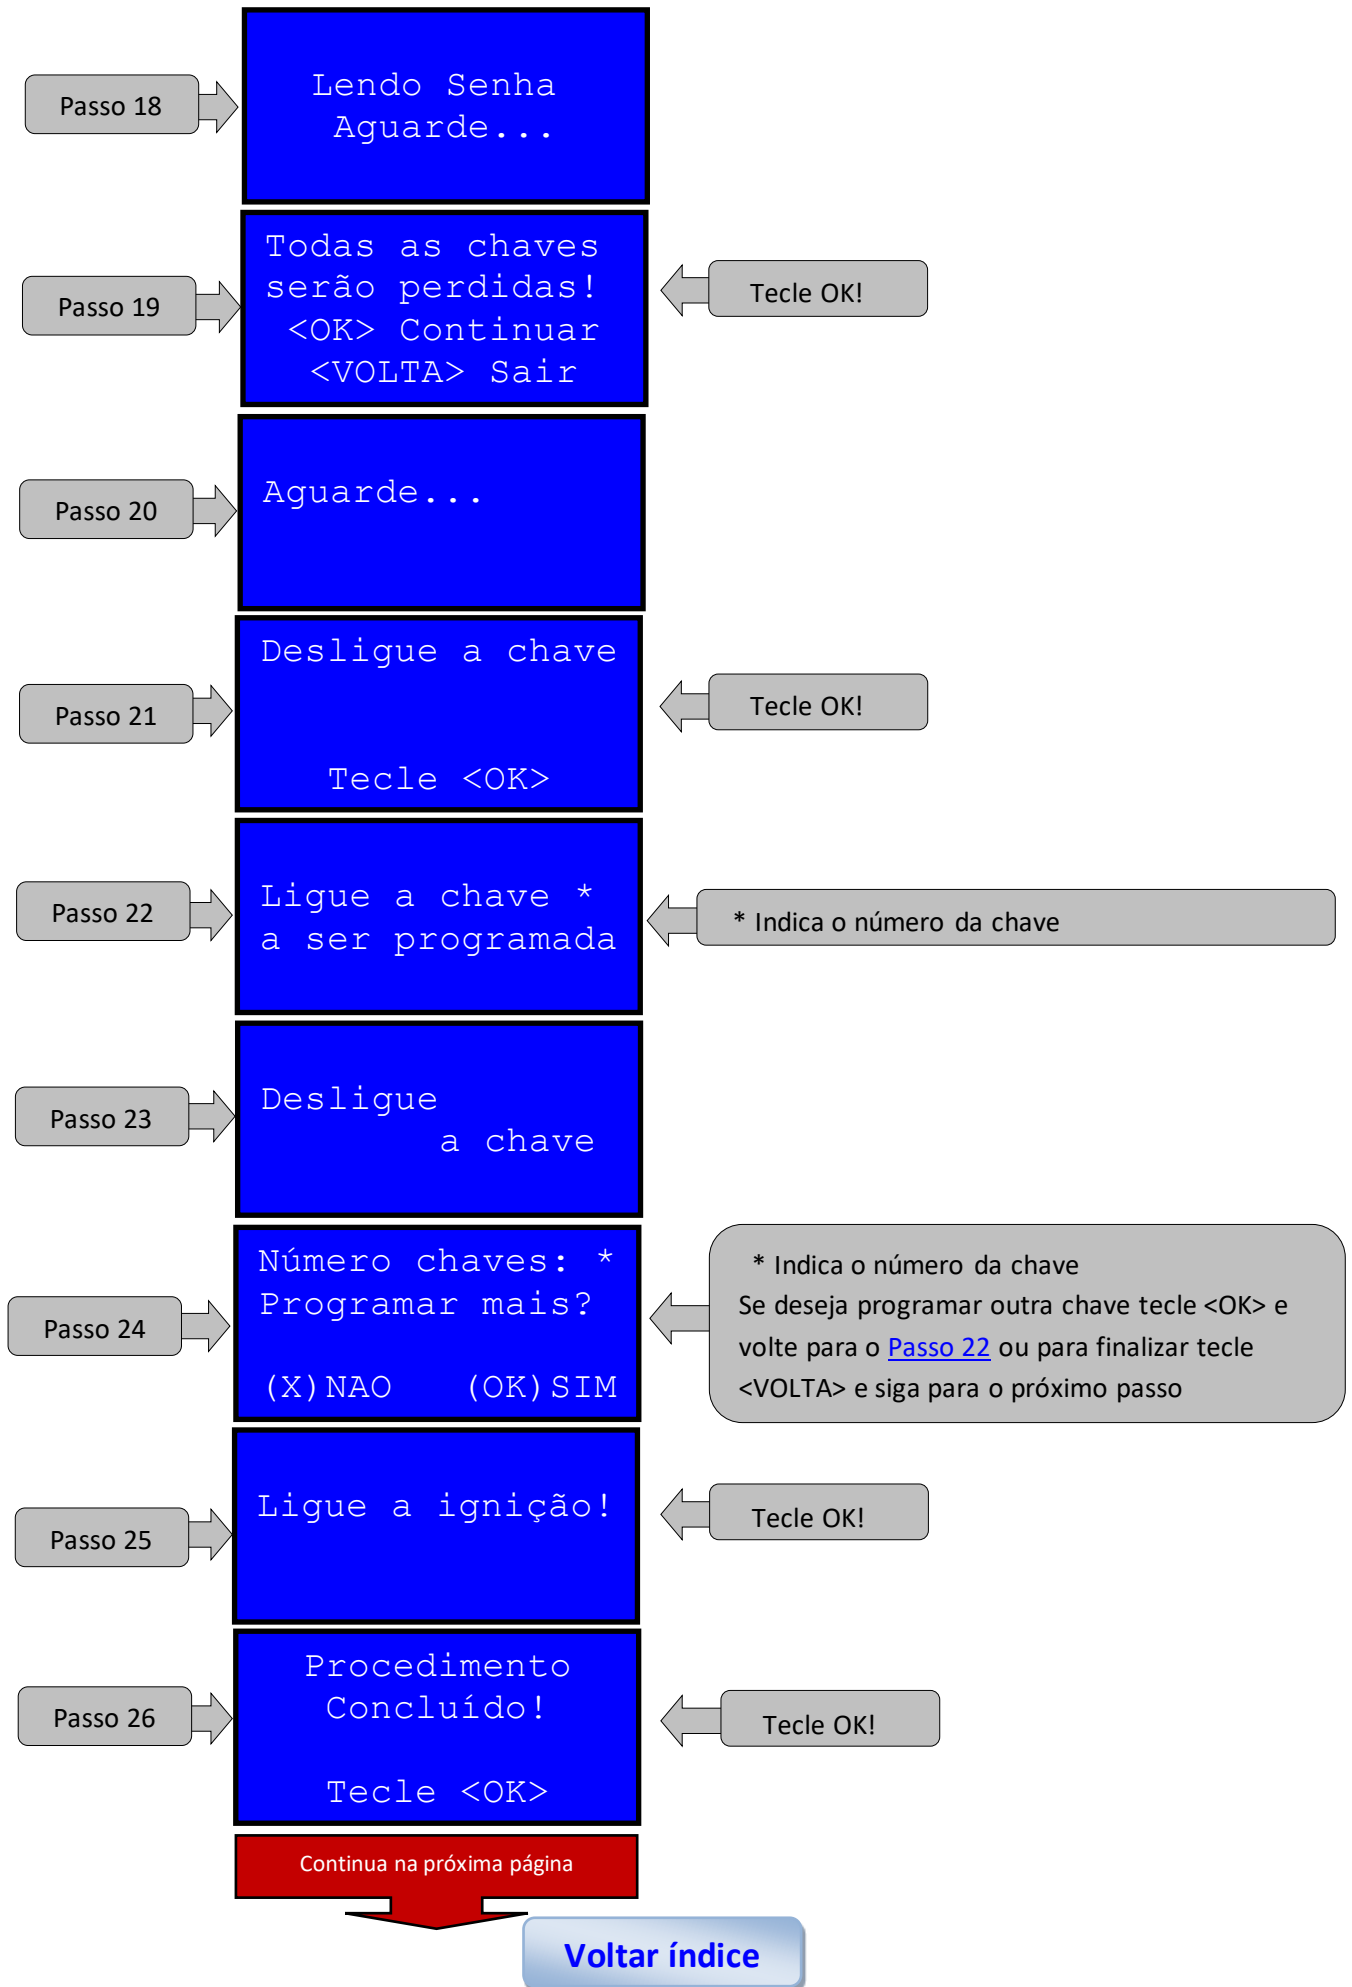

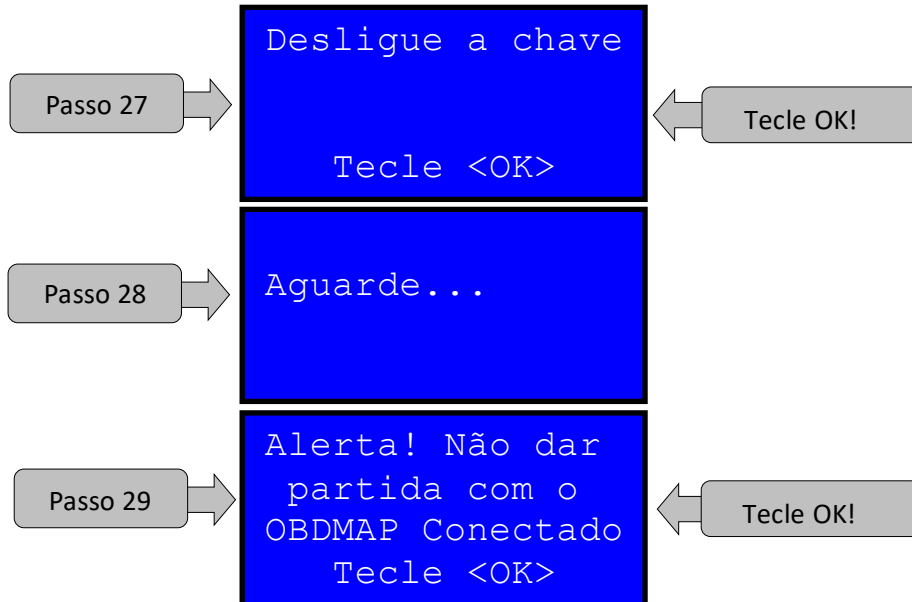

Outras mensagens

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações

Use o cabo CAN
ou adap. A3 CAN!

Causas Prováveis:

- O cabo que está conectado não é o cabo CAN ou o Adaptador A3

Soluções:

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento

Sem comunicação
com o veículo
ou veículo
incompatível!

Causas Prováveis:

- O veículo pode não estar na aplicação
- O veículo pode estar com defeito
- O OBD MAP ou acessórios podem estar com defeito
- A função escolhida pode estar desatualizada

Soluções:

- Verifique a aplicação (isso implica nos modelos, anos, sistemas e hardware)
- Confira a Rede CAN do veículo
- Confira parte elétrica, fusíveis etc.
- Scaneie os erros apresentados no veículo, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Repita o procedimento
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima

Falha na
rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos;

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

Erro interno
PP-PG **

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Ocorreu um erro inesperado internamente no OBD MAP
- O veículo pode estar com defeito
- O OBD MAP pode estar com defeito
- A função escolhida pode estar desatualizada

Soluções:

- Confira a Rede CAN do veículo
- Confira parte elétrica, fusíveis etc.
- Scaneie os erros apresentados nos veículos principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Repita o procedimento
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima, bem como o código do "Erro Interno"

Senha não
Encontrada!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Arquivo da ECU está corrompido,
- Arquivo inválido da ECU,
- A senha da ECU pode estar resetada.

Soluções:

- Verifique as condições da ECU
- Realize uma varredura de falhas
- Realize o procedimento novamente

Erro
Desconhecido
(**)
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Ocorreu uma falha não esperada

Soluções:

- Repita o procedimento e se atente as mensagens do OBDMAP
- Scaneie os erros apresentados no veículo principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Caso persista, contate o suporte técnico

Erro no
Transponder!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder não é válido
- A chave não tem transponder
- O transponder pode estar com defeito
- A identificação do transponder não está correta

Soluções:

- Realize uma leitura do transponder e confira se é o mesmo indicado pelo manual
- Verifique a procedência do transponder e se ele é de boa qualidade
- Tente realizar a codificação com outro transponder de lote diferente
- Repita o procedimento
- Em caso de dúvida, contate o suporte

Erro na
Programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A programação não foi completada,
- O transponder não está programado no carro,
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

Soluções:

- Repita o procedimento e se atente as mensagens do OBD MAP
- Scaneie os erros apresentados no veículo principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua

Senha
Incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta,
- Tensão da bateria baixa

Soluções:

- Conferir a senha digitada,
- Realizar o procedimento novamente

Entre em contato
com o suporte
técnico
[A.K.A.**]

Causas Prováveis:

- Função desatualizada
- Erro no Hardware

Soluções:

- Contate o suporte técnico

Falha ao
Restaurar o
Arquivo da BC!
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Função desatualizada
- Erro no Hardware
- Falhas na BC

Soluções:

- Desconecte a bateria por 10 segundos e tente novamente
- Contate o suporte técnico

Problemas com a bateria ou defeito no veículo

Caso a bateria do veículo estiver com tensão muito baixa e/ou o veículo estiver com falhas o OBDMap não conseguirá continuar e ficará travado na mensagem abaixo:

Desligue ignição
e tecle OK!

Se acontecer, é necessário desconectar a bateria por 10 segundos, garantir que esteja carregada e scanear defeito no veículo.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[Voltar índice](#)