



Manual carga – OBD0204
Reset da ECU BOSCH 0281016223 (Ducato 10-14)
Rev. 2



Janeiro 2026

Índice

<u>Introdução</u>	<u>Pág. 3</u>
<u>Acessórios utilizados</u>	<u>Pág. 4</u>
<u>Identificando a ECU</u>	<u>Pág. 5</u>
<u>Localizando a memória 95640</u>	<u>Pág. 5</u>
<u>Realizando o reset da ECU</u>	<u>Pág. 6</u>
<u>Outras mensagens</u>	<u>Pág. 7</u>

Introdução:

➤ Esta carga realiza a seguinte função:

- ✓ Leitura do Código Eletrônico,
- ✓ Reset da ECU BOSCH 0281016223.

Esta carga realiza a leitura do código eletrônico e o reset da ECU com numeração 51872711 e 51889158 como mostrados na [pág. 5](#), deixando-a virgem, pronta para codificar automaticamente com um novo veículo.

Atenção!

Se após o procedimento a luz de injeção fique acesa, dar partida no veículo e aguardar alguns minutos, desligue o veículo, aguarde alguns segundos, ao ligar o veículo novamente a luz irá se apagar.

➤ Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
Citroen	Jumper 2.3 Multijet	2010 a 2014
Fiat	Ducato 2.3 Multijet	2010 a 2014
Peugeot	Boxer 2.3 Multijet	2010 a 2014

Acessórios utilizados:



**Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMAP em bancada.**



**Pinça soic8, conecta a
memória ao OBDMAP.**

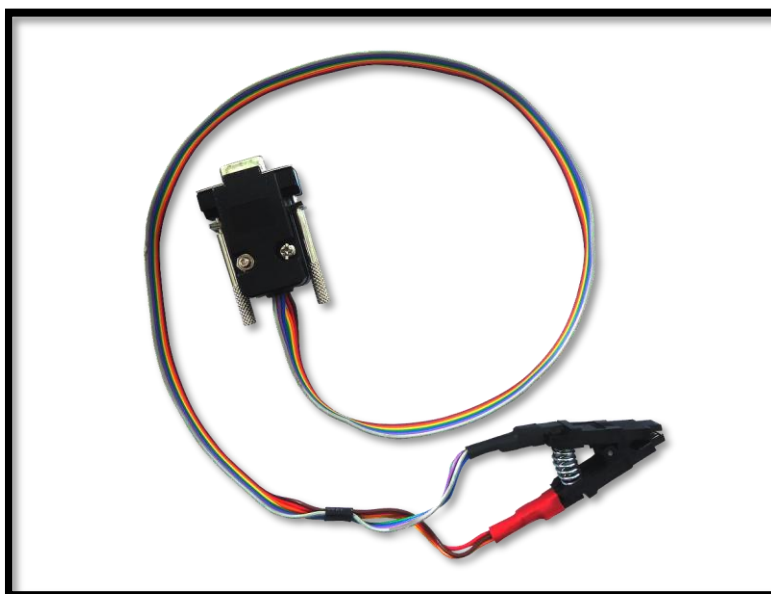

Identificando a ECU.




Localizando a memória 95640

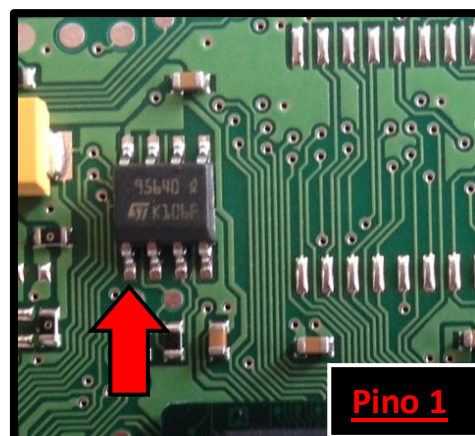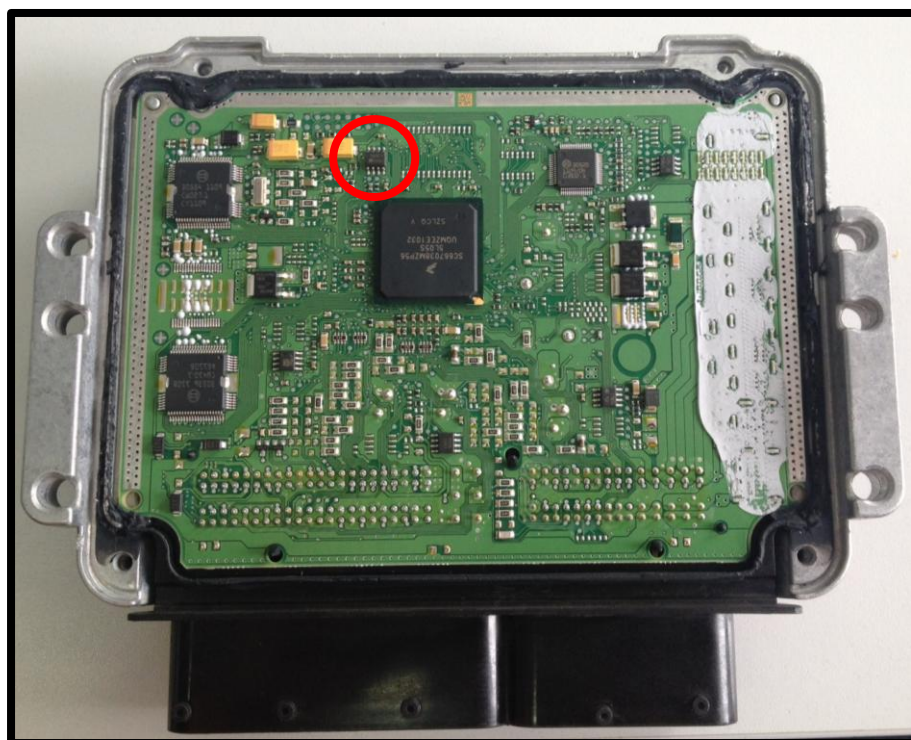


Pino 1

Realizando o Reset da ECU:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

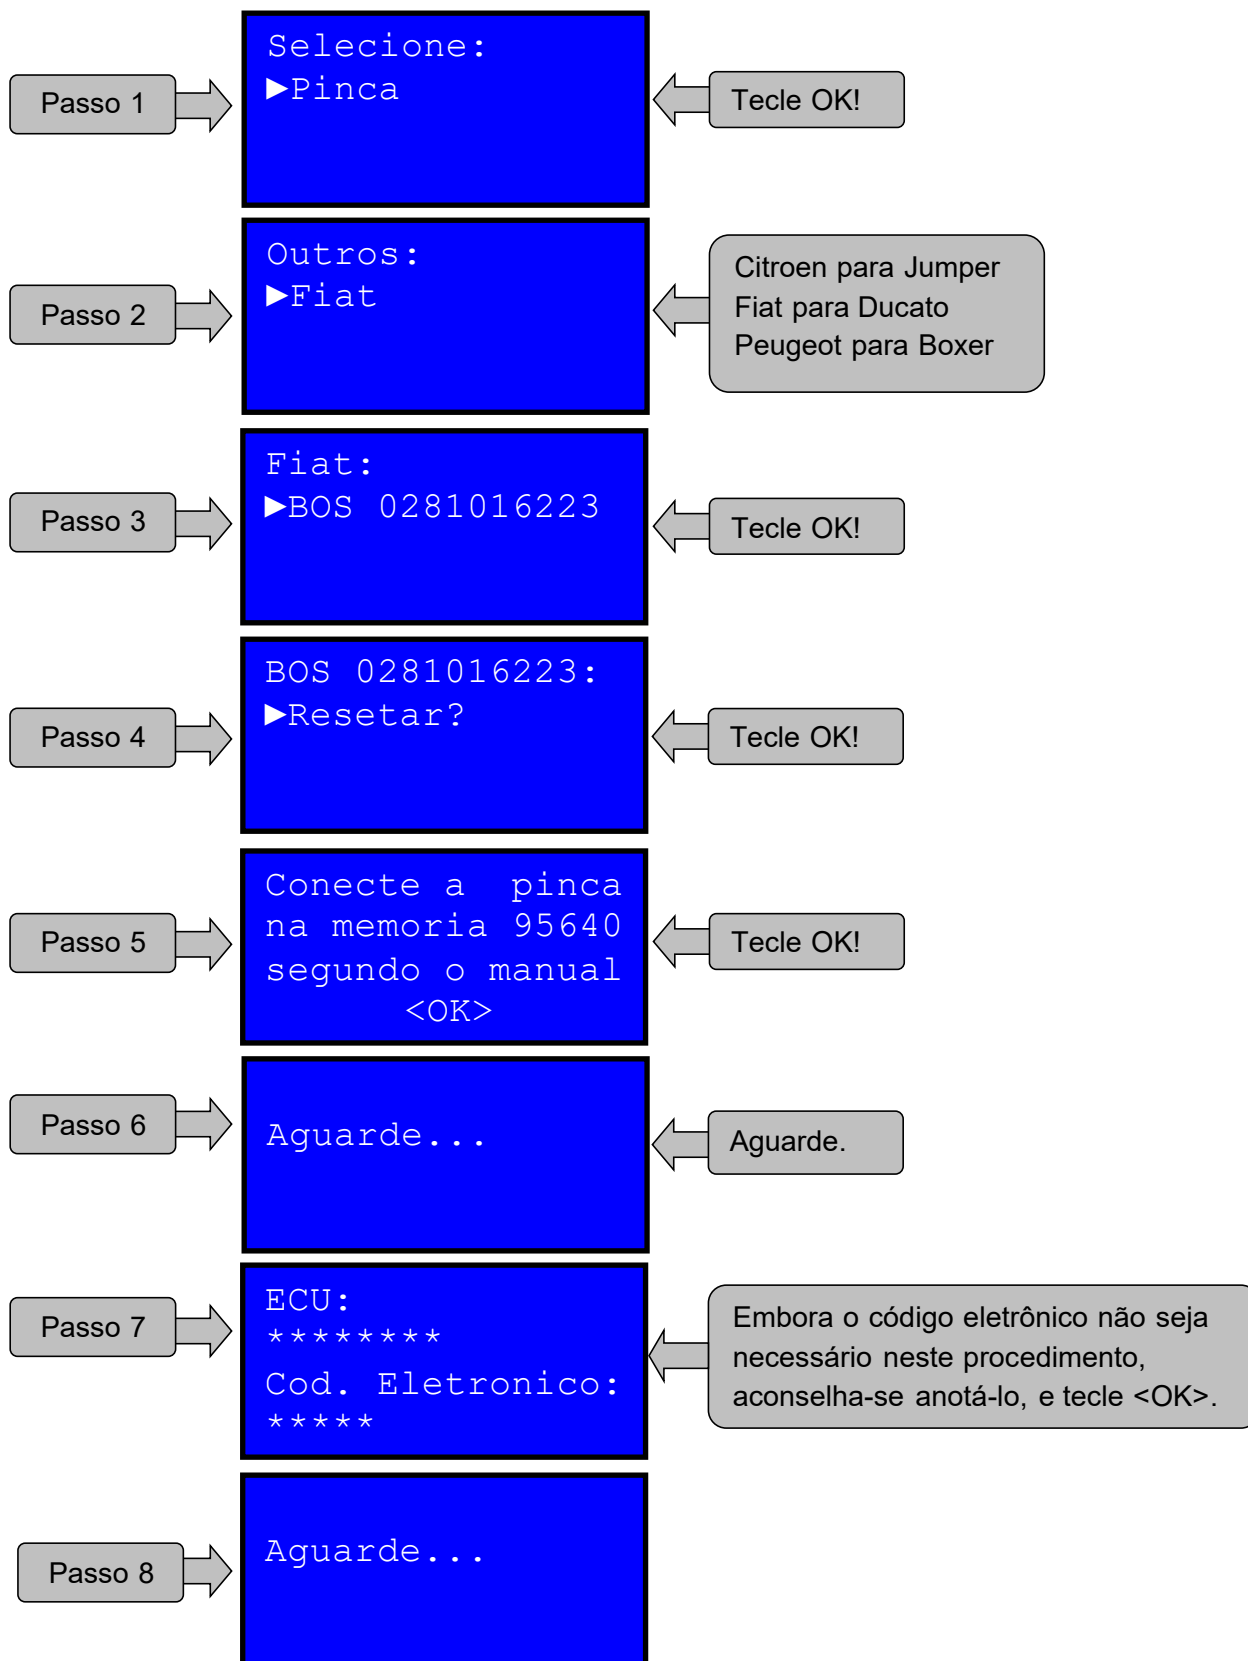

Continua na próxima página

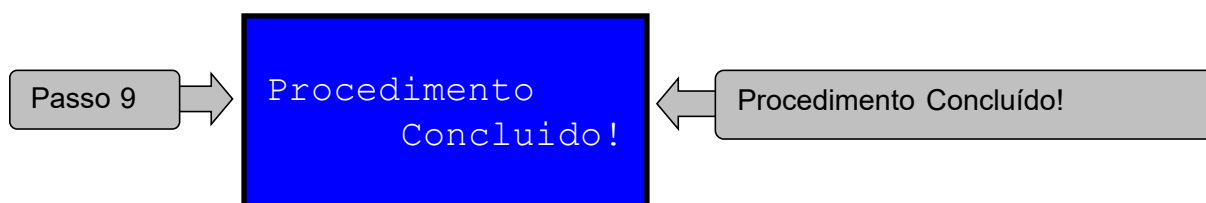

Outras mensagens:

Curto!
Verifique...

Causas prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- ECU com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir bom estado da ECU.

Pinça invertida!
Verifique...

Causas prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo),
- A pinça foi conectada em outro componente,
- Memória ou ECU com problema.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir bom estado da ECU.

Erro na gravacao
<OK> p/ repetir

Causas prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória,
- Mau contato da pinça com o OBDMAP,
- Memória ou ECU com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente,
- Os terminais da memória ou da própria pinça podem estar com resina ou sujeira.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos,
- Conferir bom estado da ECU,

ATENCAO!
ECU desconhecida
Continuar?
(X) Nao (OK) Sim

Causa provável:

- A ECU não corresponde a aplicação, continuar o procedimento não significa que o Reset ira funcionar corretamente.

Solução:

- Conferir a aplicação.
- Consulte o Suporte Técnico.

Se persistir os erros acima, ou para outras mensagens, consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)