



MANUAL DE CARGA - OBD0377 –
Programação de Chaves Suzuki Immo 2 (Jimny)

Ver. 1



AGOSTO 2025



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
LOCALIZAÇÃO DA TOMADA DE DIAGNÓSTICO	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
PROCEDIMENTO: TESTE DE COMPATIBILIDADE	6
PROCEDIMENTO: APAGAR TODAS AS CHAVES	8
PROCEDIMENTO: ADICIONAR CHAVES	11
PROCEDIMENTO: PROGRAMAR TELECOMANDOS	14
OUTRAS MENSAGENS	15

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de Compatibilidade do sistema;
- Apagar Chaves (O carro fica com 0 chaves programadas)
- Adicionar Chaves (Máximo 4 Chaves);
- Programação de Telecomando (Máximo de 2 telecomandos)

APLICAÇÃO


MARCA	MODELO	ANO
SUZUKI	JIMNY	2013 - 2022

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize transponder ID4D-65 Suzuki. O transponder pode ser dedicado através da carga **OBD0138**


Para programação do telecomando utilize chave Original Suzuki (433Mhz FSK)

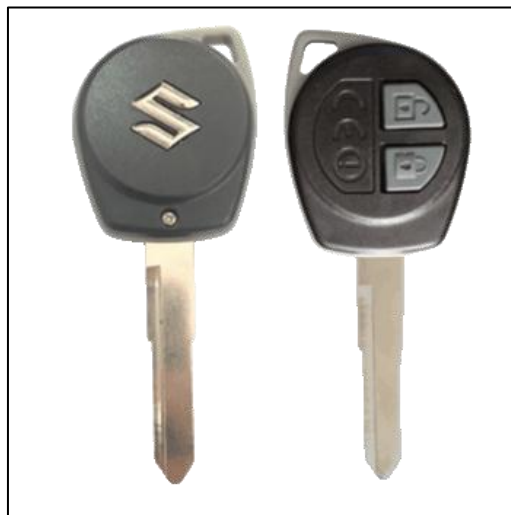

[RETORNAR AO INDICE](#)

LOCALIZAÇÃO DA TOMADA DE DIAGNÓSTICO

- A tomada de diagnostico fica localizada na posição **A5**

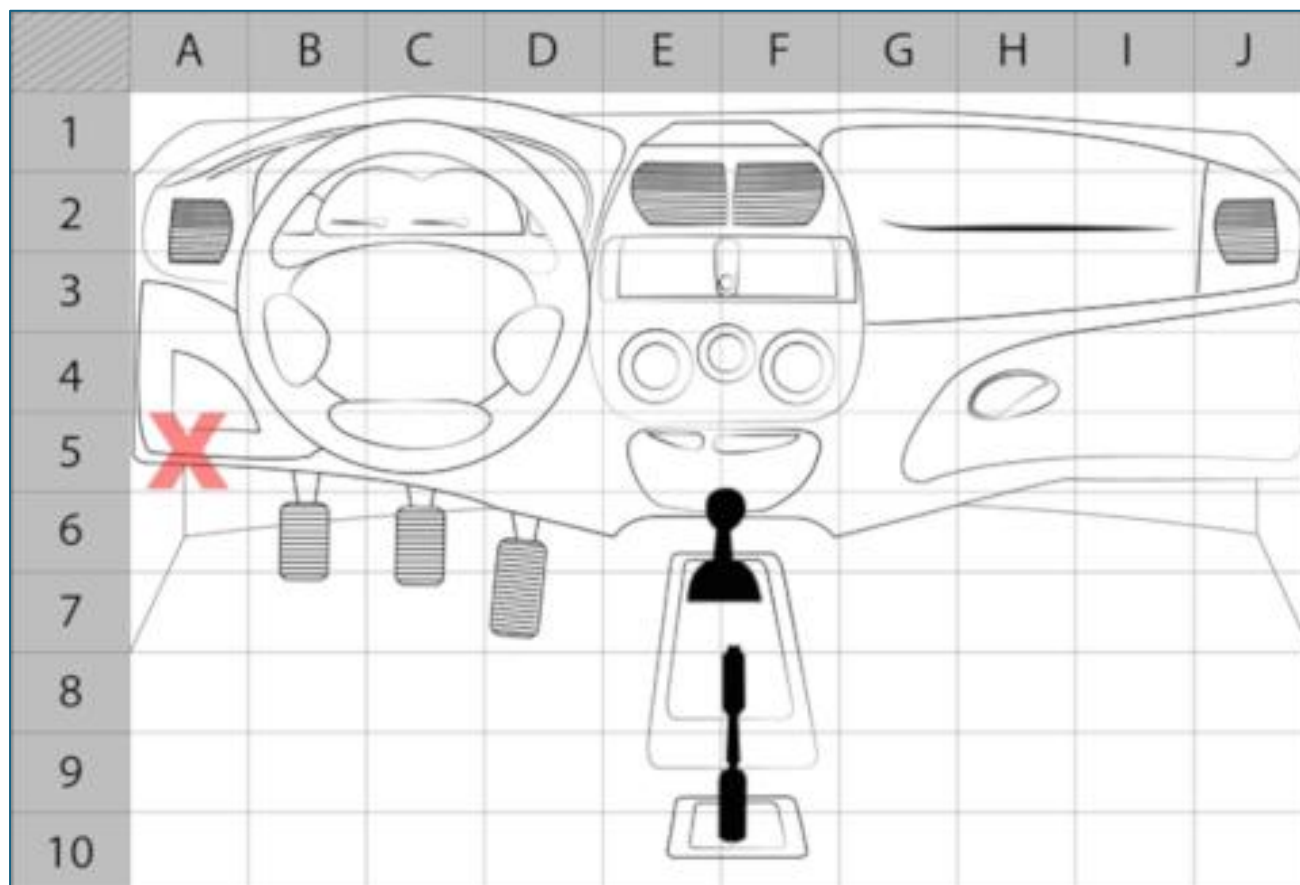

ACESSÓRIOS UTILIZADOS

Adaptador A2





Cabo universal



PROCEDIMENTO: TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após todos os acessórios conectados, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

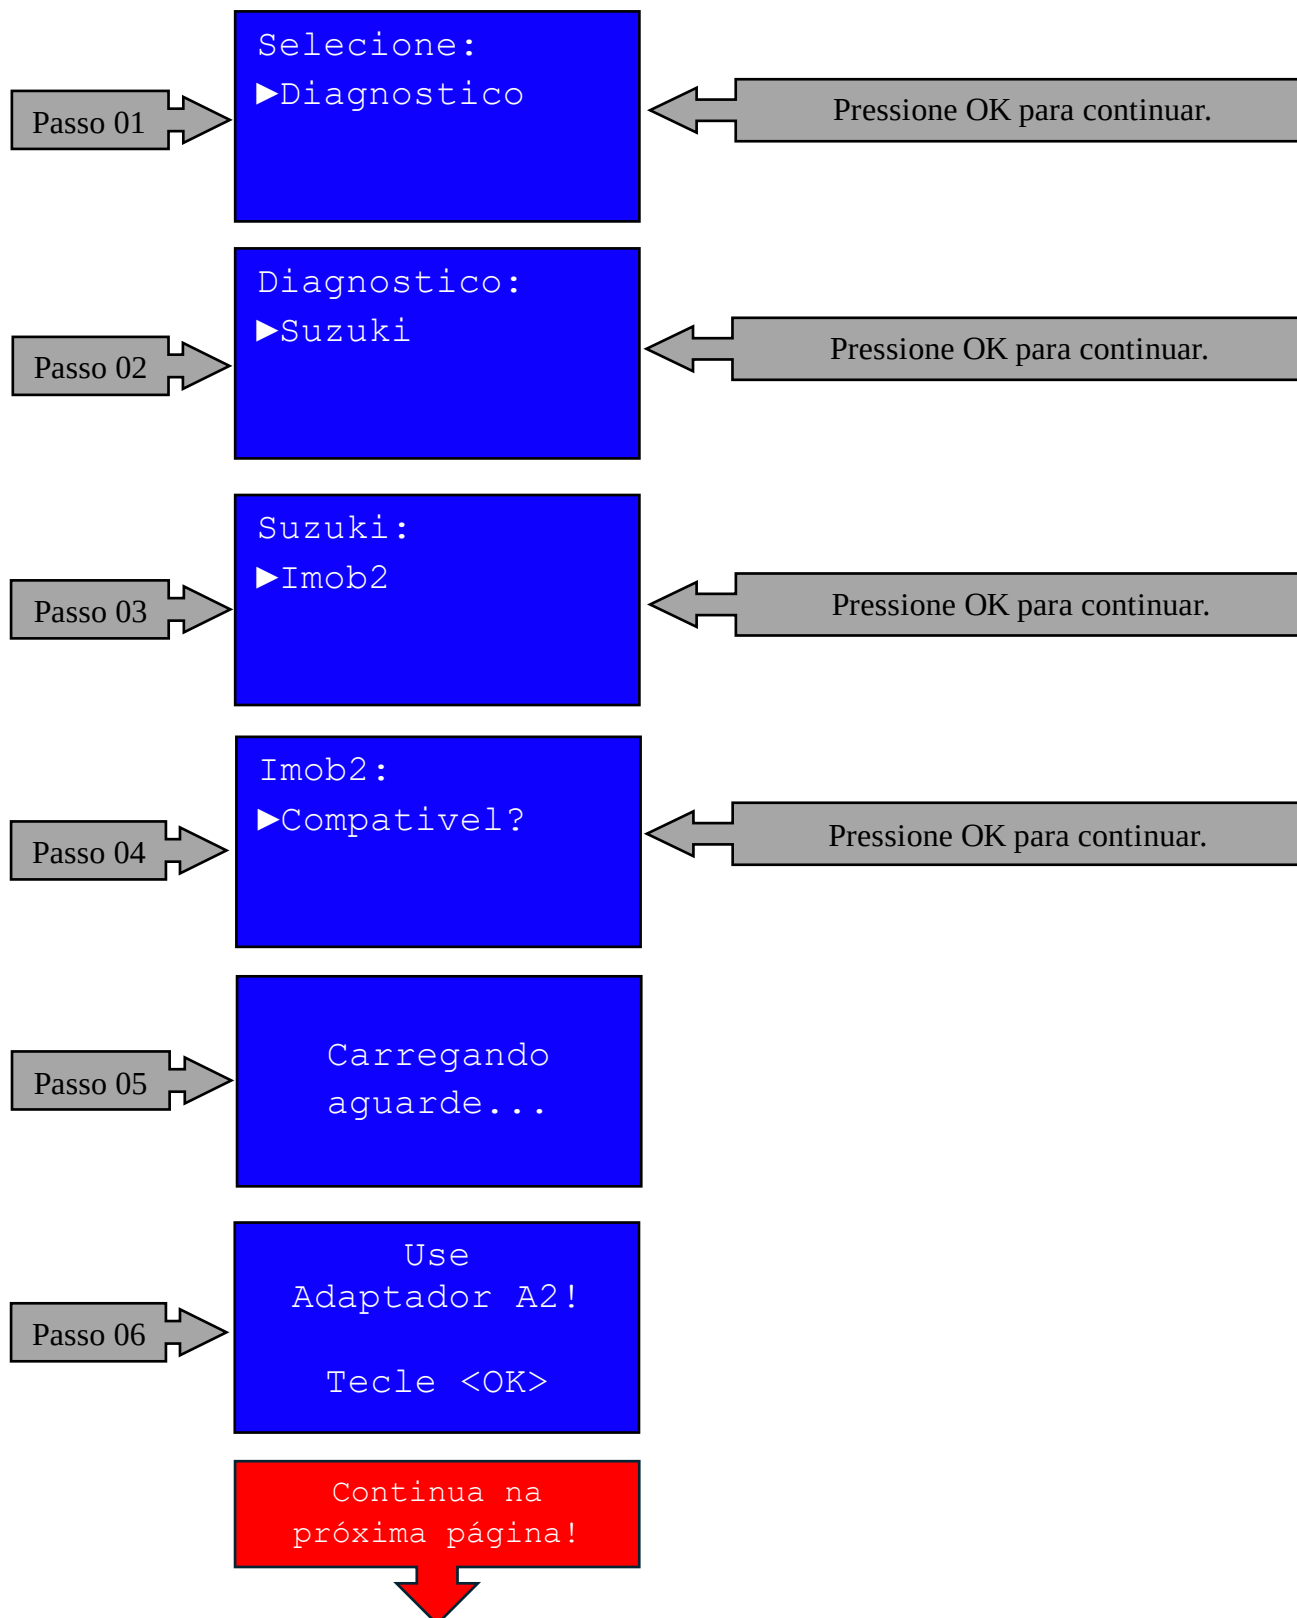


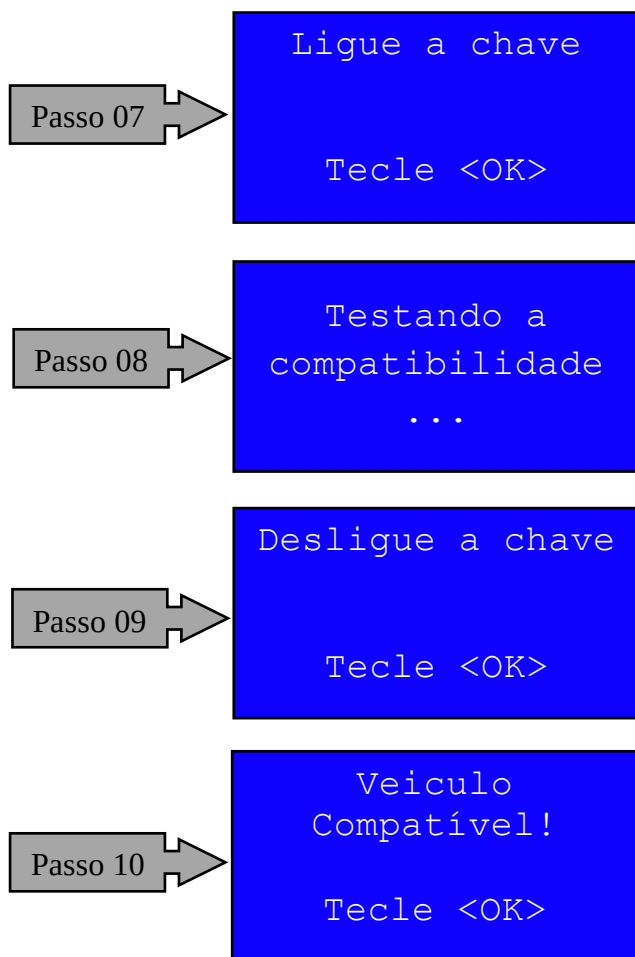

PROCEDIMENTO: APAGAR TODAS AS CHAVES

Após todos os acessórios conectados, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMap:

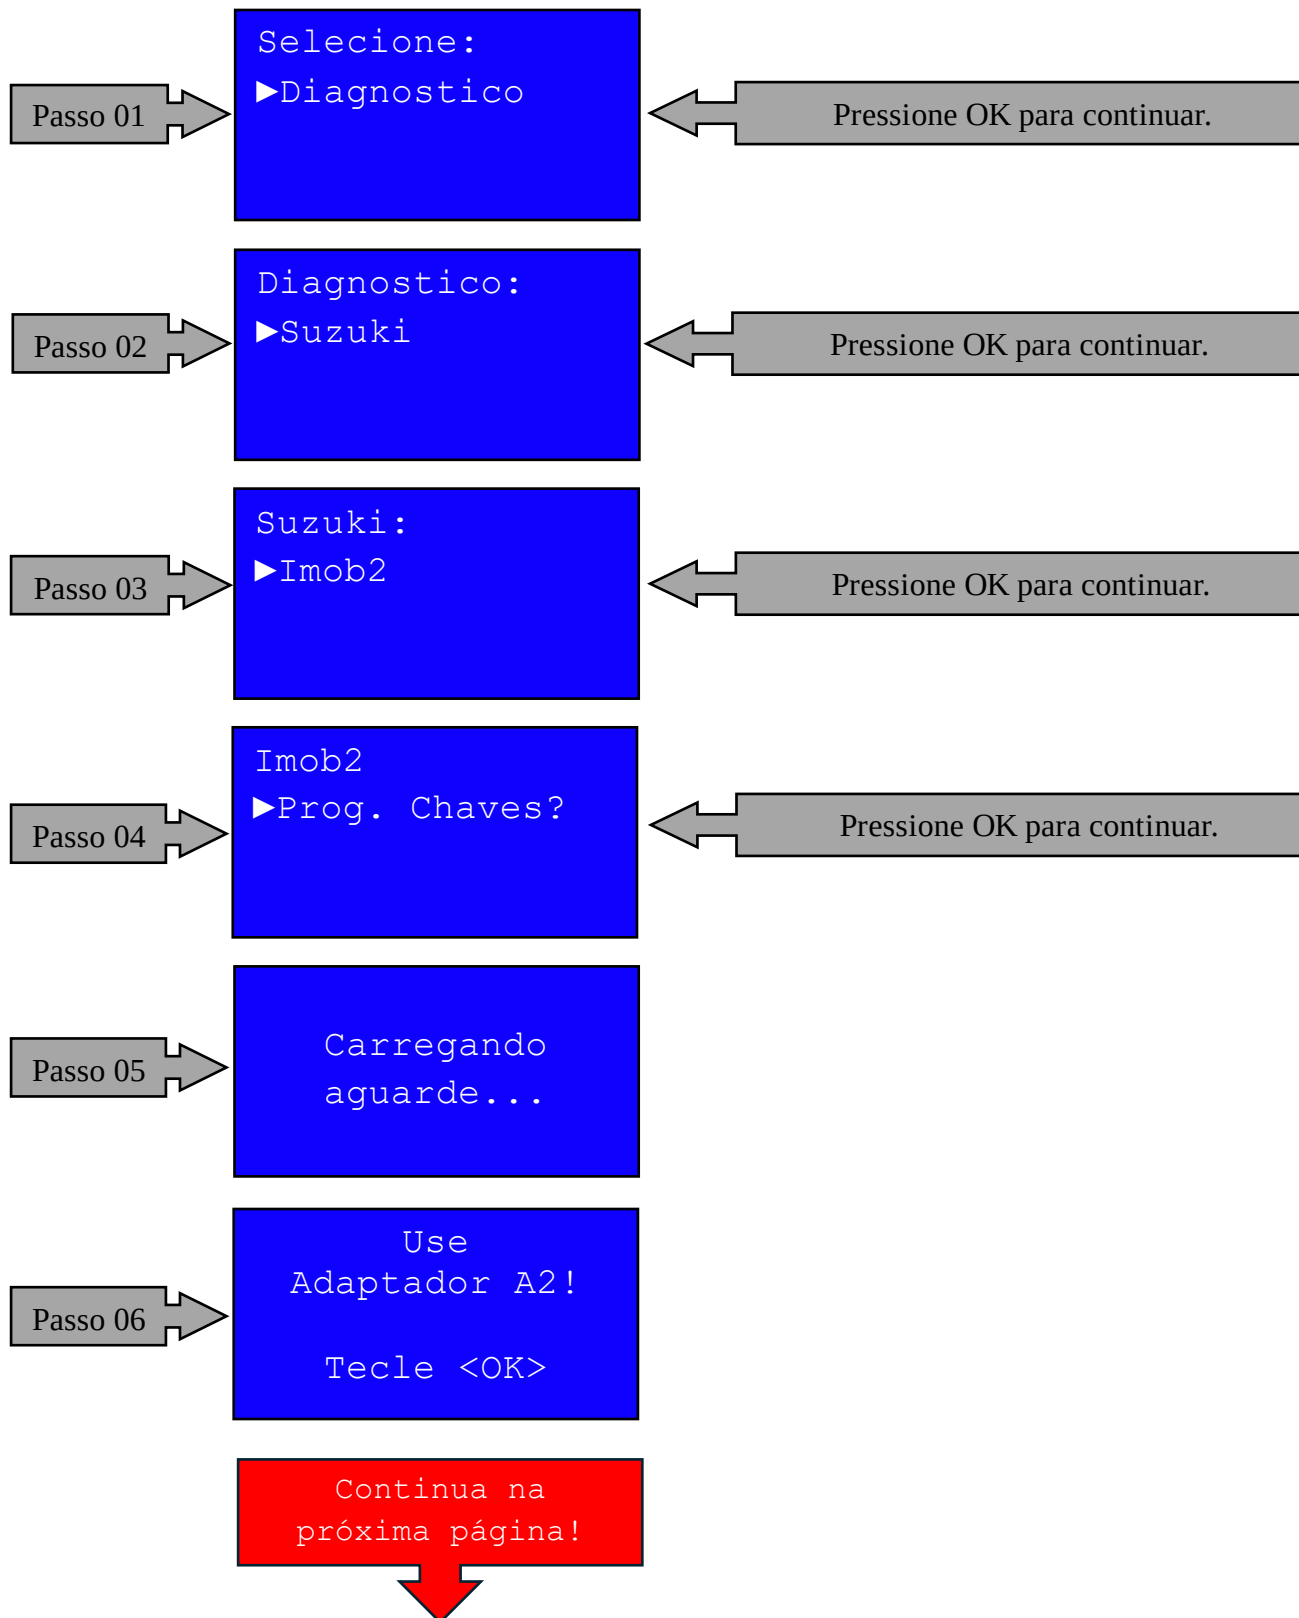

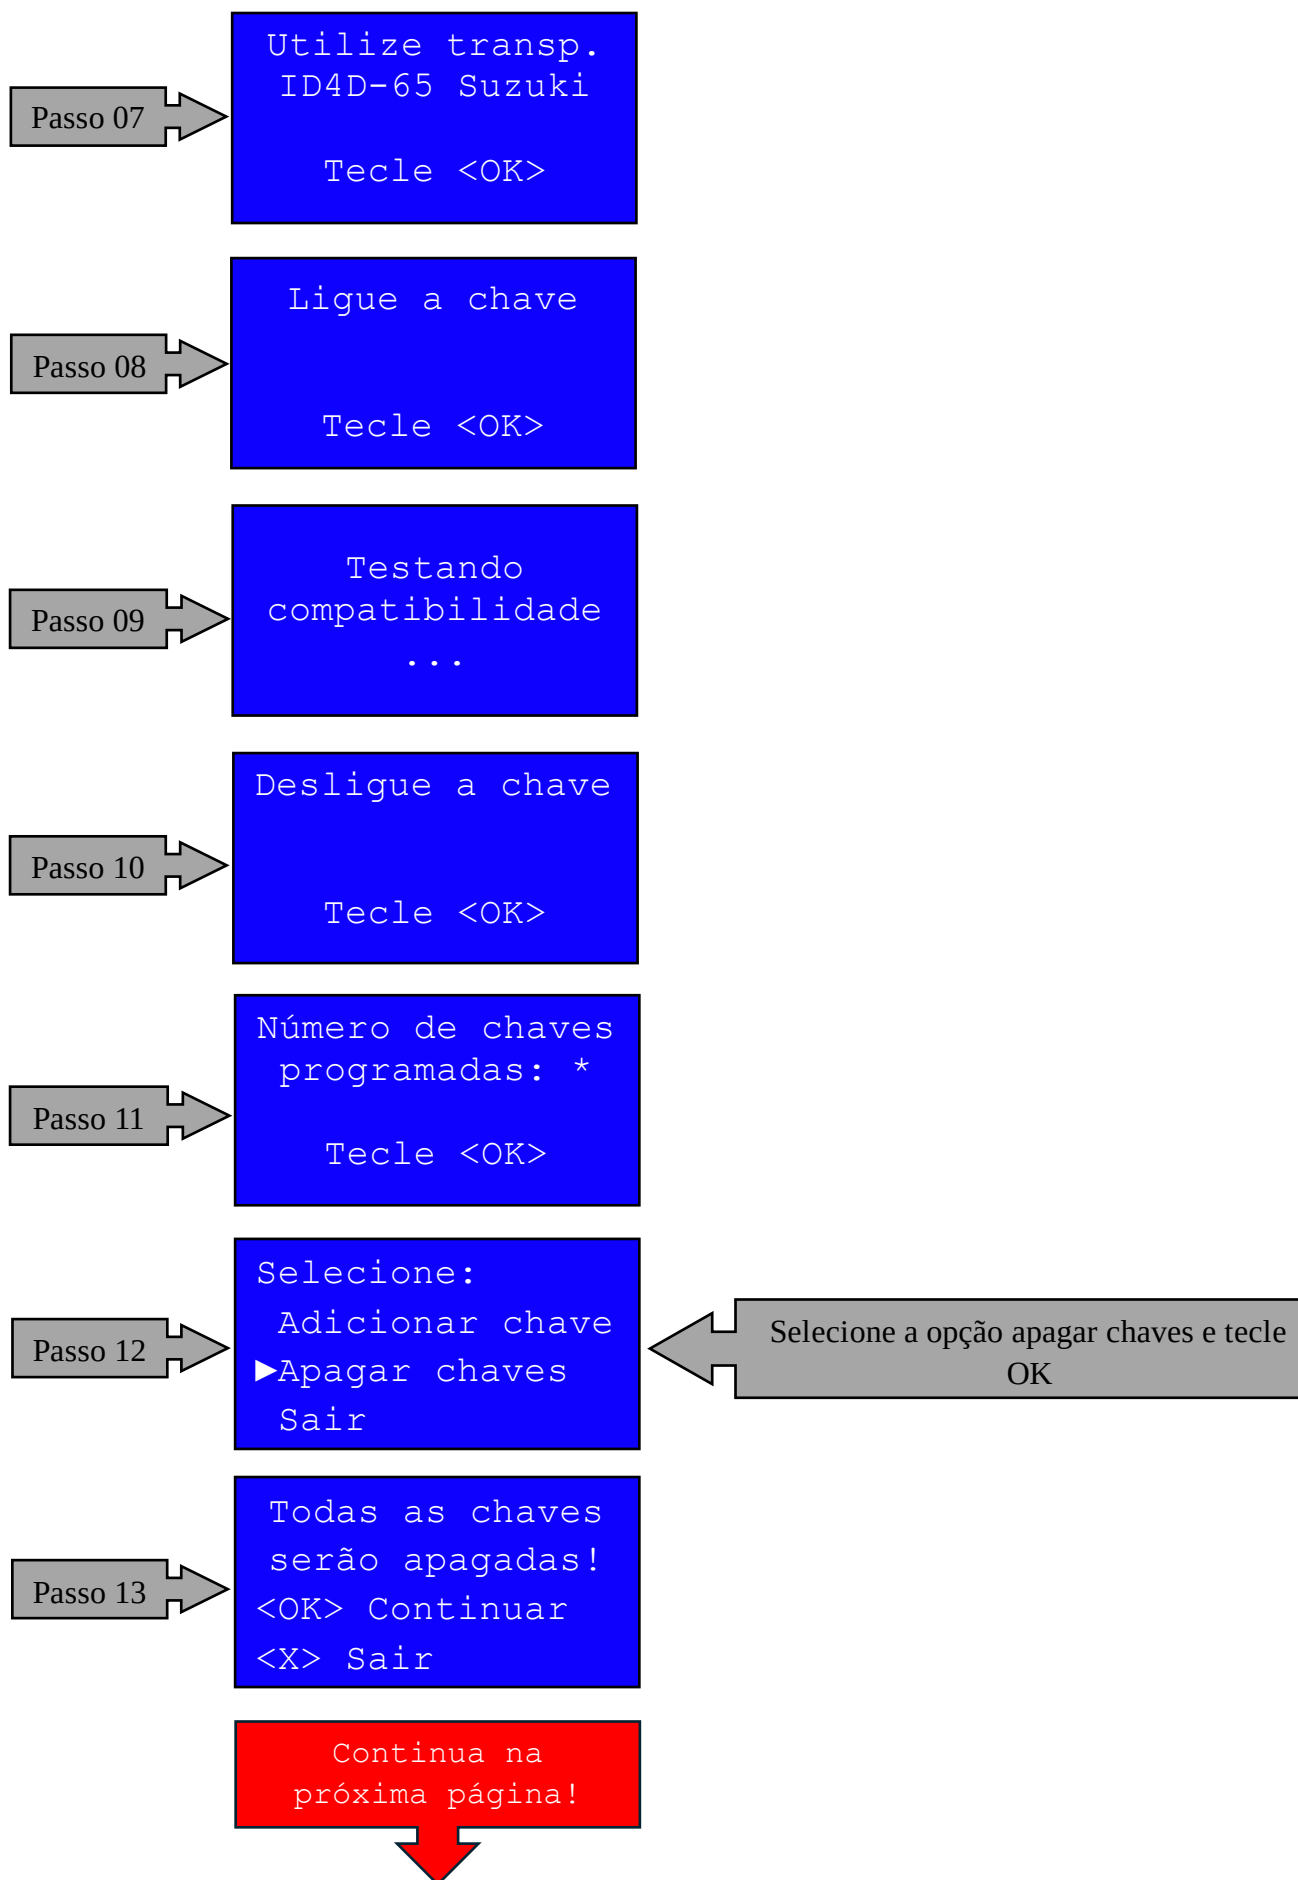

Passo 14

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 15

Apagando Chaves!
Aguarde...


Passo 16


Procedimento
Concluído!


Tecle <OK>

PROCEDIMENTO: ADICIONAR CHAVES

Após todos os acessórios conectados, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMap:

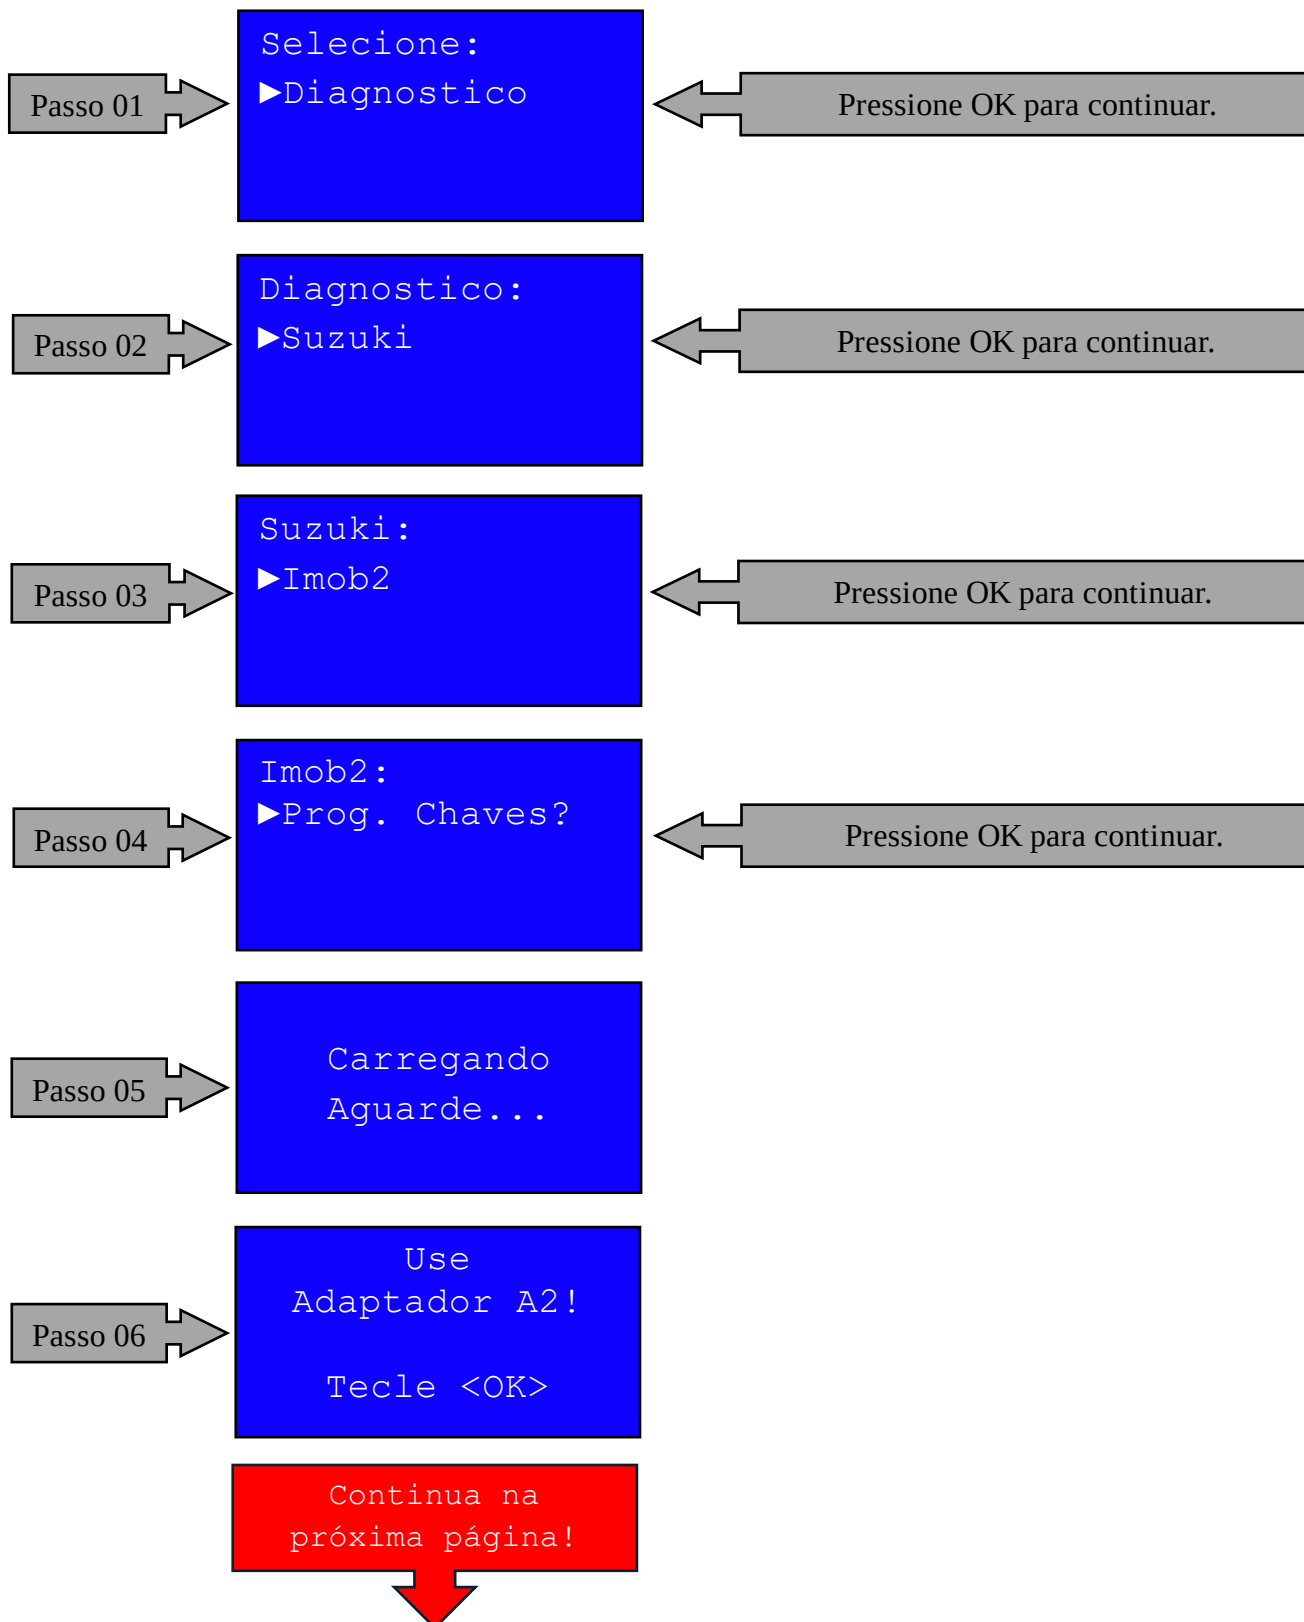

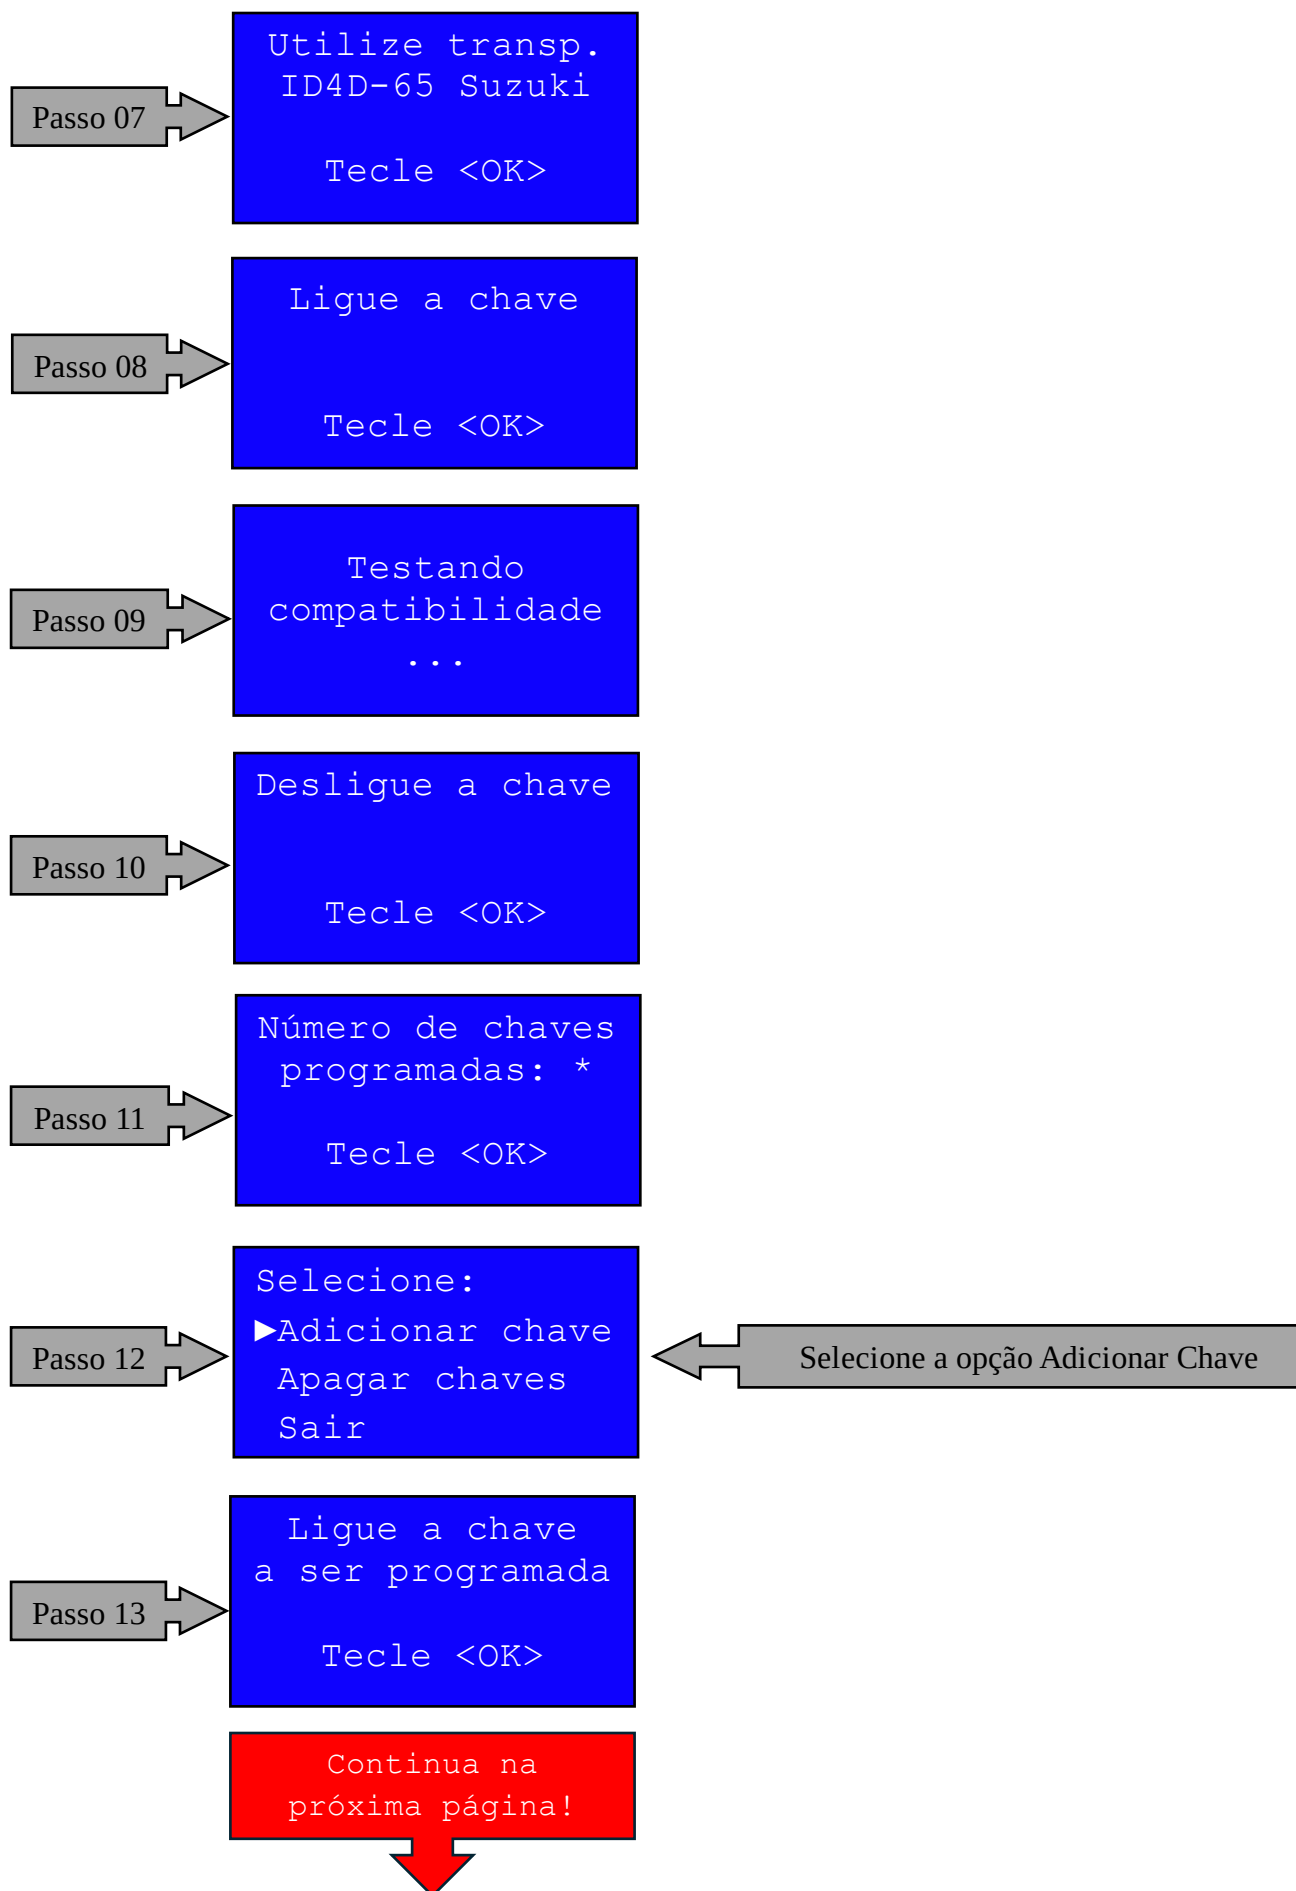

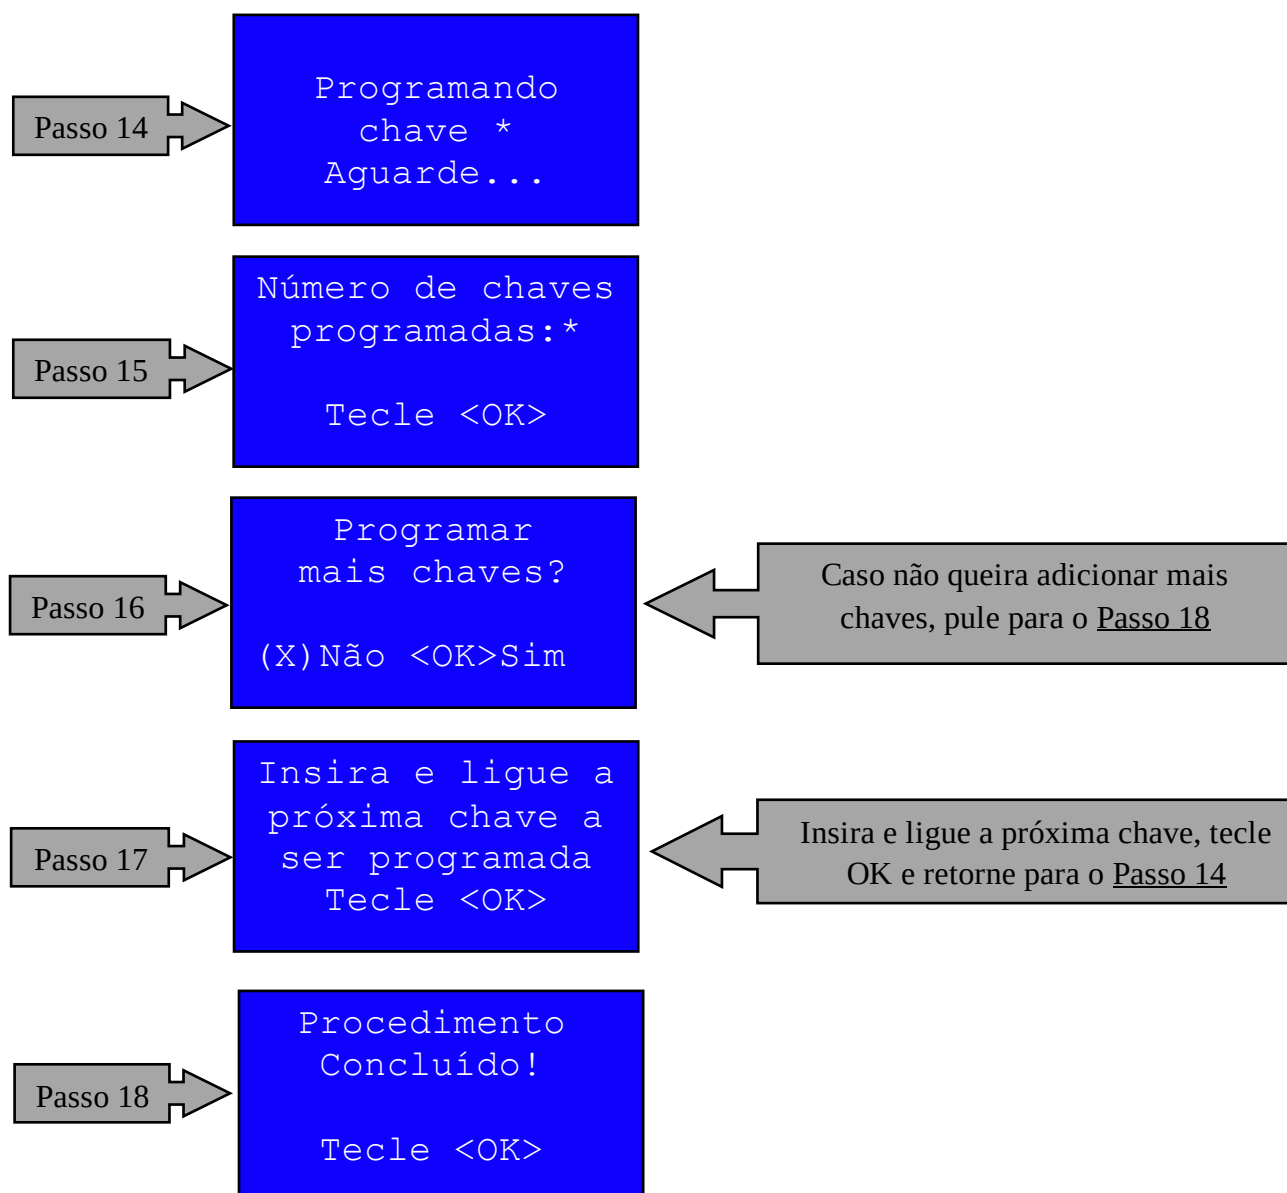

PROCEDIMENTO: PROGRAMAR TELECOMANDOS

OBS.: Antes de iniciar o procedimento, verifique se as travas elétricas estão funcionando corretamente ao travar e destravar pela porta do motorista. Caso não esteja, o procedimento não funcionará.

Máximo de 2 telecomandos podem ser habilitados no veículo. Ao habilitar um telecomando os demais serão desprogramados.

- **Passo 01:** Abra o vidro do motorista, retire a chave do contato e mantenha ela em mãos;
- **Passo 02:** Abra o capô do veículo, feche todas as portas e deixe elas destravadas;
- **Passo 03:** Desconecte o cabo negativo da bateria e aguarde 30 segundos;
- **Passo 04:** Conecte o cabo negativo da bateria;
- **Passo 05:** Dentro de 60 segundos, trave e destrave a porta duas vezes (pelo pino de trava);
- **Passo 06:** Aperte o botão “**Travar**” do telecomando uma vez, da chave uma vez, as portas irão travar e destravar;
- **Passo 07:** Trave a porta (pelo pino de trava) e mantenha travada;
- **Passo 08:** Aperte o botão “**Travar**” do telecomando duas vezes, as portas irão destravar e travar. Caso tenha um segundo telecomando, repita o passo 8.
- **Passo 09:** Abra a porta.

OUTRAS MENSAGENS

Imob. Lotado!
OK p/ prosseguir

Causa Provável:

- O imobilizador já está com o máximo de 4 chaves programadas

Solução

- Necessário fazer o procedimento de apagar chaves

Erro na
Comunicação

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;
- Defeito na parte elétrica do veículo.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal mais adaptador A2;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Veículo não compatível com a aplicação.

Solução:

- Verificar aplicação.

RETORNAR AO INDICE

Erro na
programação

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição;
- Transponder errado ou mal posicionado;
- A programação não foi finalizada;
- Defeito no carro, parte elétrica, antena de ignição.

Soluções:

- Coloque a chave na ignição;
- Conferir se o transponder é o correto e está devidamente posicionado;
- Refazer o procedimento;
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, bateria carregada, antena de ignição etc.

Erro ao apagar
chaves!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- A ignição não está ligada;
- Defeito na parte elétrica do carro;
- Veículo bloqueado.

Soluções:

- Realizar o procedimento corretamente;
- Conferir parte elétrica do carro.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

RETORNAR AO INDICE