



Manual Carga – PS0069

Programação de chaves Renault UCH-4 Kwid (2018-2019)

Ver. 3



OUTUBRO 2025

# ÍNDICE

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Introdução .....</u>                                      | <u>3</u>  |
| <u>Aplicação: .....</u>                                      | <u>3</u>  |
| <u>Transponder utilizado: .....</u>                          | <u>3</u>  |
| <u>Acessórios utilizados: .....</u>                          | <u>4</u>  |
| <u>Play Service.....</u>                                     | <u>5</u>  |
| <u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo: .....</u> | <u>6</u>  |
| <u>Instalando recursos .....</u>                             | <u>7</u>  |
| <u>Realizando o teste de compatibilidade .....</u>           | <u>9</u>  |
| <u>Realizando a programação de chaves .....</u>              | <u>11</u> |
| <u>Outras mensagens .....</u>                                | <u>16</u> |

## Introdução

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Testa a compatibilidade do sistema UCH-4 Jonhson
- Apaga falhas passadas do computador
- Leitura de senha (É necessário ter uma chave válida)
- Apaga chaves antigas
- Realiza cópia de chaves
- Programação de telecomando automático

### Aplicação:

#### **OBSERVAÇÃO:**

- Necessário o uso de um estabilizador de bateria durante todo o procedimento, para garantir a estabilidade do sistema elétrico.

#### **ATENÇÃO:**

- Realize o teste de compatibilidade para comprovar a aplicação

| Marca   | Modelo   | Ano         |
|---------|----------|-------------|
| Renault | Kwid 1.0 | 2018 a 2019 |

### Transponder utilizado:



Utilize o transponder PCF7939MA dedicado Renault. A dedicação do transponder pode ser realizada pela carga OBD0301.

Utilize a chave original com telecomando acoplado.



[Voltar índice](#)

### Acessórios utilizados:



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.



### Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

**Saldo:\*\*\*.\*\*\*c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

**Valor do serviço:** Informa o valor do serviço atual selecionado.

**Valor parcial \*\*/\*\* \*\*.\*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Valor Total \*.\*c** : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serão debitados \*\*\*c do saldo:** Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Serviço Liberado!** : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!** : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

**Aguardando dispositivo smartphone:** Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


**Obtendo informação de serviço:** Neste momento o OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

**Sincronizando aguarde:** Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

**Emparelhamento concluído:** Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.


### Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área **I 4**

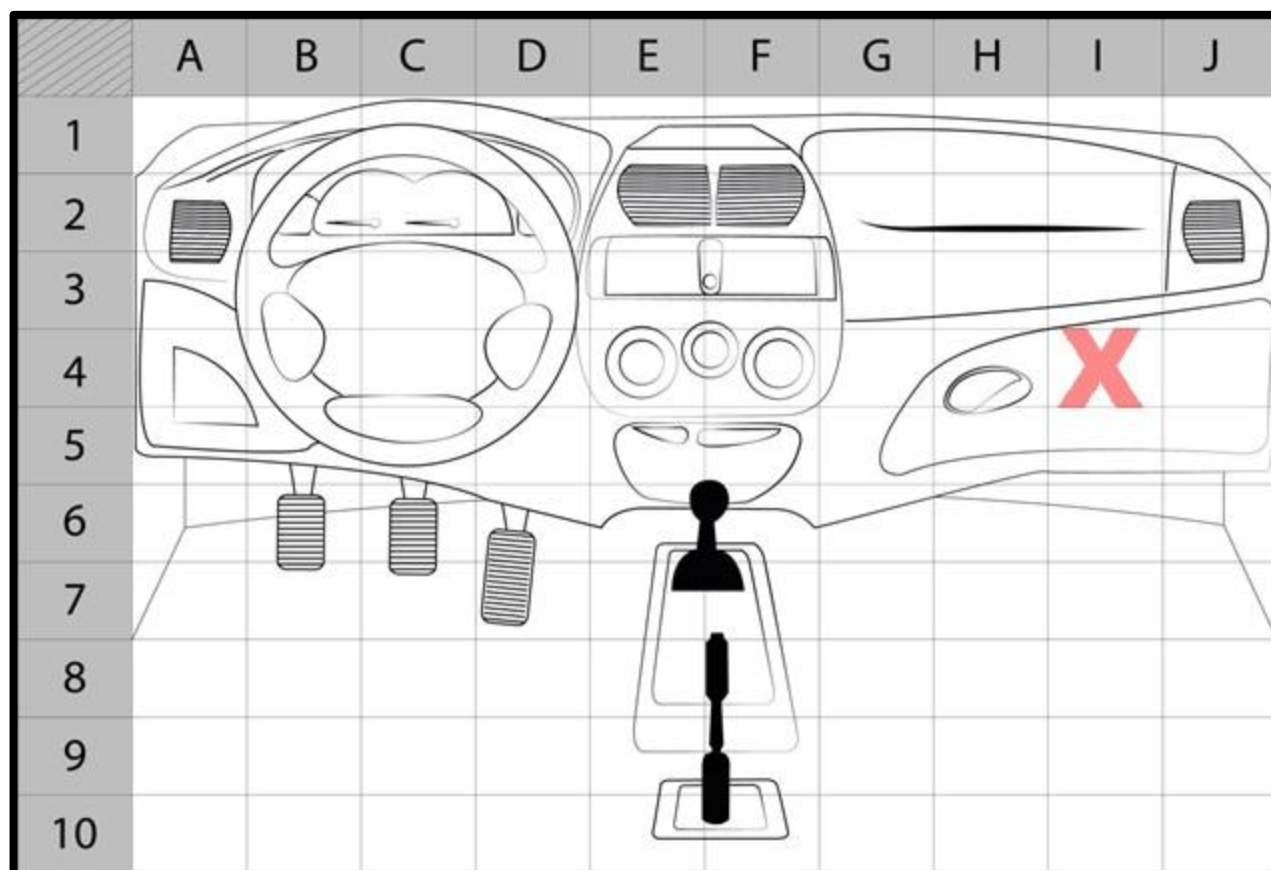

## Instalando recursos



Para que seja possível realizar a programação de chaves é necessário instalar os recursos pelo software OBDMAP Suite. Essa instalação é feita somente uma vez, quando for solicitado pelo OBDMAP a partir dos passos:

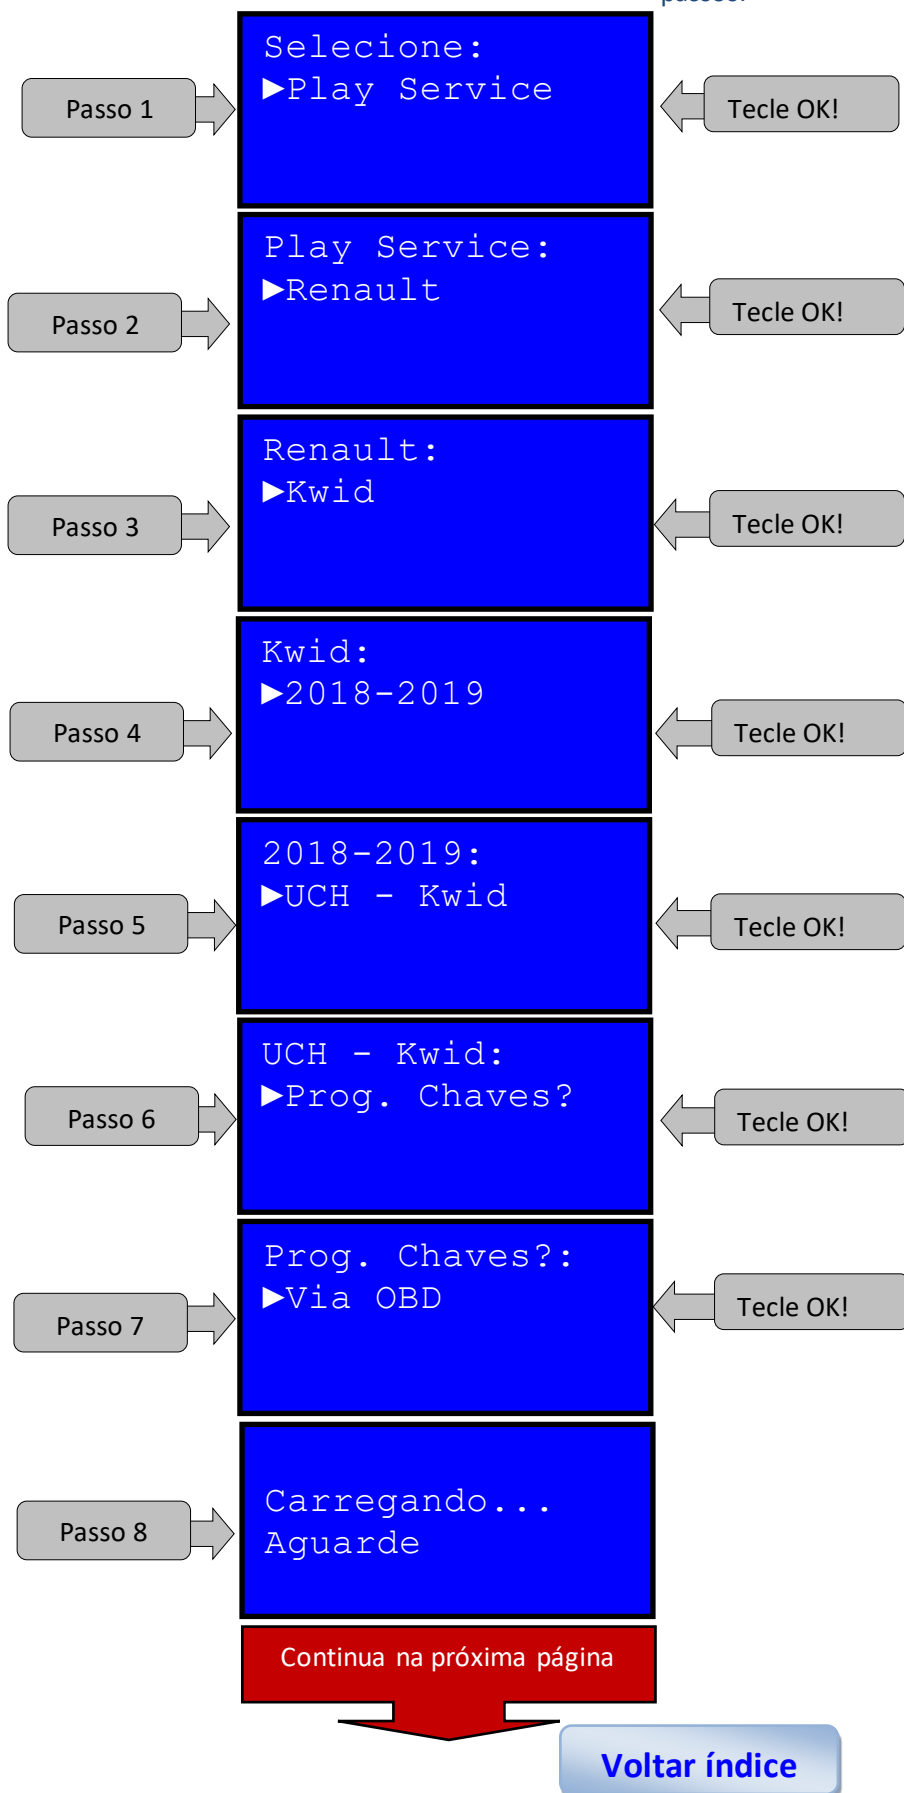

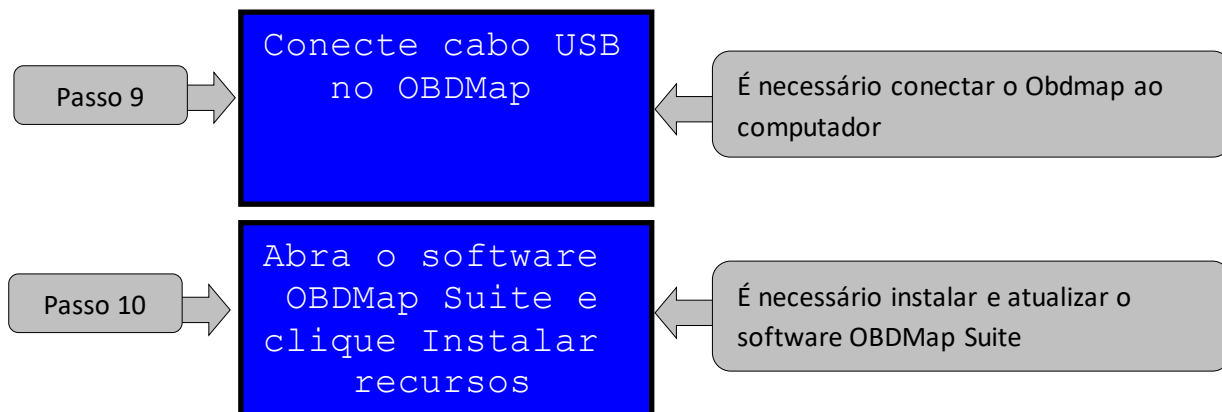

### OBDMAP Suite:

É necessário que o OBDMAP Suite esteja na versão 2.1.1 ou acima.

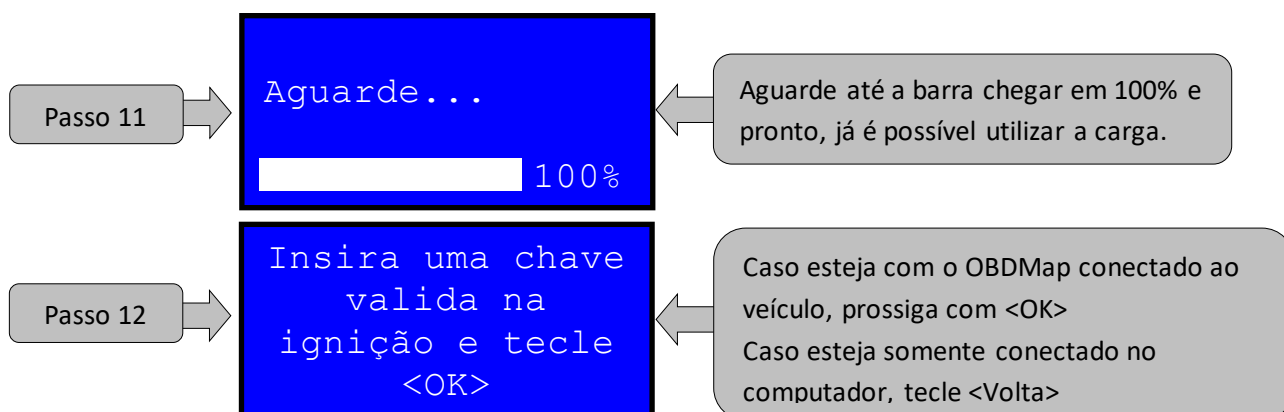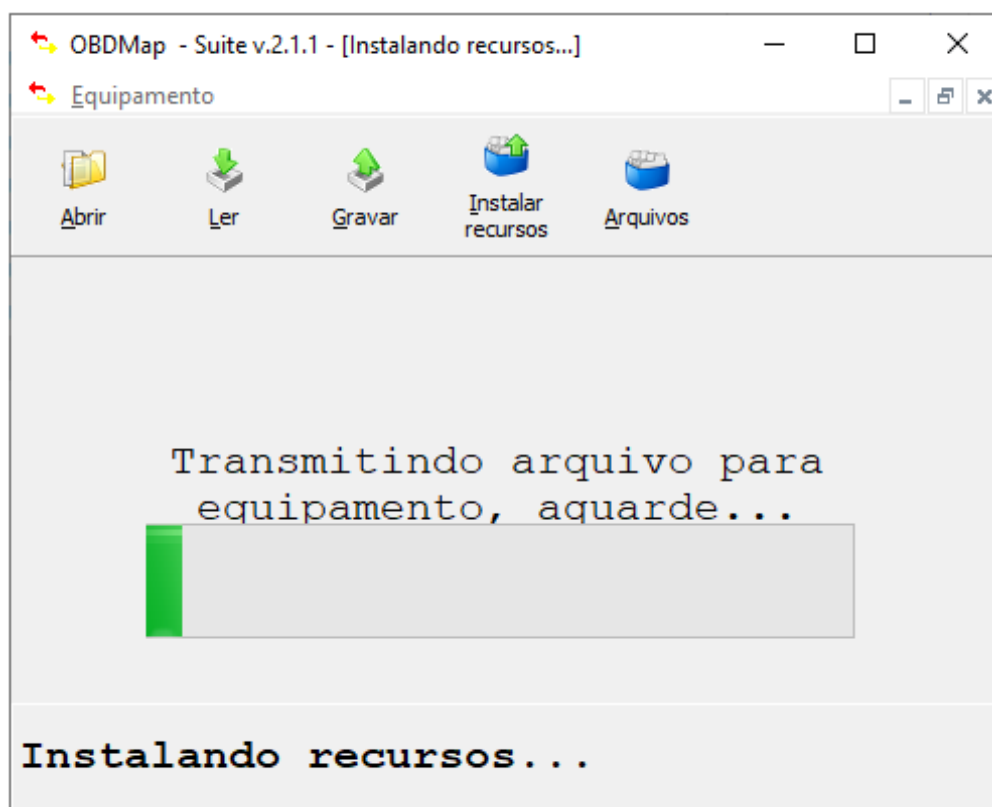


**Observação:** Após instalado, não será mais necessário o uso do computador para realizar a programação de chaves!


[Voltar índice](#)



### Realizando o teste de compatibilidade


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

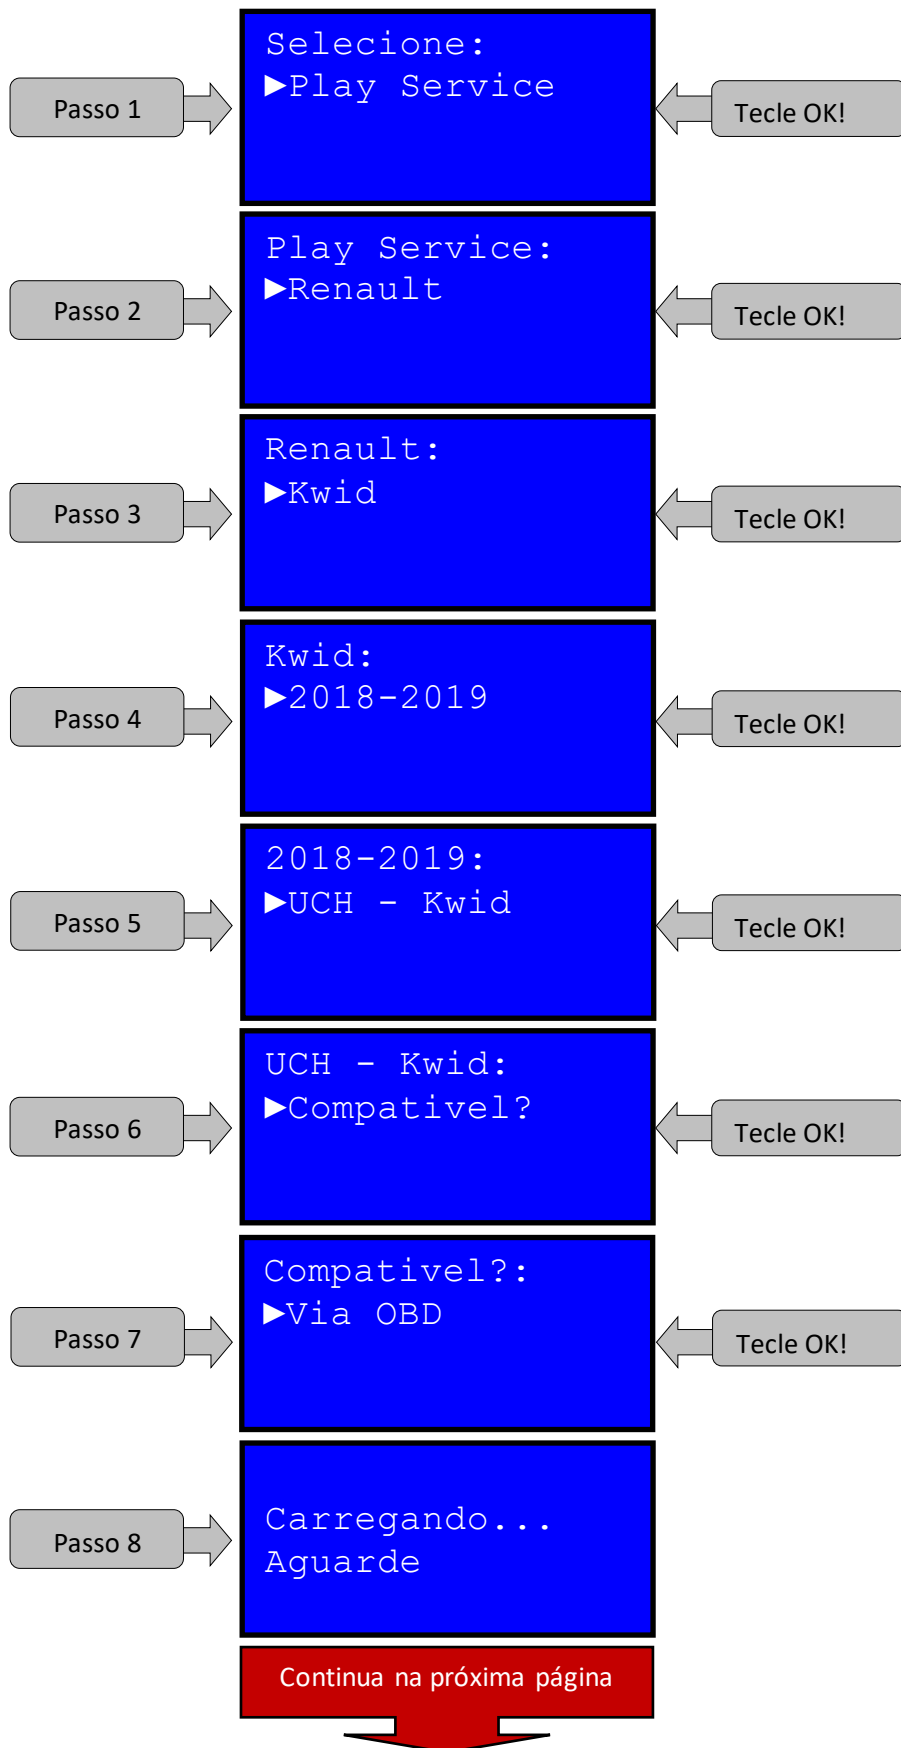


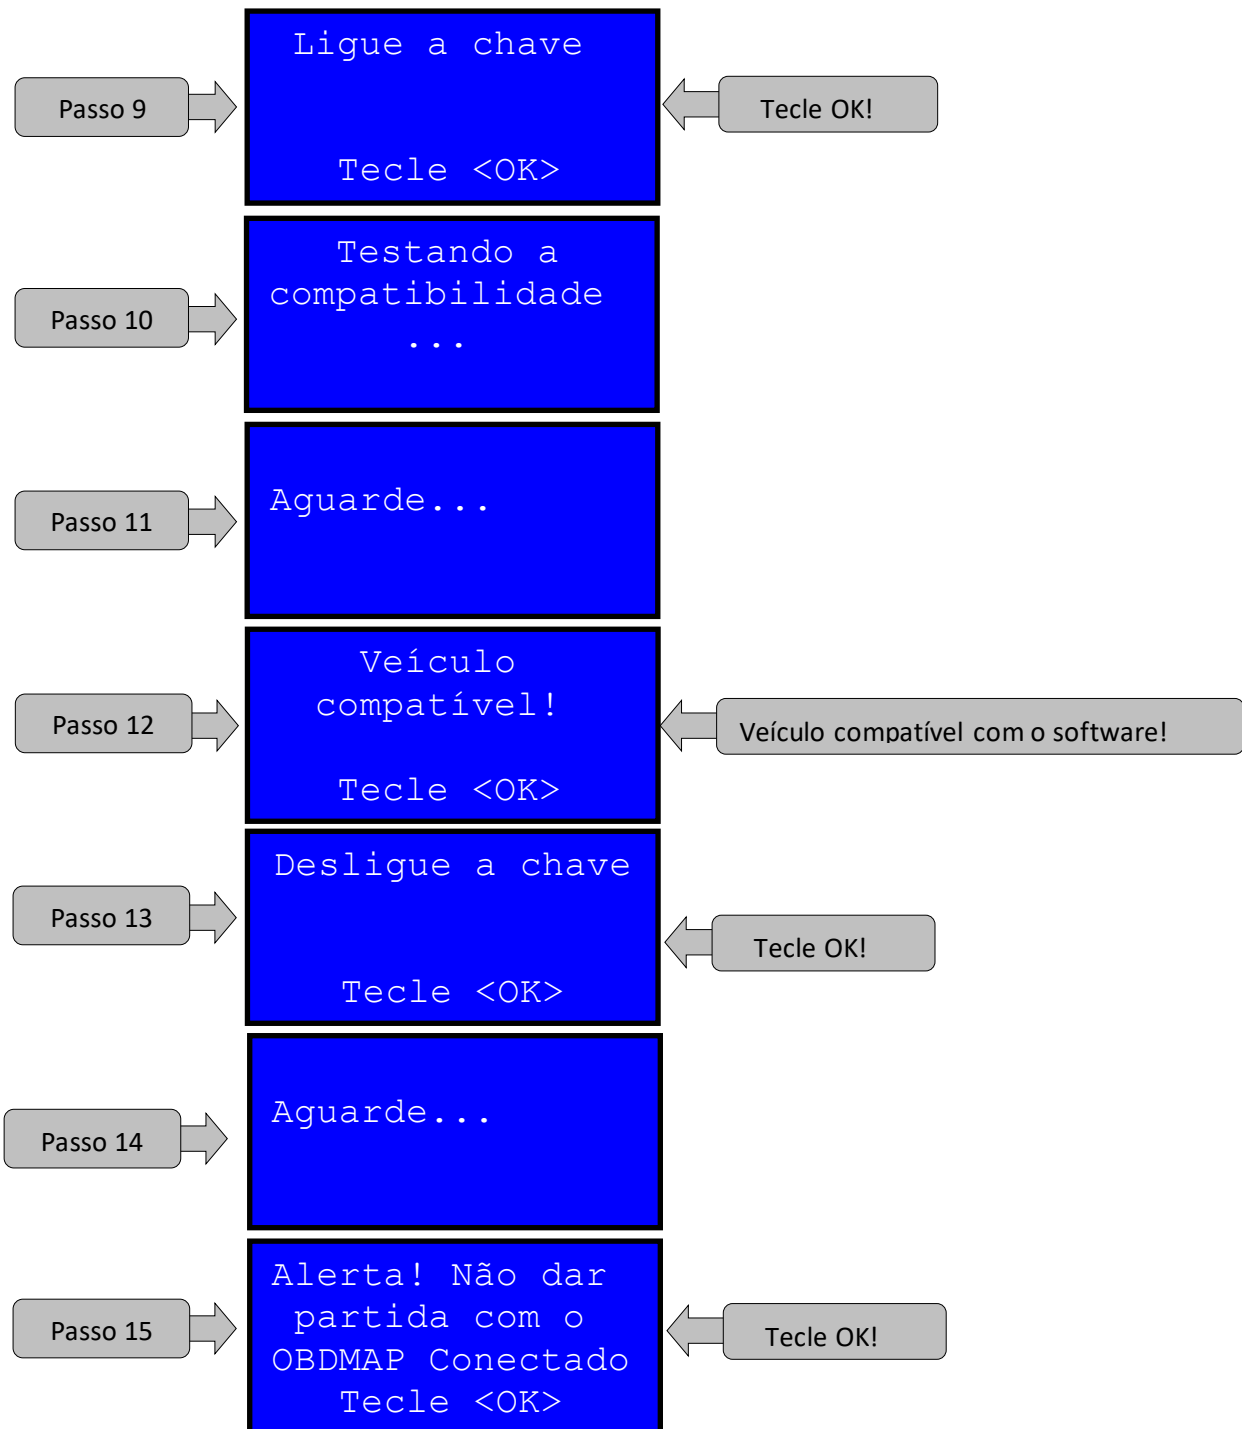

### Realizando a programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

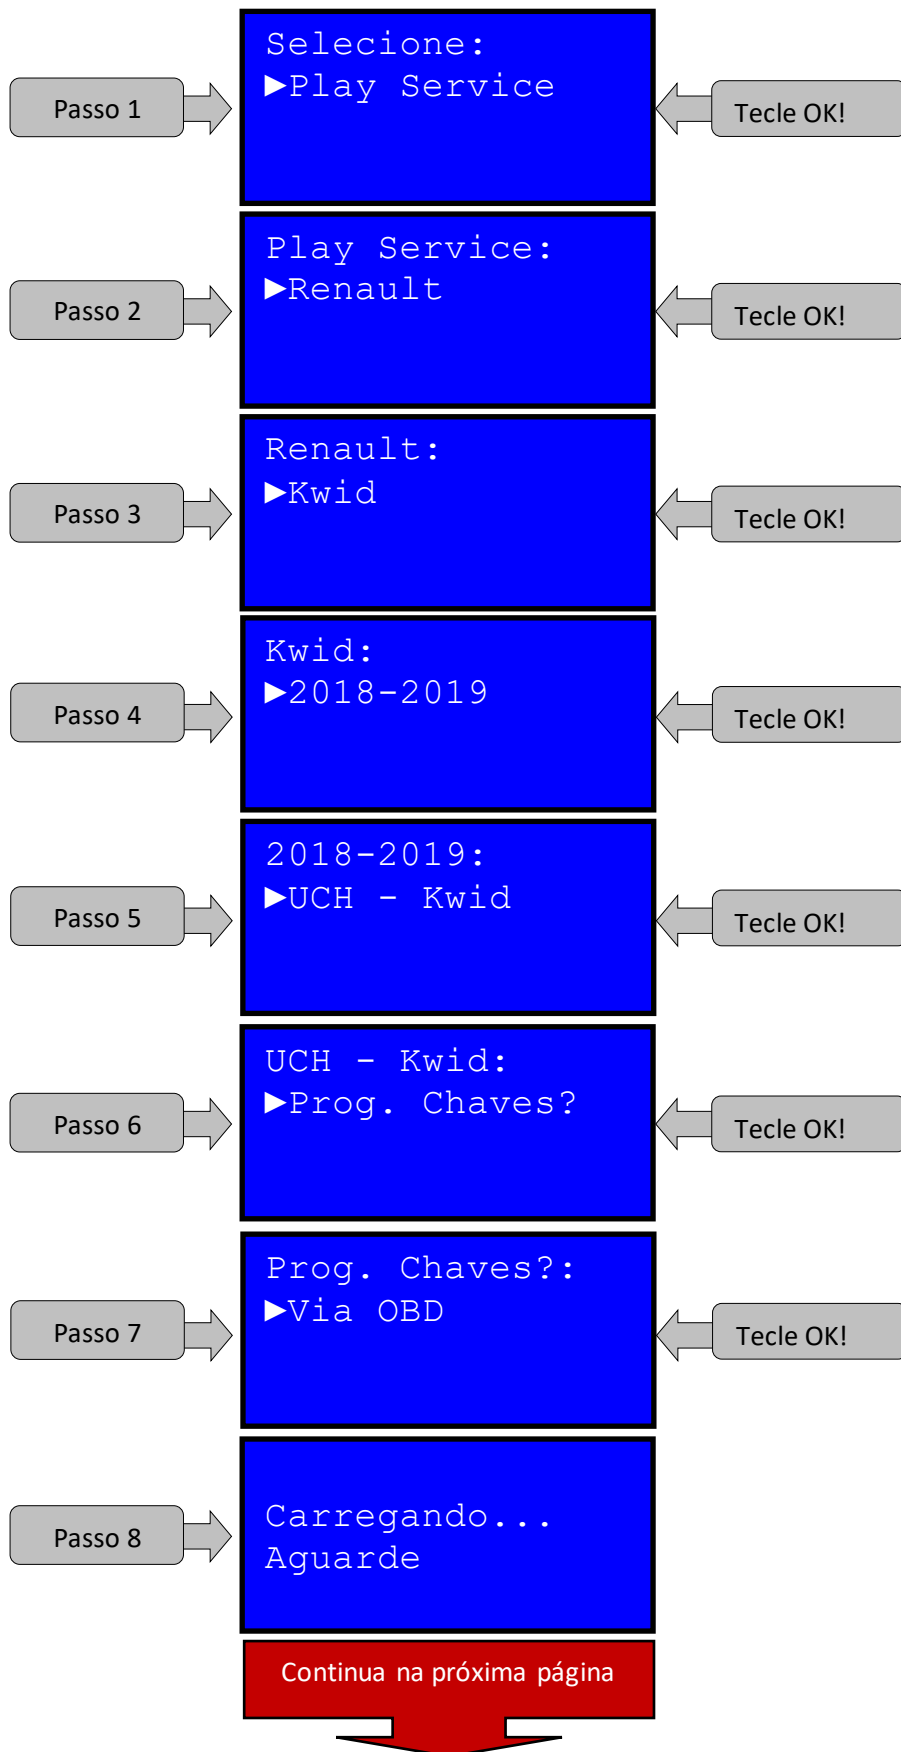

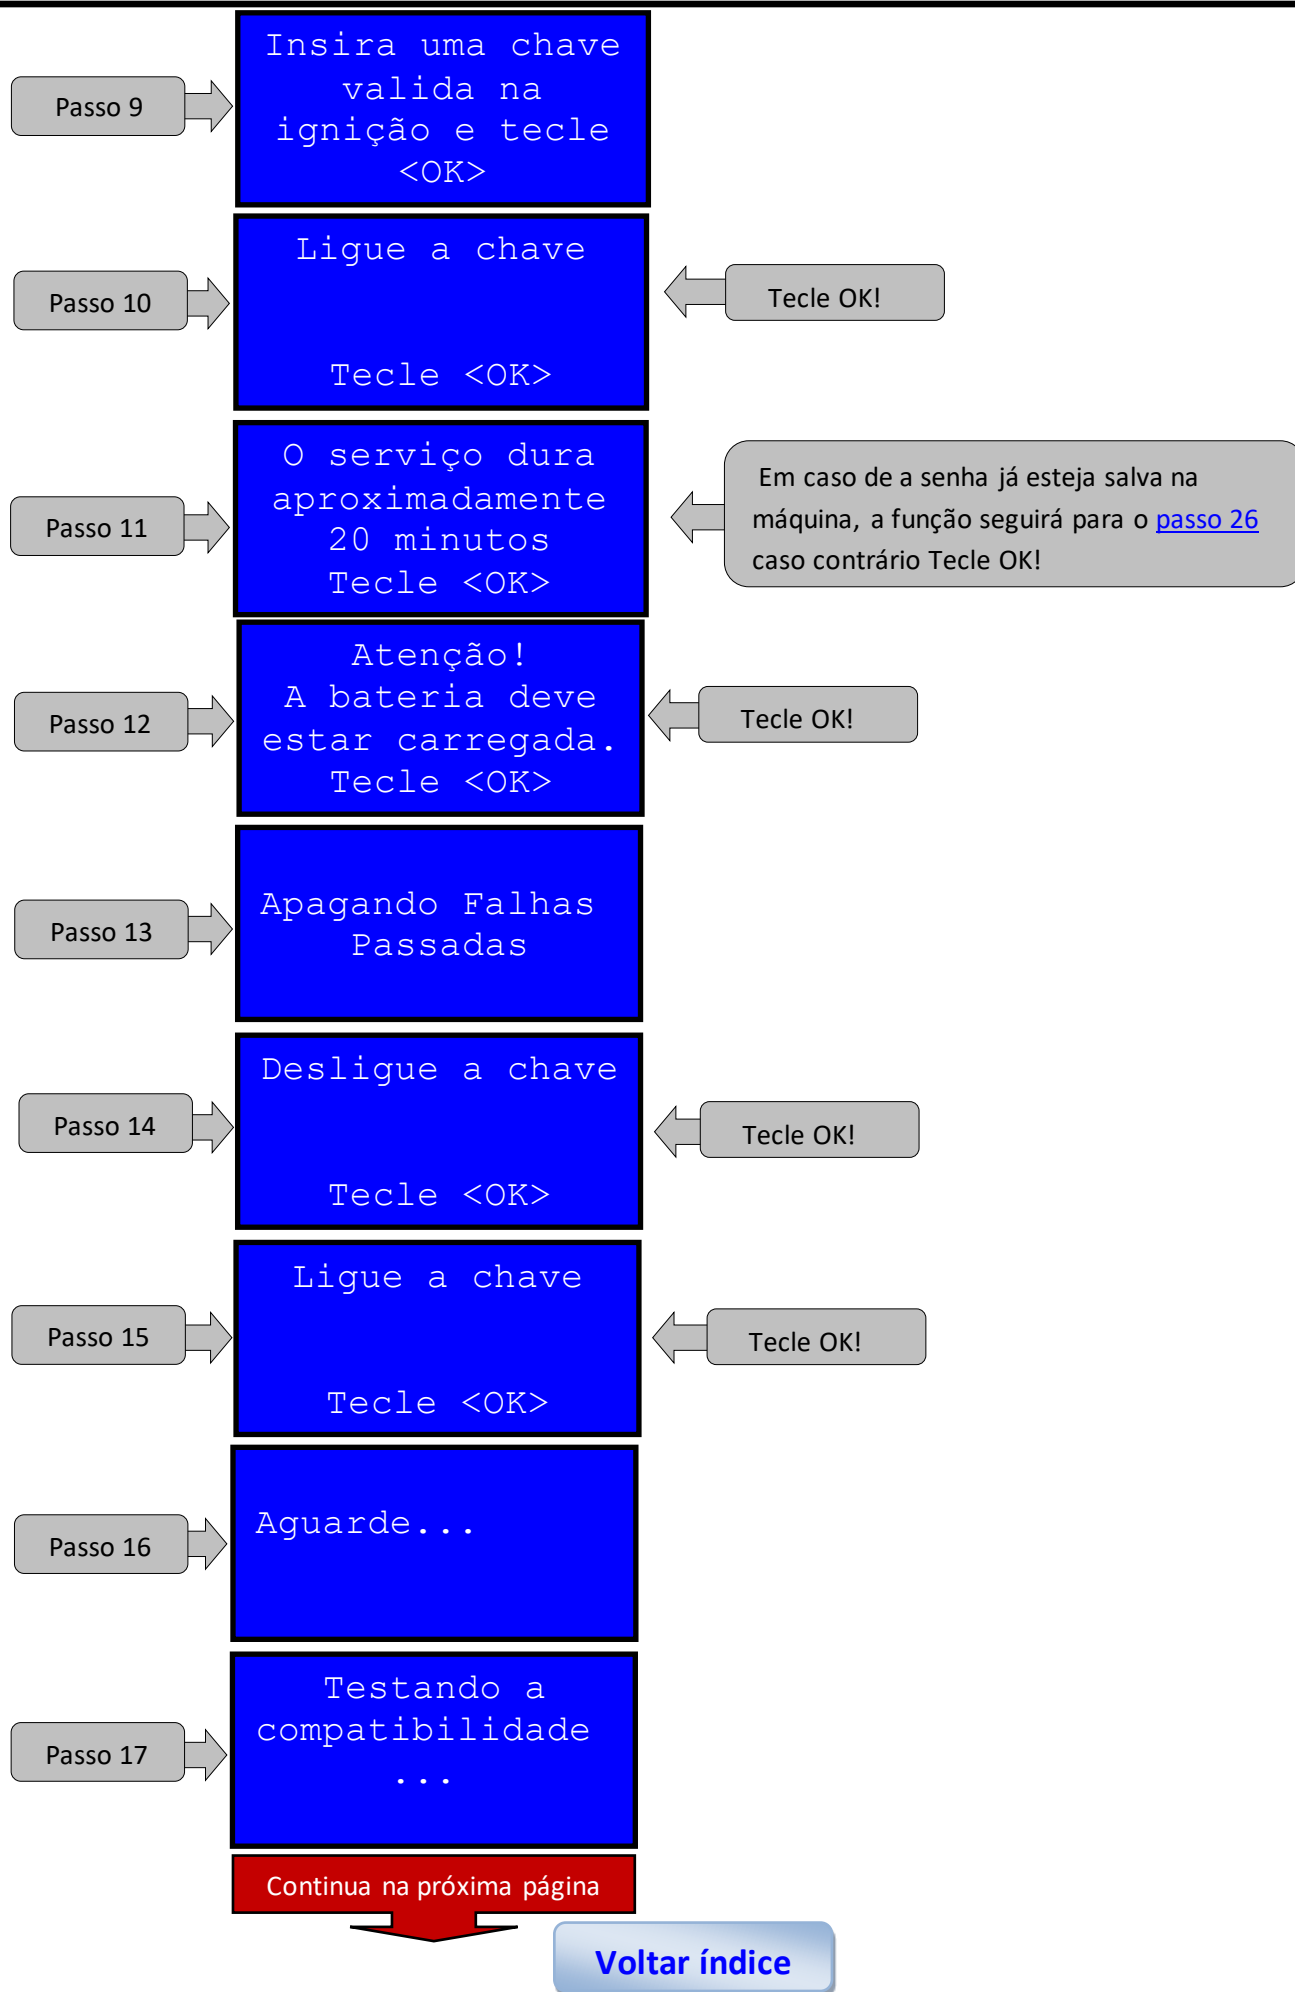

Passo 18

Aguarde...

Passo 19

Aguardando  
Dispositivo  
Smartfone  
(celular)

Passo 20

Obtendo  
informações  
do serviço...

Passo 21

Saldo : \*\*.\*\*\*c  
> \*\*/ \*\*: \*\*.\*\*\*c  
Total: \*\*.\*\*\*c  
Mais créditos

Tecle OK!

Passo 22

Saldo : \*\*.\*\*\*c  
Debito: \*\*.\*\*\*  
Confirma débito?  
<X> Não <OK> Sim

Tecle OK!

Passo 23

Lendo BC.  
Aguarde...

Passo 24

Gravando BC.  
Aguarde...

Passo 25

Lendo Senha  
Aguarde...


Passo 26


Todas as chaves  
serão perdidas!  
<OK> Continuar  
<VOLTA> Sair

Tecle OK!

Continua na próxima página

Voltar índice

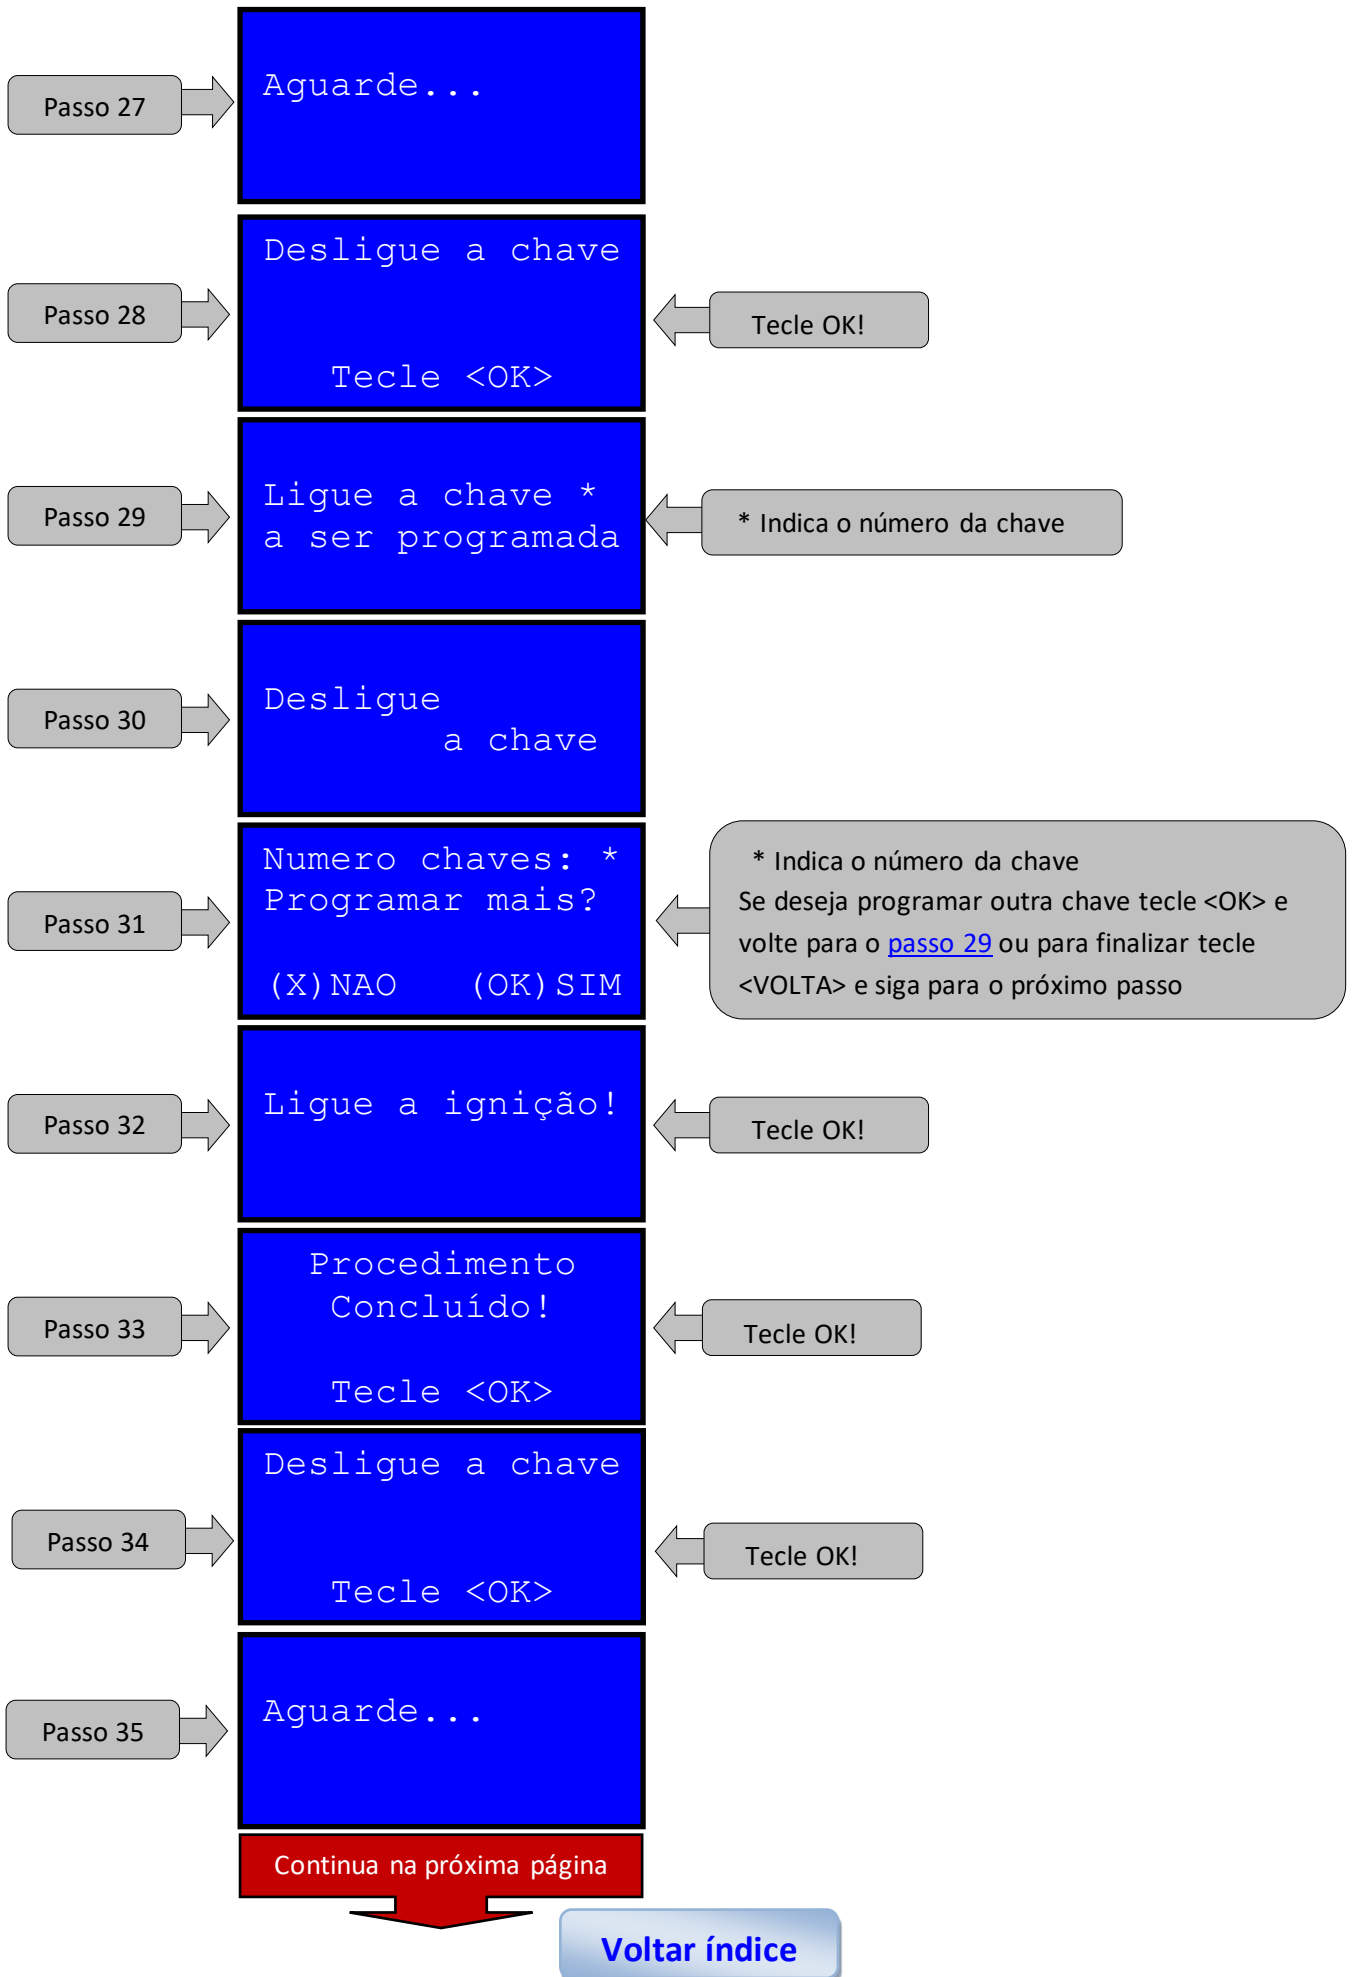

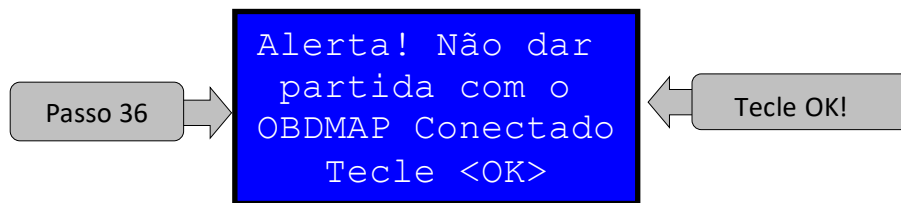

### Outras mensagens

Veículo  
incompatível!

Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

#### Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações

Use o cabo CAN  
ou adap. A3 CAN!

#### Causas Prováveis:

- O cabo que está conectado não é o cabo CAN ou o Adaptador A3

#### Soluções:

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento

Sem comunicação  
com o veículo  
ou veículo  
incompatível!

#### Causas Prováveis:

- O veículo pode não estar na aplicação
- O veículo pode estar com defeito
- O OBDMAP ou acessórios podem estar com defeito
- A função escolhida pode estar desatualizada

#### Soluções:

- Verifique a aplicação (isso implica nos modelos, anos, sistemas e hardware)
- Confira a Rede CAN do veículo
- Confira parte elétrica, fusíveis etc.
- Scaneie os erros apresentados no veículo, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Repita o procedimento
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima

[Voltar índice](#)



Falha na  
rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos;

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

Erro interno  
PP-PG \*\*

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Ocorreu um erro inesperado internamente no OBD MAP
- O veículo pode estar com defeito
- O OBD MAP pode estar com defeito
- A função escolhida pode estar desatualizada

Soluções:

- Confira a Rede CAN do veículo
- Confira parte elétrica, fusíveis etc.
- Scaneie os erros apresentados nos veículos principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Repita o procedimento
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima, bem como o código do "Erro Interno"

Senha não  
Encontrada!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Arquivo da ECU está corrompido,
- Arquivo inválido da ECU,
- A senha da ECU pode estar resetada.

Soluções:

- Verifique as condições da ECU
- Realize uma varredura de falhas
- Realize o procedimento novamente

Erro  
Desconhecido

(\*\*)

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Ocorreu uma falha não esperada

Soluções:

- Repita o procedimento e se atente as mensagens do OBD MAP
- Scaneie os erros apresentados no veículo principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Caso persista, contate o suporte técnico

Erro no  
Transponder!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder não é válido
- A chave não tem transponder
- O transponder pode estar com defeito
- A identificação do transponder não está correta

Soluções:

- Realize uma leitura do transponder e confira se é o mesmo indicado pelo manual
- Verifique a procedência do transponder e se ele é de boa qualidade
- Tente realizar a codificação com outro transponder de lote diferente
- Repita o procedimento
- Em caso de dúvida, contate o suporte

Erro na  
Programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A programação não foi completada,
- O transponder não está programado no carro,
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores de aproximação.

Soluções:

- Repita o procedimento e se atente as mensagens do OBD MAP
- Scaneie os erros apresentados no veículo principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua

Senha  
Incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta,
- Tensão da bateria baixa

Soluções:

- Conferir a senha digitada,
- Realizar o procedimento novamente

Entre em contato  
com o suporte  
técnico  
[A.K.A.\*\*]

Causas Prováveis:

- Função desatualizada
- Erro no Hardware

Soluções:

- Contate o suporte técnico

Falha ao  
Restaurar o  
Arquivo da BC!  
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Função desatualizada
- Erro no Hardware
- Falhas na BC

Soluções:

- Desconecte a bateria por 10 segundos e tente novamente
- Contate o suporte técnico

## Problemas com a bateria ou defeito no veículo

Caso a bateria do veículo estiver com tensão muito baixa e/ou o veículo estiver com falhas o OBDMap não conseguirá continuar e ficará travado na mensagem abaixo:

Desligue ignição  
e tecle OK!

Se acontecer, é necessário desconectar a bateria por 10 segundos, garantir que esteja carregada e scanear defeito no veículo.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS  
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[Voltar índice](#)