



Manual carga – OBD0191

Programação de chaves VW Imob5 VDO e Marelli via OBD (Fox
2013)

Rev. 8



NOVEMBRO DE 2024



INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO.....	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
POCIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	6
REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES – PAINEL VDO	9
REALIZANDO A LEITURA DE SENHA E A PREPARAÇÃO DE CHAVES PAINEL MARELLI	14
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES – PAINEL MARELLI	16
OUTRAS MENSAGENS	19

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Identificação do modelo do painel;
- Leitura da senha de 5 dígitos;
- Preparação do transponder ID48CAN (TP23) para o veículo;
- Programação de chaves (máximo de 8 chaves)

OBSERVAÇÕES:

- É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso elas não sejam reprogramadas, elas não funcionarão no veículo;
- A senha é necessária para realizar a programação de chaves no painel Marelli;
- Esta carga não faz a dedicação do ID48CAN, essa dedicação pode ser feita com a carga “OBD0174”;
- O painel VDO necessita somente do adaptador A1 e cabo universal conectados ao veículo, já o painel Marelli necessita do Módulo de Transponder, adaptador A1 e cabo universal conectados.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
VOLKSWAGEN	Fox 1.0	2010 - 2013
	Fox 1.6	2010 - 2013
	Cross Fox	2010 - 2013
	Space Fox	2010 - 2013

OBS: A carga se aplica somente aos veículos com sistema VW IMOB5

TRANSPONDER UTILIZADO




Utilize um transponder Megamos ID48 CAN (TP23) novo!


OBS.: A carga OBD0174 realiza a dedicação de um transponder ID48 virgem para ID48 CAN (TP23).

RETORNAR PARA O ÍNDICE

ACESSÓRIOS UTILIZADOS

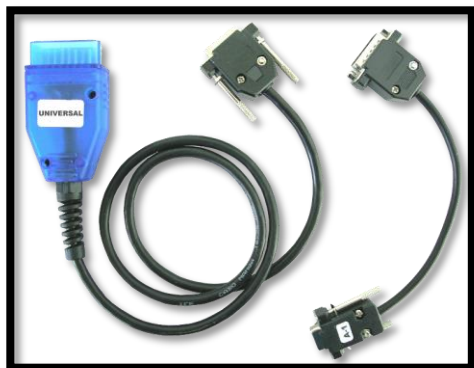

Cabo Universal + Adaptador A1:
Utilizado para conectar o OBDMAP ao
veículo para realizar procedimentos via
diagnose.

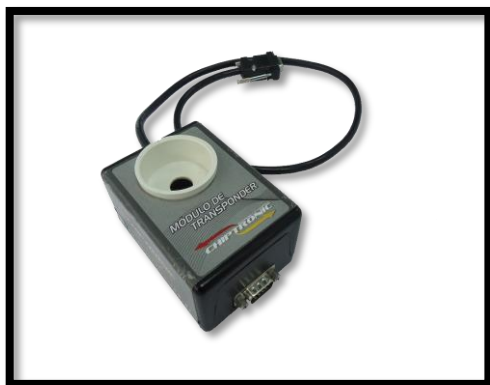

Módulo de Transponder:
Utilizado para realizar operações com
transponders junto ao OBDMAP.



Todos os acessórios conectados

POCISONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER

CERTO



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do Módulo de Transponder na posição vertical e no centro, como mostra a foto.


ERRADO



O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnose do veículo fica localizada na área **C5**.

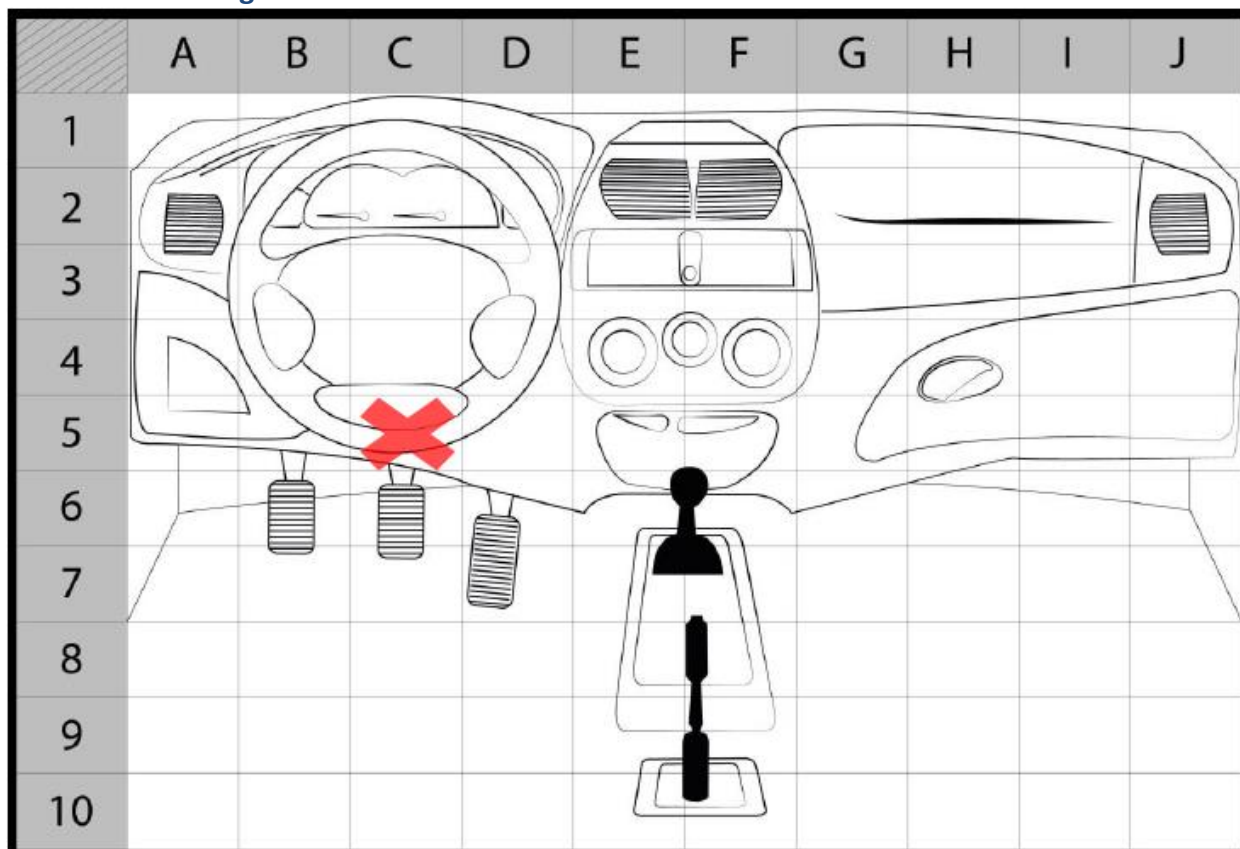

REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL


Para identificação do painel, não conecte o Módulo de Transponder, pode gerar “Erro de Comunicação”. Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

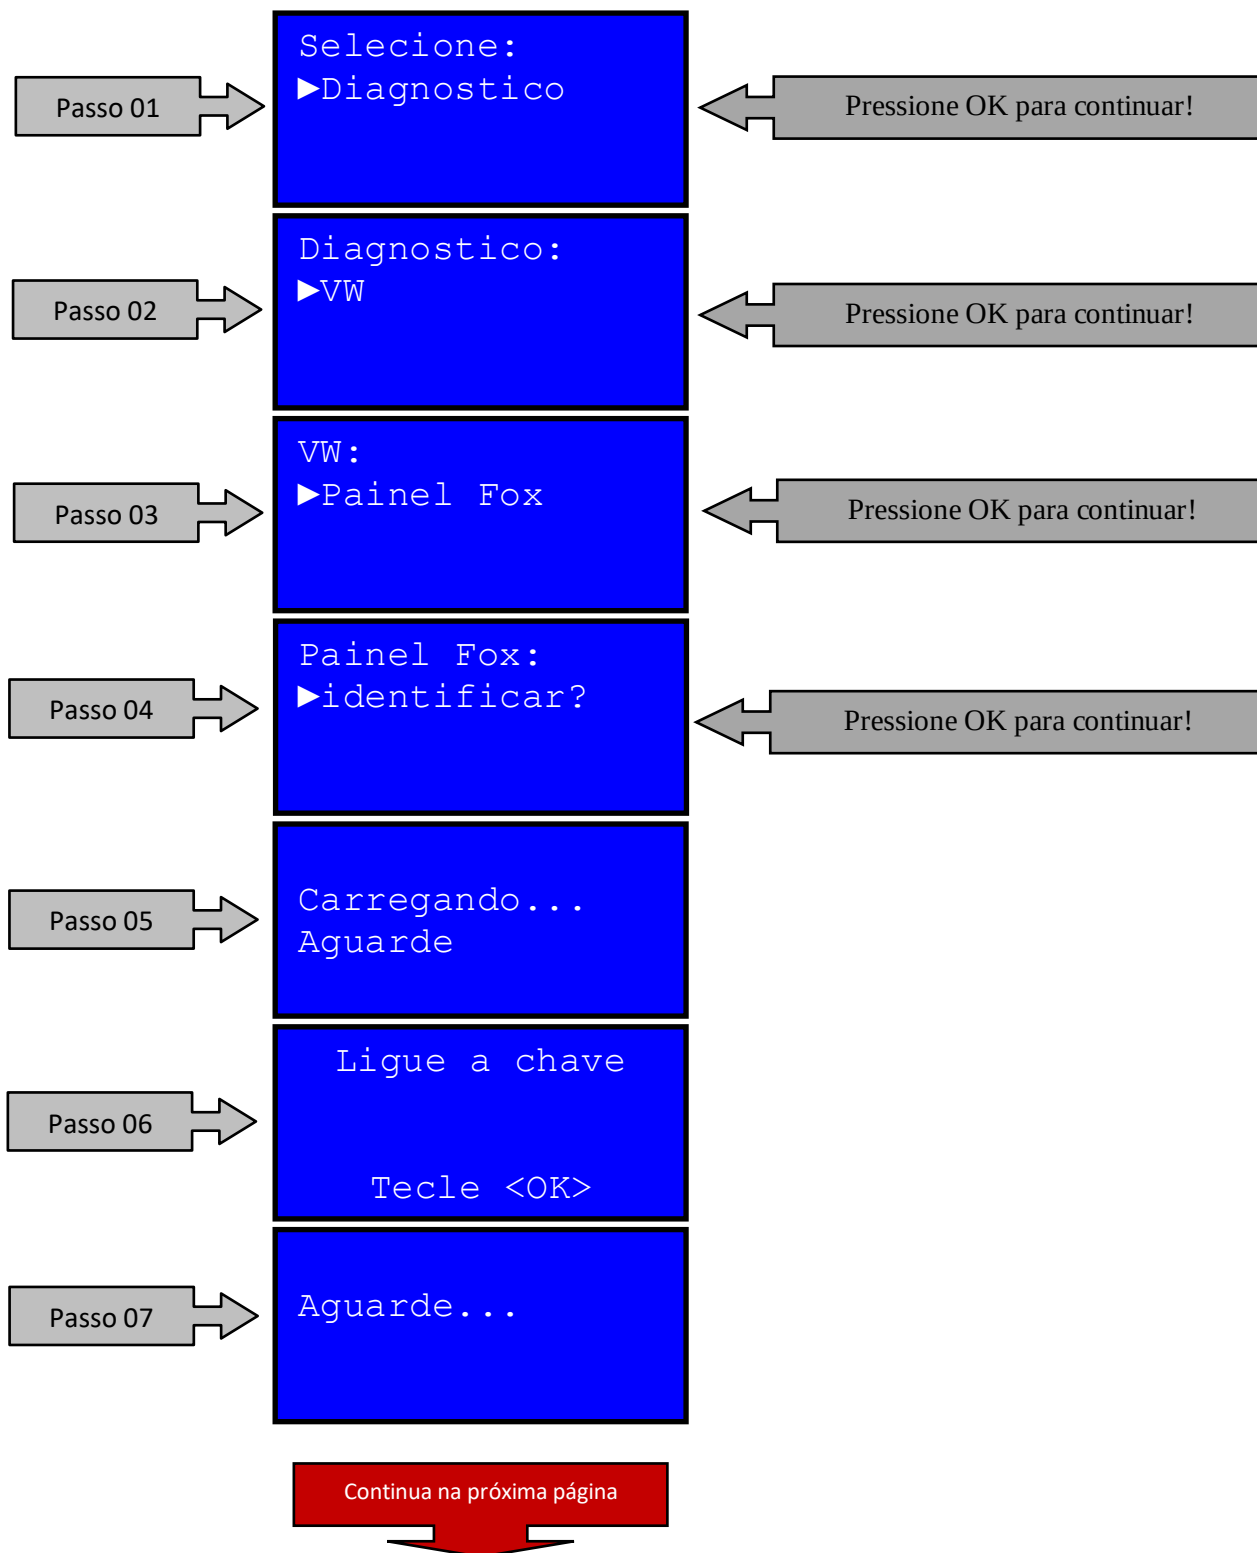


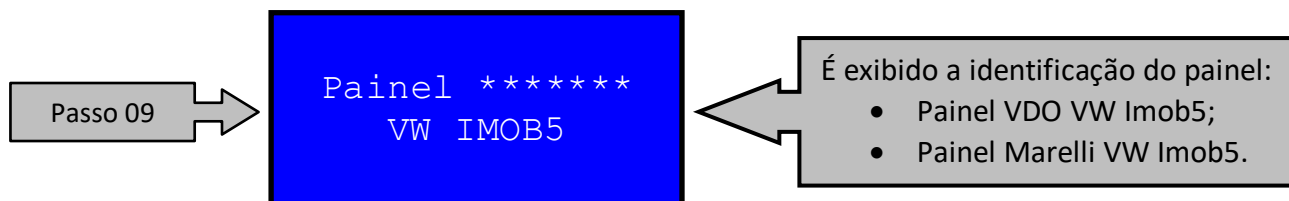



REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES – PAINEL VDO


Utilize Cabo Universal + Adaptador A1 (nesse painel não é necessário utilizar o Módulo de Transponder). Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

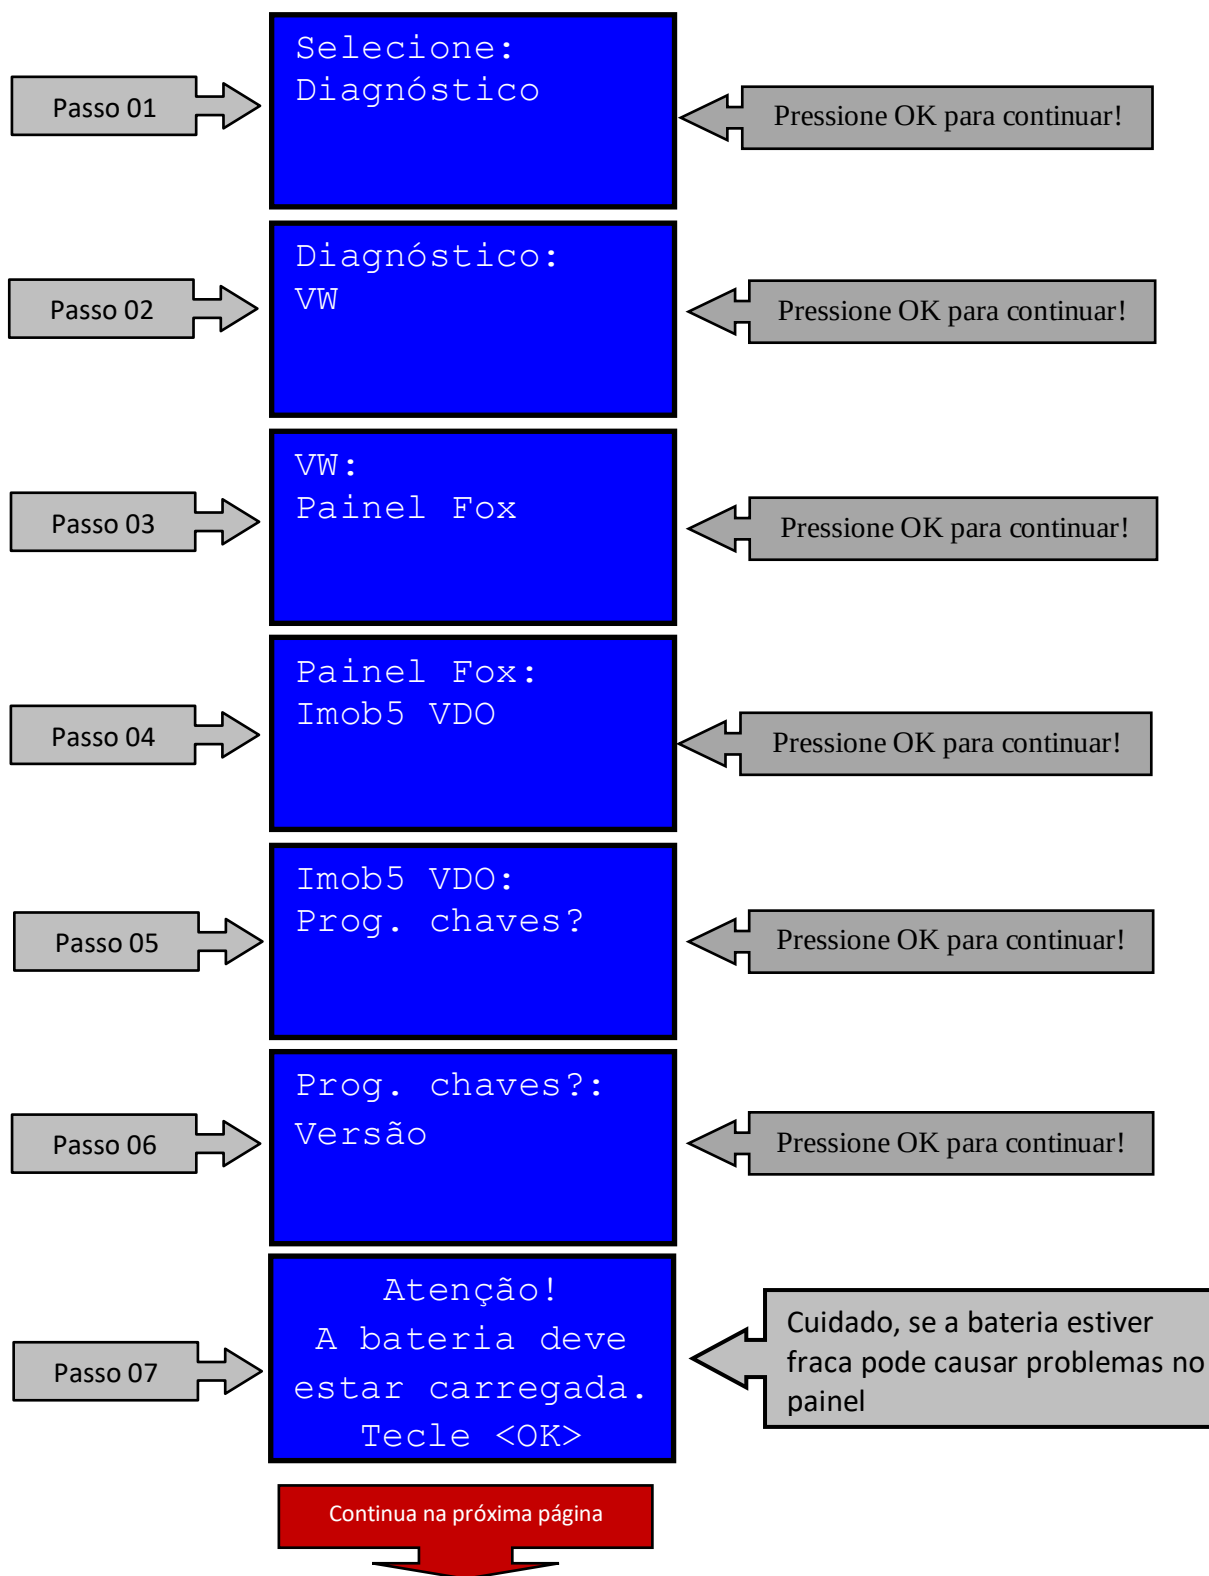

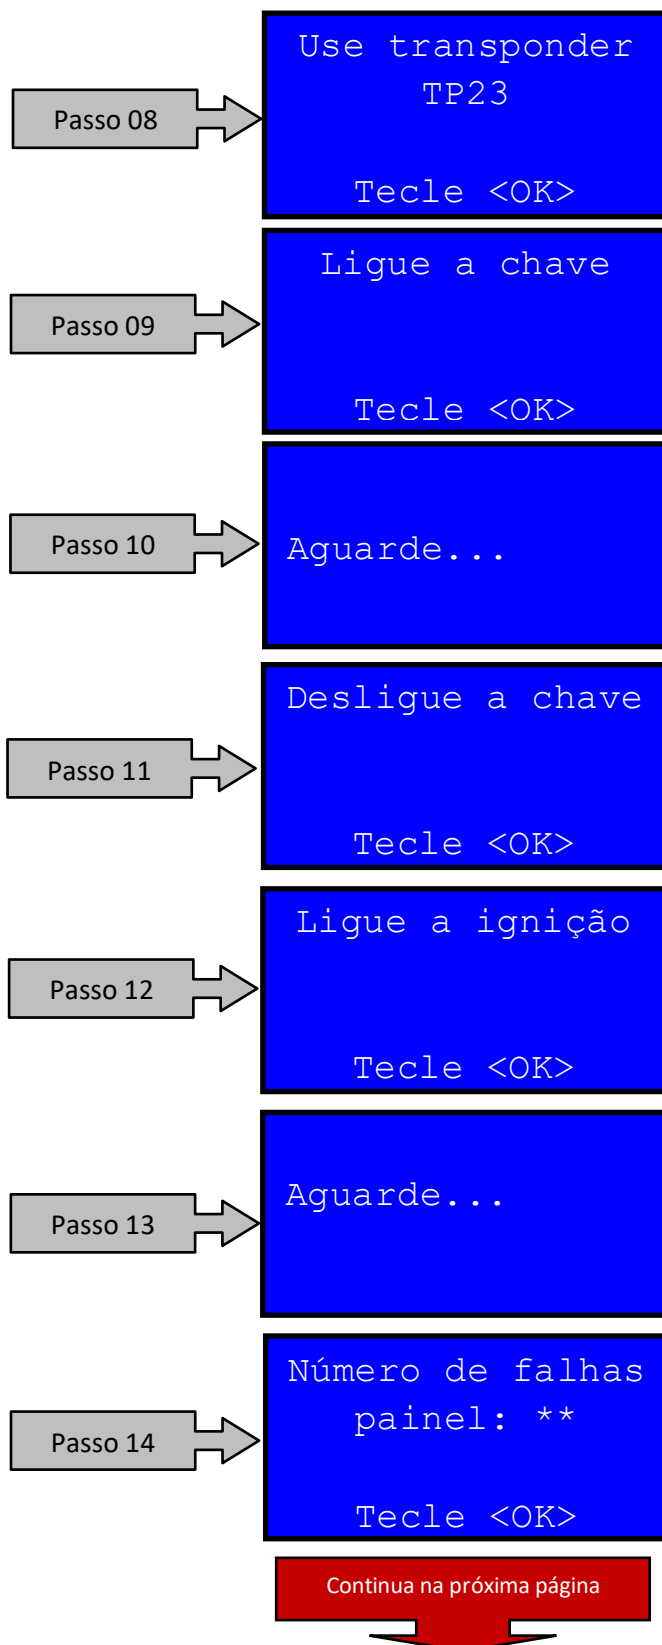

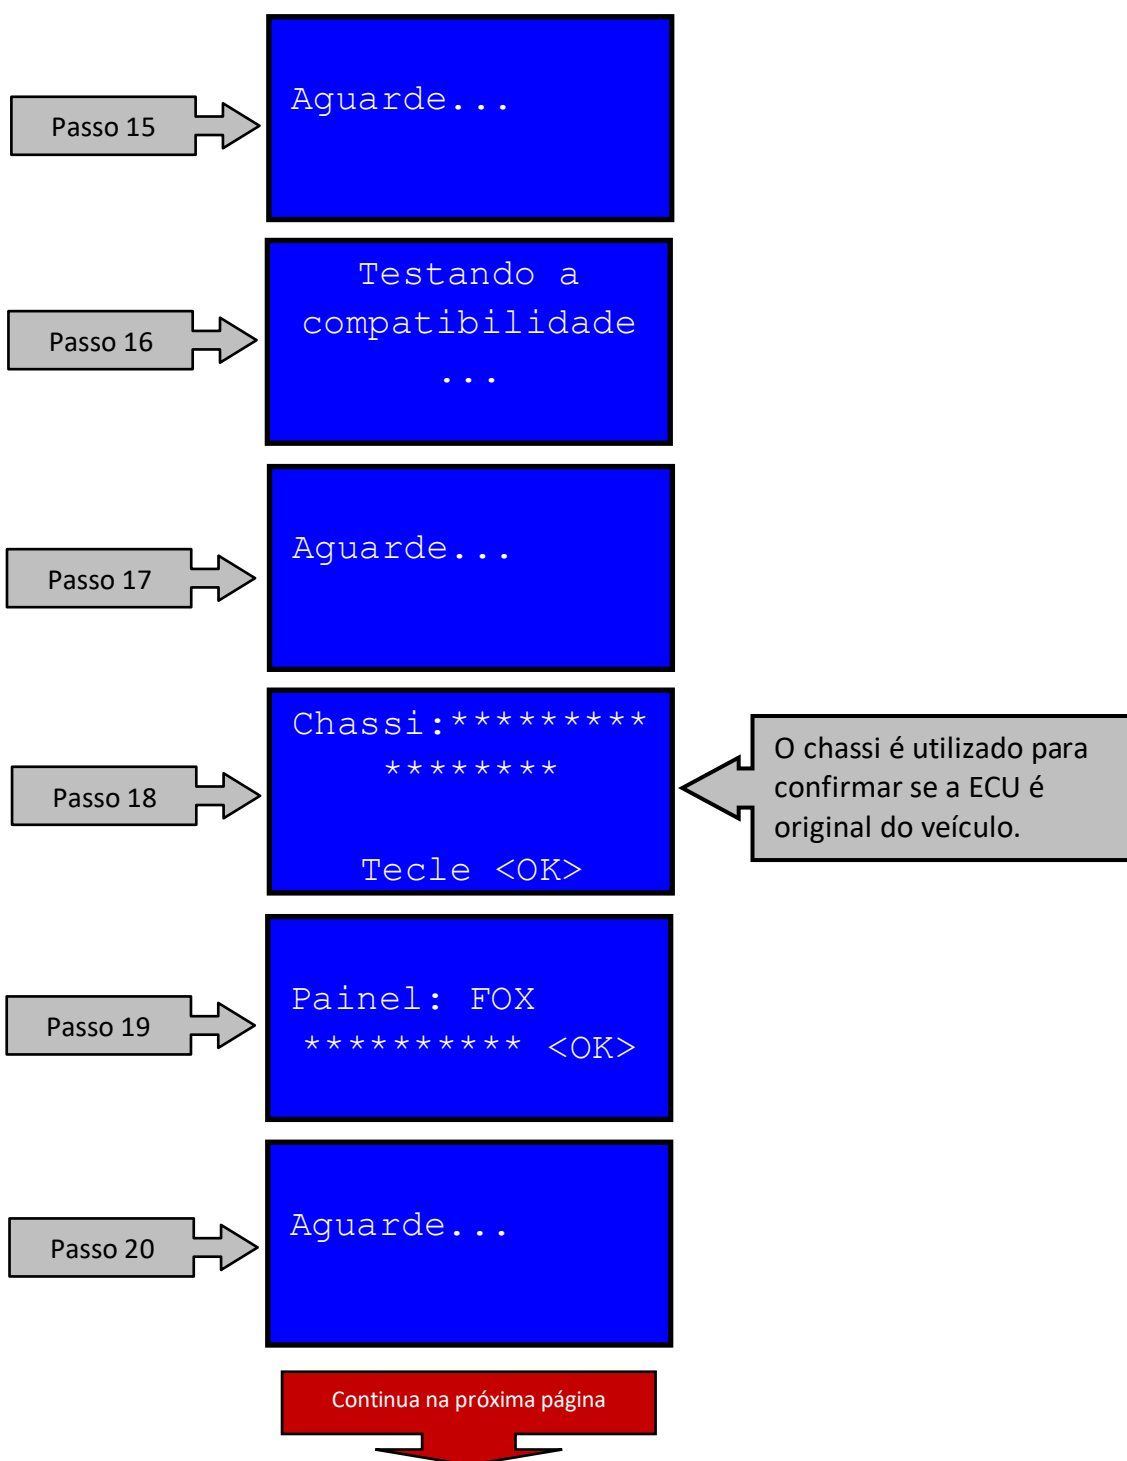


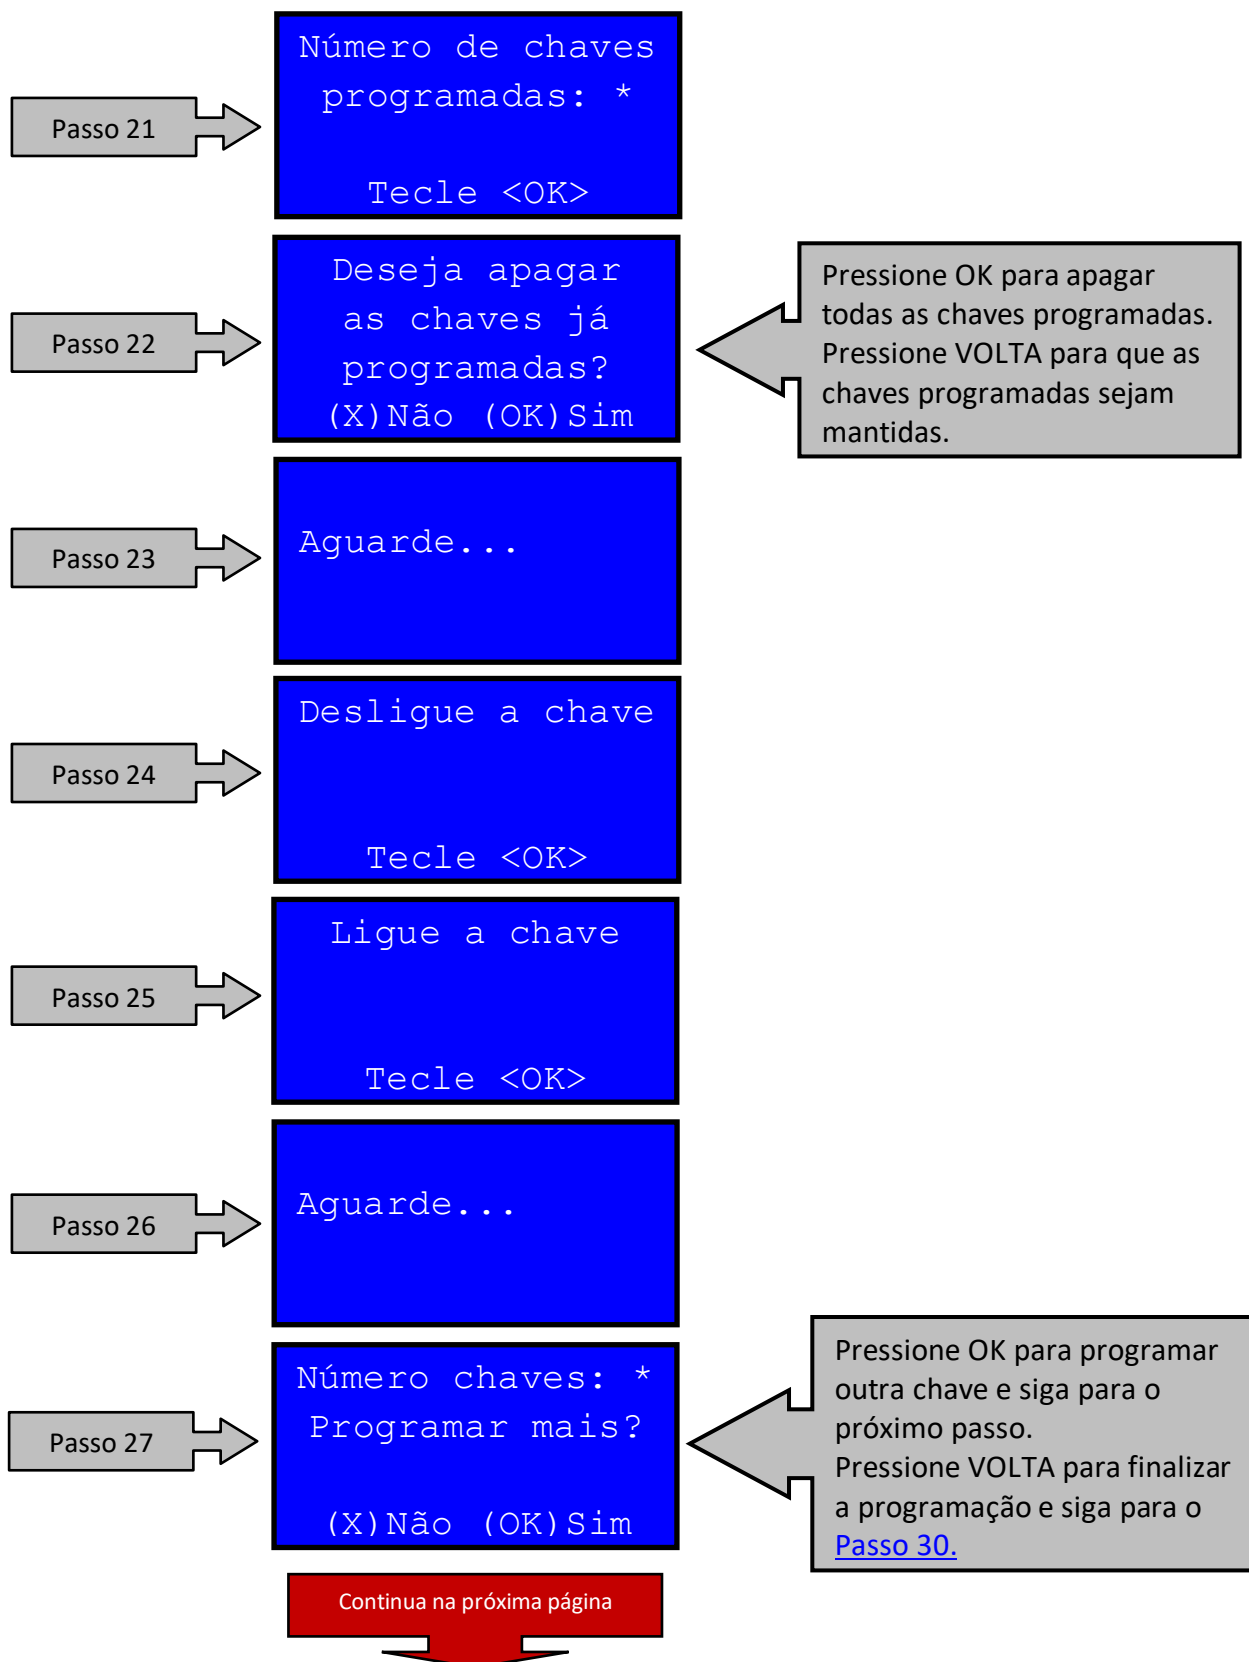


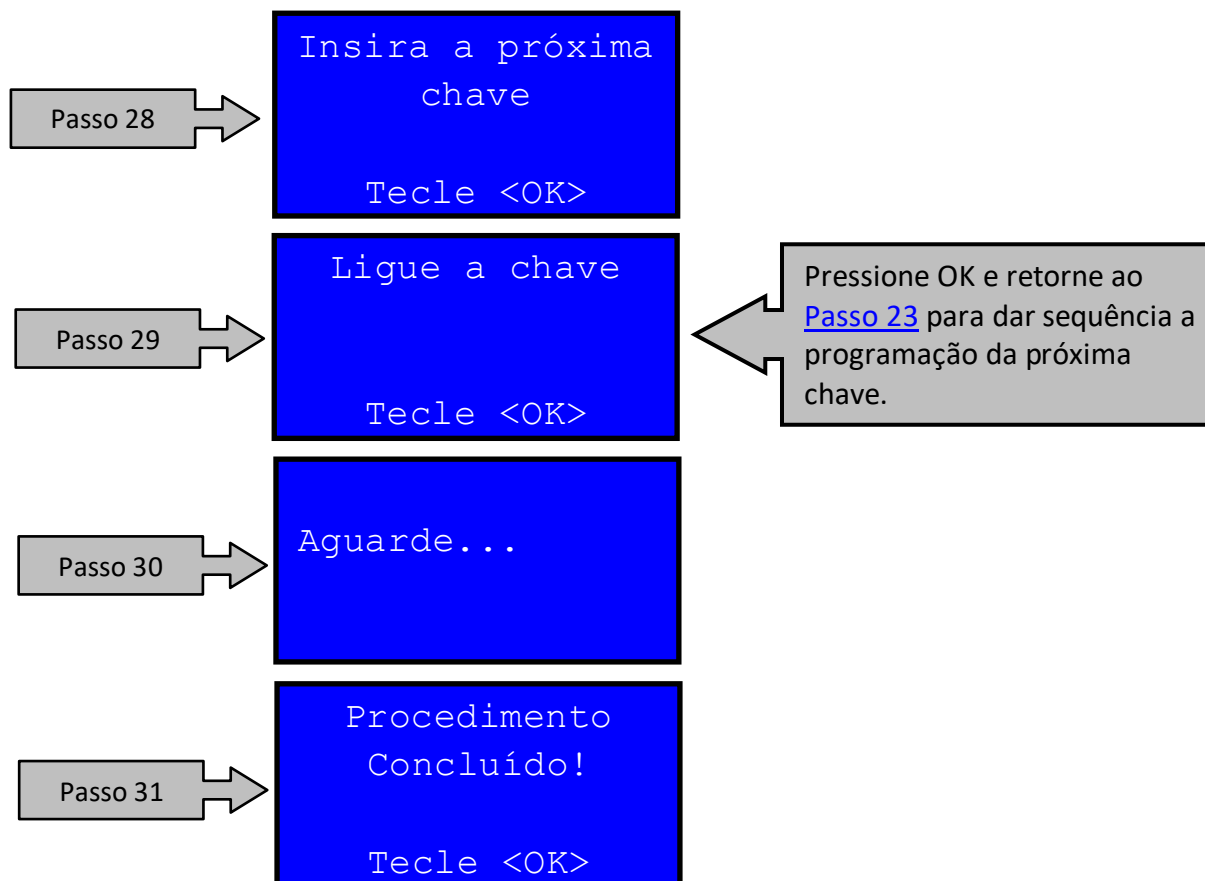

REALIZANDO A LEITURA DE SENHA E A PREPARAÇÃO DE CHAVES PAINEL MARELLI


Utilize Cabo Universal + Adaptador A1 + Módulo de Transponder. Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBD MAP:

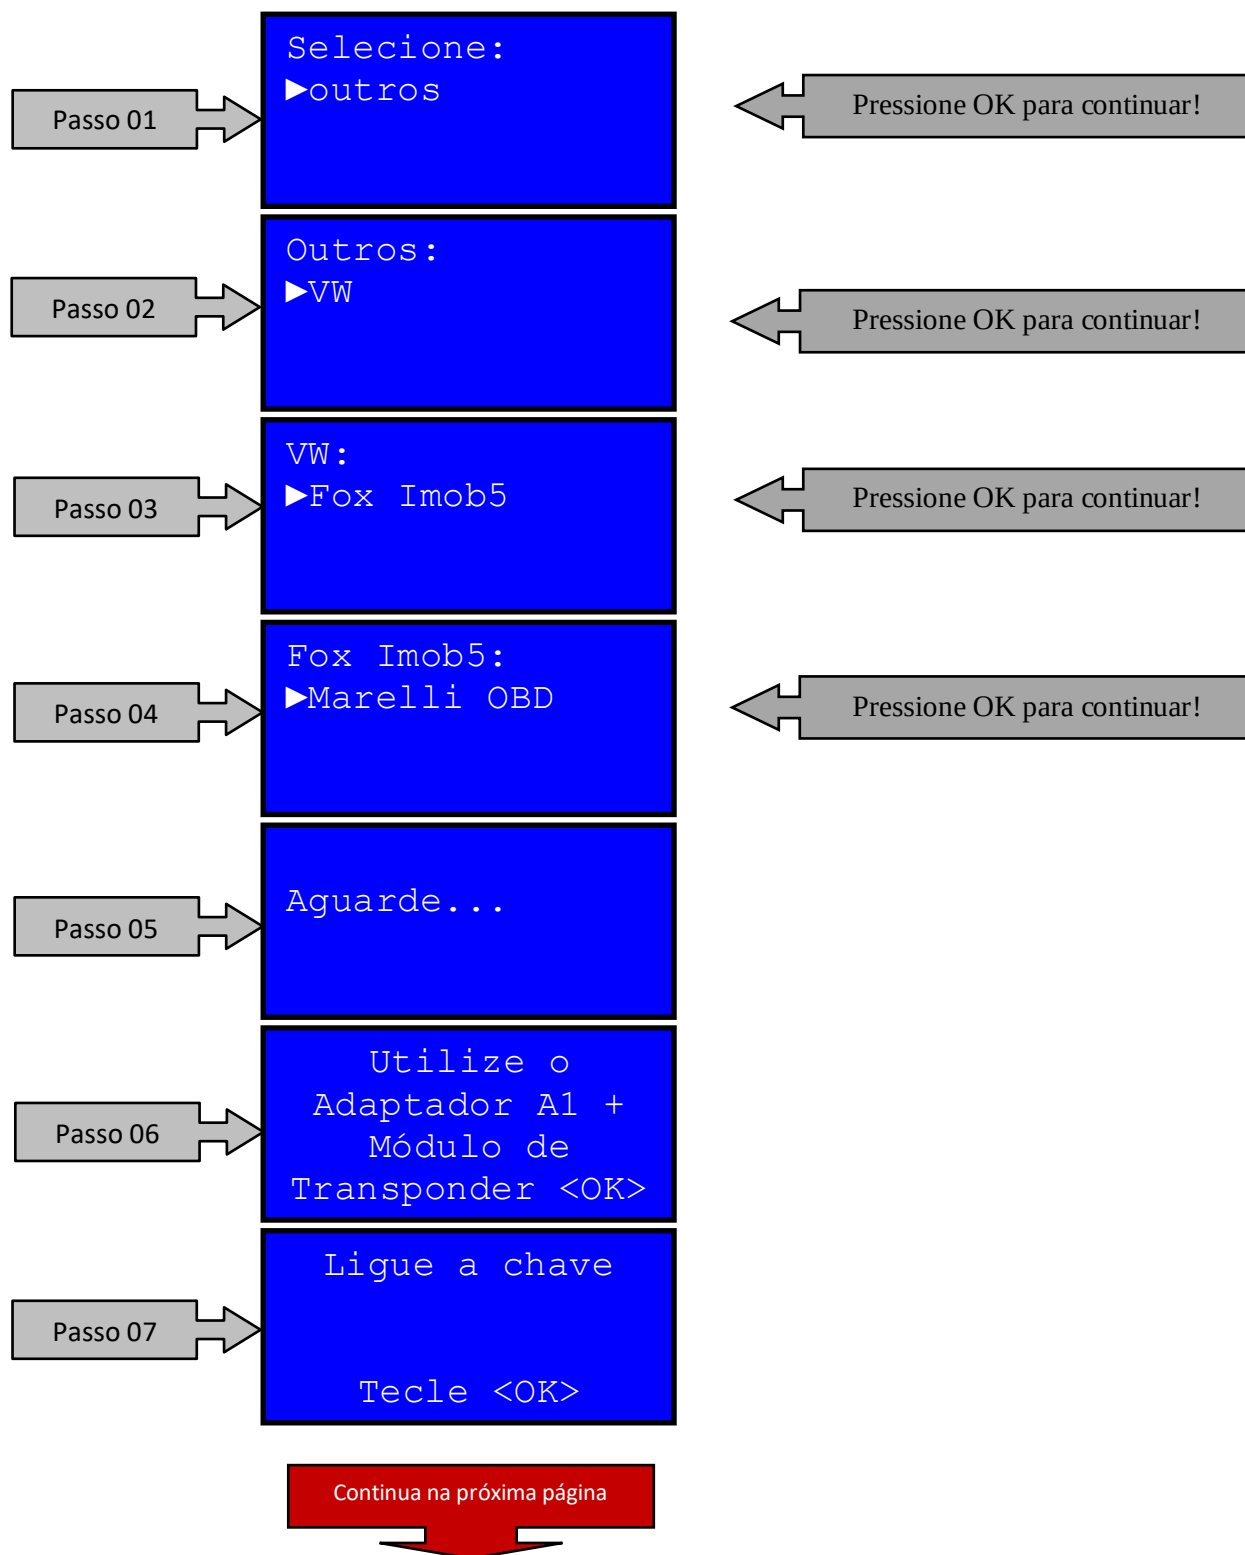


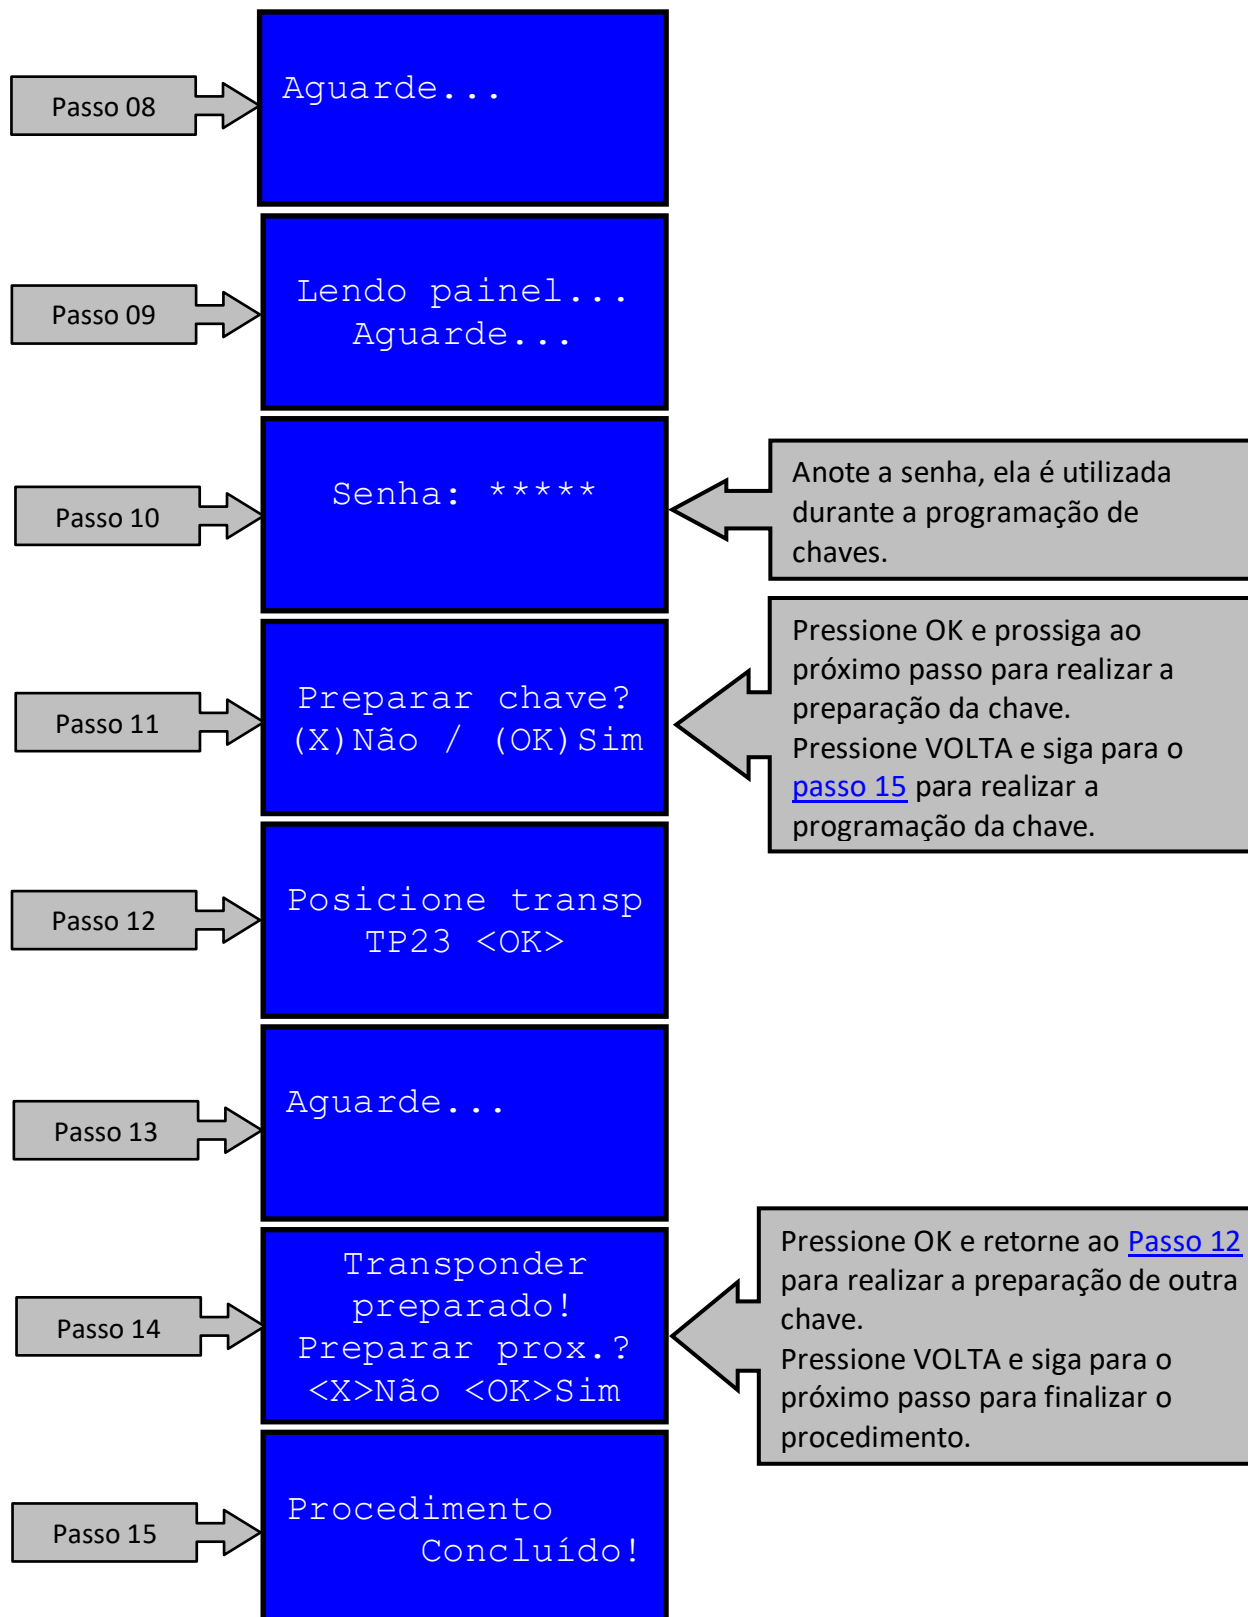

REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES – PAINEL MARELLI

Utilize Cabo Universal + Adaptador A1 (nesse procedimento não é necessário o Módulo de Transponder). Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBD MAP:

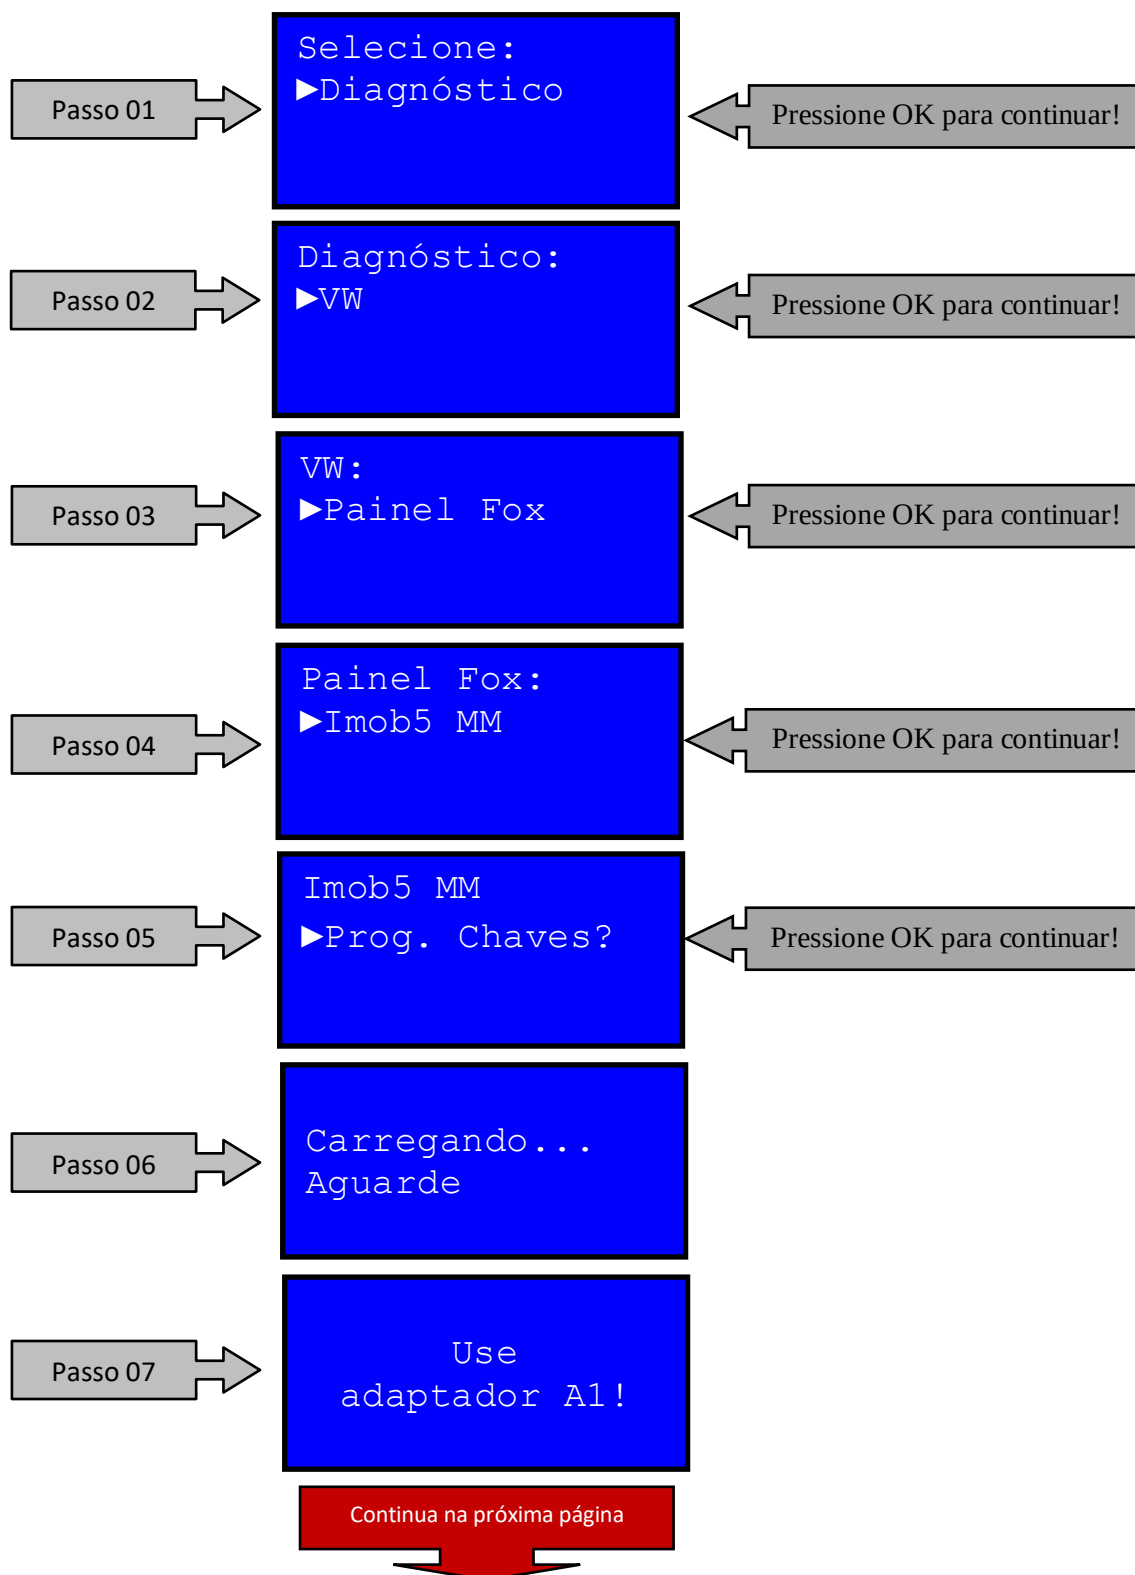

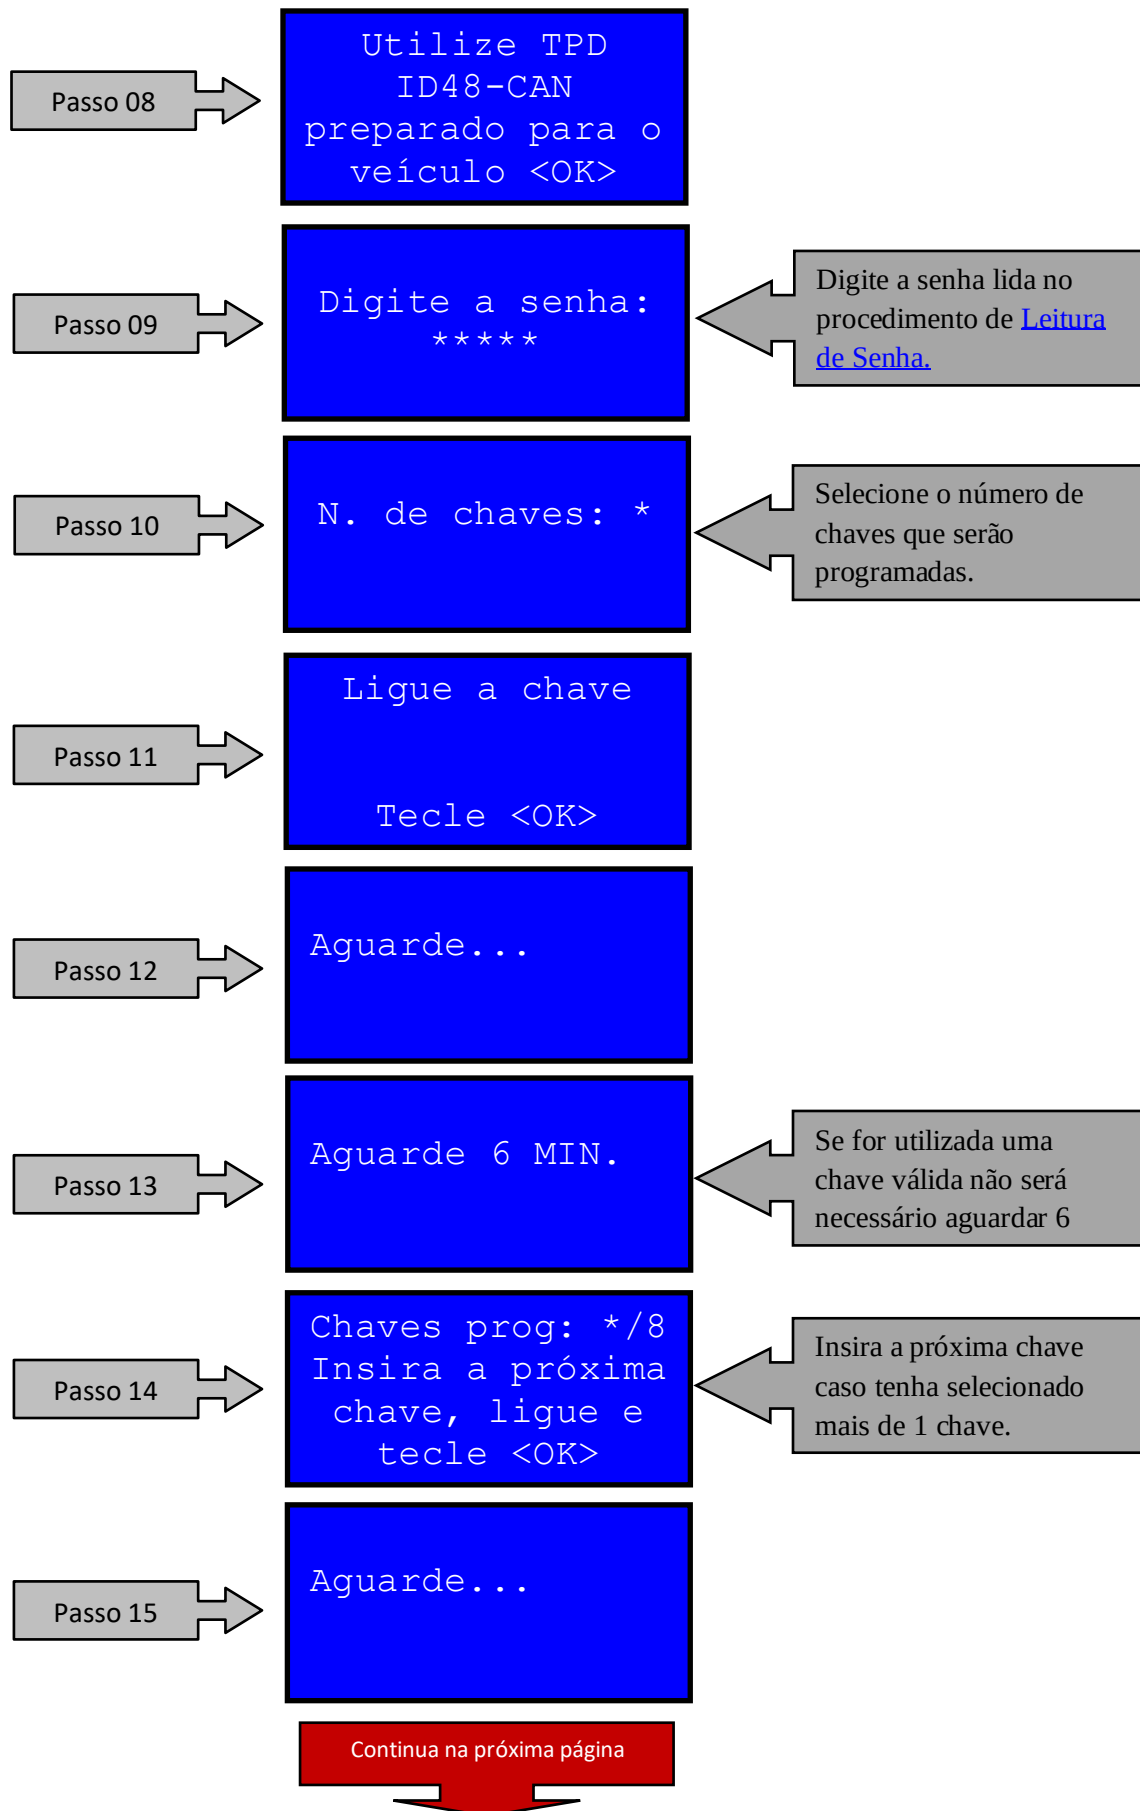

Passo 16



CONCLUÍDO!
Chaves prog: */8

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecla <OK>

Causas prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações,
- Apagar as falhas seguindo o seguinte caminho: **Diagnostico\VW\Painel Fox\ Apagar falhas?**

Acesso
Negado !

Causa provável:

- Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação,
- Pode-se utilizar a função de [Identificação do painel](#) para confirmar a aplicação.

Painel
Invalido!

Causa provável:

- Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação,
- Pode-se utilizar a função de [Identificação do painel](#) para confirmar a aplicação.

Erro grav. TPD
<OK> p/ repetir

Causas prováveis:

- O transponder não foi inserido corretamente no módulo,
- O transponder não é um Megamos ID48CAN (TP23).

Soluções:

- Verifique a correta posição do transponder no módulo,
- Para verificar o tipo de transponder, utilize a carga básica do módulo de transponder na função IDENTIFICAR.

Erro leit. TPD
<OK> p/ repetir

Causas prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder,
- O transponder utilizado não é um Megamos ID48CAN (TP23).

Soluções:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder,

- Verifique o transponder que está sendo utilizado,
- Pode-se utilizar a carga básica do módulo de transponder para identificar o transponder.

Falha ao remover
Lock do TPD!

Causa provável:

- O transponder já se encontra programado e travado.

Solução:

- Utilize um transponder Megamos ID48CAN (TP23) Novo.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**