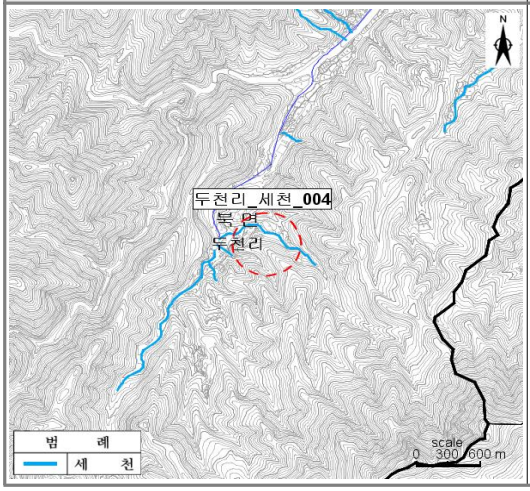
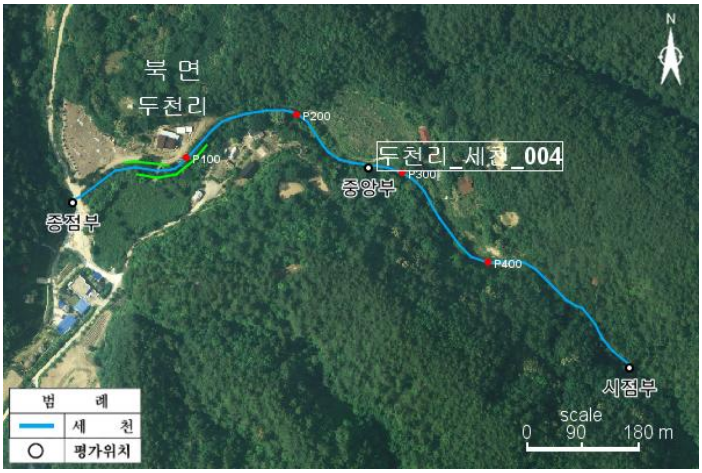
▣ 현장조사

세천명	두천리_세천_004	연 장	545 m	수계명	외두천	주 소	북면 두천리 617-1천

1 현장조사도

위 치 도	현 장 조 사 도
	

2 현장조사

구 분	조사항목	현장조사 내용							
1. 제원측정	• 하천단면	종점부	하 폭	4.5 m		제방고	2.0 m		
		중앙부	하 폭	5.0 m		제방고	2.0 m		
		시점부	하 폭	5.0 m		제방고	2.0 m		
	• 둑마루폭	종점부	좌 안		☑미설치	우 안	3.0 m	☐미설치	
		중앙부	좌 안		☑미설치	우 안		☑미설치	
		시점부	좌 안		☑미설치	우 안		☑미설치	
2. 피해 이력	① 인명·재산피해	종점부	인명피해	☑ 없음	☐ 있음	재산피해	☐ 없음	☑ 있음	* 있음
		중앙부	인명피해	☑ 없음	☐ 있음	재산피해	☑ 없음	☐ 있음	* 피해내용
		시점부	인명피해	☑ 없음	☐ 있음	재산피해	☑ 없음	☐ 있음	* 피해내용
	② 상습 침수피해	종점부	☐없 음	☐ 정비후 추가피해 없음			☑ 있 음	* 있음	
		중앙부	☑없 음	☐ 정비후 추가피해 없음			☐ 있 음	* 피해내용	
		시점부	☑없 음	☐ 정비후 추가피해 없음			☐ 있 음	* 피해내용	
3. 시설물 현황	③ 제 방	종점부	좌 안	☑ 파손없음	☐ 파 손	우 안	☐ 파손없음	☑ 파손	
		중앙부	좌 안	☑ 파손없음	☐ 파 손	우 안	☑ 파손없음	☐ 파손	
		시점부	좌 안	☑ 파손없음	☐ 파 손	우 안	☑ 파손없음	☐ 파손	

2 현장조사(계속)

구 분	조사항목	현장조사 내용									
3. 시설물 현황	④ 호 안	종점부	좌안	□ 미설치	□석축	☑돌쌓기	□옹벽	□기타	□양호	☑노후화	□파손
		중앙부	좌안	☑ 미설치	□석축	□돌쌓기	□옹벽	□기타	□양호	□노후화	☑파손
		시점부	좌안	☑ 미설치	□석축	□돌쌓기	□옹벽	□기타	□양호	□노후화	☑파손
		종점부	우안	□ 미설치	□석축	☑돌쌓기	□옹벽	□기타	□양호	☑노후화	□파손
		중앙부	우안	☑ 미설치	□석축	□돌쌓기	□옹벽	□기타	□양호	□노후화	☑파손
		시점부	우안	☑ 미설치	□석축	□돌쌓기	□옹벽	□기타	□양호	□노후화	☑파손
	⑤ 통관 · 문비	종점부	□ 시설물 양호		☑ 노후화 심함		□ 시설물 없거나 파손				
		중앙부	□ 시설물 양호		□ 노후화 심함		☑ 시설물 없거나 파손				
		시점부	□ 시설물 양호		□ 노후화 심함		☑ 시설물 없거나 파손				
4. 하도현황	⑥ 하폭 변화	종점부	☑ 급축소 없음		□ 급 축 소		□ 하폭 매우 협소				
		중앙부	☑ 급축소 없음		□ 급 축 소		□ 하폭 매우 협소				
		시점부	☑ 급축소 없음		□ 급 축 소		□ 하폭 매우 협소				
	⑦ 하상 침식 · 퇴적	종점부	□ 양 호		☑ 일부퇴적		□ 심한퇴적				
		중앙부	□ 양 호		☑ 일부퇴적		□ 심한퇴적				
		시점부	□ 양 호		☑ 일부퇴적		□ 심한퇴적				
	⑧ 식생 · 유송잡물	종점부	□ 양 호		☑ 하도내 식생		□ 교량내 유송잡물				
		중앙부	□ 양 호		☑ 하도내 식생		□ 교량내 유송잡물				
		시점부	□ 양 호		□ 하도내 식생		☑ 교량내 유송잡물				
	⑨ 입지여건	종점부	☑ 산지 · 나대지		☑ 일부 농경지 · 취락지		☑ 다수 취락지				
		중앙부	☑ 산지 · 나대지		☑ 일부 농경지 · 취락지		□ 다수 취락지				
		시점부	☑ 산지 · 나대지		□ 일부 농경지 · 취락지		□ 다수 취락지				
	⑩ 훼손 · 불법점용	종점부	☑ 없 음		□ 일 부		□ 심 함				
		중앙부	☑ 없 음		□ 일 부		□ 심 함				
		시점부	☑ 없 음		□ 일 부		□ 심 함				
5. 후보지 평가	⑪ 주택 · 마을 인접도	종점부	□ 이 격		□ 보 통		☑ 인 접				
		중앙부	□ 이 격		□ 보 통		☑ 인 접				
		시점부	☑ 이 격		□ 보 통		□ 인 접				
	⑫ 피해 영향범위	종점부	□ 작 음		□ 보 통		☑ 넓 음				
		중앙부	□ 작 음		□ 보 통		☑ 넓 음				
		시점부	□ 작 음		☑ 보 통		□ 넓 음				
	⑬ 주민 · 관계기관 의견	종점부	☑ 없 음		□ 있 음		* 의견				
		중앙부	☑ 없 음		□ 있 음		* 의견				
		시점부	☑ 없 음		□ 있 음		* 의견				

3 현황사진



[첨부 ①] 종점부 전경사진



[첨부 ②] 종점부 세부현황사진



[첨부 ③] 중앙부 전경사진



[첨부 ④] 중앙부 세부현황사진



[첨부 ⑤] 시점부 전경사진



[첨부 ⑥] 시점부 세부현황사진



[첨부 ⑦] 피해시 영향범위 현황



[첨부 ⑧] 주택·마을인접도 현황

소규모 공공시설 현장조사서(세천)

관리번호 : SSF01FAC00858

시설명칭 (세천명)	두천리_세천_004			관할기관(자) 명칭	울진군
시설의 소유 및 점유자 또는 관리인	.			관할기관(자) 연락처	
위험시설 지정고시번호	.	위험시설 지정일	2020년 12월 31일	위험시설 해지일자	.
대표필지 (중류부)	북면 두천리 617-1천			상위시설물 관리번호	
시작위치 (필지)	북면 두천리 617-1천		종료위치 (필지)	북면 두천리 682-1천	
제 원	연장 : 545m, 평균폭 : 5.0m		수혜지역	농경지 ha 건물 동	
종점부 좌표	북위 37° 0' 35" 동경 129° 16' 51"	중류부 좌표	북위 37° 0' 36" 동경 129° 17' 0"	시점부 좌표	북위 37° 0' 31" 동경 129° 17' 9"
시설부속물	4	부속물 유형	소교량 : 2개소, 취입보 : 0개소, 낙차공 : 2개소		
조사자의견	• 호안이 노후화 및 파손되어 정비가 필요한 구간은 없음 • 하폭협소 및 급축소로 확폭 등의 정비가 필요한 구간은 97m 정도 됨 • 주택 및 마을과는 인접되어 있고 피해영향 범위는 넓은 편임				
현장조사일자	2020-01-04		현장조사자	동진엔지니어링 기창호 동진엔지니어링 이진원	