

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

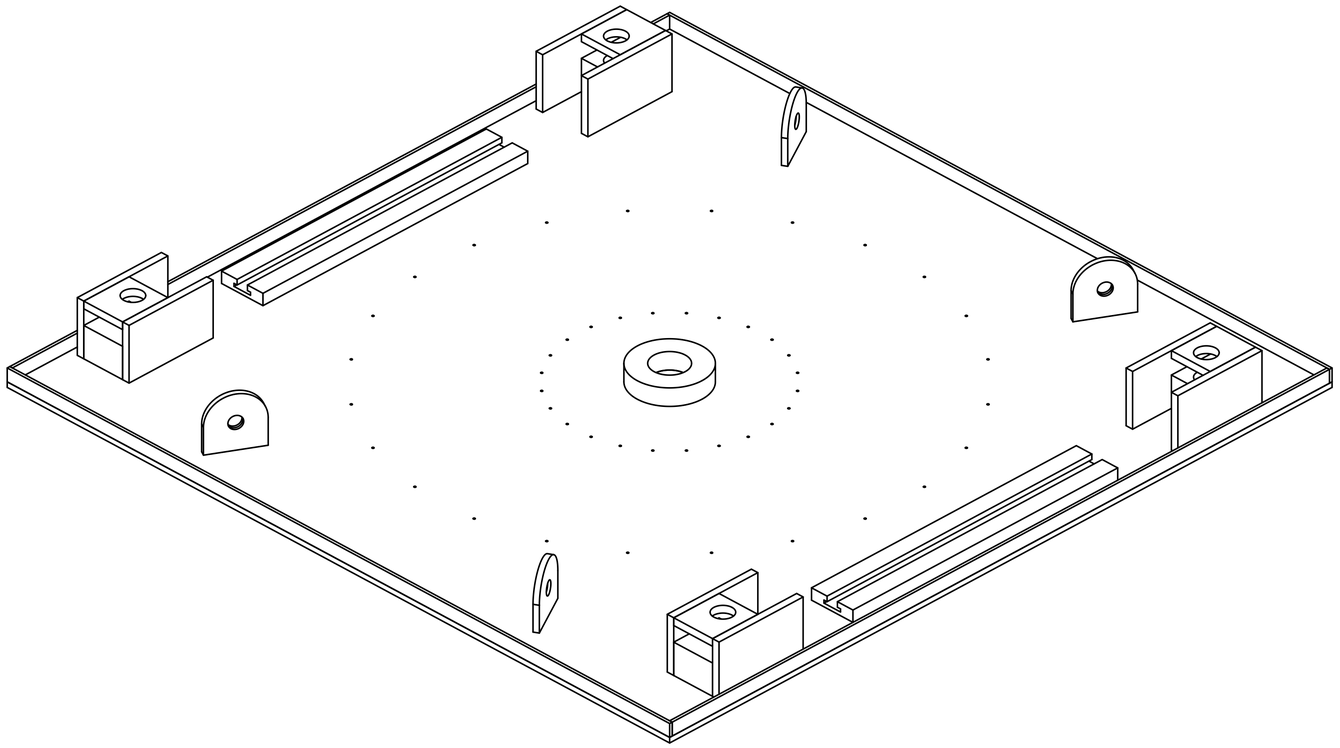


## 1. BASE SOLDADA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

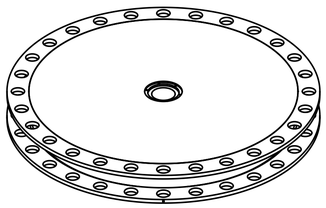


## 2. MESA SOLDADA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

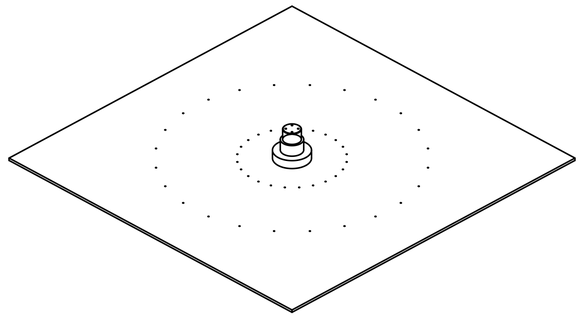

## 3. PIVOTE Y BUJE

SIN ESCALA (referencial, no medir)

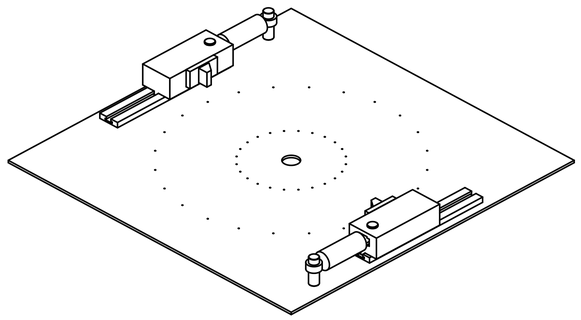

## 4. ACCIONAMIENTO

SIN ESCALA (referencial, no medir)

**NOTAS**

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

Peso del equipo y puntos de izaje de la base: ver CON-001 y BAS-001 (4 orejas).

No se prevé fabricar sobre la losa del cliente; la base se entrega soldada y aliviada.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

**SECUENCIA (taller sin torno vertical: gran diámetro por corte, soldadura y mandrinadora)**

| Paso | Etapa | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Base soldada | Armar sobre caballetes nivelados: plancha base, collar, marco, ménsulas, bancadas y orejas de izaje según BAS-001; soldar en secuencia simétrica (ver tabla de soldaduras), alivio de tensiones y mandrinar Ø120 H7 en línea. |
| 2 | Mesa soldada | Armar sobre la plancha inferior: almas y nervios; cerrar con anillos y plancha superior; soldar con control de distorsión (ver tabla de soldaduras); mandrinar los 28 agujeros Ø85 H7 de los pasadores en línea y el cubo H7; planear la cara inferior. |
| 3 | Pivote y buje | Calar el pivote Ø120 p6 en la plancha base y el collar (prensa o hielo seco); montar el buje s6 en el cubo de la mesa. |
| 4 | Accionamiento | Montar bancadas ya soldadas: introducir patines por el extremo de la ranura T, uñas con resorte, cilindros y pasadores de articulación con grasa grafitada; conectar el circuito hidráulico. |
| 5 | Interfaz | Montar la interfaz de deslizamiento (según opción) sobre la base y bajo la mesa: sectores con tornillos de posición y topes soldados, grasa grafitada; verificar juntas en frío. |
| 6 | Izaje y asiento de la mesa | Izar la mesa con medios definidos por el montajista (decisión del mandante: el cálculo no define puntos de izaje de la mesa) y asentarla sobre el pivote con las holguras axial y radial del collar indicadas en CON-011. |
| 7 | Pasadores de empuje | Insertar los 28 pasadores Ø85 m6 en los anillos, perno M20 con arandela y torque propuesto (GEN); marcar con pintura de control. |
| 8 | Tapas y cubierta | Colocar tapa retenedora del pivote y tapa de inspección; cubierta de madera si corresponde (opción). |
| 9 | Control final | Giro 360° en vacío, prueba hidráulica, prueba de carga y registro de presión de despegue (plan de inspección GEN-003). |

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO

**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**

Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO

# SECUENCIA DE MONTAJE Y FABRICACIÓN

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.874,5 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-005-C | 6 de 53 | C |