



PT. PJ-TEK MANDIRI

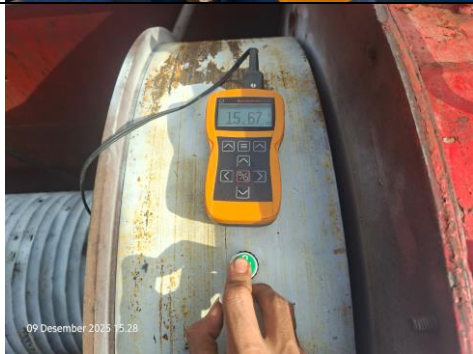
TECHNICAL INSPECTION & CERTIFICATION

Client	: PT Pertamina EP Zona 4 Field Prabumulih	Height of Mast	: 21,03 meter
Rig ID	: BW KB150 C	Hook Load	: 34,02 ton
Service	: Service Rig	Power	: 200 HP
Type	: Truck Mounted	Place of Inspection	: Prabumulih
Manufacture	: PT Petrodrill Manufaktur Indonesia	Date of Inspection	: 09 Desember 2025
Year	: 2016	Rig Inspector	: Yandi Handiyan
Model / Serial	: PD30-M075-069		

DAILY INSPECTION CAT III REPORT

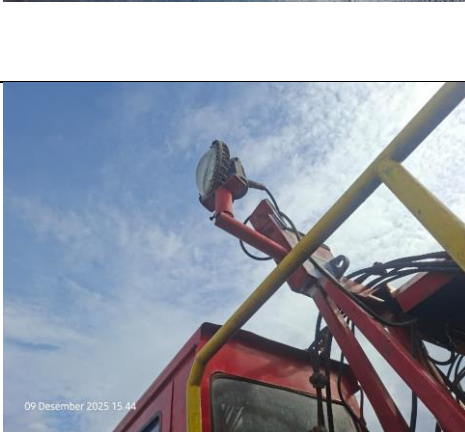
No.	Equipment	Deficiencies	Categories	Remarks / Recommendation
1.	Mud Gas Separator		N/A	Finding : N/A MPI Result : No Discontinuity Acceptance Criteria : API STD 53 Total Progress : 100%
2.	Mud Pump -Dischage Line -Extention Rod		N/A	Finding : N/A MPI Result : No Discontinuity Acceptance Criteria : API RP 7L Sect.4.1.3 Total Progress : 100%
3.	Traveling Block -Base Plate -Sheave 2ea		N/A	Finding : N/A MPI Result : No Discontinuity Acceptance Criteria : API RP 8B Sect 5.2.3.4 Total Progress : 100%

4.	Power Tubing Tong		N/A	Finding : N/A MPI Result : No Discontinuity Acceptance Criteria : API RP 7L Sect 4.1.3 Total Progress : 100%
5.	Power Sucker Rod Tong		N/A	Finding : N/A MPI Result : No Discontinuity Acceptance Criteria : API RP 7L Sect 4.1.3 Total Progress : 100%
6.	Air Tank 1.2		N/A	Wallthickness Total Progress: 100 %
7.	Hydraulic Tank		N/A	Wallthickness Total Progress: 100 %
8.	MGS		N/A	Wallthickness Total Progress: 100 %
9.	BPM		N/A	Wallthickness Total Progress: 100 %

10.	Water Tank		N/A	Wallthickness Total Progress: 100 %
11.	Brake Rims -Drawwork -Send Line		N/A	Wallthickness Total Progress: 100 %
12.	Fuel Tank Rig Carrier		N/A	Wallthickness Total Progress: 100 %
13.	Comppressor Engine Mud Pump		N/A	Wallthickness Total Progress: 100 %

14.	Mud Tank Tank 1.2		N/A	Wallthickness Total Progress: 100 %
15.	Discharge Line		N/A	Wallthickness Total Progress: 100 %
16.	Accumulator		N/A	Wallthickness Total Progress: 100 %

17.	Mast		N/A	Wallthickness Total Progress: 100 %
18	WPF		Critical	Finding : Terdapat kerusakan struktur MPI Result : No Discontinuity Acceptance Criteria : API RP 4G Sect 6.1 Table 3 Total Progress : 100% Recommendation: Segera lakukan perbaikan sesuai standard dan mengacu dengan prosedur.

19.	Clamp Rod	 	Critical	Finding : 1 spot crack MPI Result : Discontinuity Acceptance Criteria : API RP 7L Sect 4.1.3 Total Progress : 100% Recommendation: Segera lakukan perbaikan atau penggantian sesuai spesifikasi.
20	Mud Inlet Line	 	Critical	Finding : Porositi cluster welding MPI Result : Discontinuity Acceptance Criteria : API RP 4G Sect 6.1 Table 3 Total Progress : 100% Recommendation: Segera lakukan perbaikan dengan mengacu standard dan prosedur.
21.	Pressure Gauge Air Tank 1		Major	Finding : Kerusakan pada cover MPI Result : N/A Acceptance Criteria : API RP 54 Sect 7.11 Total Progress : 100% Recommendation: Segera lakukan penggantian sesuai spesifikasi
22.	Lightning Area Rig		Major	Finding : Lampu penerang tidak dilengkapi pengaman MPI Result : N/A Acceptance Criteria : API RP 54 Sect 7.4.12 Total Progress : 100% Recommendation: segera lakukan pemasangan sesuai spesifikasi.

23.	Hose Compressore Mud Pump	 	Major	Finding : 3 spot kerusakan hose MPI Result : N/A Acceptance Criteria : API RP 54 Sect 7.11.4 Total Progress : 100% Recoomendation: Segera lakukan pergantian sesuai spesifikasi.
24.	Air Regulator		Major	Finding : Regulator buram MPI Result : N/A Acceptance Criteria : API RP 54 Sect 7.11 Total Progress : 100% Recommendation: Segera lakukan perbaikan atau pergantian sesuai spesifikasi
25.	Hydrualic Pressure Power Tubing Tong		Critical	Finding : Pressure Gauge buram MPI Result : N/A Acceptance Criteria : API RP 54 Sect 7.11 Total Progress : 100% Recommendation: Segera lakukan perbaikan mengacu standard dan prosedur.

25.	Traveling Sheave		Critical	Finding : Sheave 1 Groove tidak sesuai spesifikasi drilling line 7/8" atau wear menjadi 1" dengan kedalaman yang sudah melewati batas maximum yang di ijin MPI Result : N/A Acceptance Criteria : API RP 9B Sect 3.8.1 Total Progress : 100% Recommendation: Segera lakukan perbaikan atau penggantian dengan mengacu standard dan prosedur.
26.	Brearing Sheave Crown		Critical	Finding : 1 Bearing rusak atau haus MPI Result : N/A Acceptance Criteria : API RP 7L Sect .6.8 Total Progress : 100% Recommandation: Segera lakukan penggantian sesuai spesifikasi

Result Finding Rig BW KD150C

No.	Category	Total Finding
1.	Major	4
2.	Critical	6
Total		10

Keterangan :

1. Critical :

Kerusakan dan kegagalan peralatan dan ketidaksesuaian spesifikasi yang ditentukan sehingga dapat menyebabkan kerusakan area atau nyawa manusia. Umumnya pada wilayah komponen- Komponen yang menerima beban utama proses pengeboran.

2. Major :

Kerusakan atau kegagalan peralatan akibat ketidaksesuaian spesifikasi yang ditentukan sehingga dapat merusak peralatan utama atau menghambat operasi.

Progres pekerjaan H5 - 5% Akumulatif 95 %

Akumulatif pekerjaan MPI:100 %

Reporting & Presentasi : 5 %

Dibuat oleh :

PT PJ-Tek Mandiri



Yandi Handiyan

Disetujui:

PT Pertamina EP Zona 4 Field Prabumulih

Sainal Abidin