

ГЛАВА 5

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

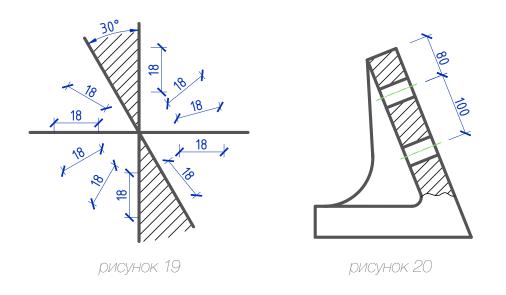

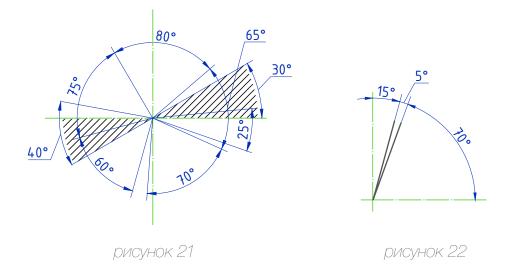

5.7.17 Угловые размеры наносят так, как показано на рисунке 21. В зоне, расположенной выше горизонтальной осевой линии, размемрные числа помещают над размерными линиями со стороны их выпуклости; в зоне, расположенной ниже горизонтальной осевой линии, — со стороны вогнутости размерных линий.

В заштрихованной зоне наносить размерные числа не рекомендуется. В этом случае размерные числа указывают на горизонтально нанесенных полках.

Для углов малых рамзмеров при недостатке места размерные числа помещают на полках линий-выносок в любой зоне (см. рисунок 22).

5.7.18 Если для написания размерного числа недостаточно места над размерной линией, то размеры наносят, как по-казано на рисунке 23;

если недостаточно места для нанесения стрелок, то их наносят, как показано на рисунке 24.

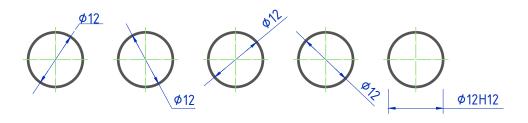


рисунок 23