# **Obliczenia Pasowań**

## Pasowanie otworu cylindra i tłoka

Ф69

Н6

ES=19um

EI=0um

-h5


-es=0um

-ei=-13um

Lmax=ES-ei=32um

Lmin=EI-es=0um

#### Pasowanie luźne

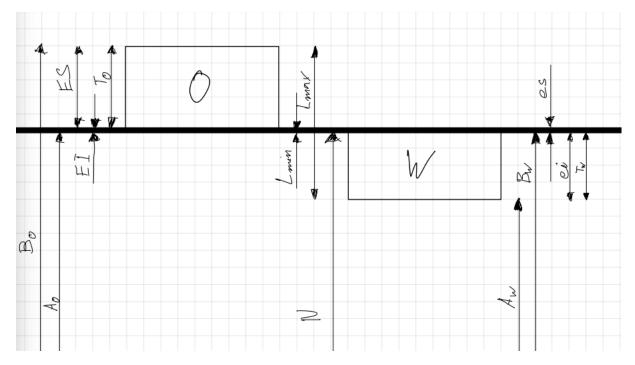

### Pasowanie tłoka i tłoczyska

Ф12

Н7

ES=18um

EI=0um

-p6


-es=29um

-ei=18um

Lmax=ES-ei=0um

Lmin=EI-es=-29um

### Pasowanie ciasne

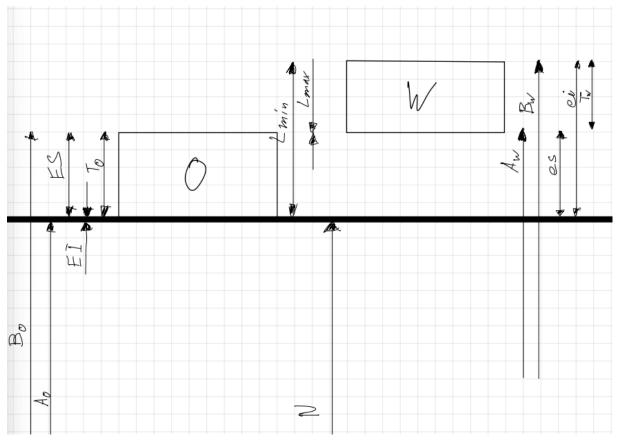

Pasowanie pokrywy z tłokiem

Ф16

H7

ES=18um

EI=0um

-g6


-es=-6um

-ei=-17um

Lmax=ES-ei=35um

Lmin=EI-es=6um

Pasowanie luźne

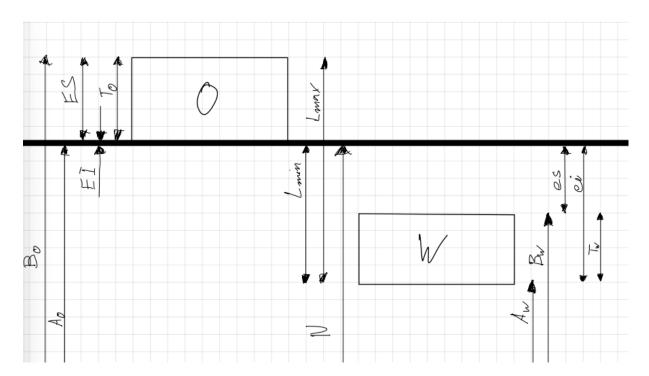

#### Pasowanie widełek z tłokiem

Ф16

**S7** 

ES=-21um

EI=-39um

-g6


-es=-6um

-ei=-17um

Lmax=ES-ei=-4um

Lmin=EI-es=-33um

Pasowanie ciasne

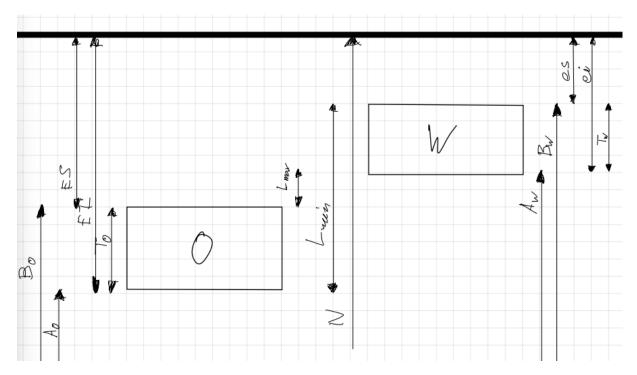

Pasowanie kołka z widełkami

Ф5

Н7

ES=12um

EI=0um

-r6


-es=23um

-ei=15um

Lmax=ES-ei=-3um

Lmin=EI-es=-23um

Pasowanie ciasne

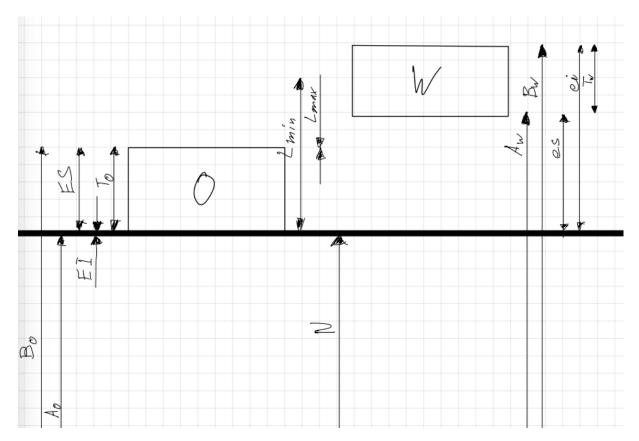

### Pasowanie kołka z tłokiem

Ф5

Н6

ES=8um

EI=0um

-r6

-es=23um

-ei=15um

Lmax=ES-ei=-7um

Lmin=El-es=-23um

Pasowanie ciasne

