STRATE STUDIO · ROPERO CNC · CUÑA, MARIPOSA Y TARAVILLA

1:1 · Usa estas para revisar las piezas del CNC o para cortar cuñas de repuesto a mano.

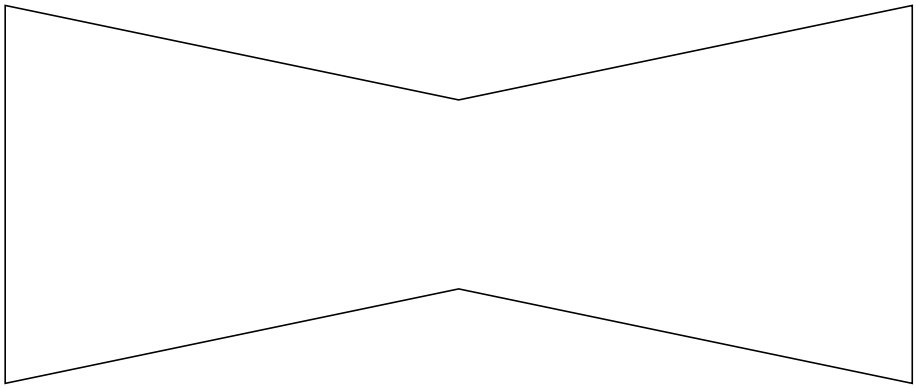

Mariposa 120 × 50 (cintura 25) · 5 mm · caja 5.5 mm de profundidad, +0.15 por lado

Cuña 80 × 10-18 · triplay 18 mm · veta a lo largo (x6 de muestra)



Taravilla 44 × 16 · 5 mm · perno de madera diam. 6

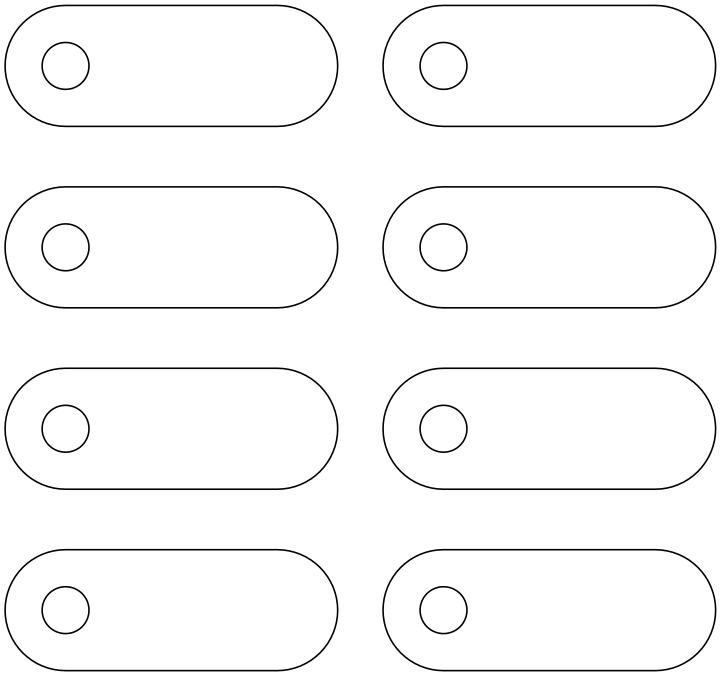



Mide este cuadro: debe dar 50 × 10 mm. Imprime al 100 % (sin "ajustar a página").

STRATE STUDIO · ROPERO CNC · ESPIGA, MORTAJA Y RANURA DE CUÑA

1:1 · Calibrador de holgura: corta esta hoja en el CNC de prueba (retazo 18 mm) antes de la producción.

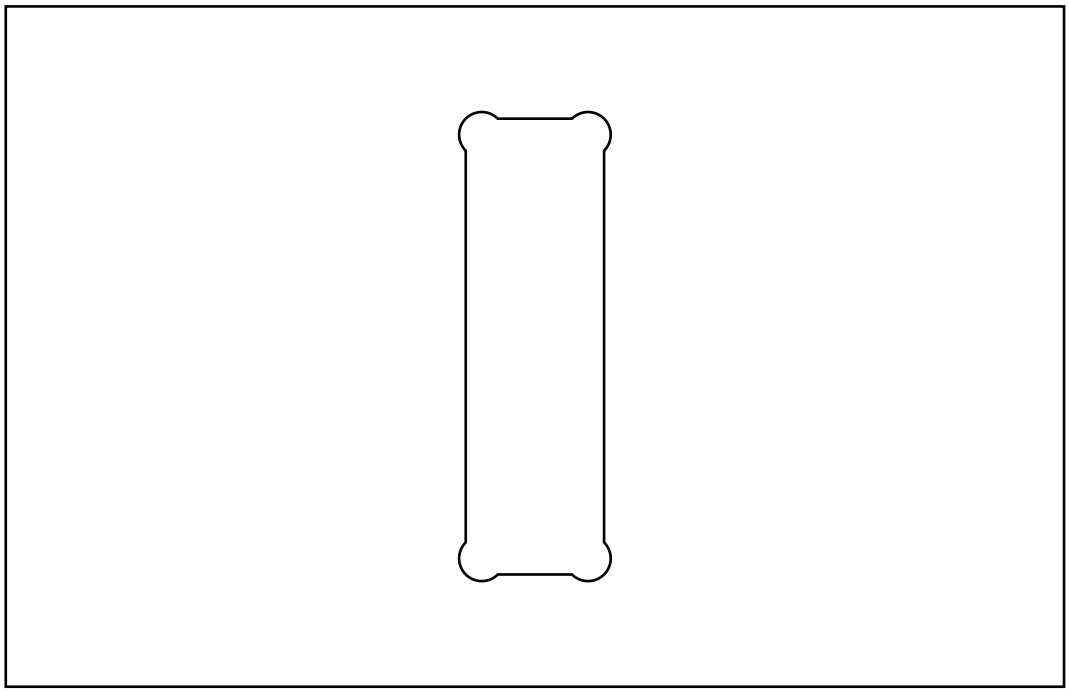

Mortaja en techo/base 18.3 × 60.3 (holgura 0.3) con dog-bones diam. 6

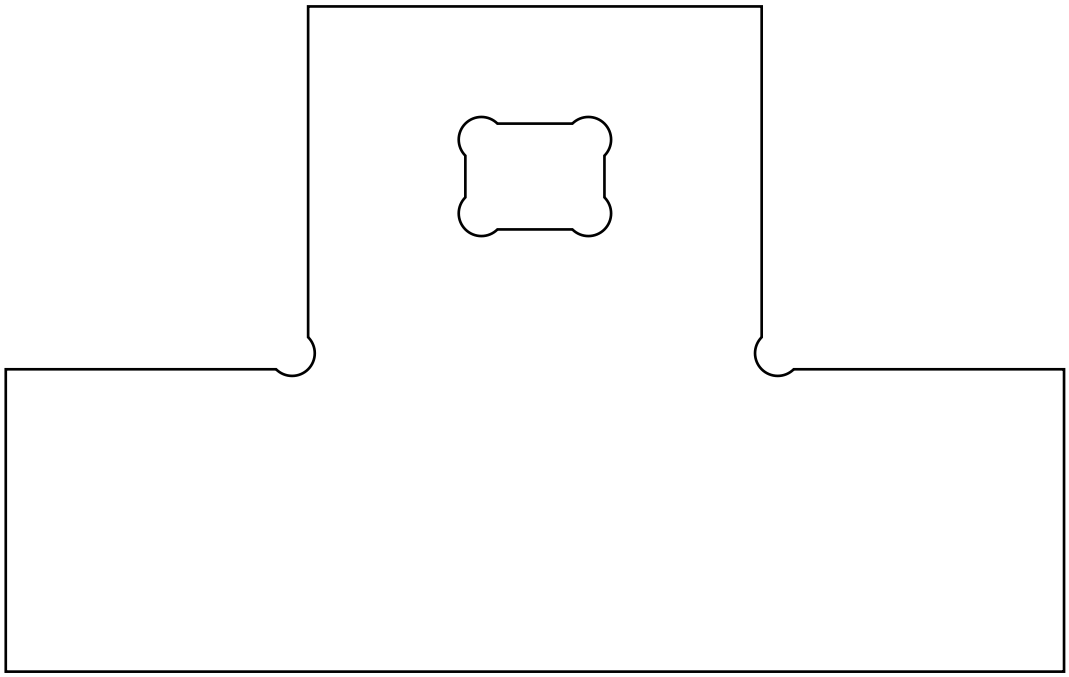

Espiga 60 × 18 (sobresale 30) · ranura 18.4 × 14 con 1.5 mm de tiro · dog-bones diam. 6

Mide este cuadro: debe dar 50 × 10 mm. Imprime al 100 % (sin "ajustar a página").

STRATE STUDIO · ROPERO CNC · JALADERA CALADA Y ESQUINA DE VENTANA

1:1 · Para revisar el calado de las puertas y lijar los radios.

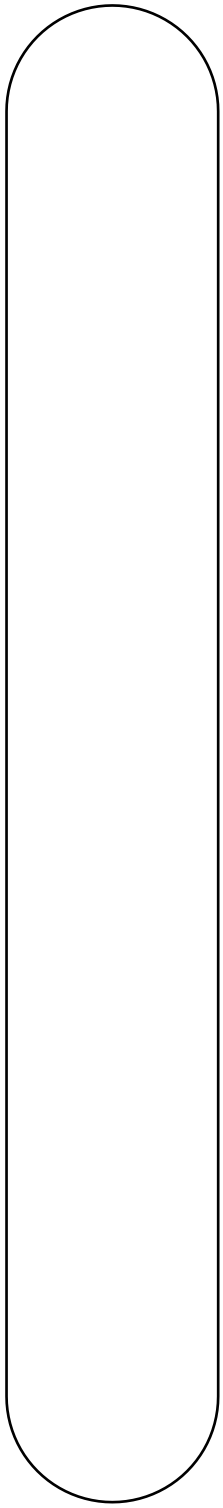

Jaladera 28 × 198 (centro a 35 mm del canto)

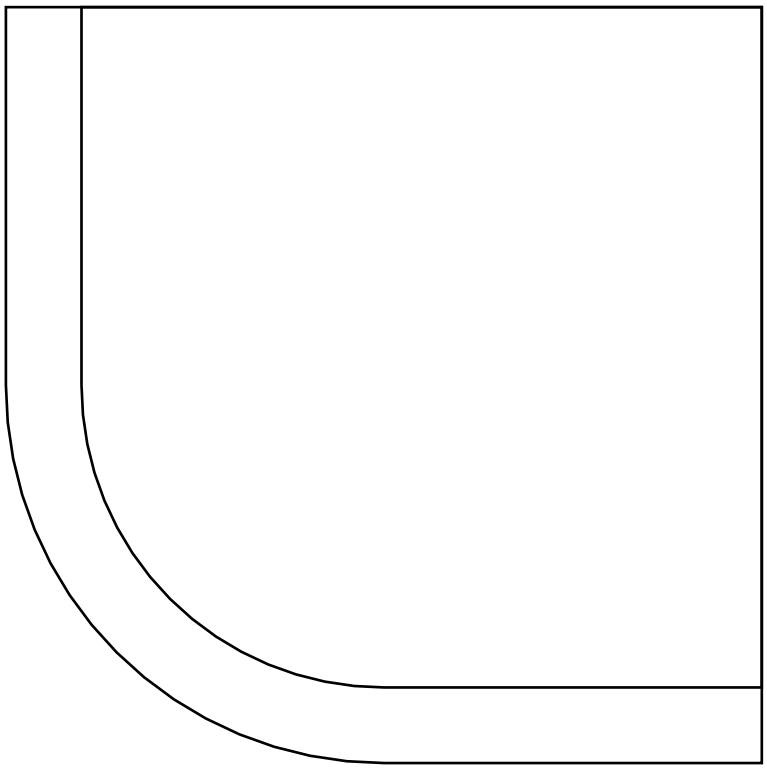

Ventana R40 · rebaje trasero R50 (10 × 6 mm) · panel de yute R50

Mide este cuadro: debe dar 50 × 10 mm. Imprime al 100 % (sin "ajustar a página").

STRATE STUDIO · ROPERO CNC · COLA DE MILANO DEL BASTIDOR DE PUERTA

1:1 · Travesaño o parteluz (abajo) y su caja en el larguero (arriba). Holgura 0.15 por lado y alivios de fresa diam. 6.

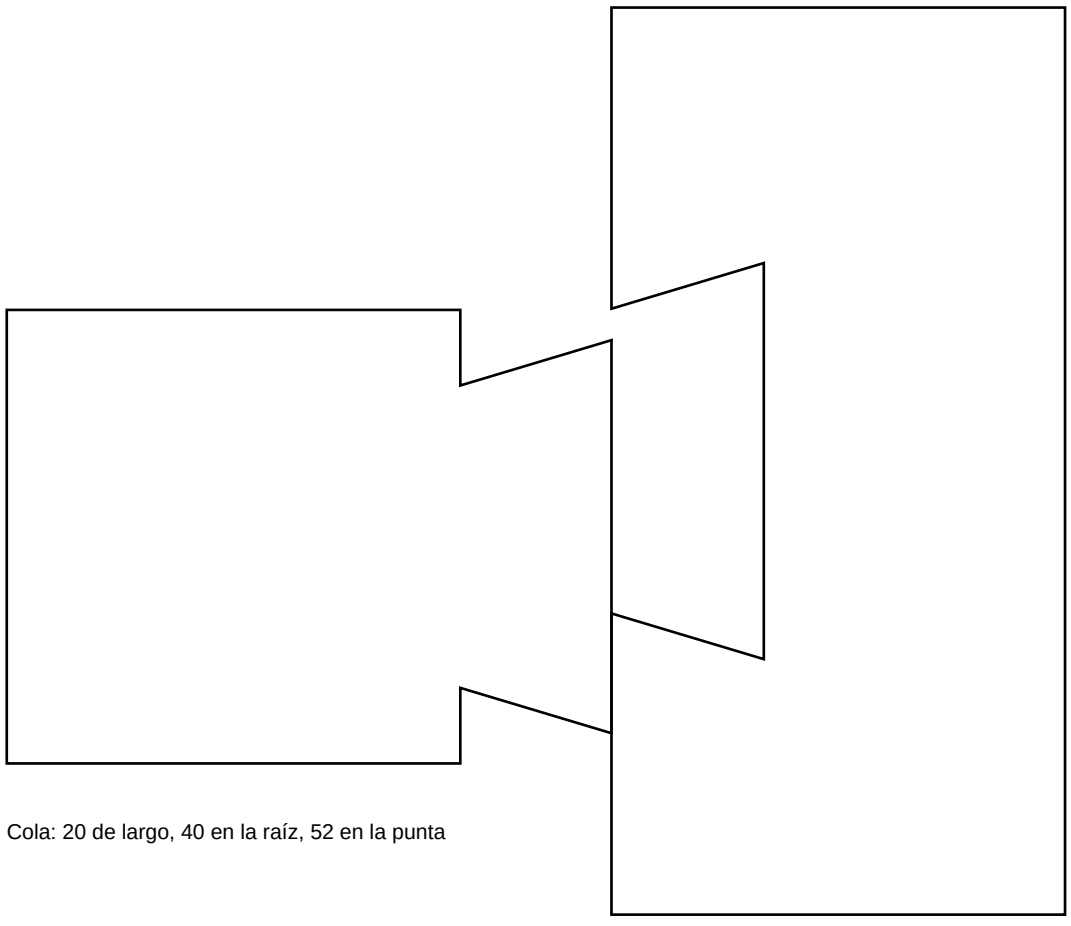

Cola: 20 de largo, 40 en la raíz, 52 en la punta

Caja en el canto interior del larguero (80 mm)

Mide este cuadro: debe dar 50 × 10 mm. Imprime al 100 % (sin "ajustar a página").