ACCESSIBILITY_PRECHECK · qué itinerarios pueden funcionar como accesibles


PRE-CHEQUEO GEOMÉTRICO. No es un certificado normativo: identifica qué trazas tienen geometría compatible con un itinerario accesible y cuáles claramente no.

verde ≥1,80 m · ámbar 1,20–1,80 · rojo <1,20 · rosa = cinta +6,00 (▲ escaleras)



itinerario	ancho mín	% ≥1,80	pend %	veredicto
eje-mayor-alcala	1.80	100%	0.0	APTO
preciados-carretas	0.00	98%	0.0	CONDICIONADO
carmen-correos	0.50	98%	0.0	CONDICIONADO
montera-espozymina	0.00	94%	0.0	NO APTO
arenal-alcala	5.10	100%	0.0	APTO
CINTA +6.00	2.31	100%	0.0	NO APTO (solo

escalera de la cinta tal como está construida: CH 0.385 · H 0.424 · 91%

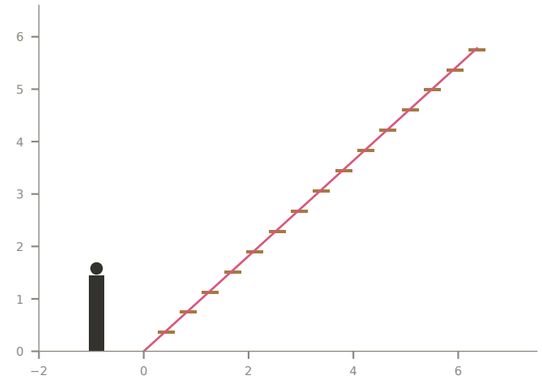

LECTURA. El plano de plaza es horizontal en todo el ámbito (cota 0,00 en toda la superficie construida): no hay pendientes que evaluar a nivel de suelo, y la accesibilidad a cota 0 depende exclusivamente de anchura, obstáculos y giros. El único cambio de nivel del proyecto es la cinta a +6,00, resuelto con 6 escaleras de contrahuella 0,385 m y pendiente 91 % (42°), sin barandilla, sin meseta y sin ningún medio alternativo: geométricamente la cota +6,00 no es accesible y, tal como está, tampoco es una escalera utilizable.

Bordes sin protección detectados: 4 estanques con bordillo de 0,60 m sin barandilla ni cambio de textura, y la barandilla de la cinta (1,05 m) sin travesaño intermedio ni rodapié.

Círculo de giro: se comprueba Ø1,50 m sobre el eje de cada recorrido (columna «% ≥1,80» y el mapa verde). La banda ámbar admite un peatón pero no el cruce con silla de ruedas.