

# Huseftersyn

#### Tilstandsrapport for ejendommen

#### Sælger:

Rolf Hoelgaard

#### Adresse

Orevej 127A

Postnr.

4760 Vordingborg

**Dato Udløbsdato** 13-02-2018 13-08-2018

HE nr. Lb. nr.

2874 H-18-02874-0044

#### Kommunenr./Ejendomsnr.

390-20335

#### Matrikel/Ejerlav:

32e Ore, Vordingborg Jorder

#### Internt sagsnummer

mk/ 13022018

# Indhold Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 Tilstandsrapport for ejendommen 6 Registrering af bygningens tilstand (noter) 8 Sammenfatning af huseftersyn - beboelsesdelen 14 Sælgers oplysninger om ejendommen 16 Bygningskonstruktioner - oplysninger til 21 ejerskifteforsikring 21

#### Besøg www.boligejer.dk

Har du behov for yderligere information om huseftersynet og tilstandsrapporten, kan du besøge hjemmesiden www.boligejer.dk. På hjemmesiden kan du blandt andet hente forskellige foldere med nyttig information om huseftersynsordningen.

# Vigtige oplysninger om huseftersyn

Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide noget om **huseftersyn**, tilstandsrapport og **ejerskifteforsikring**.

Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik, men du kan finde meget mere information om huseftersyn på hjemmesiden www.boligejer.dk/huseftersyn. Huseftersyn bliver udført af en bygningssagkyndig, som Sikkerhedsstyrelsen har beskikket. Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader.

Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri, og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn. Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i tilstandsrapporten i mindst 5 år.

Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type - og altså ikke et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved hustypen kan du i stedet læse mere om i den generelle hustypebeskrivelse, som er vedlagt.

#### Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport

Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet.

Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på www.husklage.dk eller ved at ringe til nævnet på tlf. 33 92 29 00. Nævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel slipper for retssager. De fleste sager bliver afgjort inden for ca. 6 måneder.

Nævnet udfører også løbende kvalitetskontrol af de bygningssagkyndiges arbejde. Du kan derfor komme ud for at blive kontaktet af en af nævnets syns- og skønsmænd, som vil bede om lov til at gennemgå din ejendom. Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage.

# Tre vigtige ting, du skal vide om rapporten:

#### En tilstandsrapport er en skadesrapport

Den bygningssagkyndige foretager en visuel gennemgang af huset. Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som afdækker synlige skader eller forhold, som kan udvikle sig til skader. Du får ikke oplysninger om ejendommens generelle vedligeholdelsesstand eller om f.eks. forventet restlevetid for bygningsdele, bortset fra oplysning om den forventede restlevetid for hovedbygningens tag.
Tilstandsrapporten kan derfor ikke sammenlignes med en "varedeklaration".

#### • Omfatter synlige skader

Der kan være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at finde. Eftersynet handler om synlige forhold ved huset, som har givet - eller senere kan risikere at give - en skade. Ejerskifteforsikringen kan beskytte mod omkostninger til skader, som ikke er synlige.

#### Høj karakter er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift

Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Der kan være skader, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som bliver alvorlige for huset, hvis der ikke gøres noget. Alvorlige skader får en høj karakter (K2 eller K3), uanset om de er billige eller dyre at udbedre.

Den sagkyndige kan også bruge karakteren UN. Denne karakter skal forstås som en advarselslampe, der tændes. Her er noget, som kræver en nærmere undersøgelse, end eftersynet har mulighed for.

Side 2 af 23

# Til dig, der skal købe

Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe.

Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den bygningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har fundet ved huseftersynet. Derudover består rapporten af sælgers oplysninger om ejendommens tilstand.

Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor meget det vil koste at udbedre en skade.

#### Sådan foregår et huseftersyn

Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umiddelbart kan se. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.

#### Hvad kigger den bygningssagkyndige efter?

Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks. være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader. Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade.

#### Karaktersystemet

Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er:

- Kosmetiske skader (KO)
- Mindre alvorlige skader (K1)
- Alvorlige skader (K2)
- Kritiske skader (K3)
- Bør undersøges nærmere (UN)

Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Du skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis nævnes i tilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen.

#### Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med:

- El- og vvs-installationernes funktion
- Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand
- Småting, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget
- Bygningens placering på grunden
- Bygningens planløsning
- · Bygningens indretning
- Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer
- Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg
- Markiser og baldakiner
- Installationer uden for bygningerne
- Bygningens æstetik og arkitektur
- Bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen)

#### Tillæg og allonger til tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke indbringes for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

En allonge er derimod en tilføjelse til - eller korrektion af oplysninger i tilstandsrapporten. Allongen er en del af tilstandsrapporten og er derfor omfattet af huseftersynet.

En allonge kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.

#### **Eleftersyn**

Du skal være opmærksom på, at der udover tilstandsrapporten også er krav om en elinstallationsrapport, for at der kan tegnes ejerskifteforsikring.

Læs mere om dette på hjemmesiden www.boligejer.dk/tilstandsrapport\_eleftersyn

#### **Ejerskifteforsikring**

Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport.

Huseftersynet og eleftersynet samt rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker – men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang.

Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af præmien. Du må gerne vælge et andet selskab, men sælger er kun forpligtet til at betale halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring, uanset hvilken forsikring du vælger.

#### Om ejerskifteforsikring

- Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod større udgifter til bl.a. skjulte skader. Størrelsen på en eventuel erstatning afhænger af bygningens alder. Dette vil være beskrevet i detaljer i tilbuddet på ejerskifteforsikring.
- Udgifter til mindre skader, vedligeholdelse samt udbedring af almindeligt slid og ælde må du normalt selv betale for.
- Forhold, der er anført i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er ikke dækket af ejerskifteforsikringen, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet. Ejerskifteforsikringen dækker heller ikke forhold, der er normale for husets type og alder.

Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på www.forsikringsoplysningen.dk.

Side 4 af 23

# Til dig, der skal sælge

Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og tegn på skader.

Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den bygningssagkyndige.

Du skal også bestille et eleftersyn, som skal udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, der gennemgår din ejendoms elinstallationer. Efter eleftersynet får du udleveret en elinstallationsrapport. Du kan læse mere om eleftersynet på hjemmesiden: www.boligejer.dk/tilstandsrapport\_eleftersyn

Du skal præsentere tilstandsrapporten og elinstallationssrapporten for køberen sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen. Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar.

# Du kan kun blive fritaget for ansvaret, hvis du opfylder følgende tre punkter:

- Den bygningssagkyndige har udarbejdet eller fornyet tilstandsrapporten mindre end seks måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten.
- Der er udarbejdet en elinstallationsrapport mindre en 12 måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten.
- Du fremskaffer et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af præmien.
- Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

#### Du skal dog være klar over, at du som sælger fortsat kan komme til at hæfte for:

- Forhold uden for bygningen (f.eks. forurenet jord)
- Ulovligheder (f.eks. bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler)
- Hvis du bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (f.eks. ved at fortie skjulte skader, du har kendskab til)

# Huseftersyn

HE nr. 2874 Lb. nr. H-18-02874-0044

Postnr.:

Tilstandsrapport Version 9.0

10:00

#### Tilstandsrapport for ejendommen

Ejendommen besigtiget:

13-02-2018

Vordingborg

Starttidspunkt:

**kt:** 08:30 **4760 By:** 

Sluttidspunkt:

Sælger:

Vej: Orevej 127A

Navn: Rolf Hoelgaard

**Vej**: Orevej 127A 4760V

Telefon: 42526219 Mobiltlf.: 42526219

Postnr.: 4760 | E-mail: rolf@live.dk

By: Vordingborg

#### Følgende materiale forelå:

BBR-ejermeddelelse af: 12-02-2018

Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: H-16-02940-0211 (12-07-2016)

Energimærke:

311189697 (12-07-2016)

Side 6 af 23

Andre bygningsoplysninger:

Plan-, snit- og facadetegninger (12-05-1982)

I bebygget areal på litra A, indgår 16 m² overdækning.

#### Bygningsbeskrivelse:

Boligtype: Enfamilieshus Ejendommen: Ejerbolig

Hustype: Murermesterhus/Bedre Byggeskik

Bygnr.	Bygn.	Anvendelse	Opført år	Etager ud over kælder og	Bebygget areal m2		, , , ,		Udnyttet tagetage		etageareal m2
				tagetage	Total	Kælder	m2	Bolig	Erhverv		
1	Α	Beboelse	1933	1	76	0	42	102	0		
1	В	Beboelse - tilbygning	1985	1	36	0	0	0	0		
1	С	Beboelse - tilbygning	2008	1	36	0	0	13	23		
2	D	Udhus/skur	1933	0	30	0	0	0	0		
3	E	Garage/udhus	1985	0	25	0	0	0	0		
5	F	Drivhus	1991	0	10	0	0	0	0		
6	G	Overdækning	1000	1	6	0	0	0	0		

Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder BBR-ejermeddelelse eller lignende. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra, hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er ikke den bygningssagkyndiges ansvar.

ikke den bygningssagkyndiges ansvar.			
Bemærkninger	Ja	Nej	Bygning
Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige?	Ш	×	
<ol> <li>Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?         Skunkene er besigtiget i begrænset omfang fra skunklemme, pga. opsat isolering bag skunklemme.     </li> </ol>	×		Α
Krybekælderen er ikke besigtiget ud over ca. 1 meter fra gulvlem i køkken i alle retninger, pga. lav frihøjde.  3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?  Vinduerne er besigtiget for synlige skader. Det er ikke altid muligt at konstatere dugruder/punkterede termoruder, fordi det er afhængigt af lys og/eller temperaturforholdene og rudens renhed på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor	×		ABC

Huseftersyn	HE nr. 2874	Lb. nr. H-18-02874-0044		Tils	tandsrapport Version 9.0
forekomme punkterede termorude. 4. Er sekundære bygninger i en så då ikke tjener noget formål at foretage	ırlig stand eller har så ring	e byggeteknisk værdi, at det		×	
<ol> <li>Er der afvigelser i forhold til BBR?</li> <li>(Den bygningssagkyndiges marker BBR. Oplysningerne er ikke basere</li> </ol>	•	nlyse afvigelser i forhold til		×	
Generel oplysning om forver	ntet restlevetid for	et tilsvarende tag af samme	alder:		
Den forventede restlevetid for hovedby udgangspunkt i tagets alder og anvend		<u> </u>		-	•

Lb. nr.

Tilstandsrapport

f.eks. slid fra vind og vejr, manglende vedligeholdelse, materialesvigt, uvejr. Eventuelle skader, som medfører, at tagets funktion vil svigte inden for overskueligt tid, omtales i tilstandsrapporten under pkt. A.1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten.

Et tag består normalt af tagbelægning, undertag og inddækning. Resultatet, som du kan finde nedenfor, er baseret på den del af bygningens tag, der ifølge tabelen har den korteste forventede restlevetid. Er der foretaget en delvis udskiftning af taget, f.eks. fordi det er en vinkel af bygningen, vil det være restlevetiden af den del af bygningens tag, der har den korteste restlevetid, der oplyses.

Tagets restlevetid:

Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde 10 år eller

længere.

Note: Tabelopslag for tagets restlevetid er i dette tilfælde baseret på tagbelægningen

HE nr.

Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider:

Tagbelægning: 10 år eller længere Undertag: taget er opført uden undertag Inddækning: 10 år eller længere

#### Registrering af bygningens tilstand

#### Karakterer:

**Beboelse** 

3.2 Vinduer

4.2 Sokkel

4. Fundament/sokler

HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at udbedre, mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre.

Ingen bemærkninger	IB

Kosmetiske skader
Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen.

Mindre alvorlige skader

Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Alvorlige skader K2

Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.

Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.

Kritiske skader K3

Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele.

Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.

Bør undersøges nærmere

Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang.

Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen.

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner.

Bvan.:	Karakter:	Registrering og note:

imære bygningsdele		
1. Tagkonstruktion/-belægning/s	korsten	
1.1 Tagbelægning/rygning	K3	Der er enkelte revnede/defekte rygningsplader. Note: Der er risiko for fugtindtrængen og skader på de underliggende/bagvedliggende konstruktioner.
1.16 Bemærkninger til skorsten	K1	Der mangler lukning i loftrum over tidligere skorsten.
2. Ydervægge		
2.1 Facader/gavle	K2	Der er områder med porøse og udfaldne fuger i murværket mod nord. Note: Udvaskede og porøse fuger samt skadede mursten, giver anledning til uhensigtsmæssige opfugtninger i murværket. Forholdet bør udbedres så skade ikke udvikler sig yderligere.
2.4 Altaner	K1	Der er lidt overfladerust på stålsøjler under altanen.

Der kan ses nedbrydning i bundkarm på vindue mod nord.

Der er revner i sokkelpuds på hushjørne mod nordøst.

Note: Vurderes uden konstruktiv betydning.

K2

K1

Huseftersyn

HE nr. 2874

Lb. nr. H-18-02874-0044 Tilstandsrapport Version 9.0

#### Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn.: Karakter: Registrering og note: 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5. Ingen bemærkninger 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6. Ingen bemærkninger B. Sekundære bygningsdele 7. Gulvkonstruktion og gulve 7. Ingen bemærkninger 8. Indervægge/skillevægge 8. Ingen bemærkninger 9. Lofter/etageadskillelser 9.4 Andet K1 Loftlem mangler tætningslister. 10. Indvendige trapper 10. Ingen bemærkninger C. Installationer 11. VVS-installationer 11. Ingen bemærkninger Beboelse - tilbygning A. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.5 Udvendigt træværk ved tag K1 Sternbrædder gaber lidt i samlingerne enkelte steder. 2. Ydervægge 2. Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K2 Der kan ses nedbrydninger i bundkarm på hoveddøren. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K1 Der er revner i sokkelpuds på sydøst hushjørne. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5. Ingen bemærkninger 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6.1 Gulvkonstruktion/-belægning Der er en revnet gulvklinker ved dør i badeværelset mod øst. Note: Der er tale om mindre revnedannelser i områder der ikke er vandbelastet. 6.4 Gulvafløb K1 Der er afstand og synlig betonkant mellem afløbsskål og rist i gulvafløb i badeværelse mod øst. Note: Hvis gulvafløbet fremover bliver belastet af vand fra gulvoverflade, kan dette give

#### Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn.: Karakter: Registrering og note:

anledning til skader.

#### B. Sekundære bygningsdele

- 7. Gulvkonstruktion og gulve
- 7. Ingen bemærkninger
- 8. Indervægge/skillevægge
- 8. Ingen bemærkninger
- 9. Lofter/etageadskillelser
- 9. Ingen bemærkninger
- 10. Indvendige trapper
- 10. Ingen bemærkninger

#### C. Installationer

- 11. VVS-installationer
- 11. Ingen bemærkninger

#### C Beboelse - tilbygning

#### A. Primære bygningsdele

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

1.2 Tagfald K3 Taghældningen er mindre end foreskrevet af tagproducenten.

Note: Der er risiko for fugtindtrængen og skader på de

underliggende/bagvedliggende konstruktioner. Der er på besigtigelsestidspunktet

ikke konstateret utætheder.

2. Ydervægge

2.1 Facader/gavle K2 Puds på ydermure er i områder med mangelfuld vedhæftning, afskalninger og revner

mod nord, syd og vest.

Note: Afskalningerne bør repareres.

2.2 Beklædninger K1 Et enkelt sted går beklædningsbrædder fra i samlingen mod øst.

- 3. Vinduer og døre
- 3. Ingen bemærkninger
- 4. Fundament/sokler

4.2 Sokkel K1 Sokkel fremstår uden sokkelpuds.

- 5. Kældre/krybekældre/terrændæk
- 5. Ingen bemærkninger

#### B. Sekundære bygningsdele

- 7. Gulvkonstruktion og gulve
- 7. Ingen bemærkninger
- 7.2 Belægninger K1 Der er enkelte gulvklinker med mangelfuld vedhæftning til underlaget på toilettet.

#### Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn.: Karakter: Registrering og note:

Note: Der er tale om et område uden direkte vandbelastning.

8. Indervægge/skillevægge

8. Ingen bemærkninger

9. Lofter/etageadskillelser

9.1 Lofter/etageadskillelser K1 Der er svigt i fugerne i overgang mellem lofter og vægge i tilbygningen.

10. Indvendige trapper

10. Ingen bemærkninger

#### C. Installationer

11. VVS-installationer

11. Ingen bemærkninger

#### D Udhus/skur

#### A. Primære bygningsdele

1. Tagkonstru	ktion/-belægning/	/skorsten
ii iugitononi		

1.1 Tagbelægning/rygning K3 Tagpladerne fremstår med forvitrede/revnede og nedslidte overflader

Note: Der er risiko for fugtindtrængen og skader på de underliggende/bagvedliggende konstruktioner.

1.2 Tagfald K3 Taghældningen er mindre end foreskrevet af tagproducenten.

Note: Der er risiko for fugtindtrængen og skader på de underliggende/bagvedliggende konstruktioner.

1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 Udragende spærender og træunderlag fremstår med nedbrudt træ.

2. Ydervægge

2.1 Facader/gavle K2 Puds på ydermure er i områder med mangelfuld vedhæftning, afskalninger og

revner, se f.eks. mod øst.

Note: Afskalningerne bør repareres.

3. Vinduer og døre

3.1 Døre K2 Der kan ses nedbrydninger i karm og ramme på døren mod øst.

3.2 Vinduer er nedbrudte.

4. Fundament/sokler

4. Ingen bemærkninger

5. Kældre/krybekældre/terrændæk

5. Ingen bemærkninger

#### B. Sekundære bygningsdele

7. Gulvkonstruktion og gulve

7.2 Belægninger K2 Gulvbrædder er stedvist med trænedbrydning.

Huseftersyn

HE nr. 2874

Lb. nr. H-18-02874-0044

Tilstandsrapport Version 9.0

#### Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Karakter: Registrering og note: Bygn.:

- 9. Lofter/etageadskillelser
- 9. Ingen bemærkninger
- 10. Indvendige trapper
- 10. Ingen bemærkninger
- Ε Garage/udhus
- A. Primære bygningsdele
  - 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
  - 1.1 Tagbelægning/rygning

K1

Tagpapbelægning fremstår lettere slidt i overfladen. Note: Der er ikke konstateret synlige utætheder.

- 2. Ydervægge
- 2. Ingen bemærkninger
- 3. Vinduer og døre
- 3.1 Døre

Der er huller efter borebiller i porten.

3.3 Fuger

K1

K1

Der mangler fuger omkring vinduet.

- 4. Fundament/sokler
- 4. Ingen bemærkninger
- 5. Kældre/krybekældre/terrændæk
- 5. Ingen bemærkninger
- B. Sekundære bygningsdele
  - 9. Lofter/etageadskillelser

9.2 Loftbeklædning

K2

Der ses misfarvninger på loftet i udhuset.

Note: Der et målt lidt forhøjet fugt. Det vurderes at skyldes kondens fra taget.

- 10. Indvendige trapper
- 10. Ingen bemærkninger
- **Drivhus**
- A. Primære bygningsdele
  - 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
  - 1. Ingen bemærkninger
  - 2. Ydervægge
  - 2. Ingen bemærkninger
  - 3. Vinduer og døre
  - 3. Ingen bemærkninger
  - 4. Fundament/sokler

#### Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn.: Karakter: Registrering og note:

4.2 Sokkel K2 Der er stedvist trænedbrydning i sokkel.

5. Kældre/krybekældre/terrændæk

5. Ingen bemærkninger

B. Sekundære bygningsdele

9. Lofter/etageadskillelser

9. Ingen bemærkninger

10. Indvendige trapper

10. Ingen bemærkninger

G Overdækning

A. Primære bygningsdele

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

1.1 Tagbelægning/rygning K2 Plasttagplader har huller, revner og defekter.

2. Ydervægge

2. Ingen bemærkninger

4. Fundament/sokler

4. Ingen bemærkninger

5. Kældre/krybekældre/terrændæk

5. Ingen bemærkninger

B. Sekundære bygningsdele

9. Lofter/etageadskillelser

9. Ingen bemærkninger

10. Indvendige trapper

10. Ingen bemærkninger

#### Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen

Bygningsdel/installation: Vurdering:	IB	K0	K1	K2	К3	UN	Note
A. Primære bygningsdele							
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten			2		2		X
2. Ydervægge			2	2			Х
3. Vinduer og døre				2			
4. Fundament/sokler			3				Х
5. Kældre/krybekældre/terrændæk	Х						
6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)			2				Х
B. Sekundære bygningsdele							
7. Gulvkonstruktion og gulve			1				X
8. Indervægge/skillevægge	Χ						
9. Lofter/etageadskillelser			2				
10. Indvendige trapper	Χ						
C. Installationer							
11. VVS-installationer	Х						

#### Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:

Husets tilstand er god. Der kan være behov for enkelte mindre reparationer, men i øvrigt kræves kun normal vedligeholdelse.

Litra E, F og G er i god stand. Litra D er i dårlig stand.

Karakterer:

IB: Ingen bemærkninger K3: Kritiske skader, der medfører skader på andre

bygningsdele

K0: Kosmetiske skader

UN: Bør undersøges nærmere

K1: Mindre alvorlige skader (Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art,

omfang og konsekvenser altid afklares)

K2: Alvorlige skader

En **note** er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsagen og konstruktioner.

HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at udbedre, mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre.

#### Beskikket bygningssagkyndig:

Navn: Peter Brandt Kofod Firma: Boligeftersyn P/S

Vej: Per Henrik Lings Allé 4, 5. Postnr.: 2100 By: København Ø

**Telefon:** 35360796 **Mobiltlf.:** 35360796 **Telefax:** 

Email: info@boligeftersyn.dk

Rapportdato: 13-02-2018

#### Sælgers oplysninger om ejendommen

#### Til sælger:

Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for at udarbejde en tilstandsrapport. Spørgsmålene drejer sig navnlig om forhold, som den bygningssagkyndige ikke altid kan se, men som en sælger normalt vil have kendskab til.

Du skal være opmærksom på, at den bygningssagkyndiges undersøgelse som udgangspunkt omfatter alle bygninger på grunden. Ud over beboelsesbygningen gælder det f.eks. garager, carporte, overdækkede terrasser, skure og udhuse m.v. Du skal derfor give oplysninger om alle bygninger på grunden.

Det er vigtigt, at du ud fra dit kendskab til ejendommen besvarer spørgsmålene så præcist og korrekt som muligt. Det gælder ikke alene forhold ved ejendommen, som er opstået og/eller udbedret i din ejertid, men også hvis du har kendskab til forhold, som ligger forud for din ejertid.

Det anbefales, at du gennemgår spørgeskemaet med den bygningssagkyndige. Særligt bør du rådføre dig med den bygningssagkyndige, hvis du er i tvivl om forståelsen af et eller flere spørgsmål, herunder eventuelle fagudtryk. Det skyldes, at forkerte oplysninger efter omstændighederne vil kunne medføre et erstatningsansvar.

Bemærk, at spørgsmålene er generelle. Det skyldes, at skemaet skal dække alle typer boliger. Der kan derfor være spørgsmål, som ikke er relevante for netop din ejendom.

Du har på sidste side i skemaet mulighed for at uddybe dine svar og/eller komme med yderligere bemærkninger om forhold ved ejendommen, som ikke dækkes af de stillede spørgsmål.

#### Til køber:

Spørgeskemaet er udfyldt på baggrund af sælgers kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage.

Du skal være opmærksom på at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.

renoveringer af bygningerne? Hvis ja, hvilke og hvornår? Ny tilbygning i 2008 mod behandlingsrum, entre og toilet. Nyt tag mod fald/hældning på eksisterende tilbygning mod built-up tag.  Har du kendskab til, at bygningerne eller dele af bygningerne er udført helt eller delvist som selvbyg? Hvis ja, hvilke?		×
Hvis ja, hvilke og hvornår? Ny tilbygning i 2008 mod behandlingsrum, entre og toilet. Nyt tag mod fald/hældning	_	
Har du kendskab til, at der er foretaget tilbygninger, ombygninger eller større	×	
I hvilken periode har du boet på ejendommen? <b>01/11-99 -</b>		
Hvor mange år har du ejet ejendommen? 18 år		
Generelle oplysninger		
Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom? Hvis ja, hvem? Angiv venligst firmanavn og evt. lokalafdeling og adresse.  Danbolig Vordingborg Prins Jørgens Alle 6, 4760 Vordingborg.  Vordingborg@danbolig.dk	×	
Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? På internettet, i aviser eller andre medier		
Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten	Ja	Nej
	Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? På internettet, i aviser eller andre medier  Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom? Hvis ja, hvem? Angiv venligst firmanavn og evt. lokalafdeling og adresse. Danbolig Vordingborg Prins Jørgens Alle 6, 4760 Vordingborg. Vordingborg@danbolig.dk  Generelle oplysninger  Hvor mange år har du ejet ejendommen? 18 år  I hvilken periode har du boet på ejendommen? 01/11-99 -	Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? På internettet, i aviser eller andre medier  Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom? Hvis ja, hvem? Angiv venligst firmanavn og evt. lokalafdeling og adresse. Danbolig Vordingborg Prins Jørgens Alle 6, 4760 Vordingborg. Vordingborg@danbolig.dk  Generelle oplysninger  Hvor mange år har du ejet ejendommen? 18 år  I hvilken periode har du boet på ejendommen? 01/11-99 -

Huseftersyn		HE nr. Lb. nr. 2874 H-18-02874-0044			Israpport rsion 9.0	
Sælger	s oplysninger om ejer	ndommen - fortsat				
				Ja	Nej	
2.1	Hvis ja, hvor og hvornå	tage/tagene er eller har v år? Har du gjort noget for a å badeværelse pga. man		×		
2.2		m at der er eller har været år? Har du gjort noget for a	utætte tagrender eller nedløb? at udbedre dette?		×	
2.3		der er eller har været, sk når? Har du gjort noget for			×	
2.4	eller insektskader i tag Hvis ja, hvilke, hvor og	jet?	parationer efter fugt-, råd-, svampe- pga. nedbrydning	×		
2.5	Hvis ja, hvor er adganç	der er adgang til loft- og/ gen placeret? dgang fra altan på 1.sal	eller skunkrum?	×		
3.	Yder- og inderva	egge / skillevægge	•			
3.1	Har du kendskab til, at indervægge/skillevæg Hvis ja, hvor?		ner eller andre skader i yder- eller		×	
3.2	Har du kendskab til, af indervægge/skillevæg Hvis ja, hvor og hvornå	ge?	tpletter eller mug/skimmel på yder- eller		×	
3.3		ler indervægge/skillevæg	ioner efter fugt-, råd-, svampe- eller ge?		×	
4.	Fundamenter/so	okler				
4.1	Har du kendskab til, at opførelsen? Hvis ja, hvor?	huset er piloteret eller ek	strafunderet i forbindelse med		×	
4.2	Har du kendskab til, at Hvis ja, hvor og hvornå	•	erfunderet efter opførelsen?		×	
4.3		m at der er eller har været år? Er revnerne udbedret,	•		×	
	Har du kendskab til, at	der i den forbindelse er u	darbejdet geoteknisk rapport?		×	
5.	Kælder / krybeka	ælder / ventileret h	ulrum			
5.1	Er der kælder?				×	
	gulvet (ikke gennem g Hvis ja, hvor og hvor of	ulvafløb)?	em kælderydervægge eller op gennem er.	×		
	Har du kendskab til, at insektskader i kældere Hvis ja, hvilken, hvor o	en?	er efter fugt, råd-, svampe- eller		×	
5.2	Har du kendskab til, at	der er krybekælder (vent	lerede hulrum)?	X		

Huseftersyn		HE nr. 2874	Lb. nr. H-18-02874-0044		ersion 9.0	
Sælgers	s oplysninger om ejen	dommen - fortsat		l-	NI-:	
	Handrikan dalah dilak	dan an adam at 11 km da dan	ldere a O	Ja	Nej	
	Har du kendskab til, at Hvis ja, hvor? <b>Lem i køkkengulv</b>	der er adgang til krybekæ	ideren?	×	Ш	
	Har du kendskab til, at o insektskader i krybekæ Hvis ja, hvilken, hvor og	lderen?	r efter fugt, råd-, svampe- eller		×	
5.3	Har du kendskab til, at Hvis ja, hvor og hvornål		æn langs husets fundament?		×	
5.4	Har du kendskab til, at Hvis ja, hvor ligger pum	der er en grundvandspur pen og virker den?	npe?		×	
6.	Gulve					
6.1	Har du kendskab til, at o insektskader i gulve? Hvis ja, hvilken, hvor og	·	r efter fugt-, råd-, svampe- eller		×	
6.2	_	der er øvrige skader i gul	vene?		×	
7.	Vinduer og døre					
7.1	Har du kendskab til, at Hvis ja, hvor?	der er punkterede termor	uder?		×	
7.2	Har du kendskab til, at Hvis ja, hvilke vinduer d	der er vinduer og døre, so og døre fungerer ikke?	om ikke fungerer?		×	
7.3	Har du kendskab til, at o insektskader i vinduer/o Hvis ja, hvilken, hvor og	døre?	r efter fugt-, råd-, svampe- eller		×	
8.	Lofter/etageadsk	illelser				
8.1	Har du kendskab til, at o insektskader i lofter/eta Hvis ja, hvilken, hvor og	ageadskillelser?	r efter fugt-, råd-, svampe- eller		X	
8.2	Hvis ja, hvor?	der udført nedhængte (fo ang, spisestue værelse	rsænkede/nedsænkede) lofter? og køkken.	×		
9.	Vådrum (badevæ	erelse, toilet, brygg	ers)			
9.1	Har du kendskab til, at Hvis ja, hvilke og hvor o <b>Toilet i gl. badeværels</b> e		olemer med afløb?	×		
9.2	Har du kendskab til, om Hvis ja, hvor?	n at der er løse og/eller re	vnede fliser på gulv eller vægge?		×	
10.	VVS-installation	er				
10.1	Har du kendskab til, at årligt? Hvis ja, hvor ofte fyldes		lvarmeanlægget mere end én gang		×	
10.2		der er eller har været rørs	kader?	×		

Huseftersyn		HE nr. 2874	Lb. nr. H-18-02874-0044		ndsrapport ersion 9.0
Sælger	s oplysninger om ejer	ndommen - fortsat		Ja	Nej
	Hvis ja, hvor og hvornå I 2011 var der brud på kloakmester/VVS		g i indkørsel hvilket blev repareret af		,
10.3	•	l, at der er eller har været problemer med afløbsforholdene? ornår? Har du gjort noget for at afhjælpe dette?			×
10.4	Har du kendskab til, at virker? Hvis ja, hvor?	der er varmeinstallatione	er og/eller termostatventiler, som ikke		×
10.5	Har du kendskab til, or	n at dele af VVS-installati	onerne er udført uden autorisation?		×

Hvis ja, hvilke?

Huseftersyn	HE nr.	Lb. nr.	Tilstandsrappor
riuseitersym	2874	H-18-02874-0044	Version 9.0

Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:

Andet:

13-02-2018 Rolf Hoelgaard

Dato Underskrift - ejer/sælger

Sælger var til stede

Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:

#### Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring

Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

	Bygn.:	Uddybende oplysninger:
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten		
Sadeltag	Α	
Hanebåndspær	Α	
Taghældning - >35 grader	Α	
Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader	Α	
Skorsten - Muret	Α	
Ensidigt fald	В	
Bjælkespær	В	
Taghældning - 1-15 grader	В	
Tagbelægning - Tagpap/tagduge	В	
Ensidigt fald	С	
Bjælkespær	С	
Taghældning - 1-15 grader	С	
Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader	С	
Ensidigt fald	D	
Bjælkespær	D	
Taghældning - 1-15 grader	D	
Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader	D	
Ensidigt fald	Ε	
Bjælkespær	Ε	
Taghældning - 1-15 grader	Е	
Tagbelægning - Tagpap/tagduge	Е	
Sadeltag	F	
Gitterspær	F	
Tagbelægning - Andet; Type:	F	Glaspartier
Ensidigt fald	G	•
Bjælkespær	G	
Taghældning - 1-15 grader	G	
Tagbelægning - Plastplader	G	
2. Ydervægge	Δ	
Hulmur	A	
Formur - Tegl/kalksandsten	A	
Bagmur - Tegl/kalksandsten	A	
Hulmur	В	
Formur - Tegl/kalksandsten	В	
Bagmur - Tegl/kalksandsten	В	
Massiv murværk	С	
Formur - Murværk med puds	С	
Formur - Andet; Type:	С	Træ
Bagmur - Let pladekonstruktion	С	
Massiv murværk	D	
Træ	D	

Huseftersyn	HE nr.	Lb. nr.	Tilstandsrapport
i iuseitei syii	2874	H-18-02874-0044	Version 9.0

# Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring

Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

	Bygn.:	Uddybende oplysninger:
Formur - Tegl/kalksandsten	D	
Formur - Træ	D	
Bagmur - Tegl/kalksandsten	D	
Træ	E	
Formur - Træ	E	
Andet:	F	Glaspartier
Formur - Andet; Type:	F	Glaspartier
Træ	G	
Formur - Træ	G	
3. Vinduer og døre		
Træ	Α	
Træ	В	
Træ	С	
Træ	D	
Træ	Ε	
Metal	F	Træsokkkel
4. Fundament/sokler		
Beton	D	
Andet; Type:	E	Søjlefundament
Andet; Type:	G	Stolper i jord
5. Kældre/krybekældre/terrændæk		
Terrændæk	Α	
Støbt i beton	Α	
Krybekælder	В	
Støbt i beton	В	
Terrændæk	С	
Støbt i beton	С	
Andet; Type:	D	Trægulv mod jord
Andet; Type:	Е	Betonfliser
Andet; Type:	F	Betonsten
Andet; Type:	G	Perlegrus
6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)		
Vægkonstruktioner, uorganisk	A	
Gulvkonstruktioner, uorganisk	A	
Vægkonstruktioner, uorganisk	С	
Gulvkonstruktioner, uorganisk	С	
7. Gulvkonstruktion og gulve	_	
Gulv på strøer eller bjælker	A	
Gulv på strøer eller bjælker	В	
Klinkegulv på beton	В	

#### Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring

Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

Trægulv på beton	Bygn.: C C	Uddybende oplysninger:
Klinkegulv på beton		
8. Indervægge/skillevægge		
Inder-/skillevægge - Murværk	Α	
Inder-/skillevægge - Letbeton	В	
Inder-/skillevægge - Let pladekonstruktion	С	
9. Lofter/etageadskillelser		
Kommentar	Α	Profilbrædder
Kommentar	В	Profilbrædder
Kommentar	С	Gips
10. Indvendige trapper		
11. VVS-installationer		
Fjernvarme	Α	
Andet; Type:	Α	Brændovn
Fjernvarme	В	
Fjernvarme	С	
Gulvvarme; Type:	С	Vand





# VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører



# Murermesterhus/Bedre Byggeskik

Opført i perioden: ca. 1910-1940

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget hus, fordi vind og vejr samt daglig brug med tiden vil have slidt på huset. Som fremtidig husejer er det også vigtigt at være opmærksom på, at huset løbende skal vedligeholdes.

I tilstandsrapporten får du et overblik over, hvilke synlige skader huset har. Derudover kan der være tidstypiske byggetekniske forhold ved huset, der må forventes ved hustypen. Disse forhold er som udgangspunkt ikke registreret i tilstandsrapporten, fordi de er sædvanlige for hustypen. Du bør derfor læse denne typebeskrivelse grundigt – især OBS-punkterne – så du ved, hvilke forhold der typisk må forventes ved den pågældende hustype.

Hvis der er tilbygninger på det oprindelige hus, vil disse kunne være beskrevet for sig i en særskilt hustypebeskrivelse.

Vær opmærksom på, at der også kan være foretaget andre typer af bygningsændringer – f.eks. tilbygning af kviste, efterisolering m.v. Sådanne ændringer er ikke omfattet af hustypebeskrivelsen, der kun gælder den oprindelige hustype. Samtidig skal det understreges, at typebeskrivelsen er generel og uafhængig af den udarbejdede tilstandsrapport og den tegnede ejerskifteforsikring.

Efter selve hustypebeskrivelsen finder du information om det oprindelige kloaksystem, herunder hvordan kloakken må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må forventes at være udtjent.

Du bør desuden være opmærksom på informationen på de bagerste sider om gasarten radon, herunder ikke mindst hvad du kan gøre for at løse et eventuelt radonproblem.

# Konstruktion

#### **Fundament**

Murermesterhusets kælderydervægge (fundamenter) og kældergulv er støbt af beton og er uden isolering.

Mange kældervægge i ældre huse er støbt direkte mod jord. Kælderydervægge støbt i forskalling er undertiden fugttætnet udvendigt med asfalt og mørtel.

Kælderdækket er hævet et stykke over jorden.

#### Vægge

En del murermesterhuse er udført med hulmur med faste bindere (mursten, der forbinder den ydre del af ydervæggen med den indre del) som ydervæg.

Der er normalt massivt murværk omkring vinduerne. De seneste huse i perioden kan være udført med bindere af ståltråd (siden midten af 1930'erne).

Det udvendige murværk står som blank mur (teglstensmur uden overfladebehandling) eller kan være pudset. Indvendige vægge er typisk pudsede murstensvægge, slaggepladevægge eller bræddeskillevægge med rørvæv og puds.

#### Tag

Tagdækningen består oftest af røde tegltagsten med understrygning (mørtelfugning på bagsiden af tagstenene). Der er ingen isolering omkring de udnyttede loftsrum.

Tagkonstruktionen er udført som sadeltag/høj rejsning (45-60 graders taghældning) og afvalmede gavlpartier (skrå tagflade med fald mod husgavl).

Overgange mellem tagfladerne og lodrette ydervægge er som regel udført som opskalket tag på små murede gesimser (dvs. de nederste rækker tagsten har lidt mindre hældning, fordi de ligger på et vandret liggende, fremstående bånd af mursten under tagrenden) med synlige tagrender og nedløb, der ofte er af zink.

#### Etageadskillelser/gulve

Etageadskillelserne er som oftest træbjælkelag med trægulve. Der er lerindskud (ler indlagt på forskallingsbrædder mellem bjælkerne i træbjælkelaget) i bjælkelaget. På undersiden af bjælkerne er et loft udført af forskallingsbrædder med rørvæv og puds.

Der er ingen isolering.

Bjælkelaget er dimensioneret til udnyttelse af etagerne til beboelse.

Trægulvene er oftest udført med almindelige gulvbrædder af fyr.

#### Installationer

Huset er oprindeligt opført med indlagt vand, afløb, el og gas og med centralt placeret kakkelovn. Installationerne er normalt udskiftede.



#### **OBS Punkter**

#### Fundament/gulve

Kældergulvene er kolde på grund af manglende isolering. Der kan være mørke opfugtede pletter på betongulvet. På kældervæggen kan der være saltudfældninger eller afskallende puds (hvidt, porøst, afskallende lag). Dette skyldes fugt, der trænger igennem væggen.

Manglende ventilation og opvarmning af kælderrummene vil kunne medføre "kælderlugt".

#### Vægge

De murede yder- og indervægge kan ved overgangen til fundament/kældergulv mangle fugtspærre (fugtbeskyttende lag af f.eks. asfaltpap), eller fugtspærren kan være nedbrudt. I så fald kan fugt trænge op i den nederste del af murstensvæggen. Dette kan medføre mørkfarvning\*.

På grund af det massive murværk kan der være en kuldebro (koldt område) ved de indvendige vindueslysninger, dørhuller og hushjørner, som kan medføre mørkfarvning\*.

#### Tag

Tegltaget kan danne grobund for alger og lav, især hvis tagfladen vender mod nord, eller hvis der er høje træer, der skygger. Alger og lav er kun et kosmetisk problem.

Tagkonstruktionen er som regel uisoleret.

Der kan i nogle tilfælde forekomme utætheder ved skorstenens gennemføring (inddækninger), hvor regn og sne kan trænge ind.

Hvis tagetagen er udnyttet, kan det være svært eller måske umuligt at besigtige uudnyttede tagrum/skunkrum (tagrum bag lodret væg mod taget på etageadskillelsen) samt understrygningen.

#### Vedligeholdelse

Hustypen kræver almindelig vedligeholdelse. Vær opmærksom på mørtelfugerne mellem de buede rygningssten (øverste sten som forbinder de to tagflader).

Det kan være nødvendigt at renovere den indvendige side af et tegltag ved understrygning og udbedring/montering af bindere til at fastholde tagstenene. Det kan endvidere være nødvendigt at eftergå mørtelfuger i tagrygning både indvendig og udvendig. Understrygning kan være udført med tætningsmidler med asbest mellem ca. 1920 og 1981.

#### Andre punkter

Kælderen er normalt ikke godkendt til beboelse. Bemærk at en ændring af husets ydre (f.eks. supplerende isolering af vægge, gulv, tag etc.) skal være udført korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.

De fleste murermesterhuse har en muret gesims (vandret liggende fremstående bånd af mursten under tagrenden), som var en del af denne tids tegn på håndværksmæssig tradition og kvalitet. Gesimsen sikrer, at vand og sne holdes fri af facaden.

Asbest kan forekomme i rørisolering og elkabler (fra ca. 1920-1979, og i mindre omfang efter 1963) samt i flise-klæber, støbegulve i vådrum (1920-1980, især 1930-1970), vinyl (typisk til gulve, 1930-1980) og aftræks- og ventilationskanaler (1920-1986). Arbejde med og bortskaffelse af asbest kræver særlige foranstaltninger.



\*) Mindre omfang af mørkfarvning må forventes på overflader, som er særligt udsatte for fugt, eller som har ringe isolering. Mørkfarvning skyldes ofte støvfigurer (ansamling af støv), men kan undertiden være skimmelvækst. Sådanne overflader bør være tilgængelige og jævnligt kunne rengøres.

# Generel beskrivelse af kloaksystemer

Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må forventes at være udtjent. Det bemærkes, at flere forskellige forhold kan have indflydelse af restlevetiden, f.eks. store træer, dårligt vedligeholdt offentlig kloak eller rør udført i dårlig kvalitet.

Kloaksystemet – eller afløbssystemet – fra en ejendom består af en afløbsinstallation (eventuelt med dræn), stikledning, hovedkloak og renseanlæg. Afløbsinstallationen er den del af et kloaksystem, der er beliggende i selve bygningen og i jorden på ejendommens grund. Grundejeren ejer i dag kun den del af stikledningen, som befinder sig på grunden.

#### Kloaksystemer fra før 1920

Afløbsinstallationer fra før 1920 er typisk udført af glaserede lerrør. Efter år 1900 blev det almindeligt at montere en septiktank på afløbet fra toilet. I denne periode blev der normalt ikke kloakeret på landet.

De oprindelige afløbsinstallationer fra denne periode, som endnu ikke er udskiftet eller renoveret, har normalt ingen eller kun ringe restlevetid.

#### Kloaksystemer fra 1920-1970

Afløbsinstallationer fra denne periode er oftest udført af præfabrikerede betonrør eller glaserede lerrør. Afløbsrørene blev overvejende samlet ved hjælp af tjæret pakgarn og fint opslemmet ler, cementmørtel eller asfalt. I slutningen af perioden afløstes pakgarnet af gummiringe. De fra byerne kendte kloakopbygninger blev i slutningen af perioden også udbredt til ejendomme på landet.

Toiletafløb blev i perioden fortsat ført til en septiktank. I takt med at der etableredes offentlige kloakker blev mange septiktanke sløjfet. Endvidere blev der i perioden i stigende grad etableret dræning af husene, hvor drænene tilsluttes afløbsinstallationerne.

Både lerrør og betonrør har normalt lang levetid, dog er levetiden for betonrør normalt lidt kortere end for lerrør. For både lerrør og betonrør opstår der ofte problemer med samlingerne, hvorfor afløbssystemet, hvis dette ikke efterfølgende har været renoveret, samlet set har begrænset restlevetid.

#### Kloaksystemer fra 1970 til nu

I denne periode blev afløbsinstallationer – både rør og brønde – typisk udført i plast. I starten af 70'erne blev rørene samlet med løse gummiringe, som senere hen blev afløst af fastsiddende gummiringe.

Der er i perioden sket en væsentlig produktudvikling, hvor materialernes kvalitet forbedres. I år 2000 blev der indført nye regler til udformning af kloakanlæg, og der blev stillet krav om uddannelse og kvalitetssikring, der samlet set betyder, at kvaliteten forbedres betydeligt.

Særligt for ejendomme på landet bemærkes det, at der bruges nedsivningsanlæg, hvor spildevandet renses i septiktank og derefter siver ned i undergrunden. Siden omkring år 2000 har det været almindeligt at etablere minirensningsanlæg, beplantet filteranlæg eller pileanlæg i forbindelse med rensning af spildevandet, inden det ledes videre til vandløb, grøfter m.v.

Regnvand håndteres i stigende grad via faskiner og efterfølgende nedsivning. Endvidere etableres der ofte omfangsdræn, der tilsluttes afløbsinstallationerne.

Der er endnu ikke set tegn på nedbrydning af plastrør. Er rørinstallationen udført korrekt, må der forventes at være en betydelig restlevetid for kloaksystemet (50-100 år).



#### Hvad er radon?

- Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan løses nemt og billigt.
- Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv gasart, der kan trænge ind i huset fra undergrunden.
- 350.000 huse i Danmark anslås at have for højt radonniveau.
- Radon lugter ikke og kan ikke ses eller smages, men det kan ved langvarig påvirkning være sundhedsskadeligt, og det er en medvirkende årsag til ca. 300 tilfælde af lungekræft om året.
- Sundhedsrisikoen ved radon er cirka 25 gange større for rygere end for ikke-rygere.

#### Hvor kommer radon fra?

- Radon kommer fra jorden under huset.
- Din boligs stand og konstruktion har betydning for, hvor meget radon der er i dit hus.
- Det meste radon trænger ind i huse gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer i fundamenter m.v.

#### Radonkortet

- På Radonkortet på næste side er der vist, hvor stor en andel af enfamiliehuse, i et område som Sundhedsstyrelsen vurderer, har et radonniveau over 200 Bq/m3.
- Kommunevurderingerne er et udtryk for, at risikoen for at bo i et hus med for høje radonniveauer er forskellig alt efter hvor i landet du bor. Der er f.eks. større risiko for radon på Sjælland og øerne end i Vestjylland.

#### Hvad gør jeg ved det?


- Du kan nemt og billigt foretage en radonmåling i dit hjem. Radon måles i bequerel per kubikmeter (Bq/m³).
- Måler du over 100 Bq/m3, anbefaler Energistyrelsen, at radonniveauet nedbringes.
- Ved radonniveauer mellem 100-200 Bq/m3, anbefaler Energistyrelsen, at du nedbringer radonniveauet via forbedringer af ventilation samt tætning af revner i fundamentet og utætheder ved rørsammenføringer.

- Ved radonniveauer over 200 Bq/m3, kan det være nødvendigt med mere omfattende tiltag, som f.eks. etablering af radonsug (et særligt ventilationssystem under bygningen).
- Husk også, at radonniveauet generelt er højere i kælderog stueplan, hvor der er direkte kontaktflade mellem
  gulv og jord. Især kælderrum har ofte et dårligere
  indeklima end resten af huset, og kælderrum er først og
  fremmest beregnet til opbevaring ikke til beboelse.

#### Læs meget mere på www.radonguiden.dk

- Du kan på www.radonguiden.dk læse meget mere om radon, hvordan du bestiller en radonmåling, og hvordan du kan reducere radonniveauet i dit hus. Du kan bruge SBi-anvisning 247 til at finde frem til de bedste løsninger for at reducere radon i indeluften for netop dit hus.
- Du kan desuden indtaste oplysninger om dit hus og straks få svar på, om der er særlig risiko for radon.
- Radonsikring er lovkrav i nybyggeri
   I 1998 blev der indført et krav i bygningsreglementet
   om, at nyt byggeri skal radonsikres. Er dit hus opført
   efter 1998, er det således opført med radonsikring.
- Selvom dit hus er opført efter 1998, kan være for høje radonniveauer i dit hus, hvis radonsikringen ikke fungerer. Det kan være fordi, at der er for lavt ventilation og luftskifte i dit hus, eller hvis den membran i fundamentet, der skal sikre, at der ikke trænger radon ind fra jorden, er gennembrudt.
- I Bygningsreglement 2010 er det for nybyggeri præciseret, at kravet om radonsikring skal sørge for, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet. Ejeren af et hus, der er opført efter juni 2010, har således krav på at radonniveauet ikke overstiger 100 Bq/m3. Det er den professionelle bygherre, der har ansvaret for, at radonsikringen overholder kravet om max. 100 Bq/m3.



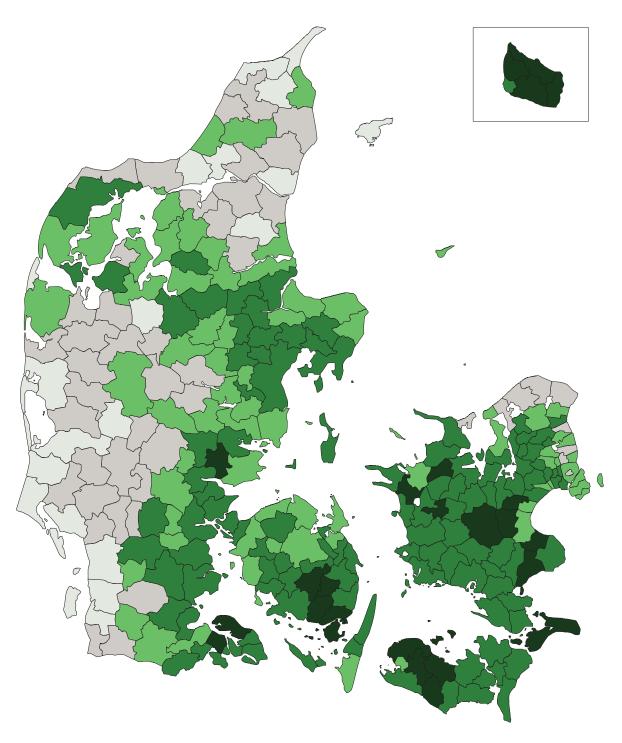

Andel af husstande med over 200 Bq/m³.

