

南方电网安监〔2026〕8号附件



南方电网公司重大和较大事故隐患

判定标准（2026 版）

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID

中国南方电网公司安全监管部

2026 年 4 月

批准：



审定：李建设

审核：丁士

初审：李党

编制人员：李聪、张雷、梁耀培、林显军、柯子桓、莫琦、陈湘龙、武哲、梁乃方、肖磊磊、李克华、李惠鹏、刘磊、王维航、黄相锦、金字、陈威成、李一巧、赵志刚、李铿、陆丽彬、黄萍力、李朋岳、莫钧、李跃虎、朱江、邹佳强、景增明、胡广恒、甘享华

编制单位：南方电网公司安监部、办公室、输配电部、工程建设部、市场部、数字化部，南方总调；南网超高压公司、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、南网储能公司

修订说明

国务院应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门按照《安全生产法》规定，陆续发布实施了主管行业领域的重大事故隐患判定标准，截至 2025 年底累计印发 67 项¹行业重大事故隐患判定标准，并在中央安全生产考核巡查中明确把重大事故隐患的排查治理作为其核心内容。

公司紧盯国家相关法律法规和政策方针的最新要求，坚持推动安全风险分级管控和隐患排查治理工作不断深化。2023 年公司组织修订了《公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理办法》，与国家发改委《关于进一步加强电力安全风险分级管控和隐患排查治理工作的通知（发改办能源〔2021〕641 号）》做好衔接，结合公司实际情况，将隐患等级调整为重大事故隐患、I 级较大事故隐患、II 级较大事故隐患、一般事故隐患、较小事故隐患 5 个等级，各等级隐患按照可能导致的后果的严重程度进行区分，并配套制定了重大事故隐患判定标准 54 条、较大事故隐患判定标准 27 条。2024 年，国家全面启动治本攻坚三年行动，确立了各行业领域**重大事故隐患动态清零**的工作目标，并将重大事故隐患判定标准体系提升列入“八大行动”中。为适应事故隐患管理工作新形势以及公司安全生产的实际需要，公司在全面承接国家有关行业事故隐患判定标准的基础上，形成了 2024 版重大事故隐患判定标准，包括 41 条重大事故

¹ 来自国家应急管理部 2026 年 2 月 27 日新闻发布会公布的数据

隐患以及 87 条较大事故隐患判定标准，明确了推进**重大、较大事故隐患动态清零**的目标。2025 年至今，随着全国安全生产治本攻坚三年行动的深入推进，部分行业领域先后修订印发新的重大事故隐患判定标准，并提升为部门规章、强制性国家标准等，国家发展改革委也在 2026 年 3 月公布了《电力重大事故隐患判定及治理监督管理规定》（第 41 号令），为做好及时的吸收、融入，公司组织开展了新版判定标准的研究和修订工作，主要情况说明如下：

一、2024 版重大事故隐患判定标准编制情况回顾

2024 年，按照公司安全生产治本攻坚三年行动方案工作部署，公司组织修订了《南方电网公司重大和较大事故隐患判定标准（2024 版）》，包含重大事故隐患判定标准 41 条、较大事故隐患判定标准 87 条，这些条款充分吸收、融合国家有关部委规范性制度文件、相关国标、行标以及公司制度的要求，进一步明晰、具象事故隐患判定条款，提升条款执行的针对性、有效性和可操作性，有效推动了公司重大较大事故隐患动态清零。

（一）全面充分承接融合国家有关行业事故隐患判定标准。公司 2024 版重大和较大事故隐患判定标准主要引用《重大电力安全隐患判定标准（试行）》（注：国家能源局主要遴选电力行业特有的重大事故隐患，对于其他行业领域已有规定的不再重复出现，并在标准的第二条规定“危险化学品、消防（火灾）、特种设备等有关行业领域对重大事故隐患判定标准另有规定的，适用其规定”以及第五条规定“对其他

严重违反电力安全生产法律法规、规章、政策文件和强制性标准，或可能导致群死群伤或造成重大经济损失或造成严重社会影响的隐患，有关单位可参照重大事故隐患监督管理”）、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》、《重大火灾隐患判定方法》、《工贸企业重大事故隐患判定标准》、《特种设备安全监督检查办法》、《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 年版）》、《水电站大坝工程隐患治理监督管理办法》、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》等与公司生产经营活动密切相关的 8 项行业领域重大事故判定标准或重点检查事项，同时吸收、融合国家有关部委规范性制度文件和相关国家、行业标准 45 份，重点覆盖电网主设备、二次设备、电力监控系统、水电站（含小型水电站）等以及组塔架线、起重吊装、基坑边坡等易造成群死群伤工程建设领域设备设施。

（二）梳理明确公司安全生产业务范围内重大事故隐患判定标准共 41 条。判定标准中 9 条引用《重大电力安全隐患判定标准（试行）》、8 条引用《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》、3 条引用《重大火灾隐患判定方法》、3 条引用《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、2 条引用《工贸企业重大事故隐患判定标准》、1 条引用《特种设备安全监督检查办法》；12 条整合了上述行业领域重大事故判定标准或重点检查事项中部分重合、相近条款；余下 3 条引用

《110kV-750kV 架空输电线路施工及验收规范（GB 50233-2014）》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定（住建部〔2018〕37 号令）》及危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南、《国家突发环境事件应急预案》等其他部委规范性制度文件和行业标准。

（三）制定公司安全生产业务范围内较大事故隐患判定标准共 87 条。其中 I 级较大事故隐患 37 条、II 级较大事故隐患 50 条，编制过程中承接融入国家有关部委规范性制度文件以及国家、行业标准 45 份，主要包括《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求（国能发安全〔2022〕55 号）》（参考制定较大事故隐患判定标准 18 条，下同）、《防止电力生产事故的二十五项重点要求（国能发安全〔2023〕22 号）》（7 条）、《电力系统安全稳定导则》（3 条）、《电力建设安全工作规程（DL 5009-2013）》（4 条）、《施工脚手架通用规范（GB55023-2022）》（3 条）、《跨越电力线路架线施工规程（DL/T 5106-2017）》（3 条）、《起重机械安全规程（GB 6067.1-2010）》（3 条）、《工贸企业有限空间作业安全规定》（4 条）、《水电站大坝运行安全评价导则（DL/T5313-2014）》（4 条）、《建筑施工模板安全技术规范（JGJ162-2008）》（4 条）等公司安全生产工作中引用较多的制度文件和技术标准。

二、2026 版重大事故隐患判定标准修订情况说明。

2024 年以来，随着全国安全生产治本攻坚三年行动的深入推进，各级政府对企业隐患排查治理工作提出了一系列新

要求，公司当前的事故隐患判定标准体系面临一些新的变化。一是国家层面部分行业领域（如房屋市政领域、消防领域、特种设备领域、电力行业领域等）已经印发新版重大事故隐患判定标准，并提升为部门规章、强制性国家标准等，需要及时吸收、融入；二是公司《关于印发安全生产治本攻坚三年行动 2025 年重点任务的通知》（南方电网安监〔2025〕8 号）提出“公司各业务部门要系统推进事故隐患判定标准的查漏补缺与提质升级工作”的工作要求；三是当前公司新型电力系统加速构建，电力系统部分关键节点不够坚强、电力建设施工规模长期维持高位、新能源大规模并网摊薄系统稳定裕度等风险凸显，2024 年以来的部分高等级的电力事故事件也暴露出一系列事故隐患排查不充分等问题，需要及时完善判定标准。根据以上情况，公司组织对重大和较大事故隐患判定标准进行修订，形成了 2026 版，有关情况说明如下：

（一）重大事故隐患判定标准修订情况。公司 2026 版重大事故隐患判定标准由 2024 年版的 41 条（具体含约 90 种情形）增至 47 条（具体含约 130 种情形），其中全文保留公司 2024 版事故隐患判定标准条款 8 条，删除 1 条（对照国家标准《重大火灾隐患判定方法（GB35181-2017）》更新变化，删除原引用的 1 条），其余条款修改、整合成 33 条，新增 6 条（其中 5 条根据《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》制定、1 条根据《民用建筑可靠性鉴定标准（GB50292-2015）》及《危险房屋鉴定标准（JGJ125-2016）》制定）。一是与行业和公司安全生产实际情况相匹配，加强

与国家各行业领域最新标准衔接，2024 年底以来部分与公司生产经营范围密切相关的行业领域重大事故隐患判定标准进行了修订，其修订趋势均呈现适度扩大重大事故隐患覆盖范围情况，如国家能源局新修订的电力重大事故隐患判定标准由 2022 年版的 8 条（具体含约 20 种情形）增至 10 条（具体含约 50 种情形），需进行增加和补充。二是**优化整合部分条款**，如《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》隧道工程隐患情形和《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》隧洞工程隐患情形（两者总体要求一致的）做了整合，结合 2024 年深江铁路“12.4”重大坍塌等事故教训，补充开展超前地质预报的判断要素，以及地质条件发生重大改变未变更设计或施工方法的情形，更好指导抽水蓄能电站隧洞、电力电缆隧道等工程隐患排查。三是**补充完善细化部分条款**，引入阈值标准、参数范围等量化指标，使判定要素更加具体、明确，如起重机械使用报废标准的吊索具情形，以及特种设备超过规定参数、使用范围的情形。

（二）较大事故隐患判定标准修订情况。公司 2026 版较大事故隐患判定标准由 2024 年版的 87 条（具体含约 140 种情形）调减为 70 条（具体含约 160 种情形），其中 I 级较大事故隐患 33 条、II 级较大事故隐患 37 条。保留公司 2024 版较大事故隐患判定标准条款 34 条，删除 12 条（其中 7 条因在国家能源局新版判定标准中确定为重大事故隐患进行提级、3 条因引用的行标的标准条文变更删除、删除 2 条兜


底条款），余下条款经修改、整合成 19 条，新增 7 条（其中 1 条根据《电力系统网源协调技术规范(DL/T 1870-2018)》制定、2 条根据《输变电工程项目质量管理规程(DL/T1362-2014)》制定、1 条根据《民用建筑可靠性鉴定标准(GB50292-2015)》制定、其余 3 条针对公司一些高等级事故事件暴露的图实不一致、电杆损坏等隐患）。一是部分原较大事故隐患标准已提级为重大事故隐患，如国家能源局新修订的电力重大事故隐患判定标准覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统跨区互联等纳入重大事故隐患情形（已涵盖网省地三级）；又如《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》将有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备加入重大事故隐患标准中。二是增加电力建设工程质量管理、一次设备图实不一致等较大事故隐患标准，主要基于部分行业领域增加相关的重大事故隐患判断条款，继而延伸制定了公司相应的较大事故隐患情形，还结合电杆“排雷”行动要求增加混凝土电杆等较大事故隐患情况。三是修改并细化部分条款，引入阈值标准、参数范围等量化指标，合并了部分相似的判定要素。

（三）延伸制定公司典型一般、较小事故隐患判定标准。以公司重大较大事故隐患判定标准确立的基准为依托，针对近年来系统内、外发生的各类事故事件或涉险事件中暴露出的本专业领域一些有代表性的隐患问题，结合公司安全生产规章制度、标准和规程等，组织制定生产技术、市场营销、

系统运行、办公行政、工程建设、供应链、数字化、新兴业务等专业领域典型一般和较小事故隐患判定标准，进一步完善公司层面覆盖各领域、各等级的事故隐患判定标准体系。安监部今年年初已经印发《公司典型一般和较小人身事故隐患判定标准》。

（四）保留沿用 2024 版公司事故隐患判定标准条款的编码规则。如下所示。

南方电网公司事故隐患判定标准条款编码格式如下。

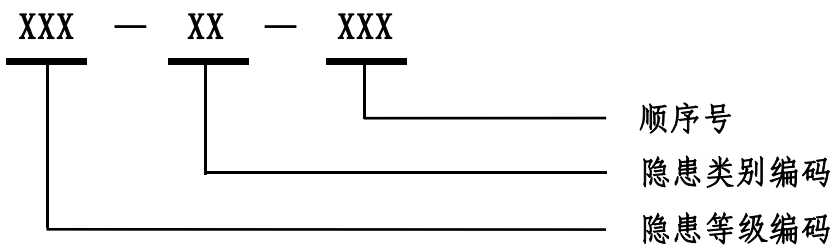

隐患等级	隐患等级编码	隐患类别	隐患类别编码
重大事故隐患	ZD	人身安全隐患	RS
I 级较大事故隐患	JD1	电力系统隐患	XT
II 级较大事故隐患	JD2	设备设施隐患	SB
一般事故隐患	YB	设备设施隐患（消防类）	XF
较小事故隐患	JX	大坝安全隐患	DB
/	/	安全管理隐患	GL
/	/	其他安全隐患	QT

南方电网公司重大和较大事故隐患判定标准（2026 版）

隐患等级	隐患分类	条款编码	判定标准	参照依据	修订简要说明
重大事故隐患	人身安全 隐患	ZD-RS-001	基坑、边坡工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （1）未对因基坑、边坡工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施。 （2）深基坑、高边坡（一级、二级）土方超挖且未采取有效措施。 （3）深基坑、高边坡（一级、二级）施工未进行第三方监测（仅限房屋建筑和市政基础设施工程）。 （4）有下列基坑、边坡坍塌风险预兆之一，且未及时处理： 1. 支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值； 2. 基坑侧壁出现大量漏水、流土； 3. 基坑底部出现管涌； 4. 桩间土流失孔洞深度超过桩径。 （5）高边坡未按设计要求及时采取锚喷等支护措施或未经验收合格即进行下一梯段施工，或深基坑土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第五条	修改，合并 ZD-RS-011
		ZD-RS-002	人工挖孔桩施工有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （1）未经地质勘探，在淤泥质土、砂层、断层破碎带、分布有腐植质等不良地质进行人工挖孔桩作业。如，开挖深度范围内分布有厚度超过 2m 的流塑状泥或厚度超过 4m 的软塑状土、开挖深度范围内分布有层厚超过 2m 的砂层、有涌水的地质断裂带、高压缩性人工杂填土厚度超过 5m、开挖面 3m 以下土层中分布有腐植质有机物、煤层等可能存在有毒气体的土层。 （2）未按设计要求设置护壁，或护壁混凝土强度未达到设计或规范要求。 （3）流砂层、富水层等高风险地质未采取止水支护措施，或采取措施仍无法保	危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南	修改

			持土体稳定性。 (4) 在下水道、煤气管线、潮湿处、垃圾堆或有腐质物附近等存在有毒有害气体的场所挖深超过 2m 时，未采取防毒防护措施。		
		ZD-RS-003	隧道及隧洞等暗挖工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： (1) 未按规范或施工方案要求选择开挖、支护方法，如矿山法施工仰拱一次开挖长度不符合方案要求；仰拱与掌子面的距离、二次衬砌与掌子面的距离不符合设计、标准规范或专项论证要求；仰拱未及时封闭成环。 (2) 勘察设计与实际地质条件严重不符，没有进行变更设计；或地质条件发生重大改变，隧道开挖方法与围岩不适应。 (3) 盾构机始发、接收端头未按设计进行加固，或加固效果未达到要求且未采取措施即开始施工。 (4) 盾构机盾尾密封失效、铰链部位发生渗漏仍继续掘进作业，或盾构机带压开仓检查换刀未按有关规定实施。 (5) 未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施。 (6) 未经批准，在轨道交通工程安全保护区范围内进行新（改、扩）建建（构）筑物、敷设管线、架空、挖掘、爆破等作业。 (7) 出现以下风险征兆之一，未按规定开展超前地质预报和监控量测，或监控量测异常时并及时采取措施： 1. 隧洞出现围岩不断掉块，洞室内灰尘突然增多，喷层表面开裂，支撑变形或连续发出声响； 2. 围岩沿结构面或顺裂隙错位、裂缝加宽、位移速率加大； 3. 出现片帮、岩爆或严重鼓胀变形； 4. 出现涌水、涌水量增大、涌水突然变浑浊、涌沙； 5. 干燥岩质洞段突然出现地下水流，渗水点位置突然变化，破碎带水流活动加剧，土质洞段含水量明显增大或土的性状明显软化； 6. 洞温突然发生变化，洞内突然出现冷空气对流；	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第十三条，《水利建设工程项目生产安全重大事故隐患判定清单（指南）》，《水利水电工程锚喷支护技术规范》	修改，合并 ZD-RS-012 和 ZD-RS-013

		7. 钻孔时，钻进速度突然加快且钻孔回水消失，经常发生卡钻； 8. 岩石隧洞掘进机或盾构机发生卡机或掘进参数、掘进载荷、掘进速度发生急剧的异常变化； 9. 突然出现刺激性气味； 10. 断层及破碎带缓倾角节理密集带岩溶发育地下水丰富及膨胀岩体地段和高地应力区等不良地质条件洞段开挖未根据地质预报针对其性质和特殊的地质问题制定专项保证安全施工的工程措施。 （8）隧洞施工过程中，未对洞内有毒有害气体进行检测、监测，或有毒有害气体浓度达到、超过规定标准时未采取有效措施。		
	ZD-RS-004	起重机械及吊装工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （1）塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记。 （2）起重机械的基础承载力和变形不满足设计要求，或未校核其运行路线及作业位置承载能力。 （3）起重机械安装、拆卸、爬升（降）以及附着前未对结构件、爬升装置和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查。 （4）起重机械的起重量限制器、起重力矩限制器、防坠安全器等安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏。 （5）起重机械主要受力构件有可见裂纹、严重锈蚀（断面腐蚀达设计厚度 10% 以上）、塑性变形、开焊，或其连接螺栓、销轴缺失或失效。 （6）施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。 （7）塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。 （8）塔式起重机与周边建（构）筑物或群塔作业未保持安全距离。 （9）使用达到报废标准的起重机械。 （10）使用以下达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业： 1. 钢丝绳断丝超 10%、直径减少超 7%、整股断裂、严重腐蚀或笼状畸变、扭结、	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第八条，修改 《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067-2024）	

			弯折; 2. 吊钩开口度比原尺寸增加 15%、塑性变形、裂纹或危险断面磨损超 10%; 3. 吊带纤维老化、严重磨损、穿孔、切口、死结或警戒线裸露; 4. 卸扣变形严重、磨损超 10%、裂纹或销轴变形无法转动。 (11) 起重机械急停开关缺失或失效。 (12) 在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违规进行吊装作业。 (13) 室外工作的轨道式起重机械抗风防滑装置缺失或失效。 (14) 竖(斜)井载人(货)的专用提升设施未经设计并验收合格的,或提升机 械安全装置缺失或失效。		
		ZD-RS-005	模板工程及支撑体系有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患: (1) 模板支架的地基基础承载力和变形不满足设计要求。 (2) 模板支架承受的施工荷载超过设计值。 (3) 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时,混凝土强度未达到设计或规范要求。 (4) 危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚 度浇筑混凝土。	《房屋市政 工程生产安 全重大事故 隐患判定标 准(2024 版)》第六条	修改
		ZD-RS-006	脚手架工程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患: (1) 脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。 (2) 悬挑式、6 米及以上落地式未设置连墙件或连墙件整层缺失。 (3) 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、 失效或缺失。	《房屋市政 工程生产安 全重大事故 隐患判定标 准(2024 版)》第七条	修改
		ZD-RS-007	高处作业有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患: (1) 悬挑式卸料平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上, 且未做可靠连接。 (2) 脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施,或电梯井道内贯通未 采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门。 (3) 高处作业吊篮超载使用,或安全锁失效、安全绳(用于挂设安全带)未独	《房屋市政 工程生产安 全重大事故 隐患判定标 准(2024 版)》第九条	修改

			立悬挂。		
		ZD-RS-008	110kV 及以上组塔架线工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （1）分解组立铁塔时基础混凝土的抗压强度未达到 70%，或整体立塔时基础混凝土的抗压强度未达到设计强度的 100%。 （2）未对放线区段塔脚板未安装地脚螺帽、地脚螺栓规格不符合设计规格、地脚螺栓与螺帽不匹配。 （3）各类锚桩设置未根据土质条件、受力要求开展受力计算，或未对拉线、地锚计算校核验收。 （4）非平衡挂线施工时，未按施工方案要求设置反方向临时拉线。	《110kV-750kV 架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）， 《±800k 及以下直流架空输电线路工程施工及验收规程》（DLT5235-2010），《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》	修改，合并 JD1-RS-004 和 JD1-RS-006
		ZD-RS-009	/		与 ZD-GL-006 合并，取消 ZD-RS-009
		ZD-RS-010	抽水蓄能电站大坝围堰不符合规范和设计要求；围堰位移及渗流量超过设计要求，且无有效管控措施。	《水利工程项目生产安全重大	

				事故隐患判定清单（指南）》，《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》	
		ZD-RS-011	断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，未按设计要求及时采取支护措施或未经验收合格即进行下一梯段施工；深基坑土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患判定清单（指南）》，《水电水利工程施工安全技术规程》	
		ZD-RS-012	/		与 ZD-RS-003 合并，取消
		ZD-RS-013	/		
		ZD-RS-014	进入主变等设备内部、事故油池、消防水池、电缆隧道、电缆井、综合管廊、箱涵、深基坑、风机管道等有限空间工作有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （1）未执行“先通风、再检测、后作业”要求。 （2）现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024	修改，与 JD1-RS-012 合并

				版)》，公司安规(发电厂和变电站部分)，《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，《有限空间作业安全技术规范》	
		ZD-RS-015	拆除工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： (1) 装饰装修工程拆除承重结构未经原设计单位或具有相应资质条件的设计单位进行结构复核。 (2) 拆除杆塔时未做好防止倒杆塔措施，或采取整体拉倒方式拆除。 (3) 拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求。如：拆除支护结构时未按基坑回填顺序自下而上逐层拆除、随拆随填；拆除脚手架时未按要求由上而下逐层拆除、连墙件未逐层拆除或数层同时拆除、采用整体推倒拆除方式。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)》，公司《安规》	修改
	电力系统 隐患	ZD-XT-001	有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： (1) 直流输电控制保护系统、330 千伏以上电网安全稳定控制系统的策略表或定值单未根据电网变化进行整定、调整，或现场执行与电网调度机构正式下发的策略表或定值单不一致。 (2) 直流输电控制保护装置、330 千伏以上电网安全稳定控制装置未采用双重化以上配置；正常方式下，220 千伏以上电厂涉网保护装置及其二次回路、直流电源、通信通道、路由等不满足冗余配置要求。 (3) 单机容量 100 兆瓦以上火电、核电机组，40 兆瓦以上水电机组的励磁系统未按要求配置电力系统稳定器功能，或同步发电机机组并网运行时电力系统稳定	《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第五条	修改

			器未按照规程规定要求投入运行。 (4) 并入 500 千伏以上电压等级电网的单机容量 200 兆瓦以上发电机组未按要求开展进相试验。 (5) 并入 220 千伏以上电压等级电网的风电场、光伏电站、电化学储能电站不具备国家标准规定的低电压穿越能力、高电压穿越能力、电压控制能力、动态无功支撑能力和频率运行适应性，或未按电力调度机构要求将有功功率控制系统、无功电压控制系统投入运行，或未按国家标准要求完成并网试验。		
		ZD-XT-002 /			与 ZD-XT-001 合并，取消 ZD-XT-002
		ZD-XT-003	覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统和 500 千伏以上电压等级并网厂站电力监控系统有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： (1) 生产控制区与管理信息区、安全接入区之间的联接处未部署电力专用横向单向安全隔离装置。 (2) 生产控制区与电力监控专用网络的广域网之间的联接处未部署电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关。 (3) 生产控制区内部网络与外部网络非法连通（包括跨区直联、连接互联网等）。	《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第十二条	修改
	设备设施隐患	ZD-SB-001	有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： (1) 直流±800 千伏、交流 1000 千伏以上架空线路全高 50 米以上杆塔塔身倾斜度超过 10%，或全高 50 米以下的杆塔塔身倾斜度超过 15%。 (2) 纳入国家层面管控的重要输电通道内存在可能引发通道线路全停的山火易燃物（松树、杉树等油性植物）、施工外破（保护区内爆破），且未采取有效治理措施。	《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第五条	修改
		ZD-SB-002	有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： (1) 直流±800 千伏、交流 1000 千伏以上变压器（换流变）监测的乙炔含量达	《电力重大事故隐患判	修改

			到 5 微升/升或周增量超过 2 微升/升，或氢气含量超过 450 微升/升，或总烃含量超过 450 微升/升。 (2) 500 千伏以上变电站（换流站）变压器基础沉降差或倾斜超过 0.003L；支撑式硬母线或隔离开关支架基础沉降差或倾斜超过 0.002L；钢构架基础沉降量超过 150 毫米，或沉降差或倾斜超过 0.003L；GIS 设备基础沉降量超过 200 毫米，或沉降差或倾斜超过 0.002L（L 为基础对应方向的长度）。	定标准及治理 《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第五条	
		ZD-SB-003	燃煤发电厂贮灰场大坝有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： (1) 未按规定开展安全评估。 (2) 贮灰场安全等级评定为险情贮灰场。 (3) 贮灰场坝体有裂缝、滑坡征兆等严重异常情况且未采取处理措施。 (4) 在贮灰场安全管理范围内进行爆破、打井、采石、采矿、取土等危及贮灰场安全的作业。	《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第九条	修改
		ZD-SB-004	单套容量 200 兆瓦以上的燃气—蒸汽联合循环发电机组、单机容量 300 兆瓦以上的燃煤、光热发电机组有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： (1) 拟启动的汽轮机调节部套（含主、调节汽阀）卡涩，或进入同一汽缸串联布置的主、调节汽阀严密性均不合格，或超速保护试验未按规定执行或结果不合格。 (2) 未制定处置汽轮机组转速飞升的应急措施，或制定了应急措施未定期开展应急演练。 (3) 临近控制室、主要通道、日常作业场所的高温高压汽水系统在调试、运行中泄漏时进行带压堵漏或未采取有效隔离或未采取停运措施。 (4) 发电机组轴系支撑和旋转部件金属材质不合格或未按规定开展金属检验。 (5) 燃煤锅炉烟风道、除尘器、脱硫吸收塔、脱硝催化剂装置、渣仓、粉仓料斗（含灰斗）、输煤栈桥等重点设备设施的钢结构、支吊架、承重焊接部位总体强度不满足结构强度要求。	《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第六条	修改

		特种设备有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： (1) 未取得许可生产、因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件。 (2) 特种设备发生过事故，未对其进行全面检查、消除事故隐患。 (3) 特种设备未按规定进行检验（含监督检验、定期检验）或者检验不合格。 (4) 有 4.1-4.6 中规定的超过规定参数、使用范围的情形。 4.1 锅炉有下列情形之一的仍继续使用的： (a) 热工仪表失效或控制电（气）源中断，导致无法监视、调整主要运行参数。 (b) 安全阀（爆破片装置）、系统报警装置、联锁保护装置、熄火保护装置缺失或失效。 (c) 电站锅炉主要汽水管道的泄漏或锅炉范围内管道破裂。 4.2 压力容器有下列情形之一的仍继续使用的： (a) 固定式压力容器改做移动式压力容器使用。 (b) 固定式压力容器、移动式压力容器的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效。 (c) 快开门式压力容器的快开安全保护联锁装置缺失或失效。 4.3 压力管道有下列情形之一的仍继续使用的： (a) 安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效。 4.4 移动式压力容器或者气瓶充装有下列情形之一的： (a) 未经许可，擅自从事移动式压力容器充装或者气瓶充装活动。 (b) 移动式压力容器、气瓶错装介质。 (c) 充装设备设施上的紧急切断装置缺失或失效，仍继续使用的。 4.5 电梯有下列情形之一的仍继续使用的： (a) 乘客与载货电梯门锁安全回路被短接。 (b) 限速器-安全钳联动试验失效。 4.6 场（厂）内专用机动车辆有下列情形之一的仍继续使用的： (a) 电动车辆电源紧急切断装置缺失或失效。 (b) 制动（包括行车、驻车）装置缺失或失效。	《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067-2024）	修改
--	--	---	---------------------------------------	----

	设备设施 隐患 (消防类)	ZD-XF-001	建筑物或场所有下列情形之一的，应直接判定为重大事故隐患： (1) 除特殊工艺要求外，甲、乙类生产场所和仓库（甲醇、乙醇、液化石油气、氧气、煤油等）设置在建筑的地下室或半地下室。 (2) 住宅建筑公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔。 (3) 人员密集场所（营业厅、员工集体宿舍、培训教学楼、可供 50 人以上同时用餐食堂、展馆展厅、大型会场礼堂等）的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门。 (4) 高层建筑、地下人员密集场所安全出口的数量不符合《建筑防火通用规范 GB 55037》、《建筑设计防火规范 GB 50016》的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭。 (5) 高层建筑未按《建筑防火通用规范 GB 55037》的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行。 (6) 单幢居住超过 10 人的施工驻地、人员密集场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于《建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624》规定的 A 级（不燃材料）。 (7) 地下人员密集场所内部装修、装饰材料的燃烧性能等级不符合《建筑内部装修设计防火规范 GB 50222》的规定。 (8) 多产权建筑，具有多个使用方的甲、乙、丙类厂房或仓库，多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责，未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道明确统一管理单位或管理人。 (9) 易燃易爆危险品场所与民用建筑设置在同一建筑内。 (10) 易燃易爆危险品场所与人员密集场所、居住场所的防火间距小于消防技术标准的规定值。 (11) 易燃易爆危险品场所与明火和散发火花地点之间的防火间距小于消防技术标准的规定值。 (12) 在地下建筑、建筑的地下室、人员密集场所、居住场所内违规使用、储存	《重大火灾 隐患判定方 法》 (GB35181-2 025) 第五章	修改
--	---------------------	-----------	--	--	----

			或销售易燃易爆危险品。		
		ZD-XF-002	建筑物或场所存在 6 项及以上综合判定要素的，应判定为重大事故隐患： (1) 未按消防技术标准的规定设置消防车道、消防车登高操作场地，或消防车道、消防车登高操作场地被堵塞、占用。 (2) 建筑之间的防火间距小于消防技术标准的规定值。 (3) 消防控制室的设置不符合消防技术标准的规定。 (4) 厂房、仓库的建筑耐火等级、防火分隔措施与其生产、储存物品的火灾危险性类别不匹配。 (5) 原有防火分区面积被改变，且大于消防技术标准的规定值。 (6) 设置在住宅建筑架空层的电动自行车集中停放或充电场所与建筑的采光通风井、公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口未采取防火分隔措施。 (7) 用于分隔防火分区的防火门、防火卷帘损坏。 (8) 高层建筑幕墙未在楼板处采取防火封堵措施。 (9) 高层建筑电缆竖井未在楼板处采取防火封堵措施。 (10) 地上人员密集场所内部装修、装饰材料的燃烧性能等级不符合 GB 50222 的规定。 (11) 疏散楼梯间的设置形式不符合消防技术标准的规定。 (12) 安全出口数量不符合消防技术标准的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭。 (13) 封闭楼梯间或防烟楼梯间的疏散门损坏。 (14) 疏散楼梯间、前室的室内装修材料未采用不燃材料。 (15) 未按消防技术标准的规定设置消防应急照明和疏散指示标志。 (16) 消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不符合 GB 55037 的规定。 (17) 未按消防技术标准的规定设置消防水源，或不能正常使用。 (18) 未按消防技术标准的规定设置室外或室内消火栓系统，或不能正常使用。 (19) 未按消防技术标准的规定设置自动灭火系统，或不能正常使用。	《重大火灾 隐患判定方 法》 (GB35181-2 025) 第六章	修改

		(20) 未按消防技术标准的规定设置建筑防烟排烟设施，或不能正常使用。 (21) 未按消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统，或不能正常使用。 (22) 未按 GB 55037 的规定设置消防电梯，或不能正常使用。 (23) 建筑的消防用电负荷等级不符合消防技术标准的规定。 (24) 消防用电设备未采用专用的供电回路。 (25) 除按照三级负荷供电的消防用电设备外，消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯的供电，未在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置，或不能正常切换。 (26) 在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。 (27) 电气线路绝缘外护套有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。 (28) 用电设备的接线端子处、插座的插孔和端子处、照明开关的端子处有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。 (29) 消防控制室操作人员未按 GB 25506 的规定持证上岗。 (30) 应处于自动控制状态的消防水泵控制柜处于手动控制状态。 (31) 消防水泵、高位消防水箱或自动喷水灭火系统报警阀等的进、出口部位应常开的阀门处于关闭状态。 (32) 人员密集场所的外窗、阳台设置影响逃生和灭火救援的栅栏等障碍物且紧急情况下从内部无法开启。 (33) 人员密集场所的消防救援口设置影响疏散和灭火救援的障碍物。 (34) 人员密集场所的业主单位、使用单位在场所内部动火作业时未执行内部审批制度，或动火作业人员未持证上岗，或动火作业现场未采取防火分隔和现场看护措施。 (35) 人员密集场所的业主单位、使用单位未按消防技术标准的规定编制灭火和应急疏散预案，或未定期依据预案开展消防演练。		
	ZD-XF-003	/		删除

	大坝安全隐患	ZD-DB-001	水电站有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： (1) 厂房未进行防洪设计或防洪设计不满足规范要求。 (2) 主厂房最底层廊道未设置防水淹厂房报警系统。 (3) 中控室不能通过硬布线回路或其他可靠方式直接控制机组停机、关闭事故闸门和压力钢管主阀门。 (4) 厂房渗漏、检修排水系统不能正常工作。 (5) 工程边坡稳定性不满足规范要求，经评估可能导致崩塌滑坡等严重后果；输水发电建筑物及其他工程建筑物、金属结构设备、机电设备等存在严重质量缺陷或带病运行，经评估可能导致结构破坏、设备损毁等严重后果的情形。	《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第七条	修改
		ZD-DB-002	水电站大坝有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： (1) 水电站大坝未按规定办理安全注册登记。 (2) 水库未经蓄水验收即投入使用或擅自抬高汛限水位和正常蓄水位。 (3) 大坝存在防洪能力不满足相应设防标准，大坝整体稳定性，坝体贯穿性裂缝，坝体、坝基、坝肩渗漏或者渗透稳定性不满足相应设计规范，泄洪消能建筑物损坏或淤堵，泄水闸门、启闭机无法安全运行，枢纽区地质灾害等问题，经过分析论证，需要尽最大可能降低水库水位的情形。 (4) 泄洪工作闸门操作电源不能正常工作且无可靠应急电源。	《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第八条	从原条款 ZD-DB-001 中拆分
	安全管理隐患	ZD-GL-001	安全生产相关资格资质有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： (1) 建设单位将工程建设项目等发包给不具备安全生产条件或相应资质企业或个人。 (2) 企业无资质或超资质、超经营范围承揽工程建设项目等。 (3) 施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作。 (4) 上岗作业的特种作业人员、特种设备作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格。 (5) 涉及危险化学品重大危险源操作人员不具备高中及以上学历且未达到化工类中等及以上职业教育水平；涉及爆炸危险性化学品的生产装置或存储设施的操	《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第十条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024	与 ZD-GL-003、ZD-GL-004 合并

			作人员，不具备化工类大专及以上学历。	版)》，《工贸企业重大事故隐患判定标准》，《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定准则》	
		ZD-GL-002	发包单位未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》	不变
		ZD-GL-003	/		与
		ZD-GL-004	/		ZD-GL-001 合并，取消
		ZD-GL-005	运输、使用、保管和处置雷管炸药等危险物品不符合安全要求。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患判定清单（指南）》，《爆破安全规程》 《防止电力建设工程施 工安全事故三十项重点	不变

				要求》	
		ZD-GL-006	电力建设工程、电力检修项目（含技改项目）有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （1）未经论证的情况下压缩合同约定工期，或论证后应采取的措施未落实。 （2）电力建设工程中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，其专项施工方案未按规定开展编制、审核、批准、专家论证、技术交底，方案存在严重缺陷或方案规定的重要安全保障措施未落实，以及方案实施过程中，因自然条件、地质条件、周边环境或者施工工艺等安全生产条件发生重大变化，方案内容应当作出重大调整但未调整，或者调整后未履行审核、批准、专家论证、技术交底等管理程序的。 （3）施工单位或施工总承包单位对电力建设工程的主体工程进行依法实施的劳务分包之外的其他形式的施工分包。 （4）开展爆破、动火、高处、起重吊装、临时用电、有限空间、临近带电体等危险作业未履行审批手续或未安排专门人员进行现场安全管理。 （5）电力建设工程征地红线内的办公区和生活区，以及电力检修项目（含技改项目）的办公区和生活区设置在滑坡、坍塌、山洪、泥石流、雪崩等自然灾害高风险区域。	《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第十条	修改
		ZD-GL-007	/		与 ZD-GL-006 合并，取消 ZD-GL-007
		ZD-GL-008	/		删除，条款内容与前述部分条款有所重复

		ZD-GL-009	存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业，未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》 公司安规	不变
		ZD-GL-010	110 千伏以上变电站开关、刀闸、接地类设备竣工图纸与实际不一致或安装位置错误。	《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第五条	新增
		ZD-GL-011	电力企业安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （1）新建、改建、扩建工程的关键安全设施，未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （2）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 （3）未按规定制定本单位生产安全事故应急救援预案或未定期组织应急演练。	《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第十三条	新增
		ZD-GL-012	电力建设工程质量管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （1）建设单位未按照国家有关规定办理工程质量监督手续，或未接受质量监督，或未按规定取得质量监督并网意见书即并网。 （2）电力建设工程因质量问题未通过竣工验收，或验收不合格即交付使用。 （3）勘察、设计单位未按照工程建设强制性标准和国家有关勘察、设计深度要求编制勘察、设计文件，或者重大设计变更未按规定履行变更程序。 （4）施工单位在主要建（构）筑物的基础、主体结构、主要设备、承重构件等关键部位施工中偷工减料，或使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，或有不按照工程设计图纸、施工技术标准施工的其他行为。 （5）监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量；或者虚构、伪造、篡改相关监理记录，未对工程关键部位、重要工序开展检查即签署通过，将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字。	《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第十一条	新增

	其他安全隐患	ZD-QT-001	涉及“两重点一重大”的生产、储存装置外部安全防护距离不符合 GB36894、GB/T37243 的要求。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定准则》	不变
		ZD-QT-002	构成重大危险源生产装置或存储设施生产运行有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （1）构成重大危险源的生产装置或存储设施未实现自动化控制，或装备的自动化控制系统未投入使用或功能失效。 （2）构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区各储罐进、出液相物料管道未实现紧急切断功能。 （3）涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未按照规范要求配备独立安全仪表系统（SIS）。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定准则》	修改
		ZD-QT-003	未按照 GB15605 等标准规范要求分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定准则》	不变
		ZD-QT-004	可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的重大以上环境污染事故的安全隐患。	《国家突发环境事件应急预案》	不变
		ZD-QT-005	公司资产的生产、生活、办公用房等建筑物有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （1）安全性鉴定结果为 Dsu（《民用建筑可靠性鉴定标准》）	《危险房屋鉴定标准》 （JGJ125-20	新增

I 级 较大 事故 隐患			(2) 由房屋质量检测鉴定机构鉴定为 D 级 (整体危险等级) 危房的建筑物。	16), 《民用建筑可靠性鉴定标准》 (GB50292-2015)	
		ZD-QT-006	国家相关法律法规、行业制度及标准等规定的其他重大事故隐患。		不变
	人身安全 隐患	JD1-RS-001	联排的人工挖孔桩 (抗滑桩) 施工未采用跳槽开挖 (间隔开挖)。	《防止电力建设工程施 工安全事故 三十项重点 要求》	修改
		JD1-RS-002	基坑未按设计规定的顺序和参数分层、分段、均衡开挖和支护, 或开挖过程中损坏支护结构、降水设施和工程桩等。	《防止电力 生产事故的 二十五项重 点要求》	修改
		JD1-RS-003	起重机械设备有下列情形之一的, 应判定为 I 级较大事故隐患: (1) 起重滑轮轮槽明显磨损, 如不均匀磨损达 3mm、壁厚磨损达原壁厚的 20%、轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的 50%。 (2) 吊钩存在明显变形、磨损, 如钩身扭转变形超过 10 度、挂绳处截面磨损量超过原高度的 5%、开口度比原尺寸增加 10%。 (3) 钢丝绳断丝超 8%、局部断面直径增大或缩小 5% 以上或发生压扁。 (4) 钢轨上工作的车轮出现裂纹、明显磨损, 如轮缘厚度磨损达原厚度的 50%、踏面厚度磨损达原厚度的 15%。 (5) 塔式起重机、施工升降机附着装置 (附着杆) 连接件及其防松防脱件缺失、失效或者使用其他物件替代。	《起重机械 安全规程第 1 部分: 总 则》 (GB 6067.1-2010)、《起重机 钢丝绳保 养、维护、检 验和报废》 (GB/T 5972-2016),	修改

				《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 196-2010), 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215-2010)	
		JD1-RS-004 /			与 ZD-RS-008 合并, 取消 JD1-RS-004
		JD1-RS-005	铁塔组立过程中有下列情形之一, 应判定为 I 级较大事故隐患: (1) 整体组装完成后, 未立即安装并紧固好地脚螺栓或接头角包钢螺栓 (对插入式基础的铁塔)。 (2) 单根主材组立完成后, 未立即打好临时拉线, 未立即紧固地脚螺栓或主材与插入式角钢间的连接螺栓。 (3) 在铁塔四个面辅材未安装完毕即拆除临时拉线。	《±800kV 架空输电线路铁塔组立施工工艺导则》(DL/T 5287-2013), 《110kV~750kV 架空输电线路铁塔组立施工工艺导则》(DL/T	修改

				5342-2018)	
		JD1-RS-006 /			与 ZD-RS-008 合并, 取消 JD1-RS-006
		JD1-RS-007	高空作业平台有下列情形之一的, 应判定为 I 级较大事故隐患: (1) 自制线路高空压接平台未经计算、验证、检验, 或者检验不合格。 (2) 吊车加装高空作业平台同时载人和用吊钩起吊货物。	《防止电力 建设工程施 工安全事故 三十项重点 要求》	修改, 吊篮无 安全锁或者 安全锁失效 已提级为重 大事故隐患, 参考《房屋市 政工程生产 安全重大事 故隐患判定 标准(2024 版)》
		JD1-RS-008	模板工程及支撑体系有下列情形之一的, 应判定为 I 级较大事故隐患: (1) 擅自拆除或移动已承受荷载的大模板支架和附件。 (2) 模板支撑体系顶层立杆采用搭接接长或未错开接长。 (3) 紧固大模板对拉螺栓时使模板表面产生明显变形。	《建筑施工 模板安全技 术规范》 (JGJ-162), 《建筑工程 大模板技术 标准》(JGJ/T 74-2017)	与 JD1-RS-009 合并
		JD1-RS-009 /			与 JD1-RS-008

					合并，取消 JD1-RS-009
		JD1-RS-010	作业脚手架有下列情形之一，应判定为 I 级较大事故隐患： （1）立杆未成对布设和加设加强撑，单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 （2）底层立杆脚悬空或与型钢接触不稳固。 （3）悬挑式脚手架，钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施不符合设计要求，或锚固段与悬挑段长度比小于 1.25。 （4）附着式脚手架未设置防倾、防坠、超载、失载同步升降控制器，物料平台直接与架体相连。	《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB 51210-2016） 《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022） 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）， 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T 231-2021）	不变
		JD1-RS-011	重要及特殊跨越所采用的悬索式跨越架有下列情形之一的，应判定为 I 级较大事故隐患： （1）悬索跨越架的承载索未使用纤维编织绳。 （2）承力索、钢丝绳、网撑杆等安全系数不符合标准规定。	《电力建设安全工作规程 第 2 部分 电力线路》	不变

				(DL 5009.2-2013),《跨越电力线路架线施工规程》(DL T 5106-2017)	
		JD1-RS-012 /			与 ZD-RS-014 合并(提级为重大事故隐患,参考《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)》),取消 JD1-RS-012
		JD1-RS-013	存在可燃性气体或爆炸风险的有限空间作业场所,进行可能产生电弧或火花的作业,或者未使用符合防爆安全要求的设施设备、照明灯具、应急救援装备。	《工贸企业有限空间作业安全规定》	不变
		JD1-RS-014	爆破作业在施工作业前未开展清场、警戒工作,火工品运输车非专用合格车辆,爆破安全监理未在现场监理。	《爆破安全规程》	不变
		JD1-RS-015	竖井斜井施工有下列情形之一的,应判定为 I 级较大事故隐患:	《水电水利	不变

			(1) 钻爆台车、自制作业平台等自制设备未制定安装方案、未经检测验收投入使用。 (2) 缓斜井井口未设置拦车器。 (3) 竖(斜)井或沉井未设置稳绳、防坠器、限位器。	工程竖井斜井施工规范》	
		JD1-RS-016	边坡工程有下列情形之一的,应判定为 I 级较大事故隐患: (1) 土质边坡 15 米以上、岩石边坡 30 米以上,未采取截排水措施或存在应完成而未完成情况。 (2) 临时道路路基、驻地上下边坡出现拉张开裂、羽状开裂或放射状开裂,未采取处理措施。	《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》	不变
		JD1-RS-017	II、III 类围岩隧洞开挖,未按照施工方案要求的距离支护跟进掌子面。	《水利水电工程锚喷支护技术规范》	不变
	电力系统 隐患	JD1-XT-001	500 千伏以上母线短路电流超过断路器额定或核定遮断能力(考虑电流直流分量),或 500 千伏以上开关本体存在可能导致开关拒动的缺陷。	《电力系统安全稳定导则》,《防止电力生产事故的二十五项重点要求》	不变
		JD1-XT-002	500 千伏以上厂站直流电源、保护装置、安稳系统存在可能导致主保护装置、开关、安稳系统拒动的缺陷。	《电力系统安全稳定导则》,《防止电力生产事故的二十五项重点要求》	不变
		JD1-XT-003	运行年限超过 18 年的 500 千伏以上(非国产化)直流输电系统控保设备,运行年限超 15 年的 500 千伏以上站端保护设备、安自设备、厂站自动化系统。		不变

		JD1-XT-004	220kV 以上 500 千伏以下电压等级并网厂站电力监控系统有下列情形之一的，应判定为 I 级较大事故隐患： (1) 生产控制区与管理信息区、安全接入区之间的联接处未部署电力专用横向单向安全隔离装置。 (2) 生产控制区与电力监控专用网络的广域网之间的联接处未部署电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关。 (3) 生产控制区内部网络与外部网络非法连通(包括跨区直联、连接互联网等)。		修改(原条款内容已提级为重大事故隐患，参考《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》)
		JD1-XT-005	110 千伏以上电网网架结构薄弱，正常方式下发生单一元件或同塔线路故障后可能导致较大及以上电力安全事故的安全隐患。500 千伏电网网架结构薄弱，正常方式下存在不满足电力系统安全稳定导则的安全隐患。		不变
		JD1-XT-006	纳入公司层面管控的特殊走廊、重要交叉跨越点、四个单一等重要线路通道存在可能造成线路全停的山火隐患，未按公司《防山火工作导则》要求采取有效治理措施。		修改
		JD1-XT-007	有下列情形之一的，应判定为 I 级较大事故隐患： (1) 220 千伏电网安全稳定控制系统的策略表或定值单未根据电网变化进行整定、调整，或现场执行与电网调度机构正式下发的策略表或定值单不一致。 (2) 220 千伏电网安全稳定控制装置未采用双重化以上配置。 (3) 并入 220 千伏以上 500 千伏以下电网的单机容量 200 兆瓦以上发电机组未按要求开展进相试验。 (4) 并入 110 千伏电网的风电场、光伏电站、电化学储能电站不具备国家标准规定的低电压穿越能力、高电压穿越能力、电压控制能力、动态无功支撑能力和频率运行适应性，或未按电力调度机构要求将有功功率控制系统、无功电压控制系统投入运行，或未按国家标准要求完成并网试验。	《电力系统网源协调技术规范》DL/T 1870-2018	新增
	设备设施	JD1-SB-001	特殊走廊、重要交叉跨越点 500 千伏交直流线路全高 50 米以上杆塔塔身倾斜度		修改

	隐患		超过 5%，或全高 50 米以下的杆塔塔身倾斜度超过 10%。		
		JD1-SB-002	特种设备有下列情形之一的，应判定为 I 级较大事故隐患： (1) 未按照安全技术规范的要求对特种设备进行周期性维护保养和自行检查。 (2) 锅炉、压力容器、压力管道投入使用的安全阀未经校验，或校验超期。 (3) 装设安全阀、疏水阀、防空阀、阻火器等存在堵塞未采取措施继续使用的。	《特种设备安全监督检查办法》	修改
	设备设施隐患 (消防类)	JD1-XF-001	建筑物或场所在总平面布置、耐火等级与防火分隔、安全疏散、消防设施、电气、消防安全管理等方面存在 5 项符合《重大火灾隐患判定规则 (GB35181)》的综合判定要素，应判定为 I 级较大事故隐患。		修改
	大坝安全隐患	JD1-DB-001 /			删除(原条款内容已提级为重大事故隐患，参考《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》)
		JD1-DB-002	水电站大坝(非溢流坝)有下列情形之一的，经分析论证，需采取控制水库水位措施，应判定为 I 级较大事故隐患： (1) 大坝防洪能力略有不足(因载荷作用，持续观测记录大坝的结构外形尺寸与大坝运规参数不符但暂无变化，即结构任一点出现垂直位移或界面位移)。 (2) 大坝坝基存在局部缺陷且有趋势性恶化(出现明显渗漏)。 (3) 大坝运行性态异常(大坝泄洪闸操作时不能全开度开合)。 (4) 近坝库岸或工程边坡有失稳迹象，影响工程正常运用(如大坝近区有矿山、爆破施工等)。 (5) 大坝存在其他可能造成大坝漫坝、结构物或边坡垮塌、泄洪设施或挡水结	《水电站大坝运行安全评价导则》(DL/T5313-2014)，《能源局电力安全隐患排查治理监督管理规定》，《水电站大	修改(原条款内容已提级为重大事故隐患，参考《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》)

			构不能正常运行的隐患。	坝运行安全 监督管理规定》，《水电站大坝安全 定期检查监 督管理办法》	
		JD1-DB-003	小型水电站水工设施（包括渠道、隧道、渡槽）有下列情形之一的，应判定为 I 级较大事故隐患： （1）出现大面积渗水漏水、破损渗流量达到 5m ³ /s 以上，可能造成基础破损、塌方的。 （2）水工设施出现塌方、地基塌陷、空鼓超过 5m ³ 以上的。		修改
	安全管理 隐患	JD1-GL-001	安全监督管理机构未成立；安全责任制未建立；安全管理制度、应急预案严重缺失。		修改
		JD1-GL-002	/		删除，条款内容与前述部分条款有所重复
		JD1-GL-003	除 ZD-GL-006 情况外的危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在违反强制性标准条款、计算书不符合有关标准或规范、安全技术措施不满足现场实际情况等严重缺陷，或未经验收合格即进入下一道工序或投入使用。		修改
		JD1-GL-004	对可能产生有毒物质的有限空间未采取上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施。	《工贸企业有限空间作业安全规定》	不变
		JD1-GL-005	35 千伏以上 110 千伏以下变电站开关、刀闸、接地类设备竣工图纸与实际不一致或安装位置错误，二次图纸中涉及电流、电压、控制回路等关键回路与实际不		新增

			一致的。		
		JD1-GL-006	电力建设工程质量管理有下列情形之一的，应判定为 I 级较大事故隐患： (1) 使用危及生产安全施工工艺、设备和材料目录中禁止类的施工工艺、设备和材料。 (2) 影响工程施工安全的新技术、新工艺、新材料、新设备进入施工现场，未提供企业标准、成果鉴定、检测报告、产品合格证，或未进行专家论证。		新增
	其他安全隐患	JD1-QT-001	电化学储能电站有下列情形之一的，应判定为 I 级较大事故隐患： (1) 电化学储能电站消防设施未按规定配置并正常运行。 (2) 锂电池设备舱（室）与外界连接的电缆沟道未进行防火封堵或封堵不严密，或储能电站内建筑物的防火间距不符合相关技术标准要求。 (3) 锂电池设备舱（室）未设置感温、感烟、可燃气体探测装置，或可燃气体探测装置未联动跳开舱级和簇级断路器、未联动启动通风系统，或通风系统故障失效。 (4) 锂电池电池漏液或其连接线发热。 (5) 变电站电化学储能装置电池未按照单体级温度采集布点，电池管理系统无保护温度、温升速率监测功能。	《预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范》（T/CEC 373-2020），《储能电站运行维护规程》（GB/T 40090-2021）	修改
		JD1-QT-002	/		删除
		JD1-QT-003	可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的较大环境污染事故的安全隐患。	《国家突发环境事件应急预案》	不变
		JD1-QT-004	/		删除
		JD1-QT-005	/		调整为 JD1-XF-001，取消 JD1-QT-005

		JD1-QT-006	公司资产的生产、生活、办公用房等建筑物有下列情形之一的，应判定为 I 级较大事故隐患： (1) 安全性鉴定结果为 Csu (《民用建筑可靠性鉴定标准》) (2) 由房屋质量检测鉴定机构鉴定为 C 级 (局部危险等级) 危房的建筑物。	《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-2016)，《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)	新增
II 级较大事故隐患	人身安全 隐患	JD2-RS-001	基坑工程有下列情形之一的，应判定为 II 级较大事故隐患： (1) 承压水影响基坑安全时，未采取坑底土体加固或降低承压水头等治理措施。 (2) 深基坑施工遇大强度降雨时，对无支护侧壁未采取覆盖措施或未排除基坑内积水。 (3) 坑口周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。	《防止电力建设工程施 工安全事故 三十项重点 要求》	修改，合并 JD2-RS-002、 JD2-RS-004
		JD2-RS-002 /			与 JD2-DL-001 合并，取消 JD2-DL-002
		JD2-RS-003 /			删除(原条款 内容已提级)
		JD2-RS-004 /			与 JD2-DL-001 合并，取消 JD2-DL-004
		JD2-RS-005	人工挖孔桩施工有下列情形之一的，应判定为 II 级较大事故隐患： (1) 土石方、物料堆放在孔口四周 1m 范围内，且堆土高度超过 1.5m。 (2) 运送土石方未采用专用提土装置送运，或提土装置无电气及机械安全防护	《防止电力建设工程施 工安全事故	修改

			装置。	三十项重点要求》	
		JD2-RS-006	起重机械设备有下列情形之一的，应判定为Ⅱ级较大事故隐患： （1）流动式起重机进行起重作业时整机超出安全倾斜角度，或在松软地面、在有沟、坑的未平整地面未落实稳固支撑等防倾覆措施。 （2）塔式起重机顶升前未将回转下支座与顶升套架可靠连接，或未进行配平，或顶升时进行起升、回转、变幅等操作。 （3）重大件吊装作业时，吊环未经检查或检验合格即投入使用。 （4）使用未经检验合格的葫芦，或使用两台及以上链条葫芦吊挂同一设备时，每个葫芦的允许起重量小于重物的重量。	建筑施工易发事故防治安全标准，《电力建设安全工作规程》（DL5009.1-2014）	修改
		JD2-RS-007	/		删除(原条款内容已提级)
		JD2-RS-008	/		与JD2-RS-006合并，取消JD2-RS-008
		JD2-RS-009	铁塔组立构件吊装前未对构件吊点绑扎处的局部强度及构件的整体强度进行验证。抱杆组塔施工前，未对主要受力工具进行检查，以小代大或超负荷、带缺陷使用。	《架空输电线路大跨越工程跨越塔组立施工工艺导则》（DL/T 5288-2013），《防止电力建设工程施工安全事故	不变

				三十项重点要求》	
		JD2-RS-010	架空线路跨越施工有下列情形之一的，应判定为Ⅱ级较大事故隐患： （1）穿越 10 千伏以上带电线路展放导引绳、牵引绳及导线时，未采取防止反弹触碰带电线路的措施。 （2）跨越 10 千伏以上带电线路时，未使用绝缘绳作过渡绳或导引绳。 （3）跨越 10 千伏以上带电线路牵引导线，未验算牵引绳、走板、导线对封顶网安全距离，未验算封顶网在事故状态下对被跨带电线路安全距离。 （4）脚手架式跨越架立杆、大横杆未错开搭接，或搭接长度不满足要求，或剪刀撑欠缺或未连续布设到位。 （5）金属格构式跨越架立柱组立后未及时安装各层拉线，或未按设计要求安装拉线系统。	《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，《跨越电力线路架线施工规程》（DL/T 5106-2017）	修改，合并 JD2-RS-014、JD2-RS-015 和 JD2-RS-016
		JD2-RS-011	10 千伏以上架线施工有下列情形之一的，应判定为Ⅱ级较大事故隐患： （1）进行跨越档两端铁塔的附件安装时，未采取二道防护措施，锚线时未采取防止跑线的措施。 （2）高空安装导（地）线耐张线夹时，未采取防止跑线的安全措施。 （3）导线、架空地线展放完成后，没有采取临时锚固措施或锚固措施不牢靠的。 （4）未对牵引机、张力机机体前方的牵引绳和导线上分别安装接地滑车，跨越带电线路档的两端未安装接地滑车。	《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》，《±800kV 架空输电线路张力架线施工工艺导则》（DL/T 5286-2013），《架空输电线路大跨越工程施工及验收规范》	不变

				(DL 5319-2014), 《110kV-750kV 架空送电线路张力架线施工工艺导则》(DL/T 5343-2018)	
		JD2-RS-012	/		删除(原条款内容与前述部分条款有所重复)
		JD2-RS-013	采用内、外悬浮式抱杆组立铁塔时,下段铁塔辅材未安装齐全即提升抱杆起吊上层的。	公司安规(高压输电部分)	不变
		JD2-RS-014	/		与 JD2-RS-010 合并,取消
		JD2-RS-015	/		
		JD2-RS-016	/		
		JD2-RS-017	/		
		JD2-RS-018	模板工程及支撑体系有下列情形之一的,应判定为 II 级较大事故隐患: (1) 钢管立杆未支承在可靠的支承面上,或立杆脚悬空。 (2) 杆可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度大于 650mm。 (3) 支撑架采用扣件式和套扣式钢管混搭。	《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011),《建筑施工模板安全技术规	修改

				范》 (JGJ162-2008)	
		JD2-RS-019	附着式脚手架升降机构有下列情形之一的，应判定为 II 级较大事故隐患： (1) 吊点桁架变形严重。 (2) 升降支座变形严重或改装提升支座。 (3) 吊钩不符合要求、吊钩防脱装置失效。 (4) 物料平台直接与架体相连。	《建筑施工附着式升降脚手架安全技术规程》 (DBJ/T 15-233-2021)	不变
		JD2-RS-020	脚手架有下列情形之一的，应判定为 II 级较大事故隐患： (1) 将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在作业脚手架架体上。 (2) 擅自拆除或移动架体上安全防护设施、杆件（主节处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆，连墙件）。 (3) 未采取加固措施开挖脚手架基础。	《施工脚手架通用规范》 (GB55023-2022)	不变
		JD2-RS-021	炸药和雷管未使用专用火工品箱运输，爆破作业后未开展盲炮排查及处理。	《爆破安全规程》	不变
		JD2-RS-022	竖井井口上方临边、下方出渣口未设置安全防护。		不变
		JD2-RS-023	危石未清理高边坡、采石场临时堆渣区边坡下方开展作业或者作为交通通道，且未设置牢固拦渣设施。	《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》	不变
		JD2-RS-024	隧洞施工有下列情形之一的，应判定为 II 级较大事故隐患： (1) 爆破后，隧洞危石未及时清理。	《水电水利工程土建施	不变

			(2) 隧洞开挖渗水量明显增大, 未进行分析及采取有效措施。 (3) 隧洞拱架支护未按规定的程序进行支护。	工安全技术规程》	
		JD2-RS-025	有限空间作业过程中未如实记录气体检测结果(包括检测位置、检测时间、气体种类和浓度等信息), 气体检测报警仪报警值的设置不符合、未进行年检或检测不合格。	《有限空间作业安全技术规范》	不变
		JD2-RS-026	值班调度员对带电作业线路进行强送、未按规定核实即实施送电等可能直接导致作业人员触电的不安全行为。		不变
	电力系统 隐患	JD2-XT-001	500 千伏以上厂站冗余配置远动装置不满足故障情况下自动切换要求。		不变
		JD2-XT-002	正常方式下, 220 千伏以上 500 千伏以下母线短路电流超过断路器额定或核定遮断能力, 或考虑短路电流直流分量后短路电流超过断路器核定遮断能力, 或 220 千伏以上 500 千伏以下开关本体存在可能导致开关拒动的缺陷。	《电力系统安全稳定导则》, 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》	不变
		JD2-XT-003	/		删除(原条款内容已提级)
		JD2-XT-004	220 千伏以上 500 千伏以下厂站直流电源、保护装置、安稳系统存在可能导致主保护装置、开关、安稳系统拒动的缺陷。		修改
		JD2-XT-005	运行年限超过 18 年的 220 千伏以上 500 千伏以下(非国产化)直流输电系统控保设备, 或运行年限超 15 年的 220 千伏以上 500 千伏以下站端保护设备、安自设备、厂站自动化系统。		不变
		JD2-XT-006	110 千伏以上 220kV 以下电压等级并网厂站电力监控系统有下列情形之一的, 应判定为 II 级较大事故隐患: (1) 生产控制区与管理信息区、安全接入区之间的联接处未部署电力专用横向单向安全隔离装置。		修改

			(2) 生产控制区与电力监控专用网络的广域网之间的联接处未部署电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关。 (3) 生产控制区内部网络与外部网络非法连通(包括跨区直联、连接互联网等)。		
		JD2-XT-007	为调度自动化主站系统供电的不间断电源未采用冗余配置。		不变
		JD2-XT-008	110 千伏以上电网网架结构薄弱, 正常方式下发生单一元件或同塔线路故障后可能导致一般电力安全事故(含县域全停)的安全隐患。220 千伏电网网架结构薄弱, 正常方式下存在不满足电力系统安全稳定导则的安全隐患。		不变
		JD2-XT-009	/		删除(原条款内容已提级)
		JD2-XT-010	10 千伏(20 千伏)配电网小电流选线装置改造、接地方式改造应改未改导致配网接地公共安全隐患。		不变
		JD2-XT-011	调度主站、220 千伏以上厂站仅通过单光缆对外通信, 或通信电源不满足冗余配置。		修改
		JD2-XT-012	/		与 JD2-XT-011 合并, 取消 JD2-XT-012
		JD2-XT-013	调度主站、220 千伏以上厂站自动化系统 AGC、AVC 定值设定不正确。		不变
	设备设施 隐患	JD2-SB-001	年度电网运行方式明确的关键重要 220 千伏以上 500 千伏以下线路杆塔基础出现较大沉陷、严重开裂或显著上拔, 塔身出现严重弯曲形变, 导地线出现严重损伤、断股和腐蚀等隐患。		修改
		JD2-SB-002	配网架空线路跨越高速公路、铁路、通航河道有下列情形之一的, 应判定为 II 级较大事故隐患: (1) 安全距离不满足规定: 1kV~10kV: 跨越公路(垂直 7m, 水平 0.5m)、跨普通铁路(垂直 5.5m, 水平		新增

			7m)、跨通航河道(至常年高水位 6m, 至最高航行水位的最高船桅杆 1.5m, 水平最高杆(塔)高); 1kV 以下(电杆架设线路): 跨越公路(垂直 6m, 水平 0.5m)、跨普通铁路(垂直 5m, 水平 6m)。 (2) 线路跨越档导线内有接头、断股, 或交叉档绝缘子固定方式为非双固定(独立耐张)。		
		JD2-SB-003	混凝土电杆有下列情形之一的, 应判定为 II 级较大事故隐患: (1) 杆身严重露筋、空洞。 (2) 普通混凝土电杆杆身存在 3 道以上纵向裂纹, 或存在纵向裂纹宽度超过 10mm 的, 或根部在地面以上至 1m 范围内存在横向裂缝, 或 1m 以上杆身横向裂缝超过 1/3 周长且裂缝宽度大于 0.5mm。 (3) 驳接口存在贯穿性开裂。 (4) 法兰盘螺栓缺失、松动、螺栓规格不符(如直径过小、强度低于 8.8 级, 螺栓留余长度少于 2 个螺距等)比例大于 10%。 (5) 无拉线固定电杆埋深不足(8 米杆不足 1.4m、9 米杆不足 1.5m、10 米杆不足 1.6 米、12 米杆不足 1.8m、15 米杆不足 2.2m、18 米杆不足 2.7m)。		新增
	设备设施 隐患 (消防类)	JD2-XF-001	建筑物或场所在总平面布置、耐火等级与防火分隔、安全疏散、消防设施、电气、消防安全管理等方面存在 4 项符合《重大火灾隐患判定规则(GB35181)》的综合判定要素, 应判定为 II 级较大事故隐患。		修改
	大坝安全 隐患	JD2-DB-001	/		删除(原条款内容已提级)
		JD2-DB-002	/		删除(原条款内容已提级)
		JD2-DB-003	小型水电站混凝土坝、浆砌石坝(非溢流坝)坝体、金属结构有下列情形之一的, 经分析论证, 暂无需采取控制水库水位措施, 应判定为 II 级较大事故隐患:	《混凝土坝安全监测技	修改

			(1) 坝基小面积破损 ($5\text{ m}^2 \leq \text{破损面积} \leq 10\text{ m}^2$)，防渗设施（帷幕，截水墙等）小面积 ($5\text{ m}^2 \leq \text{破损面积} \leq 10\text{ m}^2$) 破损，排水设施（孔、管、井、廊道）小面积破损 ($5\text{ m}^2 \leq \text{破损面积} \leq 10\text{ m}^2$)。 (2) 大坝上、下游面裂缝、疏松、脱落、剥蚀、露筋、渗漏、膨胀、溶蚀、钙质离析。 (3) 坝顶、坝面及防浪墙裂缝、错动。 (4) 坝身排水系统排水堵塞，排水量变化异常、渗水中的析出物、坝身扬压力变化异常，坝体排水沟有淤积、堵塞。 (5) 近坝库岸或工程边坡有失稳迹象，影响工程正常运用（如大坝近区有矿山、爆破施工等）。 (6) 闸门、阀门有贯穿性裂纹、螺(铆)钉缺失、焊缝贯穿性开裂，钢丝绳存在严重磨损、断股、断裂，止水失效（漏水流量达到 $1\text{ m}^3/\text{s}$），闸门卡阻不能开合闸且不能修复。 (7) 门槽有贯穿性裂纹、预埋件损毁。 (8) 启闭设备有贯穿性裂纹、螺(铆)钉缺失、焊缝贯穿性开裂。	术规范》 (DL/T5178-2016)	
		JD2-DB-004	小型水电站土石坝（非溢流坝）坝体、金属结构有下列情形之一的，经分析论证，暂无需采取控制水库水位措施，应判定为Ⅱ级较大事故隐患： (1) 坝基及其防渗设施（帷幕，截水墙刺墙、铺盖）、排水（孔、管、井）破损。 (2) 坝顶面沉降（陷）、位移不符合设计要求。 (3) 防浪墙、灯柱、栏杆倾斜。 (4) 左右坝肩混凝土结构物或者其他建筑物的接头、界面破损，左右坝肩有滑坡、位移迹象。 (5) 近坝库岸或工程边坡有失稳迹象，影响工程正常运用（如大坝近区有矿山、爆破施工等）。 (6) 坝坡有影响安全运行的动物洞穴（如蚁穴等）。 (7) 闸门、阀门有贯穿性裂纹、螺(铆)钉缺失、焊缝贯穿性开裂，钢丝绳存在	《能源局电力安全隐患监督管理规定》，《土石坝安全监测技术规范》 (DL/T5259-2010)	修改

			严重磨损、断股、断裂，止水失效（漏水流量达到 $1\text{m}^3/\text{s}$ ），闸门卡阻不能开合闸且不能修复。 (8) 门槽有贯穿性裂纹、预埋件损毁。 (9) 启闭设备有贯穿性裂纹、螺(铆)钉缺失、焊缝贯穿性开裂。		
		JD2-DB-005	小型水电站水利工程有下列情形之一的，应判定为Ⅱ级较大事故隐患： (1) 水工设施（包括渠道、隧道、渡槽）围网、遮拦不满足要求，两个及以上主要路口可能造成人员坠落的。 (2) 机组主阀、主轴严重漏水可能导致水淹厂房的。 (3) 闸门在开启状态下开度值偏差超标或异常下滑超过允许值（弧形闸门提升到位后连续 48 小时内，闸门下滑量超过 200mm）。 (4) 属于地方水务局监管的小型水电站，坝高 30 米以上、设计水头 100 米以上，前池与厂房位置相近，厂区排水能力不足，“头顶一盆水”电站未制定有效的厂房内涝应急预案，未开展针对性应急演练。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》，《水电工程闸门和启闭机运行维护规程》（NB/T11019-2022）	不变
	安全管理 隐患	JD2-GL-001 /			删除
		JD2-GL-002	特种设备未按照规定办理使用登记（政府主管部门不予登记情况或另有规定的情况除外），未建立特种设备安全技术档案，特种设备运营使用单位未配备专职或兼职的特种设备安全管理人员。	《特种设备安全法》	不变

		JD2-GL-003	10 千伏以上 35 千伏以下配电房、开关站、箱式变电站竣工图纸或信息化图纸存在开关、刀闸、接地类设备的接线方式与实际不一致，二次图纸中涉及电流、电压、控制回路等关键回路与实际不一致的。		新增
		JD2-GL-004	电力建设工程质量管理有下列情形之一的，应判定为 II 级较大事故隐患： (1) 使用无合格证明的材料、未经进场检验的材料或擅自变更工程材料。 (2) 隐蔽工程未经验收合格擅自隐蔽。	输变电工程项目质量管理规程 (DL/T1362-2014)	新增
	其他安全隐患	JD2-QT-001	可能导致《国家突发环境事件应急预案》规定的一般等级的环境污染事故的隐患。	《国家突发环境事件应急预案》	不变
		JD2-QT-002	/		调整为 JD2-XF-001, 取消 JD2-QT-002
		JD2-QT-003	其他违反国家法律法规、行业或公司制度及标准，且存在一定危害程度、可能导致人身伤亡或造成较大经济损失的现实危险，应判定为 II 级较大事故隐患。如：因生产场所、设备设施在设计、安装环节产生的结构、布局不合理、电气距离不满足规范、隔离措施不完善等易造成作业人员在作业过程中发生触电、高坠、物体打击、火灾、误操作等隐患；生产场所、办公场所、施工驻地等周边环境发生明显地质灾害并造成直接影响等。		不变

注：

1. 本标准条款中“以上”含本数，“以下”不含本数。
2. “国家”包括驻在国。驻在国（地区）有相关法律法规约定时，境外公司（项目）应从其规定，无相关规定时可参照执行本标准。
3. 当人员违章、设备设施缺陷达到公司重大、较大事故隐患判定标准的，应按公司隐患管理有关制度进行登记、上报、治理、督办、销号等全过程管理。