

# **RAPPORT D'INSPECTION PRÉ-ACHAT**

**PROPRIÉTÉ SISE AU : 866 SAINT-SACREMENT, TERREBONE, J6W 3<sup>E</sup>8, QUÉBEC**

[www.inspect-habitation.com](http://www.inspect-habitation.com)



## **PLACE D'AFFAIRE**

**216 SAINT-VALLIER**  
**GATINEAU**  
**QUÉBEC**  
**J8V 3V8**  
**MEMBRE AIBQ 21595**



**REQUÉRANT(S):** Mr. Maxime Lebrasseur

**CONDITIONS MÉTÉO :** 19 nuageux/ pluie

**DATE ET HEURE:** 6 Juin 2026, 14h20

**DURÉE DE L'INSPECTION :** 3,5 heures

**INSPECTEUR :** Steve Charbonneau

**INTERVENANTS SUR PLACE :** vendeur, requérant, courtier collaborateur Michael Labelle, courtier inscripteur.

### **PROPRIÉTÉ INSPECTÉE**

**ADRESSE :** 866 Saint-Sacrement, Terrebonne, Québec

**TYPE DE PROPRIÉTÉ :** plain-pied avec garage attaché

**ANNÉE DE CONSTRUCTION :** 1970

### **DESCRIPTION SOMMAIRE DU BÂTIMENT**

**Type de maison :** plain-pied      **Construit-en :** 1970

**Façade en :** briques, pierres, bois

**Côtés de maison :** briques

**Arrière de maison :** briques

**Toiture en :** Bardeaux d'asphalte

**Type de fondation :** béton coulé

**Type de Structure :** Ossature de bois

**Type de chauffage du bâtiment :** fournaise à air pulsé électriques et convect-air sous-sol

### **CONDITION GÉNÉRALE DU BATÎMENT**

Le bâtiment est généralement en bonne condition, les observations et recommandations seront mentionnées et illustrées dans le rapport qui suit :

### **ORIENTATION DE LA FAÇADE**

Pour les orientations mentionnées :

**Façade de la maison :** NORD : \_    SUD : \_    EST : X    OUEST : \_

**DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE**

Nous nous sommes assurés de faire remplir par le vendeur le document « Divulgateur du propriétaire vendeur » concernant les conditions de la résidence que seule sa connaissance de la propriété et son expérience passée pourraient révéler. Vous trouverez donc tous les renseignements donnés par le vendeur à l'inspecteur dans ce document en annexe à la fin du présent rapport.

**Commentaires** : le vendeur déclare avoir acquis l'immeuble par succession en 2018, **une déclaration du vendeur no. 77194.**

Voir à effectuer une inspection visuelle non exhaustive du bâtiment afin de relever des problèmes majeurs exclusivement, s'il y a lieu.

**LECTURE DU RAPPORT FACE AUX ORIENTATIONS**

Pour les orientations mentionnées dans ce rapport, considérez que vous êtes dans la rue, face au bâtiment ou à la pièce concernée. Cette façade est l'AVANT ; les murs opposés qui délimitent l'immeuble ou la pièce forment l'ARRIÈRE. Vous regardez la façade de l'extérieur, le CÔTÉ DROIT est à votre DROITE et le côté gauche est à votre GAUCHE. Si vous vous placez à l'intérieur du bâtiment ou de la pièce, votre côté droit est donc à votre droite quand vous faite DOS à la façade.

**Note**

Les détecteurs de monoxyde de carbone sont obligatoires à proximité des foyers qui fonctionnent au bois, gaz, charbon, fuel, pétrole, propane...) Un garage est attaché à la maison, un détecteur de monoxyde de carbone sera de mise à proximité de la porte qui mène au garage de l'intérieur de la résidence. La hauteur recommandée pour placer votre détecteur de monoxyde de carbone est à 1 pied du sol.

---

**Commentaires** : un garage attaché faisait partie intégrante du bâtiment donc il serait sécuritaire d'installer des détecteurs de gaz monoxyde de carbone sur chacun des étages.

---



**N.B.** TENANT COMPTE DE CERTAINS CAS QUI SONT DÉJÀ ARRIVÉS DANS LE PROCESSUS DE L'ACHAT D'UN IMMEUBLE, AFIN D'ÉVITER DES SURPRISES, LORSQUE DES RECOMMANDATIONS IMPORTANTES ET, OU CONSTATATIONS SUBSTANTIELLES ET, OU TOUTES AUTRES MENTIONS NON NÉGLIGEABLES SE RETROUVENT DANS CE RAPPORT D'INSPECTION, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT DE FAIRE VÉRIFIER LES SITUATIONS PAR DES SPÉCIALISTES (EXPERTS) ACCRÉDITÉS AFIN D'OBTENIR LE OU LES COÛTS POUR CORRIGER LES PROBLÈMES, ET CE, AVANT LA TRANSACTION FINALE DE CET ACHAT (AVANT DE PASSER CHEZ LE NOTAIRE OU LE DÉLAI PRÉVU SUITE À L'INSPECTION). DANS CE CAS, VOUS PRENDREZ CONNAISSANCE DE L'AMPLEUR DES TRAVAUX À RÉALISER SUR LE BÂTIMENT AINSI QUE D'AVOIR UNE ESTIMATION DES COÛTS RÉELS.

---



**Limitations**

Notre inspection est de nature visuelle. L'inspecteur recherche des signes d'affaissements, de déformations ou de contraintes à la structure de l'immeuble. Aucun calcul n'est effectué. Si les conditions de charge imposées à la structure de l'immeuble sont modifiées, des effets négatifs non prévisibles peuvent apparaître. L'inspection n'a pas pour but de déterminer si la structure de l'immeuble peut convenir pour un projet de transformation ou pour un projet futur de rénovation.

---

**STRUCTURE**

---

Notre inspection est de nature visuelle. L'inspecteur recherche des signes ou indices d'affaissements, de déformations ou de contraintes à la structure de l'immeuble. Aucun calcul n'est effectué.

**Limitations**

Notre évaluation ne peut cautionner le comportement futur d'un mur de fondation à moins de bien connaître la nature du sol qui le supporte et de son empattement. Il est également impossible pour un inspecteur de diagnostiquer la qualité du drainage des fondations sans un sondage (excavation partielle). Ce travail dépasse la portée d'une inspection visuelle. La durée de vie utile d'un drain de fondation est limitée (entre 25 et 30 ans en moyenne) et dépend d'une série de facteurs impossibles à évaluer lors d'une inspection visuelle (nature du sol, niveau de la nappe d'eau souterraine, etc.). Seul un examen approfondi peut nous faire connaître l'existence et l'état d'un drain français autour d'une propriété. L'inspection n'a pas pour but de déterminer si la structure de l'immeuble peut convenir pour un projet de transformation ou pour un projet futur de rénovation.

**FONDATIONS**

**Fondation fait de** : béton coulé recouvert de crépi de ciment.

**Observations** : nous avons observés l'ensemble des murs de fondation extérieure de la façade, des côtés et arrière du bâtiment.


**Commentaires** : Lors de nos observations des murs de fondation extérieurs, nous avons identifié une fissure au niveau du mur de fondation avant du bâtiment, deux fissures sur le mur de fondation gauche ainsi que deux fissures qui auraient été identifiées sur le mur de fondation arrière et auraient été réparées et fût observées au fond du garage, selon le vendeur ces fissures aurait été réparée des années antérieures. Les murs de fondation intérieurs du aoua-aol étaient recouverts de gypse et isolation, notre inspection était limitée.

**Recommandation** : nous conseillons de faire vérifier les fissures identifiées par un expert en fissure de fondation.

FISSURE AVANT



DEUX FISSURES FONDATION GAUCHE

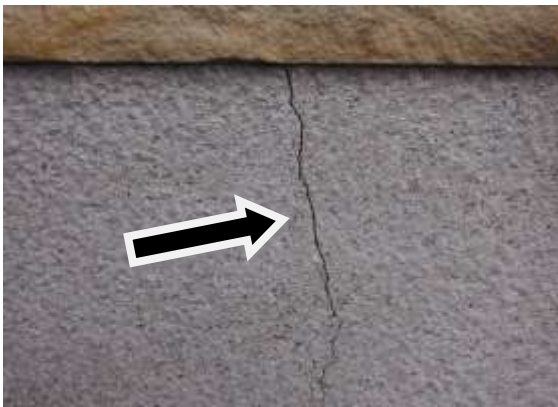

DEUX FISSURES COLMATÉES OBSERVÉES MUR ARRIÈRE





**Limitations**

La cause et les conséquences futures d'une fissure ou d'une déformation d'un plancher de béton (dalle sur sol) ne peuvent pas être déterminées par une simple inspection visuelle. Les fissures convergentes, formant trois pointes en étoile dans une dalle de béton du sous-sol, sont un indice que la dalle de béton subit des contraintes par le dessous de la dalle. Si de telles manifestations de désordre apparaissent, consulter un expert capable d'identifier la nature du trouble et de suggérer des correctifs requis.

**DALLES DE BÉTON**

**Observations :** Dalles flottantes (dalle sur sol) : L'ensemble de la dalle de béton du garage était observable au moment de l'inspection.

La dalle de béton du sous-sol était recouverte de couvre plancher ainsi qu'un faux plancher en ossature de bois.

**Commentaires :** deux à trois fissures de retrait ont été identifiées au niveau de la dalle de béton visible du garage. Les fissures de retrait ne seraient pas problématiques, elles seraient causées par le séchage du béton.

Nous ne pouvons pas nous prononcer sur la dalle de béton sous le faux plancher.

DALLE BÉTON GARAGE



FISSURE DE RETRAIT



SALLE MÉCANIQUE



SALLE FAMILIALE



## **LES DRAINS DE SOL (SOUS-SOL)**

**Observations :** nous avons constaté la présence d'un bassin de rétention d'eau au niveau de la dalle du garage servant de drain pour le garage mais il aurait été convertit en puisard avec deux pompes submersibles. Une pompe électrique ainsi qu'une pompe à batterie.

Aucun drain de sol n'a été identifié au sous-sol.

Les drains de fondation (drain français) n'ont pu être observés, les droits de regard n'étaient pas accessibles au moment de l'inspection.

Un clapet anti-retour a été identifié sur la dalle de béton du garage près du puisard et pompes.

Un bassin de rétention d'eau a été observé devant la porte de garage.

**Commentaires :** les droits de regard n'ont pas pu être observés, nous ne pouvons pas nous prononcer sur leurs état.

**Nous avons constaté que le bassin de drain devant la porte de garage n'aurait pas été installé adéquatement selon la hauteur du sol et pourrait causée des infiltrations d'eau dans le garage ainsi que sous la dalle de béton. Il serait fort probable que de l'eau ce soit infiltré sous la dalle du garage par une fente visible.**

**Recommandation :** contacter un plombier afin de faire évaluer les couts de correction du bassin devant la porte de garage et corriger dans les règles de l'art.

**CONSEIL PRATIQUE :** vider et nettoyer les bassins de rétention d'eau dans le garage 2 fois par année afin d'éviter les odeurs désagréable ainsi que nettoyer le bassin extérieur.

BASSIN DRAIN EXTÉRIEUR





## PUISARD ET POMPES



## CLAPET ANTI-RETOUR

**Limitations**


Aucun calcul de la structure des murs ou des planchers n'est effectué, seulement les anomalies apparentes sont notées au rapport. Pour tout calcul de la structure, faire appel à un ingénieur qualifié en structure.

**PLANCHERS**

**Observations** : les solives de plancher et les sous-planchers étaient recouverts au sous-sol sauf les plafonds de la salle mécanique et dans la section arrière du garage.

**Commentaires** : les solives de plancher observées étaient en 2x8 installées aux 16 pouces avec des sous-planchers en planches de bois. Les combles étaient bien isolés.

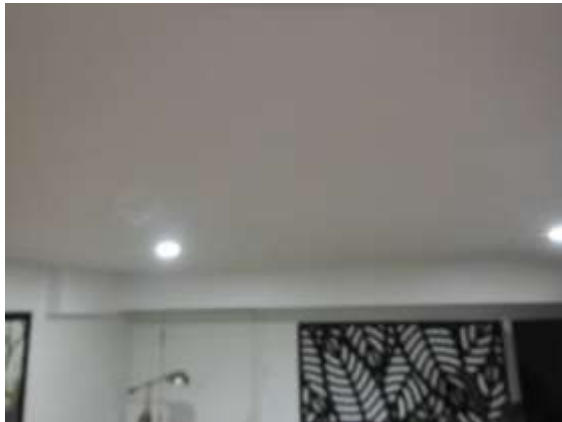


**Limitations**

Il n'est pas approprié de déplacer ou d'enlever des appuis ou des poteaux sous une poutre sans consulter un spécialiste en structure au préalable. Il est également déconseillé, lors de l'ajout d'une colonne, de forcer la structure existante en soulevant la poutre. Notre évaluation ne peut cautionner le comportement futur d'une colonne ou pieux servant à supporter une addition par exemple à moins de bien connaître la nature du sol qui le supporte et de son empattement.

**LES POUTRES ET COLONNES**

**Observations** : Notre inspection de la structure des planchers était limitée par la présence de gypse.

**Commentaire** : Une poutre supporteur aurait été identifiée entre le garage et la salle mécanique, la poutre était en bois reposant sur des poteaux supporteur en bois. Les autres poutres n'étaient pas visibles.

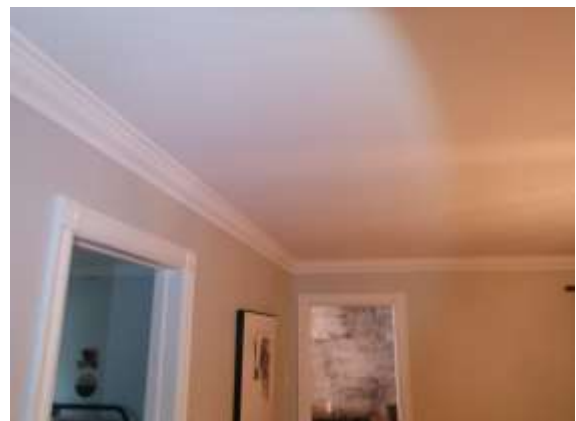

**Limitations**

Aucun calcul de la structure du toit n'est effectué, seulement les anomalies apparentes sont notées au rapport. Pour tout calcul de la structure, faire appel à un ingénieur qualifié en structure. Il est recommandé de déneiger les toitures à faible pentes et les toits plats régulièrement. Certains bâtiments qui sont âgés ou qui n'ont pas été construits selon les règles de calculs des codes de construction en vigueur peuvent subir des dommages importants s'il y a de fortes accumulations de neige en hiver sur la toiture.

**STRUCTURE DE TOIT**

**Mentionné l'endroit:** la trappe était située au plafond du garde-manger au rez-de-chaussée.

**Observations :** nous avons observé l'entre-toit à l'aide d'une échelle pour observer l'ensemble des composantes de structure du toit et autres composantes.

**Commentaires :** les fermes de toit en 2x6 étaient installées aux 24 pouces avec des sous-toits en planches de bois d'origine, les fermes de toit reposaient sur des murs supporteurs en 2x4. Aucune déficience constatée au moment de l'inspection.



## **SIGNES D'INFILTRATION D'EAU OU DE CONDENSATION**

**Observations :** Notre inspection visuelle ne nous a révélée aucunes traces de moisissure ou indices d'infiltrations d'eaux lors de notre inspection de l'entre-toit.

## **EXTÉRIEUR**

Notre inspection des composantes extérieures est visuelle à partir du sol. L'inspecteur ne scrutera pas les surfaces élevées à l'aide d'une échelle à moins de déceler, au préalable, un indice d'une malfaçon ou d'un défaut sur la partie supérieure des murs extérieurs observables au moment de l'inspection.

## **REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS**

**Observations :** L'ensemble des murs extérieurs du bâtiment étaient recouverts de briques, pierres avec un clin de bois niveau supérieur du mur avant.

**Commentaires :** nous avons observé l'ensemble des revêtements des murs extérieur et aucune déficience majeure n'a été soulignée au niveau de la maçonnerie des murs extérieurs. Nous avons constaté plusieurs fissures au niveau des joints de mortier de maçonnerie des murs extérieurs et des manques de mortier ciment entre les allèges sous les fenêtres du bâtiment.  
Deux allèges de béton endommagées sous une fenêtre du côté gauche et une fenêtre arrière.

**Recommandation :** Contacter un expert maçon afin de faire corriger les fissures au niveau des joints de mortier des murs extérieurs autour du bâtiment et remplacer les allèges endommagées sous les fenêtres.

**Les chantepileures:** Les chantepileures ont été identifiées.

**Les chantepileures** servent à laisser pénétrer l'air derrière les murs extérieurs afin de permettre aux eaux pluviales ou humidité de mieux s'évaporer derrière les murs de briques et pierres.











**Limitations**

Tout scellant extérieur au contour des ouvertures et des orifices doit être en bon état. Une fissuration, une mauvaise adhérence et/ou l'absence de scellant sont des risques potentiels d'infiltration d'eau et de dégâts d'eau. Une vérification régulière de l'état du scellant et un entretien suivi des scellant sont appropriés.

**SOLINS ET SCELLEMENTS**

**Observations :** nous avons vérifiés l'état du calfeutrage extérieur des composantes de construction.

**Commentaires :** l'installation du calfeutrage des composants extérieurs étaient adéquats sauf à quelques endroits.

**Recommandation :** ajouter un calfeutrant autour des composantes illustrées ici...



## PORTES ET FENÊTRES

### Limitations

Les conditions climatiques et/ou un accès limité peuvent être un empêchement à la manipulation des portes et des fenêtres permanentes. L'inspecteur n'est pas tenu d'inspecter la présence ou l'état des moustiquaires, des portes et des fenêtres non permanentes. Il n'est pas toujours possible pour l'inspecteur d'opérer chaque fenêtre, notre appréciation de la fenestration peut être faite par échantillonnage.

**Sous-sol :** Les fenêtres étaient de type ouverture coulissante en pvc.

**Rez de chaussé :** Les fenêtres étaient de type ouverture à manivelle en pvc.

**Deuxième étage :** sans objets

**Commentaires :** Nous avons observé et testé l'ensemble des fenêtres et aucune déficience ou vitres déscellées n'ont été constatées au niveau des fenêtres..

**CONSEIL PRATIQUE :** nous vous recommandons d'enlever la neige autour des fenêtres avant la fonte des neiges afin d'éviter des infiltrations d'eau au sous-sol ainsi qu'il faut toujours maintenir les margelles de fenêtre bien dégagé afin d'assurer une bonne évacuation des eaux vers le drain français.



## **LES PORTES D'ENTRÉES**

**Observations** : nous avons vérifié l'ensemble des portes d'entrée avant, du côté et la porte-patio arrière ainsi que les portes d'accès au garage et aucune anomalie n'ont été soulignée.



## **GARAGE ATTACHÉ**

**Constatations** : Nous recommandons de lubrifier les glissières coulissantes de la porte de garage. La porte de garage était équipée d'ouvre-porte électrique.

**Recommandation** : remplacer deux pentures de la porte mitoyenne du garage au sous-sol par des pentures à ressorts de fermeture automatique afin que cette porte se ferme par elle-même pour prévenir les infiltrations de gaz monoxyde de carbone dans la maison.

PORTE MITOYENNE





## **LES PORTES INTÉRIEURES**

**Observations** : L'ensemble des portes intérieures étaient de type colonial pour l'ensemble du bâtiment.

**Commentaires** : l'ensemble des portes étaient en bonne état.

## **TERRASSES, BALCONS ET PERRONS**

### **Limitations**

Pour la sécurité des occupants, la hauteur minimale des garde-corps localisés à plus de 6 pieds du sol, devrait être de 1100 mm (42 pouces). Les baratins ne doivent pas être espacés à plus de 120 mm (4 pouces) et ne devraient pas être conçus de manière à permettre à un jeune enfant d'escalader la balustrade. Les autorités peuvent exiger en tout temps des modifications touchant la sécurité

### **PERRON AVANT**

**Observations** : Le perron de l'entrée avant était en béton coulé

**Commentaires** : Le perron de l'entrée avant était adéquat.

### **TERRASSE ARRIÈRE**

**Observations** : la terrasse arrière était en bois traités reposant sur des murs supporteurs.

**Commentaires** : La structure était en bonne état général et aucun indice de dégradation n'a été noté.



**Limitations**

Nous examinons l'état des soffites à partir du niveau du sol pour vérifier s'il n'y a pas d'espacement ou de déplacement afin d'éviter la voie libre aux insectes, oiseaux ou rongeurs. À moins de déceler un indice d'une quelconque malfaçon ou d'un défaut sur la partie supérieure des murs extérieurs, l'inspecteur ne scrutera pas les surfaces élevées à l'aide d'une échelle.

**AVANT-TOIT, FASCIAS ET SOUS FACES**

**Observation** : Avant-toits en aluminium ventilés et fascias en aluminium

**Commentaires** : l'ensemble des soffites et fascias étaient adéquats.



**Limitations**

Les pentes du terrain sont un facteur très important pour éviter les infiltrations d'eau ou les problèmes d'humidité au sous-sol. À cause de la présence de neige, l'inspecteur peut difficilement évaluer la topographie du terrain. Au printemps, vous devez vous assurer que les pentes de terrain éloignent du bâtiment l'eau de pluie ou de fonte des neiges.

**AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR**

Il est important que le drainage du terrain dirige l'eau le plus loin possible de la maison. Le contraire aurait comme conséquence de solliciter anormalement le drainage des fondations et favoriser des infiltrations d'eau et des excès d'humidité au sous-sol

**S'il y a commentaires par rapport aux pentes du terrain**

**Observations** : aucune pente négative n'a été constatée au niveau du terrain autour du bâtiment.

Le stationnement était en pente négative vers la porte de garage, il est évident qu'il aurait des accumulations d'eau devant la porte de garage mais un drain pluvial était présent pour évacuer les eaux pluviales, le bassin du drain devra être corrigé tel que recommandé dans la section des drains.



## **TOITURE**

L'inspecteur n'est pas tenu de marcher sur le toit. Il doit toutefois mentionner les moyens utilisés afin de faire une évaluation représentative de l'état de la toiture. Cette évaluation vise à identifier les parties manquantes et/ou détériorées, pouvant créer des infiltrations d'eau. Les couches inférieures et structurelles ne sont pas visibles et ne peuvent être évaluées par notre inspection visuelle. L'inspection de la toiture n'est donc pas une garantie d'étanchéité ou de certification du toit.

### **LES REVÊTEMENTS DE TOITURE**

**LA TOITURE EST FAIT** de bardeaux d'asphalte.

**Observations** : les bardeaux d'asphalte auraient été installés en 2015 selon la déclaration du vendeur.

**Commentaires** : les revêtements de bardeau des versants du toit étaient adéquats, aucun indice de dégradation n'a été observé.



**Limitations**

Il est approprié de faire nettoyer les gouttières au fil des saisons et que les descentes de gouttière du toit se déversent en surface sur le terrain en s'éloignant de la fondation. Les pentes du terrain sont un facteur très important pour éviter les infiltrations d'eau ou les problèmes d'humidité au sous-sol. Afin d'éviter l'accumulation ou une saturation d'eau contre la fondation nous vous recommandons d'allonger les exutoires des descentes de gouttière à plus de quatre pieds de la fondation.

**LES SYSTÈMES D'ÉVACUATION DES EAUX DE TOIT****LES GOUTTIÈRES**

**Observations** : un système de gouttière a été remarqué au niveau de la toiture.

**Commentaires** : Les dalles de gouttière au niveau de la toiture d'un bâtiment sont toujours importants afin d'éloigner et évacuer les eaux pluviales loin des fondations et du bâtiment.

**Recommandation** : fixer correctement l'extension de la dalle d'évacuation du mur gauche.

**CONSEIL PRATIQUE:** Nous suggérons de nettoyer les gouttières une fois par année afin d'enlever les débris et les feuilles qui nuisent à une bonne évacuation des eaux pluviales ainsi que nous recommandons d'ajouter des extensions de 24 à 48 pouces pour éloigner les eaux loin des fondations s'il y a lieu.





**Limitations**

L'inspecteur ne vérifie pas les systèmes cachés derrière les revêtements, enfouis, fermés ou hors d'usage, les réseaux privés ou publics d'alimentation et d'évacuation, la qualité ou le traitement de l'eau et les fuites possibles des baignoires ou des douches. L'inspecteur n'évalue pas la capacité ni la suffisance des systèmes ni la présence ou l'absence de robinet d'urgence. La valve d'entrée d'eau principale et les robinets d'urgence des appareils ménagers, de la toilette et ceux sous les éviers et les lavabos ne sont pas manipulés à cause du risque de créer des fuites. Aucune valve ou robinet des appareils ménagers présents ne sera vérifié lors de l'inspection. L'inspection de la plomberie est donc limitée.

**PLOMBERIE**

Nous avons vérifié visuellement la partie visible des composantes de plomberie facilement accessibles, tel que noté dans la présente section.

**LES CONDUITS D'ALIMENTATION**

|                                                                                                        |               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>OBSERVATIONS</b> : Les conduits de plomberie du bâtiment étaient de type cuivre.                    | <b>CUIVRE</b> | <b>AUTRE ....</b> |
| <b>COMMENTAIRES</b> : aucune fuite n'a été observée durant notre inspection des conduits de plomberie. | CUIVRE        |                   |

**Limitations**

La valve d'entrée d'eau principale n'est pas manipulée à cause du risque de créer des fuites. Les occupants de la maison devraient connaître l'emplacement de la valve principale afin de pouvoir l'opérer rapidement en cas d'urgence.

**NOTE INFORMATIVE:** le conduit d'entrée d'eau et la valve d'ouverture principale a été identifiée dans le mur mitoyen du garage. Levier à bille.



**Limitations**

L'inspecteur ne vérifie pas les systèmes cachés derrière les revêtements, enfouis, fermés ou hors d'usage, les réseaux privés ou publics d'alimentation et d'évacuation, la qualité ou le traitement de l'eau et les fuites possibles des baignoires ou des douches. L'inspecteur n'évalue pas la capacité ni la suffisance des systèmes ni la présence ou l'absence de robinet d'urgence. La valve d'entrée d'eau principale et les robinets d'urgence des appareils ménagers, de la toilette et ceux sous les évier et les lavabos ne sont pas manipulés à cause du risque de créer des fuites. Aucune valve ou robinet des appareils ménagers présents ne sera vérifié lors de l'inspection. L'inspection de la plomberie est donc limitée.

**Limitations**

En général, la durée de vie maximale d'un chauffe-eau est de 10 à 15 ans mais selon la qualité de l'alimentation en eau, il pourrait cesser de fonctionner ou percer sans avertissement. Les fabricants recommandent d'installer le chauffe-eau sur des cales de bois, de manière à ce que la fraîcheur de la dalle ne soit pas en contact avec la base du chauffe-eau (économie d'énergie et cela réduit la condensation et la rouille à la base du chauffe-eau). Les fabricants recommandent également de drainer le chauffe-eau une fois l'an afin d'éliminer les dépôts de sa base. Pour la sécurité des occupants, il est recommandé d'ajuster le thermostat à un maximum de 135 F.

**SYSTÈME DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE**

|                             |  |  |                              |            |                        |                          |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| <b>CHAUFFE-EAU :</b>        |  |  | <b>ÉLECTRIQUE :</b> <u>X</u> |            | <b>GAZ :</b> <u>  </u> | <b>AUTRE :</b> <u>  </u> |
| <b>MARQUE :</b>             |  |  | GIANT                        |            | <b>AUTRE :</b>         |                          |
| <b>ANNÉE :</b>              |  |  | 2021                         |            |                        |                          |
| <b>COMBIEN DE GALLONS :</b> |  |  | 40 gallons                   | 60 gallons | <b>AUTRE :</b>         |                          |
|                             |  |  |                              | X          |                        |                          |
| <b>LOUER :</b>              |  |  | <b>ACHETER :</b>             | X          |                        |                          |

**Commentaires :** le réservoir d'eau chaude était fonctionnel au moment de l'inspection. **Le réservoir d'eau chaude n'était pas équipé d'une assiette au cas de fuite d'eau.**

**CONSEIL PRATIQUE :** l'espérance de vie d'un chauffe-eau est d'environ 10 ans mais nous vous recommandons de le remplacer lorsqu'il atteint 10 ans pour une meilleure couverture de votre compagnie d'assurance.



**Limitations**

Un nombre insuffisant d'évents de plomberie, un diamètre insuffisant des renvois ou des colonnes, une disposition inadéquate des colonnes pourraient occasionner des problèmes d'évacuation aux renvois de plomberie.

L'absence de siphon sur un branchement pourrait occasionner des retours d'odeur des égouts. L'inspection des conduites souterraines du réseau d'égout est exclue de cette inspection.

L'inspection des canalisations souterraines du réseau d'égout ne peut être effectuée qu'à l'aide d'une caméra par une personne qualifiée.

**CONDUITS D'ÉVACUATION ET DE VENTILATION****CONDUIT D'ÉVACUATION ET D'ÉVENT** : ABS

**Commentaires**: l'évent de ventilation favorise et assure l'évacuation des mauvaises odeurs du système d'égout de la résidence.

**Observations** : l'évent de ventilation était présent sur la toiture et fût observé dans l'entre-toit.

**Limitations**

Nous examinons chacun des robinets des appareils de plomberie mais certaines conditions peuvent ne pas être décelables par une simple action des robinets ou d'une simple chasse d'eau. Un appareil peut présenter des défauts ou fuir après un certain temps d'utilisation. Les robinets d'urgence des appareils ménagers, de la toilette et ceux sous les évier et les lavabos ne sont pas manipulés, à cause du risque de créer des fuites. Aucune valve ou robinet des appareils ménagers présents ne seront vérifiés lors de l'inspection.

**LES ÉVIERS ET SOUS-ÉVIERS**

| <b>LES APPAREILS ET ROBINETS</b>                                                                                                             |                                         |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b><u>Installation standard résidentielle.</u></b>                                                                                           | <b><u>Munis de valve ouv./ferm.</u></b> | <b><u>Non munis de valve ou./ ferm</u></b> |
|                                                                                                                                              | <u>Qui</u>                              |                                            |
| <b>COMMENTAIRES</b> : les valves étaient présentes et fonctionnels sous les évier de la cuisine ainsi que présentes dans les salles de bain. |                                         |                                            |
| <b>RECOMMANDATION</b> : remplacer ou réparer la fuite du robinet d'eau de salle de bain au sous-sol.                                         |                                         |                                            |
| Corriger la fuite d'eau du robinet d'eau du bain à l'étatge.                                                                                 |                                         |                                            |

**CUISINE ET SALLES DE BAIN ET ACCESSOIRES**



**Limitations**

L'inspection des composantes et des systèmes électriques est limitée. L'inspecteur notera les conditions qui, à son avis, sont inférieures à la normale. L'inspecteur vérifie l'intérieur du panneau électrique et les panneaux de distribution seulement si l'accès est facile et non dangereux. Seulement un échantillonnage aléatoire des prises et des luminaires accessibles est effectué. Les parties du système électrique cachées par la finition, par des meubles ou par des objets, derrière la charpente ou enfouis dans le sol ne sont pas vérifiées. Nous ne vérifions pas les systèmes à bas voltage, le câblage téléphonique, les systèmes d'interphone, les systèmes d'alarme, le câblage pour les appareils de télévision, les systèmes électriques extérieurs des piscines et des cabanons.

## ÉLECTRICITÉ

### ALIMENTATION PRINCIPALE

**Alimentations aérienne** : ☒ **ou sous terrain** :

### EMPLACEMENT DU PANNEAU PRINCIPAL

**Endroit situé** : le compteur d'hydro était fixé au mur droit extérieur à 5 pieds du sol.

**Commentaires** : aucun désordre n'a été constaté au niveau du compteur d'hydro et du mât électrique.





**Limitations**

Le propriétaire est responsable de l'émondage des arbres autour des câbles aériens de l'entrée électrique, jusqu'au point de branchement de service. Faire exécuter ce travail par des émondeurs professionnels.

**CAPACITÉ ET TENSION DE SERVICE**

| COMBIEN D'AMPÈRES | 100 ampères | 200 ampères | AUTRES.. |
|-------------------|-------------|-------------|----------|
|                   |             | 200 ampères |          |

**Limitations**

Il n'est pas sécuritaire pour les personnes et les biens qu'un panneau principal à fusibles ou à disjoncteurs soit installé à l'extérieur ou dans un endroit non chauffé. La température de l'air ambiant en période froide pourrait influencer la température de déclenchement du dispositif de protection lors d'une surchauffe dans le circuit de dérivation. Le panneau électrique ne doit pas être situé dans un placard, une salle de bain, un mur mitoyen ou une cage d'escalier. L'accès au panneau électrique doit être dégagé en tout temps (3 pieds libre devant).

**PANNEAUX DE DISTRIBUTION**

| <u>PANNEAU À DISJONCTEUR</u> |  | <u>Fusibles</u> | <u>Type de panneau</u>                                                                                                                                         |  |
|------------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <u>Commentaires :</u>        |  |                 | 1 Panneau de distribution à disjoncteurs différentiels de 200 ampères pour l'ensemble des bâtiments.<br>L'ensemble des conduits électriques étaient en cuivre. |  |

**Observations :** Nous avons observé le panneau à disjoncteurs et le panneau de 200 ampères était adéquat et sécuritaire.

Le panneau était de marque SQUARE D.



**Limitations**

Il est impossible lors d'une inspection visuelle d'identifier les circuits qui pourraient être surchargés. Le remplacement régulier d'un fusible ou un disjoncteur qui saute fréquemment est anormal et indique généralement qu'un circuit est surchargé. Les appareils nécessitant beaucoup d'énergie (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, lave-vaisselle, etc.) devraient être branchés sur des circuits indépendants (circuits dédiés).

**CÂBLES ET CIRCUITS DE DÉRIVATION**

**Observations** : Câblages en cuivre identifiés.

**MISE À LA TERRE**

**Observations** : La mise à la terre (Ground) a été identifiée au conduit d'entrée d'eau principal au moment de l'inspection.

**Limitations**

L'installation de prises de type DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) est recommandée à l'extérieur du bâtiment, ainsi que dans les endroits humides tels que les salles de bains, sur le dessus du comptoir de cuisine (à moins de 1m de l'évier), ainsi que dans les garages et les vides sanitaires. Les prises DDFT doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

**INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT**

**Vérifiez interrupteurs et prises de courant et testez et les emplacements appropriés** : l'ensemble des prises électriques murales intérieures et extérieures.

**Commentaires** : nous avons vérifiés les dispositifs de sécurité des prises de type GFI et prises ordinaires et aucune déficience n'a été constatée.

**Recommandation** : contacter un électricien afin de faire remplacer les prises électriques des murs extérieurs par des prises GFI.



## **DÉTECTEURS DE FUMÉE**

**CONSEIL PRATIQUE SÉCURITÉ** : Un détecteur de fumée doit être présent et fonctionnel sur chacun des étages du bâtiment pour une raison de sécurité des occupants et usagers en cas de feu. **Nous recommandons de tester l'ensemble des détecteurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone après la signature de l'acte de vente.**

### **Limitations**

L'uniformité ou le caractère suffisant de la fourniture de chaleur dans chaque pièce n'est pas analysé par l'inspecteur lors d'une inspection préachat. Seul un spécialiste peut procéder à cette analyse et apporter les correctifs requis en ajustant les registres d'équilibrage ou les valves selon le cas. L'inspecteur ne vérifie pas le bon fonctionnement des valves de zones ou des radiateurs sur un système à eau chaude. Ces valves font fréquemment défaut après un certain temps.

## **TYPE D'APPAREIL DE DISTRIBUTION DE CHALEUR**

**Quelle sorte** : Le bâtiment était équipé d'une fournaise à air pulsé électrique avec commandes d'opérations murales. Le bâtiment était équipé de convect-air électriques au sous-sol.

**Commentaires** : La fournaise fonctionnait bien au moment de l'inspection.

**Recommandation** : Les conduits de ventilation et chauffage ne doit pas être en contact avec le monoxyde de carbone de véhicule à moteur ou autre moteur à combustion pour éviter les infiltrations de gaz monoxyde de carbone dans la maison. Il serait recommandé de faire isoler la section de la fournaise et les conduits de chauffage par un entrepreneur général.

**ENTRETIEN PÉRIODIQUE** : remplacer le filtre de fournaise aux 3 mois ou 4 fois par année pour une meilleure économie d'énergie et d'une meilleure qualité d'air ambiant.

### **FILTRE 20X25X2**



**COMMANDES D'OPÉRATION**

**Vérifiez les commandes thermostats** : Oui

**Et sont-ils fonctionnelles** : Oui

**Commentaires** : Aucune anomalie n'a été soulignée au niveau de la commande électronique.



**Limitations**

Notre inspection de la cheminée est visuelle et limitée. L'examen des parties internes ou pratiquement inaccessibles est exclu. L'examen de la cheminée à partir du cendrier ou du sommet, ne permet pas une vue détaillée des surfaces intérieures de la cheminée. Seulement un examen de la cheminée, avec une caméra montée sur câble, permet ce genre d'inspection. Ce genre d'examen n'est pas possible lors d'une inspection.

**Inspection limitée**

**Une cheminée est présente.**

**N.B.:** INSPECTION INSPECT-HABITATION N'INSPECTE PAS LES CHEMINÉES. LES CHEMINÉES SONT L'OBJET DE NORME PARTICULIÈRE ET SONT DIFFICILES À INSPECTER SANS L'AIDE D'OUTILS SPÉCIALISÉS. POUR EN SAVOIR PLUS, FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE POUR QU'IL INSPECTE CES INSTALLATION.

**CHAUFFAGE D'APPOINT****Limitations**

Notre vérification du système ne doit pas être considérée comme une attestation de conformité de l'installation. Les foyers, les poêles à bois ainsi que leur cheminée sont des appareils spécialisés et exclus de la norme de pratique en inspection préachat. La mauvaise installation, les dommages et/ou la détérioration ne peuvent pas être déterminés par un simple examen visuel.

**Limitations**

Les foyers, les poêles à bois ainsi que leur cheminée sont des appareils spécialisés exclus de notre norme de pratique. La mauvaise installation, les dommages et/ou la détérioration ne peuvent pas être déterminés par un simple examen visuel.

Nous vous recommandons d'en vérifier les exigences particulières avant de les utiliser. Pour ce faire, vous pouvez faire appel à un installateur membre de l'Association des professionnels du chauffage à combustion solide avant de faire certifier l'installation par votre assureur.

Certaines municipalités ou compagnies d'assurances peuvent avoir des exigences particulières.

**CONSTATATIONS****Avertissement**

LES FOYERS AU BOIS ET LES POÊLES AU BOIS SONT DES APPAREILS FAISANT L'OBJET D'EXIGENCES PARTICULIÈRES; UNE VÉRIFICATION DE CES ITEMS ET DE L'INSTALLATION (MURS, PLANCHER, PLAFOND, TUYAU DE RACCORDEMENT, CONFORMITÉ DE LA CHEMINÉE ETC.) DE CES ITEMS DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE, LE SERVICE D'INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ OU PAR UN FOURNISSEUR COMPÉTENT (T.P.I. OÙ A.I.A.C.) EN REGARD DES NORMES EN VIGUEUR



**Limitations**

L'inspecteur n'est pas tenu de commenter l'usure normale des prélaris, des moquettes et des tapis qui recouvrent des planchers, associée à l'utilisation des lieux. Seule la qualité de l'installation des recouvrements est commentée.

**INTÉRIEUR****PLANCHERS**

**Entrée : céramique**

**Salon : bois francs**

**Cuisine : céramiques**

**Salle à manger : bois francs**

**Salle de bain : céramiques**

**Les chambres : bois francs**


**Salle d'eau : na**

**Sous-sol : bois stratifiés. Céramiques, vinyle**

**Escalier : céramiques**

**Commentaires :** Les revêtements de plancher étaient en bon état dans l'ensemble.



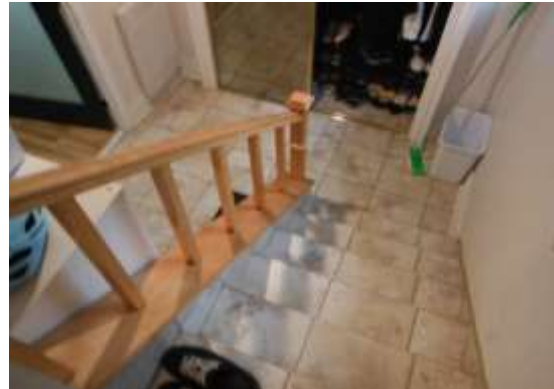

**Limitations**

Notre examen de l'intérieur est visuel et nous l'évaluons en comparant à des maisons semblables et du même âge. L'entreposage d'objets personnels pourrait avoir empêché la vérification de certains éléments et pourrait avoir caché à notre insu des indices de désordre apparent. L'éclairage, les rideaux et les conditions atmosphériques lors de l'inspection peuvent nous empêcher de déceler une défectuosité. L'inspecteur n'est pas tenu d'inspecter les imperfections de la peinture, du papier peint et des autres revêtements de finition des murs et des plafonds. Les appareils ménagers et les installations récréatives, les rideaux, les stores et autres accessoires de fenêtre ne sont pas des items inclus à l'inspection. La présence d'amiante et de mousse d'urée formaldéhyde ne peut pas être déterminée avec certitude sans une inspection plus approfondie et une analyse en laboratoire.

**Limitations**

Nous avons inspecté les surfaces des cloisons visibles afin de vérifier s'il y avait des traces de moisissure, de dégât d'eau, de gauchissement ou de fissures. La formation de moisissure, à la surface des murs ou des plafonds, est habituellement néfaste pour la santé des occupants. Il est important de faire nettoyer toute trace de moisissure et, dans le cas de récurrence, de faire remplacer les matériaux de la zone affectée.

**MURS ET PLAFONDS**

Nous avons inspecté les surfaces des cloisons visibles afin de vérifier s'il y avait des traces de moisissures, de dégâts d'eau, de gauchissements ou de fissures. Les moisissures sont particulièrement nocives pour la santé et, si leur présence est détectée, elles doivent être éliminées et on doit se référer à un spécialiste pour en trouver la ou les causes.

**OBSERVATIONS DES COMPOSANTS  
DES MURS ET PLAFONDS****Commentaires :**

**Les composants sont de gypse, isolants, et charpente de bois.**

Nous avons constaté quelques trous et dommages au niveau du plafond du garage, les revêtements des plafonds du garage pourraient être composés de gypse et d'amiante.  
**Il serait recommandé de faire analyser un échantillon du plafond par un expert en analyse matériaux pour un résultat.**



## **ESCALIERS ET BALUSTRADES**

### **Limitations**

Pour la sécurité des personnes, tous les escaliers devraient être munis d'une main courante continue. La conformité d'un escalier d'issue dépasse la portée d'une inspection préachat. Pour obtenir des informations à ce sujet, s'informer auprès de la municipalité de la réglementation en vigueur.

**Observations** : nous avons vérifié l'ensemble des rampes de sécurité intérieures et extérieures ainsi que les mains courantes intérieures.

**Commentaires** : nous avons constaté l'absence de mains courantes aux murs de l'escalier du sous-sol.

**Recommandation** : ajouter des rampes de sécurité dans l'escalier de la terrasse arrière.



**Limitations**

Si une cuisinière électrique est adjacente à un mur ou à un module d'armoire. Cette situation comporte un risque potentiel d'incendie plus élevé. Un dégagement horizontal de 450 mm de chaque côté d'une cuisinière est plus approprié ou, si un dégagement est inférieur à 450 mm, la surface doit être protégée. Installer un écran protecteur avec un espace d'air de 22mm ayant des cales incombustibles.

**ARMOIRES ET COMPTOIRS**

**Observations** : les portes et les caissons de la cuisine étaient en mélamine et pvc avec des comptoirs en quartz et bois stratifiés au sous-sol.

**Commentaires** : l'ensemble des armoires de cuisine était en bonne état.



**Limitations**

Un ventilateur de salle de bain est indispensable pour contrôler l'excès d'humidité et évacuer les odeurs. Il est de bon usage d'avoir un ventilateur d'extraction avec sortie extérieure dans une salle de bain ou une salle de douche.

**VENTILATEURS D'EXTRACTION**


**Observations** : Les ventilateurs d'extraction ont été identifiés dans les salles de bain du bâtiment.

**Commentaires** : Les ventilateurs d'extraction des salles de bain étaient fonctionnels.

**Recommandation** : contacter un électricien afin de faire installer un interrupteur au mur de la salle de bain pour le ventilateur d'humidité.

Contacteur un entrepreneur en conduits de ventilation afin de faire installer le conduit du ventilateur de salle de bain dans les règles de l'art.

**CONSEIL PRATIQUE** : de nettoyer les grilles dans les salles de bains pour des meilleures évacuations de l'humidité s'il y a lieu.

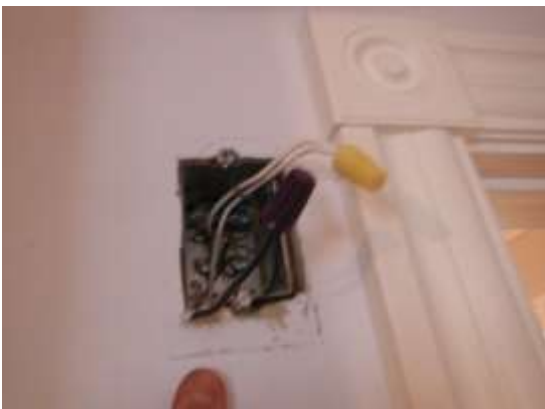



**Limitations**

Nos commentaires sur l'isolation et la ventilation d'un vide sous le toit ne peuvent qu'être préliminaires. Si un désordre à ce niveau est détecté, un spécialiste doit être consulté afin de déterminer les correctifs exacts. L'efficacité énergétique n'est pas évaluée lors d'une inspection préachat. Afin d'obtenir les données pertinentes sur le sujet, des tests spécifiques, nécessitant l'utilisation d'instruments de mesure sont requis.

**ISOLATION ET VENTILATION****VENTILATION DES COMBLES NON FINIS**

**Observations:** Nous avons accédé l'entre-toit par une trappe située au plafond du garde-robe de la salle à manger.

**Commentaires :** Les isolants identifiés dans l'entre-toit étaient de la laine isolante de fibre de cellulosesoufflée bien appliquée dans son ensemble ainsi que des combles bien ventilés afin de favoriser la ventilation de l'entre-toit. Le facteur isolant était de +/- R-34.

Pare-vapeur présent sous les isolants.

L'entre-toit était équipé de 2 maximums pour favoriser la ventilation de l'entre-toit.



**Limitations**

S'il y a accumulation de glace à la base des versants du toit en période froide, l'eau retenue derrière la digue de glace est un risque potentiel d'infiltration d'eau sous les bardeaux d'asphalte du toit. Nous vous recommandons de dégager la glace et de faire vérifier si une ventilation insuffisante ne pourrait pas être une cause probable à la formation de glace à la base des versants du toit.

**VENTILATION DU BÂTIMENT**

**Observations** : Aucun échangeur d'air n'était présent dans ce bâtiment.

**Commentaires** : les échangeurs d'air n'étaient pas obligatoires dans les bâtiments résidentiels en 1970.

**CONSEIL PRATIQUE** : nous vous conseillons de nettoyer les filtres de l'échangeur de 2 à 3 fois par année pour une meilleure qualité de l'air ambiant de la maison s'il y a lieu.  
Nettoyer les grilles murales extérieures une fois par année.

**Limitations**

La présence et le bon fonctionnement d'une hotte de cuisinière rejetant son air à l'extérieur est indispensable au maintien d'une bonne qualité d'air dans la résidence. Si un appareil à combustion est en cours d'utilisation à l'intérieur de l'habitation, le fonctionnement d'une hotte de cuisinière puissante pourrait provoquer une dépressurisation et des refoulements des gaz de combustion. Afin d'éviter cette situation, ouvrir une fenêtre dans l'habitation pendant la combustion.

**HOTTE DE CUISINIÈRE**

**Observation** : Les hottes de cuisinière étaient présentes dans les cuisines.

**Commentaires** : Les hottes de cuisine ont été testées et aucune anomalie n'a été soulignée.

**CONSEIL PRATIQUE** : nettoyer les filtres du ventilateur d'extraction de la cuisinière afin d'assurer une évacuation adéquate vers l'extérieur.





## **CALFEUTRAGE INTÉRIEUR**

**Observations** : Nous avons vérifiés l'état des calfeutrages des baignoires et des douches.

**Commentaires** : l'ensemble des calfeutrages des baignoires et des douches étaient adéquats durant nos observations.

**Recommandation** : refaire le scellant calfeutrage autour du bain à l'étage.



## **AIR CLIMATISÉ**

**Constatations :** le bâtiment était équipé d'un air climatisé central de type thermopompe fonctionnant par l'entremise de la fournaise dans le garage.

**SYSTÈME INSTALLÉ EN 2025**



## **GRILLES VENTILATION EXTÉRIEURES**

**Recommandation :** contacter un expert en nettoyage de conduit de ventilation et des grilles extérieures afin de faire l'entretien au deux ans.

Remplacer la grille de ventilation brisée derrière le climatiseur près du mur arrière.



**MUR DE SOUTÈNEMENT EXTÉRIEUR.**

**Recommandation** : Nous avons constaté des signes d'affaissement au niveau d'une section du mur de soutènement du côté droit du stationnement. Il serait recommandé de contacter un expert dans le domaine du pavés unis et prévoir un budget pour refaire le pavés unis du stationnement.





## **ROBINET D'EAU EXTÉRIEUR**

**Recommandation :** remplacer le robinet d'eau endommagé sur le mur extérieur gauche.



## **INFILTRATION D'EAU GARAGE**

**Constatation :** Lors de notre accès au garage, nous avons pu constater des indices d'humidité au sol près de la porte de garage, les infiltrations d'eau semblaient provenir de chaque côté de la porte de garage et sous le porte de garage. Ces infiltrations d'eau pourraient être causées par un malfaçon de l'installation du bassin de drain à l'extérieur. Des correctifs devront être apportés.







**CONCLUSION** : EN TERMINANT, À LA SUITE DE L'INSPECTION VISUELLE DE CETTE PROPRIÉTÉ, NOUS SOMMES EN MESURE DE VOUS DIRE QUE DES PROBLÉMATIQUES MINEURES ET CONSIDÉRABLES SONT PRÉSENTES SUR CE BÂTIMENT. IL EST IMPORTANT DE FAIRE APPEL AUX DIVERS SPÉCIALISTES AFIN QU'ILS DÉTERMINENT LES CORRECTIFS À EFFECTUER AVANT L'ACHAT. DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SONT INCLUSES DANS CE RAPPORT D'INSPECTION. IL EST TOUJOURS IMPORTANT DE LE LIRE ATTENTIVEMENT.

MERCI D'AVOIR FAIT CONFIANCE À INSPECT-HABITATION. BON SUCCÈS DANS VOS PROJETS FUTURS!!

## ATTESTATION

### L'inspecteur soussigné certifie :

- N'avoir aucun intérêt présent ou futur dans la dite propriété.
- Que les observations ont été constatées sans aucune influence extérieure.
- N'avoir omis ou négligé volontairement aucun fait important se rapportant à la présente inspection.

VOUS ÊTES AVISÉS DE NE PRENDRE AUCUNE DÉCISION SANS ÊTRE SÛR D'AVOIR CLAIREMENT COMPRIS LES OBSERVATIONS COMPRISES DANS CE RAPPORT. :

06 JUIN 2026

*Steve Charbonneau*

---

Steve Charbonneau  
Directeur

[www.inspect-habitation.com](http://www.inspect-habitation.com)

MEMBRE 21595



Si vous désirez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter merci : (819) 918-8866

## **AVIS AU LECTEUR**

Cette inspection est faite selon des normes nationales reconnues et a pour but de détecter et de divulguer les défauts majeurs apparents tels que constatés au moment de l'inspection et qui pourraient influencer votre décision d'acheter (selon le cas). Même si des défauts mineurs peuvent être mentionnés, ce rapport ne les identifiera pas nécessairement tous. Il est donc important que vous sachiez ce que votre inspecteur professionnel peut faire pour vous et quelles sont ses limites du point de vue inspection et analyse. L'inspection couvre les endroits qui sont facilement accessibles dans le bâtiment et se limite à ce qui peut être observé visuellement. L'inspecteur ne doit pas déplacer de meubles, soulever des moquettes, enlever des panneaux ou démonter des morceaux ou pièces d'équipement.

Le but d'une inspection est d'aider à évaluer la condition générale d'un bâtiment. Le rapport est basé sur l'observation de la condition visible et apparente du bâtiment et de ses composantes visitées au moment de l'inspection. Les résultats de cette inspection ne doivent pas être utilisés pour commenter les défauts cachés ou non apparents qui peuvent exister et aucune garantie n'est exprimée ou supposée. S'entend de défauts cachés ou non apparents tout défaut qu'un examen visuel non approfondi des principales composantes d'un immeuble sans déplacement de meubles, d'objets ou tout autre obstacle ne permet pas de détecter ou de soupçonner. À titre d'exemple, un défaut qui ne saurait être découvert qu'à la suite de l'exécution de tests de nature destructive, ou requérant l'exploration, le prélèvement ou le calcul des composantes de l'immeuble est un défaut non apparent. Également tout défaut découvert à la suite d'un dégât ultérieur à l'inspection ou suite au déplacement, à l'enlèvement de meubles, d'objets, de neige ou tout autre obstacle est aussi un défaut non apparent. Certains indices ne révèlent pas toujours l'étendue et la gravité des lacunes ou des déficiences non visibles.

Tous les bâtiments auront des défauts qui ne sont pas identifiés dans le rapport d'inspection. Si un tel défaut survient et vous croyez que votre inspecteur ne vous a pas suffisamment prévenu ou renseigné, appelez-le. Un appel téléphonique peut vous aider à décider quelles mesures prendre pour corriger ce défaut et votre inspecteur pourra vous conseiller dans l'évaluation des corrections ou moyens proposés par les entrepreneurs.

Le rapport d'inspection ne constitue pas une garantie ou une police d'assurance de quelque nature que ce soit. Le rapport d'inspection reflète une observation de certains items énumérés de la propriété à la date et l'heure de l'inspection et n'est pas une énumération exhaustive des réparations à faire. Le rapport d'inspection n'a pas pour objectif de fournir un guide à la renégociation du prix de la propriété et ne doit pas être interprété comme une opinion de la valeur marchande de celle-ci. Le propriétaire peut vouloir ou ne pas vouloir procéder aux correctifs des déficiences notées dans ce rapport. L'inspecteur n'a pas vérifié ni contre vérifié les informations données et indiquées, par toute personne, lors de l'inspection. L'inspecteur présume de la véracité de ces informations et ne met pas en doute la bonne foi de la personne dont il reçoit cette information.