
CRSF-Router 8 Test Variante 2 (THT): 1 Uplink + 6 Ports, je Port GND / +V / TX / RX


Steckerleiste J1-J7 (2,54 mm, gerade): Pin 1 GND, 2 +V, 3 Router-TX -> RX Geraet, 4 Router-RX <- TX Geraet

VBUS = BEC 5-6 V (kein HV-BEC!). Uplink direkt, alle Ports gemeinsam ueber F1. Modul mit eigener Versorgung: V-Ader nicht stecken.

Kein Spannungsregler: RP2350-Zero bekommt BEC ueber D1 (ca. 0,3 V Verlust) am 5V-Pin. D1 verhindert Rueckstrom bei USB.

R1/R2/C4: VBUS/4,3 an GP26 (bis ca. 14 V messbar). Firmware v0.3.0 erwartet genau diesen Teiler.

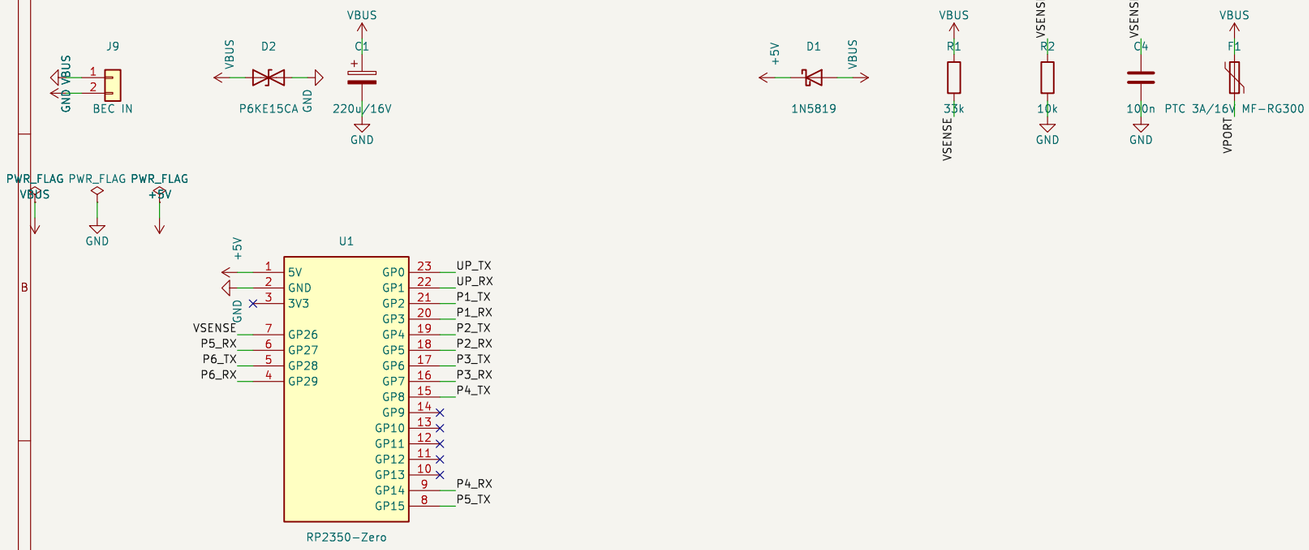

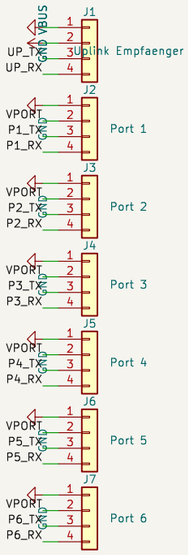



Variante 2: alle Bauteile THT, keine Serienwiderstaende, eine gemeinsame PTC-Sicherung statt einer je Port.

Firmware: firmware/RC_CRSF_Router_RP2350 v0.3.0, Variante Test (pins.h), Platine Variante 2 THT

Entwurf – vor Bestellung pruefen, Footprint U1 am echten Board gegenpruefen

PiperPilot

Sheet: /

File: RC-CRSF-Router-RP2350-Test-V2.kicad_sch

Title: CRSF-Router 8 Test V2 (RP2350-Zero, THT)

Size: A3	Date: 2026-11-05	**Rev: v0.3-V2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1