


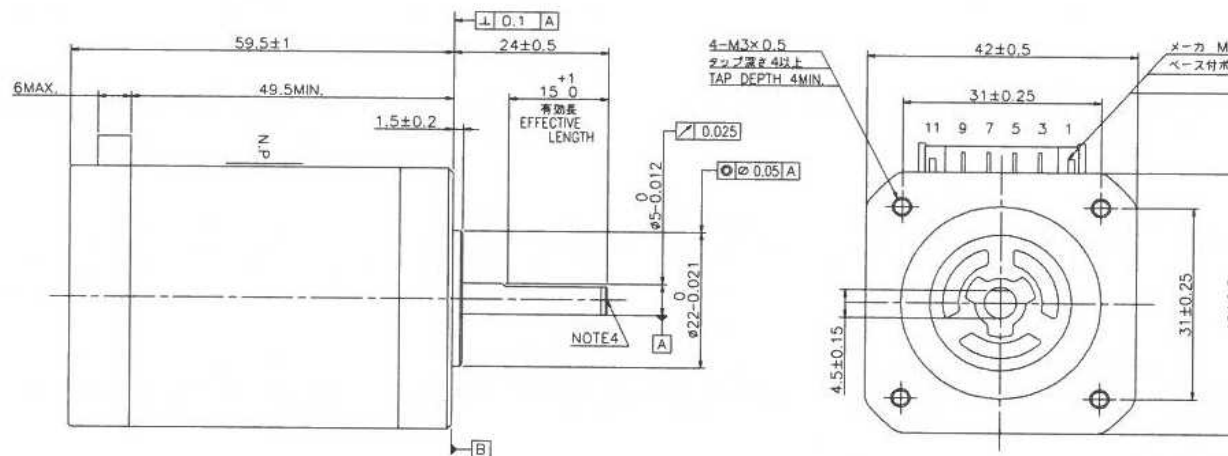

適合コネクタ (日本圧着端子製造)	
SUITABLE CONNECTOR (JST) NOTE5	
圧着タイプ CRIMPING TYPE	ハウジング HOUSING : PHR-11 コンタクト CONTACT : SPH-002T-P0.5S

NOTE1. ドライバ入力電圧。
DRIVER INPUT VOLTAGE.


2. 山形標準駆動回路による。 $E=24 \text{ V [DC]}$ 、 $I=1.2 \text{ A/}\sqrt{\text{相(設定値)}}$ 、2相励磁
SANYO STANDARD DRIVE CIRCUIT WAS USED. $E=24 \text{ V [DC]}$ 、 $I=1.2 \text{ A/}\sqrt{\text{PHASE(SET VALUE)}}$ 、2 PHASE EXCITATION.

3. モータを $100\text{X}100\text{X}21$ SPCC取熱板に取付け、2相励磁 $E=5.76 \text{ V/}\sqrt{\text{相}}$ 一定にて動かし、抵抗法により測定。
MOUNT A MOTOR ON $100\text{X}100\text{X}21$ SPCC HEAT SINK AND ENERGIZE A COIL AT 2 PHASE EXCITATION. $E=5.76 \text{ V/}\sqrt{\text{PHASE CONSTANT}}$.
MEASURED BY THE RESISTANCE METHOD.

4. シャフトセンター穴の有無及び形状は、製造上の都合により任意とする。
CENTER HOLE ON THE SHAFT END IS NOT ALWAYS MADE.

5. 適合コネクタは、添付品ではありません。
A MATING CONNECTOR IS NOT ATTACHED.

モータ内部結線
MOTOR CONNECTION
(ピン番号・PIN No.)

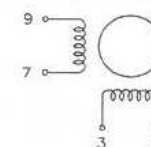


下記の順に直流励磁した場合、回転方向は面B側より見て時計方向回転のこと。
WHEN A MOTOR IS SEQUENCED AS SHOWN IN THE TABLE BELOW,
THE SHAFT ROTATION MUST BE CLOCKWISE WHEN YOU SEE FROM
SURFACE "B" SIDE.

		コネクタピン番号 CONNECTOR PIN NO.			
		3	7	5	9
接続順序 ENERGIZE ORDER	1	(-)	(-)	(+)	(+)
	2	(+)	(-)	(-)	(+)
	3	(+)	(+)	(-)	(-)
	4	(-)	(+)	(+)	(-)

	図名: 部品名 単位: mm	図号: 部品名 単位: mm
	図名: 部品名 単位: mm	図号: 部品名 単位: mm

12	01115590	14	A10-75	15	D11	16	C1	17	P10
----	----------	----	--------	----	-----	----	----	----	-----

SF2424-12B41 周波数 対 プルアウトトルクカーブ

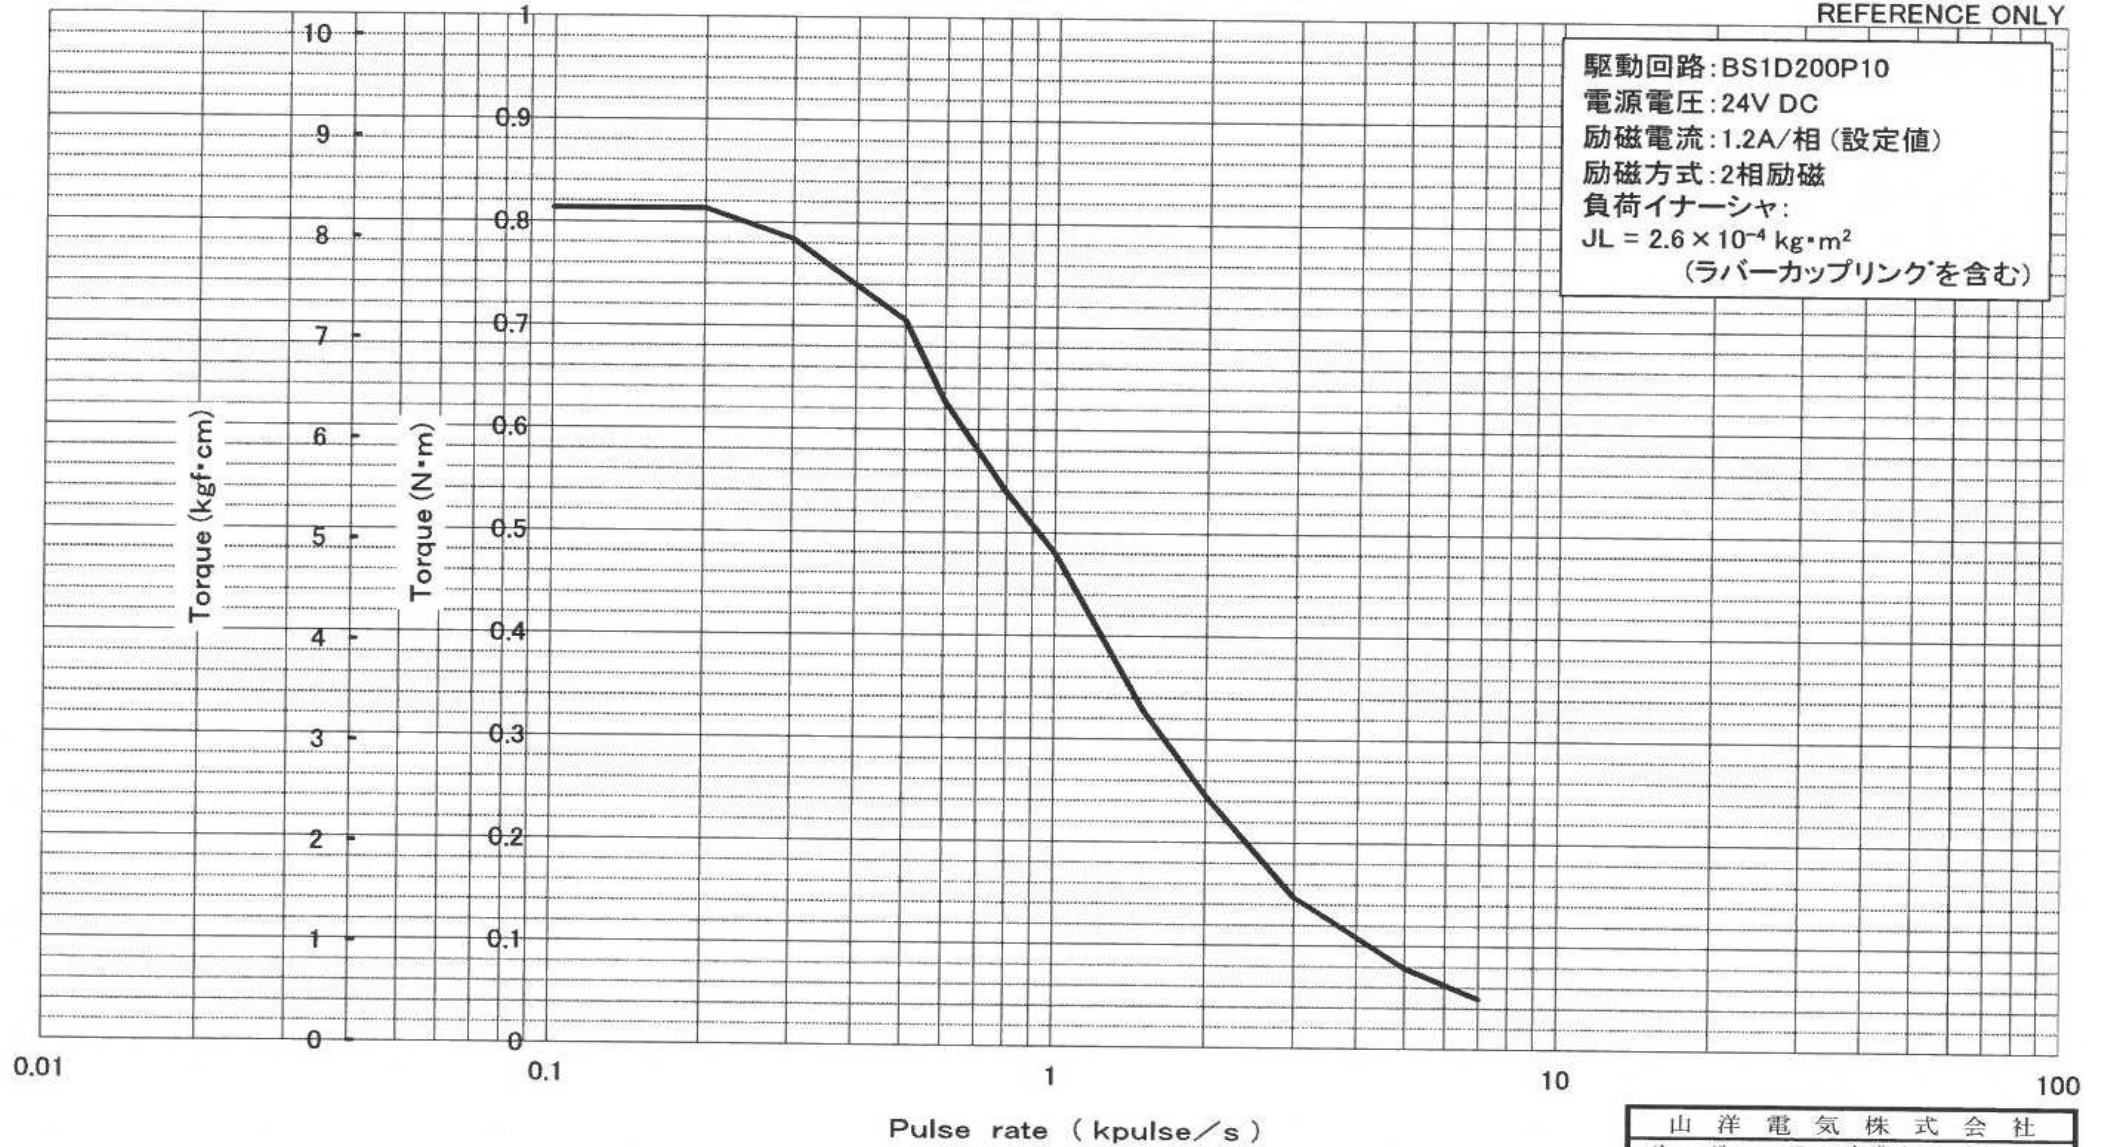C0053151-4/4
REFERENCE ONLY

駆動回路: BS1D200P10
 電源電圧: 24V DC
 励磁電流: 1.2A/相 (設定値)
 励磁方式: 2相励磁
 負荷イナーシャ:
 $J_L = 2.6 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
 (ラバーカップリングを含む)

SANYO DENKI

山 洋 電 気 株 式 会 社			
サーボシステム事業部設計第1部			
承 認	小市 '20.12.03 伸太郎	審 査	三澤 '20.12.03 康司
		作 成	大澤 '20.12.02 夕輝