

RAPPORT D'INSPECTION PRÉ-ACHAT

**PROPRIÉTÉ SISE AU : 15 RUE DE CASTAGNIER, GATINEAU, J8R 2N9,
QUÉBEC**

www.inspect-habitation.com



PLACE D'AFFAIRE

216 SAINT-VALLIER
GATINEAU
QUÉBEC
J8V 3V8
MEMBRE AIBQ 21595



REQUÉRANT(S): Mme Aimée Inamahoro

CONDITIONS MÉTÉO : -2 neige nuageux

DATE ET HEURE: 22 Février, 2026, 14h00

DURÉE DE L'INSPECTION : 2.5 heures

INSPECTEUR : Steve Charbonneau

INTERVENANTS SUR PLACE : requérante, courtier collaborateur Raoul Nsabimana

PROPRIÉTÉ INSPECTÉE

ADRESSE : 49 De Castagnier, Gatineau, Québec

TYPE DE PROPRIÉTÉ : jumelé

ANNÉE DE CONSTRUCTION : 1990

DESCRIPTION SOMMAIRE DU BÂTIMENT

Type de maison : jumelé **Construit-en :** 1990

Façade en : Briques et vinyles

Côtés de maison : Briques et vinyles

Arrière de maison : Vinyles

Toiture en : bardeaux d'asphaltes

Type de fondation : béton coulé

Type de Structure : Ossature de bois

Type de chauffage du bâtiment : plinthes chauffantes électriques

CONDITION GÉNÉRALE DU BATÎMENT

Le bâtiment est généralement en bonne condition, les observations et recommandations seront mentionnées et illustrées dans le rapport qui suit :

ORIENTATION DE LA FAÇADE

Pour les orientations mentionnées :

Façade de la maison : NORD : __ SUD : __ EST : X OUEST : __

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE

Nous nous sommes assurés de faire remplir par le vendeur le document « Divulgateur du propriétaire vendeur » concernant les conditions de la résidence que seule sa connaissance de la propriété et son expérience passée pourraient révéler. Vous trouverez donc tous les renseignements donnés par le vendeur à l'inspecteur dans ce document en annexe à la fin du présent rapport.

Commentaires : le vendeur déclare avoir acquis l'immeuble en 1990. Une déclaration du vendeur nous a été remise avant l'inspection **DV 26877**.

Voir à effectuer une inspection visuelle non exhaustive du bâtiment afin de relever des problèmes majeurs exclusivement, s'il y a lieu.

LECTURE DU RAPPORT FACE AUX ORIENTATIONS

Pour les orientations mentionnées dans ce rapport, considérez que vous êtes dans la rue, face au bâtiment ou à la pièce concernée. Cette façade est l'AVANT ; les murs opposés qui délimitent l'immeuble ou la pièce forment l'ARRIÈRE. Vous regardez la façade de l'extérieur, le CÔTÉ DROIT est à votre DROITE et le côté gauche est à votre GAUCHE. Si vous vous placez à l'intérieur du bâtiment ou de la pièce, votre côté droit est donc à votre droite quand vous faite DOS à la façade.

Note

Les détecteurs de monoxyde de carbone sont obligatoires à proximité des foyers qui fonctionnent au bois, gaz, charbon, fuel, pétrole, propane...) Un garage est attaché à la maison, un détecteur de monoxyde de carbone sera de mise à proximité de la porte qui mène au garage de l'intérieur de la résidence. La hauteur recommandée pour placer votre détecteur de monoxyde de carbone est à 1 pied du sol.

Commentaires : Aucune composante alimentées au gaz ou au bois ne faisaient partie intégrantes du bâtiment donc il ne serait donc pas obligatoire d'installer des détecteurs de gaz monoxyde de carbone sur chacun des étages. Un foyer au bois était présent dans le salon mais ne serait pas utilisé.



N.B. TENANT COMPTE DE CERTAINS CAS QUI SONT DÉJÀ ARRIVÉS DANS LE PROCESSUS DE L'ACHAT D'UN IMMEUBLE, AFIN D'ÉVITER DES SURPRISES, LORSQUE DES RECOMMANDATIONS IMPORTANTES ET, OU CONSTATATIONS SUBSTANTIELLES ET, OU TOUTES AUTRES MENTIONS NON NÉGLIGEABLES SE RETROUVENT DANS CE RAPPORT D'INSPECTION, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT DE FAIRE VÉRIFIER LES SITUATIONS PAR DES SPÉCIALISTES (EXPERTS) ACCRÉDITÉS AFIN D'OBTENIR LE OU LES COÛTS POUR CORRIGER LES PROBLÈMES, ET CE, AVANT LA TRANSACTION FINALE DE CET ACHAT (AVANT DE PASSER CHEZ LE NOTAIRE OU LE DÉLAI PRÉVU SUITE À L'INSPECTION). DANS CE CAS, VOUS PRENDREZ CONNAISSANCE DE L'AMPLEUR DES TRAVAUX À RÉALISER SUR LE BÂTIMENT AINSI QUE D'AVOIR UNE ESTIMATION DES COÛTS RÉELS.



Limitations

Notre inspection est de nature visuelle. L'inspecteur recherche des signes d'affaissements, de déformations ou de contraintes à la structure de l'immeuble. Aucun calcul n'est effectué. Si les conditions de charge imposées à la structure de l'immeuble sont modifiées, des effets négatifs non prévisibles peuvent apparaître. L'inspection n'a pas pour but de déterminer si la structure de l'immeuble peut convenir pour un projet de transformation ou pour un projet futur de rénovation.

STRUCTURE

Notre inspection est de nature visuelle. L'inspecteur recherche des signes ou indices d'affaissements, de déformations ou de contraintes à la structure de l'immeuble. Aucun calcul n'est effectué.

Limitations

Notre évaluation ne peut cautionner le comportement futur d'un mur de fondation à moins de bien connaître la nature du sol qui le supporte et de son empiètement. Il est également impossible pour un inspecteur de diagnostiquer la qualité du drainage des fondations sans un sondage (excavation partielle). Ce travail dépasse la portée d'une inspection visuelle. La durée de vie utile d'un drain de fondation est limitée (entre 25 et 30 ans en moyenne) et dépend d'une série de facteurs impossibles à évaluer lors d'une inspection visuelle (nature du sol, niveau de la nappe d'eau souterraine, etc.). Seul un examen approfondi peut nous faire connaître l'existence et l'état d'un drain français autour d'une propriété. L'inspection n'a pas pour but de déterminer si la structure de l'immeuble peut convenir pour un projet de transformation ou pour un projet futur de rénovation.

FONDATAIONS

Fondation fait de : béton coulé

Observations : nous avons observés l'ensemble des murs de fondation extérieure de la façade, du côté droit et arrière du bâtiment. Les murs de fondation du sous-sol étaient recouverts sauf une section du mur de fondation était observable dans la buanderie.

Commentaires : Nous avons constaté la présence d'une fissure au niveau de la fondation avant mitoyenne qui visiblement avait été réparée, aucuns indices d'infiltrations d'eau ou d'humidité n'ont été constatés au sous-sol.

Lors de notre inspection de la salle de lavage au sous-sol, nous avons pu constater qu'une fissure avait été colmatée sur le mur de fondation derrière la laveuse à linge.

FISSURE AVANT MITOYENNE



FISSURE DERRIÈRE LAVEUSE À LINGE






Limitations

La cause et les conséquences futures d'une fissure ou d'une déformation d'un plancher de béton (dalle sur sol) ne peuvent pas être déterminées par une simple inspection visuelle. Les fissures convergentes, formant trois pointes en étoile dans une dalle de béton du sous-sol, sont un indice que la dalle de béton subit des contraintes par le dessous de la dalle. Si de telles manifestations de désordre apparaissent, consulter un expert capable d'identifier la nature du trouble et de suggérer des correctifs requis.

DALLES DE BÉTON

Observations : Dalles flottantes (dalle sur sol) : La dalle de béton du sous-sol était observable autour du réservoir d'eau chaude sous le cagibi de l'escalier du sous-sol.

Commentaires : Aucune fissure n'a été soulignée au niveau de la dalle de béton au sol visible sous le cagibi de l'escalier du sous-sol.

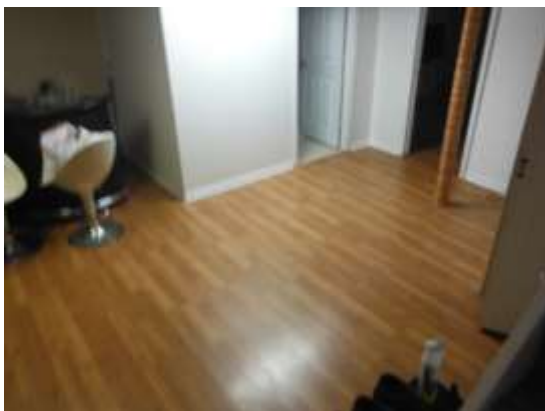

LES DRAINS DE SOL (SOUS-SOL)

Observations : Le drain de sol n'a pas été identifié au sous-sol.
Les droits de regard pluvial a été identifié au sous-sol.
Le droit de regard sanitaire en abs a été localisé.

Commentaires : Nous ne pouvons pas nous prononcer sur le drain français des fondations, la durée de vie d'un drain français aurait une durée de vie de +/- 40 ans.
Aucun clapet anti-retour n'a été identifié au moment de l'inspection, il pourrait avoir été recouvert de couvre-plancher.

DROIT REGARD SANITAIRE



DROIT REGARD PLUVIAL



Limitations

Aucun calcul de la structure des murs ou des planchers n'est effectué, seulement les anomalies apparentes sont notées au rapport. Pour tout calcul de la structure, faire appel à un ingénieur qualifié en structure.

PLANCHERS

Observations : la structure des planchers était visible dans la chambre de lavage au moment de l'inspection.

Commentaires : Les solives de plancher identifiées au plafond du sous-sol étaient en 2x10 installées aux 16 pouces avec des sous planchers en aspenite, les combles étaient isolés et recouverts de pare-vapeur.

Aucune déficience n'a été observée.



Limitations

Il n'est pas approprié de déplacer ou d'enlever des appuis ou des poteaux sous une poutre sans consulter un spécialiste en structure au préalable. Il est également déconseillé, lors de l'ajout d'une colonne, de forcer la structure existante en soulevant la poutre. Notre évaluation ne peut cautionner le comportement futur d'une colonne ou pieux servant à supporter une addition par exemple à moins de bien connaître la nature du sol qui le supporte et de son empattement.

LES POUTRES ET COLONNES

Observations : La poutre centrale structurale a été identifiée au plafond de la salle de lavage.

Commentaires : La poutre était en acier reposant sur l'extrémité des murs de fondation ainsi que sur un poteau supporteur en acier ajustable. Aucuns indices d'affaissement n'ont été constaté.

POUTRE MAÎTRESSE

Limitations

Aucun calcul de la structure du toit n'est effectué, seulement les anomalies apparentes sont notées au rapport. Pour tout calcul de la structure, faire appel à un ingénieur qualifié en structure. Il est recommandé de déneiger les toitures à faible pentes et les toits plats régulièrement. Certains bâtiments qui sont âgés ou qui n'ont pas été construits selon les règles de calculs des codes de construction en vigueur peuvent subir des dommages importants s'il y a de fortes accumulations de neige en hiver sur la toiture.

STRUCTURE DE TOIT

Mentionné l'endroit: la trappe d'accès était située au plafond du passage au deuxième étage.

Observations : Nous avons accédé dans l'entre-toit à l'aide de notre échelle pour observer les composantes de structure et autres composantes.

Commentaires : nous avons observés des fermes de toits installées aux 24 pouces avec des sous-toits en aspenite et aucuns indices d'infiltrations d'eaux ou d'humidité n'ont été constatés durant notre inspection, la présence des barres de contreventements ont été constatés au niveau des fermes de toit.

MUR MITOYEN EN GYPSE PARE-FEU

SIGNES D'INFILTRATION D'EAU OU DE CONDENSATION

Observations : Notre inspection visuelle ne nous a révélée aucuns indices d'humidité lors de notre inspection de l'entre-toit au moment de l'inspection.



EXTÉRIEUR

Notre inspection des composantes extérieures est visuelle à partir du sol. L'inspecteur ne scrutera pas les surfaces élevées à l'aide d'une échelle à moins de déceler, au préalable, un indice d'une malfaçon ou d'un défaut sur la partie supérieure des murs extérieurs observables au moment de l'inspection.

REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

Observations : L'ensemble des murs extérieurs du bâtiment étaient recouverts de briques et vinyles.

Commentaires : nous avons attentivement observé l'ensemble des revêtements des murs extérieurs et aucune fissure ou dommage n'a été constaté au niveau des revêtements des murs extérieurs.


Recommandation : contacter un entrepreneur en revêtement extérieur afin de faire évaluer les couts de remplacement des deux lattes de vinyles endommagées au niveau supérieur de la porte-patio arrière. Remplacer le coin de vinyle arrière gauche.

Les chantepleures : Les chantepleures ont été identifiées.

Les chantepleures servent à laisser pénétrer l'air derrière les murs extérieurs afin de permettre aux eaux pluviales ou humidité de mieux s'évaporer derrière les murs de briques et pierres.



COIN VINYLE ARRIÈRE GAUCHE

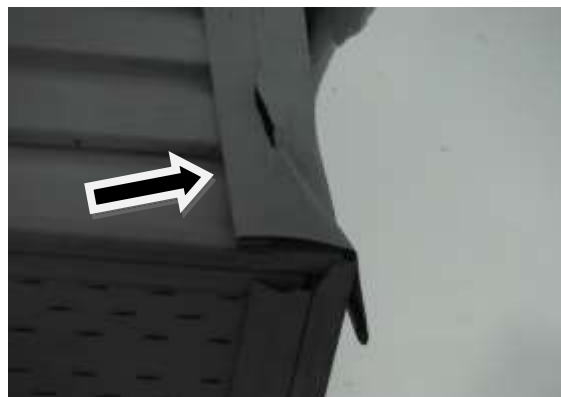

Limitations

Tout scellant extérieur au contour des ouvertures et des orifices doit être en bon état. Une fissuration, une mauvaise adhérence et/ou l'absence de scellant sont des risques potentiels d'infiltration d'eau et de dégâts d'eau. Une vérification régulière de l'état du scellant et un entretien suivi des scellant sont appropriés.

SOLINS ET SCELLEMENTS

Observations : nous avons vérifiés l'état du calfeutrage extérieur des composantes de construction.

Commentaires : l'état du calfeutrage des composants extérieurs représentait quelques anomalies durant l'inspection.

Recommandation : ajouter du calfeutrage aux composantes illustrées sur les images suivantes.



PORTES ET FENÊTRES

Limitations

Les conditions climatiques et/ou un accès limité peuvent être un empêchement à la manipulation des portes et des fenêtres permanentes. L'inspecteur n'est pas tenu d'inspecter la présence ou l'état des moustiquaires, des portes et des fenêtres non permanentes. Il n'est pas toujours possible pour l'inspecteur d'opérer chaque fenêtre, notre appréciation de la fenestration peut être faite par échantillonnage.

Sous-sol : Les fenêtres du sous-sol étaient de type coulissante en pvc.

Rez de chaussé : Les fenêtres étaient de type ouverture à manivelle en pvc

Deuxième étage : Les fenêtres étaient de type ouverture à manivelle et coulissante en pvc

Observations : Des fenêtres à cadrage de pvc pour l'ensemble du bâtiment.

Recommandation : Contacter un fabricant de fenêtre afin de remplacer la moustiquaire endommagée de la vitre arrière du sous-sol.

CONSEIL PRATIQUE : nous vous recommandons d'enlever la neige autour des fenêtres avant la fonte des neiges afin d'éviter des infiltrations d'eau au sous-sol ainsi qu'il faut toujours maintenir les margelles de fenêtre bien dégagées afin d'assurer une bonne évacuation des eaux vers le drain français s'il y a lieu.



MOUSTIQUARE ENDOMMAGÉE



LES PORTES D'ENTRÉES

Observations : nous avons vérifié les portes d'entrée avant ainsi que la porte-patio et aucun désordre n'a été constaté durant l'inspection. Une porte d'entrée du côté a aussi été observée.

N.B. Porte d'entrée avant et du côté en acier isolée vitrée et porte patio en pvc.

Recommandation : installer le cylindre hydraulique de la porte d'aluminium du balcon de la chambre des maîtres.




LES PORTES INTÉRIEURES

Observations : l'ensemble des portes intérieures étaient de type colonial pour l'ensemble du bâtiment.

Commentaires : l'ensemble des portes étaient en bon état et aucune anomalie n'a été constatée.

Recommandation : réparer la porte de la salle de lavage au sous-sol.

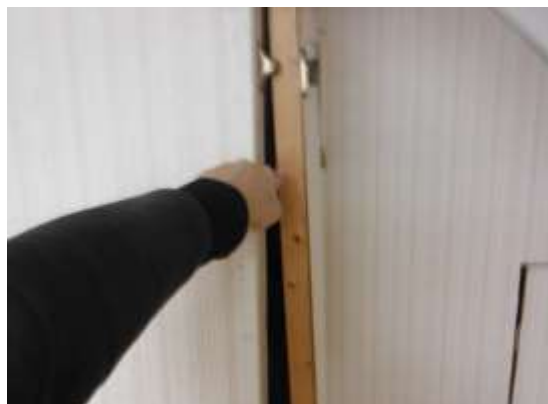

TERRASSES, BALCONS ET PERRONS

Limitations

Pour la sécurité des occupants, la hauteur minimale des garde-corps localisés à plus de 6 pieds du sol, devrait être de 1100 mm (42 pouces). Les baratins ne doivent pas être espacés à plus de 120 mm (4 pouces) et ne devraient pas être conçus de manière à permettre à un jeune enfant d'escalader la balustrade. Les autorités peuvent exiger en tout temps des modifications touchant la sécurité

PERRON AVANT

Observations : le perron avant était en bois traité recouvert de lattes de composites reposant sur des piliers en béton coulé

Commentaires : aucune anomalie n'a été constatée au niveau du perron.


TERRASSE ARRIÈRE

Observations : la terrasse arrière était en bois traités reposant sur des pattes en béton.

Commentaires : aucun signe d'affaissement n'a été souligné. Nous n'avons pas identifié de solin ou membrane à la jonction de la terrasse et du mur arrière du bâtiment, nous avons observé des coulisses foncées sur le mur de fondation sous la terrasse, le fond des combles du sous-sol ont été observés, aucun indice de moisissure.

Recommandation : par mesure préventive à long terme nous recommandons de faire installer un solin ou membrane approprié avant de fixer la terrasse arrière au mur du bâtiment. Contacter un entrepreneur général certifié et vérifier derrière le vinyle et remplacer les matériaux endommagés s'il y a lieu.



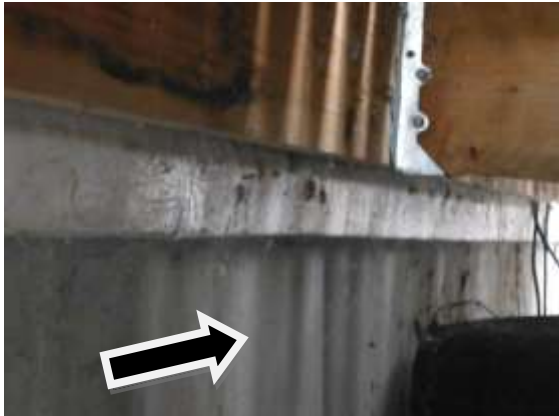

Limitations

Nous examinons l'état des soffites à partir du niveau du sol pour vérifier s'il n'y a pas d'espacement ou de déplacement afin d'éviter la voie libre aux insectes, oiseaux ou rongeurs. À moins de déceler un indice d'une quelconque malfaçon ou d'un défaut sur la partie supérieure des murs extérieurs, l'inspecteur ne scrutera pas les surfaces élevées à l'aide d'une échelle.

AVANT-TOIT, FASCIAS ET SOUS FACES

Observation : Avant-toits en aluminium ventilés et fascias en aluminium

Commentaires : nous avons observé l'ensemble des soffites et fascias et aucune anomalie n'a été constatée durant l'inspection.

**Limitations**

Les pentes du terrain sont un facteur très important pour éviter les infiltrations d'eau ou les problèmes d'humidité au sous-sol. À cause de la présence de neige, l'inspecteur peut difficilement évaluer la topographie du terrain. Au printemps, vous devez vous assurer que les pentes de terrain éloignent du bâtiment l'eau de pluie ou de fonte des neiges.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Il est important que le drainage du terrain dirige l'eau le plus loin possible de la maison. Le contraire aurait comme conséquence de solliciter anormalement le drainage des fondations et favoriser des infiltrations d'eau et des excès d'humidité au sous-sol

S'il y a commentaires par rapport aux pentes du terrain

Observations : aucune pente négative n'a été constatée autour du bâtiment durant l'inspection.



TOITURE

L'inspecteur n'est pas tenu de marcher sur le toit. Il doit toutefois mentionner les moyens utilisés afin de faire une évaluation représentative de l'état de la toiture. Cette évaluation vise à identifier les parties manquantes et/ou détériorées, pouvant créer des infiltrations d'eau. Les couches inférieures et structurelles ne sont pas visibles et ne peuvent être évaluées par notre inspection visuelle. L'inspection de la toiture n'est donc pas une garantie d'étanchéité ou de certification du toit.

LES REVÊTEMENTS DE TOITURE

LA TOITURE EST FAIT de bardeaux d'asphaltes.

Observations : les bardeaux de toiture ont été remplacés en 2021 selon la déclaration du vendeur.

Commentaires : L'ensemble des bardeaux de toiture étaient recouverts de neige au moment de l'inspection, notre inspection était limitée.



Limitations

Il est approprié de faire nettoyer les gouttières au fil des saisons et que les descentes de gouttière du toit se déversent en surface sur le terrain en s'éloignant de la fondation. Les pentes du terrain sont un facteur très important pour éviter les infiltrations d'eau ou les problèmes d'humidité au sous-sol. Afin d'éviter l'accumulation ou une saturation d'eau contre la fondation nous vous recommandons d'allonger les exutoires des descentes de gouttière à plus de quatre pieds de la fondation.

LES SYSTÈMES D'ÉVACUATION DES EAUX DE TOIT**LES GOUTTIÈRES**

Observations : un système de gouttière a été remarqué au niveau de la toiture.

Commentaires : un bon système d'évacuation d'eau pluviale est toujours très favorable pour éloigner les eaux loin des fondations et du bâtiment.

CONSEIL PRATIQUE: Nous suggérons de nettoyer les gouttières une fois par année afin d'enlever les débris et les feuilles qui nuisent à une bonne évacuation des eaux pluviales ainsi que nous recommandons d'ajouter des extensions de 24 à 48 pouces pour éloigner les eaux loin des fondations s'il y a lieu.



Limitations

L'inspecteur ne vérifie pas les systèmes cachés derrière les revêtements, enfouis, fermés ou hors d'usage, les réseaux privés ou publics d'alimentation et d'évacuation, la qualité ou le traitement de l'eau et les fuites possibles des baignoires ou des douches. L'inspecteur n'évalue pas la capacité ni la suffisance des systèmes ni la présence ou l'absence de robinet d'urgence. La valve d'entrée d'eau principale et les robinets d'urgence des appareils ménagers, de la toilette et ceux sous les évier et les lavabos ne sont pas manipulés à cause du risque de créer des fuites. Aucune valve ou robinet des appareils ménagers présents ne sera vérifié lors de l'inspection. L'inspection de la plomberie est donc limitée.

PLOMBERIE

Nous avons vérifié visuellement la partie visible des composantes de plomberie facilement accessibles, tel que noté dans la présente section.

LES CONDUITS D'ALIMENTATION

OBSERVATIONS : Les conduits de plomberie du bâtiment étaient EN CUIVRE.	CUIVRE	AUTRE
COMMENTAIRES : aucune fuite n'a été observée durant notre inspection des composantes de plomberie.	CUIVRE	

Limitations

La valve d'entrée d'eau principale n'est pas manipulée à cause du risque de créer des fuites. Les occupants de la maison devraient connaître l'emplacement de la valve principale afin de pouvoir l'opérer rapidement en cas d'urgence.

NOTE INFORMATIVE: La valve principale d'alimentation d'eau se trouvait au sous-sol contre le mur de façade de la salle familiale, l'entrée d'eau était en cuivre avec robinet rotatif.



Limitations

L'inspecteur ne vérifie pas les systèmes cachés derrière les revêtements, enfouis, fermés ou hors d'usage, les réseaux privés ou publics d'alimentation et d'évacuation, la qualité ou le traitement de l'eau et les fuites possibles des baignoires ou des douches. L'inspecteur n'évalue pas la capacité ni la suffisance des systèmes ni la présence ou l'absence de robinet d'urgence. La valve d'entrée d'eau principale et les robinets d'urgence des appareils ménagers, de la toilette et ceux sous les éviers et les lavabos ne sont pas manipulés à cause du risque de créer des fuites. Aucune valve ou robinet des appareils ménagers présents ne sera vérifié lors de l'inspection. L'inspection de la plomberie est donc limitée.

Limitations


En général, la durée de vie maximale d'un chauffe-eau est de 10 à 15 ans mais selon la qualité de l'alimentation en eau, il pourrait cesser de fonctionner ou percer sans avertissement. Les fabricants recommandent d'installer le chauffe-eau sur des cales de bois, de manière à ce que la fraîcheur de la dalle ne soit pas en contact avec la base du chauffe-eau (économie d'énergie et cela réduit la condensation et la rouille à la base du chauffe-eau). Les fabricants recommandent également de drainer le chauffe-eau une fois l'an afin d'éliminer les dépôts de sa base. Pour la sécurité des occupants, il est recommandé d'ajuster le thermostat à un maximum de 135 F.

SYSTÈME DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE

CHAUFFE-EAU :			ÉLECTRIQUE : ☒			GAZ : ☐	AUTRE ☐
MARQUE :			GIANT			AUTRE :	
ANNÉE :			2019-03-05			AUTRE :	
COMBIEN DE GALLONS :			40 gallons	60 gallons	AUTRE :		
			☒				
LOUER :	☐	☐	ACHETER :	☒	☐		

Commentaires : aucun désordre observé au moment de l'inspection de la soupape de sécurité et des conduits d'alimentation. **Le chauffe-eau n'était pas équipé d'une assiette de pvc au cas de fuite d'eau.**

CONSEIL PRATIQUE ET RECOMMANDATION : l'espérance de vie d'un chauffe-eau est d'environ 10 ans mais nous vous recommandons de le remplacer lorsqu'il atteint 10 ans pour une meilleure couverture de votre compagnie d'assurance.

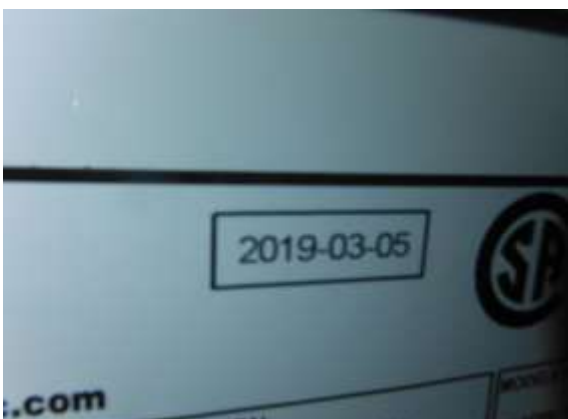

Limitations

Un nombre insuffisant d'évents de plomberie, un diamètre insuffisant des renvois ou des colonnes, une disposition inadéquate des colonnes pourraient occasionner des problèmes d'évacuation aux renvois de plomberie.

L'absence de siphon sur un branchement pourrait occasionner des retours d'odeur des égouts. L'inspection des conduites souterraines du réseau d'égout est exclue de cette inspection.

L'inspection des canalisations souterraines du réseau d'égout ne peut être effectuée qu'à l'aide d'une caméra par une personne qualifiée.

CONDUITS D'ÉVACUATION ET DE VENTILATION**CONDUIT D'ÉVACUATION ET D'ÉVENT : ABS**

Commentaires: l'évent de ventilation favorise et assure l'évacuation des mauvaises odeurs du système d'égout de la résidence.

Observations : présent sur la toiture et fût observé à partir du sol ainsi que identifié dans l'entre-toit. Aucune anomalie n'a été constatée au moment de l'inspection.



Limitations

Nous examinons chacun des robinets des appareils de plomberie mais certaines conditions peuvent ne pas être décelables par une simple action des robinets ou d'une simple chasse d'eau. Un appareil peut présenter des défauts ou fuir après un certain temps d'utilisation. Les robinets d'urgence des appareils ménagers, de la toilette et ceux sous les évier et les lavabos ne sont pas manipulés, à cause du risque de créer des fuites. Aucune valve ou robinet des appareils ménagers présents ne seront vérifiés lors de l'inspection.

LES ÉVIERS ET SOUS-ÉVIERS

LES APPAREILS ET ROBINETS		
<u>Installation standard résidentielle.</u>	<u>Munis de valve ouv./ferm.</u>	<u>Non munis de valve ou/ ferm</u>
	Oui	
<u>COMMENTAIRES</u> : les valves d'alimentation étaient présentes et fonctionnels sous les évier de la cuisine ainsi que présentes dans les salles de bain.		

ÉVIER CUISINE ET SALLES DE BAIN

Limitations

L'inspection des composantes et des systèmes électriques est limitée. L'inspecteur notera les conditions qui, à son avis, sont inférieures à la normale. L'inspecteur vérifie l'intérieur du panneau électrique et les panneaux de distribution seulement si l'accès est facile et non dangereux. Seulement un échantillonnage aléatoire des prises et des luminaires accessibles est effectué. Les parties du système électrique cachées par la finition, par des meubles ou par des objets, derrière la charpente ou enfouis dans le sol ne sont pas vérifiées. Nous ne vérifions pas les systèmes à bas voltage, le câblage téléphonique, les systèmes d'interphone, les systèmes d'alarme, le câblage pour les appareils de télévision, les systèmes électriques extérieurs des piscines et des cabanons.

ÉLECTRICITÉ

ALIMENTATION PRINCIPALE

Alimentations aérienne : ☒ **ou sous terrain :** _____

EMPLACEMENT DU PANNEAU PRINCIPAL

Endroit situé : au mur droit du bâtiment à 5 pieds du sol au mur.

Commentaires : nous avons vérifié le compteur d'hydro ainsi que le mât électrique et aucune anomalie n'a été soulignée.



Limitations

Le propriétaire est responsable de l'émondage des arbres autour des câbles aériens de l'entrée électrique, jusqu'au point de branchement de service. Faire exécuter ce travail par des émondeurs professionnels.

CAPACITÉ ET TENSION DE SERVICE

COMBIEN D'AMPÈRES	100 ampères	200 ampères	AUTRES..
		200 ampères	

Limitations

Il n'est pas sécuritaire pour les personnes et les biens qu'un panneau principal à fusibles ou à disjoncteurs soit installé à l'extérieur ou dans un endroit non chauffé. La température de l'air ambiant en période froide pourrait influencer la température de déclenchement du dispositif de protection lors d'une surchauffe dans le circuit de dérivation. Le panneau électrique ne doit pas être situé dans un placard, une salle de bain, un mur mitoyen ou une cage d'escalier. L'accès au panneau électrique doit être dégagé en tout temps (3 pieds libre devant).

PANNEAUX DE DISTRIBUTION

<u>PANNEAU À DISJONCTEUR</u>		<u>Fusibles</u>	<u>Type de panneau</u>	
Commentaires :			1 Panneau de distribution à disjoncteurs différentiels de 200 ampères pour l'ensemble du bâtiment. Aucune anomalie n'a été constatée au moment de l'inspection. L'ensemble des conduits électriques étaient en cuivre.	

À quelle fréquence dois-je faire inspecter mon panneau électrique ?

Faites inspecter votre panneau tous les 5 ans, ou plus souvent si votre maison est ancienne ou si vous remarquez des anomalies. Dans le cas présent aucune anomalie n'a été constatée au moment de l'inspection du panneau.

PANNEAU DE MARQUE NOVA

Limitations

Il est impossible lors d'une inspection visuelle d'identifier les circuits qui pourraient être surchargés. Le remplacement régulier d'un fusible ou un disjoncteur qui saute fréquemment est anormal et indique généralement qu'un circuit est surchargé. Les appareils nécessitant beaucoup d'énergie (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, lave-vaisselle, etc.) devraient être branchés sur des circuits indépendants (circuits dédiés).

CÂBLES ET CIRCUITS DE DÉRIVATION

Observations : Câblages en cuivre identifiés.

MISE À LA TERRE

Observations : La mise à la terre (Ground) a été vérifiée. Le collet était en acier avec fil torsadé en cuivre



Limitations

L'installation de prises de type DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) est recommandée à l'extérieur du bâtiment, ainsi que dans les endroits humides tels que les salles de bains, sur le dessus du comptoir de cuisine (à moins de 1m de l'évier), ainsi que dans les garages et les vides sanitaires. Les prises DDFT doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT

Vérifiez interrupteurs et prises de courant et testez et les emplacements appropriés : l'ensemble des prises électriques murales intérieures et extérieures.

Commentaires : nous avons vérifiés les dispositifs de sécurité des prises de type gfi et aucune déficience n'a été soulignée au niveau des prises électriques.

Recommandation : contacter un électricien afin de faire remplacer la prise électrique du mur droit extérieur par une prise de type GFI.

**DÉTECTEURS DE FUMÉE**

CONSEIL SÉCURITÉ PRATIQUE : Un détecteur de fumée doit être présent et fonctionnel sur chacun des étages du bâtiment pour une raison de sécurité des occupants et usagers en cas de feu. **Nous recommandons de tester l'ensemble des détecteurs de fumée après la signature de l'acte de vente.**

Limitations

L'uniformité ou le caractère suffisant de la fourniture de chaleur dans chaque pièce n'est pas analysé par l'inspecteur lors d'une inspection préachat. Seul un spécialiste peut procéder à cette analyse et apporter les correctifs requis en ajustant les registres d'équilibrage ou les valves selon le cas. L'inspecteur ne vérifie pas le bon fonctionnement des valves de zones ou des radiateurs sur un système à eau chaude. Ces valves font fréquemment défaut après un certain temps.

TYPE D'APPAREIL DE DISTRIBUTION DE CHALEUR

Quelle sorte : Le bâtiment était équipé de plinthes chauffantes électriques avec commandes d'opérations murales.

Commentaires : Nous avons testé l'ensemble des plinthes électriques et aucune anomalie n'a été constatée au moment de l'inspection.

Recommandation : fixer correctement la plinthe chauffante au mur dans la chambre au deuxième étage.

**COMMANDES D'OPÉRATION**

Vérifiez les commandes thermostats : Oui

Et sont-ils fonctionnelles : Oui



Commentaires : Aucune anomalie n'a été constatée au niveau des commandes murales.

Limitations

L'inspecteur n'est pas tenu de commenter l'usure normale des prélaris, des moquettes et des tapis qui recouvrent des planchers, associée à l'utilisation des lieux. Seule la qualité de l'installation des recouvrements est commentée.

INTÉRIEUR

PLANCHERS

Entrée : céramique

Salon : bois francs

Cuisine : céramiques

Salle de bain : tuiles

Les chambres : bois stratifiés



Passage étage : bois stratifiés


Salle d'eau : céramiques

Sous-sol : céramique et bois stratifiés

Escalier : marches en bois

Commentaires : l'ensemble des revêtements de planchers étaient en bon état général.

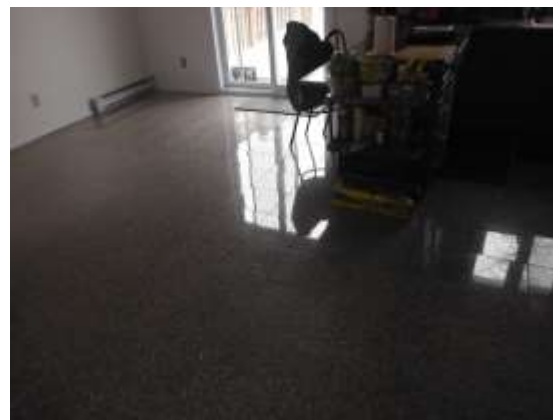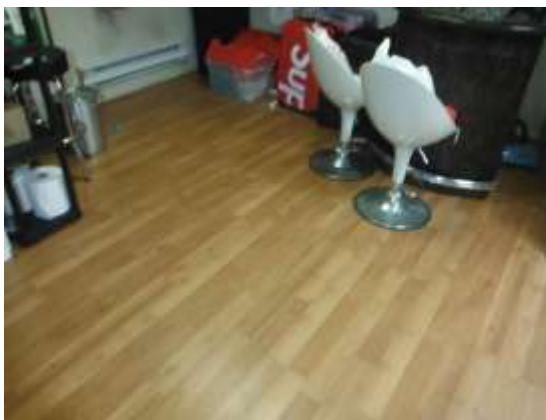

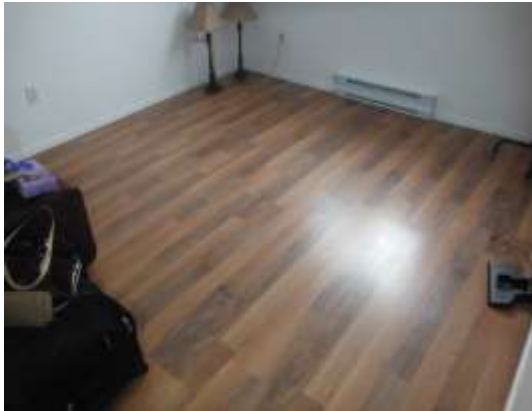

Limitations

Notre examen de l'intérieur est visuel et nous l'évaluons en comparant à des maisons semblables et du même âge. L'entreposage d'objets personnels pourrait avoir empêché la vérification de certains éléments et pourrait avoir caché à notre insu des indices de désordre apparent. L'éclairage, les rideaux et les conditions atmosphériques lors de l'inspection peuvent nous empêcher de déceler une défectuosité. L'inspecteur n'est pas tenu d'inspecter les imperfections de la peinture, du papier peint et des autres revêtements de finition des murs et des plafonds. Les appareils ménagers et les installations récréatives, les rideaux, les stores et autres accessoires de fenêtre ne sont pas des items inclus à l'inspection. La présence d'amiante et de mousse d'urée formaldéhyde ne peut pas être déterminée avec certitude sans une inspection plus approfondie et une analyse en laboratoire.

Limitations

Nous avons inspecté les surfaces des cloisons visibles afin de vérifier s'il y avait des traces de moisissure, de dégât d'eau, de gauchissement ou de fissures. La formation de moisissure, à la surface des murs ou des plafonds, est habituellement néfaste pour la santé des occupants. Il est important de faire nettoyer toute trace de moisissure et, dans le cas de récurrence, de faire remplacer les matériaux de la zone affectée.

MURS ET PLAFONDS

Nous avons inspecté les surfaces des cloisons visibles afin de vérifier s'il y avait des traces de moisissures, de dégâts d'eau, de gauchissements ou de fissures. Les moisissures sont particulièrement nocives pour la santé et, si leur présence est détectée, elles doivent être éliminées et on doit se référer à un spécialiste pour en trouver la ou les causes.

**OBSERVATIONS DES COMPOSANTS
DES MURS ET PLAFONDS****Commentaires :**

Les composants sont de gypse, isolants, et charpente de bois.

Les murs du sous-sol ont été observés à l'aide de notre caméra thermique et nous avons pu constater que les murs du sous-sol n'étaient pas isolés à partir de 40-45 pouces du sol mais c'était la norme en vigueur au code du bâtiment en 1990.

MUR NON ISOLÉ SOUS FENÊTRE ARRIÈRE SOUS-SOL

ESCALIERS ET BALUSTRADES**Limitations**


Pour la sécurité des personnes, tous les escaliers devraient être munis d'une main courante continue. La conformité d'un escalier d'issue dépasse la portée d'une inspection préachat. Pour obtenir des informations à ce sujet, s'informer auprès de la municipalité de la réglementation en vigueur.

Observations : nous avons vérifié l'ensemble des rampes de sécurité extérieures et mains courantes intérieures.

Commentaires : Les rampes de la terrasse arrière ainsi que les mains courantes étaient sécuritaires.

Recommandation : ajouter une rampe dans l'escalier du sous-sol par mesure préventive.

.

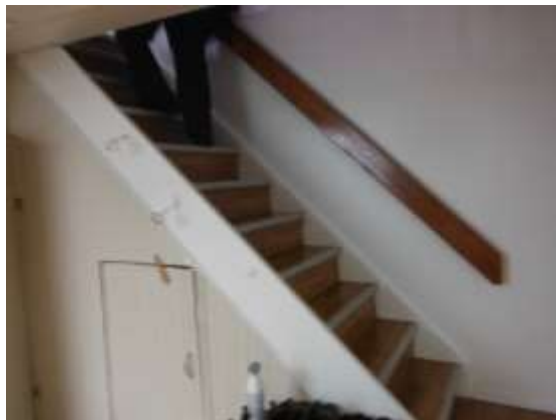

Limitations

Si une cuisinière électrique est adjacente à un mur ou à un module d'armoire. Cette situation comporte un risque potentiel d'incendie plus élevé. Un dégagement horizontal de 450 mm de chaque côté d'une cuisinière est plus approprié ou, si un dégagement est inférieur à 450 mm, la surface doit être protégée. Installer un écran protecteur avec un espace d'air de 22mm ayant des cales incombustibles.

ARMOIRES ET COMPTOIRS

Observations : les portes et les caissons de la cuisine étaient en pvc avec des comptoirs en bois stratifiés.

Commentaires : l'ensemble des armoires de cuisine était en bonne état.



Limitations

Un ventilateur de salle de bain est indispensable pour contrôler l'excès d'humidité et évacuer les odeurs. Il est de bon usage d'avoir un ventilateur d'extraction avec sortie extérieure dans une salle de bain ou une salle de douche.

VENTILATEURS D'EXTRACTION

Observations : Les ventilateurs d'extraction ont été observés dans les salles de bain.

Commentaires : Les ventilateurs fonctionnaient adéquatement dans les salles de bain.

CONSEIL PRATIQUE : de nettoyer les grilles dans les salles de bains pour des meilleures évacuations de l'humidité s'il y a lieu.



Limitations

Nos commentaires sur l'isolation et la ventilation d'un vide sous le toit ne peuvent qu'être préliminaires. Si un désordre à ce niveau est détecté, un spécialiste doit être consulté afin de déterminer les correctifs exacts. L'efficacité énergétique n'est pas évaluée lors d'une inspection préachat. Afin d'obtenir les données pertinentes sur le sujet, des tests spécifiques, nécessitant l'utilisation d'instruments de mesure sont requis.

ISOLATION ET VENTILATION**VENTILATION DES COMBLES NON FINIS**

Observations: laines isolantes de type fibre de verre soufflées et des combles bien dégagés.

Commentaires : nous avons constaté la présence d'une quantité d'isolant ainsi que les combles des soffites étaient bien dégagés et ventilés. La ventilation de l'entre-toit était adéquate. Facteur isolant de +- R-32.



Limitations

S'il y a accumulation de glace à la base des versants du toit en période froide, l'eau retenue derrière la digue de glace est un risque potentiel d'infiltration d'eau sous les bardeaux d'asphalte du toit. Nous vous recommandons de dégager la glace et de faire vérifier si une ventilation insuffisante ne pourrait pas être une cause probable à la formation de glace à la base des versants du toit.

VENTILATION DU BÂTIMENT

Observations : Aucun échangeur d'air n'était présent dans ce bâtiment lors de notre inspection.

Commentaires : sans objet dans les résidences résidentiels en 1990.

CONSEIL PRATIQUE : nous vous conseillons de nettoyer le filtre de l'échangeur de 2 à 3 fois par année pour une meilleure qualité de l'air ambiant de la maison s'il y a lieu. Nettoyer les grilles murales extérieures 1 à 2 fois par année situées au mur du bâtiment sous la terrasse arrière.

Limitations

La présence et le bon fonctionnement d'une hotte de cuisinière rejetant son air à l'extérieur est indispensable au maintien d'une bonne qualité d'air dans la résidence. Si un appareil à combustion est en cours d'utilisation à l'intérieur de l'habitation, le fonctionnement d'une hotte de cuisinière puissante pourrait provoquer une dépressurisation et des refoulements des gaz de combustion. Afin d'éviter cette situation, ouvrir une fenêtre dans l'habitation pendant la combustion.

HOTTE DE CUISINIÈRE

Observation : La hotte de la cuisinière était présente dans la cuisine.

Commentaires : La hotte de la cuisinière a été vérifiée et testée fonctionnel et l'évacuation se faisait vers l'extérieur.

CONSEIL ENTRETIEN : nettoyer les filtres sous la hotte de cuisine deux fois par année.



CALFEUTRAGE INTÉRIEUR

Observations : Nous avons vérifiés l'état des calfeutrages des baignoires et des douches. Le calfeutrage du bain était en bon état.



BASSIN RÉTENTION D'EAU GARAGE

Observations : sans objets

PORTE DE GARAGE

Observations : sans objets

AIR CLIMATISÉ

Observations : le bâtiment était équipé de climatiseurs électriques installés dans les fenêtres. Les systèmes n'ont pas été testés, ce type de climatiseur ne ferait pas partie de notre norme de pratique.

LES TOILETTES

Observations : les toilettes étaient bien installées et fonctionnaient adéquatement.

GRILLES VENTILATION EXTÉRIEUR

Recommandation : nettoyer les grilles de ventilation extérieures au moins une fois par année ainsi que remplacer la grille brisée au mur arrière extérieur.

Il serait recommandé de remplacer le conduit de sècheuse en pvc par un conduit d'évacuation en aluminium flexible par mesure préventive.



BALCON AVANT SUPÉRIEUR

Recommandation : contacter un charpentier menuisier afin de faire remplacer le poteau de bois 4x4 endommagé au niveau du poteau de coin de la rampe du balcon.



CONCLUSION : EN TERMINANT, À LA SUITE DE L'INSPECTION VISUELLE DE CETTE PROPRIÉTÉ, NOUS SOMMES EN MESURE DE VOUS DIRE QUE DES PROBLÉMATIQUES MINEURES SONT PRÉSENTES SUR CE BÂTIMENT. IL EST IMPORTANT DE FAIRE APPEL AUX DIVERS SPÉCIALISTES AFIN QU'ILS DÉTERMINENT LES CORRECTIFS À EFFECTUER AVANT L'ACHAT. DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SONT INCLUSES DANS CE RAPPORT D'INSPECTION. IL EST TOUJOURS IMPORTANT DE LE LIRE ATTENTIVEMENT.

MERCI D'AVOIR FAIT CONFIANCE À INSPECT-HABITATION. BON SUCCÈS DANS VOS PROJETS FUTURS !!

ATTESTATION

L'inspecteur soussigné certifie :

- N'avoir aucun intérêt présent ou futur dans la dite propriété.
- Que les observations ont été constatées sans aucune influence extérieure.
- N'avoir omis ou négligé volontairement aucun fait important se rapportant à la présente inspection.

VOUS ÊTES AVISÉS DE NE PRENDRE AUCUNE DÉCISION SANS ÊTRE SÛR D'AVOIR CLAIREMENT COMPRIS LES OBSERVATIONS COMPRISES DANS CE RAPPORT. :

22 FÉVRIER 2026

Steve Charbonneau

Steve Charbonneau
Directeur

www.inspect-habitation.com



MEMBRE 21595

Si vous désirez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter merci : **(819) 918-8866**

AVIS AU LECTEUR

Cette inspection est faite selon des normes nationales reconnues et a pour but de détecter et de divulguer les défauts majeurs apparents tels que constatés au moment de l'inspection et qui pourraient influencer votre décision d'acheter (selon le cas). Même si des défauts mineurs peuvent être mentionnés, ce rapport ne les identifiera pas nécessairement tous. Il est donc important que vous sachiez ce que votre inspecteur professionnel peut faire pour vous et quelles sont ses limites du point de vue inspection et analyse. L'inspection couvre les endroits qui sont facilement accessibles dans le bâtiment et se limite à ce qui peut être observé visuellement. L'inspecteur ne doit pas déplacer de meubles, soulever des moquettes, enlever des panneaux ou démonter des morceaux ou pièces d'équipement.

Le but d'une inspection est d'aider à évaluer la condition générale d'un bâtiment. Le rapport est basé sur l'observation de la condition visible et apparente du bâtiment et de ses composantes visitées au moment de l'inspection. Les résultats de cette inspection ne doivent pas être utilisés pour commenter les défauts cachés ou non apparents qui peuvent exister et aucune garantie n'est exprimée ou supposée. S'entend de défauts cachés ou non apparents tout défaut qu'un examen visuel non approfondi des principales composantes d'un immeuble sans déplacement de meubles, d'objets ou tout autre obstacle ne permet pas de détecter ou de soupçonner. À titre d'exemple, un défaut qui ne saurait être découvert qu'à la suite de l'exécution de tests de nature destructive, ou requérant l'exploration, le prélèvement ou le calcul des composantes de l'immeuble est un défaut non apparent. Également tout défaut découvert à la suite d'un dégât ultérieur à l'inspection ou suite au déplacement, à l'enlèvement de meubles, d'objets, de neige ou tout autre obstacle est aussi un défaut non apparent. Certains indices ne révèlent pas toujours l'étendue et la gravité des lacunes ou des déficiences non visibles.

Tous les bâtiments auront des défauts qui ne sont pas identifiés dans le rapport d'inspection. Si un tel défaut survient et vous croyez que votre inspecteur ne vous a pas suffisamment prévenu ou renseigné, appelez-le. Un appel téléphonique peut vous aider à décider quelles mesures prendre pour corriger ce défaut et votre inspecteur pourra vous conseiller dans l'évaluation des corrections ou moyens proposés par les entrepreneurs.

Le rapport d'inspection ne constitue pas une garantie ou une police d'assurance de quelque nature que ce soit. Le rapport d'inspection reflète une observation de certains items énumérés de la propriété à la date et l'heure de l'inspection et n'est pas une énumération exhaustive des réparations à faire. Le rapport d'inspection n'a pas pour objectif de fournir un guide à la renégociation du prix de la propriété et ne doit pas être interprété comme une opinion de la valeur marchande de celle-ci. Le propriétaire peut vouloir ou ne pas vouloir procéder aux correctifs des déficiences notées dans ce rapport. L'inspecteur n'a pas vérifié ni contre vérifié les informations données et indiquées, par toute personne, lors de l'inspection. L'inspecteur présume de la véracité de ces informations et ne met pas en doute la bonne foi de la personne dont il reçoit cette information.