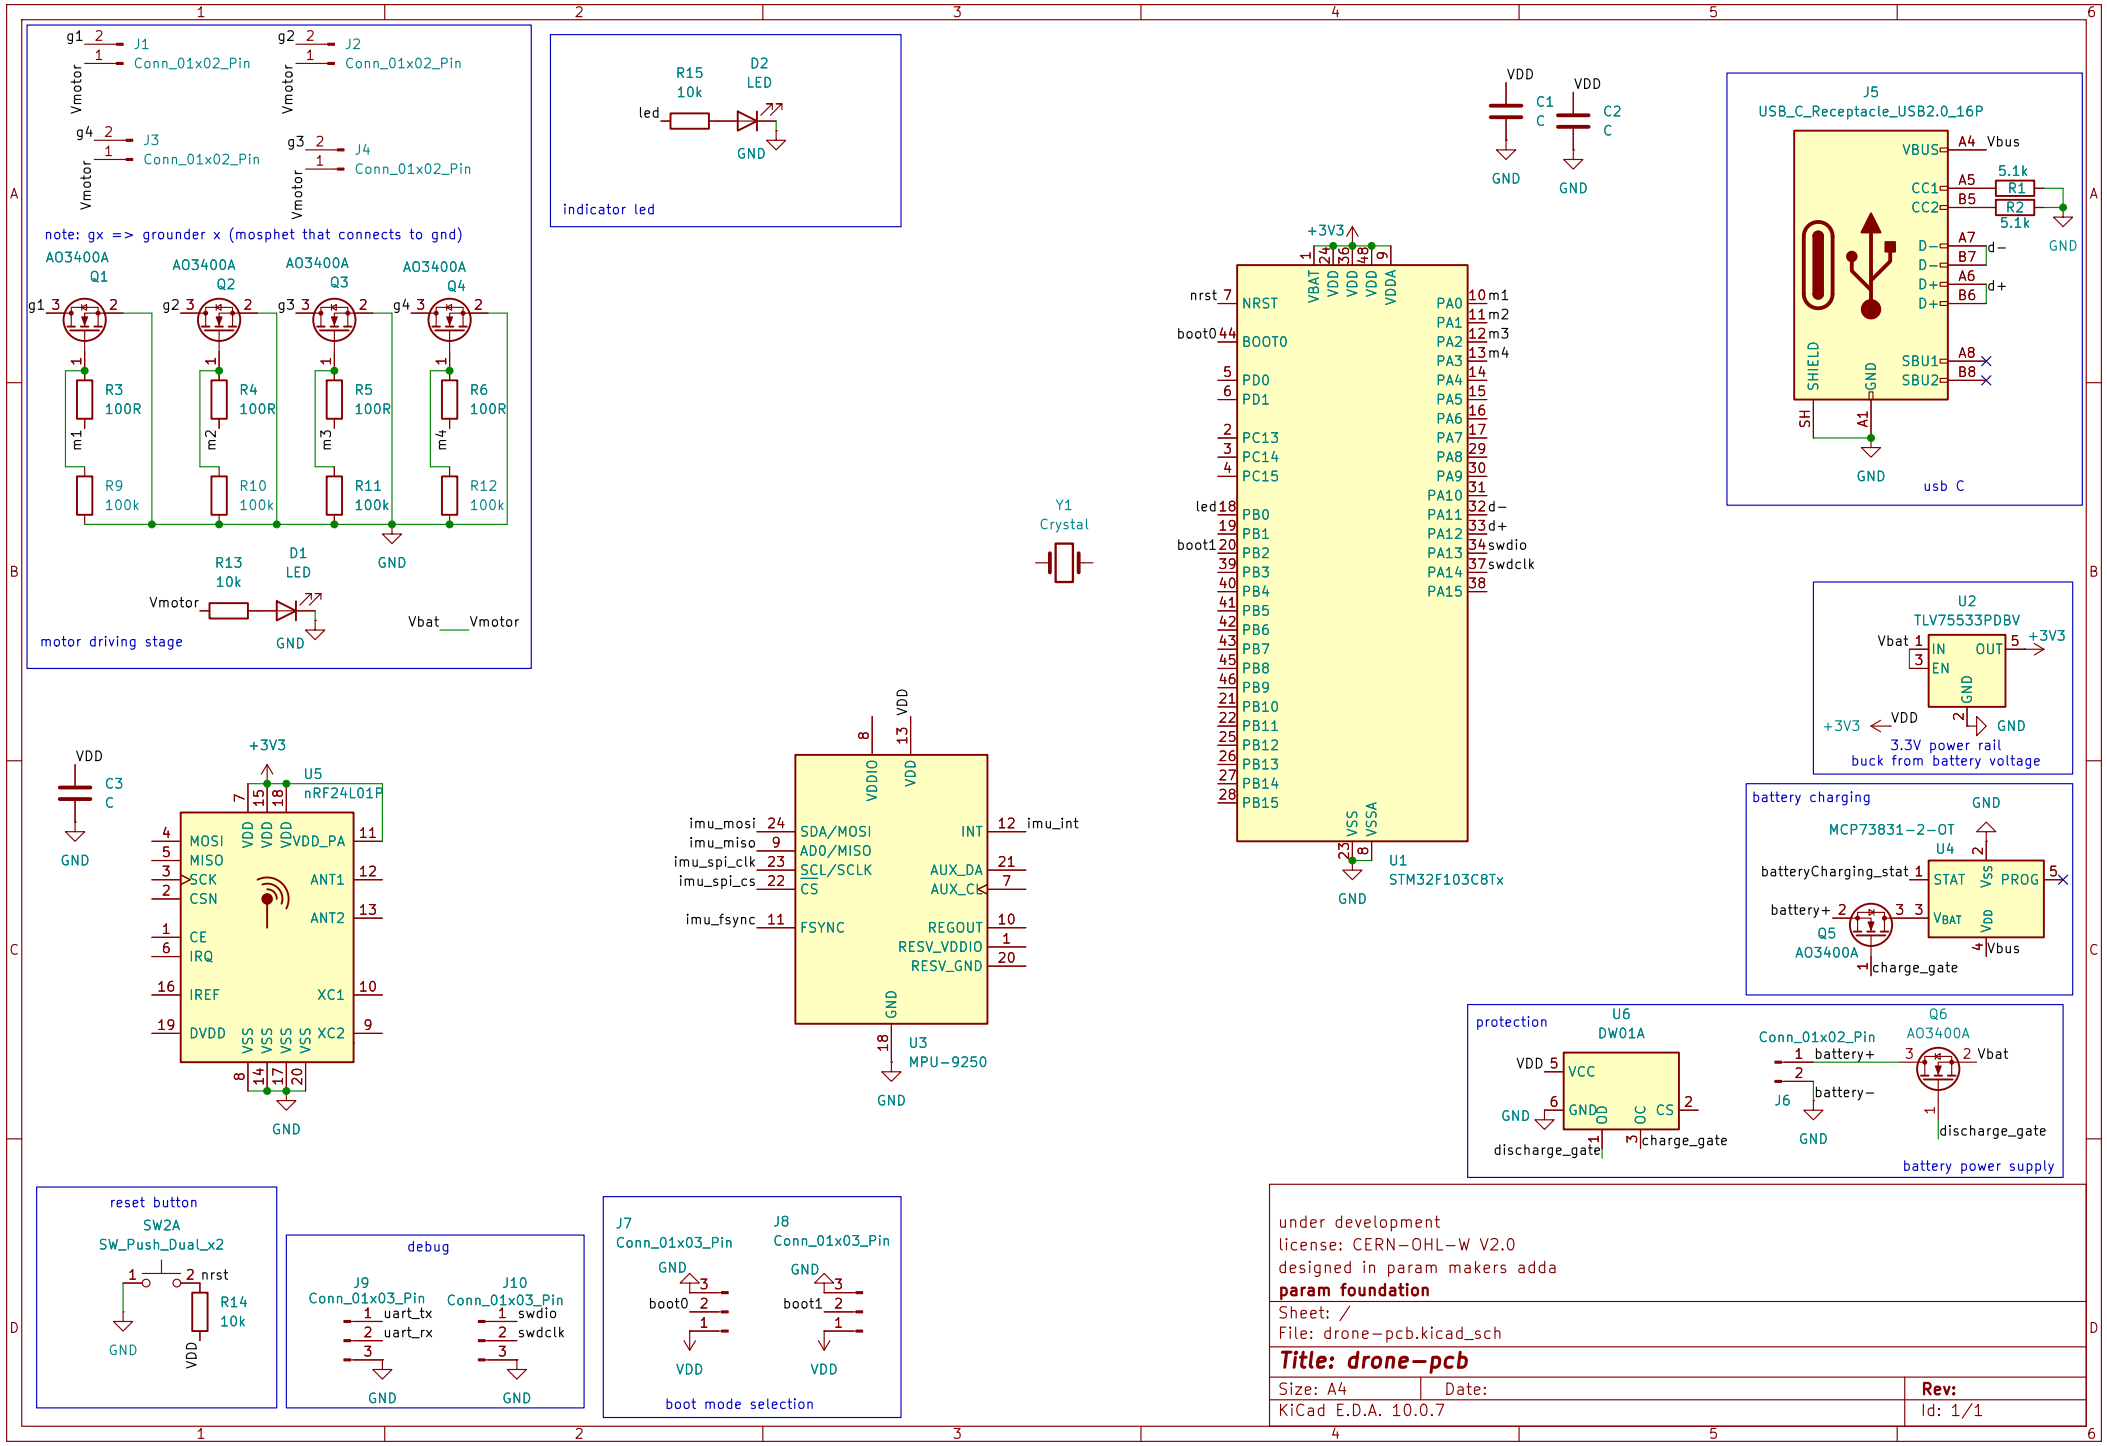

g1 J1 Conn_01x02_Pin
g2 J2 Conn_01x02_Pin
g4 J3 Conn_01x02_Pin
g3 J4 Conn_01x02_Pin
Vmotor
note: gx => grounder x (mosphet that connects to gnd)
AO3400A Q1
AO3400A Q2
AO3400A Q3
AO3400A Q4
R3 100R
R4 100R
R5 100R
R6 100R
R9 100k
R10 100k
R11 100k
R12 100k
m1
m2
m3
m4
R13 10k
D1 LED
GND
Vbat___Vmotor
motor driving stage
R15 10k
D2 LED
led
indicator led
VDD
C1 C
C2 C
J5 USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D−
D+
SHIELD
SBU1
SBU2
5.1k
R1
R2
usb C
+3V3
nrst
boot0
boot1
led
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
swdio
swdclk
U1 STM32F103C8Tx
Y1 Crystal
U2 TLV75533PDBV
Vbat
IN
OUT
EN
3.3V power rail
buck from battery voltage
battery charging
MCP73831−2−OT
U4
batteryCharging_stat
STAT
PROG
battery+
Q5 AO3400A
charge_gate
Vbus
C3 C
U5 nRF24L01P
MOSI
MISO
SCK
CSN
CE
IRQ
IREF
DVDD
VDD_PA
ANT1
ANT2
XC1
XC2
imu_mosi
imu_miso
imu_spi_clk
imu_spi_cs
imu_fsync
imu_int
SDA/MOSI
AD0/MISO
SCL/SCLK
CS
FSYNC
INT
AUX_DA
AUX_CL
REGOUT
RESV_VDDIO
RESV_GND
U3 MPU−9250
protection
U6 DW01A
VCC
GND
OD
OC
CS
discharge_gate
Q6 AO3400A
battery−
J6
battery power supply
reset button
SW2A SW_Push_Dual_x2
R14 10k
nrst
debug
J9 Conn_01x03_Pin
J10 Conn_01x03_Pin
uart_tx
uart_rx
swdio
swdclk
J7 Conn_01x03_Pin
J8 Conn_01x03_Pin
boot0
boot1
boot mode selection
under development
license: CERN−OHL−W V2.0
designed in param makers adda
param foundation
Sheet: /
File: drone−pcb.kicad_sch
Title: drone−pcb
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1