ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔

พ.ศ. ๒๕๔๕

โดยที่ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีมติครั้งที่ ๒/๒๕๔៩ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔៩ ให้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ได้แก่ มาตรฐานการป้องกันรังสี การจำแนกประเภท วัสดุกัมมันตรังสี การจำแนกประเภทเครื่องกำเนิดรังสี เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี บริเวณรังสี เกณฑ์ปลอดภัยและหลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ៩ (๔) แห่งพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติออกประกาศไว้ ดังนี้

- ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐาน ความปลอดภัยเกี่ยวกับวัสคุกัมมันตรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๕"
 - ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๓ การขอรับใบอนุญาตและเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ที่กำหนดไว้ในท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔៩
สุชัย เจริญรัตนกุล
รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

สารบัญ

พ.ป.ส. ៩(๔)-ปร.๑-๐๑ มาตรฐานการป้องกันรังสี

พ.ป.ส.ธ(๔)-ปร.๒-๐๑ การจำแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี

พ.ป.ส.ธ(๔)-ปร.๒-๐๒ การจำแนกประเภทเครื่องกำเนิดรังสี

พ.ป.ส.ธ(๔)-ปร.๑-๑๑ เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี

พ.ป.ส.ธ(๔)-ปร.๔-๑๑ บริเวณรังสี

พ.ป.ส.ะ(๔)-ปร.๕-๐๑ เกณฑ์ปลอดภัย

พ.ป.ส.ธ(๔)-ปร.๖-๐๑ หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสี

พ.ป.ส. ฮ(๔)-ปร.๑ -๐๑ AEC 9(4)- RS 1 -01

มาตรฐานการป้องกันรังสี

มาตรฐานการป้องกันรังสื

<u>คำนำ</u>

เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำรังสีชนิดก่อไอออน (Ionising Radiation) มาใช้ประโยชน์กันอย่าง แพร่หลายทั้งในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และศึกษาวิจัย อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบดีว่ารังสีชนิด ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลได้ หากการใช้งานเป็นไปโดยไม่มีการกำกับดูแลที่เพียงพอและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งอาจเกิดจากผู้ใช้เองที่ไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายดังกล่าว ซึ่งเหตุผลหนึ่ง เป็นไป ได้ว่าเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของการป้องกันอันตรายจากรังสี ดังนั้นการ กำกับดูแลจึงต้องรวมถึงการกำหนดมาตรฐานในการป้องกันอันตราย และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ใช้ ในเรื่องดังกล่าวด้วย

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) จึงได้ จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Basic Safety Standard) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรังสีชนิดก่อ ไอออนนี้ขึ้นมา⁽¹⁾ ซึ่งได้กำหนดหลักการพื้นฐานของการนำรังสีไปใช้งาน คณะกรรมการจึงนำหลักการ ดังกล่าว มากำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีของประเทศ

<u>หลักการมาตรฐาน</u>

- ผู้รับใบอนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการคำเนินการใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขของ
 ใบอนุญาต ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
- ๒. การใช้ประโยชน์จากรังสีใดๆ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล หรือ สังคม มากกว่าผลเสียที่อาจได้รับ และการใช้ประโยชน์ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอ และได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ๓. การได้รับรังสีของบุคคลจากการใช้ประโยชน์ตามข้อ 1. ต้องควบคุมให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด เท่าที่ดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผล (As Low As Reasonably Achievable, ALARA) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางเสรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย การควบคุมดังกล่าวรวมถึงจำนวนบุคคล ที่ได้รับรังสี ปริมาณรังสี และลักษณะการก่อให้เกิดอันตรายจากรังสี
- ๓. การได้รับรังสีดังกล่าว ยกเว้นการได้รับรังสีทางการแพทย์ ต้องมีค่าไม่เกินปริมาณ (Dose Limits) ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กรณีที่บุคคลมีโอกาสได้รับรังสีจากหลายแหล่ง ผลรวมของปริมาณรังสีจากทุกแหล่งต้องไม่เกินปริมาณดังกล่าว โดยคณะกรรมการอาจ กำหนดขีดจำกัดเฉพาะ (Dose Constraints) สำหรับการปฏิบัติงาน หรือสำหรับสถาน ปฏิบัติการหนึ่ง ๆ ตามความเหมาะสม

- ๕. การได้รับรังสีทางการแพทย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการในการป้องกัน อันตรายจากรังสีทางการแพทย์
- สถานปฏิบัติการทางรังสีใดๆต้องให้ความสำคัญสูงสุดแก่นโยบายการป้องกันอันตรายจาก
 รังสี มีบุคลากร ทรัพยากร แผนและมาตรการที่เหมาะสมและพอเพียงเพื่อให้การปฏิบัติงาน
 เป็นไปอย่างปลอดภัย
- a. ต้นกำเนิดรังสีใดๆต้องเก็บรักษาอย่างมั่นคง ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย ลักขโมย ถูก ทำลาย หรือใช้งานโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ส. ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ หรือ ระบบใดที่ใช้งานกับต้นกำเนิดรังสี ต้องออกแบบในลักษณะ ป้องกันอันตรายในเชิงลึก (Defence in Depth) ซึ่งสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจ เกิดจากอุบัติเหตุทางรังสีได้
- ธ. การปฏิบัติการทางรังสีใดๆ ต้องมีระบบการเฝ้าระวังและบันทึกที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า การปฏิบัติการงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, International Basic Safety Standards for Protection Againt Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No.115, IAEA, Vienna, (1996)

พ.ป.ส.ฮ(๔)-ปร.๒ -๐๑ AEC 9(4)- RS 2 -01

การจำแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี

การจำแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสื

๑. คำนำ

เนื่องด้วยวัสดุกัมมันตรังสีมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายหลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุกัมมันตรังสีและปริมาณกัมมันตภาพ ดังนั้นเพื่อให้การกำกับ ดูแลความปลอดภัยทางรังสีมีความเหมาะสม สอดคล้องตามความเป็นอันตราย ตาม หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี ตามหลักความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี และตาม มาตรฐานความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทย เป็นสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลข้างต้นจึงได้จำแนกวัสดุกัมมันตรังสีออกเป็น 5 ประเภท ดังมีรายละเอียดตามความในเอกสารฉบับนี้

๒. ขอบเขต

การจำแนกประเภทวัสคุกัมมันตรังสีในเอกสารฉบับนี้ ใช้สำหรับวัสคุกัมมันตรังสี ชนิดปิดผนึก (Sealed sources) และชนิดไม่ปิดผนึก (Unsealed sources) เพื่อวางระดับความ เข้มงวดในการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสคุกัมมันตรังสี และการนำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘

๓. ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี

ประเภทวัสคุกัมมันตรังสีรังสีแบ่งออกเป็น 5 ประเภท(ตารางที่ 1) ตามความเป็น ลับตรายดังบี้

- ๓.๑ วัสคุกัมมันตรังสีประเภท ๑ หรือเรียกว่า วัสคุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายสูงสุด (extremely dangerous)
- ത.๒ วัสคุกัมมันตรังสีประเภท ๒ หรือเรียกว่า วัสคุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายมาก (very dangerous)
- ๑.๑ วัสคุกัมมันตรังสีประเภท ๑ หรือเรียกว่า วัสคุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย (dangerous)
 - ๓.๔ วัสคุกัมมันตรังสีประเภท ๔ หรือเรียกว่า วัสคุกัมมันตรังสีที่มีโอกาสเป็นอันตราย (unlikely to be dangerous)
 - ๓.๕ วัสคุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๕ หรือเรียกว่า วัสคุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นอันตราย (not dangerous)

๔. การจัดจำแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี

การจัดจำแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี (ตารางที่1) ให้ยึดหลักเกณฑ์เรียงลำดับ ความสำคัญดังต่อไปนี้

๔.๑ จำแนกตามการประยุกต์ใช้ประโยชน์

ให้จัดจำแนกตามการประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่ปรากฏในตารางที่ ๑ สดมภ์ที่ ๒ ตัวอย่าง เช่น วัสคุกัมมันตรังสี Co-60 ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการฉายรังสีรักษา ระยะ ใกล ก็ให้จัดจำแนกวัสคุกัมมันตรังสี Co-60 นี้เป็นวัสคุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๑ ๔.๒ จำแนกตามค่า A/D

๔.๒.๑ กรณีการประยุกต์ใช้ประโยชน์ไม่มีการระบุไว้ในตารางที่ ๑ หากไม่มีการระบุไว้ในสดมภ์ที่ ๒ ของตารางที่ ๑ ให้จำแนกประเภทวัสดุ กัมมันตรังสีโดยนำค่าจากการคำนวณ A/D (A หมายถึง ค่ากัมมันตภาพของวัสดุ กัมมันตรังสีที่กำลังพิจารณา และ D (ดูภาคผนวก) หมายถึง ค่าความเป็นอันตรายของวัสดุ กัมมันตรังสีที่กำลังพิจารณา) มาเปรียบเทียบค่า ในสดมภ์ที่ ๑ ของตารางที่ ๑ และจัด จำแนกวัสดุกัมมันตรังสีให้เป็นไปตามค่าในสดมภ์ที่ ๑ ของตารางที่ ๑

๔.๒.๒ กรณีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิด ผนึก

ให้จำแนกประเภทวัสคุกัมมันตรั้งสีชนิคไม่ปิดผนึกในทำนองเดียวกับ ข้อ ๔.๒.๑ โดยให้นำเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนประเภทวัสคุกัมมันตรั้งสีในข้อ ๔.๓ มาปรับใช้เป็น กรณีๆไป

๔.๒.๓ กรณีวัสคุกัมมันตรังสือยู่รวมกัน

ในกรณีวัสดุกัมมันตรังสีอยู่รวมกันซึ่ง หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีมากกว่าหนึ่งตัว ประยุกต์ใช้ประโยชน์โดยอยู่รวมกัน เก็บอยู่รวมกัน หรือมีตำแหน่งอยู่ใกล้กัน ให้จัด จำแนกเสมือนเป็นวัสดุกัมมันตรังสีร่วมกันเป็นตัวเดียว โดยคำนวณค่า (A/D)_{รวม} นำมา เปรียบเทียบค่า ในสดมภ์ที่ 3 ของตารางที่ 1 และจัดจำแนกวัสดุกัมมันตรังสีให้เป็นไปตาม ค่าในสดมภ์ที่ ๑ ของตารางที่ ๑

การคำนวณ (A/D)_{รวม} ให้ใช้สูตรคังนี้

$$(A/D)_{\text{SJM}} = \sum_{n} \frac{\sum_{i} A_{i,n}}{D_{n}}$$

ซึ่ง $A_i, n =$ ปริมาณกัมมันตภาพของวัสคุกัมมันตรังสีตัวที่ i ของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ตัวที่ n

 $D_n =$ ก่า D ของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ตัวที่ n

๔.๓ การปรับเปลี่ยนประเภทวัสคุกัมมันตรังสี

การจัดจำแนกวัสดุกัมมันตรังสีแต่ละกรณี ให้พิจารณาถึงปัจจัยอื่นด้วย และถ้ามี ปัจจัยอื่นใด ที่แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในลักษณะนั้นเป็นเหตุทำให้ ความ เป็นอันตรายเปลี่ยนไป การป้องกันอันตรายเปลี่ยนไป หรือความมั่นคงของวัสดุ กัมมันตรังสีเปลี่ยนไป ให้ปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุกัมมันตรังสีนั้นให้ตรงกับความเป็น จริง และให้บันทึกเหตุผลแห่งการปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุกัมมันตรังสีนั้นไว้เป็น หลักฐาน พร้อมแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ

<u>ตารางที่ ๑</u> การจำแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี

ประเภทวัสดุ	ตัวอย่างการจัดจำแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี	อัตราส่วนความเป็ _้
กัมมันตรังสี	ตามการประยุกต์ใช้ประโยชน์	อันตราย (A/D)
9	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยความร้อนซึ่งใช้ไอโซโทปรังสี	A/D≥1000
	(Radioisotope thermoelectric generators (RTGs))	
	เครื่องฉายรังสี (Irradiators)	
	เครื่องรังสีรักษาระยะใกล (Teletherapy)	
	เครื่องรังสีรักษาระยะไกลแบบหลายลำรังสี ชนิคติคตั้งอยู่กับที่	
	(Fixed, multi-beam teletherapy(gamma knife))	
ത	อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม	1000>A/D≥10
	(Industrial gamma radiography)	
	เครื่องรักษารังสีระยะใกล้ ชนิดรังสีปริมาณปานกลางถึงสูง	
	(High/medium dose rate brachytherapy)	
ഩ	เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมด้วยรังสีแบบติดตั้งอยู่กับที่	10>A/D≥1
	(Fixed industrial gauges)	
	- อุปกรณ์วัคระดับของผลิตภัณฑ์(Level gauges)	
	- อุปกรณ์วัดตะกอน(Dredger gauges)	
	- อุปกรณ์วัดอัตราการใหลบานสายพานโดยใช้วัสดุกัมมันตรังสี	
	ความ แรงสูง(Conveyor gauges containing high activity sources),	
	- อุปกรณ์วัดการหมุนของท่อ (Spinning pipe gauges)	
	เครื่องวัดแบบแท่งสำรวจหลุมลึกด้วยรังสี (Well logging gauges)	
હ	เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ชนิดรังสีปริมาณต่ำ	1>A/D≥0.01
	(Low dose rate brachytherapy)	
	เครื่องวัดความหนา/เคลือบผิวด้วยรังสี (Thickness/fill-level gauges)	
	เครื่องวัคด้วยรังสีแบบเคลื่อนที่(Portable gauges)	
	เครื่องวัดความชื้น/ความหนาแน่นด้วยรังสี(moisture/density gauges)	
	เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต (Static eliminators)	
	เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (Bone densitometers)	
હ	เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้เฉพาะการรักษาต้อตา และการรักษาแบบฝัง	0.01>A/D
	ถาวร (Low dose rate brachytherapy eye plaques and permanent	
	sources)	
	อุปกรณ์วิเคราะห์แบบการเรื่องรังสีเอกซ์ (X ray fluorescence(XRF)	
	devices)	
	อุปกรณ์ตรวจจับอิเลคตรอน(Electron capture devices)	
	อุปกรณ์วิเคราะห์โคยขบวนการ Mossbauer (Mossbauer spectrometry)	
	หัวสายล่อฟ้า (Lightening Preventor)	

ภาคผนวก

ค่าความเป็นอันตราย D

ก.๑ ค่าความเป็นอันตราย D ของวัสคุกัมมันตรังสี อ้างอิงตามความหมายในเอกสาร มาตรฐานความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ⁽¹⁾ คือ หากต้น กำเนิดรังสีไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม อาจทำให้ได้รับรังสีมากพอที่จะก่อให้เกิดผลชัดเจน ที่รุนแรง (severe deterministic effects)

ก.๒ ค่าในตารางที่ 2 (ค่ากัมมันตภาพที่สอดคล้องกับค่าความเป็นอันตราย D ของแต่ละนิว ไคลด์กัมมันตรังสี) ในสคมภ์ที่ 4 เป็นฐานของค่า D สำหรับสคมภ์ที่ ๒ และ ๑ จะมีค่าเป็น 1000 เท่าและ 10 เท่าของค่า D ตามลำดับ ส่วนสคมภ์ที่ ๕ มีค่าเป็น 0.01 เท่าของค่า D ทั้งนี้ เพื่อความสะควกในการหาค่า A/D เพื่อเปรียบเทียบและจัดจำแนกประเภทวัสคุกัมมันตรังสี ตามตารางที่ ๑

ก.๓ ค่าความเป็นอันตราย D ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ไม่มีในตารางที่ 2 ให้คำนวณหาตามวิธีการในเอกสารอ้างอิง (2)

W.1\.\alpha.\text{\tin}\tint{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\tex{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\tin}\tint{\text{\tin}\tint{\text{\tin}\tint{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tint{\tex{

<u>ตารางที่ ๒</u> ค่ากัมมันตภาพที่สอดคล้องกับค่าความเป็นอันตราย Dของแต่ละนิวไคลด์กัมมันตรังสี

วัสดุกัมมันตรั	งสี	D	
		TBq	Ci
อะเมริเซียม-241	Am-241	6.E-02	2.E-00
อะเมริเซียม-241/เบริลเลียม	Am-241/Be	6.E-02	2.E+00
ทองคำ-198	Au-198	2.E-01	5.E+00
แคดเมียม-109	Cd-109	2.E+01	5.E+02
แคลิฟอร์เนียม-252	Cf-252	2.E-02	5.E-01
คูเรียม-244	Cm-244	5.E-02	1.E+00
โคบอลต์-57	Co-57	7.E-01	2.E+01
โคบอลต์-60	Co-60	3.E-02	8.E-01
ซีเซียม-137	Cs-137	1.E-01	3.E+00
เหล็ก-55	Fe-55	8.E+02	2.E+04
แกโคลิเนียม-153	Gd-153	1.E+00	3.E+01
เจอร์เมเนียม-68	Ge-68	7.E-02	2.E+00
ไฮโครเจน-3	H-3	2.E+03	5.E+04
ใอโอคีน-125	I-125	2.E-01	5.E+00
ไอโอคีน-131	I-131	2.E-01	5.E+00
อิริเคียม-192	Ir-192	8.E-02	2.E+00
คริปทอน-85	Kr-85	3.E+01	8.E+02
โมลิบคีนัม-99	Mo-99	3.E-01	8.E+00
นิกเกิล-63	Ni-63	6.E+01	2.E+03
ฟอสฟอรัส-32	P-32	1.E+01	3.E+02
แพลเลเคียม-103	Pd-103	9.E+01	2.E+03
โพรมีเทียม-147	Pm-147	4.E+01	1.E+03
พอโลเนียม-210	Po-210	6.E-02	2.E+00
พูโตเนียม-238	Pu-238	6.E-02	2.E+00
พูโตเนียม-239d/เบริลเลียม	Pu-239d/Be	6.E-02	2.E+00
เรเดียม-226	Ra-226	4.E-02	1.E+00
รูที่เนียม-106 (โรเคียม-106)	Ru-106(Rh-106)	3.E-01	8.E+00
ซีลีเนียม-75	Se-75	2.E-01	5.E-00
สทรอนเชียม-90(อิตเทรียม-90)	Sr-90 (Y-90)	3.E+02	1.E+00
เทคนีเชียม-99m	Tc-99m	7.E-01	2.E+01
แทลเลียม-204	T1-204	2.E+01	5.E+02
ทูเลียม-170	Tm-170	2.E+01	5.E+02
้ อิตเทอร์เบียม-169	Yb-169	3.E-01	8.E+00

เอกสารอ้างอิง

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Categorization of Radioactive Sources, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-1.9, IAEA, Vienna (2005).
- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency: Updating IAEA-TECDOC-953, EPR-Method 2003, IAEA, Vienna (2003).
- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Regulatory Control of Radiation Sources, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-1.5, IAEA, Vienna (2004).

AEC 9(4)- RS 2 -02

การจำแนกประเภทเครื่องกำเนิดรังสี

การจำแนกประเภทเครื่องกำเนิดรังสี

๑. คำนำ

เนื่องด้วยเครื่องกำเนิดรังสีการประยุกต์ใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายหลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับความเข็มและความพลังงานของเครื่องกำเนิดรังสี ดังนั้นเพื่อให้การกำกับดูแล ความปลอดภัยทางรังสีมีความเหมาะสม สอดคล้องตามความเป็นอันตราย ตามหลักการ ป้องกันอันตรายจากรังสี จึงได้จำแนกเครื่องกำเนิดรังสีออกเป็น ๑ ประเภท ดังนี้

๒. ขอบเขต

การจำแนกประเภทเครื่องกำเนิดรังสีในเอกสารฉบับนี้ ใช้เพื่อวางระดับความ เข้มงวดในการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘

m. ประเภทของเครื่องกำเนิดรังสี

ประเภทเครื่องกำเนิดรังสีแบ่งออกเป็น ๑ ประเภท(ตารางที่ ๑) ตามความเป็น อันตรายดังนี้

๓.๑ เครื่องกำเนิดรังสีประเภท ๑ หรือเรียกว่า เครื่องกำเนิดรังสีที่เป็นอันตราย มาก (very dangerous)

๓.๒ เครื่องกำเนิดรังสีประเภท ๒ หรือเรียกว่าเครื่องกำเนิดรังสีที่เป็นอันตราย (dangerous)

๑.๑ เครื่องกำเนิครั้งสีประเภท ๑ หรือเรียกว่าเครื่องกำเนิครั้งสีสีที่มีโอกาสเป็น อันตราย (unlikely to be dangerous)

๔. การจัดจำแนกประเภทเครื่องกำเนิดรังสี

การจัดจำแนกประเภทเครื่องกำเนิดรังสี (ตารางที่๑) ให้ยึดหลักเกณฑ์ตาม มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสี ลักษณะการใช้งานและพลังงานของรังสีและ ระยะเวลาในการใช้งานของเครื่องกำเนิดรังสี

<u>ตารางที่ ๑</u> การจำแนกเครื่องกำเนิดรังสี

ประเภทเครื่องกำเนิดรังสี	ตัวอย่างการจัดจำแนกประเภทเครื่องกำเนิครั้งสี
9	 เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับงานรังสีรักษาทางการแพทย์ สำหรับ คน หรือสัตว์ เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับงานฉายรังสีอุตสาหกรรม เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับงานศึกษาวิจัย รวมถึง เครื่องกำเนิดรังสี ซินโครตรอน เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับการตรวจสินค้าที่ค่านศุลกากร
lo	 เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม เครื่องเอกซเรย์แบบติดตั้งอยู่กับที่รวมถึงเครื่อง Fluoroscopy, Tomography และ Chiropractic radiography เครื่องเอกซเรย์สำหรับงานวิเคราะห์ (โดยอยู่ในลักษณะปิด บางส่วน) เครื่องซิมูเลเตอร์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องเอกซเรย์แมมโมกราฟฟี่ เครื่องเอกซเรย์เฉพาะทาง เช่น Cardiac Catheterization, Digital Subtraction, Angiography และอื่นๆ เครื่องเอกซเรย์สำหรับตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก เครื่องเอกซเรย์สำหรับสัตว์ เครื่องเอกซเรย์สำหรับสัตว์ เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X-rays)
ഩ	- เครื่องเอกซเรย์ตรวจกระเป้า - เครื่องเอกซเรย์สำหรับงานวิเคราะห์ โคยอยู่ในลักษณะปิดมิดชิด

เอกสารอ้างอิง

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety Assessment Plans for Authorization and Inspection of Radioactive Sources, IAEA-TECDOC-1113, IAEA, Vienna (1999).
- 2. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Regulatory Control of Radiation Sources, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-1.5, IAEA, Vienna (2004).
- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, 1990
 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Annals of the ICRP, ICRP Publication 60, Pergamon Press, Oxford and New York (1991).

พ.ป.ส. ฮ(๔)-ปร.๓-๐๑


AEC 9(4)-RS 3 -01

เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี

เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสึ

ตามมาตรฐานและมาตรการการป้องกันอันตรายจากรังสีสากล บริเวณรังสีต้องมีป้าย เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสีกำกับอยู่ด้วย

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีมติยกเลิก พ.ป.ส. ๑๖ "เครื่องหมายสัญลักษณ์ เตือนภัยทางรังสี" ตามประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใช้ "เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี" ดังต่อไปนี้แทน

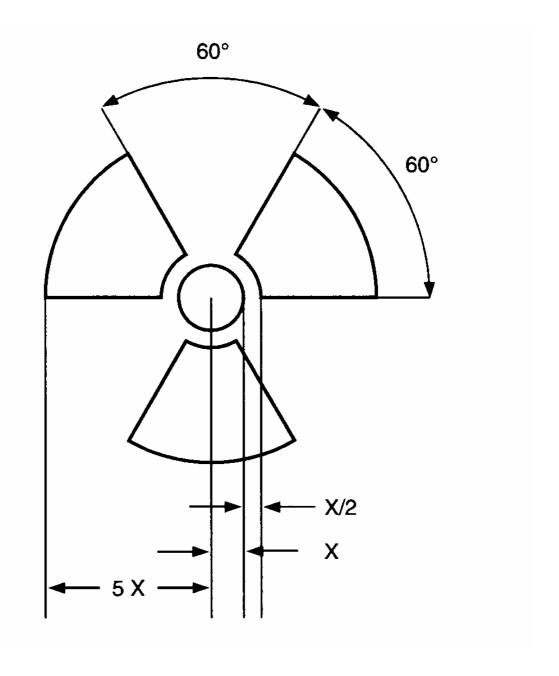

- 1. เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสีมีสัดส่วนของวงกลมตรงกลางมีรัศมี ร และ ร
- 2. เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสีนี้ต้องมีพื้นป้ายเป็นสีเหลือง วงกลมและแฉกมีสีม่วงแคง หรือสีคำ

พ.ป.ส.ธ(๔)-ปร.๔-๐๑ AEC 9(4)- RS 4 -01

บริเวณรังสี

บริเวณรังสี

๑. คำนำ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีมติยกเลิก พ.ป.ส. ๒ "บริเวณรังสี" ตามประกาศ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒៩ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใช้ "บริเวณรังสี" ดังต่อไปนี้แทบ

เนื่องด้วยผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ต้นกำเนิดรังสี มีการใช้งานวัสดุ
กัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีในสถานปฏิบัติการต่าง ๆ ในรูปแบบที่ต่างกัน โดยขึ้นกับชนิด
ของวัสดุกัมมันตรังสี ปริมาณกัมมันตภาพ และหรือชนิดเครื่องกำเนิดรังสี ดังนั้นเพื่อให้การกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสีมีความเหมาะสม สอดคล้องตามความเป็นอันตราย ตามหลักการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี และตามมาตรฐานความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก และเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลข้างต้นจึงได้จำแนกบริเวณ
รังสืออกเป็น ๒ ประเภท ดังมีรายละเอียดตามความในเอกสารฉบับนี้

๒. ขอบเขต

การจำแนกบริเวณรังสีในเอกสารฉบับนี้ ใช้เป็นมาตรฐานเพื่อวางกฎระเบียบภายใน หน่วยงานที่มีการขอใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสคุกัมมันตรังสี และเครื่องกำเนิด รังสี โดยให้มีระดับความเข้มงวดในการควบคุมดูแลการใช้รังสีในแต่ละบริเวณสอดคล้องกับความ เสี่ยงอันตราย

๓. <u>การจำ</u>แนกบริเวณรังสี⁽¹⁾

ได้จัดจำแนกบริเวณรังสี โดยแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานทางรังสี ตามปริมาณรังสีและหรือ โอกาสการเกิดเปรอะเปื้อนทางรังสี ที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับดังนี้

ത.๑ พื้นที่ควบคุม (Controlled Areas) หมายถึง บริเวณใดก็ตาม ที่ทำให้บุคคลมี โอกาสได้รับปริมาณรังสีสูงกว่า หรือเท่ากับสามในสิบของขีดจำกัดปริมาณรังสี สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

ത. โซ พื้นที่ตรวจตรา (Supervised Areas) หมายถึงบริเวณใคก็ตามที่มิได้กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุม แต่เป็นบริเวณที่มีโอกาสทำให้บุคคลได้รับรังสีสูงกว่าขีดจำกัดของปริมาณรังสี ที่ประชาชนทั่วไปที่มิใช่ผู้มารับบริการทางการแพทย์ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

เอกสารอ้างอิง

1. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 115, IAEA, Vienna (1996)

พ.ป.ส.ฮ(๔)-ปร.๕ -๑๑ AEC 9(4)- RS 5 -01

เกณฑ์ปลอดภัย

เกณฑ์ปลอดภัย

๑. คำนำ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีมติยกเลิก พ.ป.ส. ๑ "เกณฑ์ปลอดภัย" ตามประกาศ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ ธ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใช้ "เกณฑ์ปลอดภัย" ดังต่อไปนี้แทน

เพื่อให้การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นการก่อภาระให้กับผู้ใช้ รังสีในปริมาณจำกัด ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้ให้แนวทางไว้ว่า วัสดุกัมมันตรังสี หรือกิจกรรมทางรังสีบางประเภท อาจไม่จำเป็นต้องมีการกำกับดูแล โดยมีหลักในการพิจารณาดังนี้⁽¹⁾

- ก. มีความเสี่ยงภัยทางรังสีต่อบุคคลใด ๆ ในระดับที่ต่ำมาก
- ข. มีความเสี่ยงภัยทางรังสีต่อประชาชนในระดับที่ต่ำมาก
- ก. วัสดุกัมมันตรังสีหรือกิจกรรมดังกล่าวมีความปลอดภัยในตัวเอง ไม่สามารถก่อให้เกิดความ
 เสี่ยงภัยเกินค่าตามข้อ ก. และข. ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

จากแนวทางดังกล่าว ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้ให้เกณฑ์พิจารณาไว้ว่า กิจกรรมใดที่สามารถปลดออกจากการกำกับดูแลได้ ต้องไม่ก่อให้เกิดปริมาณรังสีต่อประชาชนเกิน ๑๐ ใมโครซีเวิร์ตต่อปี และการดำเนินงานในรอบปีต้องไม่ก่อให้เกิดปริมาณรังสียังผลรายกลุ่ม (Collective Effective Dose) ของประชาชนเกิน ๑ ซีเวิร์ต-คน⁽¹⁾

การจัดการกากกัมมันตรังสีระดับต่ำ⁽²⁾ สามารถใช้ปริมาณรังสีดังกล่าว กำหนดเป็นค่า กัมมันตภาพรังสีของกากกัมมันตรังสีใด ที่สามารถระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยปลอดภัย ซึ่ง กำหนดให้วัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่ากัมมันตภาพ หรือ ค่ากัมมันตภาพต่อปริมาณ ต่ำกว่าค่าที่กำหนดนี้ เป็น เกณฑ์ปลอดภัย (Clearance Level)

โต. ขอามขต

เกณฑ์ปลอดภัยนี้ให้ใช้เฉพาะการจัดการกากกัมมันตรังสีในสภาวะของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ปริมาณต่ำที่เกิดจากการใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่ปิดผนึก (unsealed sources) ในทางการแพทย์ การ ศึกษาวิจัย และอุตสาหกรรมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และไม่รวมถึงวัสดุ กัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก (sealed sources) และกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากกระบวนการแปรสภาพวัสดุ กัมมันตรังสีในธรรมชาติ⁽³⁾

๓. ข้อกำหนด

ข้อกำหนดของการใช้เกณฑ์ปลอดภัยนี้ เพื่อระบายกากวัสดุของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซที่เป็น วัสดุ หรือประกอบหรือปนเปื้อนด้วยวัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่ากัมมันตภาพต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัยนี้ออกสู่ สิ่งแวดล้อม

ก่อนระบายกากวัสดุของแข็งที่มีการเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสี ของเหลวหรือก๊าซที่ปนเปื้อน สารกัมมันตรังสืออกสู่สิ่งแวดล้อม ผู้รับใบอนุญาตต้องทำการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีก่อนการระบาย โดยปริมาณกัมมันตภาพรังสีต้องต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย และต้องเก็บบันทึกข้อมูลกัมมันตภาพรังสีที่ ระบาย และรายงานให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบพร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี ตามแบบรายงานที่กำหนด การระบายนี้จะต้องมีการเก็บบันทึก เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ ตลอดเวลา

๔. เกณฑ์ปลอดภัย

๔.๑ เกณฑ์ปลอดภัยสำหรับของแข็ง

นิวไคลด์รังสี	ความเข้มข้นกัมมันตภาพ ⁽³⁾
	เบคเคอเรลต่อกรัม
ใฮโครเจน-3	10 ⁶
คาร์บอน-14	10 ⁴
โซเคียม-22	101
โซเคียม-24	101
ฟอสฟอรัส-32	10 ³
กำมะถัน-35	10 ⁵
คลอรีน-36	104
โพแทสเซียม-42	10 ²
แคลเซียม-45	104
แคลเซียม-47	10 ¹
โครเมียม-51	10 ³
เหล็ก-59	10 ¹
โคบอลต์-57	10^2
โคบอลต์-58	10 ¹
แกลเลียม-67	10^2
ซีลีเนียม-75	10^2
สทรอนเชียม-85	10^2
สทรอนเชียม-89	10 ³
อิตเทรียม-90	10 ³
โมลิบดีนัม-99	10^2
เทคนีเชียม-99	104

เทคนีเชียม-99m	10 ²
อินเคียม-111	10^2
ใอโอดีน-123	10^2
ใอโอคีน-125	10 ³
ใอโอดีน-131	10 ²
โพรมีเทียม-147	10 ⁴
เออร์เบียม-169	10 ⁴
ทอง-198	10^2
ปรอท-197	10^2
ปรอท-203	10^2
แทลเลียม-201	10^2
เรเคียม-226	10 ¹
ทอเรียม-232	1

หมายเหตุ:

- ในกรณีวัสดุที่ทิ้งมีวัสคุกัมมันตรังสีปนเปื้อนอยู่มากกว่า ๑ ชนิด ค่าผลรวมของอัตราส่วน ระหว่างความเข้มข้นของวัสคุกัมมันตรังสีใด ๆ ต่อค่าเกณฑ์ความปลอดภัยของสารกัมมันตรังสี นั้น ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑
- ของแข็งที่ปนเปื้อนด้วยวัสดุกัมมันตรังสีชนิดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้ ให้ขอคำปรึกษาจาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- ปริมาณรวมทั้งปีต้องไม่เกิน 3000 กิโลกรัม

๔.๒ เกณฑ์ปลอดภัยสำหรับของเหลว

นิวไกลด์รังสี	กัมมันตภาพรวม ⁽³⁾ (เบคเคอเรลต่อปี)	ความเข้มข้นกัมมันตภาพ ⁽⁴⁾ (เบคเคอเรลต่อลูกบาศก์ เซ็นติเมตร)
ไฮโครเจน-3	10 ¹²	20
คาร์บอน-14	10 ¹⁰	2
โซเคียม-22	10 ⁵	3x10 ⁻¹
โซเคียม-24	108	2
ฟอสฟอรัส-32	10 ⁶	3x10 ⁻¹
กำมะถัน-35	109	1
คลอรีน-36	10 ¹⁰	9x10 ⁻¹

โพแทสเซียม-42	109	2
แคลเซียม-45	10 ¹⁰	1
แคลเซียม-47	108	5x10 ⁻¹
โครเมียม-51	108	20
เหล็ก-59	10 ⁶	4x10 ⁻¹
โคบอลต์-57	10 ⁹	4
โคบอลต์-58	108	1
แกลเลียม-67	108	4
ซีถีเนียม-75	10 ⁶	3x10 ⁻¹
สทรอนเชียม-85	10 ⁶	1
สทรอนเชียม-89	10 ⁹	3x10 ⁻¹
อิตเทรียม-90	10 ¹⁰	3x10 ⁻¹
โมถิบคีนัม-99	108	1
เทคนีเชียม-99	10 ¹⁰	1
เทคนีเชียม-99m	109	40
อินเคียม-111	108	3
ใอโอคีน-123	109	4
ใอโอคีน-125	108	6x10 ⁻²
ใอโอคีน-131	10 ⁷	4x10 ⁻²
โพรมีเทียม-147	10 ¹⁰	3
เออร์เบียม-169	10 ¹⁰	2
ทอง-198	108	8x10 ⁻¹
ปรอท-197	109	4
ปรอท-203	107	5x10 ⁻¹
แทลเลียม-201	108	9
เรเคียม-226	10 ⁶	2x10 ⁻³
ทอเรียม-232	10 ⁶	4x10 ⁻³
		

หมายเหตุ:

- ในกรณีที่น้ำทิ้งมีสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนอยู่มากกว่า ๑ ชนิด ค่าผลรวมของอัตราส่วนระหว่าง ความเข้มข้นของวัสดุกัมมันตรังสีใด ๆ ต่อค่าเกณฑ์ความปลอดภัยของสารกัมมันตรังสีนั้น ต้อง น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑

- น้ำทิ้งที่ปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสิชนิดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้ ให้ขอคำปรึกษาจาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๔.๓ เกณฑ์ปลอคภัยสำหรับก๊าซ

นิวไคลด์รังสี	กัมมันตภาพรวม ⁽³⁾ (เบคเคอเรลต่อปี)	ความเข้มข้นกัมมันตภาพ ⁽⁴⁾ (เบคเคอเรลต่อลูกบาศก์ เซ็นติเมตร)
ใฮโครเจน-3	10 ¹¹	3x10 ⁻³
คาร์บอน-14	1010	2x10 ⁻⁴
โซเคียม-22	10^{6}	9x10 ⁻⁵
โซเคียม-24	109	2
ฟอสฟอรัส-32	108	4x10 ⁻⁵
กำมะถัน-35	10^{8}	2x10 ⁻⁴
คลอรีน-36	10 ⁷	2x10 ⁻⁵
โพแทสเซียม-42	1010	9x10 ⁻⁴
แคลเซียม-45	10^{8}	5x10 ⁻⁵
แคลเซียม-47	10°	$7x10^{-5}$
โครเมียม-51	109	3x10 ⁻³
เหล็ก-59	10^{8}	3x10 ⁻⁵
โคบอลต์-57	109	1x10 ⁻⁴
โคบอลต์-58	109	6x10 ⁻⁵
แกลเลียม-67	10 ¹⁰	5x10 ⁻⁴
ซีลีเนียม-75	10^{8}	1x10 ⁻⁴
สทรอนเชียม-85	10 ⁸	1x10 ⁻⁴
สทรอนเชียม-89	10^{8}	2x10 ⁻⁵
อิตเทรียม-90	10 ¹⁰	8x10 ⁻⁵
โมลิบคีนัม-99	109	1x10 ⁻⁴
เทคนีเชียม-99	107	3x10 ⁻⁵
เทคนีเชียม-99m	1011	6x10 ⁻³
อินเดียม-111	109	5x10 ⁻⁴
ใอโอคีน-123	10 ¹⁰	5x10 ⁻⁴
ใอโอดีน-125	108	8x10 ⁻⁶
ใอโอคีน-131	10^{8}	5x10 ⁻⁶
ซีนอน-127	1011	3x10 ⁻³
ซีนอน-133	1012	2x10 ⁻²
โพรมีเทียม-147	1010	3x10 ⁻⁵

เออร์เบียม-169	10 ¹⁰	1x10 ⁻⁴
ทอง-198	109	1×10^{-4}
ปรอท-197	10 ¹⁰	3x10 ⁻⁵
ปรอท-203	108	5x10 ⁻⁵
แทลเลียม-201	10 ¹⁰	3x10 ⁻³
เรเคียม-226	10 ⁶	4x10 ⁻⁸
ทอเรียม-232	10 ⁵	3x10 ⁻⁹

หมายเหตุ:

- การระบายทิ้งก๊าซที่มีสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนอยู่มากกว่า ๑ ชนิด ค่าผลรวมของอัตราส่วน ระหว่างความเข้มข้นของวัสดุกัมมันตรังสีใด ๆ ต่อค่าเกณฑ์ความปลอดภัยของสารกัมมันตรังสี นั้น ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑
- ก๊าซที่ปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสิชนิดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้ ให้ขอคำปรึกษาจาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารอ้างอิง

- 1. Safety Standard No.115: International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, IAEA, Vienna, 1996.
- 2. Safety Guide No. WS-G-2.3: Regulatory Control of Radioactive Discharges to the Environment, IAEA, Vienna, 2000
- 3. IAEA-TECDOC-1000: Clearance of Materials Resulting from the Use of Radionuclides in Medicine, Industry and Research, IAEA, Vienna, 1998
- 4. Japan Regulation on Clearance Level for Liquid and Gas, 2002

พ.ป.ส.ฮ(๔)-ปร.๖ -๑๑ AEC 9(4)- RS 6 -01

หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสี

หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสี

๑. คำนำ

ตามมาตรฐานการป้องกันรังสี ตามระเบียบ พ.ป.ส. ៩(๔)-ปร.๑-๐๑ ของคณะกรรมการ และเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตนำไปใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรของตน ให้มีความรู้ความสามารถ เพียงพอในการป้องกันอันตรายจากรังสี และมีมาตรฐานเดียวกัน จึงกำหนดหลักสูตรมาตรฐานใน การอบรมบุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสี ขึ้น ตามความในเอกสาร "หลักสูตรมาตรฐานในการอบรม บุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสี" พ.ป.ส. ៩(๔)-ปร.๖ -๑๑

๒. หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสี

ผู้รับใบอนุญาต ต้องอบรมผู้ปฏิบัติงานทางรังสีเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนั้น ก่อนการเข้าไปปฏิบัติงานจริง โดยจัดอบรมตามความเหมาะสมกับงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบ และอย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้

- ๒.๑ <u>สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตรวจตรา</u> หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นต้นกำเนิด รังสีชนิดปิดผนึก หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี ต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
 - ๒.๑.๑ ผลของรังสีที่ใด้รับจากทั้งภายในและภายนอกร่างกาย (๑ ชั่วโมง)
 - ๒.๑.๒ กฎเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี และความปลอดภัย
 โดยให้ความสำคัญต่อการใช้วัสดุกัมมันตรังสี หรือเครื่องกำเนิดรังสีได้อย่าง
 ปลอดภัย เรียนรู้ถึงหลักการการปฏิบัติงานให้ได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดเท่าที่
 จำเป็น ด้วยเหตุและผล เท่าที่กระทำได้ (ALARA) การใช้ระยะเวลา ระยะทาง และ
 เครื่องกำบังรังสีเพื่อที่จะลดปริมาณรังสี สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (๒ ชั่วโมง)
 - ๒.๑.๓ พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 กฎระเบียบภายในองค์กรเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี และความปลอดภัย
 การเก็บวัสดุกัมมันตรังสี หรือเครื่องกำเนิดรังสีไว้ในสถานที่ปลอดภัย เรียนรู้ถึง
 วิธีการทำทะเบียนประวัติของต้นกำเนิดรังสี รวมถึงรายงานผลการได้รับปริมาณ
 รังสีของผู้ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี (๓ ชั่วโมง)
- ๒.๒ <u>สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุม</u> จำเป็นต้องอบรมตามหัวข้อที่กล่าวถึงในข้อ ๒.๑ แล้ว หากพื้นที่ควบคุมดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดการเปรอะเปื้อนทางรังสี ต้องอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับ

๒.๒.๑ การใช้ต้นกำเนิดรังสืชนิคไม่ปิดผนึกอย่างปลอดภัย (๑ ชั่วโมง) ๒.๒.๒ การชำระความเปรอะเปื้อนทางรังสี (๑ ชั่วโมง + ๑ ชั่วโมง การปฏิบัติการ)

๒.๒.๓ การจัดการกากกัมมันตรังสี จากการใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก (๑ ชั่วโมง) ๒.๒.๔ การขนส่งวัสคุกัมมันตรังสี (๒ ชั่วโมง)

๒.๓ นอกเหนือจากการอบรมตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ แล้ว ผู้รับใบอนุญาต ต้องจัดให้มี การอบรมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ไม่ได้ปฏิบัติ เป็นประจำ งานที่ต้องการความชำนาญและมีความเสี่ยงต่ออันตราย รวมทั้งการอบรมเกี่ยวกับ กฎระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไข

๒.๔. ผู้รับอนุญาตต้องจัดฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ (refreshment) ให้ผู้ปฏิบัติงาน ตามข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒ อย่างน้อย ๒ ปีต่อครั้ง