

Prof. Dr. Pirro THOMO
Ark. Rest. Arben SPAHO
Ing. Rest. Alfred ÇOMA

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MARISË NË PESHKËPINË E SIPËRME, GJIROKASTËR¹

Kisha e Shën Marisë në Peshkëpinë e Sipërme ndodhet në krahinën e Dropullit, e cila shtrihet gjatë luginës së lumit Drinos, në rrëzë të Malit të Gjerë dhe të Stugarës (Fig. 1). Gërmimet arkeologjike dëshmojnë për një banim të hershëm të kësaj krahine. Pranë fshatit Sofratikë janë zbuluar rrënojat e një teatri, tempulli dhe nekropoli, të cilat mendohet se i përkasin qytetit antik të Hadrianopolit. Në këtë krahinë duhet kërkuar dhe selia e Peshkopatës së

Drianopojës. Nuk është pa vlerë dhe hipoteza që e vendos Qendrën Peshkopale të Drianopojës në fshatin Peshkëpi, jo vetëm duke u nisur nga emri, por dhe nga ekzistenca e kishës së Shën Marisë, e cila përmban në apsidë sinthronin të formuar me tre radhë shkallësh me fronin peshkopal në mes.

Duke filluar nga shek. 16 u ngritën një numër i madh manastiresh në shpatin lindor të Malit të Gjerë, nga të cilat kanë arritur deri në ditët tona 8 prej tyre.



Fig. 1. Pozita gjeografike e kishës

¹Projekti u hartua nga Instituti i Monumenteve, me autorë Ark. Arben Spaho, Ark. Artilla Vavako, Ing. Endrita Mulleti, Ing. Isida Hondro, ndërsa modifikimi i projektit të restaurimit u hartua nga autori dhe u miratua me Vendimin nr. 220, dt. 18.04.2018 dhe nr. 401, dt. 26.09.2018 të Këshillit Kombëtar të Restaurimit. Punimet u kryen nga Shoqëria AD-STAR me Administrator Ing. Alfred Çoma gjatë viteve 2018-19, nën drejtimin e autorit. Projekti i konservimit të pikturës murale dhe objekteve të tjera të artit u hartua nga G. Vokopola.

Fshatrat e Dropullit kanë një pozitë shumë piktoreske, të vendosura varg njëra pas tjetrës, të cilat shquhen gjithashtu dhe për urbanistikën dhe banesat solide. Për sa i përket ndërtimit të kishës së Shën Marisë së Peshkëpisë së Sipërme kemi këto të dhëna. Një mbishkrim në murin lindor (Fig.2) bën fjalë për ndërtimin e kishës në kohën e Perandorit të Bizantit Aleks Komnenit në vitin 619. Sipas Theofan Popës kjo datë duhet të jetë një përsëritje e gojëdhënës për ndërtimin e kishës, sepse Perandori Aleks Komnenit ka sunduar gjatë viteve 1081-1118². Në artikullin e tij mbi këtë kishë A. Meksi përmend udhëtarin anglez, Holland, i cili e



Fig. 2. Mbishkrim

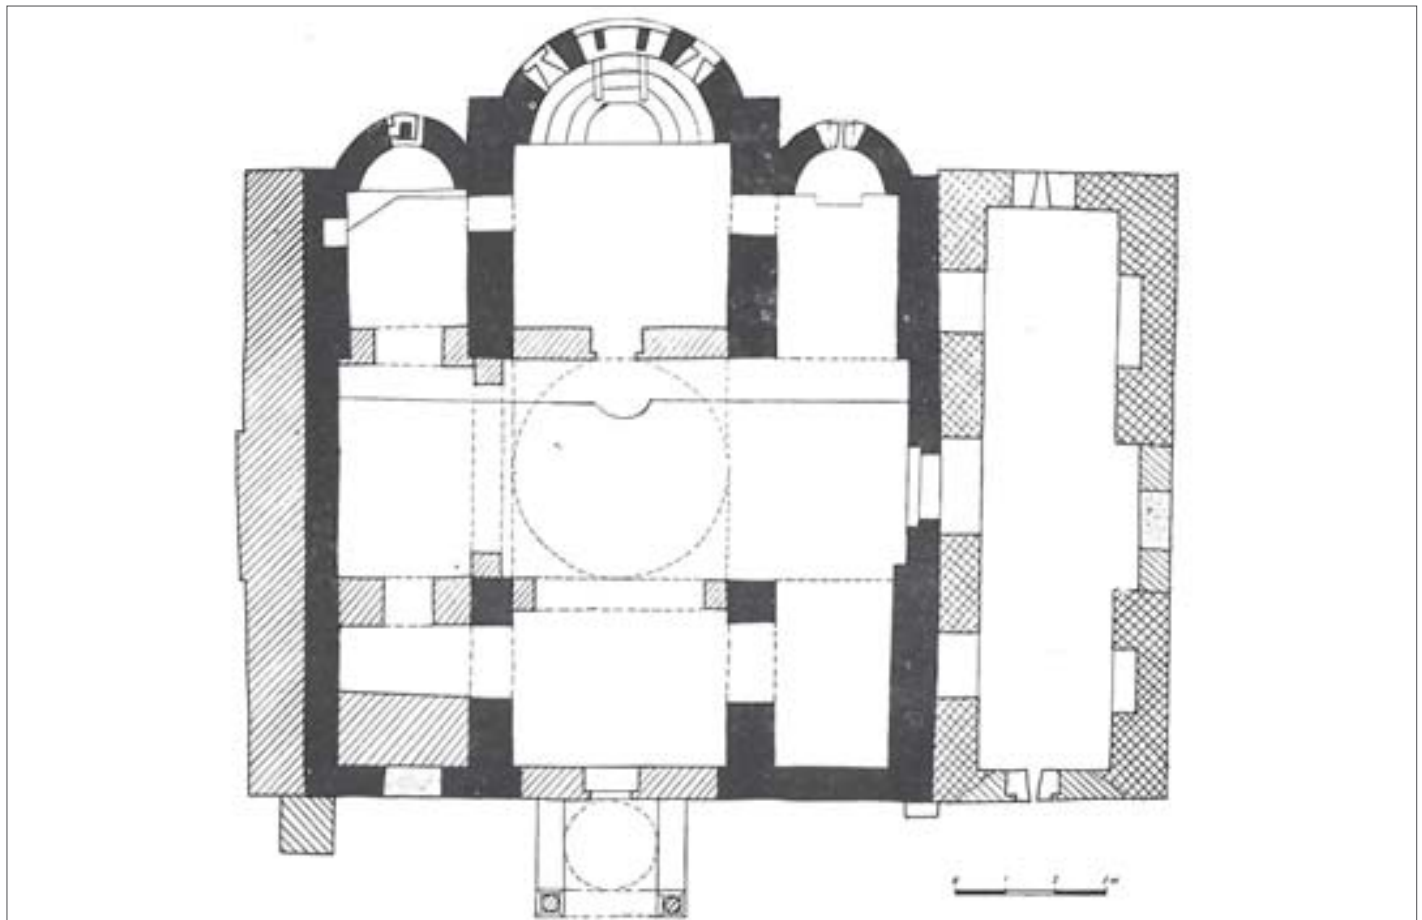


Fig. 3. Planimetria

² Popa Th., Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, mb. 519: Përkthimi: “Fillimi i diturisë është frika e Perëndisë. Ky tempull hyjnor dhe i hirshëm u ndërtua prej themeli në kohën e mbretit Aleks Komneni më 619. Prapë u rindërtua me kujdesin prill 1883. Prapë u rindërtua (riparua) me shpenzimet e shoqatës së peshkopiasve, të Peshkopisë së Sipërme, në Konstandinopojë. Vepër e mjeshtrit V. Klemit”. Mb. 764, “Prapë u ripërtëri me kujdesin e zotit Jan Guda 1883”.

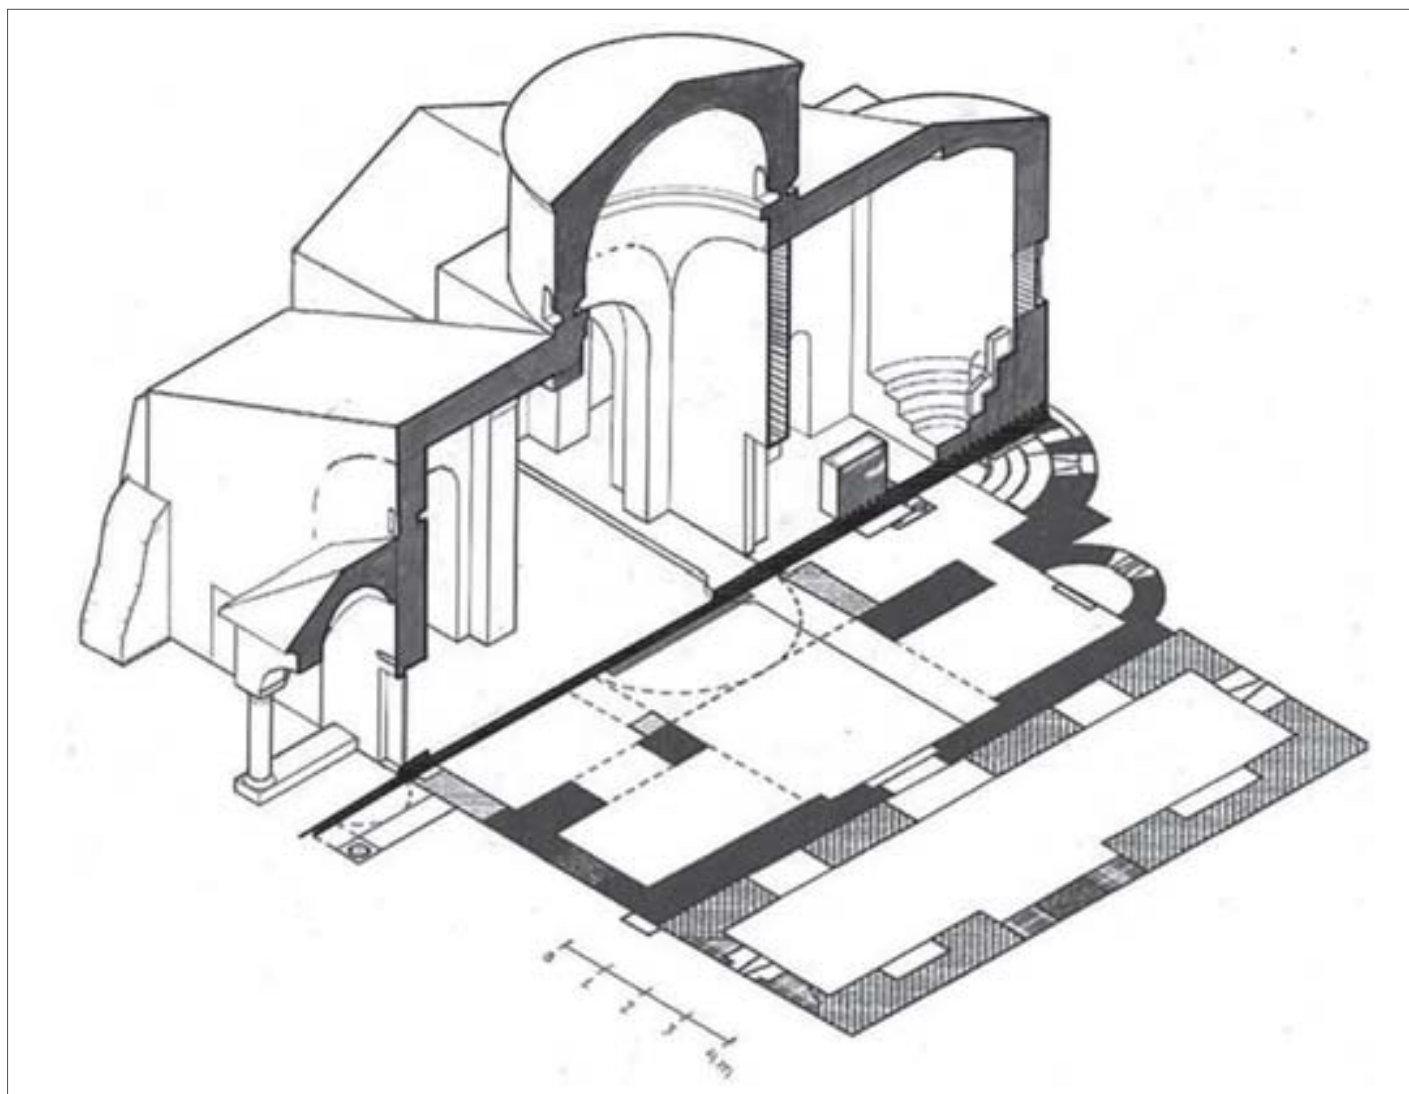


Fig. 4. Prerja aksonometrike

vizitoi kishën në vitin 1812 dhe se ai kishte lexuar një mbishkrim që rezultonte se kisha është ndërtuar nga Perandori Bizantin Manuel Komneni, që sundoi në vitet 1143-1180. Kjo e dhënë, sipas Meksit, bëhet e besueshme, pasi karakteristikat e ndërtimit në kompozimin planimetrik e volumor të brendshëm e të jashtëm, si dhe në trajtimin arkitektoniko-dekorativ, i përkasin periudhës

nga fundi i shek. XI deri në mesin e shek. XII³. Kisha e Shën Marisë është e tipit në formë kryqi me kupolë me tri apside në anën lindore, por tiparet e saj janë ende të pa formuara në mënyrë të plotë. Tipare ende të paformuara vërehen dhe në kompozimin volumor të jashtëm për sa i përket proporcioneve, si dhe në thjeshtësinë e përpunimit artikektoniko-dekorativ (Fig. 3, 4).

³ Meksi A., “Dy kisha bizantine në rrethin e Gjirokastrës”, Monumentet, nr. 9, 1979, fq. 82. Të njëjtin pohim të Holand e përmend dhe studiuesja greke A. Nerologou në artikullin e saj “The Byzantine Church of Sainte Mary in Upper Peshkëpi”, Monumentet, nr. 57, 2018, fq. 52-53.

Trajtimi i thjeshtë dekorativ i pamjeve të jashtme tenton të thyhet nga një dekoracion i përmbajtur në përpunimin rreth hapësirave të dritareve të apsidave, të rrethuara me harqe prej tullash, si dhe rreth dritareve të tamburit

të kupolës, të cilat qarkohen me shirita prej tulle, qarkim që shkon gjatë gjithë perimetrit të tamburit (Fig. 5)

Në apsidën qendrore është ndërtuar ***sinthroni***, si karakteristike e kishave peshkopale (Fig. 6).



Fig. 5. Pamja lindore



Fig. 6. Sinthroni

Në brendësi dhe përreth kishës gjenden fragmente arkitektonike antike, si dhe fragmente pllakash të dekoruara. Me shumë gjasë këto të fundit janë pjesë të një ikonostasi, apo dhe fronit peshkopial⁴ (Fig. 7, 8 9).



Fig. 7, 8, 9. Fragmente relievesh

⁴ Hobdari E., “Skulptura dhe instalimet liturgjike në kishën e Shën Mërisë në Peshkëpinë e Sipërme (Gjirokastrë)”, Iliria, nr. XXXIV, 2009-2010, fq. 331-363.

⁵ Popa Th., vep. cit., mb. 520, 764. Përkthimi: “U pikturua ky ikonostas me kontributin dhe shpenzimet e peshkopit shumë pertëndidashës të Dhrinopojës, zotit Simeon, për shpëtimin e shpirtit të tij, në vitin 7019 (1510)”.



Fig. 10. Fragment ikonostasi me mbishkrim

Krahu i majtë i mbishkrimit përsërit gojëdhënë e ndërtimit të kishës më 619, në kohën e Aleks Komnenit (Fig. 10).

Në një fazë të dytë, në anën jugore është shtuar një ambient i mbuluar me qemer cilindrik. Në ndryshim nga trajtimi i thjeshtë dekorativ i naosit, në ambientin e ri vërehet një dekoracion i pasur keramoplastik. Një mënyrë e tillë dekorimi dhe motivet e përdorura e datojnë ambientin si të shek. XIII-XIV (Fig. 11).

Gjendja e monumentit

Me kohë monumenti ka pësuar shumë dëmtime, përderisa përdoruesit e kishës janë detyruar t'i bëjnë godinës shumë përf forcime, siç del dhe nga



Fig. 11.
Dekoracioni i
shtesës jugore

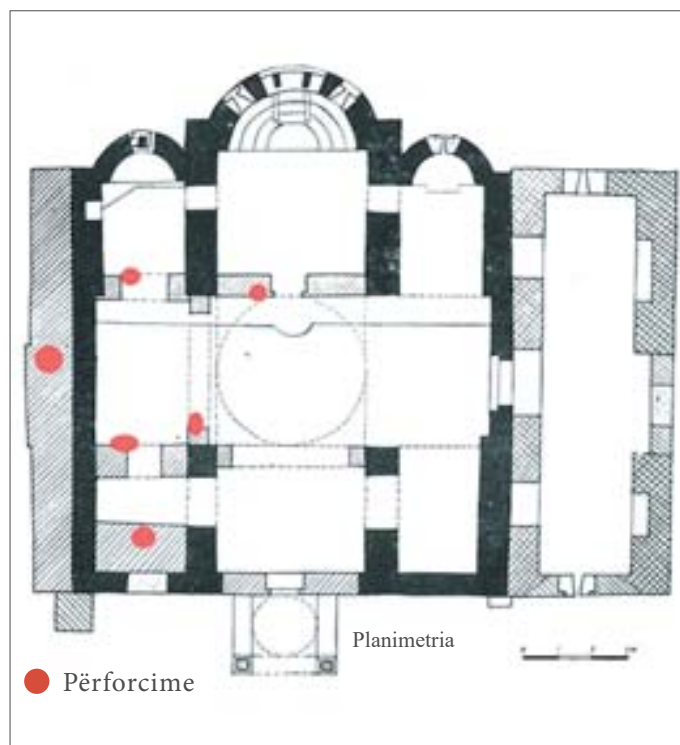


Fig. 12. Përforcimet e kryera në kohë

mbishkrimet (Fig. 12). Në brendësi përforcimet janë përqendruar në mbathjen e pilastrave, si dhe të një pjese të murit perëndimor, ndërsa nga jashtë i gjithë muri verior është kontraventuar. Edhe sot duket inklinimi që kanë pasur këto dy mure. Pavarësisht nga përforcimet e bëra, lënia pas dore dhe pa asnjë përkujdesje e monumentit ka shkaktuar dëmtime të konsiderueshme, të cilat do ta çonin atë drejt një rrënimi të pashmangshëm. Çarje të madhësive të konsiderueshme vëreheshin në muraturë (Fig. 13, 13.1, 13.2) dhe në sistemin e kurbëzuar të mbulesës (Fig. 14).

Një nga shkaqet që kanë shkaktuar dekompozimet e strukturave ka qenë dhe mbirja dhe zhvillimi i pemëve në këto struktura (Fig. 15, 16). Diametri që arritën këto bimësi është dhe ky një tregues i kohës jashtëzakonisht të gjatë e mungesës së përkujdesjeve (Fig. 17).



Fig. 13, 13.1, 13.2. Puntelime në pjesët e rrezikuara të muraturës

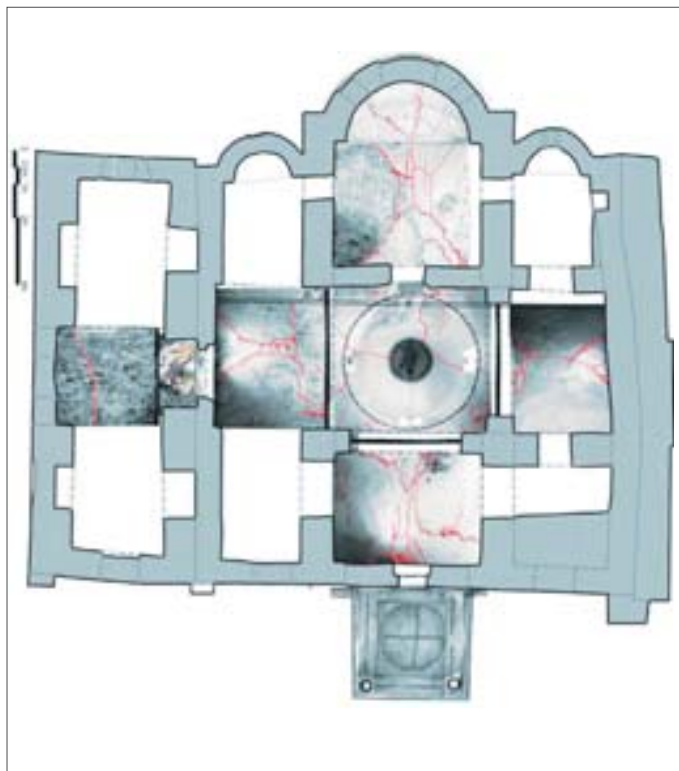


Fig. 14. Dëmtimet e sistemit të mbulesës

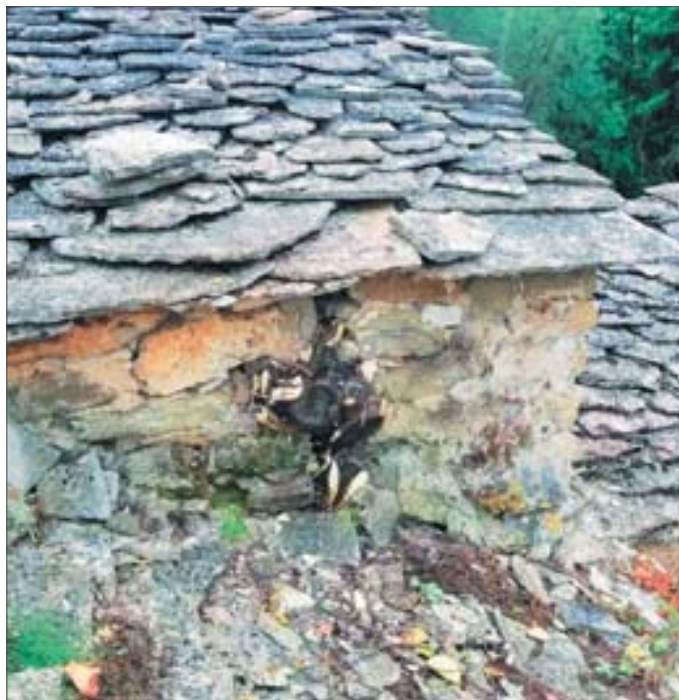


Fig. 15, 16, 17. Mbirje pemësh në brendësi të kishës



Fig. 18. Zbulimi i ndarjes së krahut të kryqit perëndimor me ambientin këndor JP



Fig. 19. Zbulimi i kornizës së ambientit këndor JP

Elemente të rëndësishme të zbuluara gjatë ndërhyrjeve restauruese

Zbulimi i çatisë, i nevojshëm për konsolidimin e strukturave të kurbëzuara shumë të dëmtuara, na dha një pamje shumë të qartë të ndërtimit struktural, si dhe detaje të rëndësishme arkitektonike e dekorative.

Zbulimi i çatisë nxori mbushjen tepër të rëndë me inerte dhe gurë mbi strukturë, e cila së bashku me mbulesën me rrasa guri, ushtronte një peshë tepër të konsiderueshme mbi konstruksionin, tashmë tepër të dëmtuar.

Mbushja kishte fshehur strukturën në formë kryqi të kompozimit vëllimor të jashtëm. Pastrimit në anën perëndimore zbuluan muret që ndanin krahët e kryqit me ambientet këndore (Fig. 18). Me këtë rast dolën në dukje elementet dekorative D1 (Fig. 19, 20), korniza dekorative në formë dhëmbësh sharre, e cilat janë tregues të kornizave të strehës të çatisë të ambientit këndor jugperëndimor dhe të çatisë të krahut jugor të kryqit D3 (Fig. 21), si dhe një fragment të dekoruar të murit jugor të fazës së dytë ndërtimore D2 (Fig. 22).

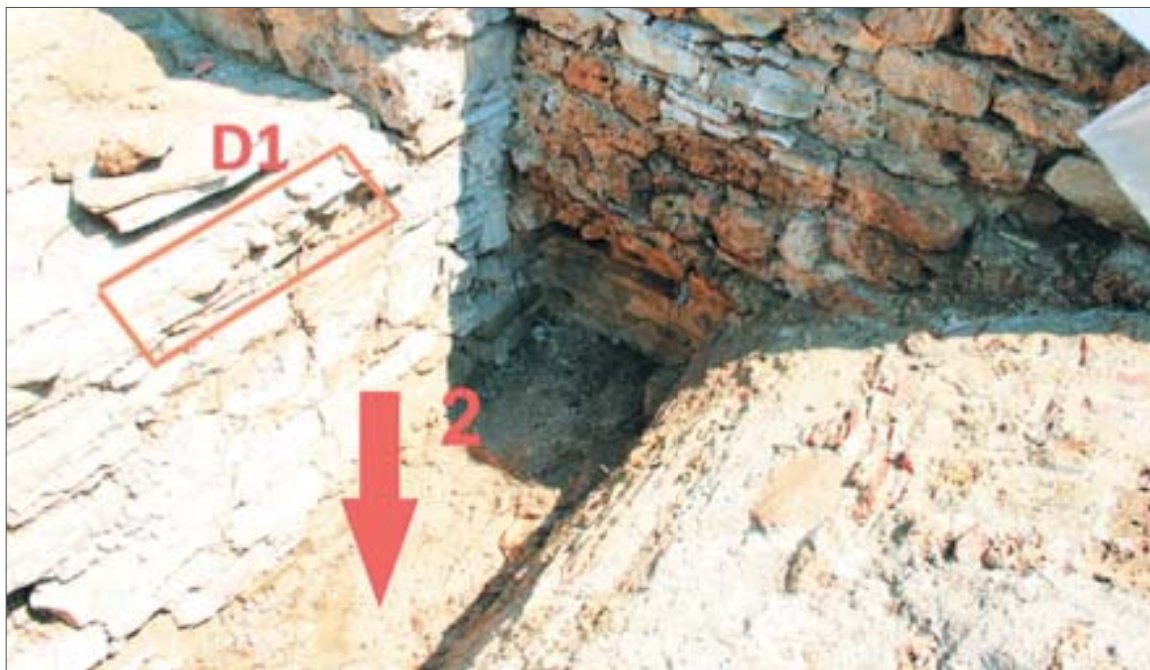


Fig. 20. Zbulimi i ullukut ndërmjet mbulesës së fazës së parë dhe shtesës jugore në anën perëndimore



Fig. 21. Zbulimi i kornizës së krahut të kryqit jugor



Fig. 22. Zbulimi i dekoracionit në kreun e anës perëndimore të shtesës jugore

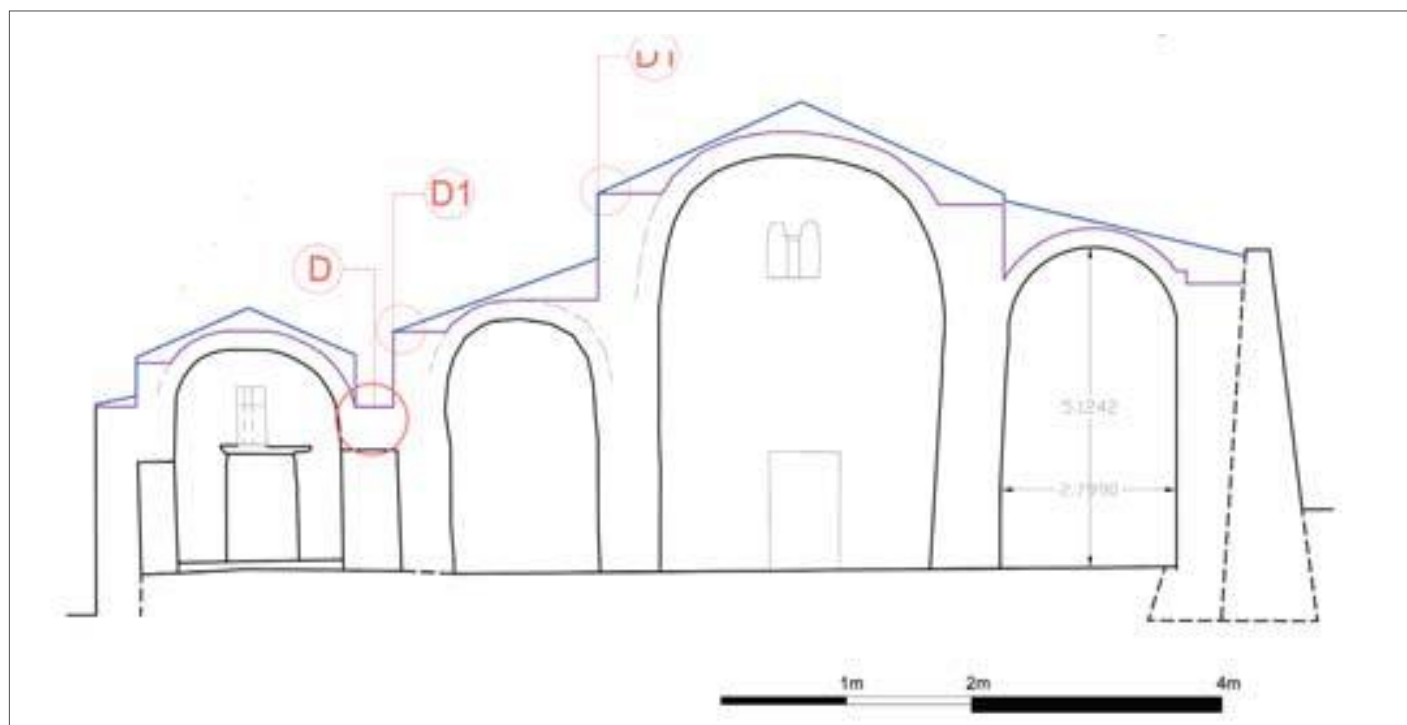


Fig. 23. Konfiguracioni i mbulesës fillestare të anës perëndimore

Këto të dhëna na e japin të qartë formën e çatisë që ka pasur monumenti në fazën fillestare (Fig. 23). Në pamjen lindore ruhen gjurmë, të cilat nuk janë gjë tjetër, veçse pjesët e kornizave të çative të ambienteve këndore (1) (Fig. 24, 25, 26), si dhe gjurmë të ullikut ndërmjet çatisë të ambientit këndor JL dhe çatisë të fazës së dytë të monumentit (2) (Fig. 27, 27.1).

Ashtu si dhe në anën perëndimore, të dhënat dhe elementet e anës lindore na sugjerojnë edhe këtu formën e çatisë që ka pasur monumenti në fazën fillestare (Fig. 28).

Në bazë të zbulimeve të kryera mund të ripërtërijmë kornizat e çative të ambienteve këndore dhe të krahëve të kryqit, të cilat na rezultojnë me një radhë në formë dhëmbësh sharre (Fig. 29).

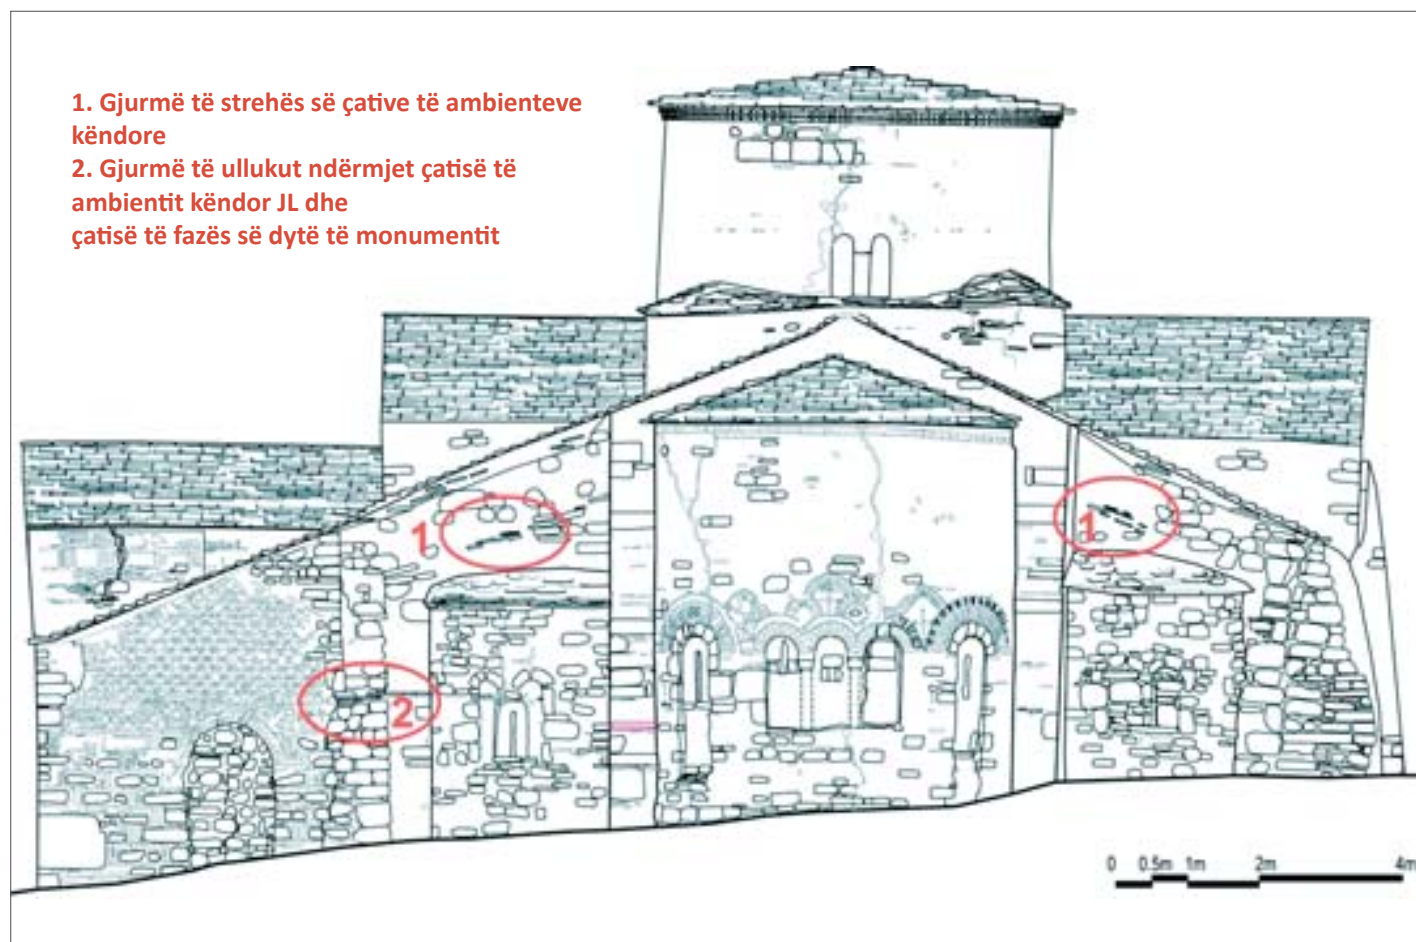


Fig. 24, 25, 26. Gjurme të mbulesës fillestare të anës lindore



Fig. 27, 27.1. Gjurme të ullaikut ndërmjet mbulesës së fazës së parë dhe shtesës jugore në anën lindore

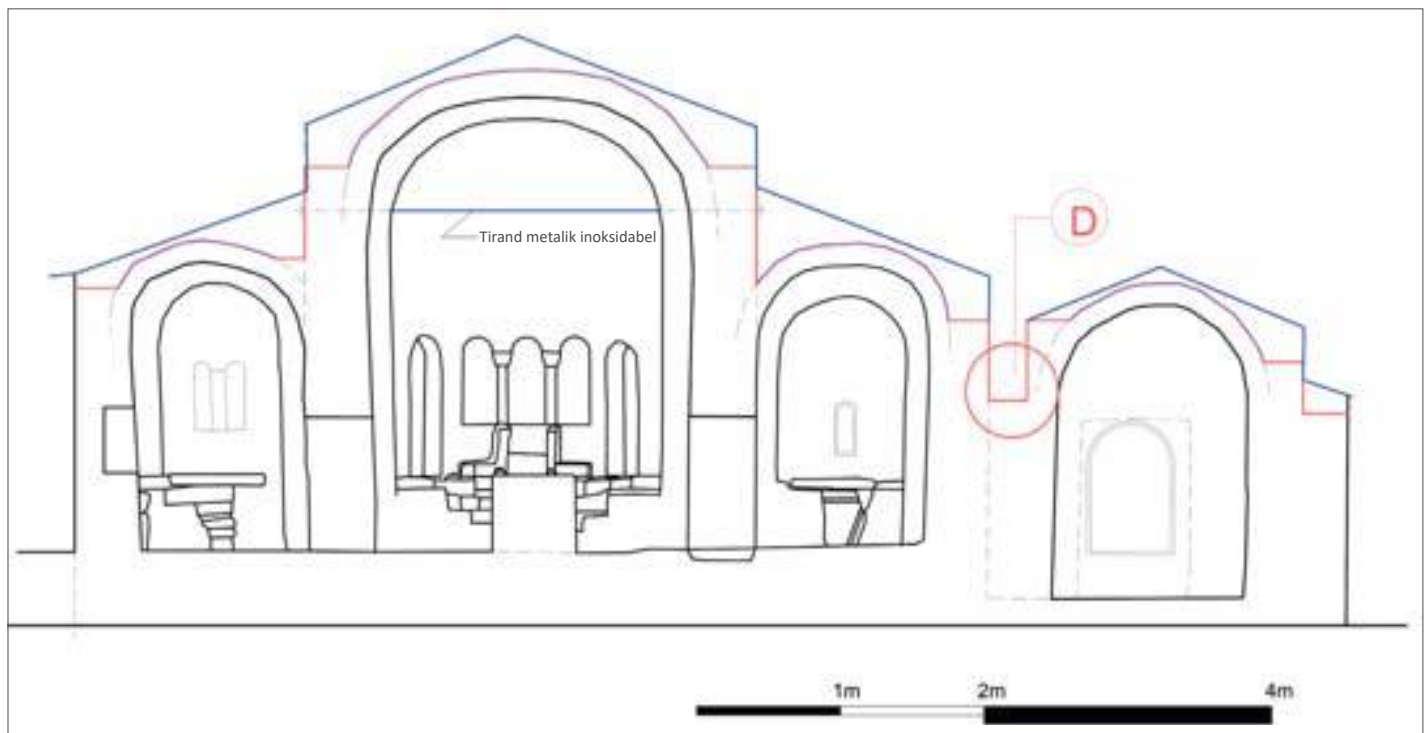


Fig. 28. Konfiguracioni i mbulesës fillestare të anës lindore

DETAJI I KORNIZËS ME 3 RADHË

Kornizim i realizuar me tri radhë tullash
të holla dekorative të dala konsol
kundrejt njëri-tjetrit. Ndër to i dyti është në formë dhembë sharre.

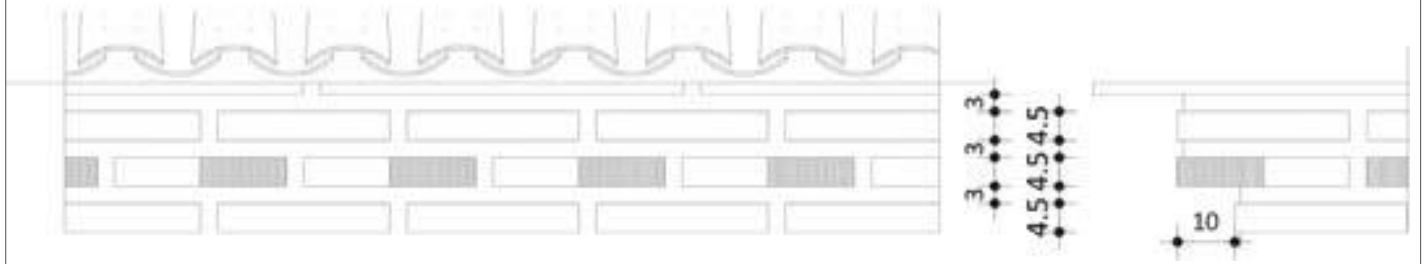


Fig. 29. Detaj i kornizës me një radhë në formë dhëmbësh sharre



Fig. 30, 30.1, 30.2. Zbulimi i kornizave të mbulesës së shtesës jugore



Fig. 31, 31.1. Zbulimi i qypave në ndarjen e krahut të kryqit perëndimor dhe ambientit këndor JP

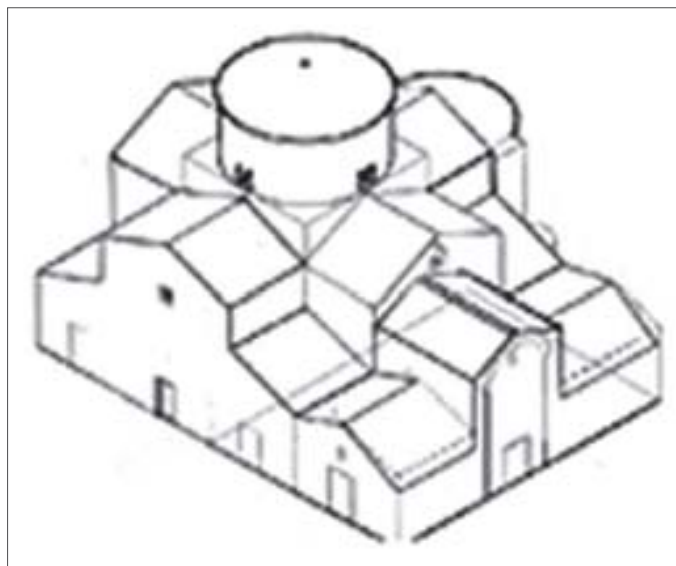


Fig. 32. Kompozimi vëllimor fillestar

Pastrimet e mëtejshme zbuluan gjithashtu dhe gjurmët e kornizave të fazës së dytë ndërtimore, të cilat rezultojnë dhe ato me një radhë tullash në formë dhëmbësh sharre (Fig. 30, 30.1)⁶.

Të dhënat dhe elementet e zbuluara të mësipërme sugjerojnë një formë çatie, e cila i përgjigjet konceptit klasik kompozicional bizantin, pra kompozimit të shkallëzuar piramidal, në krye kupola mbi tambur që lartësohet mbi krahët e kryqit që projektohen me frontone trekëndore dhe poshtë tyre ambientet këndore të mbuluara me çati njëujëse (Fig. 32).

PROPOZIMET

1. Mbi mbulesën e çatisë së kishës

Nga vërtetimet e herëpashershme ishte konstatuar prania e tjegullave në kupolën e kishës (Fig. 33, 33.1). Këto të dhëna të çojnë në mendimin se mos kemi të bëjmë edhe këtu me të njëjtin dukuri si në rastet e shtatë kishave të periudhës bizantine (Kosinë, Berat, Zervat, Zvërnec, Mborje, Apolloni, Labovë), ku

⁶ Gjatë pastrimit të mbushjeve ndërmjet krahut perëndimor të kryqit dhe ambientit këndor jugperëndimor u zbuluan një sasi qypash, shumë nga të cilët ishin të plotë (Fig. 31, 31.1). Mbasi u inventarizuan u dhanë për ekspertizë Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik (ASHA).



Fig. 33, 33.1, 34. Zbulimi i mbulesës fillestare të kishës me tjegulla



Fig. 35. Zbulimi i qypave nën mbulesën e çatisë

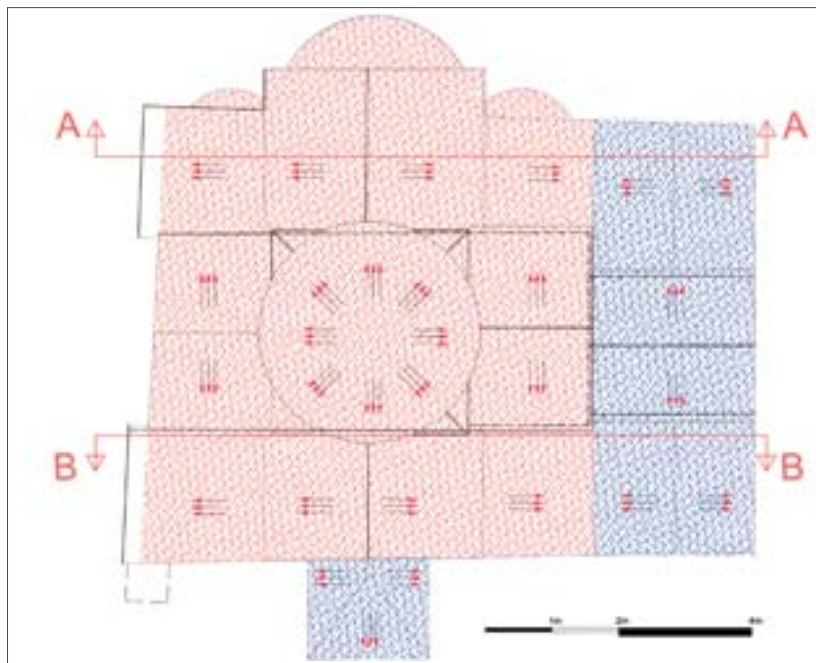


Fig. 36. Propozimi për mbulesën e çatisë me tjegulla

gjatë procesit të restaurimit nën mbulesën aktuale u zbuluan tjegullat e fazës fillestare ndërtimore të monumenteve.

Fotografimi me dron i monumentit para fillimit të punimeve zbuloi dhe masën e ruajtjes së mbulesës me tjegulla në kupolë (Fig. 34).

Sondazhet na zbuluan përmasat e tjegullave dhe se ato ishin të vendosura me llaç mbi strukturën e kupolës. Ky fakt na konfirmon përfundimin se kemi të bëjmë me mbulesën origjinale të kishës.

Mbështetur në këto të dhëna u propozua që mbulesa e monumentit e fazës së parë ndërtimore të realizohet me tjegulla të njëjta me ato të zbuluarat, ndërsa faza e dytë ndërtimore, e cila gjithashtu i përket periudhës bizantine, të mbulohet me tjegulla të ndryshme nga ato të zbuluarat, për t'i dalluar fazat ndërtimore nga njëra-tjetra⁷ (Fig. 36).

2. Mbi kompozimin volumetrik të jashtëm

Elementet e përftuara nga zhveshjet dhe sondazhet na japin mundësinë që në mënyrë të pagabuar të përcaktojmë formën fillestare të çatisë. Ruajtja e kornizave të çative të ambienteve këndore dhe të krahëve të kryqit, gjurmët e ruajtura në murin lindor, gjurmët e mbetura në muraturat, na japin me saktësi kuotat e çative dhe dekoracionin që ato përmbanin.

Zbulimi i ullukëve ndërmjet çative të ambienteve këndore dhe të fazës së dytë, mënyra e ndërtimit dhe ruajtja e gjurmëve të daljes së tyre në muraturën e kishës na krijoi bindjen se pjesët lindore dhe perëndimore të fazës së dytë të monumentit ishin dyujëse.

⁷ Në kupolë në mbushjen nën mbulesë u zbuluan edhe këtu qypa të njëjta me ato të anës jugperëndimore (Fig. 35).

Mbas këtyre zbulimeve ngrihet pyetja: a do të kishte kuptim rindërtimi i çatisë së kishës në formën e gjetur mbas çmontimit të detyrueshëm të saj për qëllime konstruktive, duke e ngarkuar sërish konstruksionin, qoftë me materiale të lehta? A do të ishte e drejtë të fshiheshin elementet e zbuluara? A mund të neglizhohet rezultati që do të përfitohej nga rikonstruksioni i formës fillestare të çatisë?

Në rastin konkret mendojmë se rikthimi i formës fillestare gjen mbështetjen dhe në aktet ndërkombëtare, siç është Karta e Venecies, apo Udhëzimet e ICOM-it, UNESCO-s e ICOMOS-it, në të cilat rekomandohen rastet kur një fazë mund të hiqet⁸.

Pra rikthimi i formës fillestare të monumentit është

plotësisht i përligjur, sepse jo vetëm se të dhënat janë plotësisht të mjaftueshme për ta realizuar këtë formë me saktësi që nuk le shteg për dyshime, por do t'i kthenim monumentit tiparin tipologjik të tij. Tiparet ende të paformuara të kompozimit planimetrik në formë kryqi e klasifikojnë këtë kishë si të fazës kalimtare, në një kohë që kompozimi vëllimor i jashtëm, është tipik për kishat në formë kryqi me kupolë. Kjo dëshmon për një fazë të avancuar drejt përsosjes së tipit, duke përforcuar këtë fenomen që vërehet në shumë monumente të rajonit, si dhe në kishën e Shën Marisë të Kosinës në vendin tonë⁹. Nga ana tjetër na zbulon tiparet e arkitekturës bizantine, në këtë fazë tranzitore si në tipologji, ashtu dhe dekoracion (Fig. 37, 38, 39).

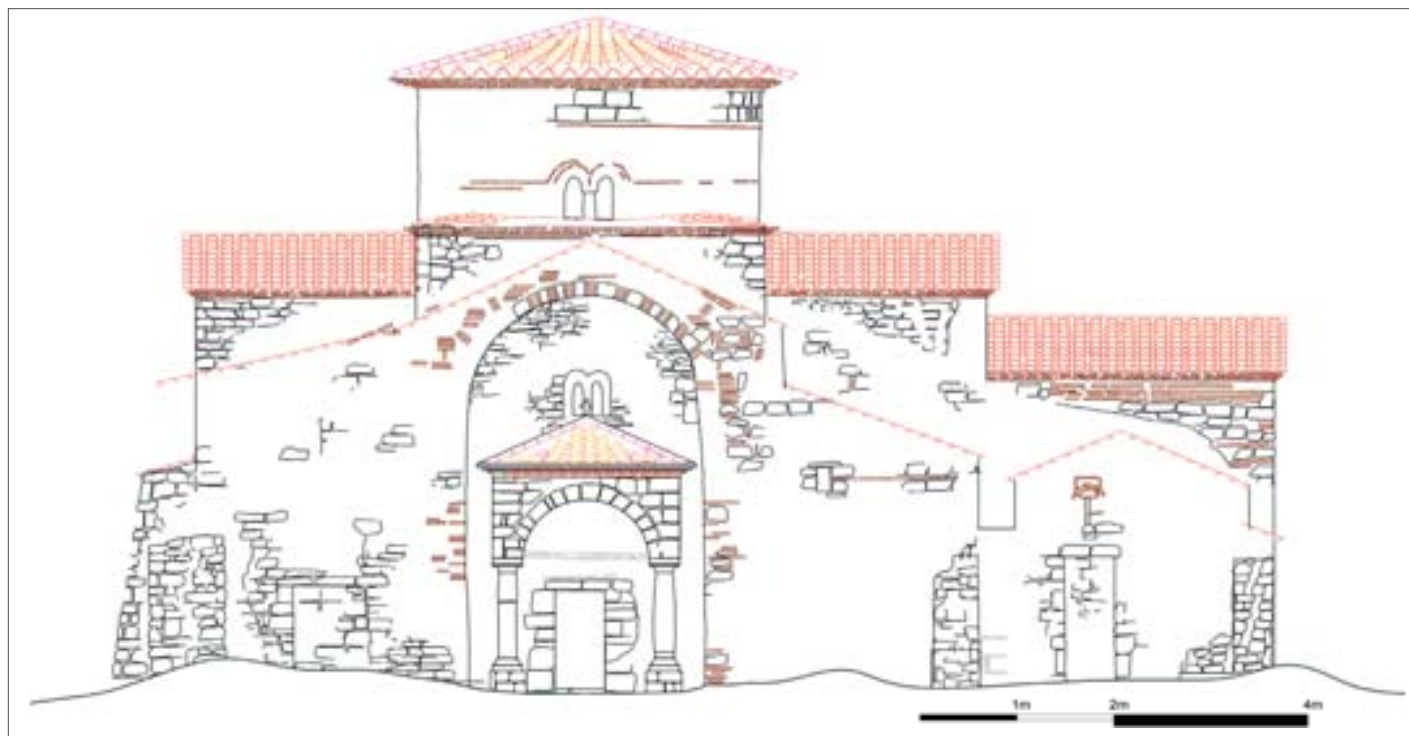


Fig. 37. Propozimi për pamjen perëndimore të kishës

⁸ Karta e Venecies, 1964, neni 11 (“...Kur një ndërtim bashkëmbart shumë faza ndërtimi, nxjerrja në shesh e një faze paraardhëse justifikohet veçse si përjashtim dhe me kusht që elementet e hequra të paraqesin pak interes, që kompozimi i nxjerrë në dritë të përbëjë një dëshmi të një vlere të lartë historike arkeologjike ose estetike dhe që gjendja e konservimit të saj të konsiderohet e mjaftueshme...”); Organizatat Ndërkombëtare ICCROM, UNESCO dhe ICOMOS: B. M. Feilden, J. Jokilehto, Udhëzimet për menaxhimin e Trashëgimisë Kulturore Botërore, CHËB, 2010: (“Riintegrimi modern, apo plotësimi i pjesëve munguese përgjithësisht është i pranueshëm për sa kohë që ekziston një unitet potencial që krijon baza të qëndrueshme, të cilat lejojnë të ndërmerren këto veprime. Trajtimi i pjesëve të humbura bazohet në një vlerësim të kontekstit të tyre dhe ato duhen riintegruar duke u bazuar në dokumentacion. Në se riintegrimi nuk e përmirëson unitetin potencial të tërësisë... atëherë ky nuk do të ishte një veprim i përshtatshëm”).

⁹ Thomo P. “Mbi dy monumente të arkitekturës sonë mesjetare të shek. XI-XIV”, Studime Historike, 4, 1972.

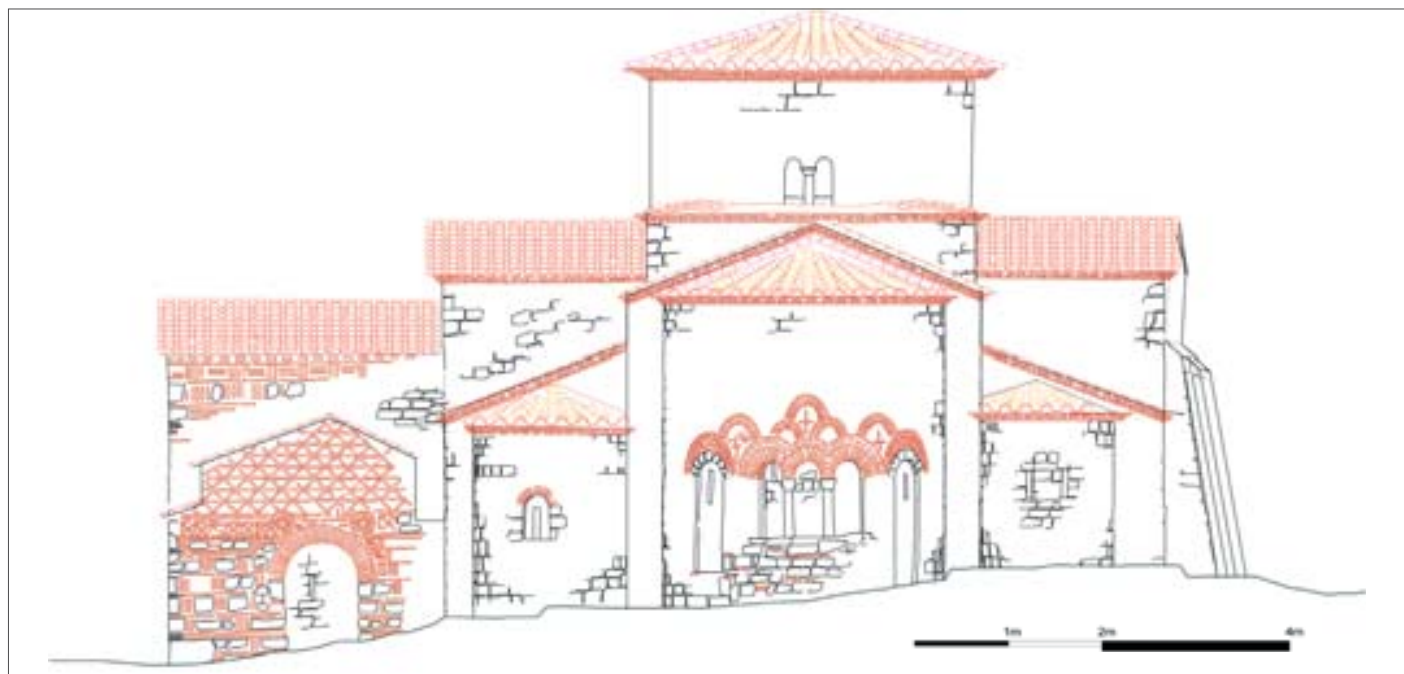


Fig. 38. Propozimi për pamjen lindore të kishës

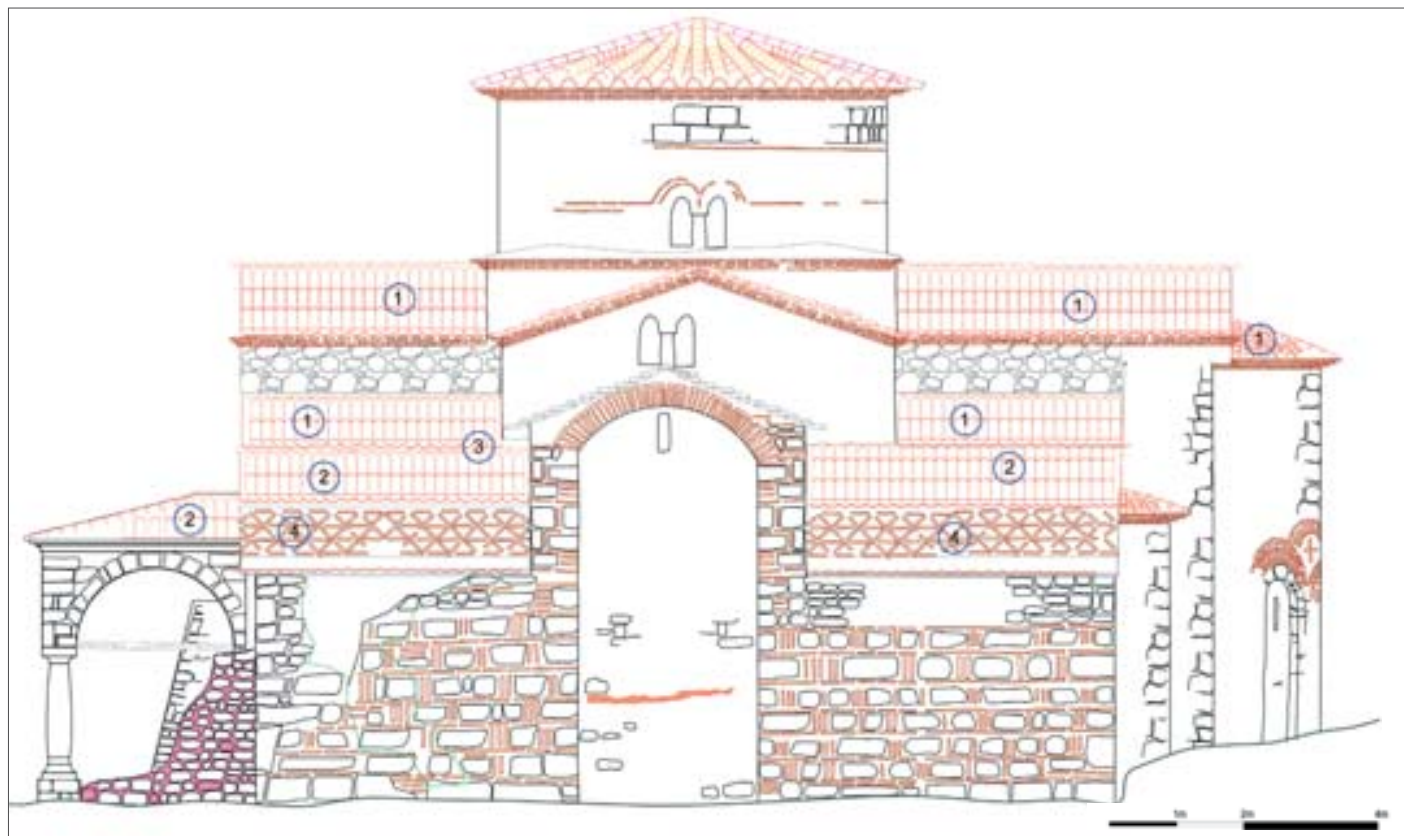


Fig. 39. Propozimi për pamjen jugore të kishës

Monumenti gjatë dhe mbas restaurimit

Mbas miratimit të propozimeve për modifikimin e projektit të restaurimit u kryen punimet për konkretizimin e këtyre propozimeve.

Ndërhyrjet konsistuan në shëndoshjen e konstruksionit për t'i kthyer atij aftësinë mbajtëse të kompromentuar ndër vite.

Shmangia e dëmtimeve

Mbirja e tri pemëve në brendësi të kishës, ndonëse nuk ishte ndër shkaqet kryesore të dëmtimeve, kishin dhe ato ndikime negative në dobësimin e aftësisë mbajtëse. Për eliminim e tyre u parapëlqye prerja e tyre pjesë-pjesë, duke hapur muret nga kalonin. Tharja e tyre me pesticide apo metoda popullore nuk u duk e përshtatshme se do të krijonte zgavra në muraturë që mund të sillnin pasoja në të ardhmen (Fig. 40).

Qepjet e të çarave

Çarjet e strukturës ishin shfaqjet më të shpeshta që vëreheshin si në mbulesën e kurbëzuar (Fig. 41, 42),

qemerë, harqe e kupolë, ashtu dhe në muraturë (Fig. 43). Në muraturë ato ishin të shumta, por më të rrezikshme vëreheshin në murin lindor (Fig. 44, 44.1), kryesisht në apsidën qendrore, në qoshen veriperëndimore dhe jugperëndimore të fasadës perëndimore (Fig. 45, 46) dhe në muri kontraforcë në anën veriore (Fig. 47).



Fig. 40. Copa drurësh të prerë nga pemët e mbira në brendësi të kishës



Fig. 41. Çarjet në sistemin e mbulesës

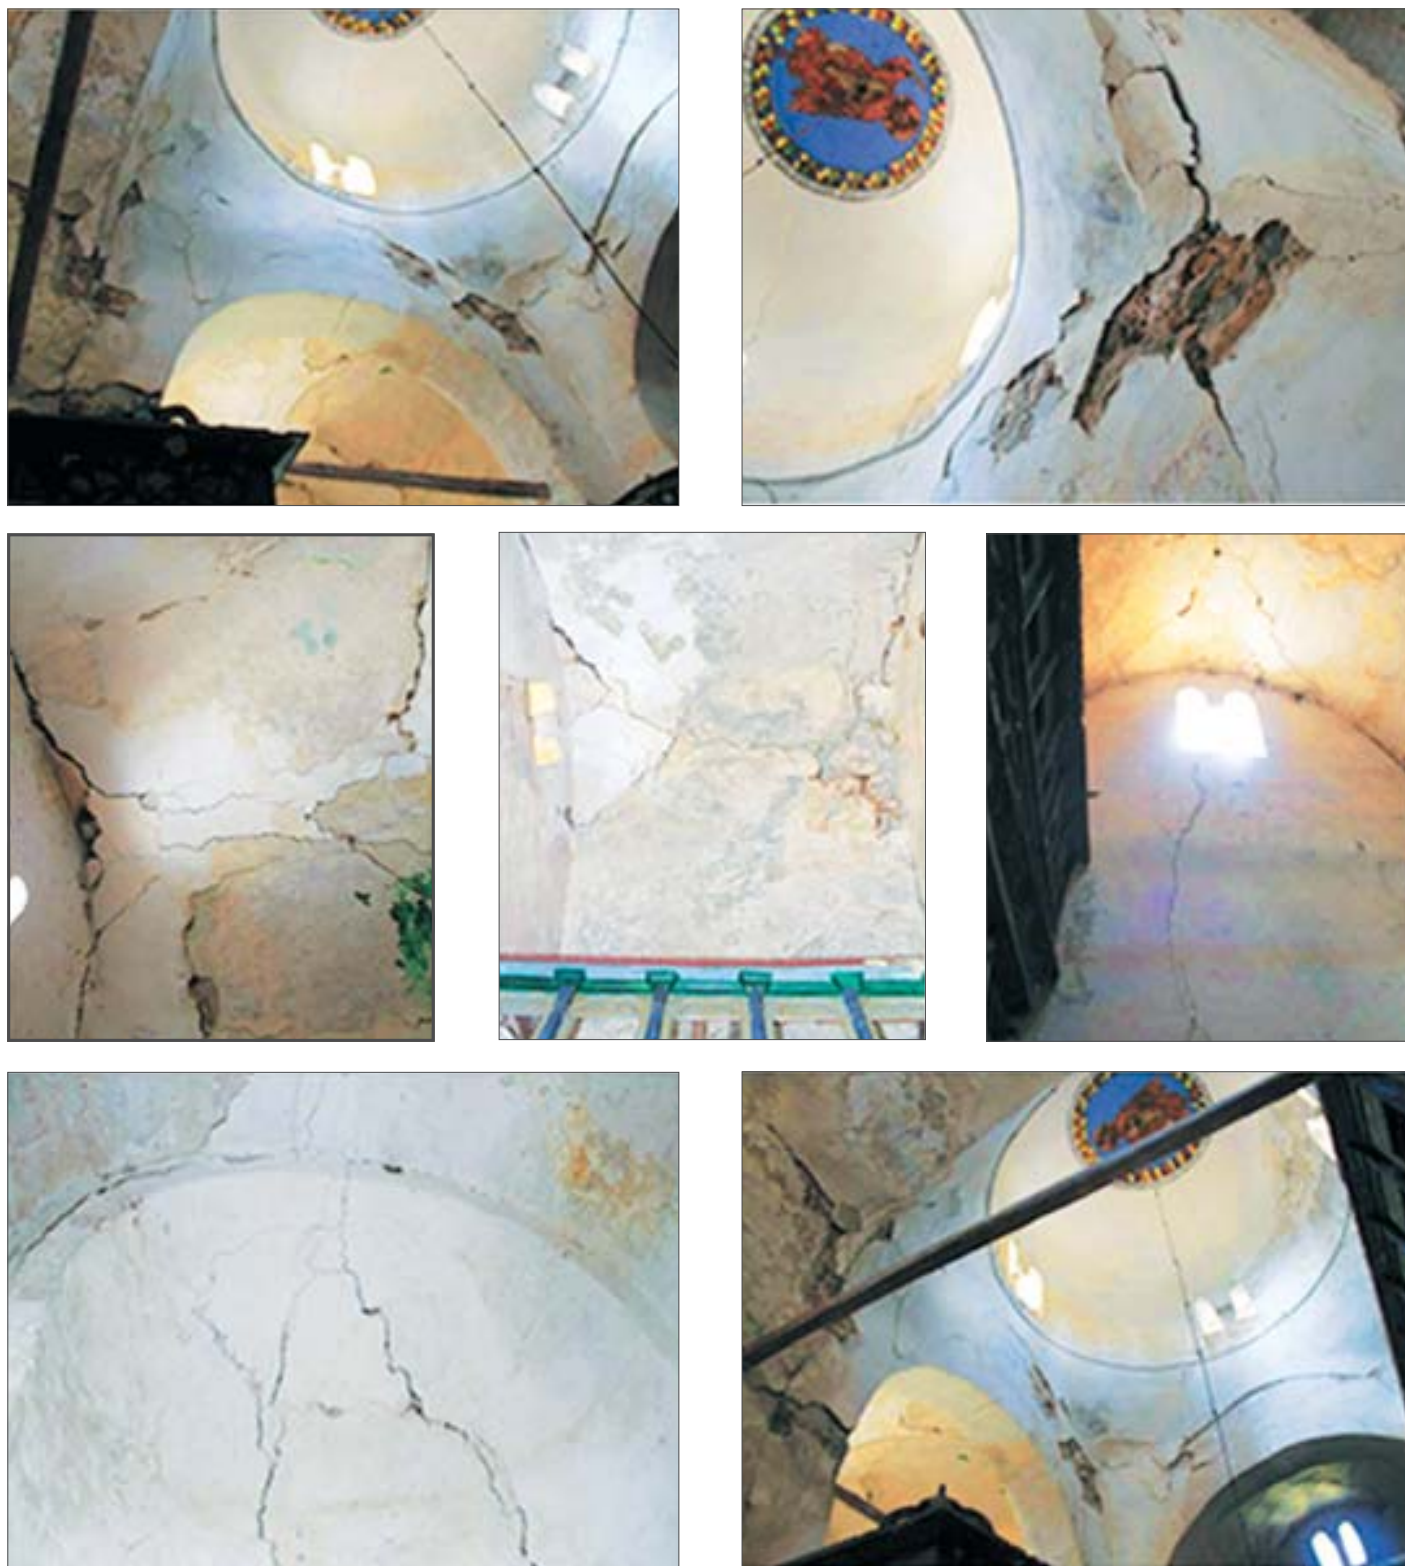


Fig. 42. Dëmtimet e strukturës së kurbëzuar të mbulesës



Fig. 43 Dëmtimet në muraturën e kishës



Fig. 44. 44.1 Çarjet në apsidën qendrore

Çarjet e murit lindor shkonin duke u mbyllur nga lart-poshtë, gjë që na bën të supozojmë se ato nuk kanë rrjedher për ndonjë cedim apo dëmtim themeli. Megjithatë për të vërtetuar shkakun, një nga sondazhet gjeologjike për ekzaminim bazamenti dhe themeli, u bë pikërisht në rrëzë të apsidës (Fig. 48). U vërtetua kështu që çarja nuk shkonte dhe gjatë themelit. Shkak i çarjeve në këtë zonë duhet kërkuar nga hapja e pareteve të apsidës nga shtytjet horizontale të konkës së apsidës që mund të ketë rrjedhur nga mungesa ose dëmtimi i tirandës. Vendosja e një tirande metalike $\Phi 18$ në nivelin e bazës së konkës së apsidës u mendua si masë efikase për të thithur shtytjen horizontale pikërisht të kësaj strukture të kurbëzuar (shih Fig. 28).

Dëmtimet e anës veriore të pamjes perëndimore duken se nuk kanë ndodhur për herë të parë.

Pikërisht këtu janë bërë kohë më parë përforsime si brenda, ashtu dhe nga jashtë. Shkak mund të ketë qenë dhe ndonjë rrëzim i pjesshëm, për deri sa dhe rindërtimi i qemerit të ambientit këndor veriperëndimor është në një kuotë më të lartë se ambientet këndore të tjera.

Muri kontraforcë verior me shumë gjasë është ndërtuar për të përballuar dëmtimet që do të ketë pësuar muri verior i kishës, si shmangie nga vertikalteteti për pasojë të mungesës së tirandave. Por me dëmtimet që ky mur ka pësuar duket se nuk mund të luante më rolin e tij për të cilin ishte ndërtuar, duke shkaktuar çarjet e shumta në sistemin e mbulesës dhe të murit lindor. Mungesa e dëmtimeve të anës jugore të kishës dëshmon se shtesa e bërë në këtë anë e ka luajtur mirë rolin të një farë kontraforce për të ekuilibruar shtytje horizontale të sistemit të kurbëzuar të mbulesës.



Fig. 45. 46. Çarjet në anën veriore dhe jugore të murit perëndimor



Fig. 47. Çarjet në murin kontraforcë verior



Fig. 48. Sondazhi në themelin e apsidës qendrore

Konsolidimi i këtyre pjesëve më të rrezikshme për qëndrueshmërinë statike nuk do të mjaftonte vetëm me fugatimet, qofshin dhe të thella dhe me qepjet. Do të duhej të plotësoheshin këto ndërhyrje dhe me injektime të muraturave. Në pjesët ku mungonte piktura murale injektimi u bë me pompë me presion deri në 1 atm, ndërsa në ato pjesë që mund të përmbanin pikturë u realizuan me gravitacion.

Dëmtime të ndjeshme vëreheshin dhe në mbulesën e kurbëzuar të monumentit (Fig. 14, 41, 42). Ngarkesa e tej madhe e ushtruar mbi të nga mbushjet mbas rindërtimit të çatisë, plakja e konstruksionit, efekti shkatërrues i pemëve të mbira në brendësi kishin shkaktuar këtë gjendje. Por prania e çarjeve edhe në kyçet e harqeve e qemerëve na sugjeron dhe shkaku e krijimit të tyre nga mungesa e tiradave që do të thithnin veprimin e shtytjeve horizontale. Vendosja e tiradave metalike do të ishte një zgjidhje për konsolidimin e konstruksionit të mbulesës. Por vendosja e tyre në kompozimin aktual planimetrik e hapësinor mbas shtesave në anën jugore e veriore dhe përforcimeve me mbathje të muraturës e pilastrave, e bënte të vështirë dhe jo efikase vendosjen e tyre. Gjithashtu me konsolidimin e murit shtesë verior iu rikthye funksioni i tij i kontraforcës. Në këto rrethana u parapëlqye konsolidimi i strukturës me fibra karboni, mbasi e gjithë struktura e dëmtuar u shëndosh me qepje e fugatime (Fig. 49, 50, 51).

Për shmangien e çdo dëmtimi eventual në muraturën e tamburit u vendos një tirandë rrethore në krye të saj. Mbi strukturën tashmë të shëndoshur u shtrua një shtresë llaçi horasan (Fig. 52, 53) dhe mbi të shtresa me tjegulla bizantine. Duke pasur modelin origjinal të tjegullave të gjendura në mbulesë, u prodhuan tjegulla në mënyrë artizanale me të njëjta forma, përmasa dhe përbërje (Fig. 54).

Studimi i kushteve gjeologo-inxhinierike

Duke studiuar patologjinë e monumentit me gjithë dëmtimet që ai kishte pësuar duhej sqaruar pyetja nëse këto dëmtime rridhnin edhe nga shkaqe të gjeologjisë së terrenit ku mbështetej kisha. Për



Fig. 49, 50, 51. Vendosja e fibrave të karbonit



Fig. 52. Vendosja e shtresës së horasanit

këtë qëllim u krye një studim i kushteve gjeologjiko-inxhinierike i zonës për të përcaktuar karakteristikat fiziko-mekanike të dherave dhe shkëmbinjve të zonës ku mbështetej ndërtesa¹⁰. Studimi konsistoi në kryerjen e një rilevimi gjeologjik të detajuar, kryerjen e dy shpimeve gjeologjike me thellësi 10.0 m, kryerjen e një sondazhi për analizimin e thellësisë dhe gjendjes së themeleve, kryerjen e analizave laboratorike dhe, në bazë të tyre, përcaktimin e karakteristikave fiziko-mekanike të shtresave të ndryshme gjeologjike (Fig. 55).

Si përfundim tejet i rëndësishëm i studimit për shkaqet e dëmtimit të strukturës së kishës ka qenë dhe baza ku mbështeteshin themelet. Ajo përbëhej nga formacione argjilore, në të cilat kanë ndodhur fenomeni koloidal i materialeve argjilore, të cilat në prezencë të lagështisë fryhen dhe në prezencë të thatësisë çahen. Një luhatje e tillë duke ushtruar për vite një presion në themelet e kishës, dyshim do të sillte dhe pasojat negative në dëmtimet e strukturës së mureve dhe të mbulesës.

Sipas rekomandimeve të studimit përreth muraturës së themeleve u ndërtua një sistem drenazhimi, duke vendosur në anën e jashtme një shtresë çakulli dhe zhavorri. Kjo masë e marrë do të ruajë një lagështi



Fig. 53. Vendosja e shtresës së horasanit

konstante në zonën e themeleve dhe do të zvogëlojë ndikimin negativ të presionit të shtresës argjilore gjatë ndryshimit të gjendjes së tyre, nga thatësira dhe lagështira.

Një masë tjetër suplementare e ndërmarrë ishte dhe ndërtimi i trotuareve përreth monumentit dhe kunetës përbri tyre për largimin e ujërave sipërfaqësorë.

Gjatë hapjes së themeleve për ndërtimin e sistemit të drenazhimit na u dha mundësia e konsolidimit të themeleve të përgjithësi dhe, në mënyrë të veçantë u bënë përf forcime aty ku ato kishin pësuar dëmtime të konsiderueshme.

Ripërtëritja e dekoracionit dhe e mobilimit të brendshëm

Krahas ndërhyrjes përsëhendoshjendhe konsolidimin statik të monumentit vëmendja u përqendrua dhe në nxjerrjen në dritë të veshjes dekorative të monumentit të jashtëm e të brendshëm.

Siç e kemi vënë në dukje dhe më sipër, përpunimi dekorativ i pamjeve të jashtme është tepër i përmbajtur, mbizotëron masa e muraturës së gurtë. Megjithatë nuk ka munguar krejtësisht përkujdesja dekorative. Ajo është përqendruar te elementet

¹⁰ Studimi u krye nga "A.L.T.E.A & GEOSTUDIO 2000", kryesuar nga Ing. Gjeolog Skënder Allkja.

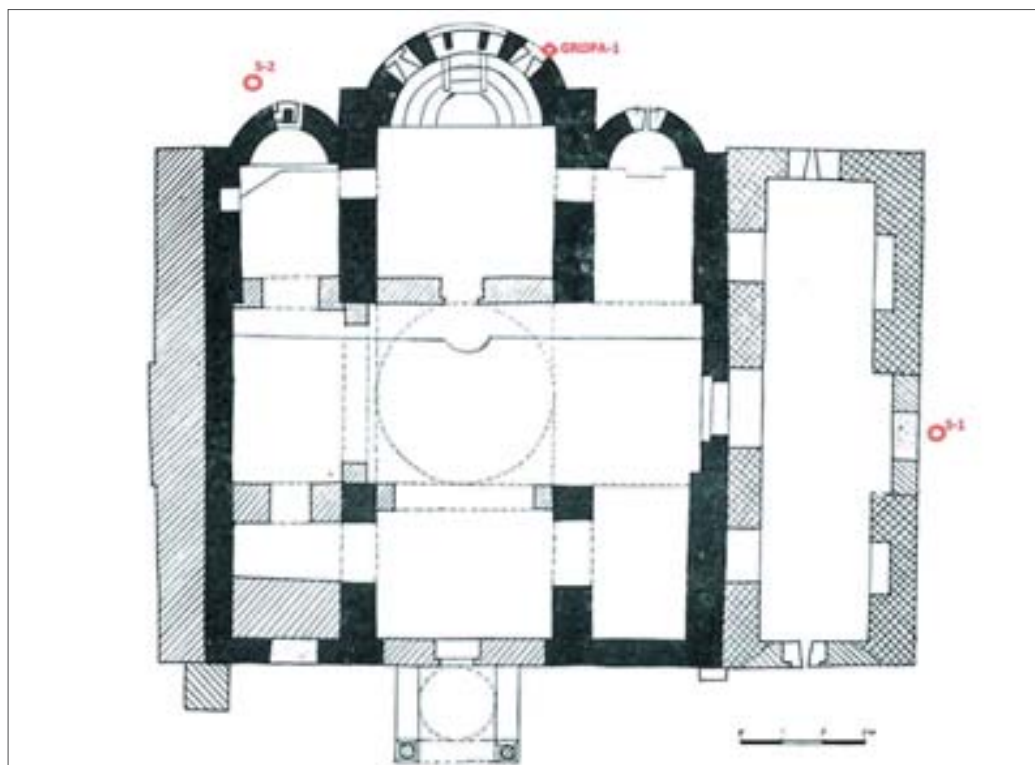


Fig. 54. Pamje gjatë procesit të vendosjes së tjegullave

Fig. 55. Pikat e sondazheve gjeologjike



Fig. 56. Ripërtëritja e dekoracionit në fasadën lindore

më të spikatura të trajtimit arkitektonik dhe tepër të përdorshme në monumentet bizantine, siç janë dritaret dyshe në frontonet, tambur, madje në apsidë ato janë treshe e të shoqëruara me dritare të tjera anash asaj qendrore. Këto elemente paraqitës të fasadave janë të harkuara të ndërtuara me tulla e të kornizuar me një shirit po prej tullash (Fig. 56). Elemente të tjera të rëndësishme të trajtimit janë

dhe kornizat që përfundojnë muraturat. Ato nuk realizohen me gurë, siç i gjejmë në shumë muratura prej guri, por, në përshtatje të arkitekturës bizantine, dhe ato janë realizuar me tulla: tamburi përfundon me një kornizë të fuqishme me dy radhë tullash të vendosura në formë dhëmbë share ndërmjet radhëve të drejta, ndërsa muraturat e krahëve të kryqit dhe të ambienteve këndore përfundojnë me



Fig. 57. Gjurme të diafragmave në frontonin verior

korniza me një radhë në formë dhëmbësh sharre. Një element tjetër me vlerë i mbetur në frontonin verior ishte dhe një pjesë e diafragmave të dritareve. Ato ishin të thjeshta, me një hapësirë rrethore, prej nga u mor modeli për prodhimin e diafragmave munguese (Fig. 57).

Një dekoracion i tillë i përmbajtur është një tjetër tregues i tipareve që e karakterizojnë këtë monument si të një faze tranzitore drejt formimit të tipit në formë kryqi me kupolë. Për të evidentuar më qartë këtë tipar të rëndësishëm, dekoracioni u pastrua dhe vende-vende u plotësua.

Në ndryshim me kishën, shtesa në anën jugore, si

ndërtim i një faze më të vonë, i ka të gjitha pamjet të dekoruara pasurish: pjesa e poshtme e muraturës është ndërtuar me teknikën e kluasonazhit, ndërsa pjesët e sipërme janë të veshura me motive të shumëllojshme me tulla. Pastrimet dhe riparimet e pjesshme ishin ndërhyrjet që u bënë këtu për të nxjerrë në dukje këtë dekoracion (Fig. 58).

Në interior ndërhyrjet u përqendruan së pari në konservimin e pikturës të ikonostasit të gurtë, ndërtuar në vitin 1510¹¹. Piktura kishte pësuar dëmtime të strukturës, si dhe një nxirje që e bënte të palexueshme atë. Sondazhet e kryera dëshmuuan për vlerat artistike të pikturës, të cilat përcaktuan dhe

¹¹ Konservimi i pikturës së ikonostasit u krye nën drejtimin e Dr. Edlira Çaushtit.

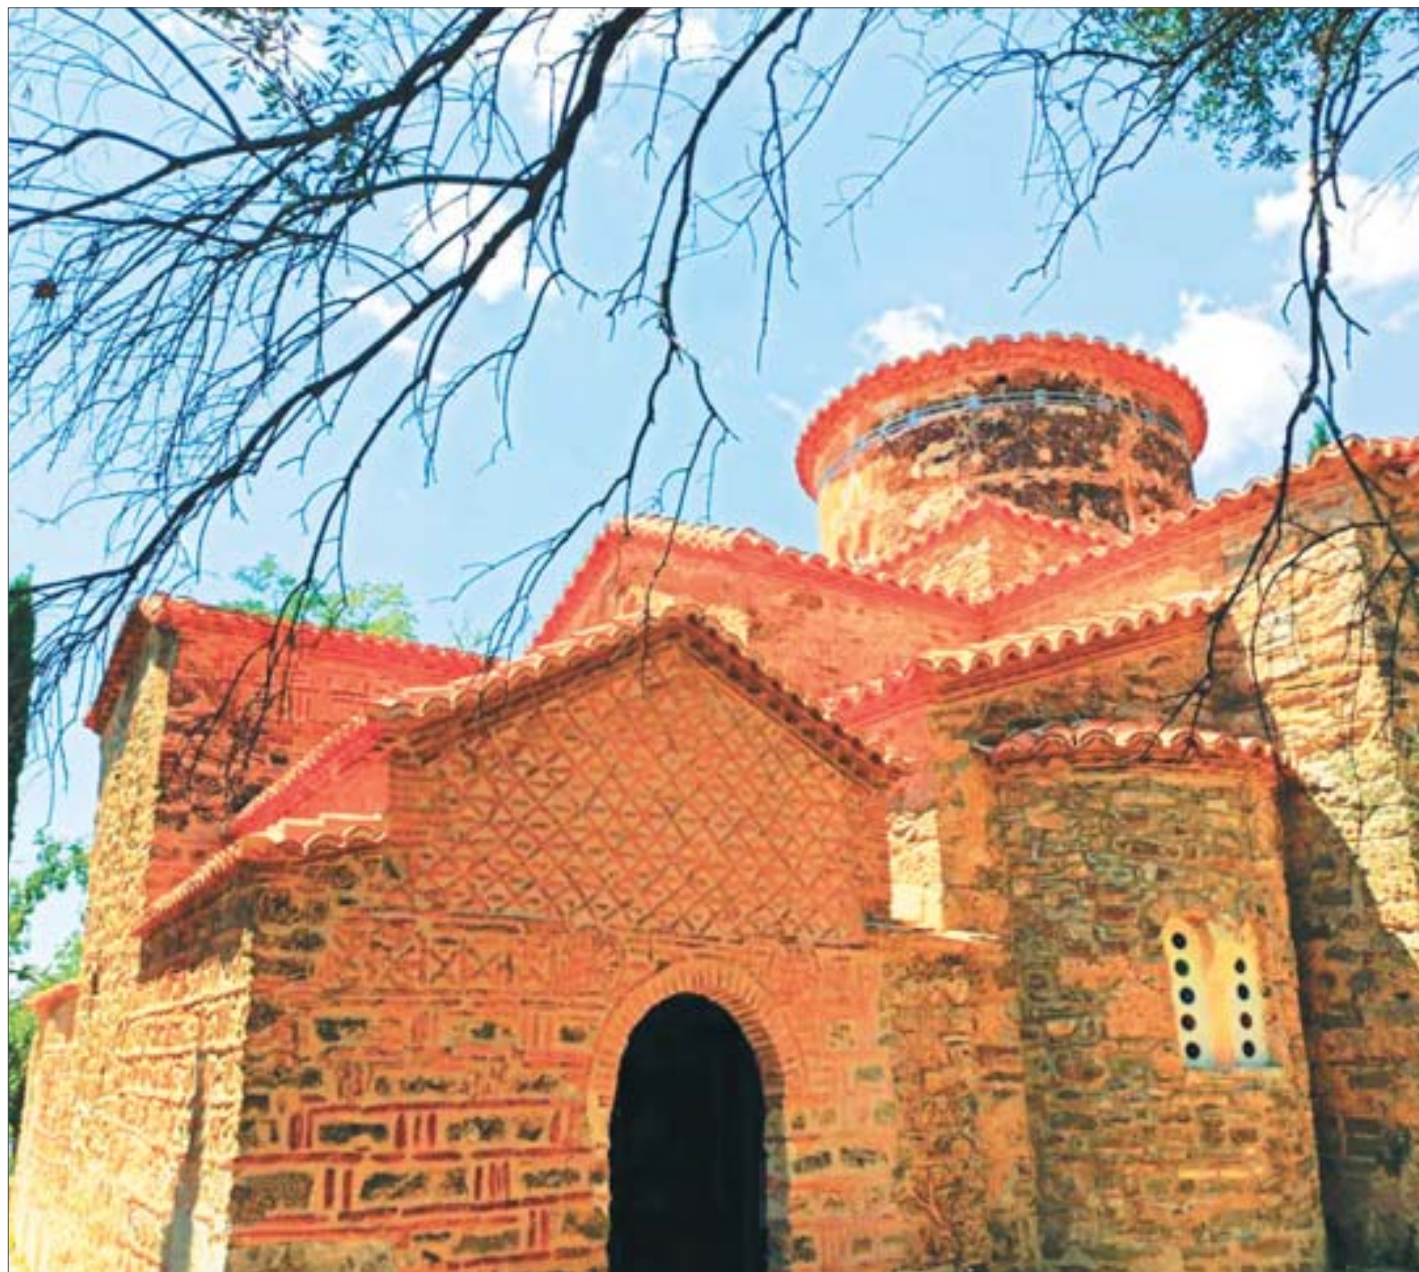


Fig. 58. Ripërtëritja e dekoracionit të shtesës jugore

masat e ndërhyrjes konservuese. Ato konsistuan në konsolidimin e gruntit, fiksimin e pelikut dhe në fund në pastrimin nga pluhurat e bloza deri në atë masë për t'i bërë më të lexueshme vlerat artistike që përmbante (Fig. 59, 60).

Ndërhyrje konservimi u kryen dhe në pajisjet e brendshme, ikonostasit prej druri, amvonit, frontit

peshkopal, proskinitarëve, karriget e besimtarëve, që konsistuan në meremetimet e pastrimet e tyre (Fig. 61, 61.1, 62, 63).

Një kujdes i veçantë iu kushtua dhe pastrimit të sinthronit nga llaçrat e lyerjet me gëlqere për të evidentuar pamjen e tij, si elementin dallues të kësaj kishë si kishë peshkopale (Fig. 64).



Fig. 59, 60. Konservimi i ikonostasit prej druri dhe i pikturës të ikonostasit të gurtë



Fig. 61, 62, 63. Konservimi i mobilimit të brendshëm



Fig. 64. Ripërtëritja e sinthronit

Përfundime

Nga sa parashtruam më sipër ndërhyrjet në monument ishin të karakterit konsolidues dhe atij morfologjik.

Ndërhyrjet konsoliduese diktoheshin nga gjendja thuajse katastrofike e monumentit si pasojë e mungesës totale të mirëmbajtjes, por dhe e përbërjes së shtresave gjeologjike mbi të cilat ngrihej kisha. Eliminimi i shkaqeve të dëmtimeve, si prerja e pemëve që kishin mbirë në brendësi të kishës, apo marrja e masave për zvogëlimin e efekteve negative që ushtroheshin nga shtresat gjeologjike mbi themelet e ndërtesës, ishin masat e para të ndërmarra, para se të ndërmerreshin ndërhyrjet për shëndoshjen dhe konsolidimin të konstruksionit të muraturës dhe të mbulesës së kurbëzuar.

Diskutime pati dhe për propozimin e kthimit të kompozimit volumetrik të jashtëm në formën fillestare. Argumentet për këtë propozim ishin

të bazuara, së pari, në procesin e ndërhyrjeve të detyruara. Konstruksioni i mbulesës së brendshme të kurbëzuar kishte rezultuar tejte i dëmtuar dhe për konsolidimin e saj detyrimisht do të çlirohej nga mbulesa e çatisë dhe e mbushjeve nën të. Rikthimi i mbulesës në formën e gjetur thjesht për ruajtjen e memories historike, ose të pretenduar fazë historike do të ishte krejtësisht formal, sepse do të kishim të bënim me një element tashmë të ri, ndërsa forma e re e mbulesës së çatisë nuk ishte bërë për ndonjë qëllim përmirësimi struktural që duhej të ruhej, por përkundrazi e kishte dëmtuar strukturën nga ngarkesa e madhe që ushtrohej mbi të. Se dyti, gjatë procesit të restaurimit u zbuluan kaq shumë elemente, sa që e bënë shumë të lexueshme kompozimin vëllimor të jashtëm. Fshehja ose zhdukja e këtyre elementeve do të ishte e palejueshme, sepse do të privonte studiuesit për njohjen e ekzistencës së tyre, por do

të ishin njëkohësisht dhe prova për të gjykuar mbi vërtetësinë e restaurimit.

Që të bëhet i plotë arsyetimi bazuar te Karta e Venecies, apo Udhëzimeve të ICCROM, UNESCO dhe ICOMOS, duhet të vërtetonim se çfarë rezultoi me heqjen e çatisë së gjetur.

Në studimet për këtë monument, ai është klasifikuar si i faze tranzitore drejt formimit të tipit në formë kryqi me kupolë, madje ky tipar ndërmjet të tjerave kishte shërbyer dhe si argument datimi. Fenomene të fazave tranzitore i ndeshim edhe në vendit tonë. Kështu në kishën e Shën Marisë të Labovës së Kryqit kemi kombinimin e tipit me plan qendror në brendësi dhe atij në formë kryqi me kupolë në

kompozimin e vëllimor të jashtëm. Në kishën e Shën Marisë së Kosinës shohin kompozim ende të paformuar planimetrik të tipit në formë kryqi me kupolë, në një kohë kur në kompozimin vëllimor të jashtëm tiparet e tipit në formë kryqi me kupolë janë tërësisht të plotësuar. Në të dy këto monumente struktura e jashtme në formë kryqi me kupolë nuk është cenuar nga meremetimet ose shtesat e bëra në ndërtesë. Përkundrazi në kishën e Peshkëpisë së Sipërme kjo strukturë është fshehur nga rindërtimi i çatisë. Duke rikthyer strukturën origjinale ne kemi fituar një monument të plotësuar me të gjitha tiparet karakteristike që ai ka pasur si pasqyrim i periudhës së ndërtimit (Fig. 65, 66, 67, 68).







Fig. 65, 66, 67, 68. Pamje të monumentit mbas ndërhyrjeve konsoliduese dhe restauruese

Prof. Pirro THOMO
Ark. Rest. Arben SPAHO
Ing. Rest. Alfred ÇOMA

RESTORATION OF THE CHURCH OF ST. MARY IN PESHKËPI E SIPËRME, GJIROKASTËR

The church of St. Mary in the village Peshkëpi e Sipërme is situated in the region of Dropull, which extends along the Drinos River valley, at the level area of the precipitous slope the Mali i Gjerë mountain chain and Stugara Mountain. This region is probably the place for the identification of the Seat of the Episcopate of Dryinoupolis. The hypothesis which places the seat of the Episcopate of Dryinoupolis in the village Peshkëpi is supported not only by the name of the village but also by the existence of the church of St. Mary, which distinguishes for its three - stage synthronon placed against the apse combining the bishop's throne in the center and the benches reserved for the clergy. The inscription in the eastern wall mentions the construction of the church of St. Mary in Peshkëpi e Sipërme during the reign of the byzantine emperor Alexius Comnenus in 619. According to Theophan Popa, this date probably recalls the legend related to the construction of the church, given the known fact that Alexius I Comnenus was byzantine emperor from 1081 – 1118.

In his study dedicated to the church, A. Meksi quotes the data provided by the British traveller Sir Henry Holland, who during his visit of the church in 1812 had read an inscription mentioning the construction of the church from the byzantine emperor Manuel Comnenus, who reigned from 1143 – 1180. Based on the new data and also in the combination of the peculiarities that display the plan, the exterior and

interior volumetric composition of the church and its architectural and decorative rendering, Meksi suggested a chronology around the end of 11th century till mid of 12th century which is probably closer to the truth.

The church of St. Mary is a cross – in – square type of church, with three apses in its eastern wall, but showing partially completed features. This is more evident in the proportions of the external volumetric composition and the simple architectural and decorative arrangement.

The simple decorative rendering of the exterior slightly tends to break by a restrained brick laid decoration that runs at the level of the springing of the apse windows arch, the cut – tile bands ornamenting the dome windows and the cloisonné brickwork patterns running around the dome surface.

Against the central apse took place the arrangement of the synthronon, a characteristic feature for the Episcopal churches.

Inside the church and its environments are preserved ancient architectural fragments, as well as ornamented pieces of slabs. Between the eastern pair of pilasters is constructed a walled iconostasis decorated with mural paintings. Its construction is securely dated to 1510 by an inscription. Close to the walled iconostasis was placed another wooden iconostasis.

In a second phase was made an extension consisting on a barrel vaulted space. Unlike the simple decorative rendering of the naos, this space shows

a rich ceramoplastic decoration. The decorative patterns and the motifs involved safely date this space in 13th – 14th century.

State of Monument

During its existence the monument was subjected to many damages, a fact sustained also by the substantial transformations underwent through centuries that affected its structure and reinforcement interventions, documented also by some of the preserved inscriptions. The reinforcement interventions of the interior were primarily concentrated to the consolidation of the pilasters and parts of the western wall, while to the exterior consisted in the contravention of the northern wall. In spite the interventions the longtime lack of the maintenance had caused considerable damages in the monument structure, which could bring the risk of collapse. Large fissures were visible in the walls and also in the domed covering system of the monument.

Important elements revealed during the restoration interventions

The dismantling of the roof was a necessary enterprise for the consolidation of the domed damaged structures providing also a clear panorama for the understanding of the structural arrangement of the building and other important information for the decorative and architectural rendering.

The dismantling of the roof discovered the filling of the structure with heavy inert material and stones, which combined with the stone slabs covering of the roof, exerted a considerable pressure to the already damaged construction. The inert filling had also hidden the original cross shape of the exterior volumetric composition.

THE PROPOSALS

1. The roof covering

Occasional observations of the monument have identified the presence of tiles over the dome of the church. Test pits conducted in this area discovered the dimensions of the tiles and the way they were laid with mortar over the dome structure. This fact also confirms that this was the original roof covering of the building. Based on the new data was proposed that the covering of the first phase of the monument with similar tiles, while for the second building phase, which also dates in byzantine period, was proposed the use of different tiles, in order to distinguish both constructive phases from each other.

2. The exterior volumetric composition

The elements obtained from the dismantling and small scale investigations provide secure data to determine the initial structure of the roof. Based on the international set of guidelines, as the Venice Charter, ICOM, UNESCO and ICOMOS principles, was proposed the restoring of the external volumetric composition of the church. Both proposals were approved by National Council of Restoration.

State of the monument before and after the restoration works

Following the approval of changes demanded in the initial restoration project the work continued according to the new proposals.

The interventions in the monument aimed primarily the consolidation and stability of the construction, assuring the compromised through years' solidity of the structure, and were also of morphological character in order to ensure the original exterior volumetric composition, the restitution of the decoration and of the other artistic values.