

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة فنية لتقدير قيمة مركبة

مقدم من الخبير مهندس الميكانيك : احمد حماد

هندسة ميكانيك مركبات

القضية التنفيذية رقم : 11910 / 2025 دائرة التنفيذ : الزرقاء

بناء على القرار المتخذ من قبل سعادة قاضي تنفيذ :

محكمة بداية (الزرقاء)

(قاسم بيك الشطنلوي الموقر)

بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم :

(11910 / 2025) بتاريخ : (13 - 8 - 2026)

لتقدير قيمة المركبة رقم : (50729 - 39)

نوع (هونداي) صنف (جراند ستاريكس) موديل (2010)
موضوع الدعوى وبعد ان اقسمت اليمين القانونية لدى دائرة التنفيذ الموقرة توجهت
للكشف على المركبة في ساحة كراج (ملوكا 2) لحجز المركبات في
منطقة

(الحزام) (يوم : 16 / 8 / 2026)

وبعد إجراء الكشف و الفحص والمعاينة من قبلي فإني أبين ما يلي :

بيانات المركبة :

الملاحظات الفنية للمركبة :

لوحة الارقام : موجودة

المفتاح : غير موجود

الرخصة : غير موجودة

عدد الابواب : 4

عدد الركاب : 5

العدة
عجل سبيل : غير موجود
مفتاح الجنط : غير موجود
الجك : غير موجود
الطفاية : غير موجودة
شئكل السحب : غير موجود
منفاخ : غير موجود
عاكسة : غير موجودة

بيانات المركبة :

الترخيص : 4 / 1 / 2026 (

) تاريخ ضبط المركبة : 21 / 2 / 2026 (

رقم المركبة	(50729 - 39)
نوع المركبة	هونداي HYUNDAI
الصنف	GRAND STAREX
الموديل (سنة الصنع)	2010
اللون	اسود
سعة المحرك من الوقود	CC 2500
نوع الوقود	ديزل
نوع صندوق التروس (الناقل) الجير	اوتوماتيك
رقم الشاصي	KMFWBX7JBAU220134
رقم المحرك	D4CB4756869
صفة التسجيل	خصوصي
صفة الاستعمال	فان
الفئة	نقل مشترك

4 ابواب 5 ركاب

- هذه المعلومات حسب نموذج واقع الحال المستخرج من ادارة ترخيص المركبات

الضربات

ضربة واجهة امامية قوية وغير مشغولة

شمعة الوسط اليمين مضروبة بشدة مع حلق الباب الامامي الايمن

شمعة امامية يمين مضروبة مع برواز حلق الباب

الطمبون الامامي : ممزق ومضروب

الصدام الامامي : مكسور

الطمبون الخلفي : مضروب

غطاء الماتور : مطعوج للداخل ولا يفتح

باب الصنوق الخلفي : مضروب

الاجنحة : الاجنحة الامامية مضروبات

الابواب : ضؤبات مشغولة

المرش : ضربات و كحطات في المرش السفلي

تم نزع الكشافات الامامية

حالة المركبة (وصف كامل)

الملاحظات الفنية :

الدهان : تحتاج دهان كامل واعمال تجليس وحف ومعجون متعددة

الكوشوك : تالف قياس R 16 60 / 215

الجنط : المنيوم قياس R 16

الغرفة : تبديل فرش وتركيب الشاشة وتبديل ايادي بلب سحاب داخلية

- الفرش : بحلة متوسطة و يحتاج غسيل ودراي كلين فقط
- الاضوية :شعر الامامي
- ايادي الابواب : كسر يد باب سحب داخلية
- البطانات : تالفة
- البطارية : موجودة
- الهيكل الخارجي : البودي يحتوي ضربات وخدوش ونقور
- الزجاج الامامي والخلفي : جيد
- الزجاج الجانبي : جيد (كهرباء)
- رافعات الزجاج : خراب 1
- مرايا جانبية خارجية : شعر
- مرآة داخلية : جيدة
- أيادي أبواب خارجية : خراب 1
- أيادي أبواب داخلية : كسر يد باب السحاب
- أضوية امامية : شعر
- أضوية خلفية : خدوش
- الفرش الداخلي : ممزق

الميكانيك وفقا لواقع الحال

(البطارية موجودة) والمفتاح غير موجود

فحص المحرك	لم يعمل	ملاحظات : اثار نزيف زيت من راس الماتور
فحص الجير	لم يعمل	
فحص الاكسات	لم تعمل	

* لا يسمح بتشغيل الماتور

حالة وإضافات المركبة :

جير اوتوماتيك

مكيف + بور ستيرنج + نظام مانع قفل البريك ABS + زجاج كهرباء كامل +
جنط المنيوم قياس 16 + ايرباغ هوائي + مقر USB + تحكم مرايا مع مرايا
كهرباء وطي مرايا + كاميرا خلفية + شاشة لمس + مانع انزلاق + تحكم مقود
ستيرنج + كشافات املمية + مسجل + مرآة زجاج خلفي

الخلاصة :

وبناء على ماورد أعلاه وحسب خبرتي وواقع حال المركبة :

فإنني اقدر قيمة المركبة بمبلغ : (4500 دينار أردني)

(اربعة الاف وخمسمائة دينار اردني)

- لم اتمكن من فحص الاجزاء الثابتة مثل الشاصيات والشمعات والسقفية والهيكل بسبب دنو المركبة من سطح الارض وضيق الحيز المتاح ولتعذر الفك والتركيب والفرط وعدم وجود جكات وعدة وعدم وجود مكان مخصص للفحص مثل جورة الفحص والانارة الكافية اسفل المركبة والمركبة لا تعمل وتراكم الزيوت والشحوم والأتربة بالاضافة لكون ساحة الحجز منطقة غير مؤهلة للفحص وتفريغ الاطارات من الهواء يزيد من صعوبة نقل المركبة ويضيق المسافات اسفل المركبة ويعتبر هذا الفحص ظاهري حسب ظاهر مظهر المركبة ويتحمل المزاد اية اضرار اخرى مهما كان نوعها او عيوب خفية او هيكلية ميكانيكية ام الكترونية وكهربائية او بودي او شاصي نتبين لاحقا خلافا لما في التقرير دون ان اتحمل انا الخبير الفني اية مسؤولية لاحقا بعد تاريخ الكشف

- يتحتم على المزاد مشاهدة المركبة قبل المزادة عليها
- نصت الفقرة رقم (12) من شروط واحكام المزادات على انه : تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اي من المواصفات و او المعلومات و او التفصيلات الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن جميع البيانات والاعلانات المتعلقة بحال المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزادة


الحيادية

- ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية فأني أفصح لمحكمةكم الموقرة بأنه
- أ - لا توجد أية ظروف او أسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة لدى إعدادي لتقرير الخبرة
- ب- كما ابدي لمحكمةكم الموقرة وجود المقدرة والمؤهل العلمي والعملية والفني لدي كخبير في إعداد تقرير الخبرة وبتجرد وبصدق وأمانة

وتاليا :

مرفقات : صور للمركبة من جميع الاتجاهات ومن الداخل والخارج

التوقيع : مهندس ميكانيك : أحمد حسين أحمد حماد

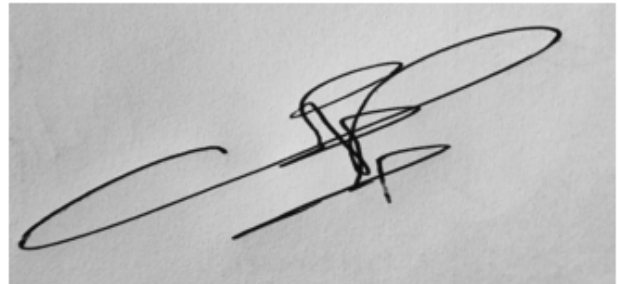

التاريخ : 16 / 8 / 2026 م