

لدى دائرة تنفيذ محكمة عمان الموقر

تقرير كشف وخبرة

بالقضية التنفيذية رقم 13435 / 2014

بناء على القرار المتخذ من قبل سعادة رئيس التنفيذ بانتخابنا نحن الخبراء بالقضية أعلاه، والمتكونة بين المحكوم لهم السادة/بنك الاتحاد وبين المحكوم عليهم السادة / شركة العربية الألمانية للتأمين، لمرافقة مندوب مأمور التنفيذ لإجراء الكشف على قطعة الأرض رقم (1261) من حوض رقم 18 (وادي صقرة) من أراضي قرية عمان ضمن مديرية عمان لتقدير قيمتها وما عليها من ابنية وانشاءات واشجار ان وجدت

وحسب نص المادة رقم (83-3) فابتنا نفصح نحن الموقعين اننا عن عدم وجود اية ظروف او اسباب من شأنها اثاره شكوك حول حيادتنا واستقلالنا عن اي من أطراف الدعوى او وكلانهم او هيئة المحكمة .

وقد قمنا نحن الخبراء بحلف القسم القانوني امام هيئة المحكمة الموقرة بان نقوم بالمهمة الموكولة الينا بكل أمانته وصدق وإخلاص وحيادية .

وفي يوم الاثنين الموافق 2026/1/26 قمنا نحن الخبراء/المهندسة والمقدرة العقارية المرخصة/ فردوس عدنان الجعافرة , والمهندس والمقدر العقاري/رائد حدادين , والمساح المرخص والمقدر العقاري المرخص/ احمد أبو رصاع , برفقة مندوب دائرة التنفيذ السيد/حمزه الزيات , برفقتنا وكيل المحكوم لهم الاستاذ / المحامي ايهام حمارنة بالتوجه الى الموقع . وحال الوصول الى الموقع والوقوف على رقبة العقار بدلالتنا , قمنا بالكشف الحسي على الموقع والتجوال داخل البناء وفي محيطه , وتبين لنا ما يلي :

ان جميع المبرزات والمخططات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الارض موضوع الدعوى من جهة اخرى تمام الانطباق والمبرزات هي:

1. صورة عن قيد تسجيل الاموال غير المنقولة.

2. صورة عن مخطط الاراضي.

3. صورة عن مخطط الموقع التنظيمي .

1. وصف العقار :-

✓ رقم القطعة: 1261 اسم ورقم الحوض: وادي صقره -18-

✓ تنظيم القطعة : مكاتب ضمن سكن ب باحكام خاصة .

✓ مديرية التسجيل : أراضي عمان مساحة قطعة الارض: 2122 م2

✓ اسم ورقم القرية : عمان - 1- نوع الأرض : ملك

✓ الموقع : حي السلام - مديرية منطقة تلاع العلى وام السماق وخلدا - ضمن حدود أمانة عمان الكبرى - وتقع الى الجنوب الغربي من تقاطع اشارات وادي صقرة , ومقابل

المستشفى الاستشاري , ومقابل هيئة تشجيع الاستثمار - تماما.

✓ اسم الشارع : تقع على شارعين وممر , أولا شارع الكندي (الرئيسي) ويقع على الحد الجنوبي

الشرقي لقطعة الأرض , ثانيا شارع الربوة ويقع على الحد الشمالي الغربي لقطعة

الأرض, ثالثا ممر الربوة ويقع على الحد الجنوبي الغربي , والشارعين والممر جميعها معبدة

على كامل سعتها .

✓ رقم البناء : لا يوجد ترقيم على البناء.

2. وصف قطعة الأرض (موضوع وضع اليد) : الأرض غير منتظمة الشكل، ومحاطة بالأسوار من جميع الجهات، ويوجد عليها بناء مكون من تسعة طوابق، وللبنية أسوار امامية عدد 3 جميعها من الحجر وبارتفاعات مختلفة حسب الطبوغرافية وحسب موقعها من العقار، حيث ان السور الامامي الجنوبي الشرقي-بالقرب من شارع الكندي - بارتفاع (2-3) مداميك حجر وفيه مدخل رئيسي للبناء من شارع الكندي (ويقع المدخل في منتصف السور تقريبا)، ويوجد مدخل ثاني لمواقف السيارات (والمداخل بدون بوابات) ، والاسوار الامامية بمحاذات شارع الربوة وممر الربوة عي اسوار حجرية بارتفاع (4-5) مداميك حجر، ويوجد في السور الشمالي الشرقي مدخلين، الأول هو المدخل الرئيسي للبناء من شارع الربوة وهو بدون بوابة، والمدخل الثاني عبارة عن بوابة حديدية سحب واسعة وهي مدخل لمواقف السيارات، والسور الجانبي الشمالي الشرقي من الدكة والطوب المقصور ومبطن بالحجر بارتفاع (2-5) مداميك حجر، وجميع الاسوار مبطنة بالحجر، والواجهة الامامية الرئيسية والتي تطل على شارع الكندي-شارع رئيسي-) مطعمة بالحجر الابيض النظيف مع تشكيلات بالباطون المقصور بشكل مربعات مع تطعيم بواجهات زجاجية ضخمة من الزجاج المزدوج باللون الأسود، وذلك لغايات تجميلية (واجهة معمارية امامية فاخرة)، وباقي واجهات البناء من الحجر الأبيض جزء منه مطعم بالباطون المقصور .

صوره جوية لموقع قطعة الأرض رقم (1261) حوض رقم 18 وادي صفرة وتقع مقابل هيئة تشجيع الاستثمار (تماما)



- ✓ ملاحظات مخطط الموقع التنظيمي :
- ✓ يوجد اقتطاع شارع تنظيمي على قطعة الأرض
- ✓ تتأثر القطعة بالتعديل (1) ع/2007/229 من ناحية الاستعمال مكاتب بارتفاع 24 متر لمن يرغب .



صور تبين واجهات العقار

3- وصف البناء: مجمع مكاتب مكون من تسعة طوابق وهي كالاتي ((طابق قبو ثالث , طابق قبو ثاني , وطابق قبو اول , وطابق تسوية , وطابق ارضي , وطابق اول وطابق ثاني وطابق ثالث وطابق رابع)) , ويخدم البناء مكررات درج عدد 2 , ومصاعد راكبة عدد 4 , وواجهات البناء من الحجر والكيرتن وال (المنيوم وزجاج- مقطع خاص-) وتفصيل العقار كالاتي, وذلك حسب رخصة الأبنية رقم 17-642-2005 تاريخ 2005/7/14 والبناء وقت الكشف غير مخدوم بالخدمات الأساسية من كهرباء ومياه الكشف الحسي :-

المساحة /م2	الاستعمال	اسم الطابق
1585	فارغ وغير مشغول	طابق قبو ثالث (مواقف سيارات)
1585		طابق قبو ثاني (مواقف سيارات)
1585		طابق قبو اول (مواقف سيارات)
961		طابق التسوية -خدمات البناء-
912		الطابق الأرضي (استقبال ومكاتب)
961		الطابق الأول (مكاتب)
961		الطابق الثاني (مكاتب)
961		الطابق الثالث (مكاتب)
961		الطابق الرابع (مكاتب)
78	غرف مكررات الدرج + غرف المصاعد	طابق السطح
161	مظلة مدخل	مظلة مدخل

✚ طابق القبو الثالث -مواقف سيارات - :

مكون من ساحه واسعه (مواقف سيارات) ,ويمكن الوصول اليه من مكررات الدرج الرئيسية ,ومن المصاعد الراكبة وعددها 4 مصاعد ,وكذلك من ميل اسمنتي يتصل بشارع الكندي الرئيسي و شارع الربوة ويهبط تدريجيا لطابق القبو الأول , وأيضاً يوجد مكرر درج عدد 2 خرساني مسلح, في الزاوية الشمالية الشرقية من طابق القبو الأول يهبط للطوابق طابق القبو الثالث وطابق القبو الثالث, ويوجد غرفة خدمات كهرباء , وغرفة حراسة .

✚ التشطيبات : حيث ان الاسقف خرسانة وسيمة (فير فيس) , والجدران خرسانية مسلحة , البناء غير مدهون ,والارضية مدة اسمنتية مصقولة , وراكب أبواب خشبية على مكررات الدرج وعلى غرفة الخدمات , والميل المؤدي للطابق مدخله كاملاً ببلاط شحف حجر وجزء من جهة المدخل الشمالي الشرقي منه مبسط ببلاط الانترلوك (باللون الأسود) .

✚ طابق القبو الثاني-مواقف سيارات - :

مكون من ساحه واسعه (مواقف سيارات) ,ويمكن الوصول اليه من مكررات الدرج الرئيسية ,ومن المصاعد الراكبة وعددها 4 مصاعد ,وكذلك من ميل اسمنتي يتصل بشارع الكندي الرئيسي ويهبط تدريجيا لطابق القبو الأول , وأيضاً يوجد مكرر درج خرساني مسلح, في الزاوية الشمالية الشرقية من طابق القبو الأول يهبط للطوابق طابق القبو الثالث وطابق القبو الثالث, ويوجد غرفة خدمات كهرباء , وغرفة حراسة .

✚ التشطيبات : حيث ان الاسقف خرسانة وسيمة (فير فيس) , والجدران خرسانية مسلحة , البناء غير مدهون ,والارضية مدة اسمنتية مصقولة , وراكب أبواب خشبية على مكررات الدرج وعلى غرفة الخدمات , والميل المؤدي للطابق مدخله كاملاً ببلاط شحف حجر وجزء من جهة المدخل الشمالي الشرقي منه مبسط ببلاط الانترلوك (باللون الأسود) .




صور تبين بعض عناصر طابق القبو الثالث والثاني

✚ طابق القبو الاول-مواقف سيارات - :

مكون من ساحه واسعه (مواقف سيارات) ,ويمكن الوصول اليه من مكررات الدرج الرئيسية ,ومن المصاعد الراكبة وعددها 4 مصاعد ,وكذلك من ميل اسمنتي يتصل بشارع الكندي الرئيسي ويهبط تدريجيا لطابق القبو الأول ,وايضا يوجد مكرر درج خرساني مسلح, في الزاوية الشمالية الشرقية من طابق القبو الأول يهبط للطوابق طابق القبو الثالث وطابق القبو الثالث,ويوجد غرفة خدمات كهرباء ,وغرفة حراسة .

✚ التشطيبات : حيث ان الاسقف خرسانة وسيمة (فير فيس) , والجدران خرسانية مسلحة ,البناء غير مدهون ,والارضية مدة اسمنتية مصقولة ,وراكب أبواب خشبية على مكررات الدرج وعلى غرفة الخدمات ,والميل المؤدي للطابق مدخله كاملا ببلاط شحف حجر وجزء من جهة المدخل الشمالي الشرقي منه مبلط ببلاط الانترلوك (باللون الأسود) .

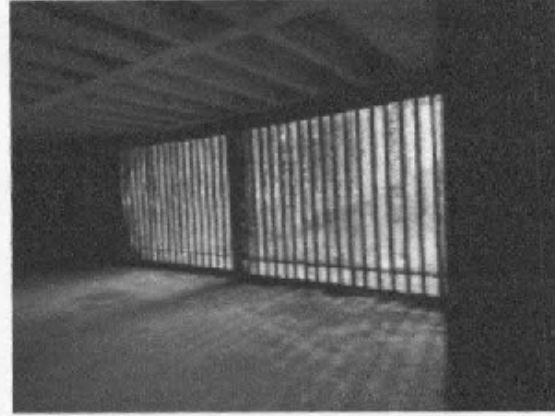

صور تبين بعض عناصر طابق القبو الأول


✚ طابق التسوية :-

✚ مكون من عدة فراغات ,احداها يقع في الجهة الجنوبية الشرقية عباره عن صالة واسعة ,يخدمها فراغات (متوقع ان تكون مطبخ و كاونتر خدمة)وصالة لاستراحة للموظفين ,يخدمها حمامات افرنجية عدد 2 ومباول ,ومغاسل راكبة , وغرف خدمات عديدة , وغرفة لبنر ماء قائم في طابق القبو الأول,وصالة مكاتب واسعة , ويخدم الطابق حمامات للسيدات (اربع حمامات افرنجية + واربعة مغاسل),وحمام رجال للسيدات (اربع حمامات افرنجية+وعدد من المباول + واربعة مغاسل), وغرفة خدمات .

✚ يتم الوصول الى طابق التسوية من خلال مكررات الدرج ومن خلال المصاعد ,كذلك يوجد مدخل خاص بطابق التسوية من شارع الكندي يتم الهبوط من خلال درج مبلط بالسيراميك له دريزين من الستانلس ستيل يوصل لساحة واسعة (امام جزء من طابق التسوية)مبلطة تؤدي الى باب سحب من الالمنيوم والزجاج يؤدي

الى صالة واسعة (متوقع استعمالها كاستراحة للموظفين) تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من طابق التسوية .

4 **التشطيبات :** جيدة , حيث ان الدهان املش (يوجد ترطيب بحاجة للمعالجة) , وبلاط الارضيات لصالات المكاتب من السيراميك ,, وبلاط الارضيات من السيراميك وبلاط بعض غرف الخدمات من الموزايكو البلدي , والاسقف في الصالات فير فيس , واسقف الممرات والحمامات اسقف مستعارة بحاجة للصيانة , وراكب في الاسقف قنوات الهوائية (قنوات التكييف والتبريد) في بعض أجزاء الطابق , وبلاط الارضيات والجدران للمطابخ والحمامات من السيراميك ,, والابواب الداخلية من خشب الكيس , والنوافذ والباب الخارجي من الالمنيوم والزجاج المزدوج , وغير راكب حديد حماية , وغير راكب اباجورات , وراكب تجهيزات لقنوات التكييف المركزي , وجميع التشطيبات في الطابق تحتاج الى صيانة عامة كون البناء مهمل وغير مشغول منذ فترة طويلة)

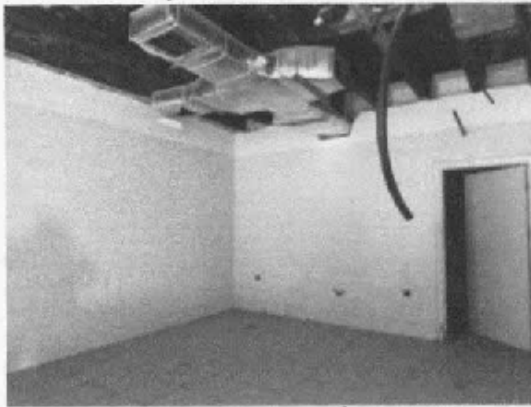

صور تبين بعض عناصر طابق التسوية

4 **الطابق الأرضي :-**


4 مكون من المدخل الرئيسي للمبنى , وهو يتصل مباشرة بشارع الكندي , حيث يوصل بعد صعود ثلاث درجات الى باب من زجاج السيکوريت المؤدي الى صالة استقبال واسعة مفتوحة على بعضها البعض في الطابق الأرضي , يتوسطها درج رخامي داخلي يصعد من الطابق الأرضي الى الطابق الأول , ويخدم الطابق الأرضي (ثلاث حمامات افرنجي موزعة في الطابق , ويخدمها مغاسل) , والصالات محاطة بواجهات من الالمنيوم والزجاج المزدوج .

4 يخدم الطابق الأرضي ثلاثة مداخل , الأول المدخل الرئيسي من شارع الكندي ويوصل الى باب من زجاج السيکوريت , ثانياً من خلال مدخل من شارع الربوه (من الجهة الشمالية) من خلال باب آمان خشبي , ثالثاً من خلال مدخل من شارع الربوه (من الجهة الشمالية) من خلال باب من الحديد .

4 يحيط بالطابق الأرضي الارتدادات القانونية وهي ممرات مبلطة ببلاط اسمنتي وبلاط السيراميك وبلاط شحف حجر من الجهة الشرقية مداخل مواقف السيارات , وبعض بلاط الانتربولوك , ويوجد في الجهة الغربية من البناء مبنى فرعي صغير

صغير ضمنه مولد كهرباء لشركة الكهرباء, ويوجد غرفة صغيرة للحراسة (بالقرب من مدخل مواقف السيارات) الجهة الشمالية الشرقية, ويوجد شجرة نخيل في السور الامامي للعقار, وشجرتي كينا بالقرب من السور الشرقي للبناء, وشجرة حرجية واحدة في الارتداد الشمالي .

التشطيبات : جيدة, حيث ان الدهان املش (يوجد ترطيب بحاجة للمعالجة), وبلاط الارضيات للصالات من السيراميك, والاسقف من الجيبسون بورد مع عناصر اناره, وجدران صالة الاستقبال مبطنة بالخشب الفاخر لارتفاع طابقين (الأرضي والاول), واسقف الحمامات اسقف مستعارة بحاجة للصيانة, وراكب في الاسقف قنوات الهوائية (قنوات التكيف والتبريد), وبلاط الارضيات والجدران للمطابخ والحمامات من السيراميك, والمطابخ راكبة واجهة واحدة صغيرة سفلية من الخشب, والابواب الداخلية من خشب الكيس, والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج, وغير راكب حديد حماية, وغير راكب اباجورات, وراكب تجهيزات لقنوات التكيف المركزي, وبلاط الارضيات للدرج الداخلي بين الطابقين الأرضي والاول من الرخام البلدي وله دريزين من الستانلس ستيل وزجاج السيکوريت, وجميع التشطيبات في الطابق تحتاج الى صيانة عامة كون البناء مهمل وغير مشغول منذ فترة طويلة .

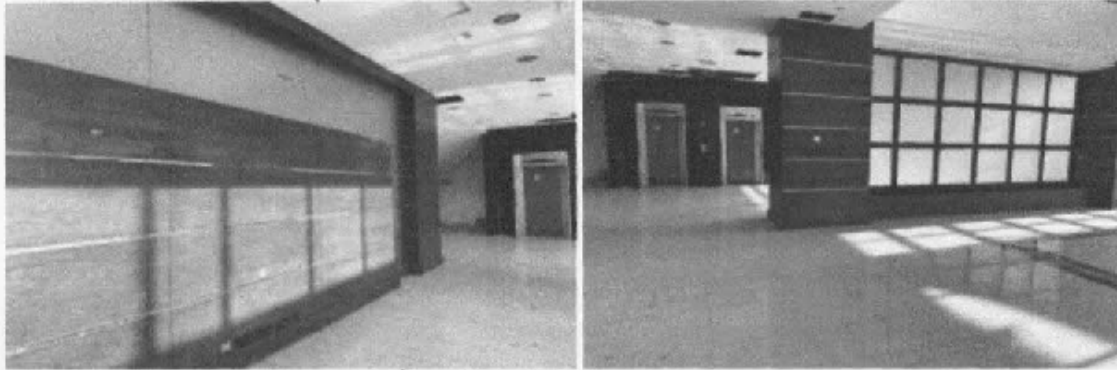



صور تبين بعض عناصر الطابق الأرضي

الطابق الأول :-


يتوسط الطابق الأرضي درج رخامي داخلي يصعد من الطابق الأرضي الى الطابق الأول, ويؤدي الى صالة واسعة مظلة على صالة الاستقبال في الطابق الأرضي, وتصوينة الصالة في الطابق الأول عبارة عن دريزين من الستانلس ستيل مع زجاج سيکوريت, ويوجد ضمن الطابق الأول ثلاث صالات مكاتب متوسطة الحجم, الأولى هي الصالة الشرقية وهي مظلة على شارع الكندي ومحاطة بواجهات من الالمنيوم والزجاج المزدوج ويخدمها (ثلاث حمامات افرنجي + ثلاث مغاسل) , ومطبخ صغير راكب (kitchenette), والصالة الثانية هي الصالة الجنوبية وهي مظلة على شارع الكندي, ومحاطة بواجهات من الالمنيوم والزجاج المزدوج ويخدمها (حمام افرنجي واحد ومغسلة واحدة), ومطبخ صغير راكب

(kitchenette), والصالة الثالثة هي الصالة الشمالية ويخدمها (حمامات افرنجية عدد 2 + مغاسل عدد 2), ومطبخ صغير راكب (kitchenette).

التشطيبات : جيدة, حيث ان الدهان املش (يوجد ترطيب بحاجة للمعالجة), وبلاط الارضيات لصالات المكاتب من السيراميك, ويوجد تكسير في البلاط عند فاصل التمدد في الطابق (يحتاج الى معالجة), وجدران صالة الاستقبال مبطنة بالخشب الفاخر لارتفاع طابقين (الأرضي والاول), واعلى سقف صالة الاستقبال ديكور من الزجاج المغشي المعلق, وبلاط الممرات من الرخام البلدي, والاسقف في صالات المكاتب فيس, واسقف الممرات والحمامات اسقف مستعارة بحاجة للصيانة, وراكب في الاسقف قنوات الهوائية (قنوات التكييف والتبريد) في بعض أجزاء الطابق, وبلاط الارضيات والجدران للمطابخ والحمامات من السيراميك, والمطابخ راكبة واجهة واحدة صغيرة سفلية من الخشب, والابواب الداخلية من خشب الكس, والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج, وغير راكب حديد حماية, وغير راكب اباجورات, وراكب تجهيزات لقنوات التكييف المركزي, وبلاط الارضيات للدرج الداخلي بين الطابقين الأرضي والاول من الرخام البلدي وله دربزين من الستانلس ستيل وزجاج السيکوريت, وجميع التشطيبات في الطابق تحتاج الى صيانة عامة كون البناء مهمل وغير مشغول منذ فترة طويلة)

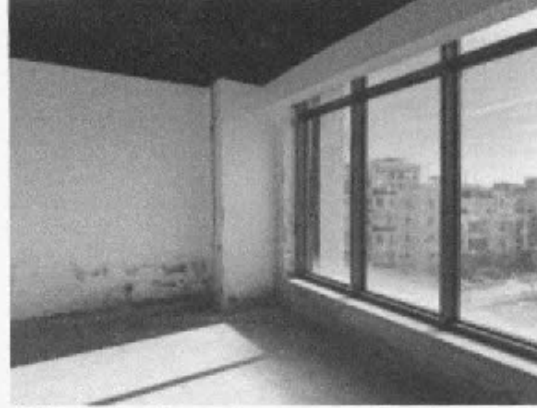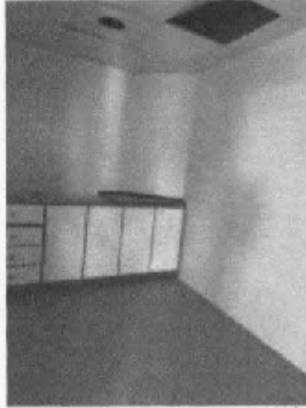

صورتين بعض عناصر الطابق الأول

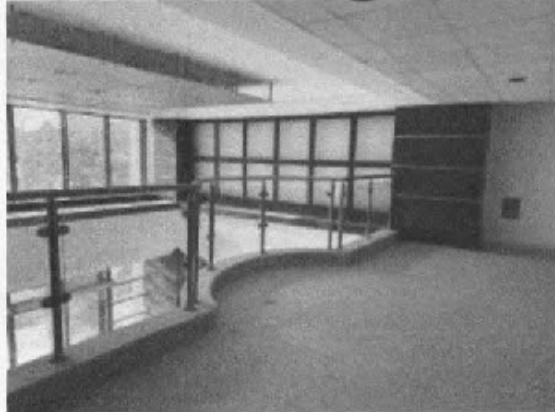


صورتين بعض عناصر الطابق الأول

✚ الطابق الثاني:-

✚ عباره عن ثلاث صالات مكاتب واسعة, الأولى هي الصالة الشرقية وهي مطلة على شارع الكندي ومحاطة بواجهات من الألمنيوم والزجاج المزدوج ويخدمها (ثلاث حمامات افرنجي + ثلاث مغاسل) , ومطبخ صغير راكب (kitchenette), والصالة الثانية هي الصالة الجنوبية وهي مطلة على شارع الكندي ومحاطة بواجهات من الألمنيوم والزجاج المزدوج ويخدمها (حمامات افرنجية عدد 2 +مغاسل عدد 2), ومطبخ صغير راكب (kitchenette), والصالة الثالثة هي الصالة الشمالية ويخدمها (حمامات افرنجية عدد 2 +مغاسل عدد 2), ومطبخ صغير راكب (kitchenette).

✚ التشطيبات : جيدة, حيث ان الدهان املشن (يوجد ترطيب بحاجة للمعالجة), وبلاط الارضيات لصالات المكاتب من السيراميك, وبلاط الممرات من الرخام البلدي, والاسقف في صالات المكاتب فير فيس, واسقف الممرات والحمامات اسقف مستعارة بحاجة للصيانة, وبلاط الارضيات والجدران للمطابخ والحمامات من السيراميك, والمطابخ راكبة واجهة واحدة صغيرة سفلية من الخشب, والابواب الداخلية من خشب الكيس, والنوافذ من الألمنيوم والزجاج المزدوج, وغير راكب حديد حماية, وغير راكب اباجورات, وراكب تجهيزات لقنوات التكييف المركزي, وجميع التشطيبات في الطابق تحتاج الى صيانة عامة كون البناء مهمل وغير مشغول منذ فترة طويلة).

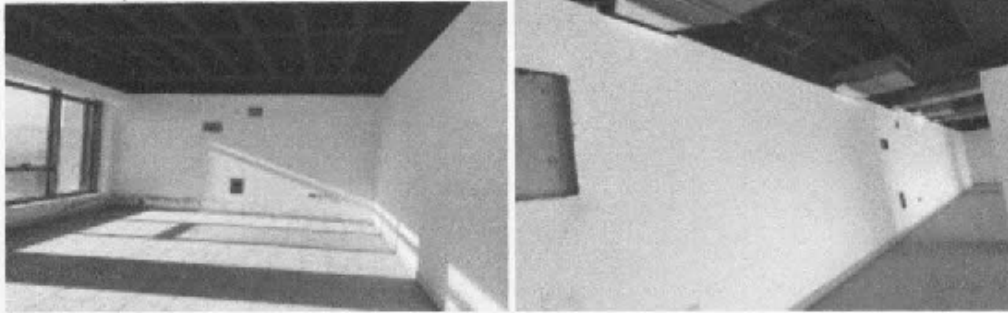


صورتين بعض عناصر الطابق الثاني

✚ الطابق الثالث:-

✚ عباره عن ثلاث صالات مكاتب واسعة, الأولى هي الصالة الشرقية وهي مطلة على شارع الكندي ومحاطة بواجهات من الألمنيوم والزجاج المزدوج ويخدمها (ثلاث حمامات افرنجي + ثلاث مغاسل) , ومطبخ صغير راكب (kitchenette), والصالة الثانية هي الصالة الجنوبية وهي مطلة على شارع الكندي ومحاطة بواجهات من الألمنيوم والزجاج المزدوج ويخدمها (حمامات افرنجية عدد 2 +مغاسل عدد 2), ومطبخ صغير راكب (kitchenette), والصالة الثالثة هي الصالة الشمالية ويخدمها (حمامات افرنجية عدد 2 +مغاسل عدد 2), ومطبخ صغير راكب (kitchenette).

✚ **التشطيبات :** جيدة ,حيث ان الدهان املشن (يوجد ترطيب بحاجة للمعالجة),وبلاط الارضيات لصالات المكاتب من السيراميك ,وبلاط الممرات من الرخام البلدي ,والاسقف في صالات المكاتب فير فيس ,واسقف الممرات والحمامات اسقف مستعارة بحاجة للصيانة ,وبلاط الارضيات والجدران للمطابخ والحمامات من السيراميك ,والمطابخ راكبة واجهة واحدة صغيرة سفلية من الخشب ,والابواب الداخلية من خشب الكبس,والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج ,وغير راكب حديد حماية ,وغير راكب اباجورات ,وراكب تجهيزات لقنوات التكييف المركزي ,وجميع التشطيبات في الطابق تحتاج الى صيانة عامة كون البناء مهمل وغير مشغول منذ فترة طويلة) .

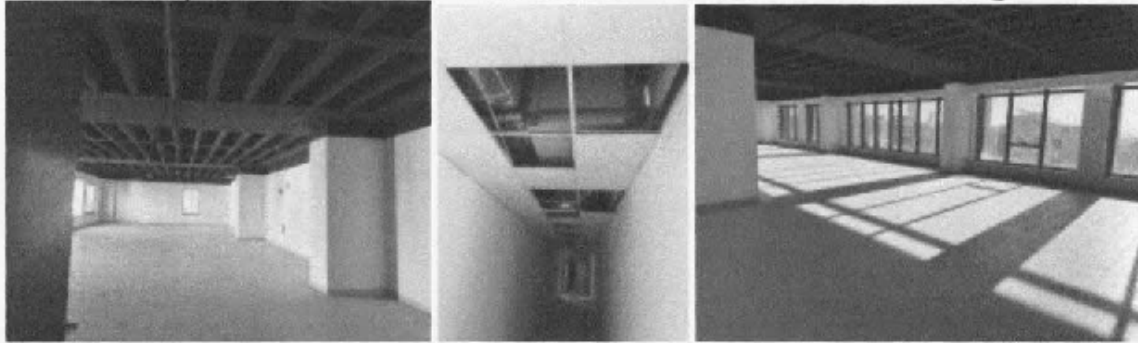


صورتين بعض عناصر الطابق الثالث

✚ **الطابق الرابع :-**


✚ عباره عن ثلاث صالات مكاتب واسعة ,الأولى هي الصالة الشرقية وهي مطلة على شارع الكندي ومحاطة بواجهات من الالمنيوم والزجاج المزدوج ويخدمها (ثلاث حمامات افرنجي + ثلاث مغاسل) , ومطبخ صغير راكب (kitchenette), والصالة الثانية هي الصالة الجنوبية وهي مطلة على شارع الكندي ,ومحاطة بواجهات من الالمنيوم والزجاج المزدوج ويخدمها (حمامات افرنجية عدد 2 +مغاسل عدد 2) , ومطبخ صغير راكب (kitchenette), والصالة الثالثة هي الصالة الشمالية ويخدمها (حمامات افرنجية عدد 2 +مغاسل عدد 2) , ومطبخ صغير راكب (kitchenette).

✚ **التشطيبات :** جيدة ,حيث ان الدهان املشن (يوجد ترطيب بحاجة للمعالجة),وبلاط الارضيات لصالات المكاتب من السيراميك ,وبلاط الممرات من الرخام البلدي ,والاسقف في صالات المكاتب فير فيس ,واسقف الممرات والحمامات اسقف مستعارة بحاجة للصيانة ,وبلاط الارضيات والجدران للمطابخ والحمامات من السيراميك ,والمطابخ راكبة واجهة واحدة صغيرة سفلية من الخشب ,والابواب الداخلية من خشب الكبس,والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج ,وغير راكب حديد حماية ,وغير راكب اباجورات ,وراكب تجهيزات لقنوات التكييف المركزي ,وجميع التشطيبات في الطابق تحتاج الى صيانة عامة كون البناء مهمل وغير مشغول منذ فترة طويلة)

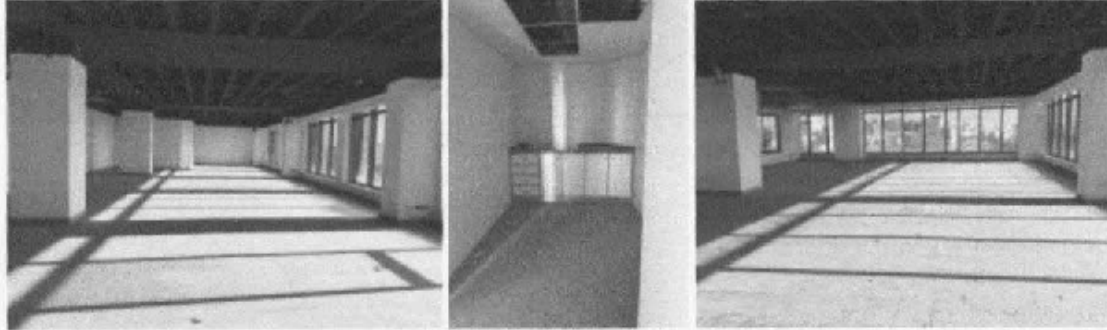

صورتين بعض عناصر الطابق الرابع

✚ **السطح:** فارغ ومبلط ببلاط السيراميك, وضمنه غرف مكررات الدرج وعددها 2 وغرف المصاعد وعددها 4, ومحاط بتصوينه, حيث ان التصوينة على الحد الجنوبي الغربي والحد الجنوبي الشرقي عباره عن مدمكين حجر يعلوهما دبزين من الستانلس ستيل بارتفاع حوالي متر واحد, ويوجد على الواجهة الجنوبية الغربية للتصوينة أعمدة من الخرسانة الوسيمة (فير فيس) عدد سبعة ضمن شكل هندسي يتواءم مع الواجهة الجنوبية الغربية الامامية ويكملها, وهذه الاعمدة تعتمد على جسور خرسانية للتقوية (وذلك لغايات تجميلية للواجهة), اما التصوينة على باقي الجهات فهي من الحجر وبارتفاع حوالي متر واحد, وراكب تشيلرات على السطح.

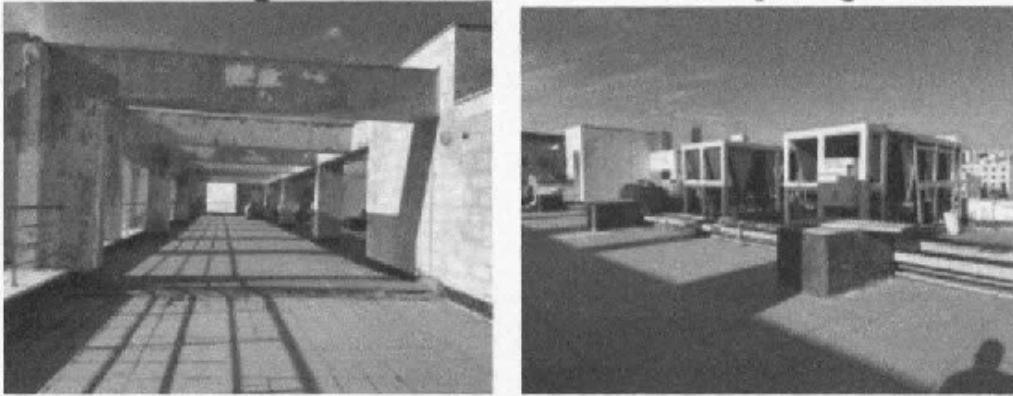

صور تبين السطح

- ✚ يقدر عمر البناء بحوالي ستة عشر عاما .
- ✚ راكب نظام اطفاء حريق, ويوجد تأسيس للتمديدات الكهربائية في الاسقف والجدران (تحتاج الى صيانة), وراكب تمديدات صحية (تحتاج الى صيانة).
- ✚ يخدم البناء كاملا مكررات درج عدد 2 بلاطاتها من الرخام ولها دربزين من الحديد, ويخدم البناء كذلك مصاعد عدد 4 راكبة - غير مستعملة - وهي تخدم جميع الطوابق .
- ✚ يخدم البناء بئر ماء قائم .
- ✚ علما بان كامل العقار فارغ وغير مشغول - وقت الكشف -
- ✓ جميع الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات ومواصلات وشوارع معبدة وخدمات عامة متوفرة, والموقع مميز تجاريا وهو محاط بالابنية التجارية .

4. تقدير القيمة الاجمالية:- قطعة الأرض و البناء:

اسم الطابق	المساحة /م ²	السعر /دينار اردني /م ²	القيمة /دينار اردني
ارض العقار	2122	1400	2970800
طابق قبو ثالث	1585	220	348700
طابق قبو ثاني	1585	220	348700
طابق قبو اول	1585	220	348700
طابق تسوية	961	250	240250
الطابق الارضي	912	325	296400
الطابق الاول	961	250	240250
الطابق الثاني	961	250	240250
الطابق الثالث	961	250	240250
الطابق الرابع	961	250	240250
طابق السطح	78	100	7800
المجموع			5522350 دينار اردني

✓ نقدر القيمة الاجمالية للجدران والاسوار الاستنادية والممرات وميل مواقف السيارات=25000 دينار.

✓ نقدر القيمة الاجمالية لمظلة المدخل وهي بمساحة 161 م² = 2500 دينار.

✓ نقدر القيمة الاجمالية لاشجار الكينا وشجرة النخيل = 1200 دينار

✓ نقدر القيمة الاجمالية للبروزات المعمارية مضاف اليها قيمة غرفة الحارس = 5000 دينار.

✓ نقدر القيمة الاجمالية لبر المياح = 8000 دينار.

✓ القيمة الاجمالية للعقار = قيمة الأرض والبناء+قيمة الجدران والاسوار والممرات + قيمة مظلة

المدخل + القيمة الاجمالية للاشجار +قيمة البروزات المعمارية +قيمة بئر الماء =5522350 دينار

+ 25000 دينار +2500 دينار +1200 دينار +5000 دينار +8000 دينار = 5564050

دينار (خمسة ملايين وخمسمئة وأربعة وستون الفا وخمسون ديناراً اردنياً)

✓ نقدر القيمة الاجمالية للعقار وحسب سند التسجيل رقم 1320 - AA - 2026 تاريخ

2026/1/21

الرقم الوطني	اسم المالك	الجنسية	الحصة	القيمة/دينار اردني
200005922	شركة العربية الألمانية للتأمين	الأردنية	كاملا	5564050 دينار اردني
المجموع			كاملا	5564050 دينار اردني

في الاسس المعتمدة للتقدير: بموجب خبرتنا كمهندسين ومقدين عقارين مرخصين (أخذين بالاعتبارات التي يؤخذ

بها في هذا المجال- الموقع والمساحة والتنظيم وطبيعة التشطيبات الجيدة وحاجة البناء للصيانة العامة -وعمر

البناء (16) عاما , وكون البناء مجمع مكاتب يقع على شارع الكندي مباشرة ,وموقعه المميز جدا والمخدوم

بكافة الخدمات وعلى ضوء اسعار المنطقة وبعد الاطلاع على القيمة المقدرة-السعر الإداري- في موقع دائرة

الأراضي والمساحة للأرض).

حرر في 2026/2/2

هذه خبرتنا نقدمها لمحكمةكم الموقرة والله المستعان

الخبير /
المهندسة فرحوس الجعافرة

الخبير /
المهندس خالد حدادين

المساح احمد أبو رصاع



السلطة الوطنية الفلسطينية

رقم القرار 12/10/2011

الرقم الآلي: 2011/66

رقم الملف 457

التاريخ 2025 / 01 / 08

شهادة تسجيل واعتماد مقدر عقاري

استنادا للملحقات المرفقة لي بموجب المادة (5) من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم (37) لسنة 2020 الصادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وبناء على تنسيب لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم بموجب الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام بالقرار 12/10/2011 تاريخ 2011 / 11 / 16 أوافق على تجديد تسجيل

المقدر العقاري السيدة / فردوس عدنان عبد الله الجمافرة

الرقم الوطني (9662026158)

بمحافظة المصامة 2027

في سجل المقدرين العقاريين لعام

وذلك اعتبارا من تاريخه ولغاية 12/31/2027 على أن يلتزم بالشروط الواردة بالنظام والتمهيلات المادرة بموجبه

وقد استوفيت الرسوم بالوصول رقم 24639 تاريخ 2025 / 01 / 08

ملاحظة مقدر خاص / مقدر خاص

نمت المادة 12 من النظام أملا:

وسمى مدير

أ- لا يسمح للمقدر العقاري الداعلي القيام بالعمال التقدير العقاري لعدم المؤسسة التي يعمل لديها إلا في حال تكميله رسميا بالعمال التقدير
الجهة التي يعمل لديها.
ب- على المقدر العقاري الإصاح عن ملته ووظيفته في التقرير النهائي ومن خلاله بالجهة التي تولى بموضوع التقدير.



رقم الوثيقة (10084 45802 46640)



السلطة الفلسطينية الوزارة الفلسطينية للتخطيط والتنمية الاقتصادية

رقم الملف (1000)

الرقم (2023/24)

رخصة مزاولة مهنة المصاحبة العامة

نظام تنظيم مهنة المصاحبة رقم (52) لسنة 2001

المصدر بموجب أحكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المصاحبة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980
استناداً للملاحظات المخولة لي بموجب النظام أعله أوافق على

تجديد رخصة مزاولة مهنة المصاحبة العامة

للسيد / احمد زهير احمد ابو زهاج

الأرقص الجفنية لعام 2026

وقد استوفيت الرسوم بموجب المادة (15) من النظام المذكور أعله

بموجب الوصل رقم (12843) تاريخ (2026 /01 /06



رقم الوثيقة (10097 66825 62428)

رقم الوثيقة - 02/01/2024 - 03/05/2024 - 04/06/2024



السلطة الفلسطينية

رقم القرار 1/2022

الرقم الآلي: 2023/6

رقم الملف 951

التاريخ 2026 / 01 / 18

شهادة تسجيل واعتماد مقدر عقاري

استنادا للملاحظات المخولة لي بموجب المادة (5) من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم (37) لسنة 2020 الصادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وبناء على تنسيب لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم بموجب الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام بالقرار 1/2022 تاريخ 2022 / 11 / 07 أو افق على تجديد تسجيل

المقدر العقاري السيد / رائد جميل نقولا حدادين

الرقم الوطني (9621023470)

بمحافظة العاصمة

في سجل المقدرين العقاريين لعام 2028

وذلك اعتبارا من تاريخه ولغاية 2028/12/31 على أن يلتزم بالشروط الواردة بالنظام والتعليمات الصادرة بموجبه

تاريخ 2026 / 01 / 06

وقد استوفيت الرسوم بالرسول رقم 12864

ملاحظة مقدر خاص / مقدر خاص

نمت المادة 12 من النظام أملا:
أ- لا يعق للمقدر العقاري الداعلي القيام بأعمال التقدير العقاري التي يعمل لديها إلا في حال تكليفه رسميا بأعمال التقدير.
ب- على المقدر العقاري الإصاح عن عفته و وظيفته في التقرير النهائي ومن عائلته بالجهة التي ترتبة بموضوع التقدير.

