

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية صمان الموقرة

هيئة القاضي المعزز بيك ابو داود

تقرير خبرة فنية مقدم في الدعوى رقم 2024-29717

بناءً على قرار انتخابي بالدعوى التنفيذية ذات الرقم أعلاه بقرار رئاسة التنفيذ الصادر بتاريخ 2026/8/3 م ولدى هيئة القاضي المعزز بيك ابو داود بتاريخ 2026/8/4 م تم انهامي المهمة الموكلة لي وهي الكشف الحسي ومعاينة المركبة موضوع الدعوى والتي تحمل لوحة رقم (20756 - 17) وبيان واقع حالها ووصفها وصفاً شاملاً ودقيقاً حيث تم تحليفي اليمين القانونية لقيامي بالمهمة الموكلة الي بكل صدق و امانة والخلص.

الحيادية :

ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية فلتني الفصح لمحکمتم الموقرة بأنه

١ - لا توجد أية ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة لدى إعدادي لتقرير الخبرة.

به كما ابدي لمحکمتم المعرفة وجود العقدة والمؤهل العلمي والعملی والفني لدي كخبير في إعداد تقرير الخبرة وبجرد وصدق وأمانة.

بيانات المركبة :

(تاريخ ضبط وحجز المركبة : 2026/2/28 م بموقع ساحة حجز الموقر)

رقم المركبة	17- 20756
رقم التسجيل	1330213554
نوع المركبة	شفروليت
الصف	ماليبو
بلد الصنع	كوريا الجنوبية
الموديل (سنة الصنع)	2013
اللون	ابيض لؤلؤي
نوع الوقود	بنزين
نوع صندوق التروس (الناقل) الجير	اتوماتيك
تاريخ انتهاء الترخيص	2025/11/5
رقم الشاسي	KL1GM5DU1DB00381

رقم المحرك	LE9*121020390
سعة المحرك	CC2400
صفة الاستعمال	ركوب
صفة التسجيل	خصوصي
لغة المركبة	ركوب صغير
عدد الأبواب	4
مركز الترخيص	عمان
انتهاء الترخيص	2025/7/10

• هذه المعلومات حسب نموذج واقع الحال المستخرج من ادارة ترخيص المركبات

تنفيذ المهمة :

بتاريخ 2026/8/7م توجهت لموقع حجز المركبة الكائن في ساحة حجز الموقر وبعد مطابقة رقم الشاسي واللوحات على الواقع قمت بمعاينة المركبة والتقاط الصور اللازمة وحسب الاصول فكانت النتيجة كما يلي :

أولاً - الملاحظات :

1. حسب التعليمات المطبقة داخل ساحة الحجز لم يسمح لي بتشغيل المركبة.
2. لم اتمكن من فحص الاجزاء الثابتة مثل المشاصيات والشمعات والمقنية والهيكل بسبب دلو للمركبة من سطح الارض وضيق للحيز المتاح ولتعدد الفك والتركيب والقرط وعدم وجود جكات وعدة وعدم وجود مكان مخصص للفحص.

ثانياً - نتائج الكشف على المركبة :

• المركبة من الخارج :

- الطمبون الامامي : وجود عدة شخوط وكحطات في اكثر من موقع كما هو موضح بالصور المرفقة.
- الطمبون الخلفي : وجود عدة شخوط وكحطات في اكثر من موقع بالإضافة الى تكسير الدهان فوق موقع لوحة الأرقام الخلفية ومفكوك من مكانه من جهة اليسار (موضح بالصور).
- الاضوية الامامية : يحتاج زجاج الاضوية الى يوليش (الزجاج كالح او باهت).
- الاضوية الخلفية : كسر في زجاج الضوء الخلفي اليسار (الغماز) نتيجة ضربة ويحتاج الى تبديل.
- الكوشوك : قياس (225/55/17) بحاجة الى تبديل الفردين الاماميتين والفردين الخلفيتين بحالة متوسطة مع وجود بشر في الفرقة اليمين.
- الجنطات : قياس (17 انش) الملبوم واصلية بحالة متوسطة بحاجة الى صيانة بسبب وجود شخوط وكحطات عليها جميعاً.

- المرشحات : وجود ضربة وتكسير في الدهان في المرشة اليمين من الامام أسفل فصالات الباب الامامي الايمن.
- غطاء المحرك : شخوط بسيطة.
- غطاء الصندوق : شخوط بسيطة.
- الاجنحة :
- أ. الجناح الامامي يمين : شخوط بسيطة.
- ب. الجناح الامامي يسار : شخوط بسيطة.
- ث. الجناح الخلفي يمين : يوجد شخوط وكحفات من اثر ضربة شملت الطمبون الخلفي مع الجناح فوق العجل بالاضافة الى تقور حول غطاء البنزين.
- ث. الجناح الخلفي يسار : مضروب ومصلح بالاضافة الى وجود شخوط.
- الابواب :
- أ. امامي يمين : شخوط على حافة الباب بالاضافة لوجود تقور تحت الشباك.
- ب. امامي يسار : شخوط بسيطة.
- ث. خلفي يمين : شخوط بسيطة.
- ث. خلفي يسار : شخوط على طول الحافة السفلية للباب.
- الزجاج الامامي والخلفي : لا ملاحظات.
- زجاج الشبائيك : لا ملاحظات.
- المرايا : لا ملاحظات.
- فتحة السقف : لا ملاحظات.
- الدهان : بسبب الملاحظات الواردة اعلاه فان المركبة بحاجة الى دهان كامل.

• العدة :

- سبير جنط حديد.
- جك مع يده.
- طفاية حريق سعة 1 كغم.
- عاكسة.

• المركبة من الداخل (الغرفة) :

الكراسي الامامية : بحالة سيئة (تمزيق واضح للمقاعد) تحتاج الى تجديد.

الكراسي الخلفية : بحالة متوسطة وتحتاج الى تجديد.

التابلو الامامي والخلفي وبطانات الابواب والسقفية : لا ملاحظات سوى الحاجة الى تنظيف (دراي كلين).

الشمعات : لا يوجد أثر لضربات او تصليح سابق لها وبالتالي فهي بحالة جيدة.

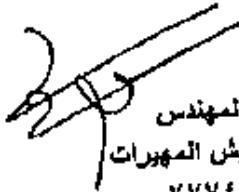
الارضيات : بحالة جيدة.

• المحرك والجير:

- بسبب عدم السماح بتشغيل المركبة لا يمكن ادراج ملاحظات ولكن بالنظر فانه لا يوجد رشح زيت او تزييف من المحرك والجير كذلك فانه لا يوجد اثار زيوت اسفل المركبة.
- لم اتمكن من فحص الاجزاء الثابتة مثل الشاصيات والشمعات والسقفية والهيكل بسبب دنو المركبة من سطح الارض وضيق الحيز المتاح ولتعدد الفك والتركيب والقرط وعدم وجود جكات وعدة وعدم وجود مكان مخصص للفحص مثل جورة الفحص والانارة الكافية اسفل المركبة والمركبة لا تعمل وتراكم الزيوت والشحوم والاثربة بالاضافة لكون ساحة الحجز منطقة غير موهلة للفحص وتفرغ الاطارات من الهواء يزيد من صعوبة نقل المركبة ويضيق المسافات اسفل المركبة ويعتبر هذا الفحص ظاهري حسب ظاهر مظهر المركبة ويحمل المزود اية اضرار اخرى مهما كان نوعها او عيوب خفية او هيكلية ميكانيكية ام الكترونية وكهربائية او يودي او شاصي تتبين لاحقا خلافا لما في التقرير نون ان اتحمل انا الخبير الفني اية مسؤولية لاحقا بعد تاريخ الكشف
- يتحتم على المزود مشاهدة المركبة قبل المزادة عليها
- نصت الفقرة رقم (12) من شروط واحكام المزادات على انه : تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اي من المواصفات و او المعلومات و او التفصيلات الموجودة في تقرير الخبرة والمزود هو المسؤول عن جميع البيانات والاعلانات المتعلقة بحال المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزادة
- الاضافات (حسب مواصفات الشركة الصالعة المثبتة لهذا النوع) تحكم مقاعد كهرباء, تحكم مقود, زجاج كهربائي, ستيرلوك, مشغل لسطوانات CD , مقاعد جلد, AUX / USB متخل, مكيف, اكياس هوائية, نظام انذار, انوار لهارية, جنوط, حساسات خلفية, مرايا كهربائية, فرامل ABS , قفل الباب تلقائي, كاميرا خلفية, اوامر صوتية, مانع انزلاق, بلوتوث, مثبت سرعة, حساس ضغط الاطارات, نظام ملاحة / خرائط, شاشة لمس, نظام تعليق رياضي

وبناءً على ما ورد بأعلاه وحسب خبرتي وقياساً على سعر المثل بالمسوق المحلي فاقني لقدر قيمة المركبة
حسب واقع حالها ب (5500 دينار اردني) خمسة آلاف وخمسمائة دينار اردني
وهذه هي حدود خبرتي اقدمها لعندالة محكمكم الموقرة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التاريخ : 2026/8/12 م.


الخبير المهندس
باسم شايش المهورات
٠٧٧٧٤١٨٤١٩

الملحقات :

