
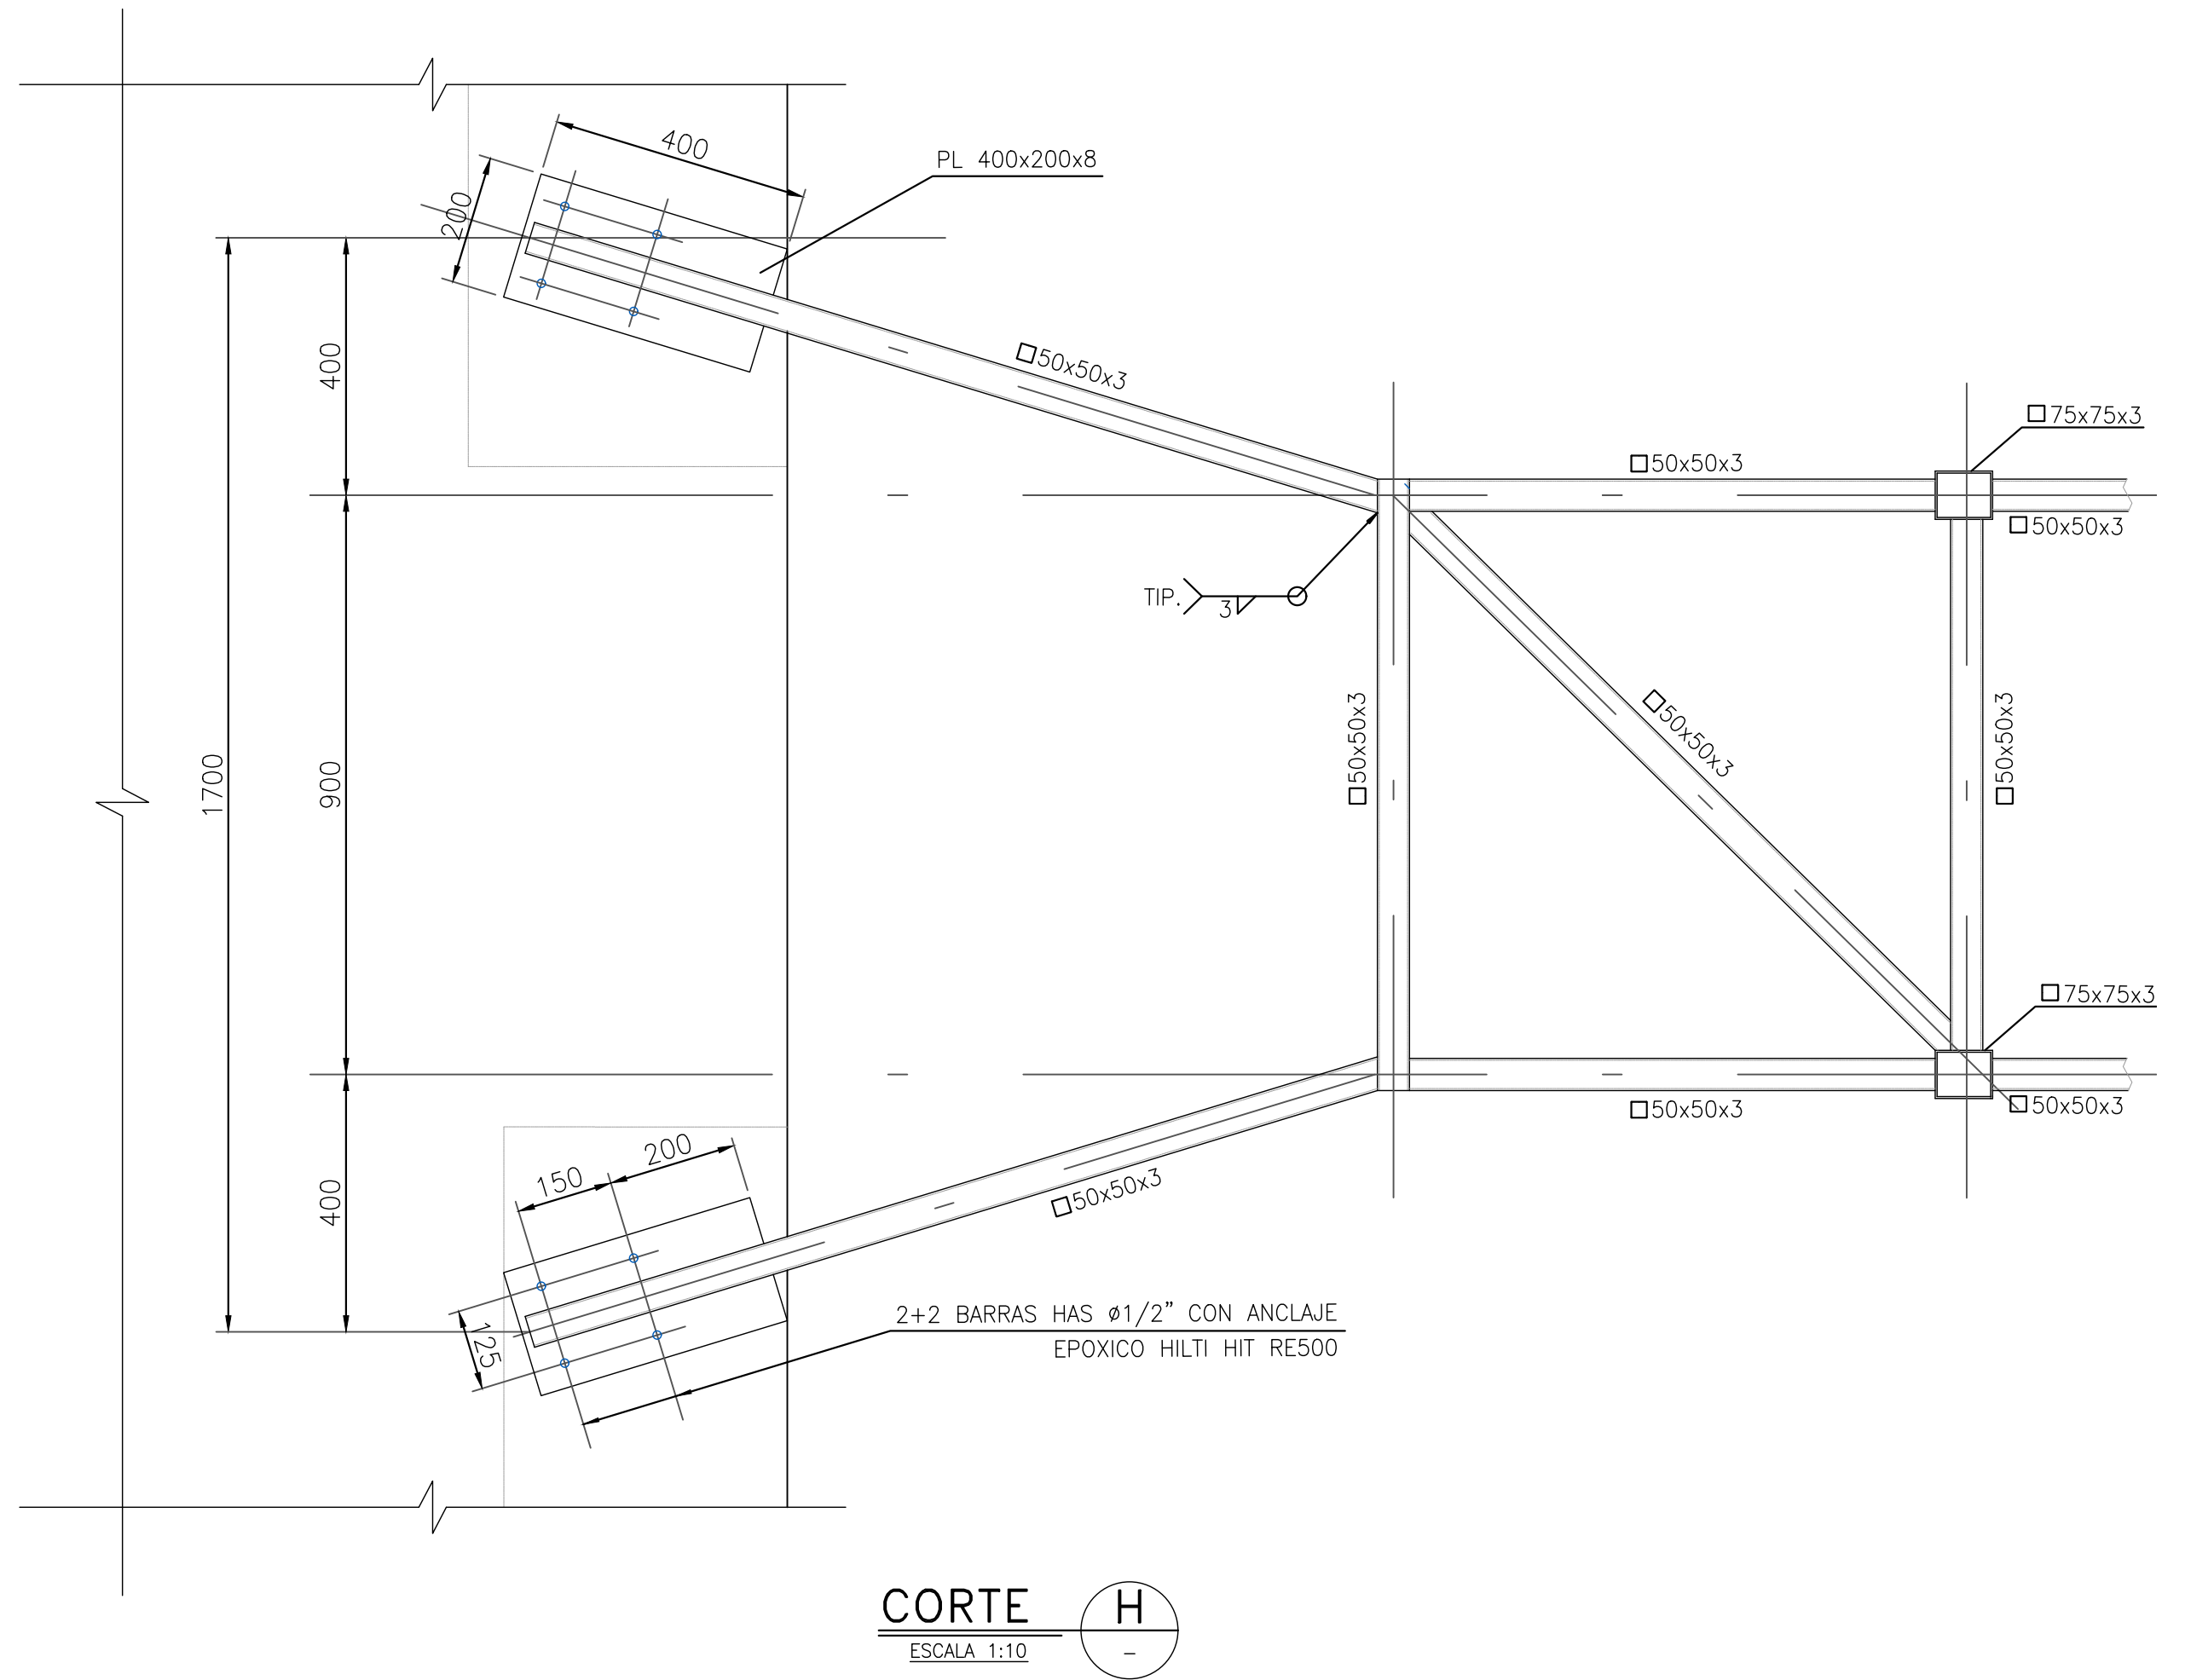
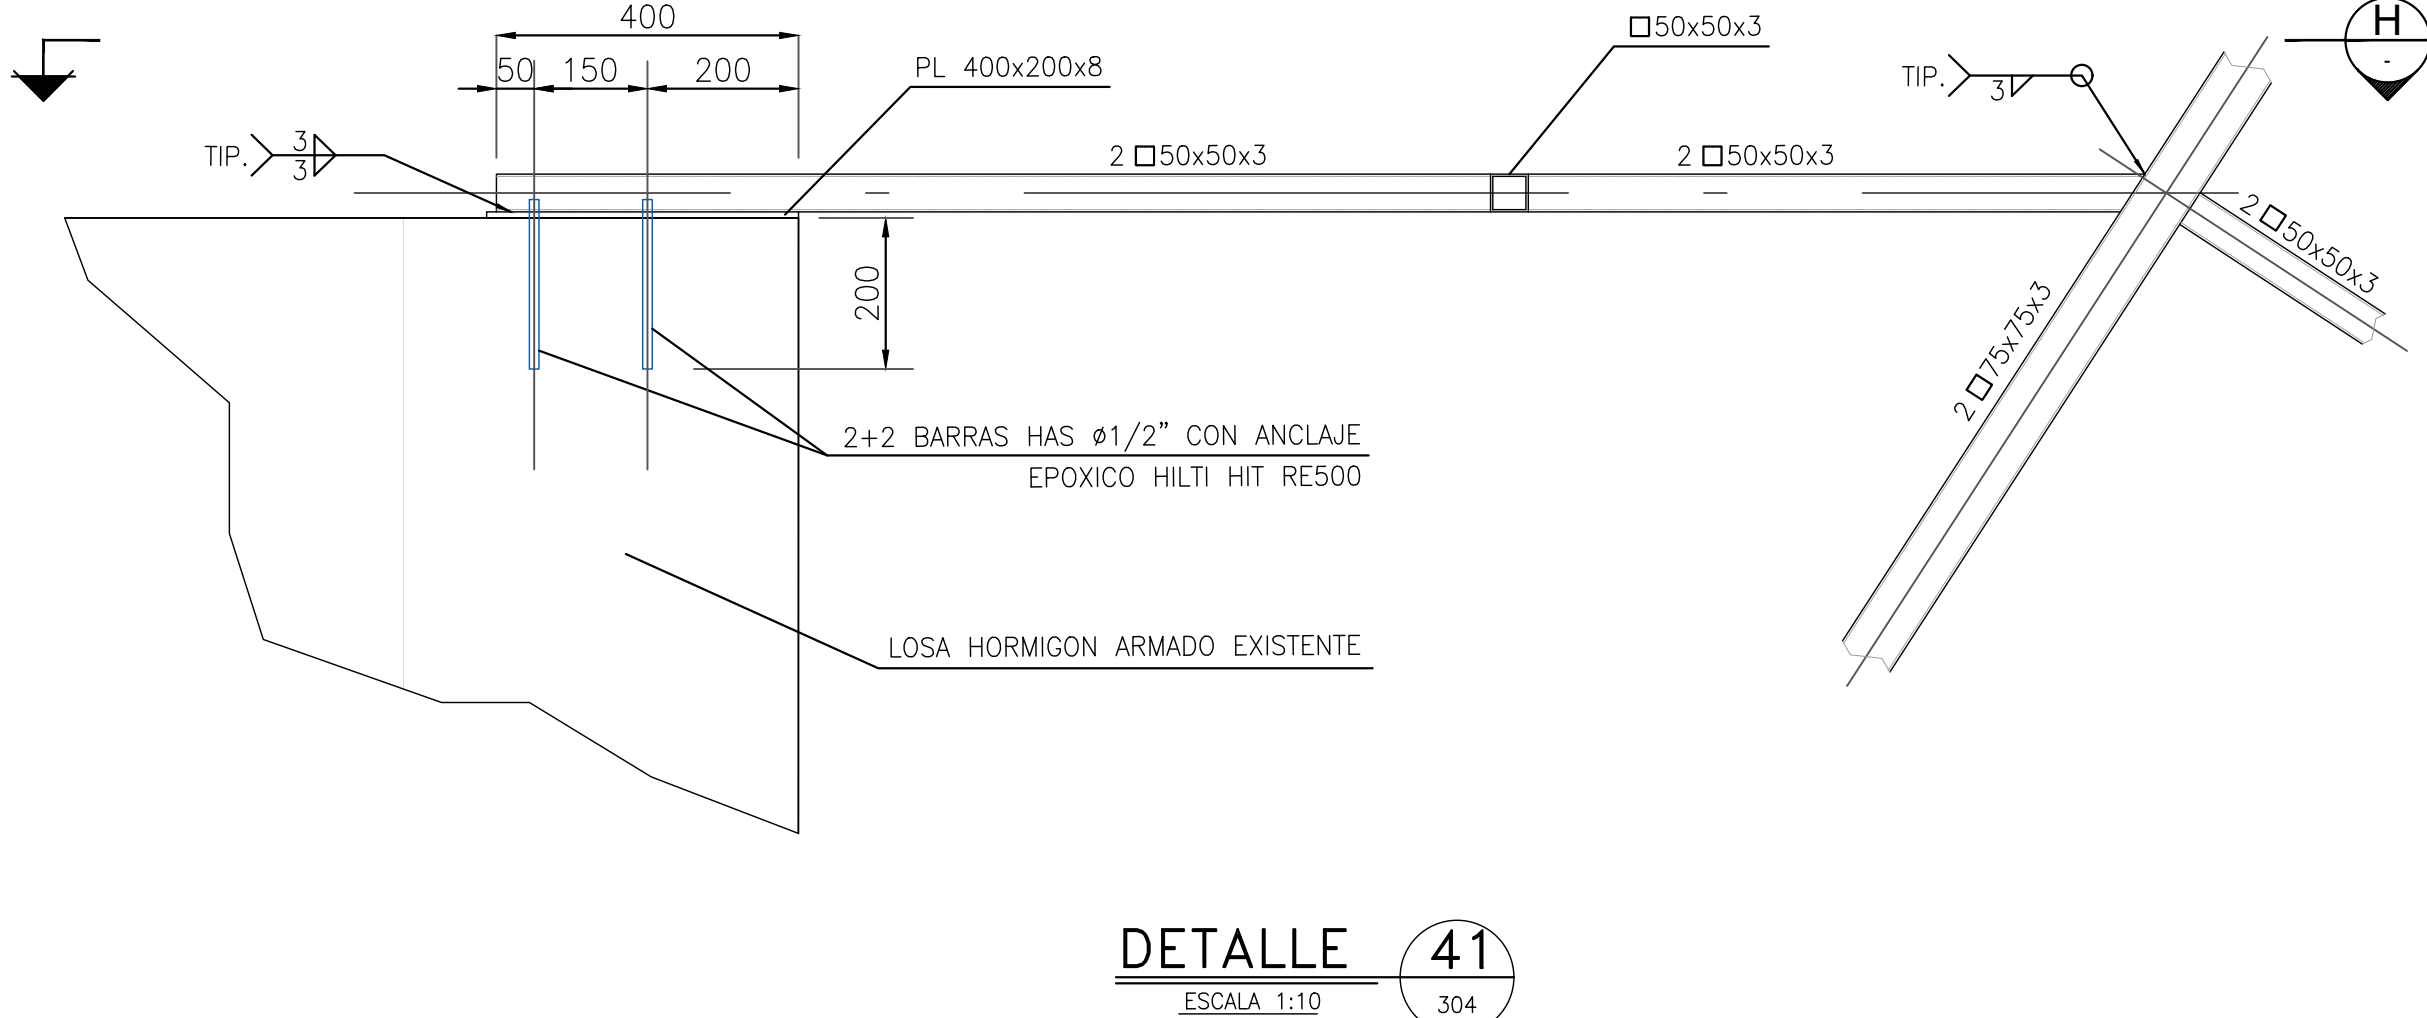
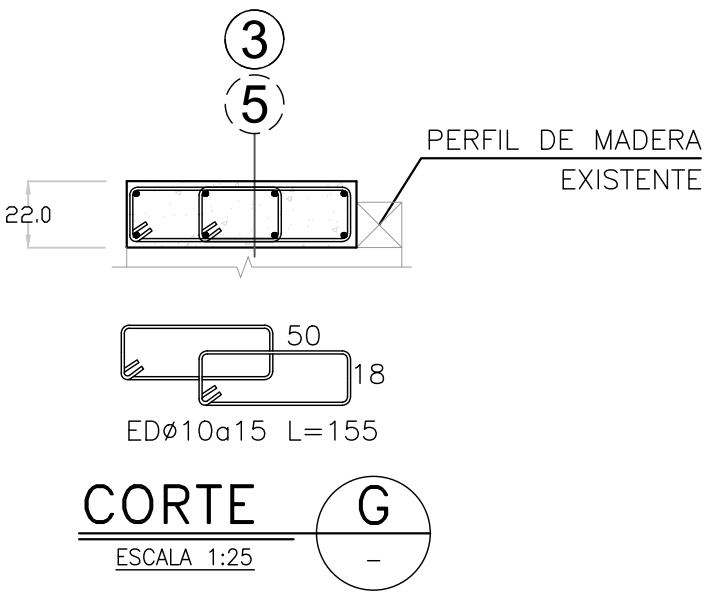
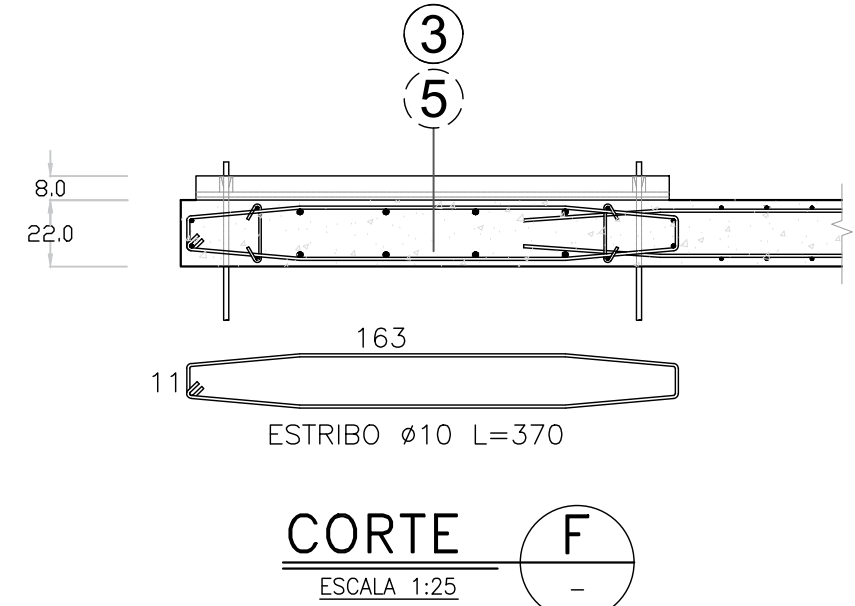
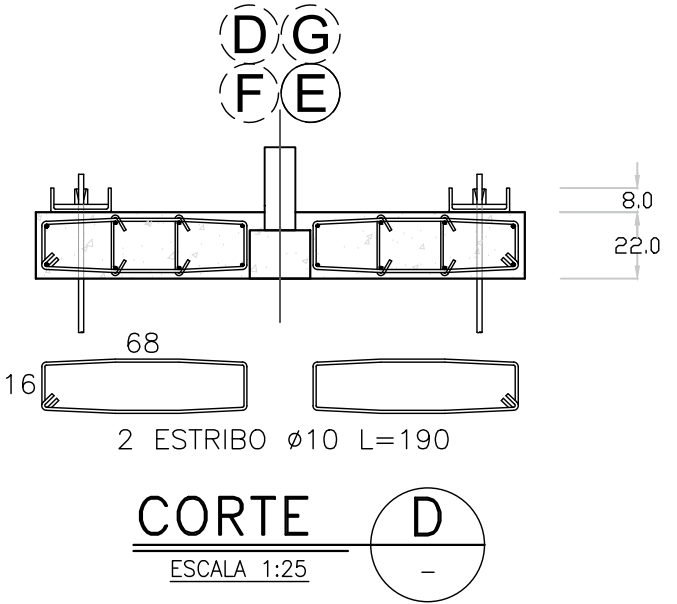
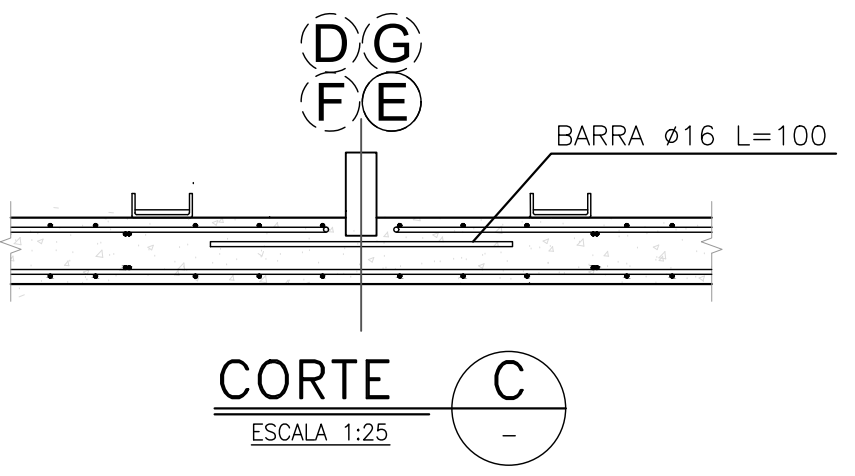
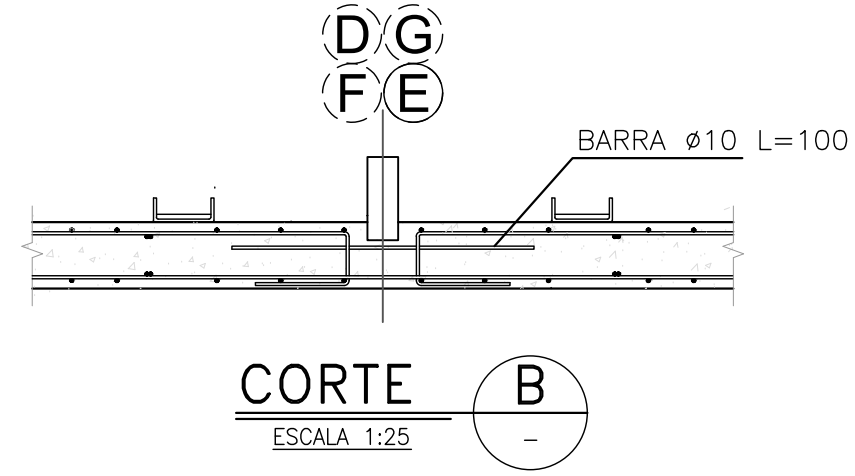
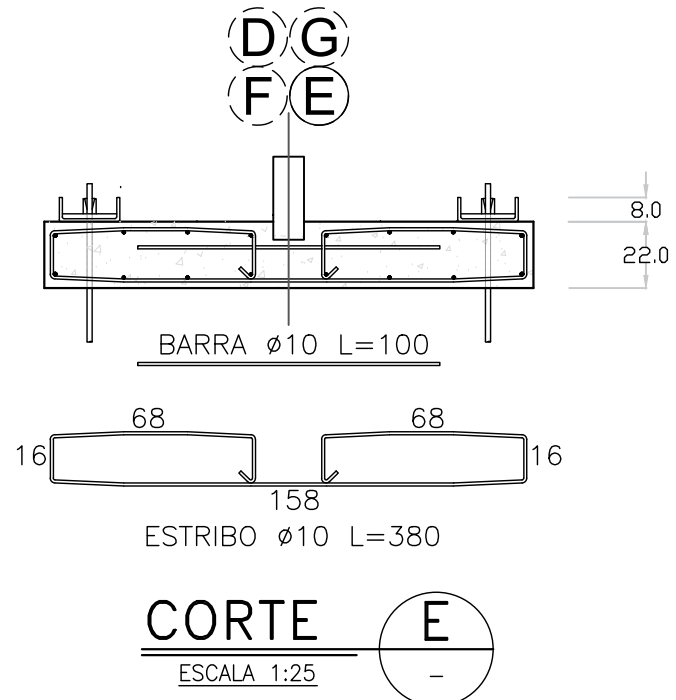
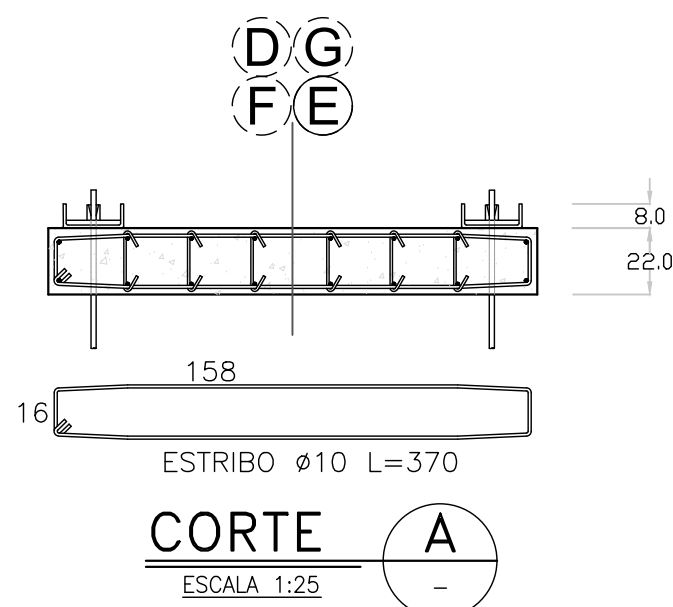


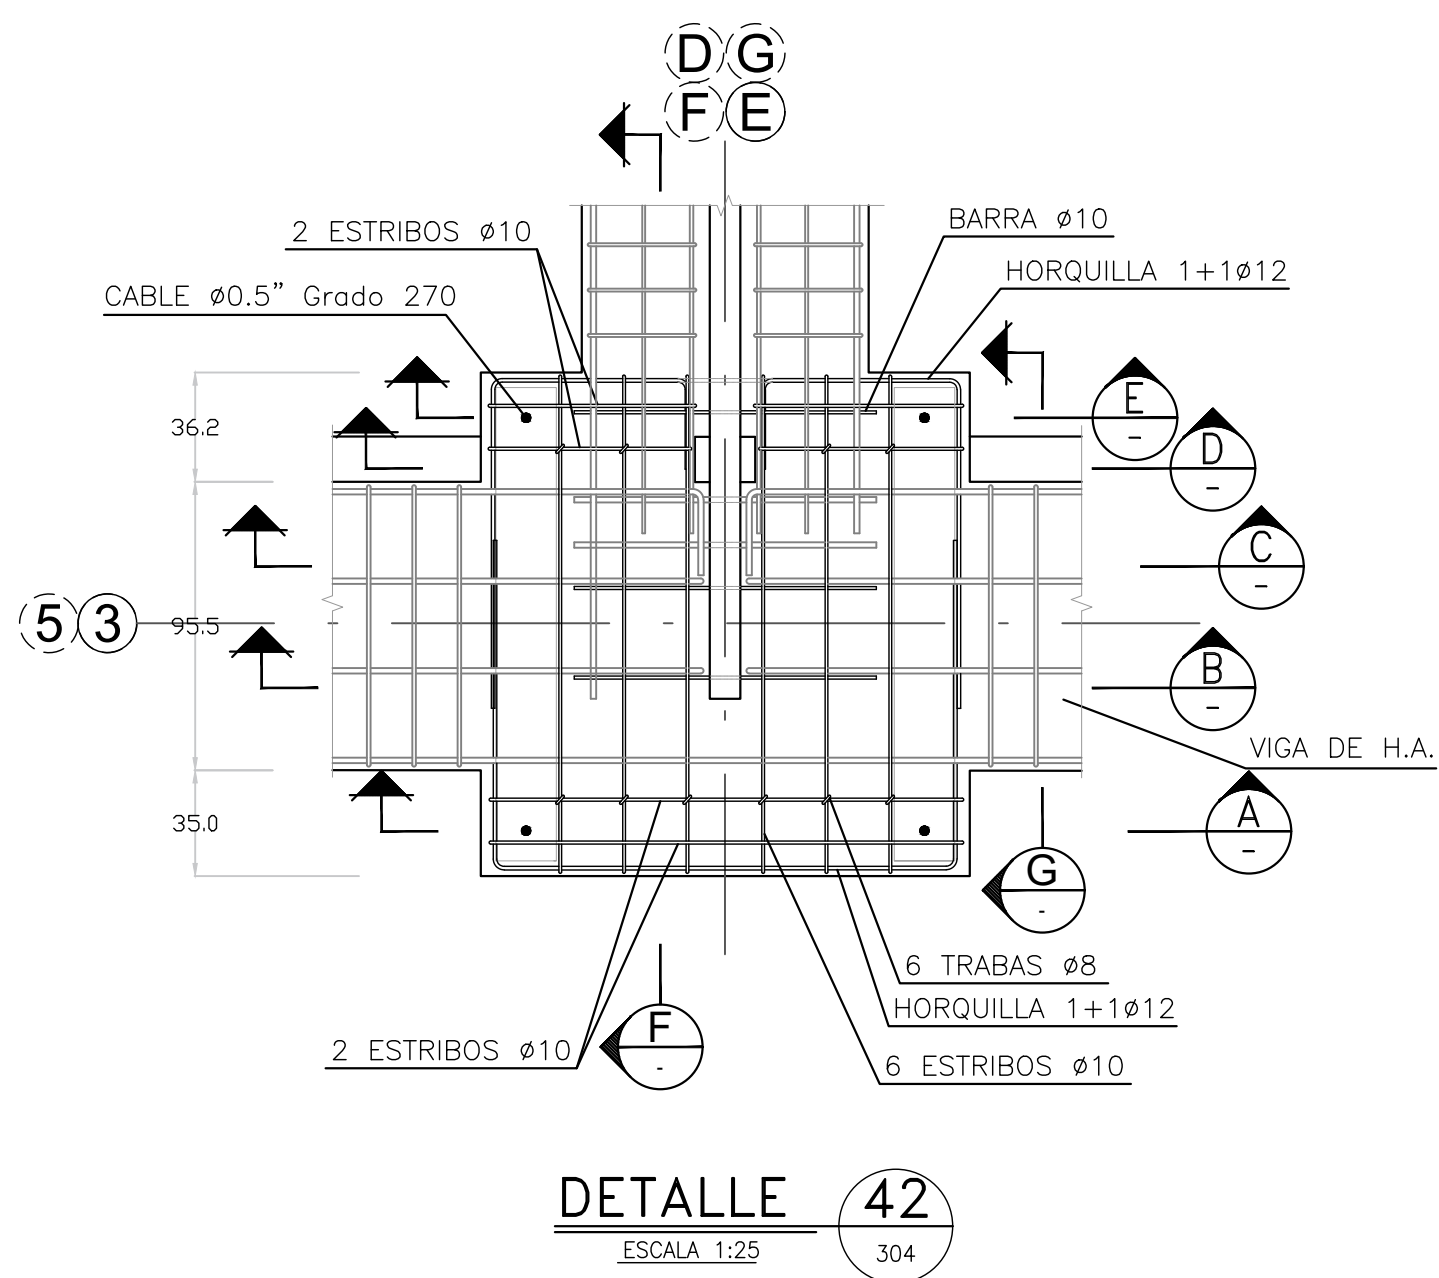

Nomenclatura y simbología REFUERZOS PREVIOS		
ID (Tipo/Material)	Intervención	Simbología
AC Ma	Alzaprimados y cimbras de arcos y bóvedas	
IN Le	Inyecciones y consolidación	
EE Ac	Estructura de emergencia existente de acero	
CE Fr	Confinamiento de columna existente con FRP	
De	Demolición de elementos existentes	

Nomenclatura y simbología REFUERZOS DEFINITIVOS		
ID (Tipo/Material)	Intervención	Simbología
AC Ma	Alzaprimados y cimbras de arcos y bóvedas	
IN Le	Inyecciones y consolidación	
RL Al	Reconstrucción de albanilería	
CE Ac	Confinamiento de columnas mediante estribos externos	
CO Ac	Corchetes metálicos	
TA Ac	Tirantes y anclajes para arcos	
CC HA	Cadena de coronación de I.A.	

- NOTAS:
1. LAS INDICACIONES DE ESTE PLANO DE DEBEN COMPLEMENTAR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, Y CON LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN LAS FICHAS DE INTERVENCIÓN (Anexo A del documento 18088-02-E-01).
 2. LAS INDICACIONES DE ESTE PLANO SE REALIZARÁN UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE NUEVOS SUBTERRÁNEOS Y AISLADORES SÍSMICOS. PLANOS 18088-01-PL-EST-0101 A 1201.
 3. LAS OBRAS INDICADAS EN ESTE PLANO SON COMPLEMENTARIAS A LAS INDICADAS EN LOS PLANOS 0101 A 0205, LAS QUE SE MUESTRAN EN ESTE PLANO REFERENCIALMENTE EN COLOR GRIS.
 4. LAS DIMENSIONES DE TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN AJUSTARSE EN CASO DE SER NECESARIO A LA GEOMETRÍA REAL DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES.
 5. TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN QUEDAR APOYADAS DIRECTAMENTE SOBRE LA ALBANILERÍA EXISTENTE, RETIRANDO TOTALMENTE LOS ESTUCOS O YESOS Y APLICANDO UN MORTERO DE INVELACIÓN QUE ASEGURE UN CONTACTO COMPLETO.

D	23.02.2021	G. PERALTA M. RENDEL	CARL LUDERS
C	18.12.2020	S. SAEZ M. RENDEL	CARL LUDERS
B	04.06.2020	S. SAEZ M. RENDEL	CARL LUDERS
A	19.12.2019	S. SAEZ M. RENDEL	CARL LUDERS
Nº	FECHA	DIBUJO/REVISO	APROBADO
PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL			
PROYECTO			
RECUPERACION BASILICA DEL SALVADOR			
REHABILITACION Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA			
UBICACION			
CALLE HUERFANOS 1786 - SANTIAGO			
CLIENTE			
FUNDACION BASILICA DEL SALVADOR			
CONTENIDO			
DETALLES REFUERZOS DEFINITIVOS I			
FORMATO			REVISION
AD			D
CODIGO DEL DOCUMENTO			
18088-02-PL-EST-0305			
FECHA			
23.02.2021			