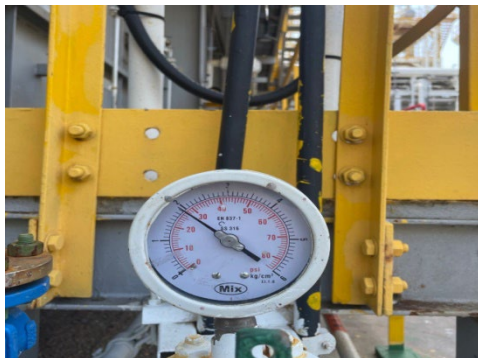
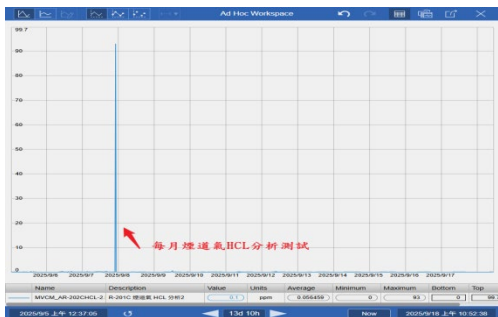
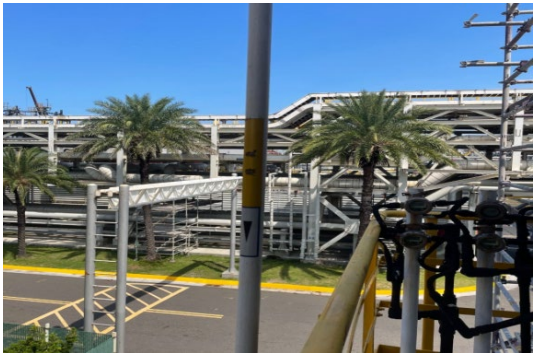


114 年危險性設備檢查現場稽核會議應行/建議改善事項回覆資料

台灣塑膠工業股份有限公司麥寮氣乙烯廠

	事業單位應行改善事項	改善情形回應
1	裂解爐內部仍有部分防火棉應清除乾淨以利檢查工作。 	裂解爐內部防火棉已清除 
2	請再補充說明操作歷程資料之腐蝕速率如何實施？	1. 設備開槽時，爐管會執行超音波測厚。 2. 歷年測厚數據依API腐蝕率計算公式(如下)，求得腐蝕率。 $CR = \frac{T_i - T_a}{\text{interval}}$ T_i:上次厚度； T_a:本次厚度； Interval:檢測間隔(年)
	建議事業單位改善事項	改善情形回應
1	NR-201C 設備之最高使用壓力為14 kg/cm²，安全閥性能測試結果報告表紀載最高使用壓力為12 kg/cm²。	NR-201C與NC-201C共用安全閥，NC-201C設備之最高使用壓力為12kg/cm²，安全閥性能測試結果報告表紀載無誤。 

2	壓力錶標示設備最高使用壓力（紅線標示），常用壓力（正常操作下之最高壓力）以藍線標示。 	壓力錶標示設備操作上下限標示妥。 																												
3	分析儀測試結果達80ppm以上且持續5min 將會連鎖停車，但未呈現檢測記錄，請補正。	裂解爐HCL煙道氣分析儀每月皆進行丟包測試，詳下附圖。 																												
4	導波檢測位置填寫金屬100%，建議修正為直管金屬100%。	已依委員建議修正 五、裂解爐檢測計劃及技術 因裂解爐爐管分為對流段及輻射段，對流段溫度較低(260℃)，輻射段溫度較高(490℃以上)操作條件較為嚴苛，依照可能發生損壞型態，(厚度減薄、滲碳、焊道裂紋)制定檢測計畫，如下表所示： <table><tr><th>區域</th><th>位置</th><th>損壞型態</th><th>檢測技術</th><th>檢測率</th><th>檢測週期</th></tr><tr><td rowspan="2">對流段</td><td rowspan="2">爐管</td><td>厚度減薄</td><td>Smart PIG 智慧型管線檢測</td><td>全面(100%)</td><td rowspan="2">3年 (依工檢要求)</td></tr><tr><td>厚度減薄</td><td>超音波測厚(UT) 導波(GW) 陣列式超音波(PAUT)</td><td>每30cm一處 (每90°一點，共4點) 直管段全面(100%) 局部(導波異常點複測)</td></tr><tr><td rowspan="4">輻射段</td><td rowspan="2">爐管</td><td>滲碳</td><td>滲碳檢查(CT) 射線檢測(RT)</td><td>全面(100%) 焊道(100%)</td><td rowspan="4">配合大修定檢執行檢查</td></tr><tr><td>焊道裂紋</td><td>液滲檢測(PT)</td><td>測溫體焊道(100%)</td></tr><tr><td>測溫體</td><td>厚度減薄</td><td>輪廓射線檢測(RT-Profile)</td><td>全面(100%)</td></tr></table>	區域	位置	損壞型態	檢測技術	檢測率	檢測週期	對流段	爐管	厚度減薄	Smart PIG 智慧型管線檢測	全面(100%)	3年 (依工檢要求)	厚度減薄	超音波測厚(UT) 導波(GW) 陣列式超音波(PAUT)	每30cm一處 (每90°一點，共4點) 直管段全面(100%) 局部(導波異常點複測)	輻射段	爐管	滲碳	滲碳檢查(CT) 射線檢測(RT)	全面(100%) 焊道(100%)	配合大修定檢執行檢查	焊道裂紋	液滲檢測(PT)	測溫體焊道(100%)	測溫體	厚度減薄	輪廓射線檢測(RT-Profile)	全面(100%)
區域	位置	損壞型態	檢測技術	檢測率	檢測週期																									
對流段	爐管	厚度減薄	Smart PIG 智慧型管線檢測	全面(100%)	3年 (依工檢要求)																									
		厚度減薄	超音波測厚(UT) 導波(GW) 陣列式超音波(PAUT)	每30cm一處 (每90°一點，共4點) 直管段全面(100%) 局部(導波異常點複測)																										
輻射段	爐管	滲碳	滲碳檢查(CT) 射線檢測(RT)	全面(100%) 焊道(100%)	配合大修定檢執行檢查																									
		焊道裂紋	液滲檢測(PT)	測溫體焊道(100%)																										
	測溫體	厚度減薄	輪廓射線檢測(RT-Profile)	全面(100%)																										
	5	爐管焊道建議以MT或PT檢測為主，如實施困難再以RT代替之。	1. 依過往檢測記錄及金相分析結果，爐管鐸道異常大多數發生於管內部，且PT只能檢查外表面，無法檢查鐸道內部，因此仍維持RT檢查。 2. 目前裂解爐溫度計鞍座鐸道以PT檢查。(無法使用RT檢查)																											

6	有關裂解爐（NR-201C）供應燃燒機之燃料，標示須統一，例：相同管線有標示液化石油氣，也有標示廢氣。 	裂解爐（NR-201C）石油氣排空管已統一標示石油氣(LPG)。 
---	--	---

114 年危險性設備檢查現場稽核會議建議改善事項回覆

事業單位:台塑石化股份有限公司麥寮一廠-煉油事業部煉製二廠

	事業單位建議改善事項	改善情形回覆
1	請加強閥類及管台之保溫材密閉性。	針對閥類、管台與保溫材之密合性，將排訂定檢期間搭架，逐一檢查接合面之密閉性，若銜接面之密封膠有脫落不良情況，將一併進行修復。
2	申請設備裙座脈衝式渦電流檢查，建議增加判定標準於表格上(最小需求厚度)	設備裙座鋼板之脈衝式渦電流檢測報告，已加註結構最小需求厚度，以利做為判斷基準： 修正檢測報告表單:以於檢測備註第3點:UTM量測判定標準:檢測數值≥結構最小需求厚度XX mm，詳下表(附件一)

Pulsed Eddy Current Thickness Measurement Report
脈衝渦電流厚度檢測報告

廠區(Plant)單元(Unit)				檢測日期(Inspection Date)			
Item No.	設備編號			Inspected at	COSI 操作中心		
設計壓力	操作壓力			檢測時機	COSI 作業檢查		
Material	Inspection Point	Inspection Point	Inspection Point	上游設備	下游設備		
材料	檢測儀器	檢測探頭	檢測電壓				
Surface Cond.	表面狀態	校準厚度	校準探頭				
Inspection Points	檢測點數			檢測方法	修正位置		
檢測說明:							
檢測位置	公稱厚度 mm	校準值	檢測結果				備註
	Nom. T/N		腐蝕率(%)				
檢測區	1	2	3	1	2	3	
	4	5	6	4	5	6	
	7	8	9	7	8	9	
	1	2	3	1	2	3	
	4	5	6	4	5	6	
校準區							

Inspection Note 檢測備註:
1. 對大花內的螺釘孔片有機會影響檢測數值，對大花厚度的變化使得探頭接觸距離變化也會影響檢測數值。
2. 設備防火牆電PECC C/NP檢查評估，當腐蝕率大於50%以上需規劃局部防腐防火保護層進行UTM定量檢測。
3. UTM量測判定標準-檢測數值≥結構最小需求厚度XX mm。

Contractor	Inspected By	Approved By

	事業單位建議改善事項	改善情形回覆																																																																																																																																										
3	洩漏測試檢查紀錄表之檢測值建議增列單位或說明“0”代表意思。	洩漏測試檢查紀錄表中檢測值欄位，已增列檢測數值之單位(ppm)以資明確，詳下表(附件二) 危險性設備槽體、管線與閥洩漏測試紀錄表 檢查日期： 年 月 日 危險性設備：R-2501 <table><tr><th>項次</th><th>槽體、管線洩漏測試位置</th><th>測試位置說明</th><th>檢測值 (ppm)</th><th colspan="2">檢查結果(✓)</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>正常</th><th>異常</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>進料管嘴</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>出料管嘴</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>D</td><td>低點排液管嘴</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>H1</td><td>觸媒卸除管嘴</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>H2</td><td>手孔管嘴</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>M1</td><td>人孔管嘴</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>U</td><td>公用液體連接管嘴</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>V</td><td>高點排氣管嘴</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>T1,T2</td><td>觸媒溫度計套管管嘴</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>項次</th><th>閥洩漏測試</th><th>測試位置說明</th><th>檢測值 (ppm)</th><th colspan="2">檢查結果(✓)</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>正常</th><th>異常</th></tr><tr><td>1</td><td>FV-112</td><td>流量控制閥</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>PV-125C</td><td>壓力控制閥</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 異常處理說明： 主管： 檢查人：	項次	槽體、管線洩漏測試位置	測試位置說明	檢測值 (ppm)	檢查結果(✓)						正常	異常	1	A	進料管嘴				2	B	出料管嘴				3	D	低點排液管嘴				4	H1	觸媒卸除管嘴				5	H2	手孔管嘴				6	M1	人孔管嘴				7	U	公用液體連接管嘴				8	V	高點排氣管嘴				9	T1,T2	觸媒溫度計套管管嘴																項次	閥洩漏測試	測試位置說明	檢測值 (ppm)	檢查結果(✓)						正常	異常	1	FV-112	流量控制閥				2	PV-125C	壓力控制閥																																							
項次	槽體、管線洩漏測試位置	測試位置說明	檢測值 (ppm)	檢查結果(✓)																																																																																																																																								
				正常	異常																																																																																																																																							
1	A	進料管嘴																																																																																																																																										
2	B	出料管嘴																																																																																																																																										
3	D	低點排液管嘴																																																																																																																																										
4	H1	觸媒卸除管嘴																																																																																																																																										
5	H2	手孔管嘴																																																																																																																																										
6	M1	人孔管嘴																																																																																																																																										
7	U	公用液體連接管嘴																																																																																																																																										
8	V	高點排氣管嘴																																																																																																																																										
9	T1,T2	觸媒溫度計套管管嘴																																																																																																																																										
項次	閥洩漏測試	測試位置說明	檢測值 (ppm)	檢查結果(✓)																																																																																																																																								
				正常	異常																																																																																																																																							
1	FV-112	流量控制閥																																																																																																																																										
2	PV-125C	壓力控制閥																																																																																																																																										
4	設備上方人孔位於平台下之管頸部未保溫，建議因保溫防水可能不完全密閉，須注意是否會有CUI的形況發生。	1. 本次檢查設備編號 12S3906164024、12S3906163354操作溫度均高於175℃，此操作條件不易好發保溫下腐蝕。 2. 將排定於每月實施定期目視檢查時，檢視保溫與管頸部密封狀況，防範雨水滲入保溫材。																																																																																																																																										
5	耐壓試驗檢測報告煩請依官方版本填寫。	耐壓試驗檢測報告將採用危險性設備代行檢查機構所公告之最新版本(111年1月)，進行填報，詳附件三。																																																																																																																																										
6	基礎沉陷現場過度保養，油漆過多請應清楚表示或用顏色分別。	基礎沉陷定期檢測點，已使用紅色註記檢測點，以利區別。 沉陷監測點標記 																																																																																																																																										

Pulsed Eddy Current Thickness Measurement Report

脈衝渦電流厚度檢測報告

廠區(Plant)/單元(Unit):

檢測日期(Insp. Date):

Item No. 設備編號				Inspected at 檢測時機	☒ OSI 操作中檢查 ☐ SDI 停車檢查		頁數				
設計壓力		環境溫度		上游設備		下游設備					
操作壓力											
Material 材質		Insp. Instr. 檢測儀器		Insp. Probe 檢測探頭		發射頻率					
						檢測電壓					
Surface Cond. 表面狀態		校準厚度 修正		檢測程序							
Insp. Points 檢測點數		探頭提離距離設定 (探頭與被檢鋼板的距離)		檢測方法		增益設置					
檢測說明：								(單位):mm			
檢測 編號	檢測 位置	公稱厚度 mm	校準值	檢測結果						備註	
		Nom. Thk		檢測數值(mm)			腐蝕率(%)				
			檢測區	1	2	3		1	2	3	
				4	5	6		4	5	6	
			校準區	7	8	9	7	8	9		
				1	2	3	1	2	3		
4	5	6		4	5	6					

Inspection Note 檢測備註:

- 耐火泥內的植釘鉤片有機會影響檢測數值，耐火泥厚度的變化使得探頭提離距離跟著變化也會影響檢測數值。
- 設備防火披覆PEC_CUF檢查評估：當腐蝕率大於30%以上需規劃局部敲除防火披覆層進行UTM定量子量測。
- UTM量測判定標準：檢測數值≥結構最小需求厚度 XX mm。

Contractor	Inspected By	Approved By

危險性設備槽體、管線與閥洩漏測試紀錄表

檢查日期： 年 月 日 危險性設備：R-2501

項次	槽體、管線洩漏測試位置	測試位置說明	檢測值 (ppm)	檢查結果(✓)	
				正常	異常
1	A	進料管嘴			
2	B	出料管嘴			
3	D	低點排液管嘴			
4	H1	觸媒卸除管嘴			
5	H2	手孔管嘴			
6	M1	人孔管嘴			
7	U	公用流體連接管嘴			
8	V	高點排氣管嘴			
9	T1,T2	觸媒溫度計套管管嘴			

項次	閥洩漏測試	測試位置說明	檢測值 (ppm)	檢查結果(✓)	
				正常	異常
1	FV-112	流量控制閥			
2	PV-125C	壓力控制閥			

異常處理說明：

主管：

檢查人：

危險性設備延長內部檢查期限辦理事項

耐 壓 試 驗 報 告 表

公司名稱			日 期	年 月 日	
設備編號			打印號碼		
最高使用壓力 (設計壓力)	☐ 胴側 ☐ 管側 ☐ 夾套	kgf/cm ²	常用壓力	☐ 胴側 ☐ 管側 ☐ 夾套	kgf/cm ²
試驗壓力	☐ 胴側 ☐ 管側 ☐ 夾套	kgf/cm ²	☐ 試驗壓力為最高使用壓力(設計壓力)之 ____ 倍 ☐ 試驗壓力為常用壓力之 ____ 倍		
引用規範	☐ CNS9788 ☐ CNS7249 ☐ 安檢則 ☐ 其他 _____ ☐ CNS7248 ☐ CNS2139 ☐ 高壓則				
試驗介質	☐ 水 ☐ 氣體() ☐ 內容物				
試驗部位	☐ 胴側 ☐ 管側 ☐ 夾套				
持壓時間	min				
試驗結果	☐ 合格				
	☐ 不合格		漏 洩		
			變 形		
			膨 凸		
			壓 降		
備 註					
測 試 人 員			主 管		
			表單編號	P3-62-30B	111.01

115 年危險性設備檢查現場稽核會議應行/建議改善事項回覆資料

台塑石化股份有限公司麥寮三廠-烯烴二廠

	事業單位應行改善事項	改善情形回應																																																																										
1	替代檢查建議書8項工作項目的執行單位分別是本廠人員、檢測中心人員或委外執行，希望能夠說明清楚。檢查後的查核工作是誰來執行，希望能稍作說明。	委員好，NDT檢測為委外執行，檢查後的資料報告查核工作由預測組執行人員執行。並將檢測報告依公司程序，經OA(辦公室自動化系統)檢測維修報告(計畫)呈核至製程廠PSM，召開檢討會議，審視報告內容。會議記錄呈核至廠長，並留存檢測報告於工安室存查。																																																																										
2	R450A乙炔反應器(編號12S3906162217)儀錶控制箱之壓力計錶面模糊，無法看清刻度，請改善。	 委員好，已立即更新錶計，請參考上圖，原圖如附件1。																																																																										
	建議事業單位改善事項	改善情形回應																																																																										
1	轉烷單元的高特下方有基礎沉陷監測點，請問參考基準點設置在何處？希望能夠確實執行量測沉陷量。	委員好，沉陷監測報告參考基準點(M06)位於本廠北側廠界道路(南六路上)，請參考附件2圈選位置及說明。																																																																										
2	R710B(12S3906162359)洩漏測試紀錄表之檢測值欄位，請標示單位。	感謝委員，將依委員建議修改紀錄表單格式，標示氣體偵測器VOC檢測單位(ppm)；若以氮氣持壓測漏(非操作中的反應器)，將以泡沫液噴塗法蘭墊片夾緊處，觀察是否洩漏起泡，紀錄表格式如附件3。 <table><tr><th rowspan="2">項次</th><th rowspan="2">洩漏測試</th><th rowspan="2">測試位置說明</th><th colspan="2">檢測方式(V)</th><th colspan="2">洩漏檢測值(V)</th><th colspan="2">泡沫檢測結果(V)</th><th colspan="2">檢查結果(V)</th></tr><tr><th>測漏</th><th>泡沫</th><th>%LEL</th><th></th><th>無泡沫</th><th>有泡沫</th><th>正常</th><th>異常</th></tr><tr><td>1</td><td>PV-7003</td><td>氮氣入料控制閥</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>XV-7001A</td><td>P-701A 入料 MOV</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>3</td><td>XV-7001B</td><td>P-701B 入料 MOV</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>4</td><td>XV-7002A</td><td>P-710A 入料 MOV</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>5</td><td>XV-7002B</td><td>P-710B 入料 MOV</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> 註:1. 內空物試壓以 5 合 1 偵測器測漏檢測。2. 氮氣試壓以泡沫檢測。 異常處理說明:○ 主管: 檢查人:○	項次	洩漏測試	測試位置說明	檢測方式(V)		洩漏檢測值(V)		泡沫檢測結果(V)		檢查結果(V)		測漏	泡沫	%LEL		無泡沫	有泡沫	正常	異常	1	PV-7003	氮氣入料控制閥	○	○	○		○	○	○	○	2	XV-7001A	P-701A 入料 MOV	○	○	○		○	○	○	○	3	XV-7001B	P-701B 入料 MOV	○	○	○		○	○	○	○	4	XV-7002A	P-710A 入料 MOV	○	○	○		○	○	○	○	5	XV-7002B	P-710B 入料 MOV	○	○	○		○	○	○	○
項次	洩漏測試	測試位置說明				檢測方式(V)		洩漏檢測值(V)		泡沫檢測結果(V)		檢查結果(V)																																																																
			測漏	泡沫	%LEL		無泡沫	有泡沫	正常	異常																																																																		
1	PV-7003	氮氣入料控制閥	○	○	○		○	○	○	○																																																																		
2	XV-7001A	P-701A 入料 MOV	○	○	○		○	○	○	○																																																																		
3	XV-7001B	P-701B 入料 MOV	○	○	○		○	○	○	○																																																																		
4	XV-7002A	P-710A 入料 MOV	○	○	○		○	○	○	○																																																																		
5	XV-7002B	P-710B 入料 MOV	○	○	○		○	○	○	○																																																																		
3	R710B(12S3906162359)耐壓試驗曲線圖之試驗值，請填寫完整壓力單位kg/cm ² 。	感謝委員，將依委員建議填寫完整壓力單位kg/cm ² G(錶壓)，如附件4。																																																																										
4	建議裙座脈衝式渦電流(PEC)檢測，檢附人員資格證明。	委員好，PEC委外執行檢測人員資格證明請參考附件5。																																																																										
5	PEC檢測報告之檢測人員及核可人員都是電腦登打姓名，建議以簽章為主，才符合簽核程序。	感謝委員建議，檢測人員及核可人員將改以簽章方式以符合簽核程序。																																																																										

115 年危險性設備檢查現場稽核會議應行/建議改善事項回覆資料

台灣化學纖維股份有限公司海豐廠-芳香烴二廠

	事業單位應行改善事項	改善情形回應
1	每日自動檢查表及每月自動檢查表，應能陳現所檢查的項目及有確實檢查。	依照原有表單(每日、每月)檢查項目去落實執行檢查，若檢查有異常，將於異常說明欄位去進行相關說明及改善執行，延長替代檢查設備將獨立撰寫每日及每月自動檢查表。

每月自動檢查表：

製表日期：2022/10/24 13:22:22

頁次：6

項次	檢查項目	檢查基準	檢查方法	檢 查 順 序
01	本體	(1)本體無損傷或洩漏。	目視	公司別： 03台灣化學纖維公司
		(2)本體應無變形、膨凸。	目視	廠別： II2芳香烴二廠
		(3)本體表面應無銹蝕。	目視	作業場所： 芳二課
02	蓋板螺栓	(1)螺栓完整無鬆動、鎖全。	操作	數量： 15
		(2)蓋板應無變形。	目視	
		(3)蓋板表面應無銹蝕、磨損。	目視	
03	管線、閥、凸緣及旋塞	(1)管線無損傷、洩漏、變形、銹蝕。	目視	序號
		(2)閥組無損傷、洩漏、變形、銹蝕。	目視	設備編號
		(3)管閥末端應已予盲封。	目視	001 C120
		(4)凸緣(法蘭)應無變形、損傷及洩漏	目視	002 C250
		(5)旋塞應無變形、損傷及洩漏	目視	003 C420
04	自動控制及附屬裝置	(1)各項自動裝置應保持堪用功能。	測試	004 C430
		(2)溫度控制裝置運作應正常。	測試	005 C462
		(3)壓力控制裝置運作應正常。	操作	006 C505
		(4)溫度表無破損，功能正常。	目視	007 C520
		(5)壓力錶無破損，功能正常，壓力在管制範圍內。	目視	008 C530
05	其他保持性能必要事項	(1)消防設備保持勘用，安全標示完整。	目視	009 C562
		(2)各欄杆、平台牢固、無銹蝕。	操作	✓ 010 C620
		(3)支座、支撐應牢固。	操作	✓ 011 C650A
		(4)接地線完整、無鬆脫。	目視	✓ 012 C650B
		(5)氣體洩漏檢知器無銹蝕、誤動作。	目視	✓ 013 C660
		(6)保溫設施無脫落。	目視	✓ 014 C670
		(7)作業通道應無堵塞。	目視	

2026 年 6 月

表單編號: B401

製表日期: 2024/02/21 14:52:00

頁次:1

[illegible]

樂於助人，

1. 請檢查人員依應檢設備之檢查順序與基準逐項檢查，如有需填報壓力、溫度數值填寫於檢點紀錄，發現異常者請列入異常紀錄並填報改善措施後於作業檢核電腦作業立案管制。
2. ~~本表填檢點順序、異常紀錄、合格設備名稱、檢查人員、改善措施、預定完成日、檢查人員。~~
實際完成日（檢查人員）→呈核（主管）→存檔備查（工安人員；資料需保存三年以上）。
3. 依職業安全衛生管理辦法第33條規定辦理。本紀錄表應保存三年。

主管：

檢查人員：

每日自動檢查表

高壓氣體特定設備自檢表—每日作業前

2026年 5 月

檢查表代號: B40D
表單編號: B40D

廠別: 芳銻二廠 作業場所: 6600 製表日期: 2021/01/22 16:35 頁次: 2

項次	檢查項目	檢查基準	檢查方法	設備編號(R611)、檢查日期及檢查結果																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
01	管線及閥	(1) 管線無損傷、洩漏、變形、銹蝕。	目視	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		(2) 閥組無損傷、洩漏、變形、銹蝕。	目視	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02	自動控制及附屬裝置	(1) 各項自動裝置應保持適用功能。	測試	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		(2) 溫度控制裝置運作應正常。	測試	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		(3) 壓力控制裝置運作應正常。	測試	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		(4) 溫度表無破損，功能正常。	目視操作	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		(5) 壓力錶無破損，功能正常，壓力在管制範圍內。	目視操作	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
03	其他保持性能必要事項	(1) 作業通道應無堵塞。	目視	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		(2) 作業環境應整潔。	目視	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
檢查人員		檢查人員簽名 (全名)	陳明發 吳清福																															
異常結果說明																																		
異常改善措施																																		
備註		1. 依職業安全衛生管理辦法第64條規定辦理，本紀錄表應保存三年。 2. 檢查結果應詳實記錄：正常 (V)，異常 (X) 並於「異常結果說明」欄內說明原因及「異常改善措施」欄內填寫改善措施。																																

主管: 陳明發

17-2

項次	檢查項目	檢查基準	檢查方法
01	管線及閥	(1) 管線無損傷、洩漏、變形、銹蝕。	目視
		(2) 閥組無損傷、洩漏、變形、銹蝕。	目視
02	自動控制及附屬裝置	(1) 各項自動裝置應保持適用功能。	測試
		(2) 溫度控制裝置運作應正常。	測試
		(3) 壓力控制裝置運作應正常。	測試
		(4) 溫度表無破損，功能正常。	目視操作
		(5) 壓力錶無破損，功能正常，壓力在管制範圍內。	目視操作
03	其他保持性能必要事項	(1) 作業通道應無堵塞。	目視
		(2) 作業環境應整潔。	目視

	建議事業單位改善事項	改善情形回應
1	轉烷單元的高特下方有基礎沉陷監測點，請問參考基準點設置在何處？希望能夠確實執行量測沉陷量。	R611每年均會執行沉陷監測，R611參考基準點編號為H19，設置於C2-25管架下方。



2	建議硬度試驗報告之結果，加註數值及管制值，俾使確認。	R611最近一次2024年硬度檢測報告內文有詳細記錄實際硬度檢測值以及接受基準（因配合簡報版面未檢附），胴體其硬度檢測結果介於173~185HB皆符合材質硬度接受基準(154~241HB)，插管其硬度檢測結果介於150HB皆符合材質硬度接受基準(123~241HB)，硬度檢測均為合格。
---	----------------------------	---



硬度試驗報告 HARDNESS TESTING REPORT

宏達檢測有限公司
HD INSPECTION CO., LTD.
桃園市龜山區公園路32號7樓
TEL: (03) 318-7504 FAX: (03) 318-7581

Page: 2 / 3

報告編號	ARO2-R611-FHT-2024	檢測日期	2024/7/21~2024/7/22						
設備編號	R611	設備名稱	轉烷反應器						
硬度試驗結果（硬度數據轉換參考 ASTM E140、ASTM A370）									
測點編號	測點位置描述	維氏硬度 (HV)						換算勃氏硬度 (HB)	SA387 Gr.22 CL.2 接受基準 154<HB<241
		測點 1	測點 2	測點 3	測點 4	測點 5	平均值		
1	WC03 鋁道上方(90°)-下端蓋外壁	185	163	177	184	168	175	175	合格
2	WC03 鋁道下方(90°)-胴體外壁	185	183	187	184	188	185	185	合格
4	B 插管鋁道之上端蓋外壁	173	179	173	174	165	173	173	合格
5	E 插管鋁道之下端蓋外壁	183	177	176	181	188	181	181	合格
測點編號	測點位置描述	維氏硬度 (HV)						換算勃氏硬度 (HB)	SA335 Gr.P22 接受基準 123<HB<241
		測點 1	測點 2	測點 3	測點 4	測點 5	平均值		
3	A 插管外壁母材	159	144	148	148	151	150	150	合格
備註：									
1. 硬度轉換係根據 ASTM E140、ASTM A370 規範，將硬度轉換為抗拉強度近似值。									
2. 將 ASME SA387 Gr.22 CL.2 材料規範之抗拉強度最低值(515 MPa)依據 ASTM A370 規範換算成硬度值作為材料硬度最小值(154 HB)，而材料硬度最大值(241 HB)則參考台塑規範 FGES-T-UNDC0 規範，由此可得 ASME SA387 Gr.22 CL.2 材料之硬度合格範圍為至 154~241 HB。									
3. 將 ASME SA335 Gr.P22 材料規範之抗拉強度最低值(415 MPa)依據 ASTM A370 規範換算成硬度值作為材料硬度最小值(123 HB)，而材料硬度最大值(241 HB)則參考台塑規範 FGES-T-UNDC0 規範，由此可得 ASME SA335 Gr.P22 材料之硬度合格範圍為至 123~241 HB。									
結論與建議									
1. 胴體與端蓋之現場硬度檢測結果介於 173~185 HB，其檢測位置之硬度值符合材質規範硬度範圍(154~241 HB)，因此 研判本次硬度試驗結果合格 。									
2. A 插管之現場硬度檢測結果為 150 HB，其檢測位置之硬度值符合材質規範硬度範圍(123~241 HB)，因此 研判本次硬度試驗結果合格 。									
3. 建議定期針對設備進行硬度試驗，以定期追蹤設備材質狀況。									

註：本報告僅對此檢測案件有效，未經書面許可不得複製或摘錄。

This report is responsible for this designated case only. Reproduction of this report without a written approval is strictly prohibited.

3

MT於操作中檢查(380°C)，磁粉是否能適用該溫度？可靠度是否適足？建議擇日於停機狀態下再確認。另高溫下操作之作業程序是否訂定？

高溫磁粒檢測所使用之磁粉最高耐熱溫度為426°C，而R611現況操作溫度約為380°C，所使用的磁粉適用於R611操作溫度範圍，磁粉耐熱溫度原廠資料詳圖說明，於2027年停車設備降溫時會再實施常溫磁粒檢測進行檢測結果比對驗證，另外，針對高溫下操作之作業程序及相關防護已於JSA內制訂，詳JSA摘錄內容。



PRODUCT DATA SHEET

MPI-86 B, G, R, & Y



Met-L-Chek Company manufactures a complete line of Nondestructive Testing Materials. Met-L-Chek Company supplies fluorescent and visible dye penetrants, wet and dry magnetic particles and a variety of specialty testing materials. All Met-L-Chek Company products are designed to yield maximum value through quality, cost, and usability. Met-L-Chek Company products are sold under the **Met-L-Chek®** and **Pen-Chek®** trademarks. Met-L-Chek Company products are manufactured under license in The Netherlands by NDT Europa.

MPI-86B is a blue magnetic particle powder. **MPI-86G** is a grey magnetic particle powder. **MPI-86R** is a red magnetic particle powder. **MPI-86Y** is a yellow magnetic particle powder. They are designed for white light visible dry method inspection. They meet the requirements of **AMS-3040** and **ASTM E-1444** for visible dry method magnetic particle inspection. **MPI-86G, MPI-86B, and MPI-86Y** may be used on hot surfaces up to 426°C (800°F). MPI-86R is limited to 121°C (250°F) maximum.

Typical Physical Properties

Form: blue, grey, red, or yellow coarse powder.
Density: 2500 g/L
Particle size: 15-160µ
SAE Relative Sensitivity: 6

Product Availability

3 Kg (6.6 lb) plastic jar
5 Kg (11 lbs) plastic pail
22.7 Kg (50 lbs) plastic pail

Specifications


The warranty shelf life of the product is 5 years from date of batch approval.

AMS-3040
ASTM E-1444
ASME SE-709, B&PV code, section V, art. 7&25.


ASTM E-709
API RP 5A5



MPI-86B

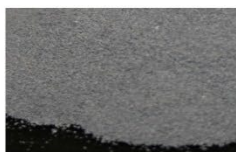

MPI-86G

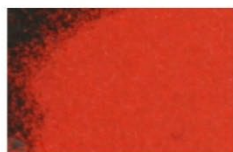

MPI-86R



MPI-86Y

Transport: DOT: Bulk - not regulated.

Hazards: Eye Irritant

Classification: **NFPA Health-1, Flammability-0, Reactivity-0.**

EU- unknown

WHMIS(Canada) D2B (bulk)

Human health hazards: Eye irritant.

First aid measures

Eyes: Check for contact lenses and remove. Flush eyes with clean water holding eyelids open. Seek medical attention.

Skin: Remove contaminated clothing. Wash exposed area with soap and water. Apply moisturizing lotion. Launder clothing and clean shoes.

Swallowing: Do not induce vomiting. Small amounts are not expected to cause significant harm, call a physician.

Inhalation: Remove to fresh air.

See MSDS for detailed health, safety, and disposal information.

Met-L-Chek Company, 1639 Euclid Street, Santa Monica, California, 90404, U.S.A.
Phone: 310-450-1111, Fax: 310-452-4046, Email: info@met-l-chek.com, Web: www.met-l-chek.com

「ARO2 廠管線設備非破壞檢測工程」初步危害分析表

部門別：台化 ARO2 廠

作業（工程）名稱：ARO2 廠管線設備非破壞檢測工程

日期：2025 年 6 月 20 日

危害類型	墜落、滾落 1	跌倒 2	物體飛落 4	皮膚與有害 物接觸 12	觸電 13	吸入有害 物 17	缺氧及有害 氣體中毒 22	高溫 26	其它 30
作業項目/細目（步驟）									
五.超音波探傷與衰減檢測									
A.儀器與探頭校正									
B.超音波探傷與衰減檢測	V	V	V					V	
六.磁粒探傷									
A.磁粒儀器校正									
B.磁粒探傷	V	V	V					V	
七.液滲檢測									
A.檢測面前處理	V		V						
B.藥劑噴灑及檢測觀察				V		V			
八.硬度檢測									
A.檢測面前處理	V		V			V			
B.硬度計檢測									

註：危害類型如下（視需要填列於上表中）

1. 墜落、滾落 2. 跌倒 3. 衝撞 4. 物體飛落 5. 物體倒塌 6. 被夾 7. 被夾、被捲 8. 被切、割、擦傷 9. 踩踏 10. 溺水 11. 凍傷、燙傷 12. 皮膚與有害物接觸 13. 觸電 14. 爆炸 15. 物體破裂 16. 火災 17. 吸入有害物 18. 開挖而崩塌 19. 落磐 20. 異常沉降 21. 異常出水 22. 缺氧及有害氣體中毒 23. 異常氣壓 24. 噪音 25. 粉塵 26. 高溫 27. 振動 28. 照明 29. 游離輻射 30. 其他（需說明出危害）



危害鑑別及風險評估表


工程名稱：ARO2 廠管線設備非破壞檢測工程

作業項目：六、磁粒探傷

評估節點描述如下：					風險評估				
(1) 作業方法：以磁粒檢測方法進行銲道探傷 (2) 項目（作業步驟）：B.磁粒探傷 (3) 使用工具：磁粒探傷儀、磁粉、磁場指示器、個人防護具									
編號	危害類型	可能發生危害之狀況（5W1H）	危害因子	防範措施	曝露率 a	可能性 b	嚴重度 c	風險 a×b×c	風險 等級
B1	墜落、滾落	人員施工無上作業墜落傷害	A.現場施工架未依規定進行搭設	A1.施工架需貼有合格標識方可使用 A2.開口危害需有安全網等防護措施 A3.需設有安全母索或固定處供高架作業人員配戴之安全帶掛鉤吊掛	2	2	15	60	4
			B.未正確使用安全帶等防止墜落之防護器具	B1.要求作業人員全程使用雙掛勾安全帶 B2.施工架上作業應確實將安全帶掛勾勾掛於母索上	2	2	15	60	4
		重物砸傷導致人員墜落損傷	C.施工人員未確實配戴個人防護器具	C1.安全帽是否安全，且可正常使用 C2.安全帽之帽扣應正常使用 C3.使用安全帶掛勾勾於安全母索上	2	2	15	60	4
B2	跌倒	廠內作業區環境不良	A.未注意周遭作業環境	A1.施工前確認作業區環境安全檢點	2	2	3	12	5
			B.人員精神狀況不佳	B1.施工前施工人員需行走平衡木確認人員精神狀態，必要時實施酒測抽測	2	2	3	12	5
B4	物體飛落	人員於作業區內遭受不明物體飛落擊傷	A.施工人員未確實配戴個人防護器具	A1.安全帽是否安全，且可正常使用 A2.安全帽之帽扣應正常使用 A3.使用安全帶掛勾勾於安全母索上	2	1	3	6	5
B26	高溫	檢測高溫設備無防護措施	A.施工人員未確實配戴高溫防護器具	A1.檢測高溫設備應配戴耐熱手套及安全眼鏡，並使用高溫專用磁粉	2	2	15	60	4



4	耐壓試驗(1.1倍)之值為30.36 kg/cm ² ，報告為30.4 kg/cm ² ，應修正一致。	相關文件呈現上內文與趨勢圖將以統一格式進行回覆。
---	---	--------------------------


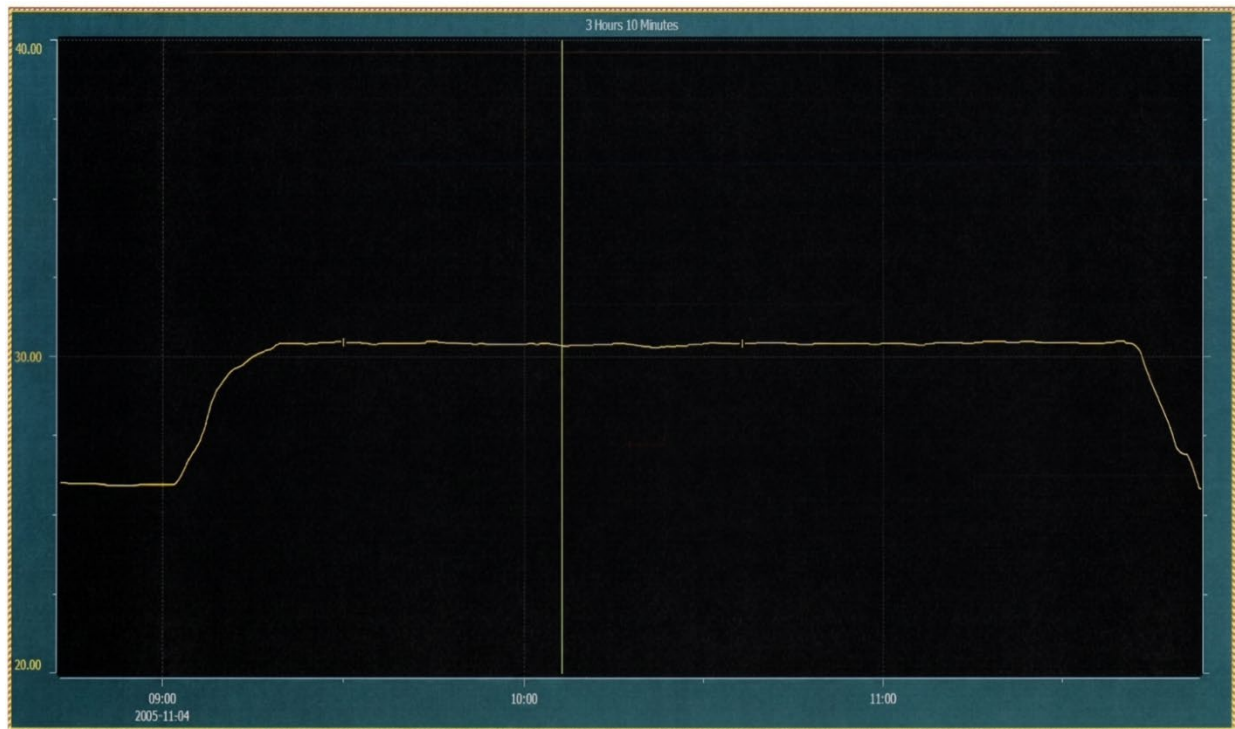


Trace	Object Name	Ruler Time	Ruler Value	Current	Low Ran	High Ran	Status	Object Description	Aspect	Property	Log Name	Treat
1	Pt61101	2025-11-04 10:00	30.4	29.81	20.00	40.00		R611 INLET PRESS	MOO OPC Control C	MEASURE	SEAMLESS	TimeA
2												
3												
4												




耐 壓 試 驗 報 告 表

公司名稱	台灣化學纖維股份有限公司海豐廠 (芳香煙二廠)		日期	114 年 11 月 04 日	
設備編號	12S3906112645 (R-611)		打印號碼	365SR80346	
最高使用壓力 (設計壓力)	☒ 胴側 ☐ 管側 35.0 kgf/cm ² ☐ 夾套		常用壓力	☒ 胴側 ☐ 管側 27.6 kgf/cm ² ☐ 夾套	
試驗壓力	☒ 胴側 ☐ 管側 30.4 kgf/cm ² ☐ 夾套		☐ 試驗壓力為最高使用壓力(設計壓力)之____倍 ☒ 試驗壓力為常用壓力之 1.1 倍		
引用規範	☐ CNS9788 ☐ CNS7249 ☒ 勞職中 3 字第 1141713729 號 ☐ CNS7248 ☐ CNS2139 ☐ 高壓則				
試驗介質	☐ 水 ☐ 氣體() ☒ 內容物				
試驗部位	☒ 胴側 ☐ 管側 ☐ 夾套				
持壓時間	30 min				
試驗結果	☒ 合格				
	☐ 不合格				
	漏洩				
	變形				
備註	膨凸				
	壓降				
備註	設備槽體、管線、閥洩漏檢測合格。				
測人	試員	黃振毅	主	管	林柏庭
			表單編號	P3-62-30B	111.01

5	12S3906112645耐壓試驗耐壓趨勢圖測試壓力未有單位，請注意。(114年10月28日測試有2個測試值26.23和375.93似乎不符，請將單位填妥)	經查該日提供兩張趨勢圖，一張為耐壓趨勢圖26.23kg/cm ² ，另一張圖為一年溫度趨勢圖，數值為375.93℃，未來將在趨勢圖中明確標示單位。
---	--	--

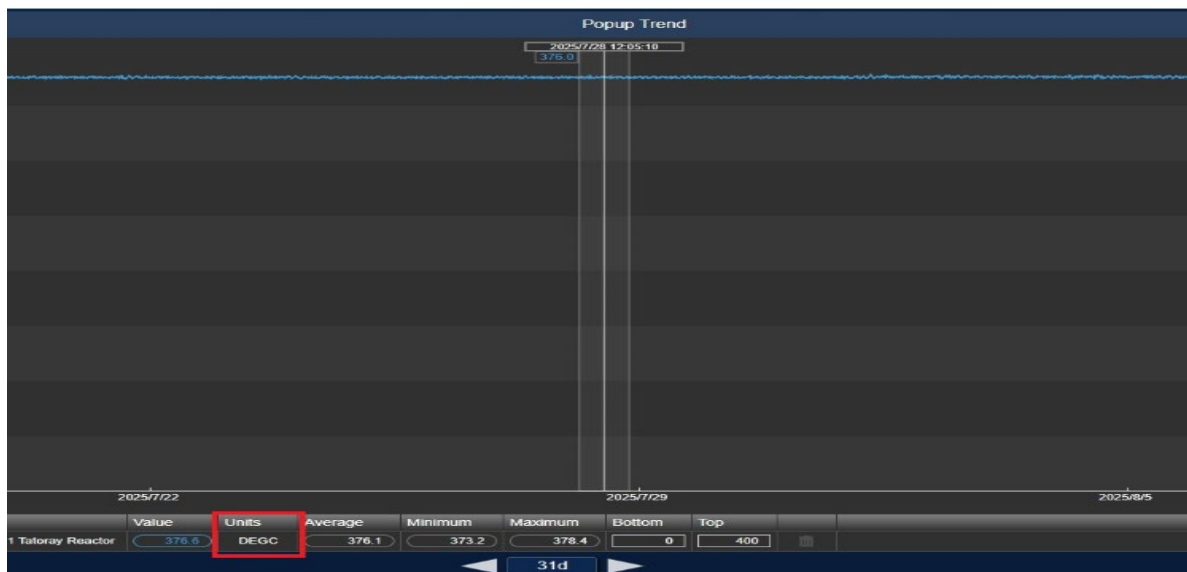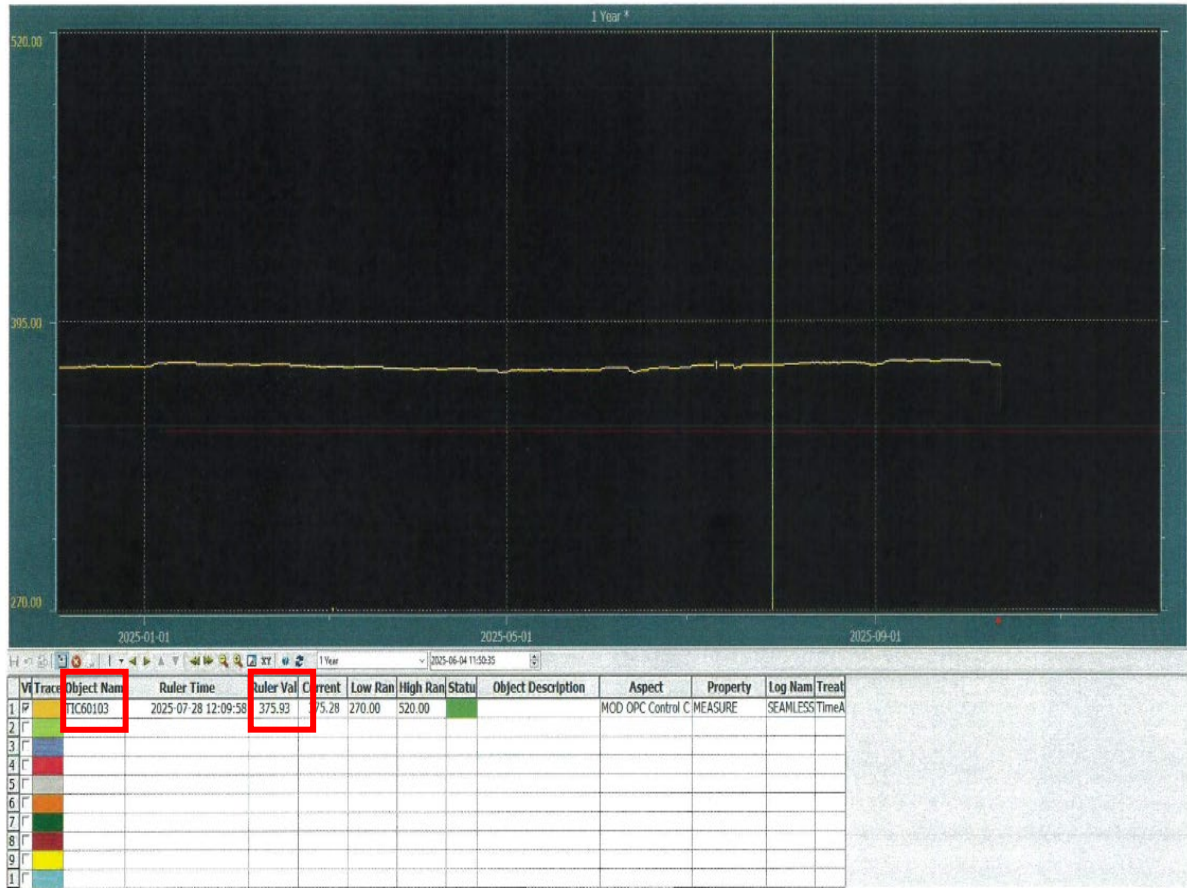

6	建議未列入核定檢測項目之可攜VOC檢測，可免檢附。	未來執行延長替代檢查，將不檢附”未列入核定檢測項目之可攜VOC檢測”資料
7	槽體銲道探傷(含UT、MT)，建議於槽體保溫材表面標示明確檢測點位置。	R611測點現場已使用耐候貼紙標示完成，詳照片所示。

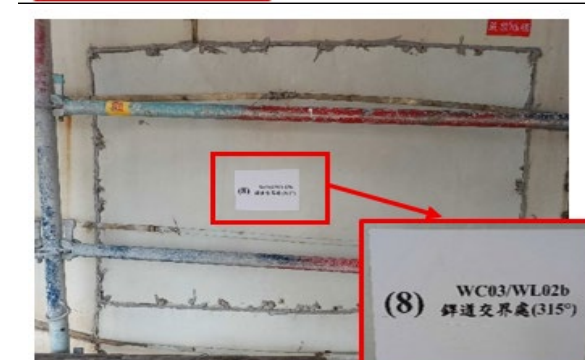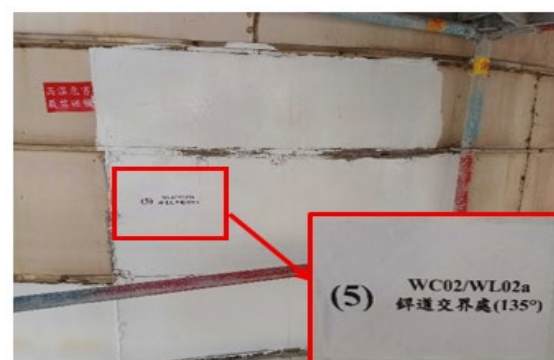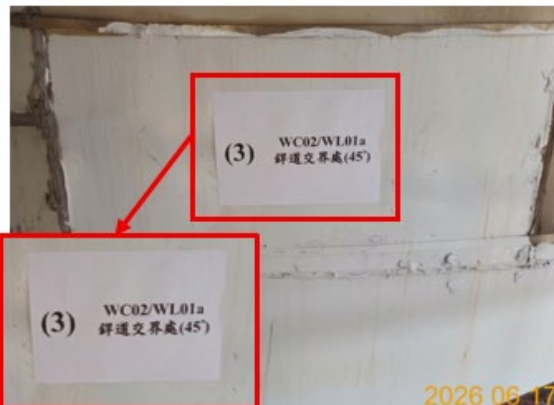

8	有關安全閥測試單位之人員與儀器的資格及校驗，貴廠是否有定期或不定期對測試單位執行監督評鑑及教育訓練的證明文件。	1. 保養單位無對測試單位執行監督評鑑的權限。 2. 教育訓練以測試單位JSA分析及JSA教育訓練記錄替代。 3. 針對安全閥測試單位之人員與儀器的資格及校驗，ARO2廠於辦理工程承攬作業時有要求承攬商須自備檢測機台及校驗資料，測試人員須取得安全閥測試資格或合格證。
---	--	--

其他：

1. 1. 自備測試機(全機外型照片)及測試機擷取資料，能列印測試結果報表，配合安全閥測試電腦化報表出表(提供最近1年內施作報表一份)。
2. 2. 至少2人以上之檢測作業人員，需具有安全閥測試訓練(如中華壓力容器協會)結業證書或合格證。
3. 3. 至少2人以上之安全閥整修作業人員，需通過本企業螺絲拆裝或油漆技士證(手工或機械)或油漆QC檢驗員認證。

安全閥測試人員資格：

測試機台壓力錶校驗記錄：

姓 名	王 世 良
住 址	雲林縣西螺鎮公館里 291 號
身份證字號	P120569272
出生日期	62 年 01 月 10 日
發證日期	99 年 01 月 15 日
複訓日期	
訓練種類	☒ 測試人員 ☐ 維修人員

安全閥檢查及耐壓、氣密試驗 判定基準及實施要領訓練證明書	
	
訓練單位：中華壓力容器協會	
發證日期：99 年 01 月 15 日	
證 號：05418	

荷重元出廠校驗紀錄表

型 號：PV-100 序 號：080716

額定壓力：100kg 校正設定值：1.9192

顯示器：JS-520 顯示器序號：080716

標 準 荷 重 (kg-cm ²)	輸 出 (kg-cm ²)
10	10.02
20	20.05
30	30.06
50	50.07
70	70.04
90	89.94

以上校正數據符合 ASTM E4-16 之要求

使用設備：法碼 序號：ANS-N01237106
法碼校正報告編號：
亞諾士國際股份有限公司 ANS-N01237106

校驗日期：2026年2月12日
(報告有效期限為一年)
煜昕科技有限公司




註：本校驗紀錄表，如有遺失需補發的收工本費 100 元

姓 名	黃 俊 然
住 址	雲林縣西螺鎮公館里 291 號
身份證字號	P122223948
出生日期	65 年 10 月 27 日
發證日期	99 年 01 月 15 日
複訓日期	
訓練種類	☒ 測試人員 ☐ 維修人員


安全閥檢查及耐壓、氣密試驗 判定基準及實施要領訓練證明書	
	
訓練單位：中華壓力容器協會	
發證日期：99 年 01 月 15 日	
證 號：05429	


115 年危險性設備檢查現場稽核會議應行/建議改善事項回覆資料

台塑石化股份有限公司麥寮一廠(碼槽處)

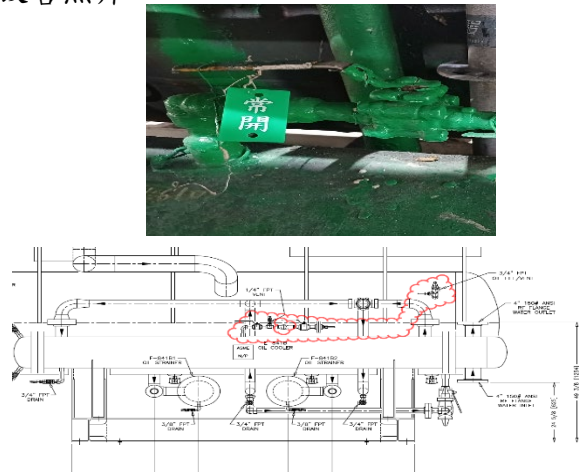	事業單位應行改善事項	改善情形回應
1	臥式多管型油冷卻器編號： 12S3906165163(E-841B)胴側安全閥上游 開關閥應設有常開標示牌；另出口管路有 縮管情況，請確認。 	已於安全閥上游開關閥處增設「常開」標示 牌；另出口管路縮管情形已確認完成，與原 始設計相符合，詳設計圖(附件一)，請參考 改善照片。 
2	V-841B(12S3906165158)安全閥出入口端 接有停止閥，安全閥回裝後停止閥未打 開，應確實全開管理。 	本案因配合工檢關閉，故未開啟，工檢已完 成，現場已將 V-841B 安全閥出入口端之停 止閥確實全開，請參考改善照片。 





	建議事業單位改善事項	改善情形回應
1	冷凍機人孔蓋部份油漆脫落，建議補漆。 	已依委員建議，完成冷凍機人孔蓋油漆脫落處之防鏽與補漆作業，請參考改善照片。 
2	12S3906165174因檢查需要搬離原固定位置，請於檢查完成後，恢復原位置。 	已檢查完成，並將該設備確實恢復至原固定位置，請參考改善後照片。 
3	外部塗布陶瓷漆部分有凹陷，建議檢視其完整性。	經現場再次檢視確認，該處外觀之凹陷實為先前進行陶瓷漆修補作業時所留下的修補痕跡，並非損傷或塗層剝落。目前已確認該處陶瓷漆附著狀況良好，當日工檢員進行檢測也都正常，無防護功能失效之虞，後續將持續列入日常巡檢項目中追蹤。

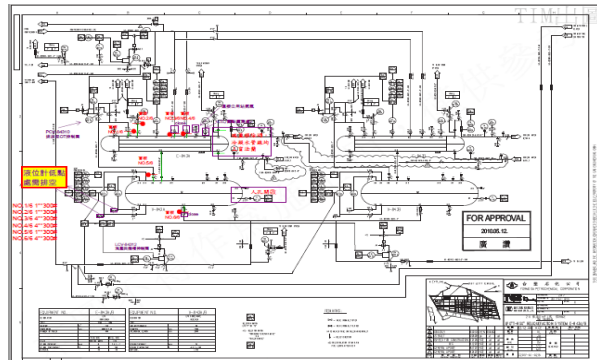	建議事業單位改善事項	改善情形回應
4	12S3906165171(V-844A)部份壓力錶最高使用壓力標示脫落，建議使用不易脫落及變色材質，清楚標示最高使用壓力。 	已採用不易脫落及不易變色之材質，重新清楚標示 V-844A 壓力錶之最高使用壓力紅線，請參考改善後照片。 
5	V-843A入槽通風，建議要用可對流方式確實通風，並最低部(液位計)要確實排空排定。	已依委員建議，爾後V-843A入槽作業擬以採對流方式確實通風，並確認將槽體最低部（液位計）確實排空，請參考PID標示最低點照片(附件二)。 
6	有關接地量測儀器請確認其公司儀校外校程序及規定。	已依委員建議，完成接地量測儀器之校正，並已留存檢測廠商提供之校正紀錄備查(附件三)。 

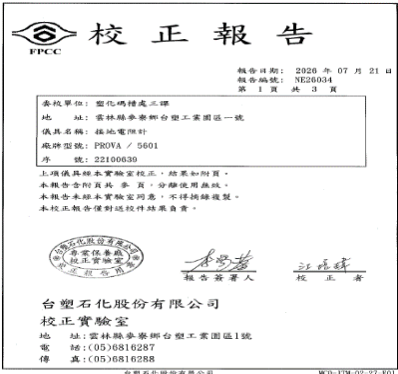	建議事業單位改善事項	改善情形回應
7	現場查核發現設備外表有鳥糞情形，請定期清潔及管理鳥糞於設備表面情形發生。 	已完成現場設備外表之鳥糞清潔作業，後續已納入例行性巡視與清潔管理項目，請參考改善後照片。 
8	有關自主預檢等作業所使用之儀器、量具，請依原廠規定辦理校驗，以確保量測結果之正確性。	已依委員建議，全面清查自主預檢作業所使用之儀器與量具，均已依原廠建議辦理校驗，以確保量測結果正確性，相關校驗紀錄(附件三)。 

115 年危險性設備檢查現場稽核會議應行/建議改善事項回覆資料

南亞塑膠工業股份有限公司麥寮總廠(異辛醇廠)

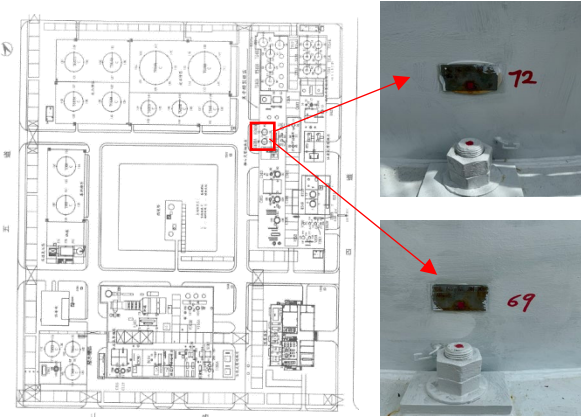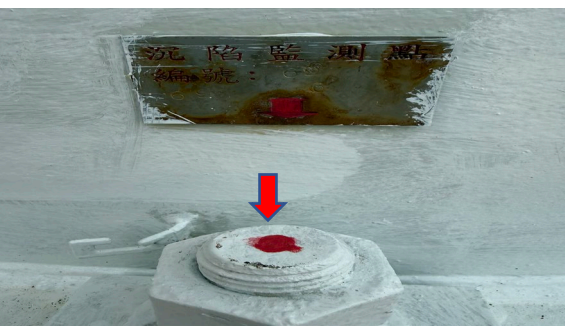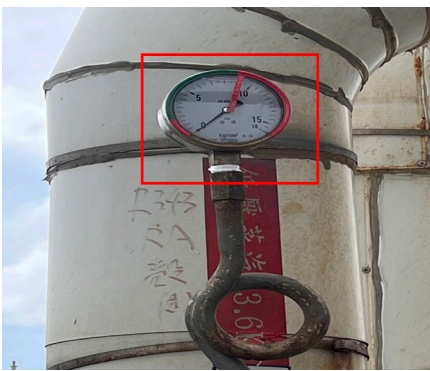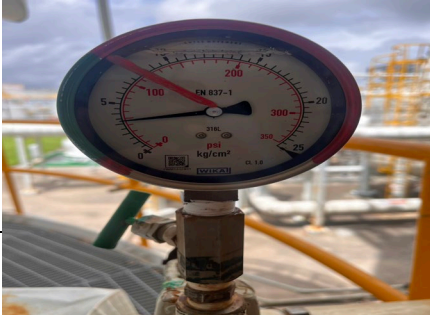	事業單位應行改善事項	改善情形回應
1	銘牌應維持可辨識。	銘牌旁標記數字強化辨識。 
2	基礎沉陷之檢測點要有明確標記。 	請總管理處委託檢測廠商(承禹測量工程)標記檢測點。 
3	有關R343RA胴側壓力錶指針已脫落，請改善。 	R343RA胴側壓力錶已更新。 
4	壓力錶應標示最高使用壓力。 	壓力錶標示最高使用壓力。 

	建議事業單位改善事項	改善情形回應
1	建議下次定期檢查時，事業單位檢附之資料，每半年及每季應辦理之事項檢測報告，請每季及每半年均檢附。	遵照辦理，下次定檢檢查會依委員建議每季及每半年檢測報告附上。
2	職安署中區職安中心核定此兩座設備(12S39A0480274、275 / R343RA、B)延長內部檢查至117年1月10日，但南亞公司規劃之替代檢測期程表至120年，請注意核定時間僅為2年。	本廠申請規劃延長送審為8年，最後職安署中區職安中心核定為2年，廠內會依規定執行。
3	建議相關可追溯性資料，應可以自首次就建立原始資料以利比對。	遵照辦理，本廠已整理並建立自首次設置以來之原始追溯資料，妥善歸檔備查，以利後續數據比對與追蹤。
4	設備設置懸吊構件(Hanger)更換後無調整成有效性現場將其固定，須評估懸吊構件之功能是否正常。	已完成現場檢查、調整及固定作業，經評估確認懸吊構件(Hanger)之安裝位置、連接狀況及固定方式均符合設計規範要求；其結構強度及穩固性良好，功能運作正常，符合相關安全標準，無影響設備安全運轉之情形。
5	現場保溫棉裸露，再請修復。 	現場保溫棉裸露已修復完成。 
6	於114年超音波探傷紀錄中，為何以下銲接處無進行探傷檢測，再請提出說明。	R343RA/RB設備之裙座銲道經API 571規範評估之主要損壞機制為保溫下腐蝕，裙座銲道並無裂紋相關之損壞機制，故主要針對承受內壓之槽體銲道與插管銲道實施超音波探傷，而裙座銲道並未承受內壓故無規劃銲道探傷。因下端蓋與裙座之連接銲道部位可能發生損壞機制為保溫下腐蝕，主要透過每日巡檢與每月自動檢查設備保

溫狀況，若檢測發現保溫破損時，則規劃拆除保溫實施檢測，若檢測發現異常則擴大拆除保溫實施檢測。由最近一次外部目視檢查拆除設備下端板補強板與裙座連接銲道處之外觀狀況，其表面狀況良好(如下圖)。透過每日巡檢與每月自動檢查設備保溫狀況，以及規畫每年定期局部拆除下端板補強板與裙座連接銲道之保溫實施檢測，若檢測發現異常時，則將擴大拆除保溫實施檢測。

