使用说明

晶体长度测量工具

给坐滴板单孔照片量晶体长度。拍一张照片 → 让工具认住那个点样孔（3.4 mm）
→ 在晶体两头拖一条线，长度就出来了。

2026-09-24　Windows 10　本说明对应压缩包里的这个版本

---

01 先打开它

1. 双击文件夹里的 `启动.bat`。
2. 会跳出一个 **黑色小窗口**。让它开着 —— **关掉它，工具就停了。**


   窗口里写着一条网址（一般是 `http://127.0.0.1:8510`）。浏览器会自己打开这个页面； 要是没打开，把那条网址手敲进浏览器地址栏就行。
3. 第一次启动时 Windows 可能弹防火墙提示 —— **只勾「专用网络」**，别勾「公用网络」。

   这一步只影响手机传图。漏掉了也不影响别的功能，以后想补：手机传图连不上时再来处理。

> **关不掉?**　直接关那个黑窗口就行，不需要别的操作。下次用还是双击 `启动.bat`。

02 界面认路

整个工具就两个页面：**测量页**（量长度的地方，就是刚打开的这个）和**图库页**（管理照片的地方，点左上角「图库」进去）。

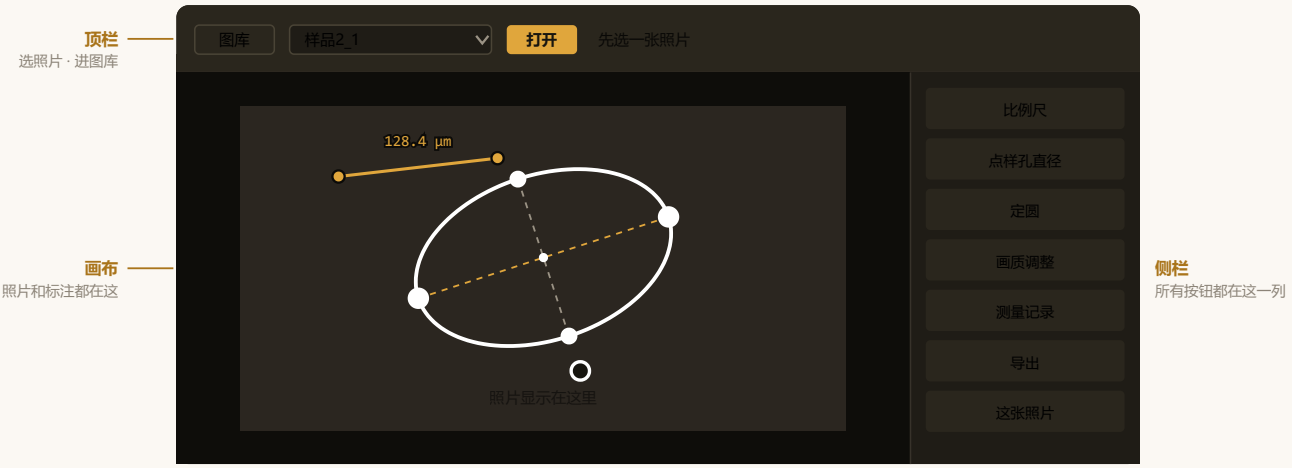

三块地方。上面的**顶栏**负责选照片；中间的**画布**是你干活的地方； 右边那一列**侧栏**是全部按钮，从上到下的顺序就是干活的顺序 —— 先看比例尺，再定圆，然后量，最后导出。

顶栏的下拉框里是照片自己的名字（比如 `50-PEG-G-8-1`），不是文件夹名； 量过的照片后面会写「（已量 N 条）」。

03 把照片弄进来

四种办法，挑顺手的用：

在测量页

- **拖进来** —— 把照片文件从文件夹拖到画布上，松手就导入。
- **粘进来** —— 按 `Ctrl` + `V`（截图、微信里的图都能这么贴）。

在图库页

- 点**「导入照片」**挑文件，或直接拖到页面上、按 `Ctrl` + `V`。
- **手机传图** —— 见第 13 节。

支持的格式：JPG、PNG、TIF、BMP。一次拖好几张也行。

导入之后先「认名字」

电脑上导入的照片不会直接进图库，而是先停在一个**待确认导入**的列表里 —— 这是故意的，让你趁这个时候把名字改好：

1. 每行左边写着工具起的名字（默认用原文件名）。点进输入框就能改。
2. 名字和其他照片撞了，那一行会变红并给出三个选择：**自动加后缀 / 手动改 / 覆盖原图像。 「覆盖原图像」会永久删掉图库里那张同名的照片和它上面的测量记录**，拿不准就别选它。
3. 顶部「这批放到」可以给这批照片选一个文件夹（也可以选「不放进文件夹」）。
4. 满意了点**「确认导入」**。点「取消」的话，这批照片要重新传一遍。

手机传图不一样。 在手机上填好名字、孔位再传的，传完就**直接进图库**，不用再到这个列表里确认（见第 13 节）。

照片会被复制一份。 导入之后照片归工具管，放在 `data\` 文件夹里。原来那个文件还在原地，不动它。

加进文件夹以后，工具会在后台先准备起点圆

把照片放进文件夹（导入时选文件夹，或者以后在图库里用「归档…」），工具会在后台 **提前算好打开这张图时自动放的圆**。之后打开文件夹里的照片会快很多。

- 后台是一张一张算的；刚放进去就马上打开，可能还没算完，等几秒再开就顺了。
- 这个圆只是**起点**：准不准都要你自己拖一下核对（第 04 节）。


04 定圆：告诉工具 3.4 mm 有多长

这是唯一一步「必须做对」的事。照片上没有尺子，工具要靠圆来推算出比例 —— 你圈出来的这个圆，就是点样孔的 **3.4 mm**；有了它，后面每条线的像素数才能换算成微米。

先确认侧栏「点样孔直径」里的数。 默认是 3.4。板子不一样就改成你自己的数。**这个数填错，量出来的每个长度都会跟着错。**

打开照片时，工具会先自己猜一个圆。你要做的是把它拖准 —— 拖动下面这几个点：

自动放的圆只是起点。 工具现在用视觉模型来猜圆，一般几十毫秒就出来；孔拍得完整时也会尽量套在孔上。 但它不一定每次都准 —— **不管看起来多准，都请自己拖一下确认。** 如果圆跑到液滴或旁边的孔上，直接拖到孔上就行。

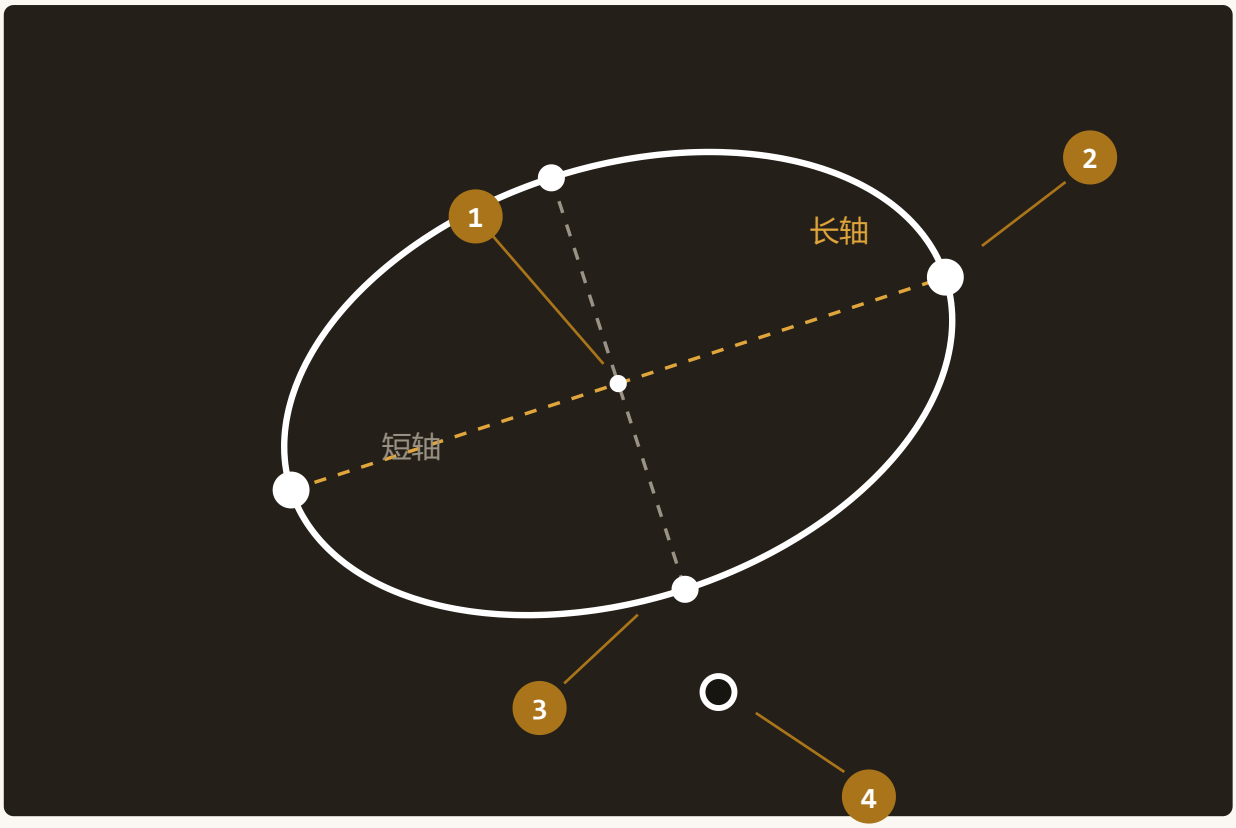

侧栏「定圆」那一栏下面也写着这四条，字是一模一样的。


1. **十字：整体移动** —— 圆没套住孔，就拖十字把它搬到孔上。
2. **大点：改长轴** —— 把圆拉大拉小。长轴是琥珀色那根，**只有它说了算**。
3. **小点：改短轴** —— 孔拍斜了（看着是椭圆）的时候用。只拖一个点，圆就变成椭圆了。
4. **空心点：旋转** —— 椭圆的方向不对，拖它转。

三个要点

- **孔拍成正圆，就让它保持正圆** —— 长短轴相等的时候，怎么转都不影响结果。
- **孔拍成了椭圆，就拉成椭圆**，而且要**让长轴对准孔真正的直径方向。** 比例尺只认长轴：长轴比真实直径短一点，量出来的数就全都偏小一点。
- **拖到大致准就够。**这个工具的目标是「算出大概多长」，不是像素级的精测。 圆和孔边缘差一两个像素，对结果没有看得出的影响。

为什么是长轴? 孔是圆的，拍斜了成像就是椭圆 —— 拍照这一下把某一个方向压短了，另一个方向没动。 没被压短的那个方向就是长轴，它还是真实的直径。

05 量长度

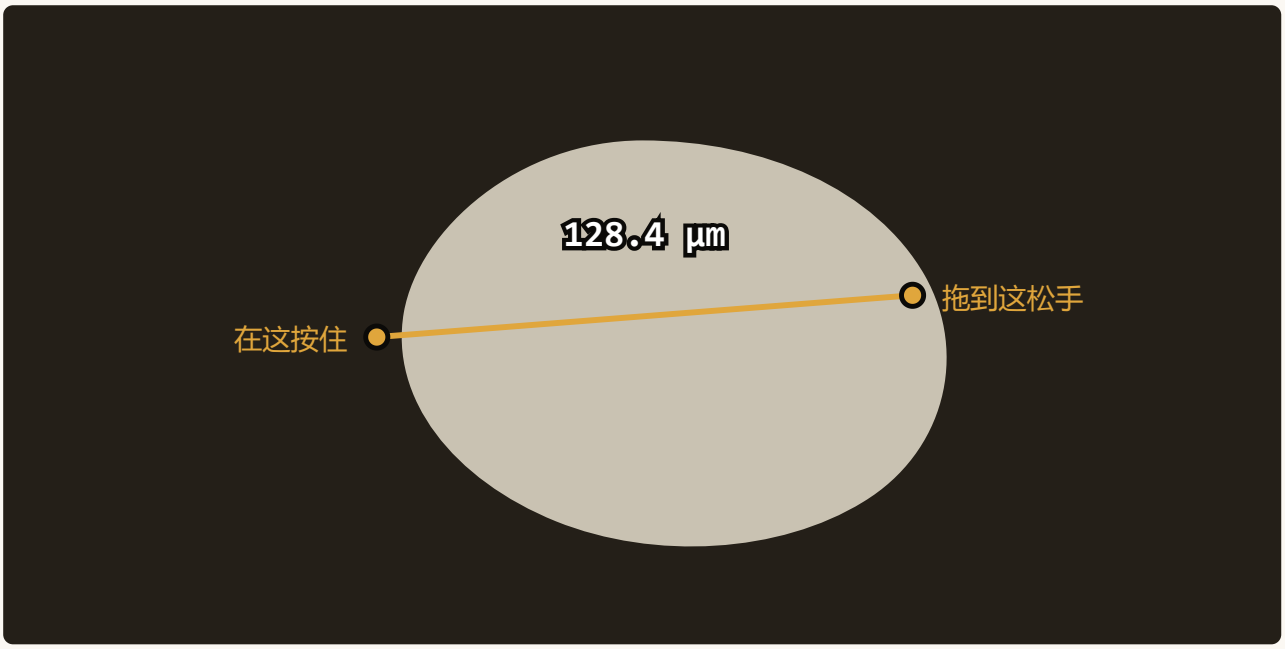

在空白处按住左键，拖出这条线，松手就记下。长度自动算出来贴在线上。 记完了还想再量一条，就再拖一条 —— 想量几条量几条。

> **注意起点。** 从**空白处**开始拖才是画线。要是按在圆点、十字或者测量线上，那就是在拖那个东西、或者在挪照片 —— 不是画线。按错了松开重拖就行，不会弄坏什么。

06 放大、缩小、挪照片

想干什么	怎么做
放大 / 缩小	滚轮前后滚。**以鼠标指的地方为中心**放大，所以先把鼠标挪到晶体上再滚。
挪照片	按住**鼠标中键**（滚轮按下去）或者**右键**，拖着走。
回到最初的样子	**双击**画布任意位置。

> **拖到找不着了？** 双击一下就能复位。照片不会丢，圆和测量线也都在，只是视图回到了起点。

07 测量记录：改备注、删一条、反悔

侧栏「测量记录」下面列着这张照片上的每一条线：**颜色**（和图上那条对应）、**长度**、**备注框**、×。

- **写备注**：点备注框打字，点一下别的地方就自动存好了。比如写「左边那颗」。
- **删一条**：点那行的 ✕。
- **撤销**：`Ctrl` + `Z`。侧栏「撤销」按钮上也写着你下一步会撤销掉什么（比如「撤销：清空 3 条」），照着看一眼再点更稳。
- **重做**：`Ctrl` + `Shift` + `Z`。撤销撤多了就用它。
- **清空**：一次删掉这张照片的全部记录。
- **关掉这张**：把照片从屏幕上拿开，回到空白页。**照片和测量记录都还在**，顶栏下拉框里能选回来。

能撤销的操作包括：画线、删线、改备注、挪标签、清空。撤销链会一直留着，刷新页面也不会丢。

08 图上那些字和线长什么样

侧栏「导出」栏里有**两个滑块**，管的就是画在照片上的那些东西：


滑块	管什么
字号（10–34）	长度数字和标尺上的字。**两处是同一个字号**，调一次两边一起变。
线宽（1–8）	测量线有多粗，两端的圆点也跟着同比例变大小。默认 2；嫌粗还能再往下调到 1。


拖滑块的时候画面立刻跟着变，合适了就松手 —— 这两个值会记住，下次打开还是它，换照片也不变。

> **字和线是「照片的一部分」。** 它们跟着照片一起缩放：你放大看晶体时，字和线在屏幕上跟着变大；缩小看全图时，它们跟着变小。 也就是说 —— **字和线相对照片的大小始终是固定的。**
>
> 这么设计是为了导出的图和你屏幕上看到的完全一样：你在这里调成什么样，导出就是什么样， 不会出现「屏幕上看着正好、导出之后字变小了」这种事。

09 标注挡住晶体了？拖开它

长度数字默认贴在线段上方，标尺默认在角落。挡着东西的时候可以挪：

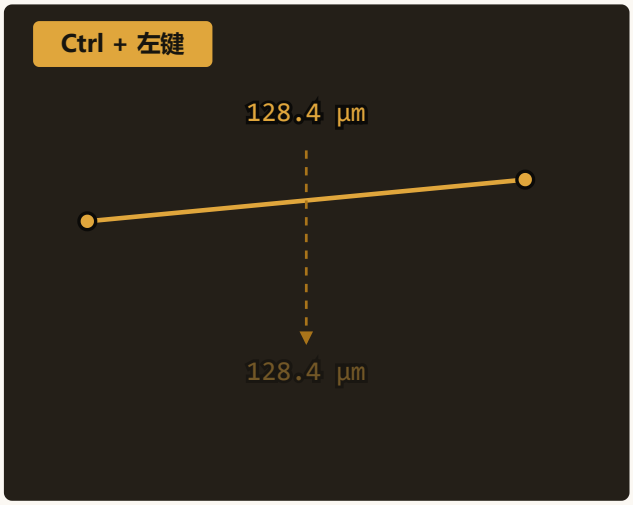

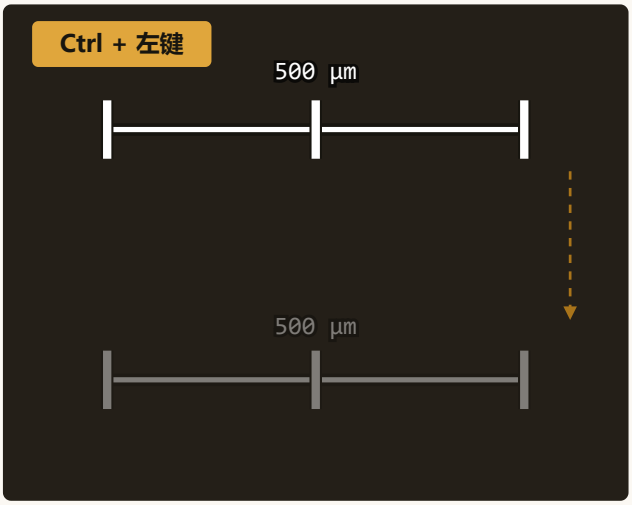

按住 `Ctrl` 别松，再用左键拖 —— 左边是把长度数字拖到别处，右边是把标尺拖到别处。 淡色的那个是拖过去之后的样子。

松开 `Ctrl` 之后，这两个东西就不能拖了，左键回到「画测量线」的本职。 这么设计是为了防止误碰 —— 量到一半手一滑把数字拖跑了。

位置会记住，刷新页面、关掉再打开都在。

10 看不清楚？调一下画质

侧栏「画质调整」有三个滑块：**亮度**、**对比度**、**饱和度**。晶体和背景颜色太接近的时候，拉一拉对比度会好找很多。

- **自动调** —— 工具看一眼这张照片的明暗，自己给一组数。不知道从哪下手就点它。
- **还原** —— 全部回到原样。
- **按住这里看原图** —— 按住不放，画面变回没调过的样子；松手又回到你调好的样子。用来对照。


> **只影响「看起来」和「导出的图片」。** 原图一个像素都不改，**也不影响任何测量数值**。调坏了点「还原」就行。

11 导出图片

侧栏最下面「导出」那一栏，从上到下就是导出前的几件事。

要不要裁一下

拍照时为了把孔拍全，往往取景取得比较大，晶体只占中间一小块。勾上**「裁剪」**，就能只导出晶体周围那部分。

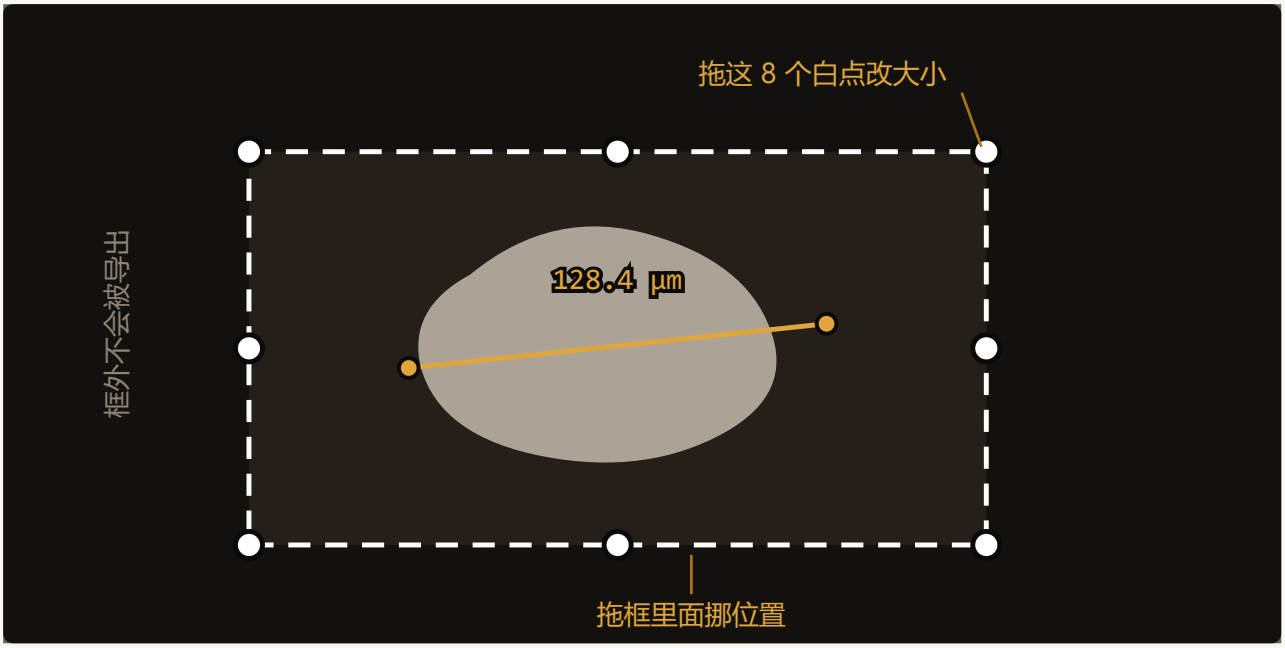

勾上「裁剪」→ 在图上按住左键拖出要保留的范围 → 拖 8 个白点微调 → 点「裁好了」。 框外面会压暗，一眼就能看出哪些不会被导出。
拖框里面可以整体挪位置。**没点「裁好了」就退出的话，这次调整不算数。**

- **快速裁剪**下拉框里可以直接选 **「聚焦 #N」** —— 框会自动套在那条测量线周围，一步到位。选「不裁剪（整张）」就回到原图。
- 打开裁剪的时候，**圆和十字这些辅助线会藏起来**，这样你看到的就是裁完的样子。
- 「回到原图」按钮随时能把框去掉。

裁完就看不见标定圆了。 长度照样算得对（比例尺是按每张照片单独存的），但圆看不见就没法再拖它重新标定。 想重新标定，先点**「回到原图」**把框去掉。

标尺放哪、导多大

选项	说明
标尺位置	右下 / 左下 / 右上 / 左上。默认右下。挑一个不压住晶体的角。
输出倍率	1×（原尺寸）/ 2× / 4×（推荐）。**4× 出来最清楚**，标注和照片都够利落。 要是这张图太大、4× 存不下，工具会自动降到装得下的倍率，不会报错让你白忙。

标尺一定会保留。 没有标尺的图，别人没法判断大小 —— 所以不管怎么裁、怎么设，导出的图上都带着标尺。

两个导出按钮

- **导出图片** —— 出一个 PNG。你在屏幕上看到什么样，它就是什么样（裁剪、标尺位置、字号、线宽、画质调整全都带上）。
- **导出表格** —— 把**这张照片**上所有测量记录导成一个 CSV 表格，Excel 能直接打开。文件名是「照片名_测量记录.csv」。

12 图库页：照片都在这儿

点测量页左上角的**「图库」**进来。这张页面上是工具里所有照片。

找照片

- **搜名字** —— 顶栏左边那个搜索框，打字就筛。
- **排序** —— 按导入时间或名字排。
- **只看已测量 / 未测量** —— 忘了哪张还没量，用这个筛。

点任意一张卡片就进测量页开始量。

文件夹（左边那一列）

照片可以归类到文件夹里，比如按样品分。底部五个按钮：**新建 / 改名 / 移动 / 复制 / 删除**。


> **删文件夹之前看一眼。** 弹窗会告诉你有多少张照片会受影响。拿不准就先**复制**，别直接删。

一次处理好几张：选择模式

1. 点顶栏的**「选择」** —— 卡片左上角冒出勾选框。
2. 点卡片勾选（这时点卡片是勾选，不会跳去测量页）。**「全选全部 N 张」** 把当前文件夹 / 搜索结果里的照片一次全勾上；全勾上以后这个按钮会变成 **「取消全选（N 张）」**，再点一下就全部取消。
3. 然后挑一个动作：
   - **打标签** —— 给这批照片加上标记，方便以后再筛。
   - **导出图片** —— 一次把这批照片全导出来。
   - **导出标签** —— 只导出照片名字（就是卡片上那一行，例如 `50-JBScreen-H-9-1`），不出图片，适合拿名单回头翻每张照片的条件。 可以选 **Excel** 或**纯文本**；勾上「带上文件夹名字」以后，Excel 里是两列（标签、文件夹），txt 里文件夹名单独一行、只出现一次；多层文件夹会写成 `2026/批次` 这样的完整路径。文件存在 `导出/` 文件夹里。
   - **归档…** —— 把这批照片放进文件夹。可以选「也放进这些文件夹」（原来在的都保留） 或「换成这些文件夹」（原来的一律取消）。默认是安全的那一边。
   - **删除** —— 弹窗会先告诉你删掉几张、有多少条测量记录会一起没。

4. 点**「退出」**或者按 `Esc` 回到普通模式。

13 手机传图：拍完直接传进电脑

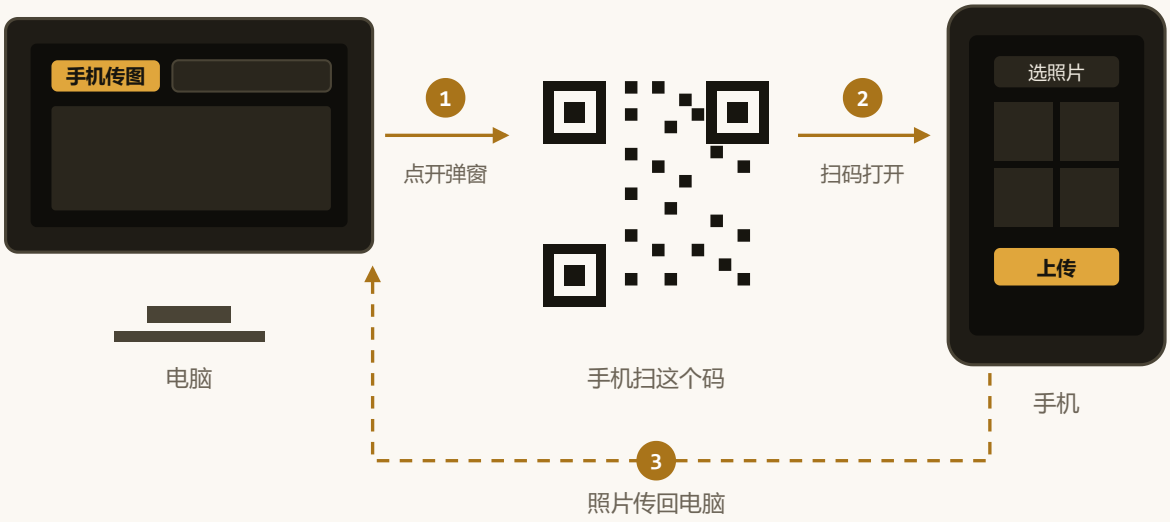

① 电脑上图库页点「手机传图」→ ② 手机扫码 → ③ 在手机上拍照/选照片、填好编号和孔位。 手机队列传完的照片**直接进图库**：名字就是你在手机上填的，文件夹就是电脑上点「手机传图」时所在的那个。

前提：手机和电脑在同一个网络

最省事的办法：**用手机开热点，让电脑连上这个热点。**这样两边肯定在同一个网里。

> **传图不花流量。** 照片是从手机直接走到电脑的，走的是局域网，**上传本身不消耗手机流量。** 会花流量的是：电脑连上手机热点之后的其它上网（浏览器、微信、系统更新）。

具体步骤

1. **先在电脑上图库进入要放的文件夹**，再点顶栏**「手机传图」** —— 手机上这批照片就默认放进这个文件夹。
2. 弹窗里出现二维码，下面还写着一行网址。**口子会开 2 小时**，弹窗上写着还剩多久。
3. 手机连上同一个 WiFi，用相机或微信扫这个码 —— 手机会打开一个网页。
4. 在手机上拍照或选照片，填好编号和孔位；有网就点上传，没网就先留着（见下一节）。

晶体房没网？先拍先存，出来自动补传

手机页面上写着「选好照片先存在手机里，填好编号和孔位；回到有网的地方，这个页面会自动一张张传到电脑」。 这就是给晶体房弱网准备的：**拍一张、填一张、先存手机**，走到有网的地方再自动传。

1. 电脑上图库先进入要放的文件夹，再点「手机传图」，手机扫码打开页面。这个窗口要一直开着（最长 2 小时）。
2. 在手机上点**「拍照 / 选照片」**。每拍一张，下面就多一行「待上传」。

3. 在那一行填**编号**、选**行 / 列 / 第几个孔**。编号 + 孔位会拼成照片名字（比如 `50-PEG-G-8-1`）。
4. 没网也没关系：照片已经存在手机里，状态会写「等有网自动传」。**不要把手机浏览器关掉，也不要清理浏览器数据。**
5. 有网时把手机页面放在前台，它会自动一张张传；也可以点底部**「现在全部传」**。 传完直接进图库，**「传送记录」里显示的就是你填的名字。**

待上传列表里点一下缩略图，可以全屏看大图。 传之前想确认哪张填错了，点开看一眼；觉得不对可以按 ✕ 删掉重拍。

手机队列跟着网址走。 电脑换了 WiFi、插了网线或换了端口，手机上的旧页面就找不到队列了 —— **回办公室先传完，别攒到第二天。** 电脑上的「手机传图」窗口过了 2 小时会关；回去重新点一次「手机传图」，手机扫新码打开，队列还在，会接着传。

网页里拍的照片**不在 iPhone 相册里**；传上去之前，手机浏览器里是唯一一份。别用无痕模式，也别清理浏览器数据。

能存多少张？一般三四十张没问题；手机空间不够时，页面会提示「先把已经拍的传上去，再来拍」。

二维码旁边通常还有一个下拉框，写着**「手机连不上？换下面这张网卡再试」**。 电脑上装过 VPN、WSL、虚拟机的话会有好几张网卡，第一张不一定对 —— 换个地址，二维码跟着一起换。

连不上怎么办

按这个顺序查，一般前两条就好了：

1. **弹窗是刚打开的吗？** —— 不是就关掉弹窗，重新点一次「手机传图」。
2. **手机和电脑是同一个 WiFi 吗？** —— 手机开着流量、连的是 4G/5G，就一定连不上。 手机连的 WiFi 名字要和电脑连的一模一样。
3. **换个网卡试试** —— 弹窗里那个下拉框，换一张再看。
4. **防火墙** —— 第一次启动时如果点了「取消」，Windows 就没放行。补救： 控制面板 → Windows Defender 防火墙 → 高级设置 → 入站规则 → 新建规则 → 程序 → 选 `D:\anaconda3\python.exe` → 允许连接 → **只勾「专用网络」**。
5. **WiFi 本身不让设备互通** —— 有些单位/访客 WiFi 会禁止手机和电脑互相访问，怎么设都不通。 换成手机开热点，电脑连热点，立刻就好。

换了网络，一定要重开一次弹窗。 网址是**每次打开弹窗的那一刻现算的**。换了 WiFi、插了网线、开了 VPN，地址就变了 —— 这时候扫之前那张旧二维码必然连不上。

正确做法：**关掉弹窗 → 重新点「手机传图」→ 扫新出来的码。** 工具不用重启。

重启工具之后，要重新点一次「手机传图」。 那个「开 2 小时」的口子是跟着工具运行的，工具一关就没了。 忘了点的话，手机上只会看到一句「这个地址只能在电脑上打开」，看不出是没开开关。

14 快捷键和鼠标手势速查

测量页

滚轮	放大 / 缩小（以鼠标位置为中心）
中键拖 或 **右键拖**	挪照片
双击	复位视图
左键在空白处拖	画一条测量线
左键拖控制点	改标定圆
`Ctrl` + **左键拖数字**	挪长度标签
`Ctrl` + **左键拖标尺**	挪标尺
`Ctrl` + `Z`	撤销
`Ctrl` + `Shift` + `Z`	重做
`Ctrl` + `V`	粘贴导入一张照片
拖文件到画布	导入照片

图库页

`Esc`	关掉弹窗；退出选择模式
`Ctrl` + `V`	粘贴导入
拖文件到页面	导入照片
点卡片	进测量页量这张
点卡片上的「归档…」	把这张放进文件夹
点卡片上的「标签…」	给这张加标记
`Enter`	改名输入框里 = 确认

贴士

- 照片量到一半刷新页面**不会丢工作** —— 打开的是哪张、缩放到哪、圆、线、框选、导出设置，全都在。
- 侧栏最小宽度有限，名字太长会被截断，鼠标停上去能看全。

15 出问题了怎么办

现象	怎么办
页面打不开、白屏	先看看那个黑窗口还在不在。不在了就重新双击 `启动.bat`。
更新后页面还是旧样子 （比如下拉框还显示文件夹名）	按 `Ctrl` + `F5` 强制刷新；还不行就关掉标签页重新打开。浏览器会缓存旧页面，服务端其实已经是新版本。
提示「这个功能在当前运行的版本里没有」	有个**旧版本**的工具还在跑。关掉那个黑窗口，重新双击 `启动.bat`。
照片读不出来	格式不支持，或者文件本身是坏的。支持 JPG / PNG / TIF / BMP。 如果是 iPhone 拍的 **HEIC**，工具读不了 —— 把手机「设置 → 相机 → 格式」改成**「兼容性最佳」**再拍，或者先转成 JPG。
量出来的数看着不对	按顺序查：① 侧栏「点样孔直径」是不是 3.4（或者你自己板子的数）； ② 标定圆有没有套准孔，有没有对准长轴；③ 这条线是不是量在晶体两头。
自动放的圆跑到液滴或旁边的孔上	直接拖到孔上就行。自动圆只是起点，不是最终标定；完整孔的识别已经改善， 但仍要按第 04 节自己核对一遍。
手机扫码打不开网页	见第 13 节「连不上怎么办」，五步挨个试。
手机离线拍的照片没传上去	回电脑重新点「手机传图」，手机扫新码打开；照片还在手机浏览器里，会接着传。 **别清理 Safari 数据、别用无痕模式。** 电脑换了网络/端口后，旧地址的队列看不到 —— 回办公室先传完。
导出说图太大	工具会自动降档，一般不用管。实在要更大，就先框选裁小一点、或者把「输出倍率」调低一档。
删错了照片	照片文件本身挪到了 `data\trash\` 里，能从那儿找回来。 **但那张照片上的测量记录是真没了**，撤不回来。

一条通用的办法。 这个工具出的大部分怪问题，都是「旧版本还在跑」或者「黑窗口关了」。 遇到说不清的情况，**关掉黑窗口 → 重新双击 启动.bat → 刷新一下网页**， 十有八九就好了。