

工程部週報

2026/09/14 ~ 2026/09/18



兆豐銀行 - 宏明

- 工程事項：

- 1. 支架組裝 26% (鋼構鏽點除鏽、清潔、上高鋅漆兩層 50%)

- 2. 支架組裝 31.2%

- 組立假固定 40% (補鋅漆 60%)

- 鎖固定磅：

- M16 立柱 0%

- M12 橫梁 50/480，次樑 30/112，斜撐 40/160，C鋼 200/1200、320/2432

- 無收縮水泥 0%

- 物料吊掛進場已完成

兆豐銀行 - 宏明

- 工程事項：

3. 模組安裝 60% (模組板上棚架完成、模組螺絲定磅 0%、吊掛進料完成)
4. 變流器安裝 90% (安裝固定完成尚未結線測試)
5. 儲能櫃安裝 10%
(吊掛進料完成、監控拉線測試 0%、電纜接線 0%、充放電測試 0%)

- 追蹤事項：

1. 追蹤後續AC 盤體 ... 等物料進場及施工人員進場



模組安裝



支架鎖固



螢幕、ACP箱體

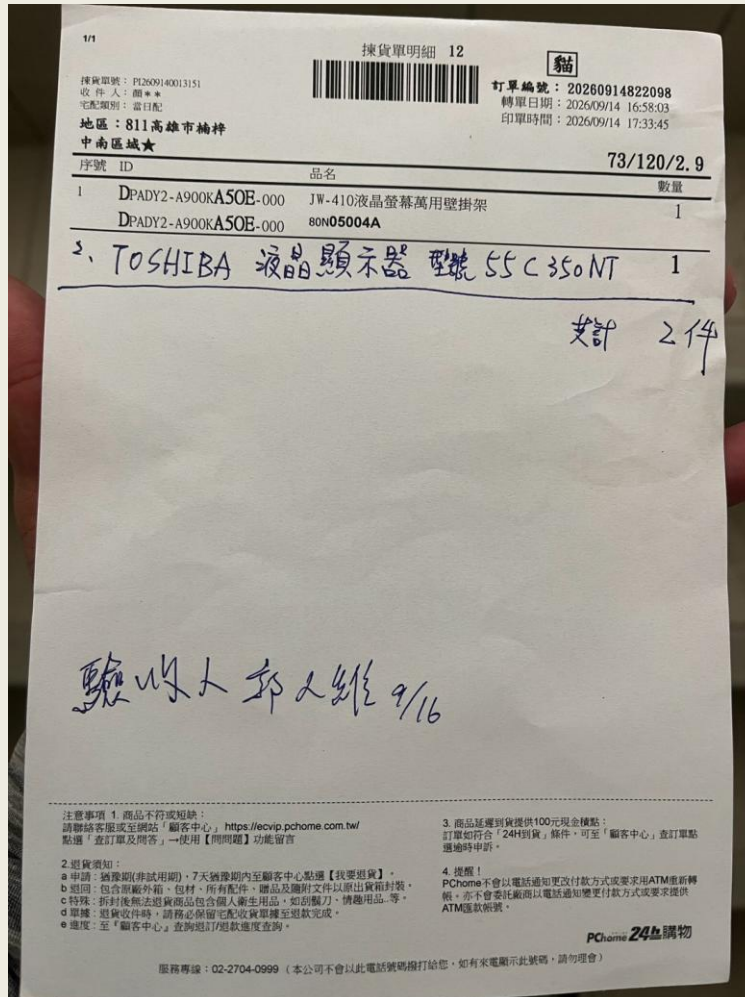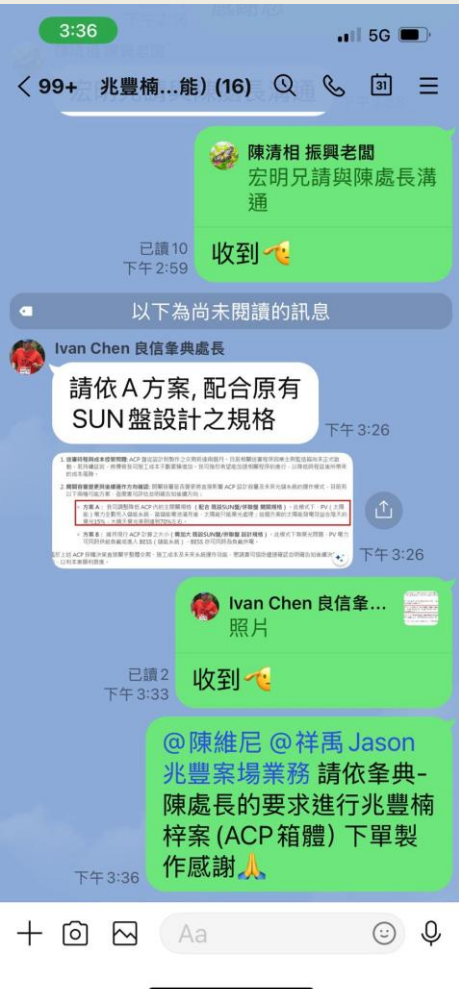

台以八翁 - 宏明

- 追蹤事項：

1. 漏水 8/25 提報、施工工法及工序建議，內部審核中 (第 23 天)

法蘭摩沙 - 鎮寶、名淥、俊雄

F 區配管進度 100%

拉線進度 92%

絕緣導通測試 75%

儀表安裝 92%

儀表結線 72%

總進度 87.7%



6	1FL	06-LS-234	未安裝(法蘭尺寸修改)	
7	1FL	06-LS-137	未安裝(法蘭尺寸修改)	COLUMN 1
8	1FL	06-LS-237	未安裝(法蘭尺寸修改)	
9	1FL	06-LS-112	未安裝(法蘭尺寸修改)	COLUMN 1
10	2FL	06-LS-412	未安裝(法蘭尺寸修改)	
11	4FL	06-LS-406	未安裝(法蘭尺寸修改)	
12	3FL	06-LS-521	未安裝(法蘭尺寸修改)	COLUMN 5
13	1.5FL	06-LS-513	未安裝(法蘭尺寸修改)	COLUMN 5
14	1.5FL	06-LS-101	撞到鋼構	COLUMN 1
15	1.5FL	06-LS-201	撞到鋼構	
16	4FL	06-PIT-505	高度不夠，卡到鋼構	COLUMN 5
17	3FL	06-PIT-410	法蘭尺寸不符	
18	1FL	06-PIT-509	撞到鋼構	COLUMN 5
19	2FL	06-PG-329	底座法蘭，儀表螺牙	
20	3FL	06-PG-408	底座法蘭，儀表螺牙	
21	3FL	06-PG-510	底座法蘭，儀表螺牙	COLUMN 5
22	4FL	06-PG-307	底座法蘭，儀表螺牙	
23	5FL	06-PG-605	法蘭不符	
24	1FL	06-DPIT-402	無法蘭	
25	2FL	06-LIT-411	儀控問題點暫緩安裝	
26	4FL	06-LIT-405	3D無點位儀控問題暫緩安裝	
27	2FL	06-LIT-410	閥體尚未安裝	
28	4FL	06-LIT-419	閥體尚未安裝	
29	3FL	06-LIT-509	閥體尚未安裝	
30	3FL	06-LIT-523	閥體尚未安裝	
31	5FL	06-LT-605	閥體尚未安裝	
32	6FL	06-LT-606	閥體尚未安裝	
33	2FL	06-FT-605	管線安裝間距過短	
項	樓層	儀表編號	無法安裝原因	備註
1	3FL	06-TIT-516	底座孔徑不符	COLUMN 501(材料已到貨)
2	4FL	06-TIT-524	底座法蘭，儀表螺牙	材料轉交管線
3	4FL	06-TIT-522	鋼構斜撐影響無法安裝	材料轉交管線
4	5FL	06-TIT-132	踏板鋼構擋住	COLUMN 101
5	5FL	06-TIT-232	踏板鋼構擋住	材料轉交管線
6	5FL	06-TIT-332	踏板鋼構擋住	
7	3FL	06-TIT-110	3D圖為TE，底座太短	材料轉交管線
8	3FL	06-TIT-210	3D圖為TE，底座太短	
9	3FL	06-TIT-310	3D圖為TE，底座太短	

法蘭摩沙 - 鎮寶、名淥、俊雄

案場協調項目：

1. 7 月提供亞通管路組儀表無法安裝餘 42 處，持續修改中
2. 9/17 亞通管路組提 TIT (溫度傳訊器) 長度需內縮共計 43 顆須拆除已安裝儀表
(儀表完工日期順延尚未回覆日期)

儀表安裝、配管工程

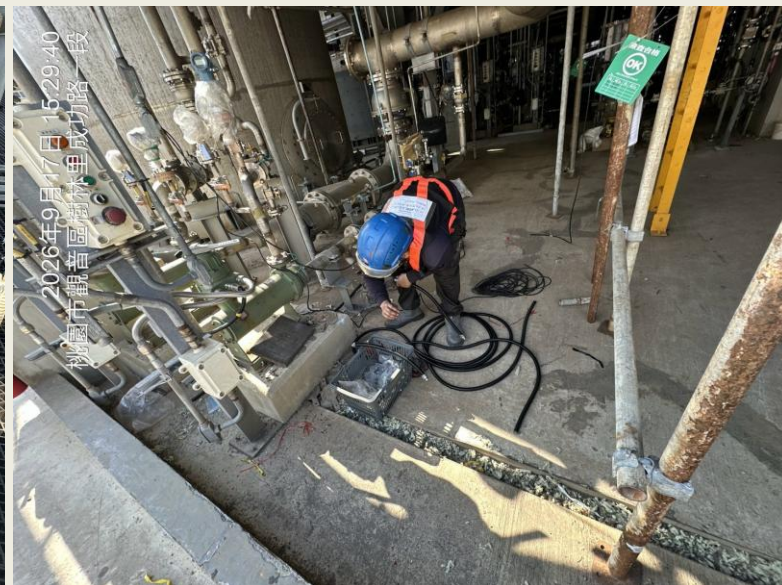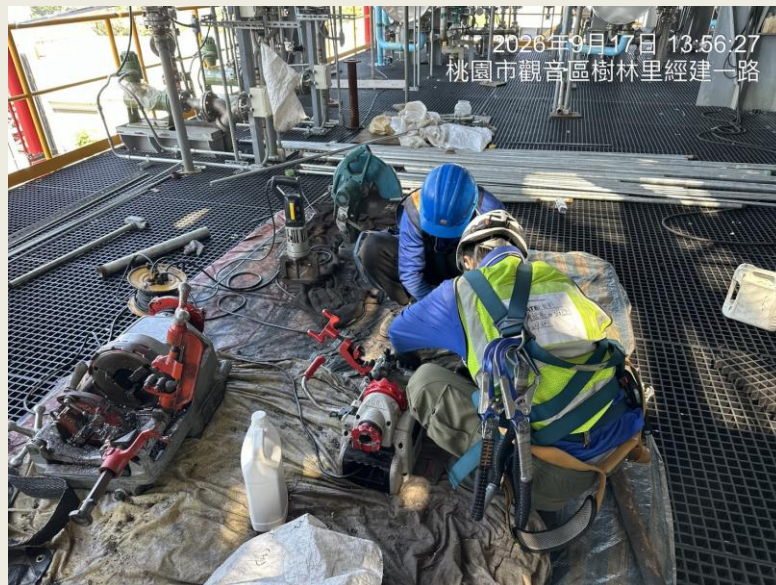

儀表安裝、配管工程

