

工程部週報

2026/09/29 ~ 2026/10/02



兆豐銀行 - 宏明

- 工程事項：

1. 支架組裝 86%
2. 模組安裝 80%
3. 變流器安裝 90% (安裝固定完成尚未結線測試)
4. 儲能櫃安裝 80%

- 追蹤事項：

1. 追蹤後續 AC 盤體 ... 等物料進場及施工人員進場

模組安裝



支架鎖固



ACP箱體


3:22

5G

20260724 兆豐楠梓 圖面 (...)

完成

本案用戶用電設備工程估價(含電費)由電機設計及監造, 所有電費亦由電機設計及監造(含用戶)編配電費概算表內規定設計

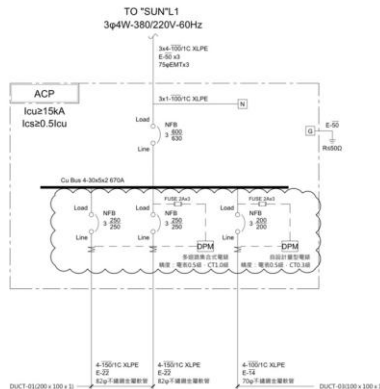

設備編號	1	2	3	TOTAL
型號	INV-01	INV-02	ESS	
容量(kVA)	105.84	87.02	100	302.860
電壓(V)	187	187	145	519
電壓(V)	380/220	380/220	380/220	380/220
電壓(V)	3p4W	3p4W	3p4W	3p4W
備註			一、電力設備名稱	

組列安排	變流器規格(PrimeVOLT 新望)		系統保
20串2併+16串2併+18串8併 1台	型號	PV-110KH-U	低電壓保護設定
20串2併+16串2併+18串7併 1台	額定輸出功率	110 kVA	過電壓保護設定
	最大功率追蹤(MPPT)電壓範圍	180~1000V	高頻保護設定
	最大輸入電壓	1100V	低頻保護設定
	額定輸出電壓	3p4W 380/220V	

7:31

5G

< 99+ 兆豐楠梓... (16)



陳清相 振興老闆
請問電線拉好了? 接好了?

向您報告, 目前剪力牆擴孔完成, 線槽安裝20%, 待ACP箱體進場、查驗、定位安裝, 線槽完成安裝, 即開始佈線。

已讀 14
上午 9:15

@陳清相 振興老闆 有接收到彥典-人維工程師口述, ACP箱體改由彥典採購, 預計10/5箱體進場

已讀 14
上午 9:18




JenWei Kuo 人維楠梓案工程師

蕭宏明 (Mark) 太陽能、水...
@JenWei Kuo 人維楠梓案工程師 @Ivan Chen 良...


監造主任說如果有供料商/製造商型錄電子檔亦可, 只要有載明磅數讓他有依據就行。再麻煩您協助追蹤了。感謝

下午 2:00


1. 型式: 屋內壁掛式防水型分電箱
2. 顏色: #60-垂紋漆厚80um
3. 尺寸: 1000Wx1350Hx300Dmm
4. 數量: 1 套
5. 結構 材質:SUS304
箱門:2.0t
箱體:2.0t
底板:2.0t




頂視圖




底視圖

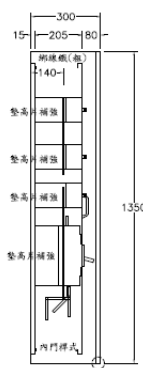


左側視圖

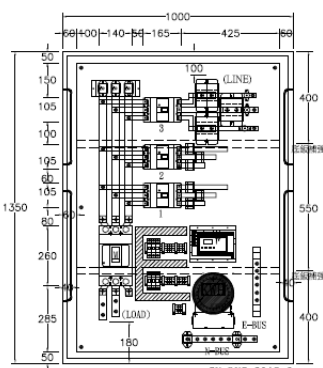


佈置圖

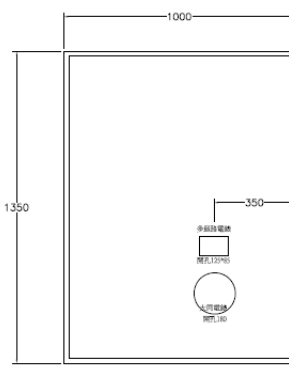

中門開孔圖

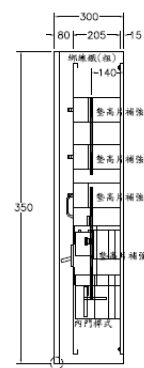

右側視圖

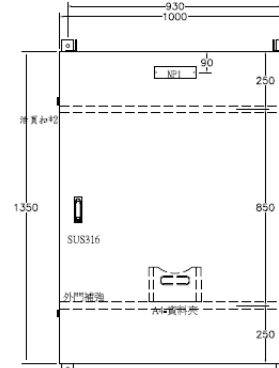

正視圖

盤 名: ACP PANEL		
系統電壓: AC 380-220V		
NFB M	3P 630AF 600AT 20KA 380V	士林NFB01
NFB1~2	3P 250AF 250AT 15KA 380V	士林NFB20CN
NFB 3	3P 250AF 200AT 15KA 380V	士林NFB20CN
CT	200/5A 15VA 0.3S附絕封	士林CT01V
扣式CT	300A/333mV 0.5	ADTEK US-35-200-2
KWH	3p4W 380-220V 5A 0.5附絕封	大同E84ASAM
DFM	5回路電錶0.5附RS-485	ADTEK AEM-DRB-1-MV-M-ADH

比例	1:1	單位	mm	兆豐銀行楠梓分行 太陽光電及綠能系統工程	圖名	ACP	REV. NO.	A
校核	劉淑珍	批准	林鴻彬	宏立電機有限公司	圖號	L01	SHEET NO.	.
設計	林鴻姿	製圖	黃佳琪					
修改		日期						
修改		日期						

線槽安裝



台以八翁 - 宏明

- 追蹤事項：

1. 漏水 8/25 提報、施工工法及工序建議，內部審核中 (第 37 天)

法蘭摩沙 - 鎮寶、名淙、俊雄

Tube 管安裝：30%

儀表安裝：98%

儀表結線：84%

總進度：89.4%

案場協調項目：

1. 7 月提供亞通管路組儀表無法安裝餘 12 處
2. 9/17 亞通管路組提 TIT (溫度傳訊器) 餘 22 處

施工進度表

五 JB箱至PLC拉設									
1	配管	20	2025/12/12	2025/12/31	100%	20	2025/12/12	2025/12/31	100%
2	配線槽	45	2025/12/29	2026/2/11	100%	45	2025/12/29	2026/2/11	100%
3	拉線	190	2026/1/7	2026/7/15	100%	210	2026/1/20	2026/8/17	100%
4	絕緣/導通測試	150	2026/2/26	2026/7/25	100%	200	2026/3/3	2026/9/18	100%
5	盤體結線	140	2026/3/10	2026/7/27	100%	195	2026/3/23	2026/10/3	98%
六 F區(110區)									
1	JB安裝	30	2025/12/1	2025/12/30	100%	30	2025/12/1	2025/12/30	100%
2	RSG配管	120	2026/4/5	2026/8/2	100%	131	2026/4/12	2026/8/20	100%
3	拉線	150	2026/4/16	2026/9/12	100%	170	2026/4/23	2026/10/9	99%
4	絕緣/導通測試	20	2026/8/17	2026/9/5	100%	87	2026/7/1	2026/9/25	100%
5	儀表安裝	130	2026/5/20	2026/9/26	100%	135	2026/5/28	2026/10/9	98%
6	安裝Tube	80	2026/7/10	2026/9/27	30%	30	2026/9/30	2026/10/29	30%
7	儀表結線	30	2026/9/1	2026/9/30	100%	120	2026/7/1	2026/10/28	84%
七 測試驗收									
1	迴路測試	15	2026/9/30	2026/10/14	14%	15	2026/10/28	2026/11/11	0%
2	功能測試	15	2026/9/30	2026/10/14	14%	15	2026/10/28	2026/11/11	0%
3	驗收及結案報告	30	2026/10/1	2026/10/30	3%	30	2026/10/30	2026/11/28	0%
		343			90.9%	372	89.4%		

										二次側					盤數	一次側				
										點位	配管	配線	導通&絕緣	箱體結線	儀表結線		配管	配線	導通&絕緣	結線
6F	SAJB 11006	AJB 11022	DOB 11019	DOB 11010						數量:	37	37	37	37	37		4	4	4	4
		24	10	3												4				
5F	SAJB 11005	DOB 11017	DOB 11009	AJB 11019	AJB 11021	AJB 11020	DOB 11018			數量:	115	115	115	115			7	7	7	7
		14	15	24	23	24	15									7				
4F	SIDB 11006	DOB 11015	APJB 11004	AJB 11017	DOB 11008	DOB 11014						199	199	199	199			12	12	12
		8	20	9	24	18	17													
	DOB 11013	AJB 11016	DOB 11007	AJB 11018	DOB 11016															
		20	24	15	24	20			數量:	199						12				
3F	SIDB 11005	AJB 11012	APJB 11003	DPJB 11004	DOB 11009	DOB 11006						319	319	319	319	206		18	18	18
		17	23	14	12	18	12													
	DOB 11010	AJB 11010	DOB 11004	DOB 11008	DOB 11012	AJB 11014														
		17	24	11	19	15	24													
	DOB 11005	AJB 11011	AJB 11013	DOB 11011	AJB 11015															
2F		17	24	24	24			數量:	319								18			
	SAJB 11002	SIDB 11003	SIDB 11004	DPJB 11003	APJB 11002	DOB 11003	AJB 11009					279	264	279	279	208		14	14	14
			16	22	16	15	21	24												
	DOB 11004	DOB 11005	DOB 11006	DOB 11007	AJB 11006	AJB 11007	AJB 11008													
1F		24	23	23	23	24	24	數量:	279								14			
	SAJB 11001	SIDB 11001	SIDB 11002	DOB 11001	DOB 11002	AJB 11023						351	336	351	150	234		18	18	18
		7	19	10	17	17	14													
	DPJB 11001	APJB 11001	DPJB 11002	DOB 11001	DOB 11002	DOB 11003	DOB 11020													
		24	17	19	24	23	24	19												
	AJB 11001	AJB 11002	AJB 11003	AJB 11004	AJB 11005			數量:	351								18			
	22	24	24	23	24															
										總數	1300	1300	1270	1300	1099	685	73	73	73	73
F區儀表		總數		到料		已完成		拉線		配管		儀錶安裝		導通&絕緣		結線				
		571		571		558		0.99		1.00		0.98		1.00		0.84				

高信/嘉義 AP7 工程履歷

8/27放樣第一天起

進度表(高信) 中秋連假及成廠前的施工管制諮詢

太陽能施工區域9/3更新							
項次	工程項目	預計開始	預計結束	實際開始	實際結束	進度	備註
1	放樣	8/27	9/8	8/27		30.00%	墩座：7/31全部澆灌完成。 白卡：工班名單7/24提供，體檢報告7/29取得，8/7完整資料7人，白卡申辦8/14完成。(目前25/25人已完成課程；7/28人取得白卡。)
2	植筋	目前工作區域 北側防水9/22全數移交可施工					喜利得錨栓課程：7/21完成。 牙條：8/19到貨。(鋼筋綁紮問題；牙條規範及送審差異) 防水：預計8/25完成。 蹲座：歪斜待改善34(7/22)+5(8/6)=39個(具體待實際放樣)
3	進料	2026/9/3	2026/9/3				鋼構 鋼構 鋼構+模組 模組
		2026/9/11	2026/9/11				成廠後安排吊掛一次
		2026/9/18	2026/9/18				
		2026/9/22	2026/9/23				
4	結構	9/3	9/21				
5	模組	9/18	10/2 10/8				模組到貨：已備好隨時可安排出貨。 併方案：7/21會議確認5/27提供版本為最終版(此為Delta台積送審版； 與台積、高信討論，已送審不能改Solaredge，待接近竣工再做設 變。)；6/24提送為Solaredge版，待台積確認。
6	管線	10/2	10/30				線材、線槽等料件到貨：待方案確認訂貨。
7	測試	10/30	11/5				台積電監控：DREAMS需安裝完成。

進度表(綠源)

高信 / 嘉義 AP7 實際施工明細表

嘉義AP7		9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/5	10/6	10/7	10/8
項次	工作事項	一	二	三	四	五	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四
	管理	2	2	2	2	1	1	1	轉成廠,進場時間待通知							
1	放樣	2														
2	蹲座現勘															
3	吊掛	4														
4	打孔+植筋	2				2	3	2								
5	底座安裝															
6	立柱安裝															
7	主梁安裝	1	3	4	2	2										
8	C鋼安裝	2	2	4	2	2										
9	模組安裝	2			4	4	4	4								
10																
		15	7	10	10	11	8	7	X							

進度表(彙總)

A123於9/22放樣(蹲座9/28處理完畢)
模組鋪設由E區(由東向西進行)
SGS拉拔最後一次完成
鋼構也由東向西(進度有延誤些)

台積AP7 工進管制表			鋼構			模組		
項次	棚架編號	模組數	立柱	橫梁	C鋼	鋪設	調整	數量
1	A 1	46	9/23					
2	A 2	50	9/23					
3	A 3	50	9/23					
4	A 4	50	9/16					
5	A 5	50	9/16					
6	A 6	50	9/15					
7	A 7	50	9/15					
8	B 1	50	9/23					
9	B 2	50	9/23					
10	B 3	50	9/23					
11	B 4	50	9/16					
12	B 5	50	9/16					
13	B 6	50	9/16					
14	B 7	50	9/16					
15	C 1	50	9/19					
16	C 2	50	9/19					
17	C 3	50	9/19					
18	C 4	50	9/16	9/24				
19	C 5	44	9/16	9/24				
20	C 6	44	9/16	9/24				
21	C 7	44	9/16	9/24				
22	D 1	50	9/19	9/23	9/25			
23	D 2	50	9/19	9/23	9/25	9/29		10
24	D 3	50	9/19	9/23	9/25	9/28		14
25	D 4	50	9/17	9/22	9/23	9/28		50
26	D 5	32	9/17	9/22	9/23	9/28		32
27	D 6	32	9/17	9/22	9/23	9/25		32
28	D 7	32	9/17	9/22	9/23	9/25		32
29	E 1	18	9/18	9/23	9/24			
30	E 2	18	9/18	9/23	9/24	9/29		10
31	E 3	18	9/18	9/23	9/24	9/24		18
32	E 4	18	9/17	9/21	9/21	9/24		18
33	E 5	18	9/17	9/21	9/23	9/24		18
34	E 6	18	9/17	9/21	9/23	9/24		18
35	E 7	18	9/17	9/21	9/23	9/24		18
		1450	100%	50%	30%	19%		270

注意事項

1.吊掛前置作業與文件申請

吊車/叉車/貨車/交管/引導/屋頂

2.入場各項申請及教育訓練(支架與線槽)

3.個人進場前準備項目

白卡/安全帽/護目鏡/背心/背牌/安全鞋

4.07:50前工具箱會議檢查


5.夜加的接駁車改為19:00最晚一班

6.紅卡申請資料核對

待辦事項追蹤


項次	日期	事項與追蹤	承辦人	完成日	備註
1	9月6日	白卡進度	馨雅	9月24日	9/15+3
2	9月6日	變流器設定時程	白龍		
3	9月6日	結線證照與上課	成鴻		
4	9月12日	9/18跟9/21吊掛申請	修原	OK	
5	9月9日	鋼構進料自檢	大瑋	完成	資料整理上傳
6	9月6日	週六申請加班	修原	每周四	(成廠規定為主)
7	9月11日	紅卡申請	馨雅		
8	9月14日	響聲扭力板手採購	修原		9/30取
9	9月14日	台積-同意證明(蹲座)	白龍		9/15已通知Leo
10	9月24日	第一期計價作業			轉業務核對
11	9月26日	側壓塊相關物料			

8/27 放樣(2+2)


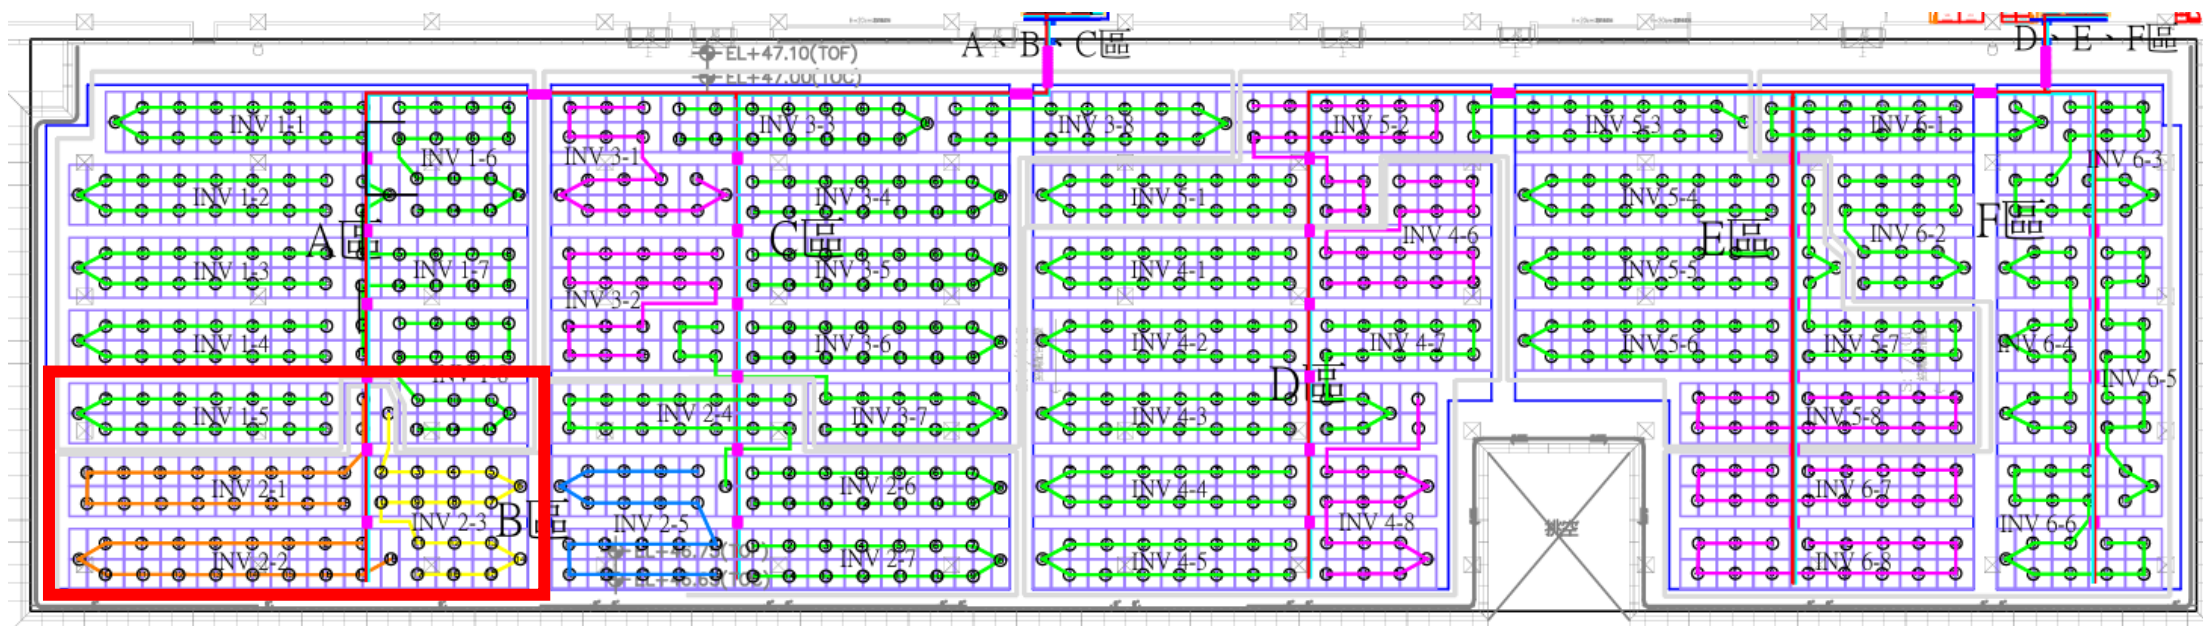


其他區域物料堆放無法放樣

9/2 放樣(2+2)

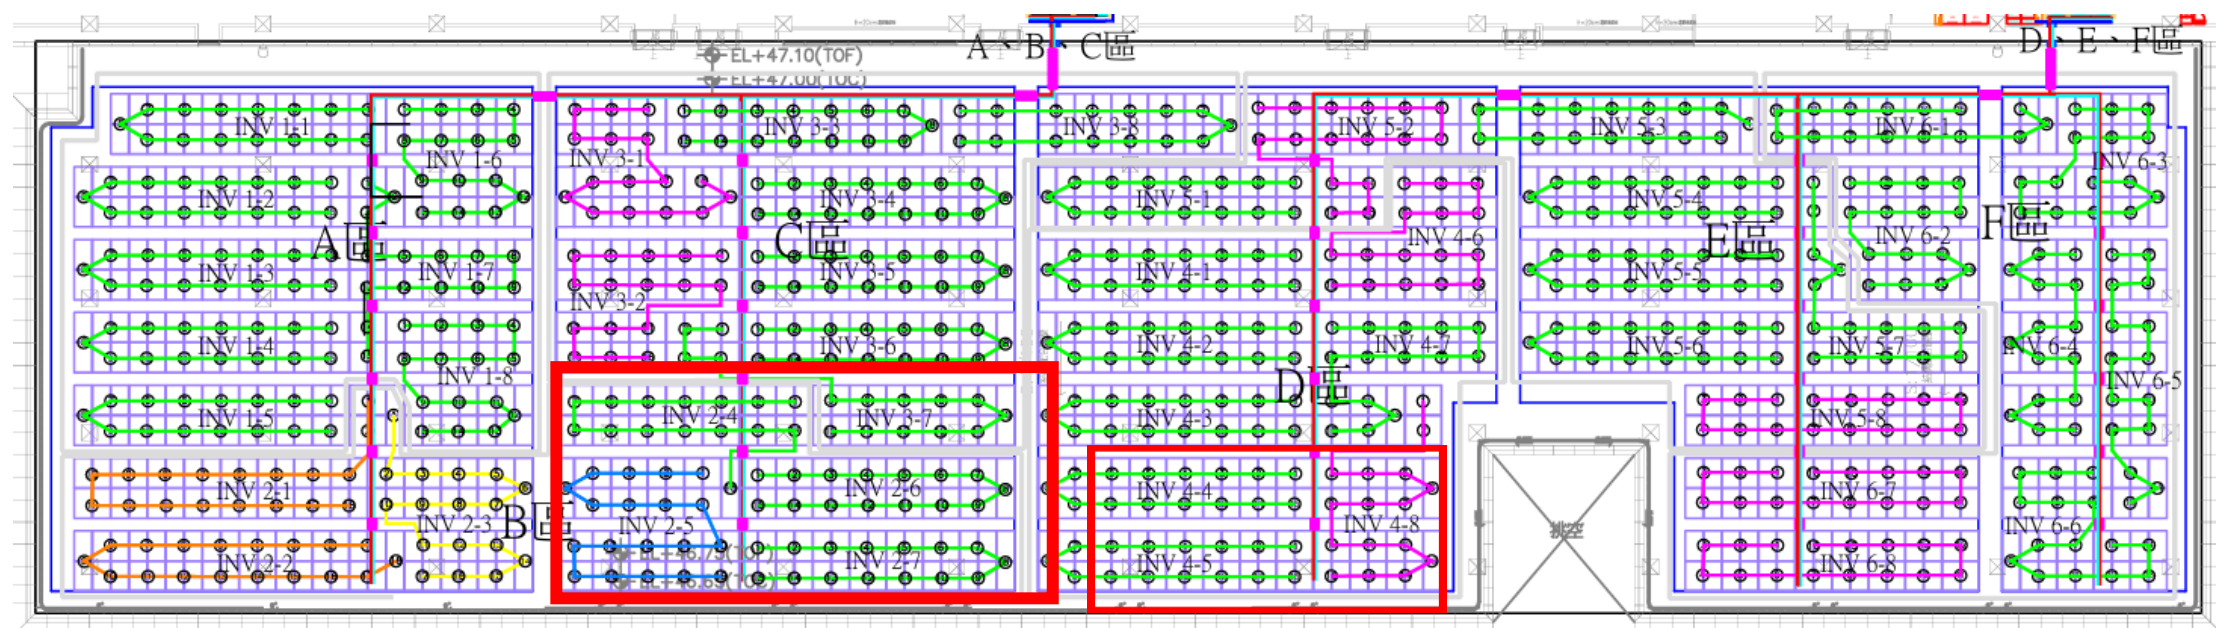


其他區域物料堆放無法放樣

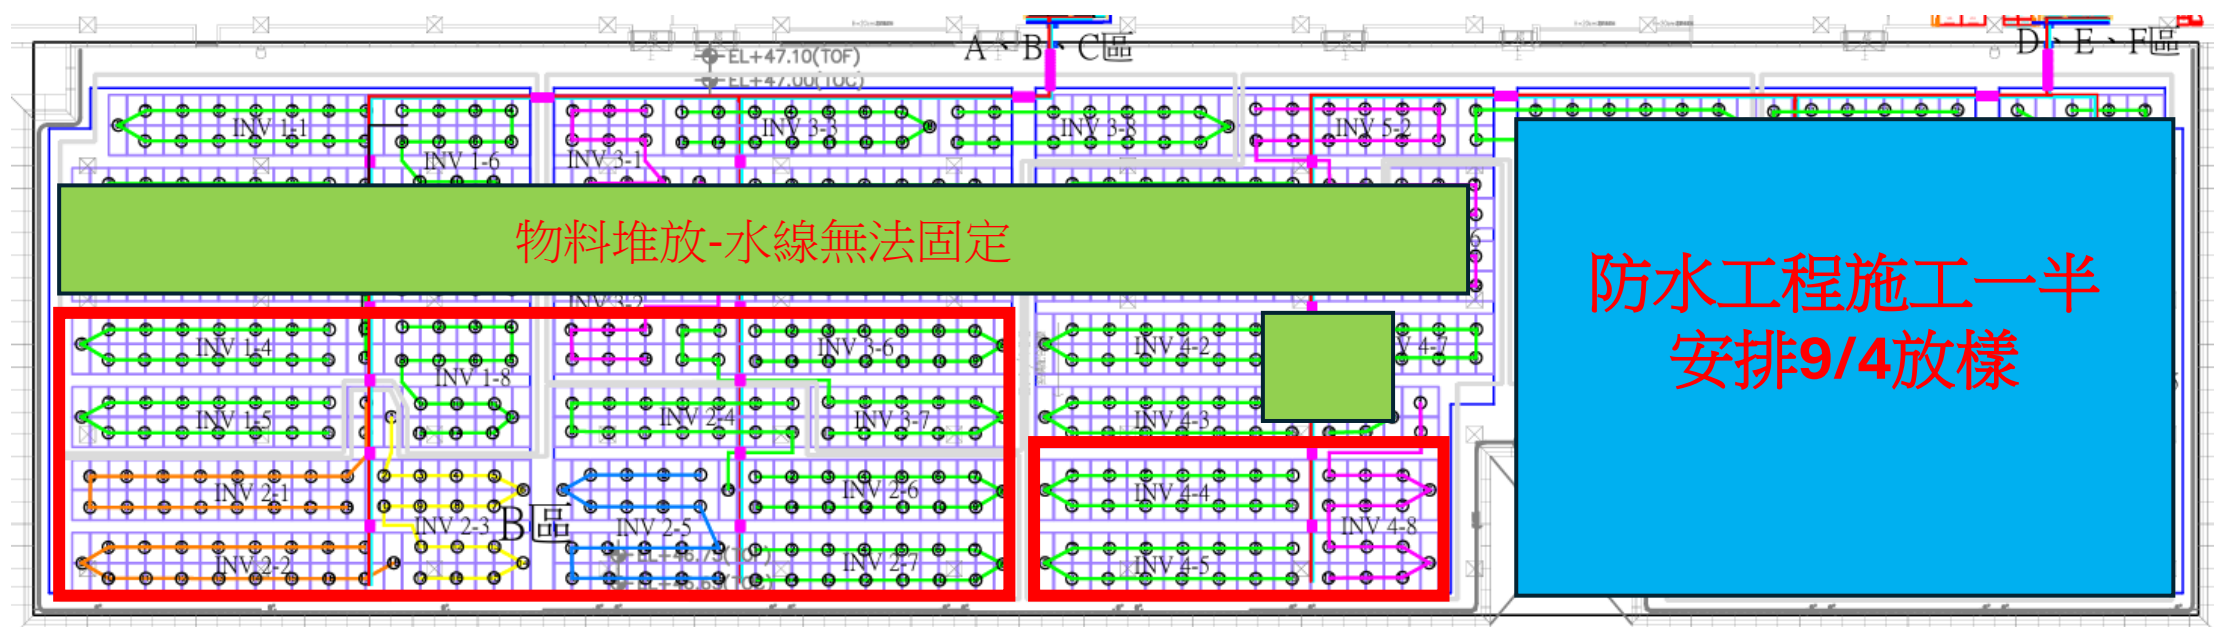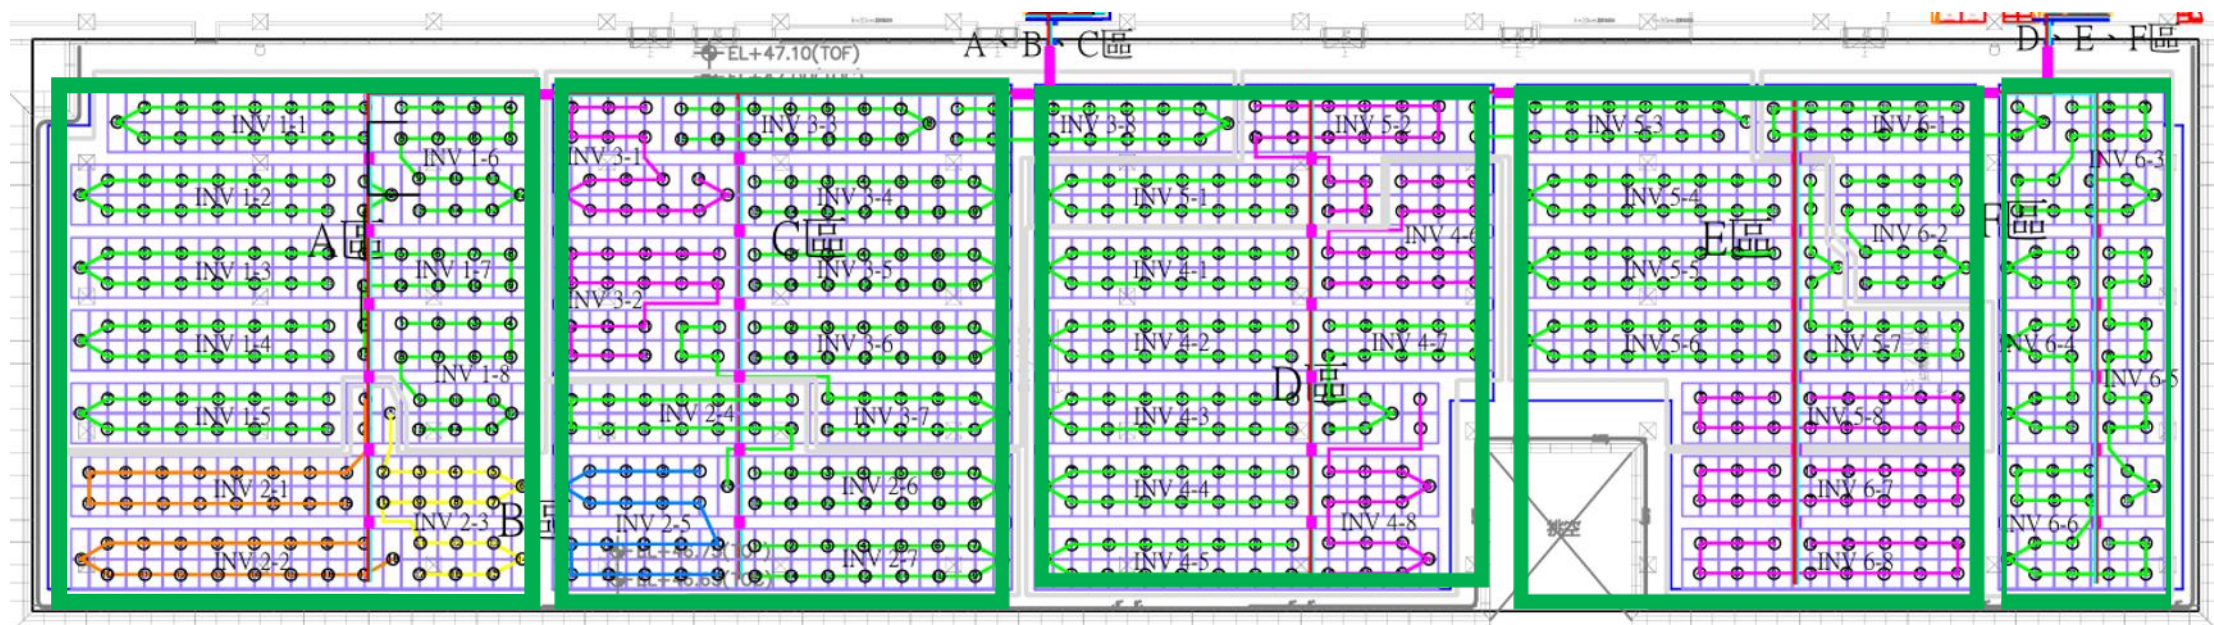

放樣完成(紅框)

9/3 第一次吊掛(3+4)

- 1.引導人員的上課及作業事項
- 2.屋頂物料放置計畫
- 3.施工順序跟消耗料件的方案
- 4.防水工程的影響

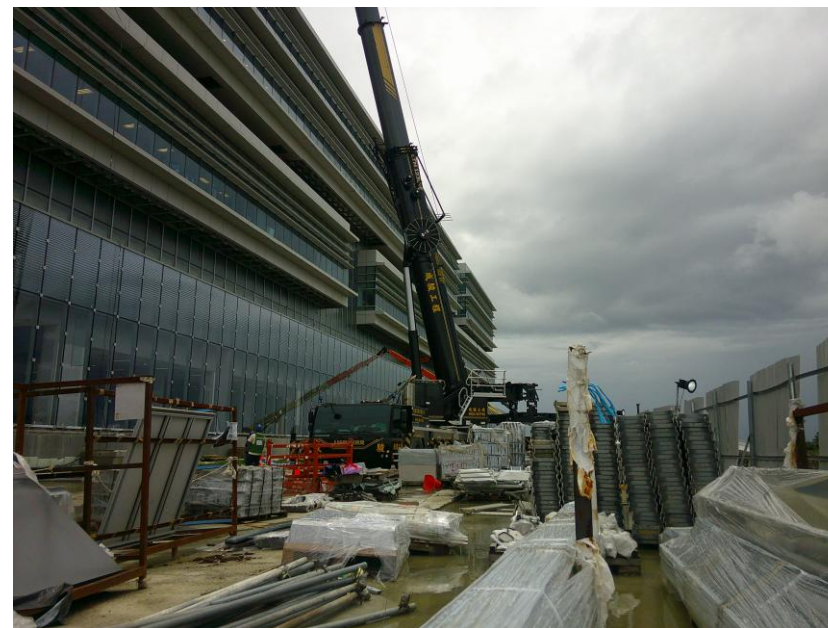

物料堆放實際狀況 9/3




9/4 南面放樣2+2


1. 共計12棚放樣完成
2. 合計208蹲有15蹲異常
3. 吊掛申請9/11(五)
4. 待提供出廠證明(9/3)
5. 安排9/9鋼構白檢

紅框區域可施工範圍

高壓隔熱磚吊掛

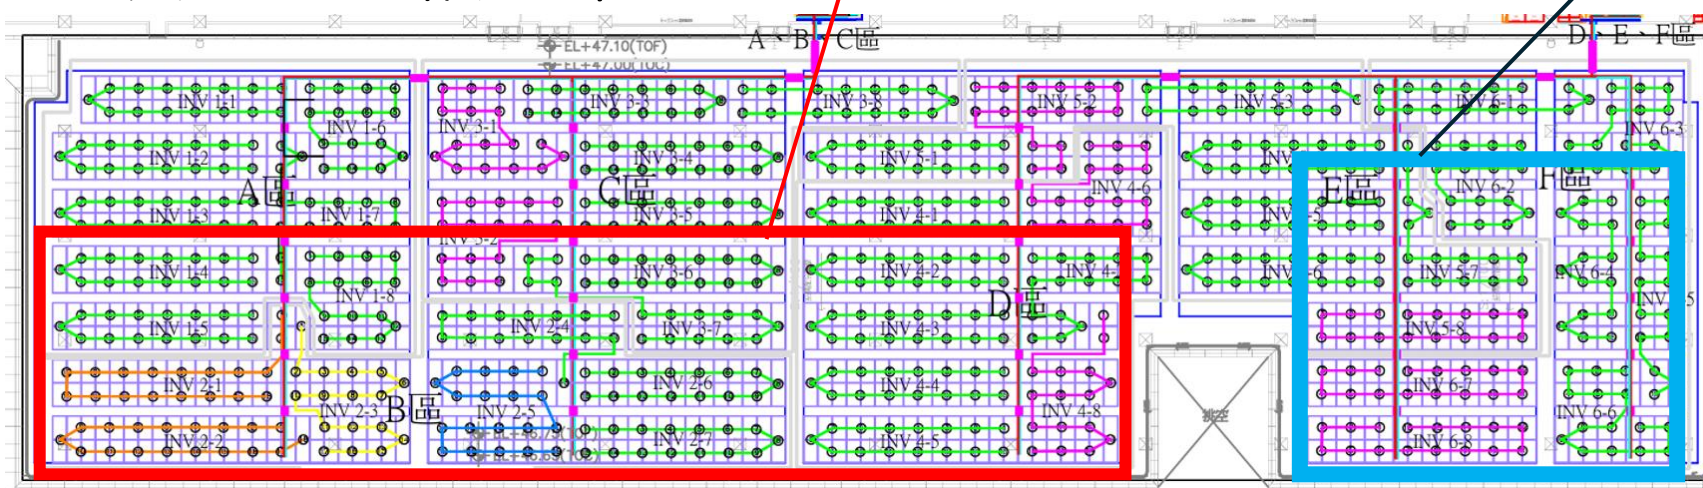


9/7 打孔+植筋+分料+放樣 5+1 (08:00~18:30)

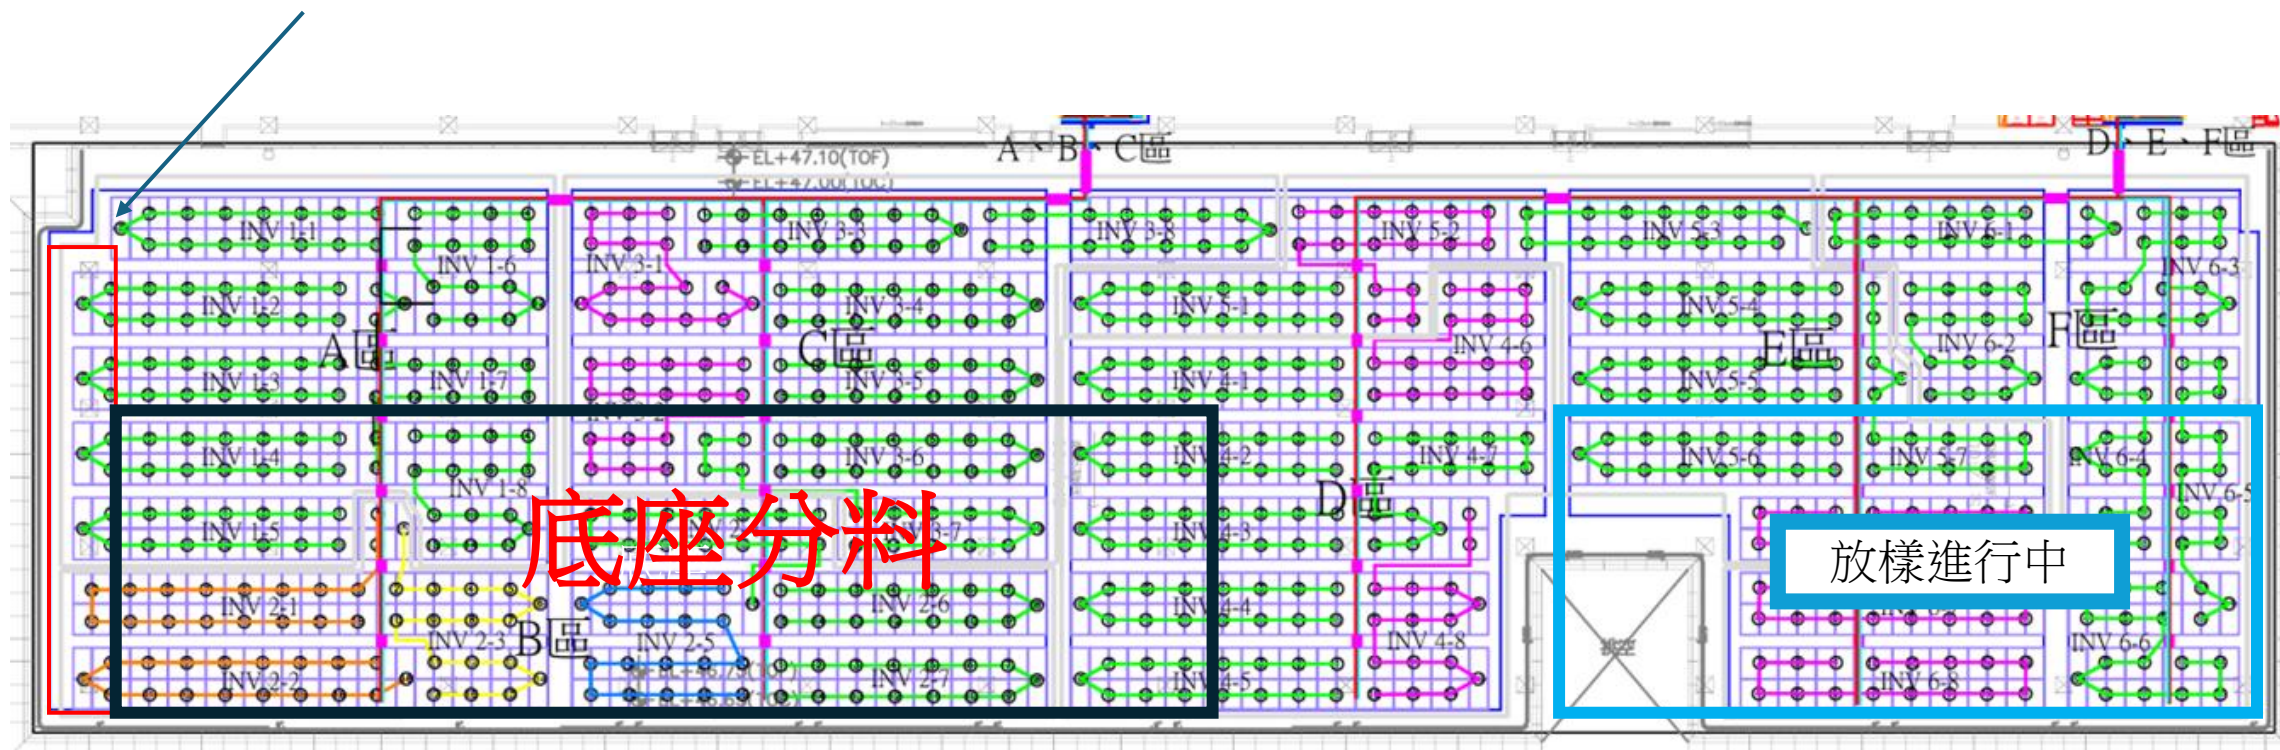


蹲座異常處理說明

因場地關係 目前放樣最大差異**9cmx2個**
其中**13個**都約**5cm** (建議這個先打孔,根基來補邊)

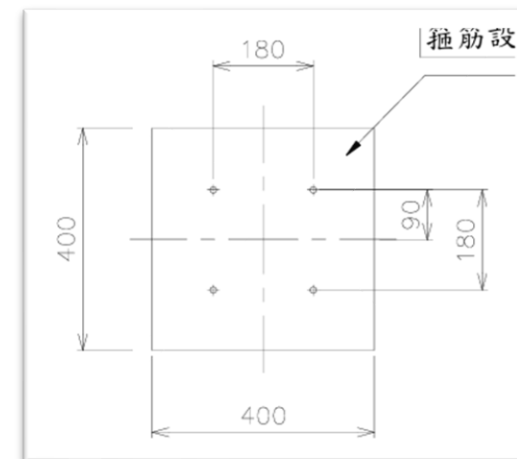

標準孔中心到邊緣**11cm**

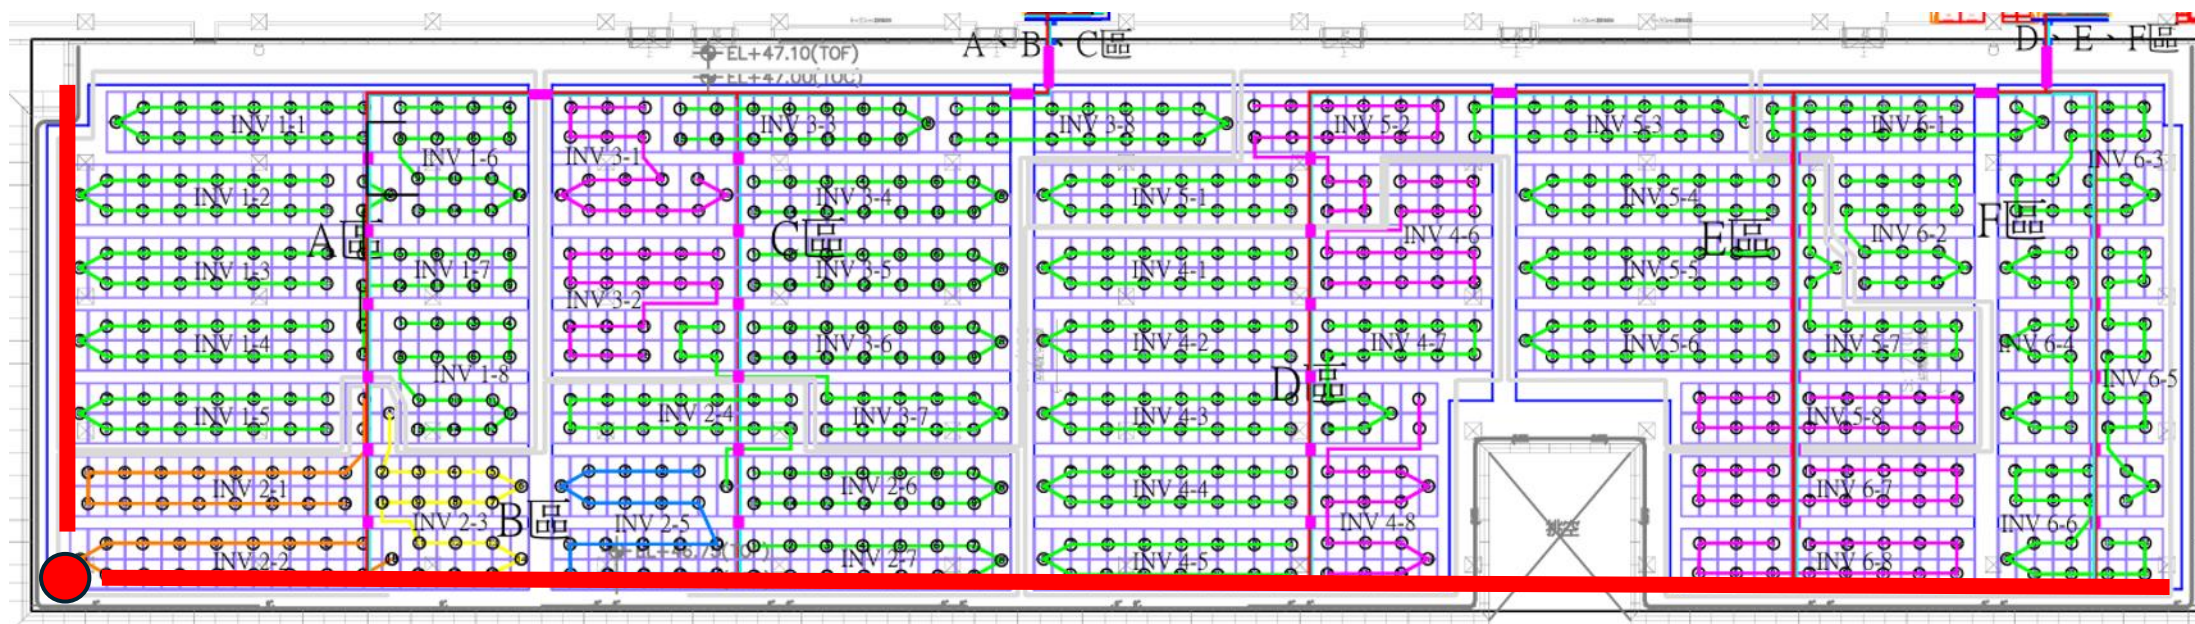


此點為圖示基礎放樣點

(紅線)垂直與水平無法一次性放樣,故採用區域性調整 如下頁

蹲座異常處理說明

以區域小走道區分 保持小走道獨立整齊度,修正小走道尺寸2~5公分,減少蹲座修改幅度及數量

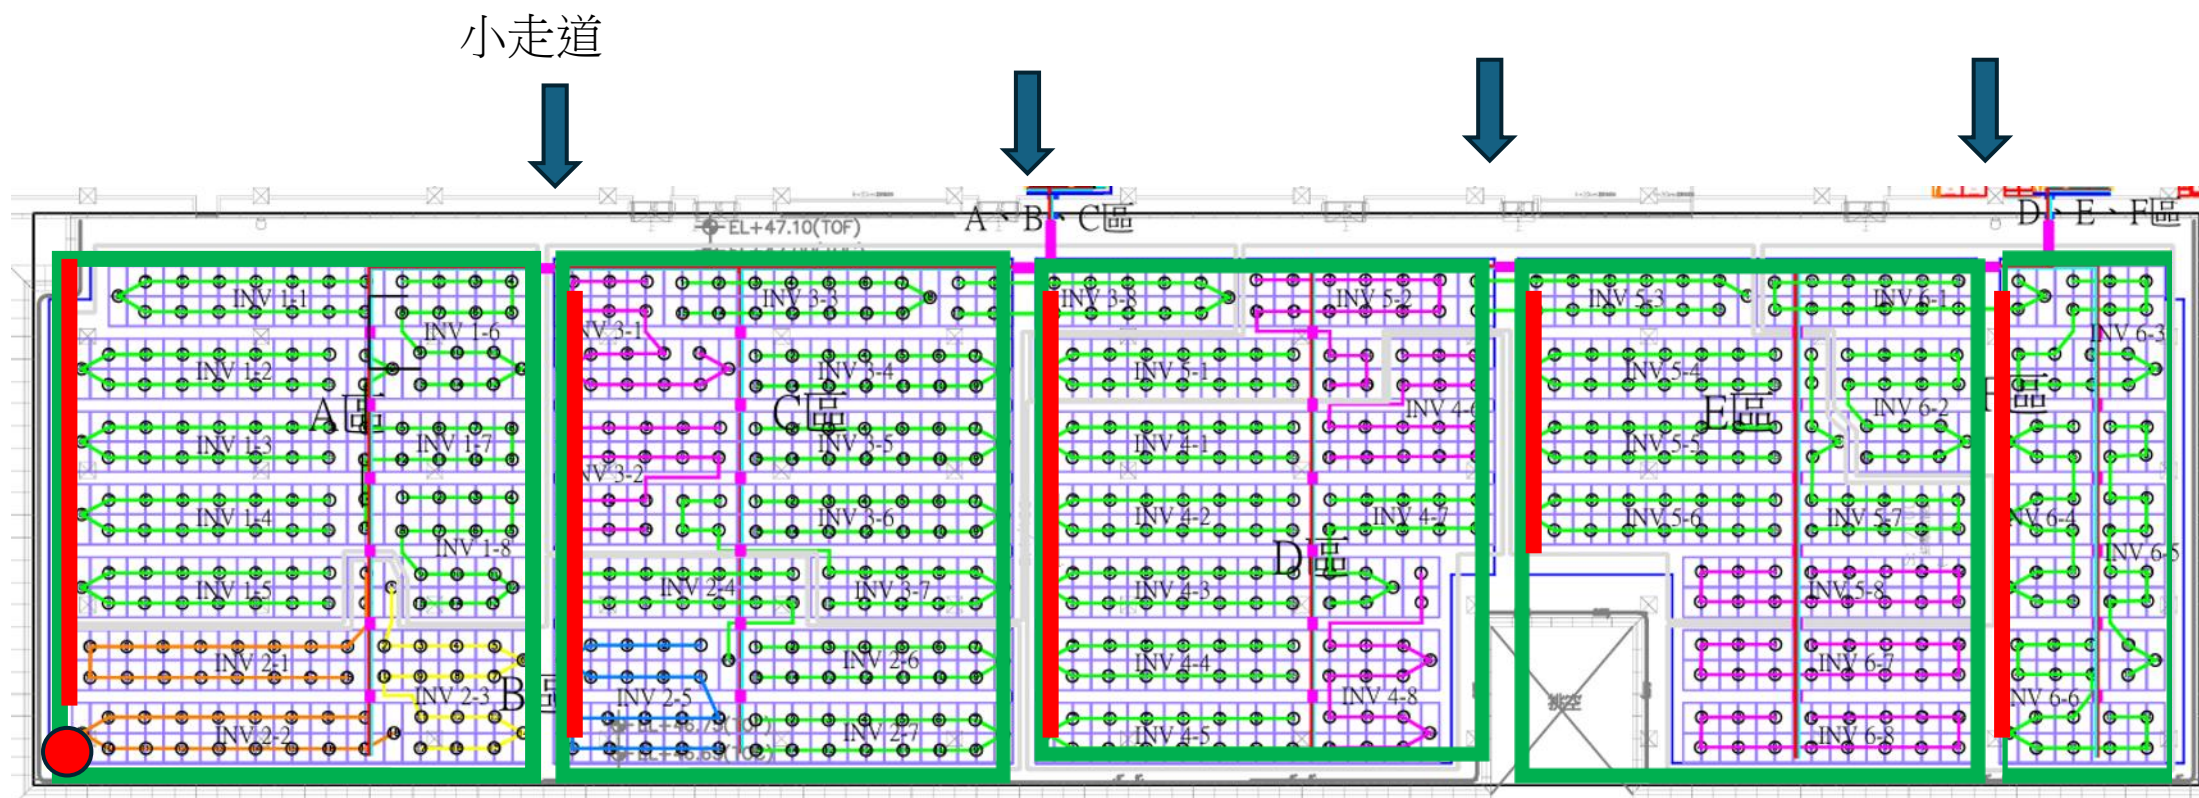


此點為圖示基礎放樣點

蹲座異常處理說明 (微調說明)

避免整體單一棚架安裝螺絲偏移,放樣基礎以單一棚為基礎於鋪設模組時,進行1~2cm的整齊度微調


棚與棚間距依據蹲座東西向整體為基礎放樣 (270.8數據會調整)
立柱190.8與349.2都不會改變

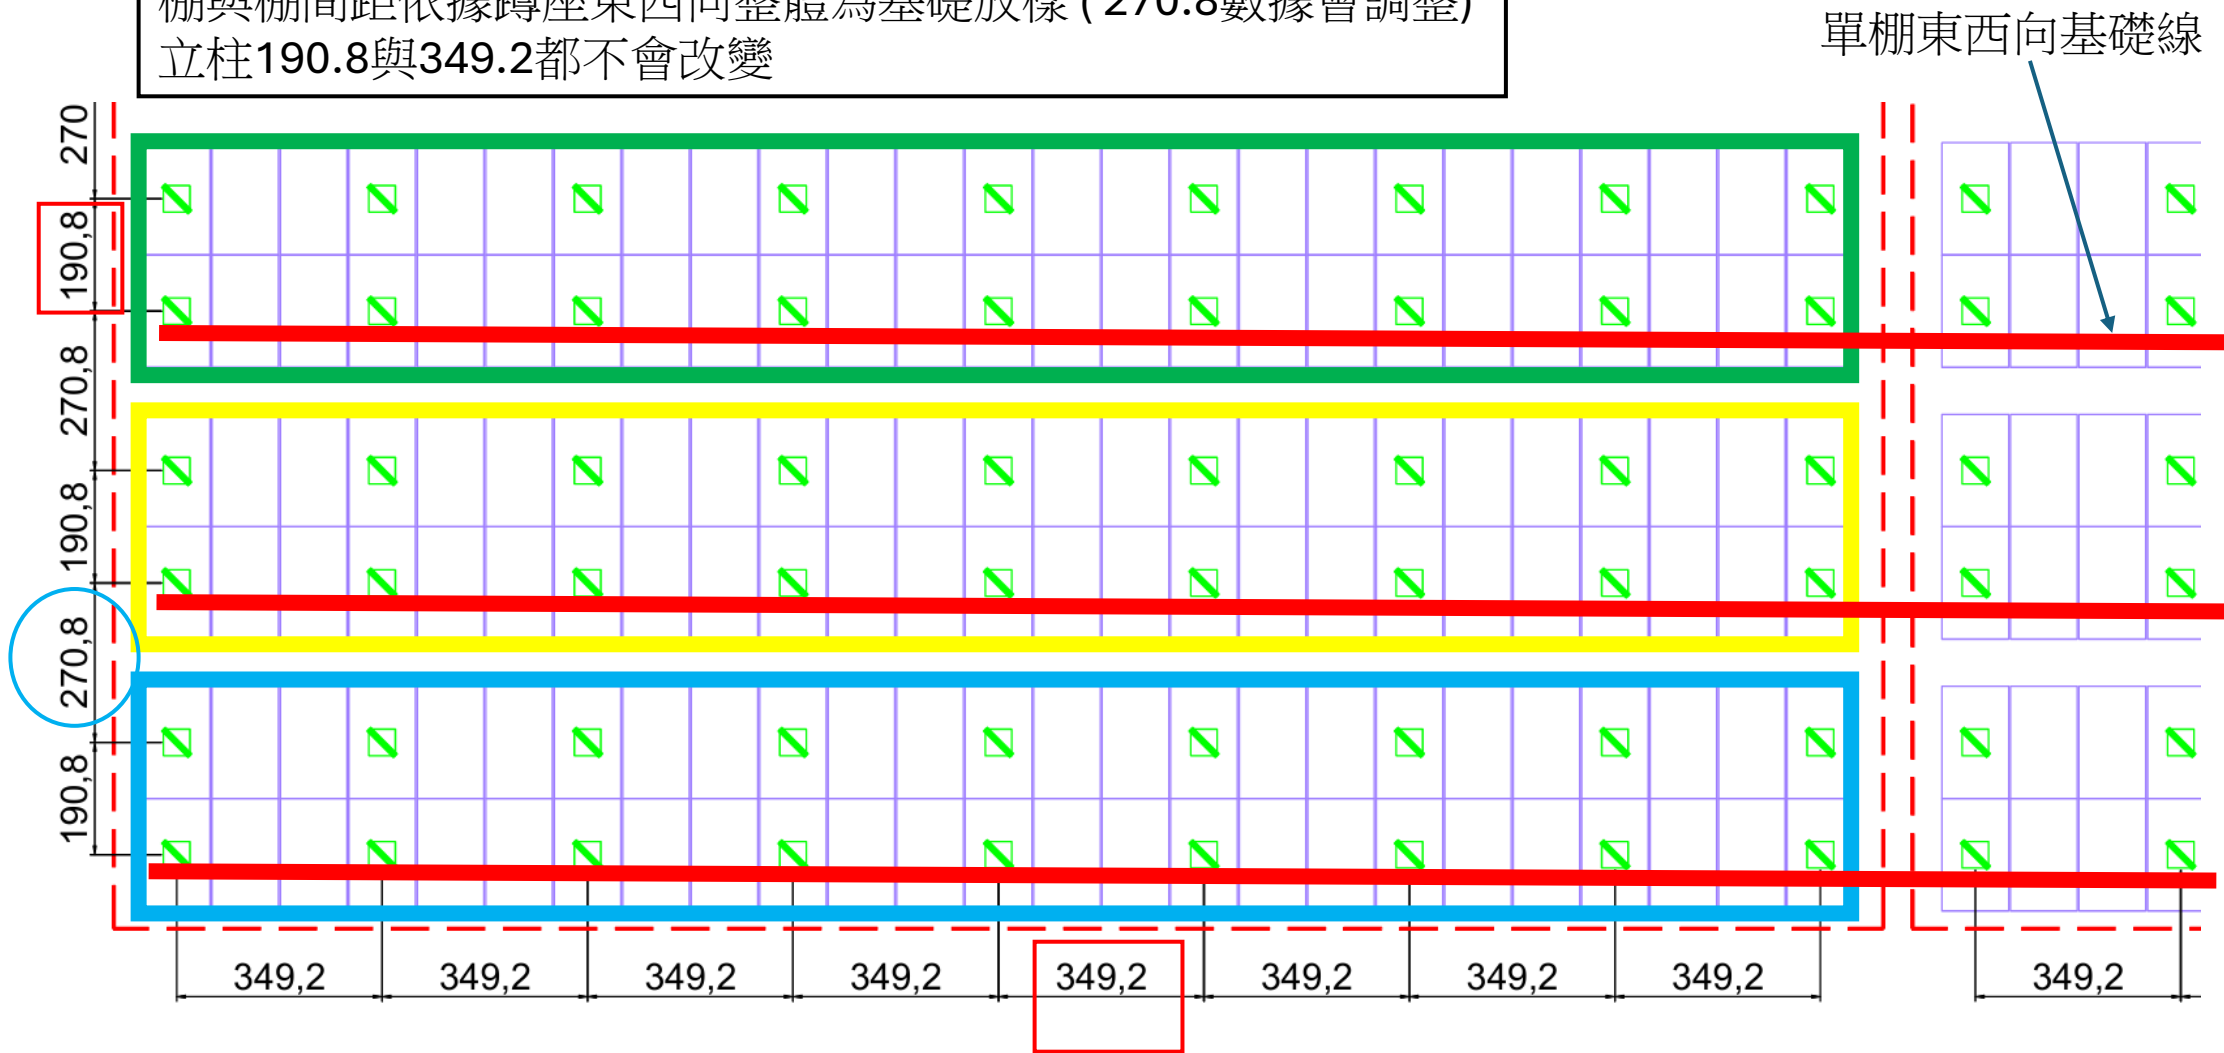


蹲座異常處理說明 (根基-小雷提供)

第一次反應蹲座錯位嚴重時,根基自己有去丈量
北側第一排是他們的基礎,只有這個是對的(小雷說的)
後續怎麼放樣的他不清楚了

根基從北往南做

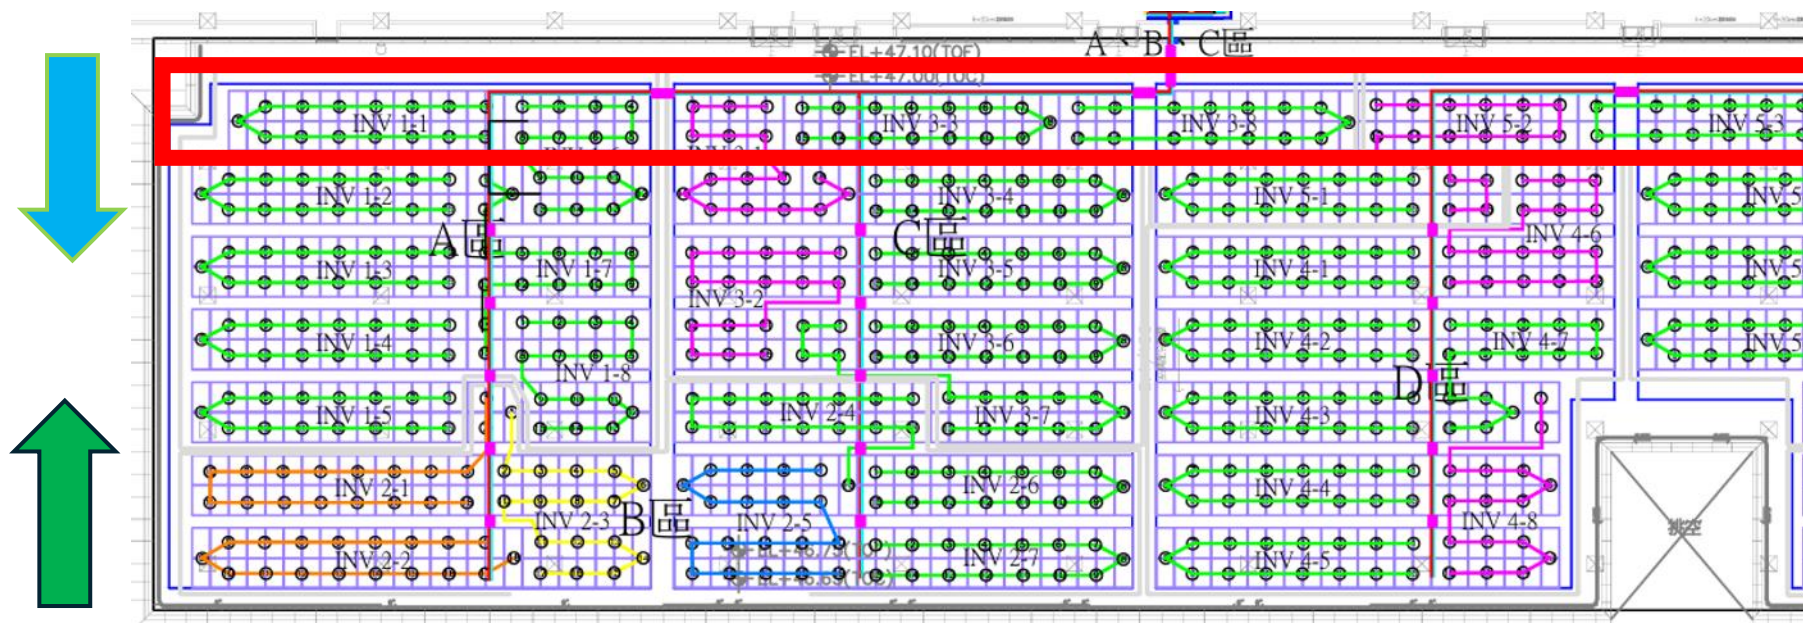

綠源從這個點往北放樣

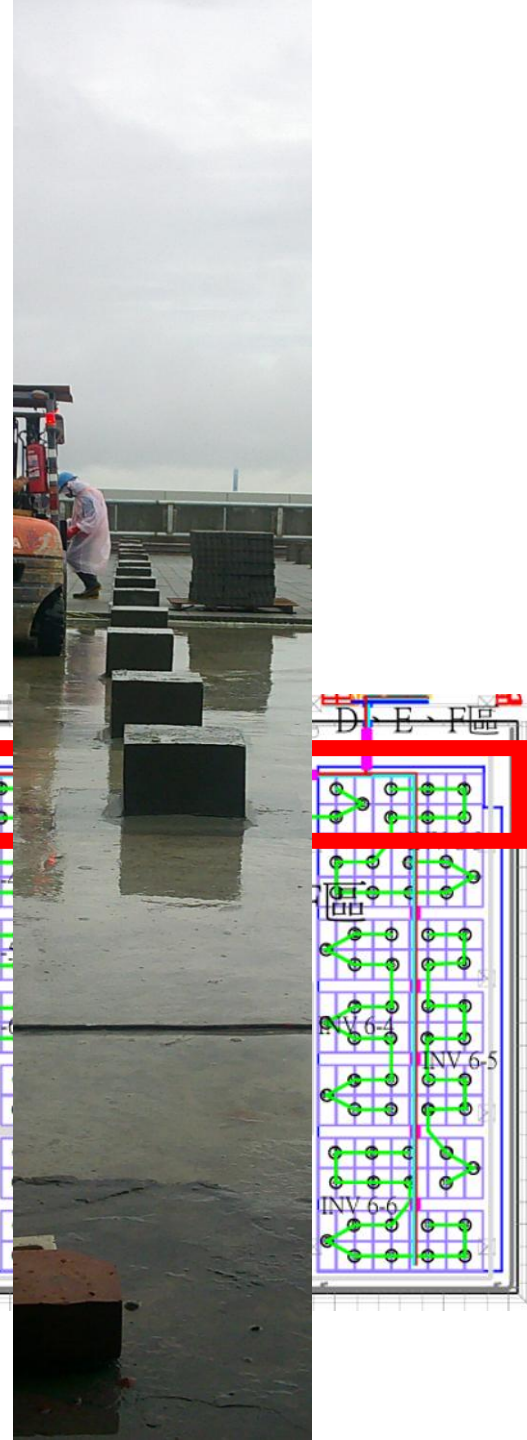

蹲座異常處理說明（總結）

1. 先前決策是根基無條件包覆及綠源不用承擔蹲座風險(驗收)
台積技師9/7上午現勘要改鋼構(不太合理)
(目前屋頂就只能南面放樣,等北面能放樣後再決定)


調整放樣模式,主要還是幫蹲座找解套,要不然我們也卡住,請理解

2. 如果同意,後續模組鋪設,我們盡力調整整體的整齊度(已同意)
3. 螺桿一事,是否能先植筋,資料文件候補(9/8早上確認可作業)

9/8 西南面植筋/東南面放樣50% 5+2


1. 共計20植筋完成
2. 持續放樣中

防水完成

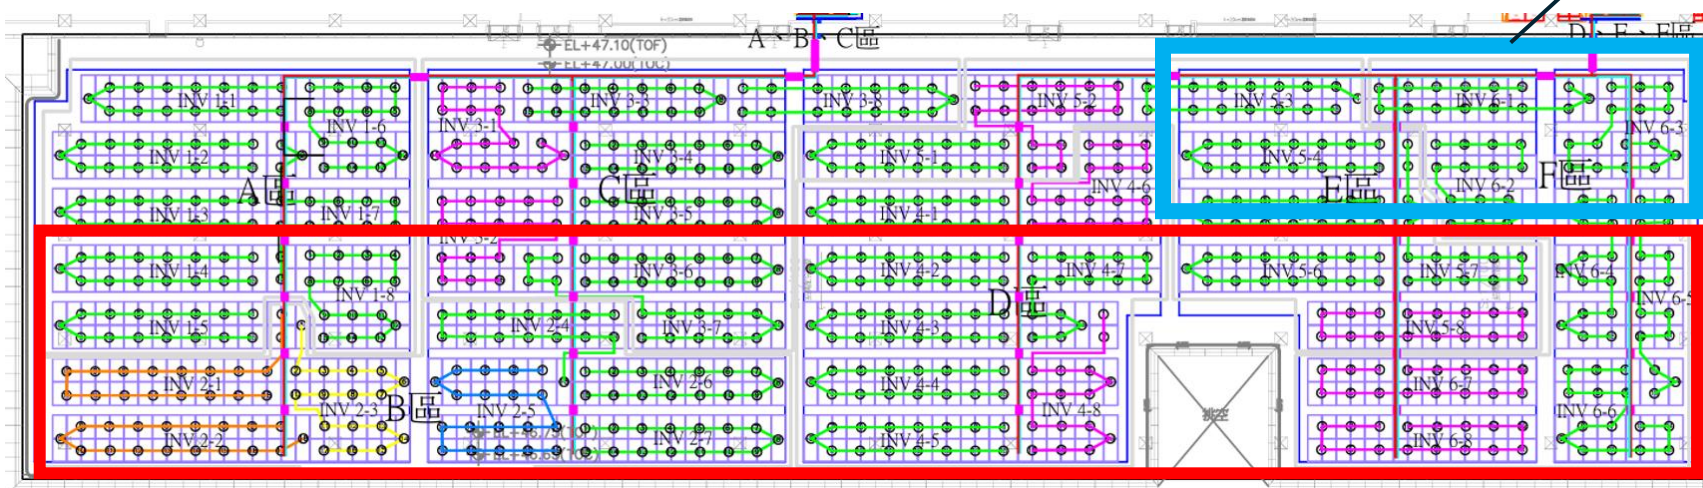

施工項目：
西南區打孔**72**柱
東南側放樣完成
各柱高層丈量。**20**柱異常。明早根基現勘(**9/11補好**)
高信支架安裝上課
拉拔測試自檢合格。驗收前還會檢查(**9/14sgs**)
9/18最後一次吊掛協調(**9/11協商為9/21最後一吊**)
設備區廠商現勘完成。鋁支撐方案待討論(**設計修改**)



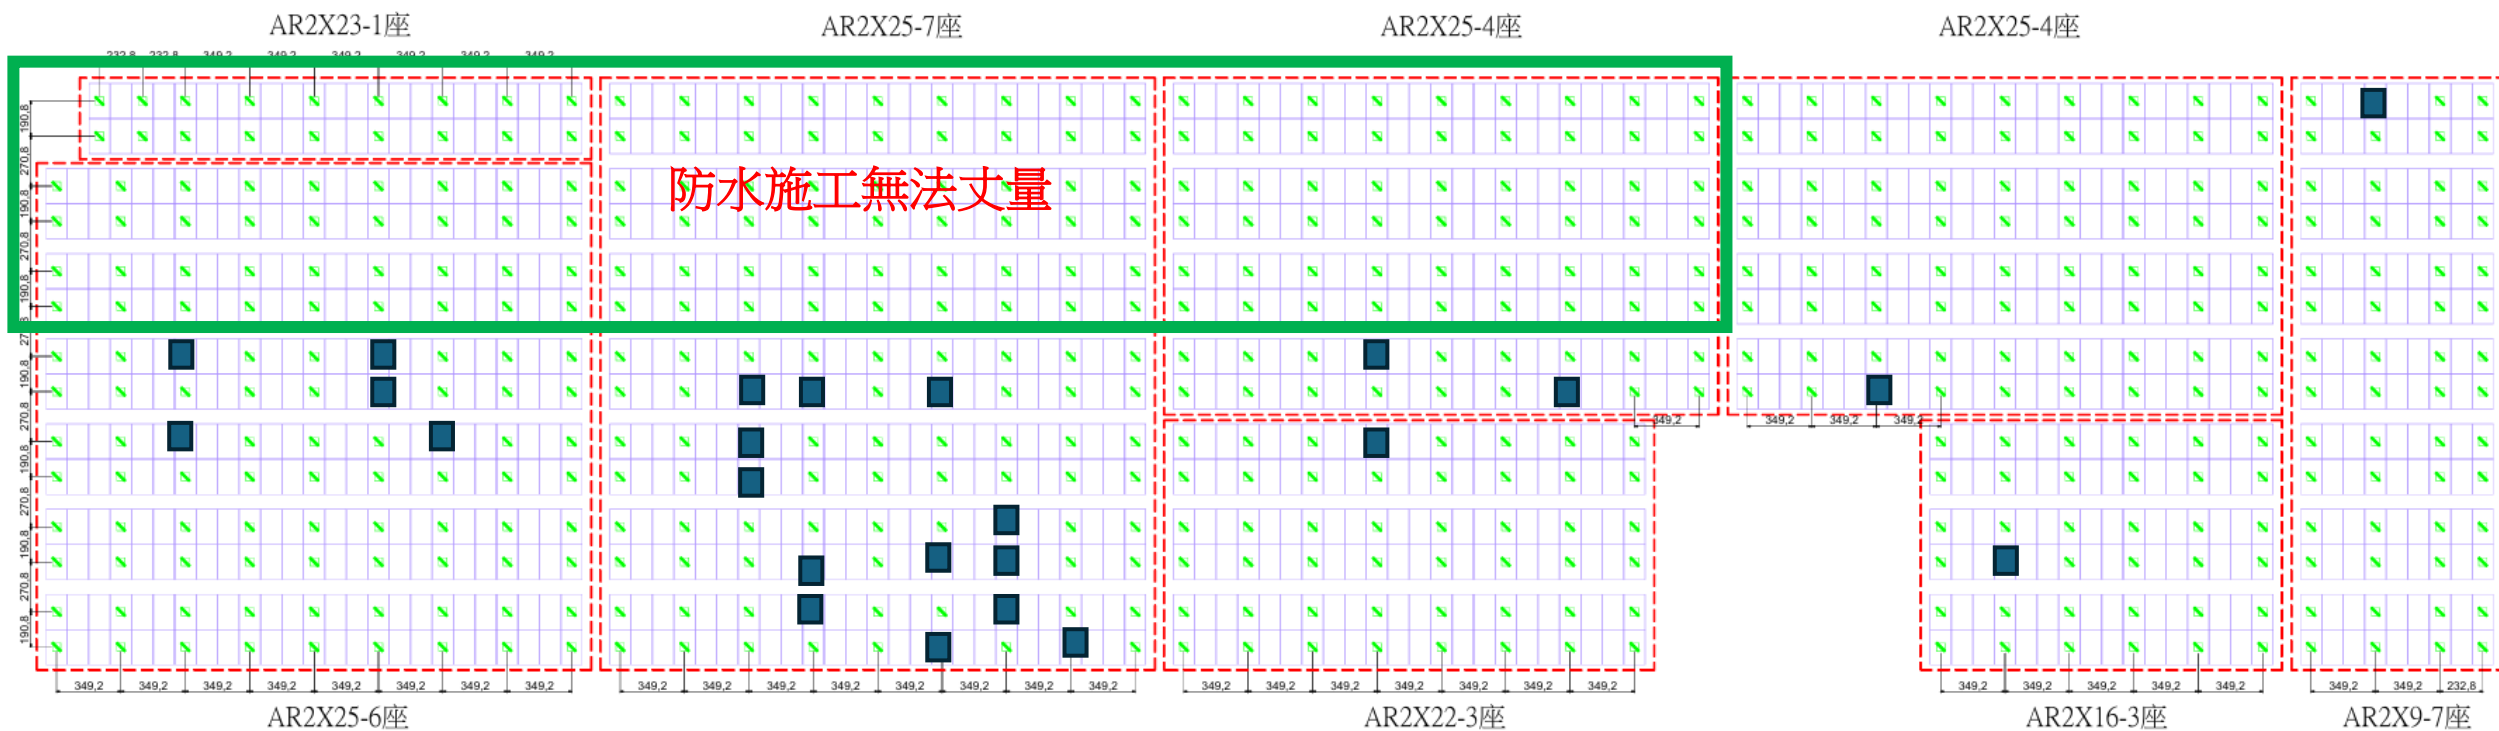

9/10 3+2

施工項目：

打孔51柱。累積123柱


其中有40孔打到鋼筋

植筋累積60柱

各柱高層20柱異常，根基修補中
拉拔測試SGS約9／14進行。

9／21最後一次吊掛確認

吊掛資料審查完成20:30

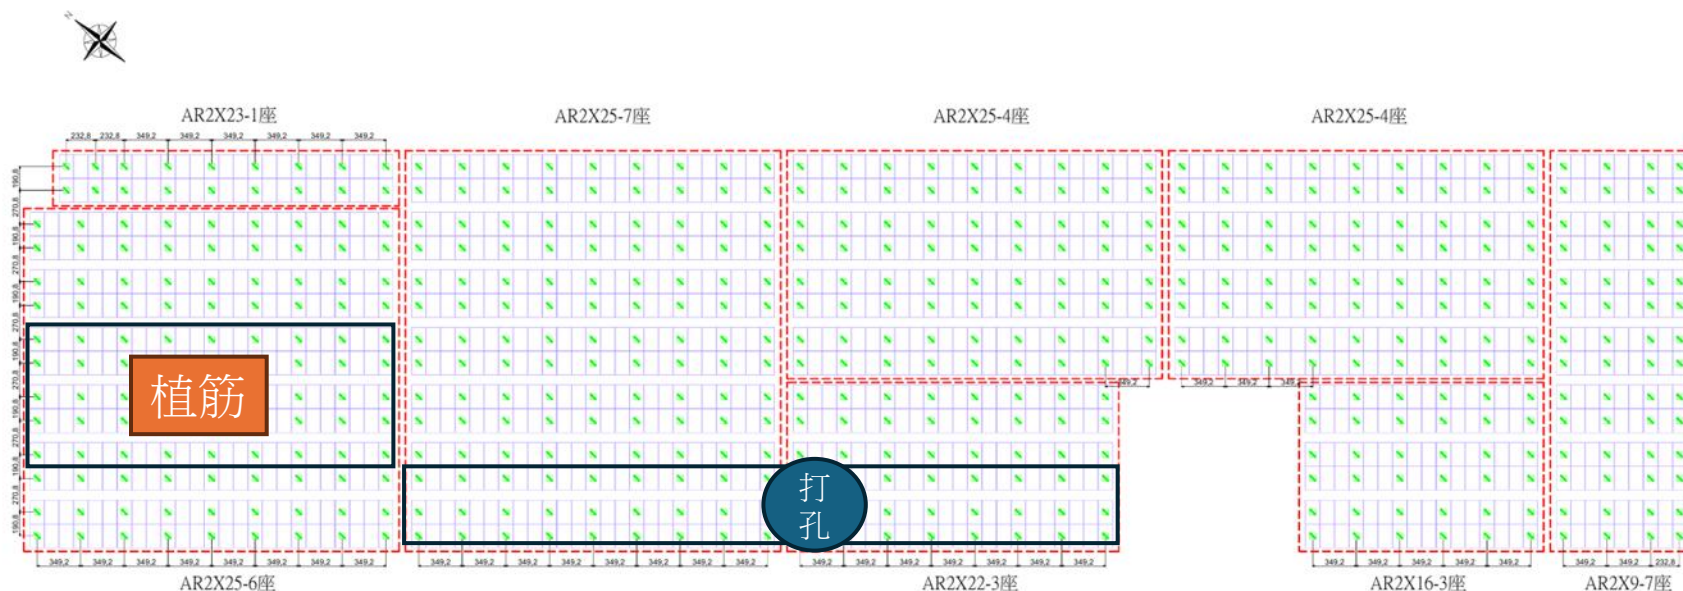

9/11 吊掛3+3 施工3


施工項目：

打孔51柱。累積174柱

植筋累積92柱

各柱高層20柱異常，根基修補完成

9/18吊掛需求資料整理

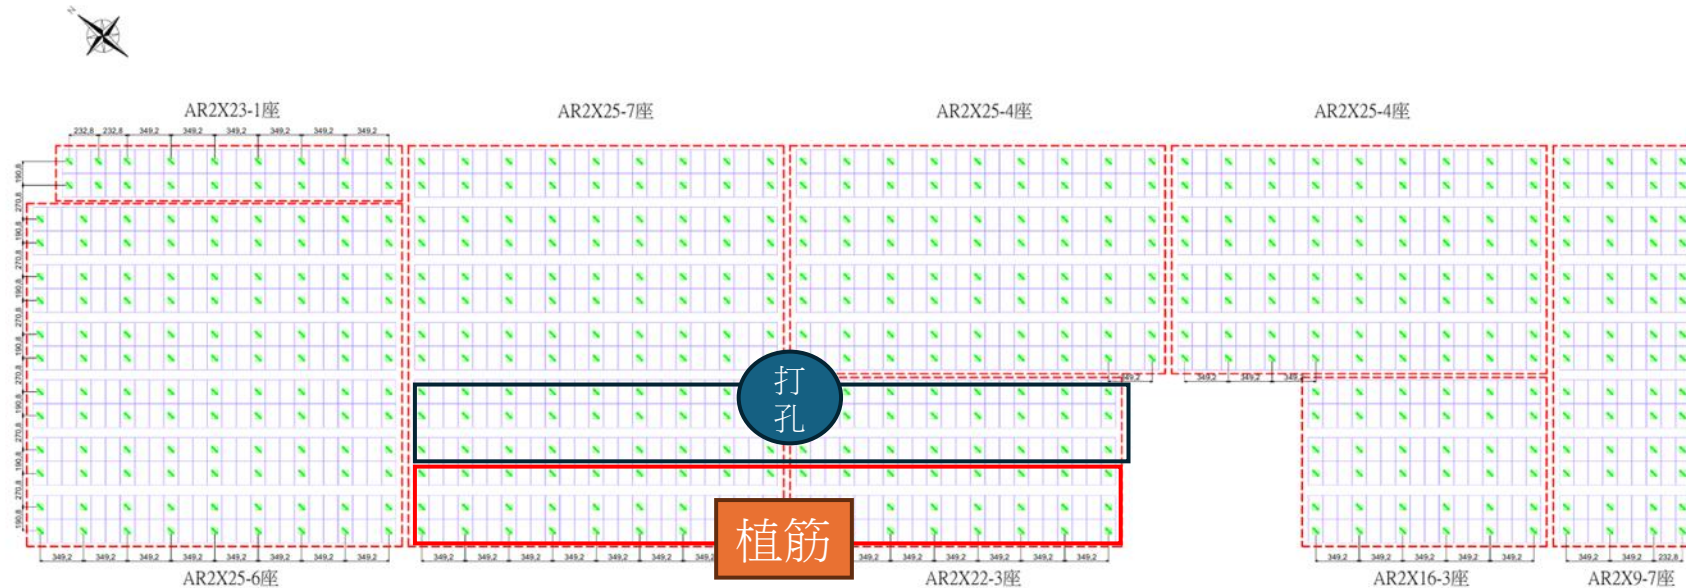

9/12 施工6+2

施工項目：

打孔66柱。累積240柱(打到鋼筋累積 50孔)

植筋51柱。累積143柱


底座分料(東南區)

週一預計工作


1.SGS下午拉拔測試後組鋼構

2.東南區打孔

3.中間植筋

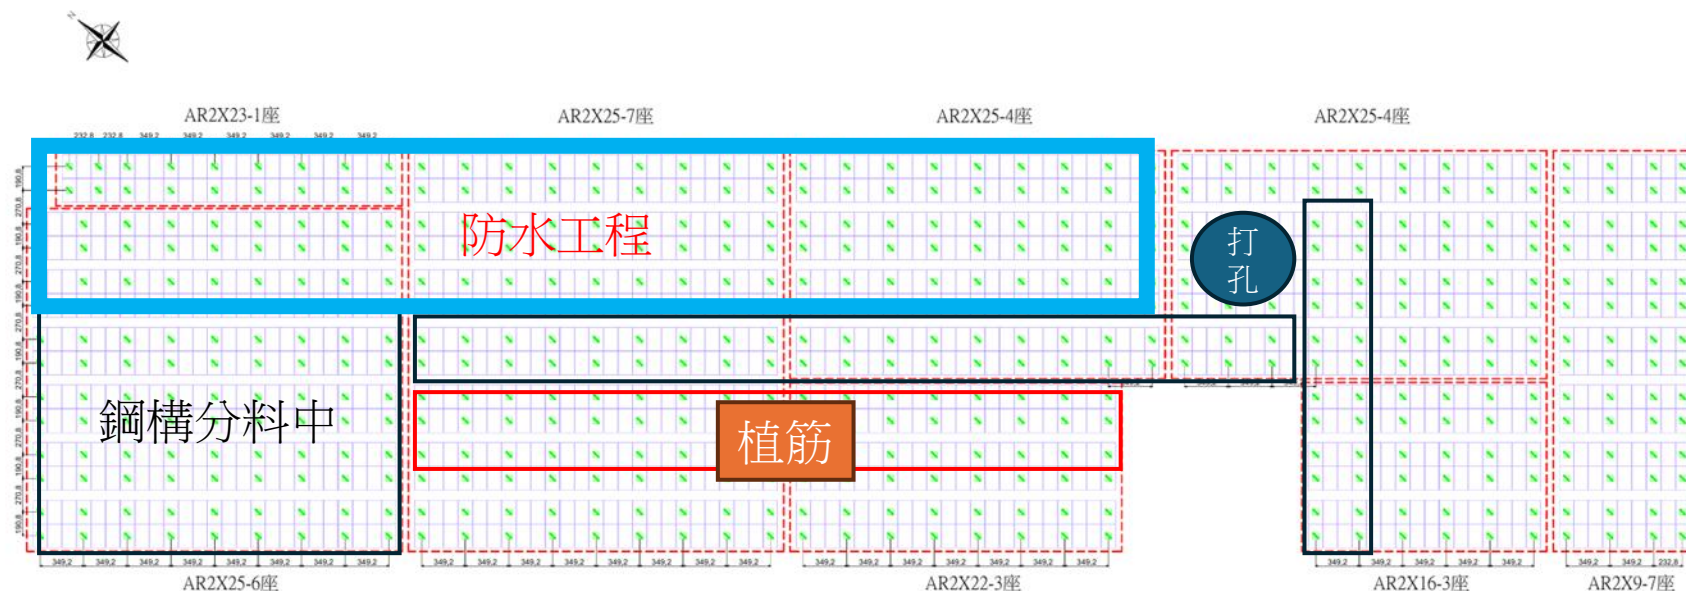

各棚架名稱統一 (由西到東分5區,由北到南分7棚共35棚)

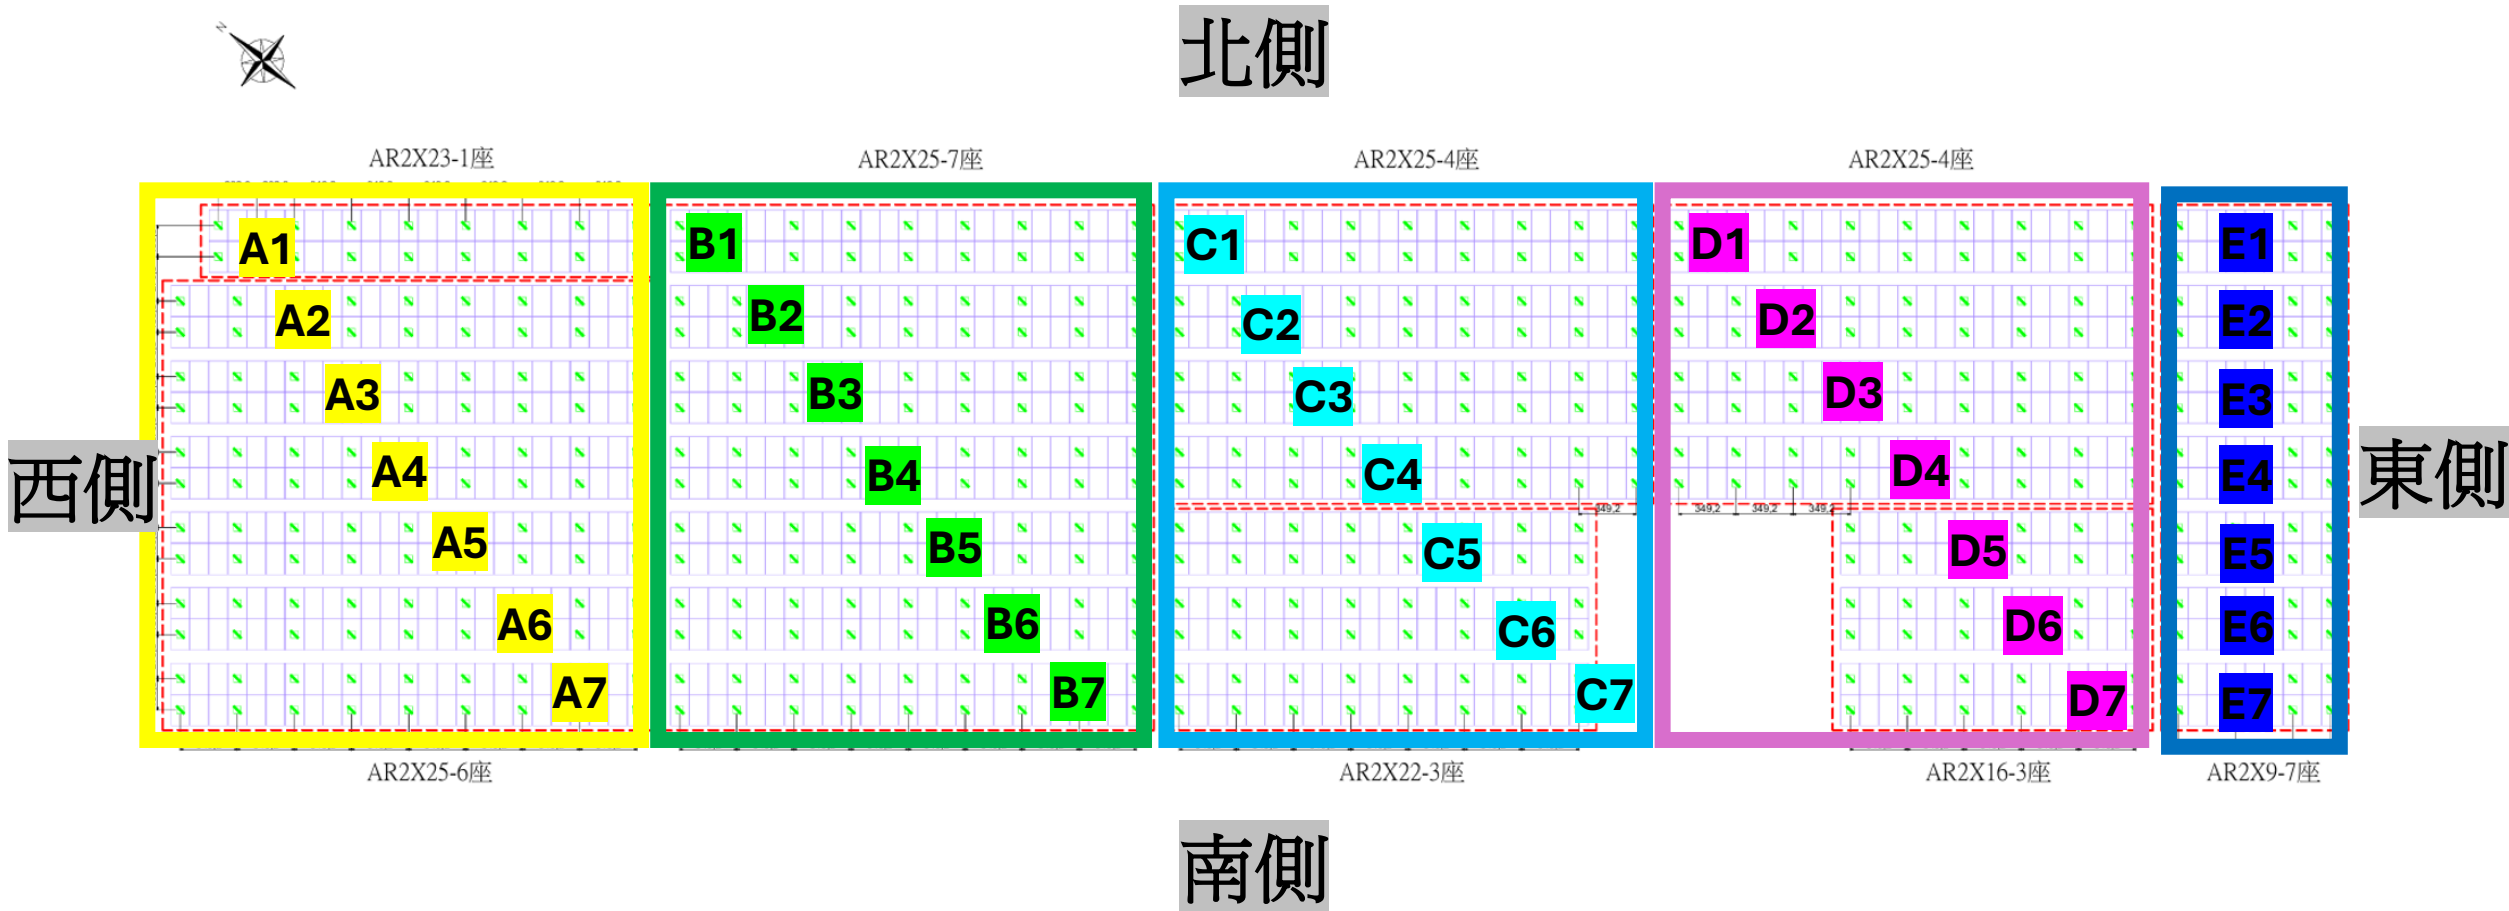

9/7~9/12 周進度報告:

1. 放樣完成60% (預計9/19全數完成)
2. 基礎座打孔40% (累計打到鋼筋約50孔)
3. 植筋數量30%
4. 吊掛9/18(3),9/21(最後一次)
5. 鋼構分料9/14起執行 (A7物料區開始)

其他待確認事項

1. 成廠後紅卡辦理
2. 設備區物料確認(鋁線槽安裝位置),物料9/21吊掛
3. PV線數量盡快送達9/21吊掛
4. 防水工程退場後,北面蹲座待確認位置(尺寸不符)

9/14 施工4+2

施工項目：

打孔64柱。累積304柱(打到鋼筋累積 52孔)


植筋34柱。累積177柱

底座分料(東南區)

SGS下午拉拔測試完成(第一次)

明日預計工作

1. 東北區打孔
2. 東南區植筋
3. 西南區A7立柱組立

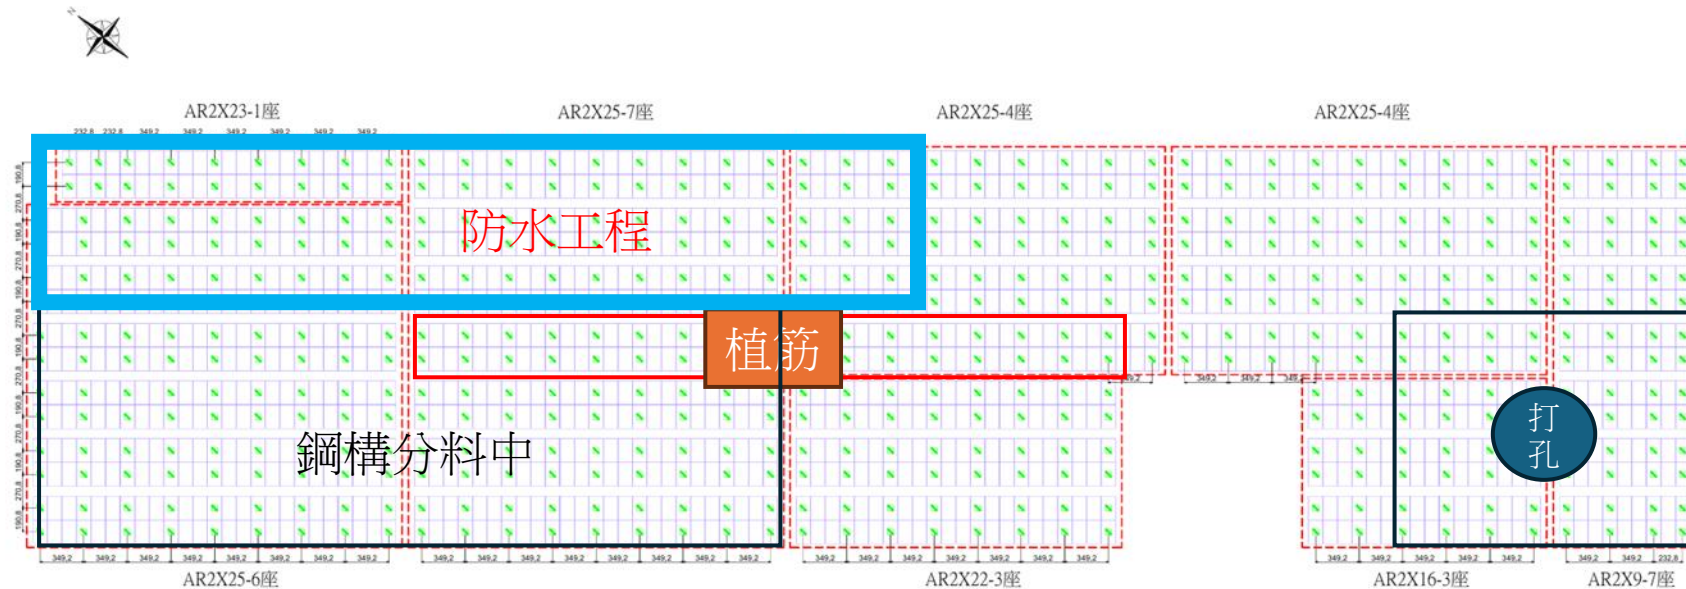

9/15

施工8+2

施工項目：

打孔0柱。累積304柱(打到鋼筋累積 52孔)


植筋60柱。累積237柱

鋼構分料(南區)

協調SGS拉拔 (第二次)9/18進行

明日預計工作

1. 東北區打孔
2. 東北區植筋
3. 西南區立柱組立

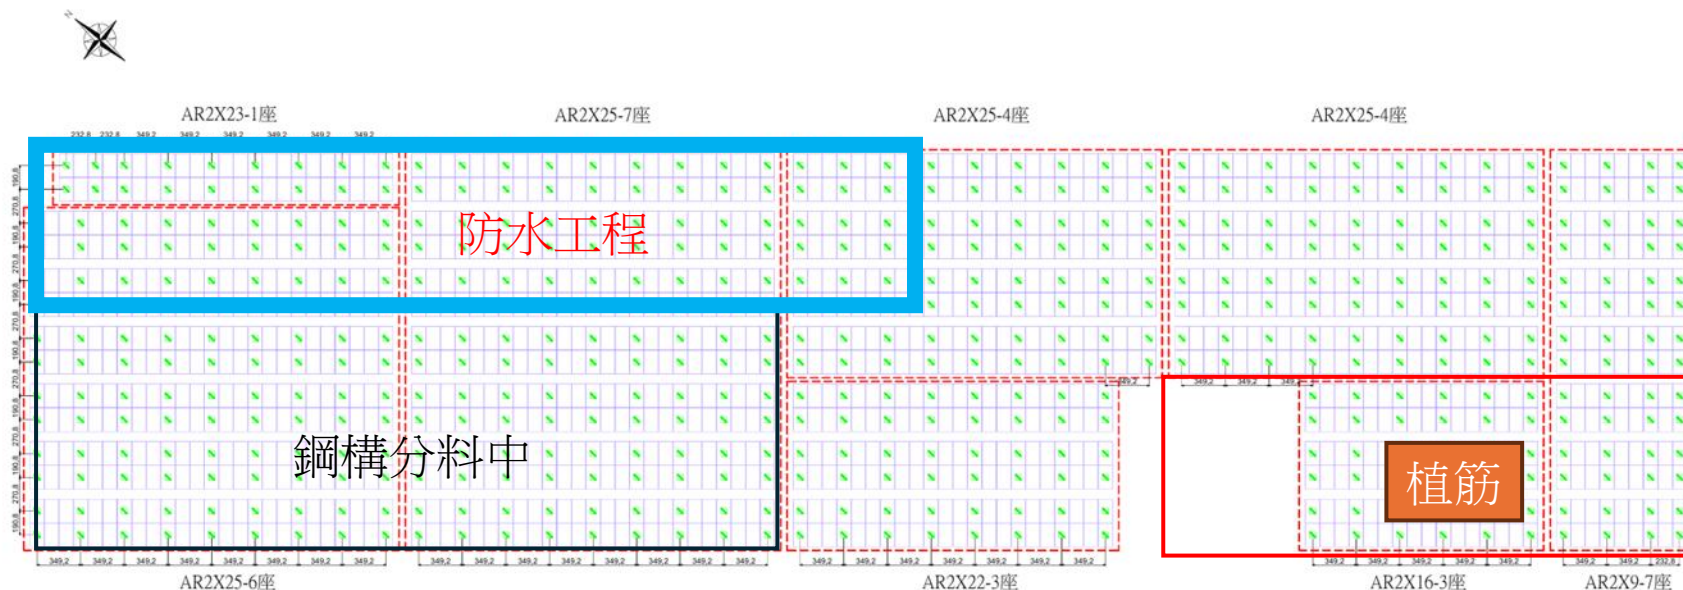

9/16 施工5+1

施工項目：

累積304柱(今日52孔修繕)

植筋59柱。累積296柱(補52孔)

五區的南面打孔植筋完成


立柱安裝(B4567~C4567)

鋼構與螺絲分料(南區完成)

明日預計工作

1.D123/E123放樣打孔植筋

2.C4567立柱組立

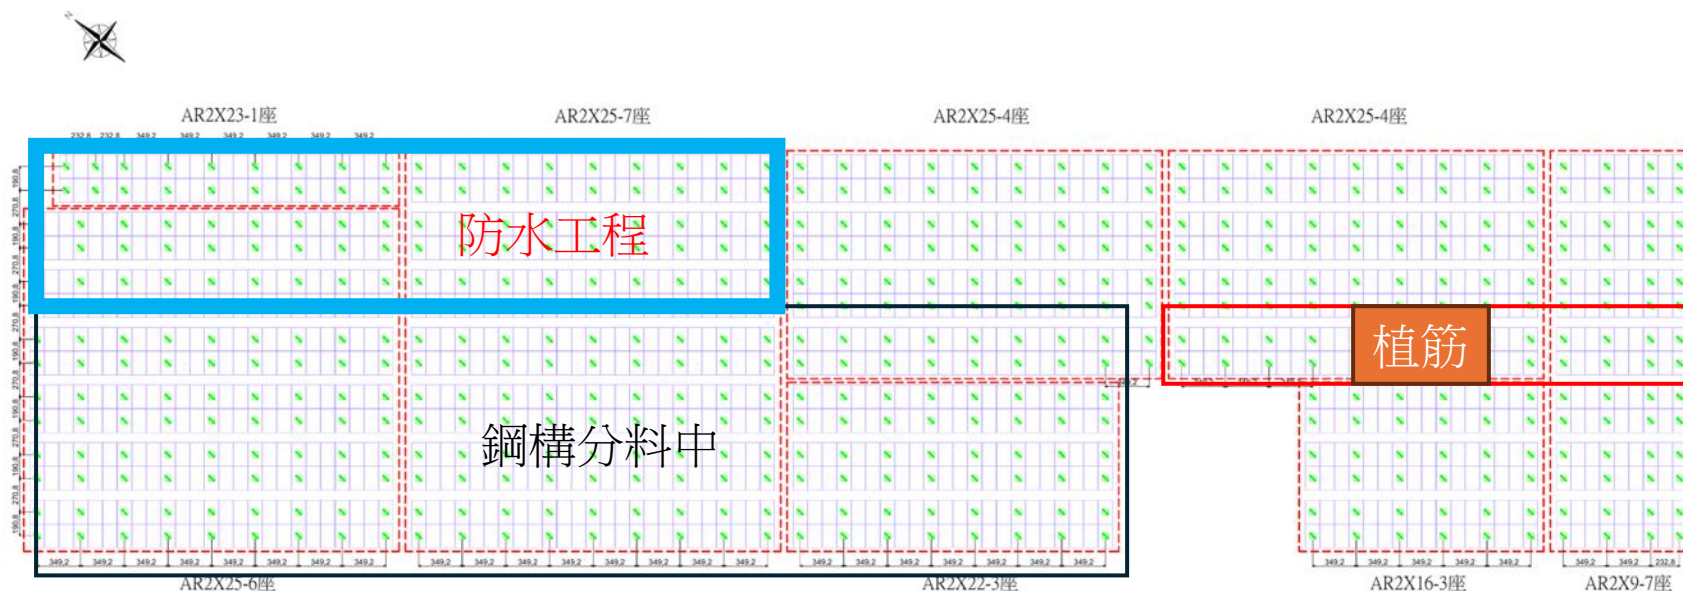


9/17

施工5+1

- 1.工班進場人數:8人
- 2.施工項目:
打孔124柱累積428柱
植筋124柱累積428柱
打孔植筋剩A123.B123
立柱安裝(D4567~E4567)
底座高層調整


目前防水工程施工中A123.B123未放樣

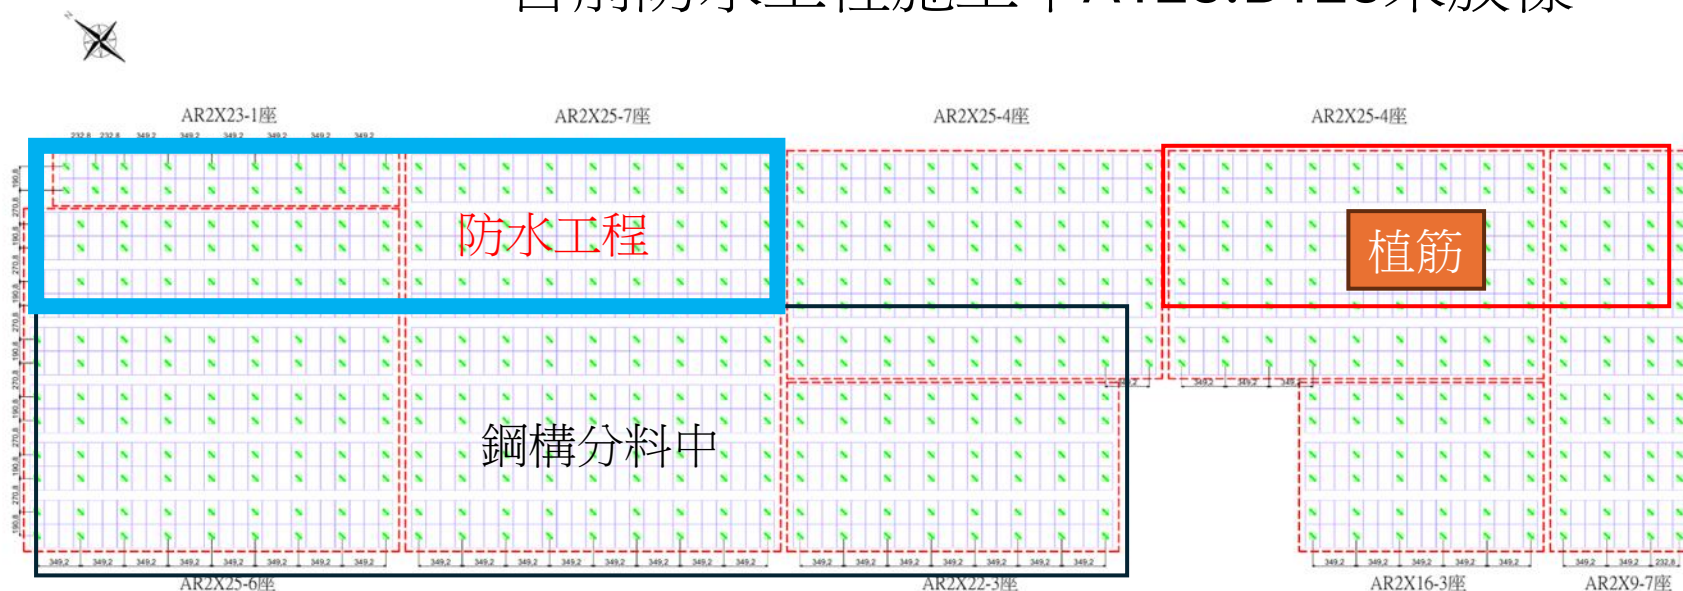

9/18
施工8+2


- 1.工班進場人數:8人
- 2.施工項目:
打孔54柱累積482柱
植筋20柱累積448柱
第三次吊掛完成
SGS第二次拉拔完成

防水工程施工中A123

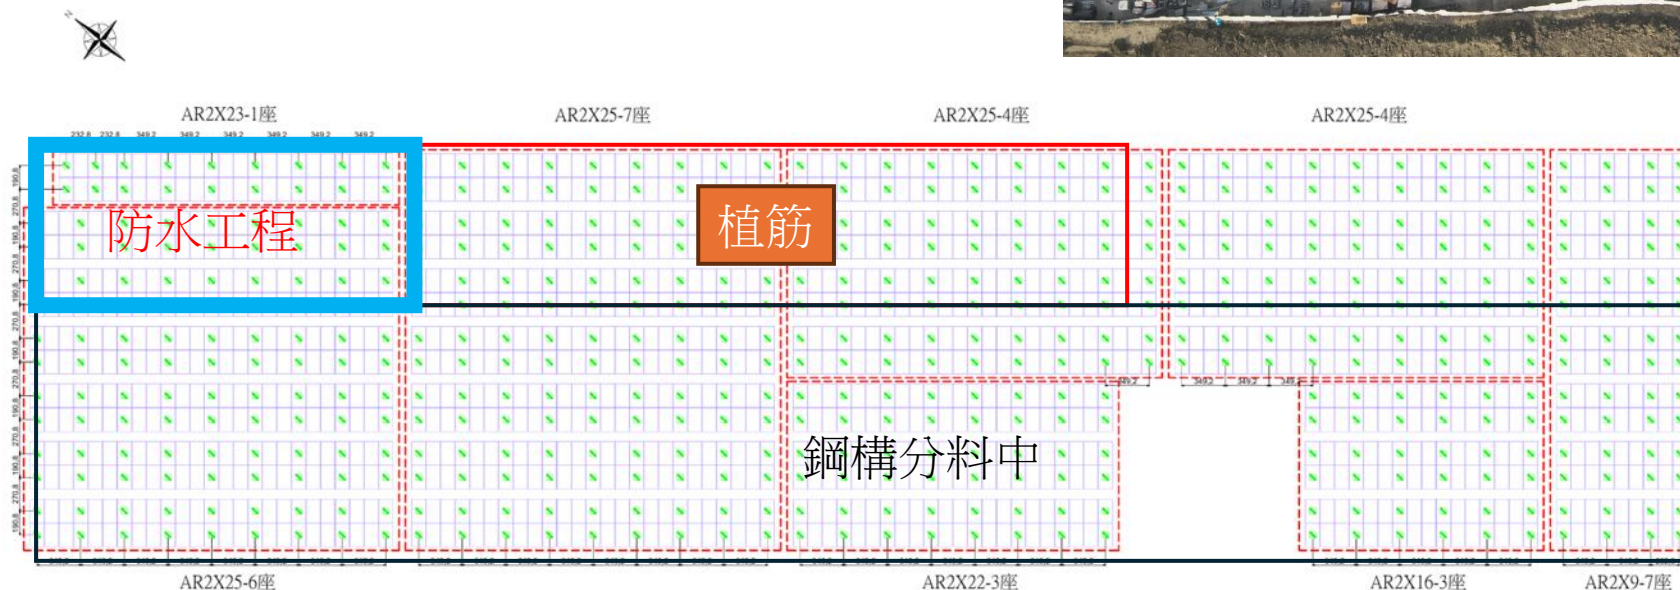

施工10+1

- # 防水工程A123待放樣

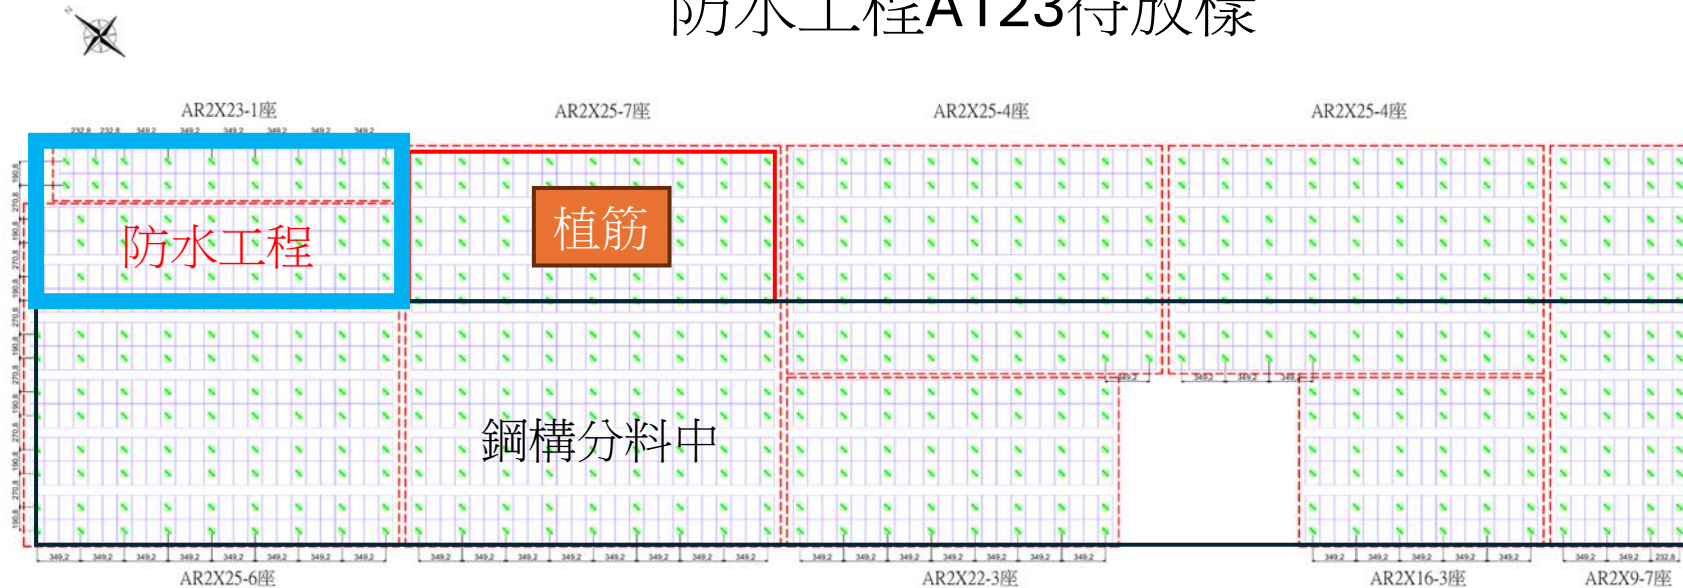

9/14~9/19 周進度報告:

1. 放樣完成90% (預計9/19完成缺A區北3棚)
2. 基礎座打孔90% (累計打到鋼筋約200孔)
3. 植筋數量80% (SGS拉拔測試)
4. 吊掛9/21(成廠前最後一吊)
5. 鋼構組裝持續進行(由東到西)

其他待確認事項

1. 成廠後紅卡辦理進度追蹤
2. 中秋連假出工協調
3. 優化器訂單未確認(影響配線時程)
4. 防水工程退場前,北面蹲座待確認位置

9/21

施工13+2

1.工班進場人數:13人

2.施工項目:

礮座放樣全數完成。根基修繕後移交

打孔累積502柱。中鋼筋修繕34座。

植筋累積470柱


鋼構組裝E4567

主梁安裝(南側)

模組試裝E4(13片)

物料持續分配整理

吊掛作業完成

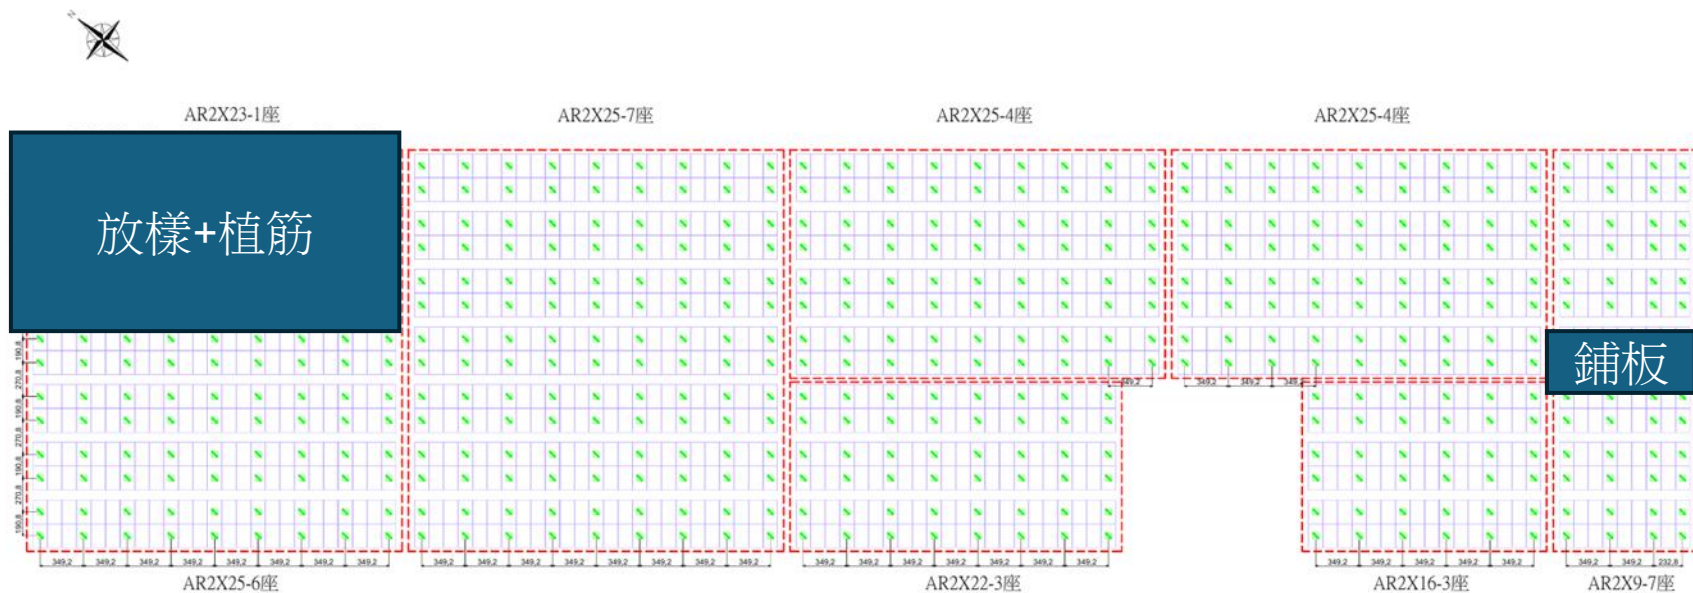

9/22

施工5+2

1.工班進場人數:5人

2.施工項目:


打孔累積502柱。植筋累積470柱

鋼構組裝D4567

B4567高層調整

RF物料持續分配整理


高信品報第二次材料檢查(鋼構)

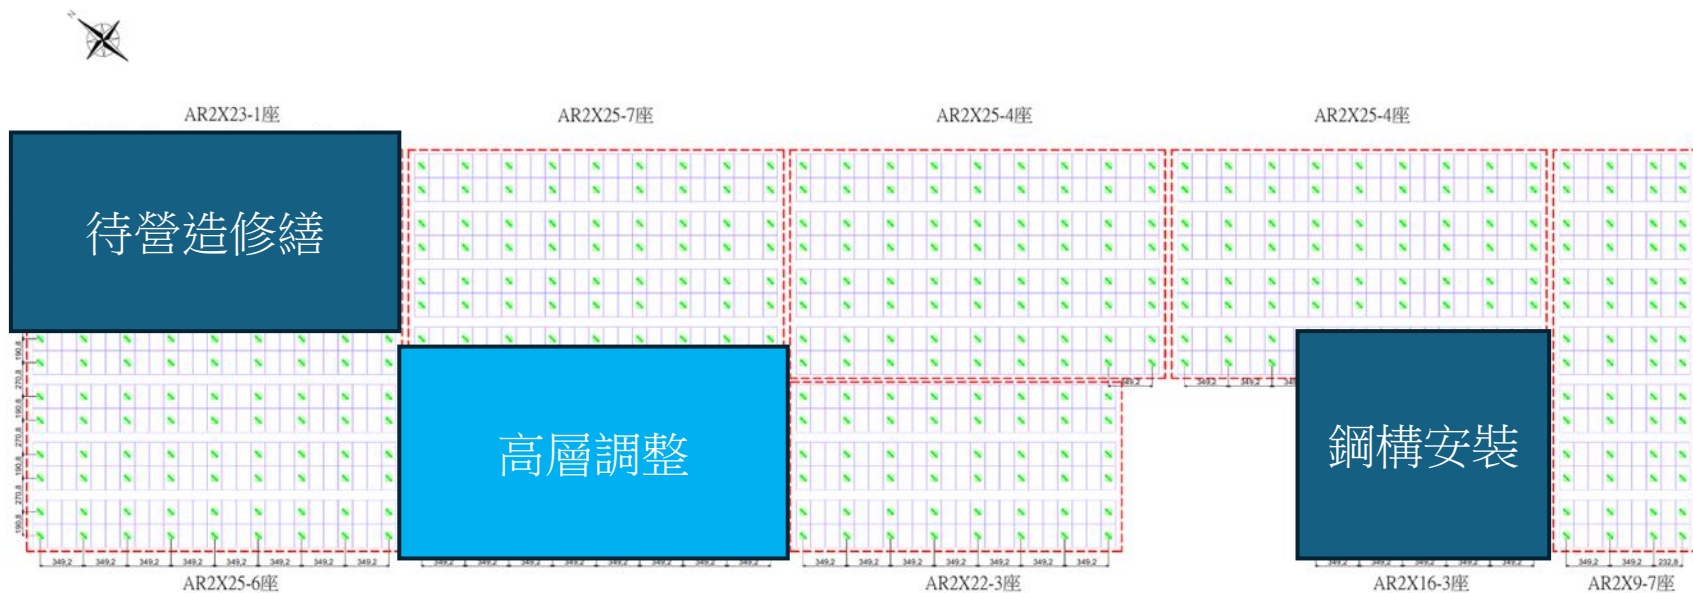

9/23


施工8+2

- 1.工班進場人數:8人
- 2.施工項目:
基礎前置100%(有特殊修繕蹲座各別處理)
C鋼組裝D4567/E567
鋼構組立D123/E123
C4567高層調整
SGS拉拔完成(全數可安裝鋼構)

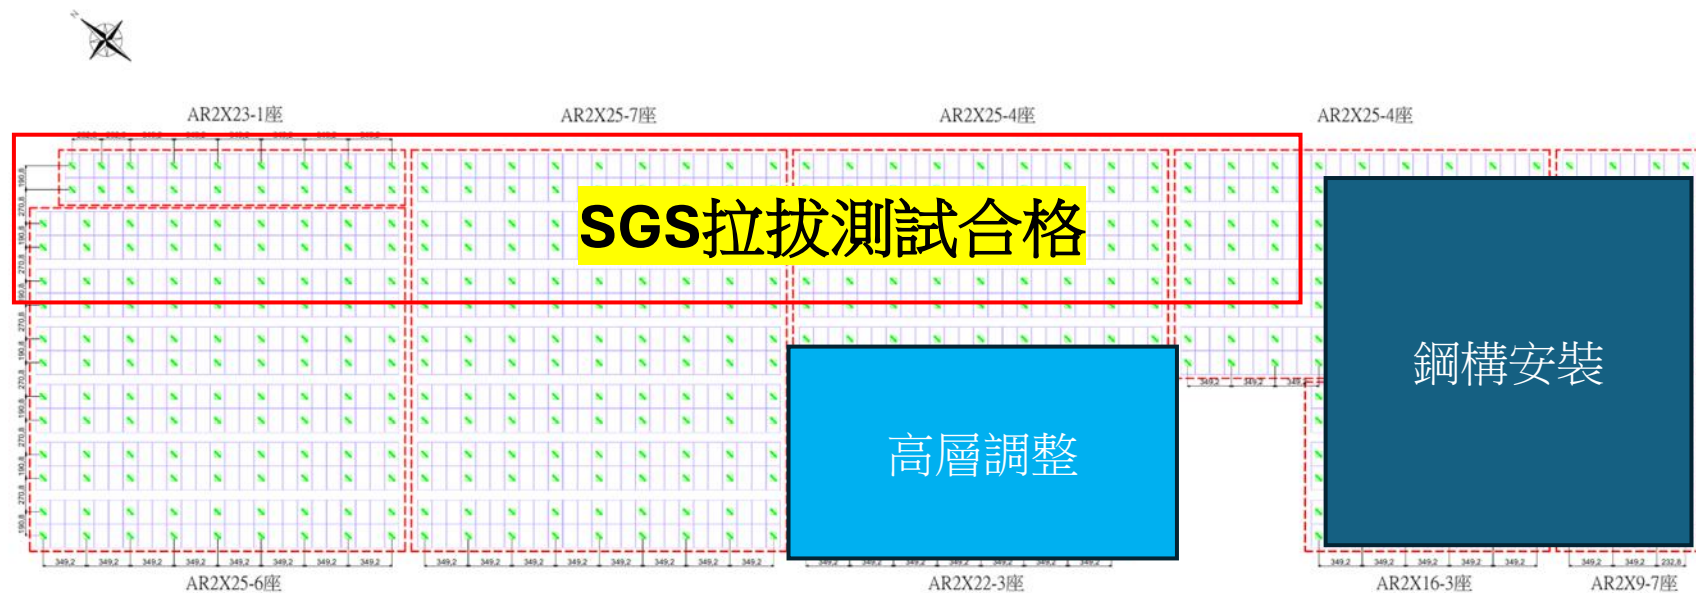


9/24 施工10+2

- 1.工班進場人數:10人
- 2.施工項目:
模組累積鋪設77片

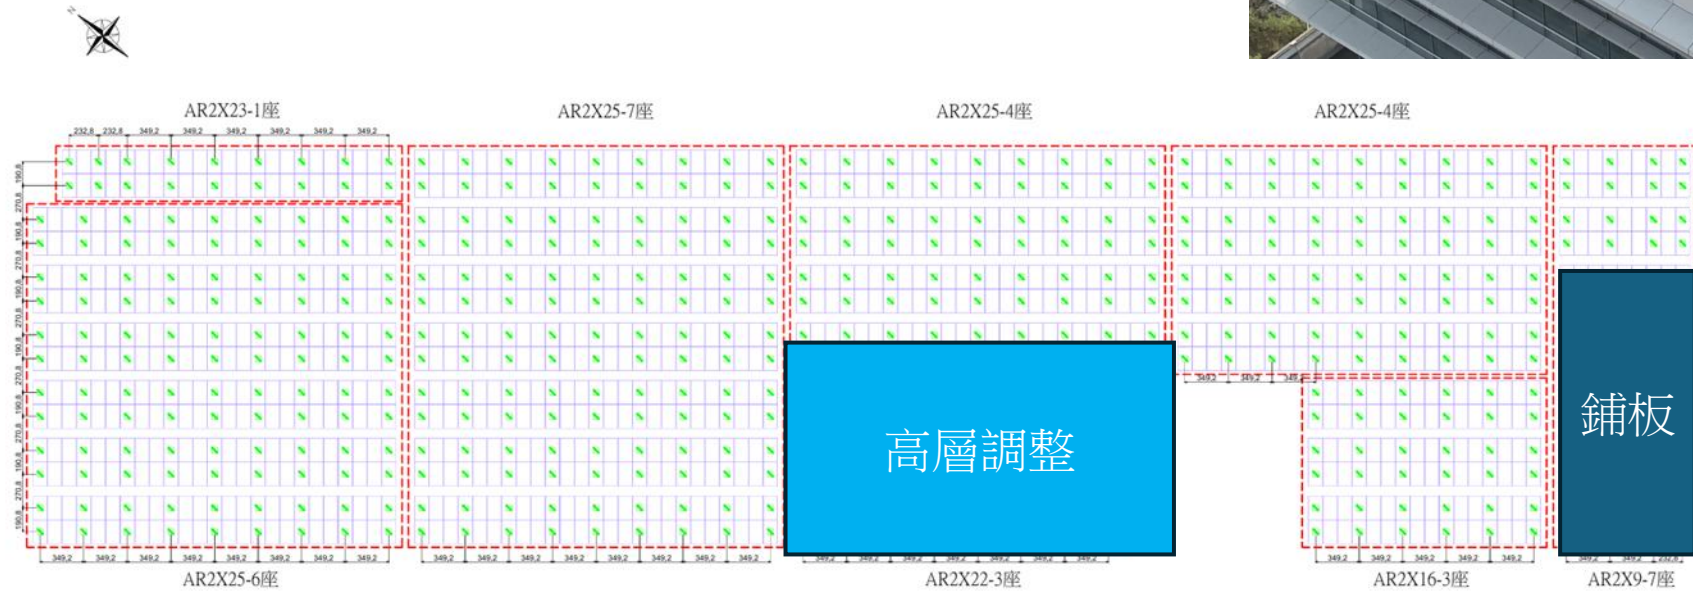


9/25 施工8+2

- 1.工班進場人數:8人
- 2.施工項目：
模組累積鋪設**152片**

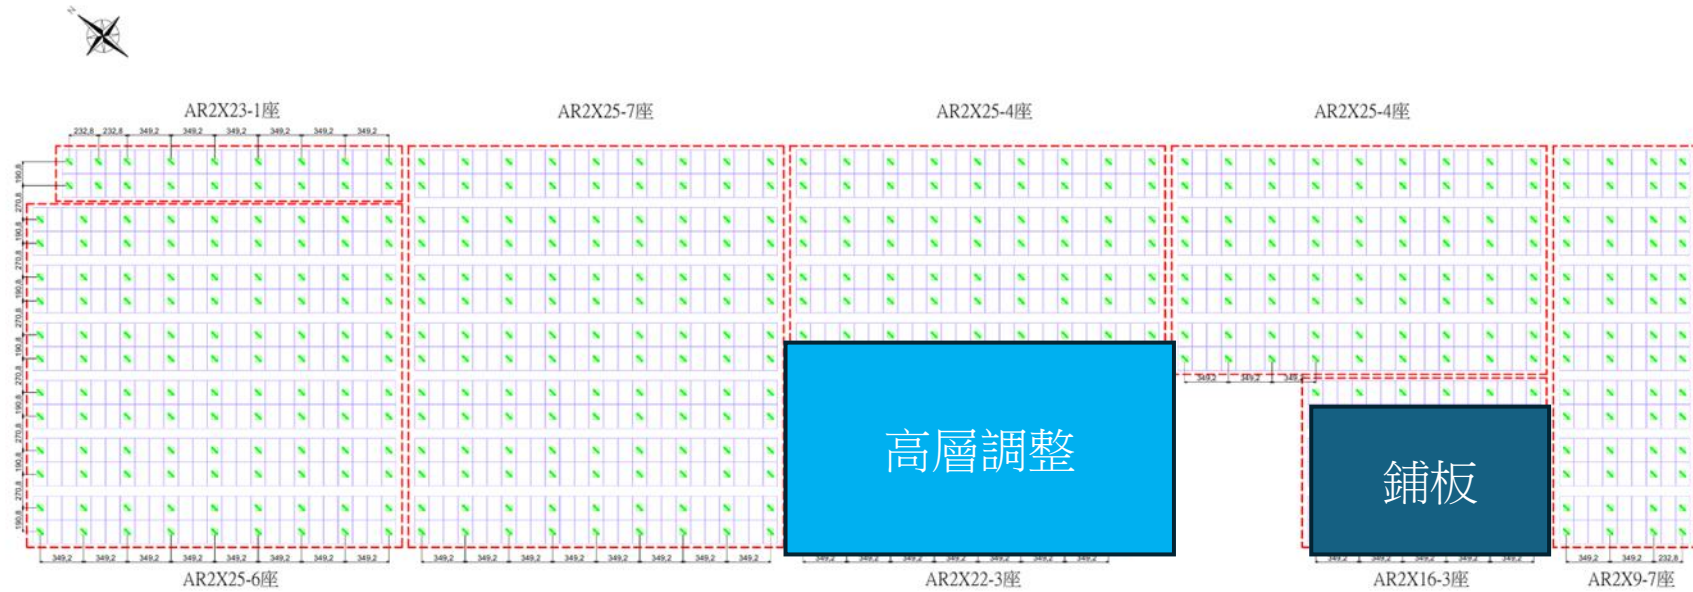

9/28 施工7+1

- 1.工班進場人數:7人
- 2.施工項目:
模組累積鋪設**250**片
北面多處蹲座異常處理

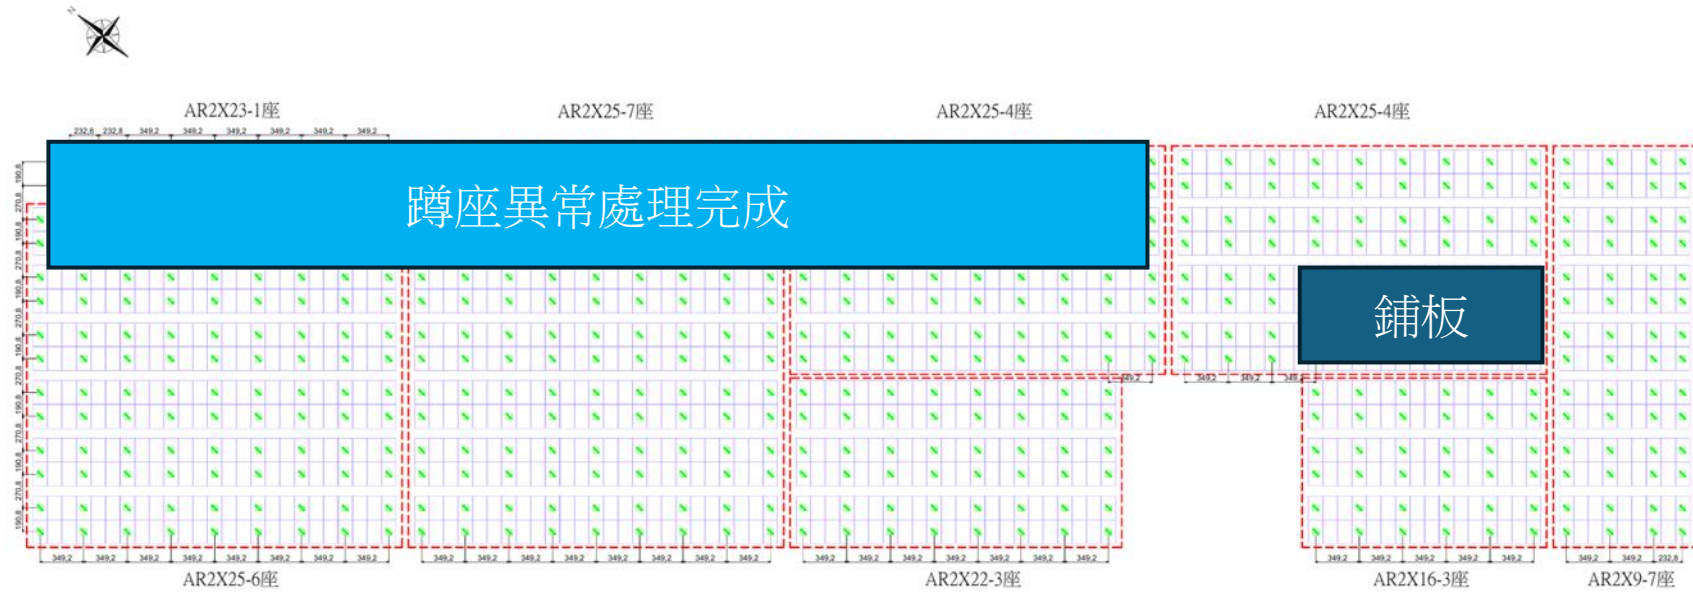

9/29 施工6+1

- 1.工班進場人數:6人
- 2.施工項目:
模組累積鋪設270片
北面多處蹲座異常處理
轉成廠前環境整理

