

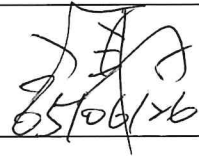
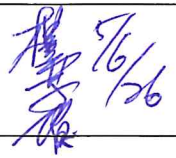
泛源股份有限公司

供應商訪廠報告(一)

供應商	承化實業股份有限公司	訪廠目的	☐ 新供應商開發 ☐ 例行拜訪 ☒ 其他 進度詢問及品質討論	
議題	供應商報價/開模進度/品質輔導		日期	2026/05/06
泛源訪廠人員(職務/姓名)		資材處長/謝華賢 品保處長/林文仲 研發處資深工程師辜志凱 資材處 VQE/楊子賢		
廠商參加人員(職務/姓名)		承化 副總/江子賢 業務部主任/范嘉恒		
討論事項與重點： #6590 93XXAD1 置帶齒片 開模進度 → 開模後品號: 97XX001 #5361 92XX089 前檔片 報價 #6513 94XXAS1 齒板右護腳 3000pcs 原交期 5/11 #5342 92XX048 齒板左護腳 2000pcs 原交期 5/4 硬度 NG #5344 92XX071 黏結壓板檔塊 斷裂 分析與對策 #5345 92XX072 黏結頭墊塊 製作 90° +/-3 度專用刀具 回火除氫增加韌性 #5455 92XX098 後置帶檔板連桿 M3 螺孔下孔徑偏大 #5363 92XX079 黏結凸輪 19 度 NG 毛胚 ok 更改燒結擺放方式 9. 場地租賃				
觀察事項說明： - 置帶齒片開模進度與供應商了解後, 模具在 5/20 日會回承化, 預計 6/15 日交樣 500pcs, 8/15 日會把訂單數量交足。 - 前檔片報價經與供應商協商後, MOQ3000pcs → 是 4.65 元, MOQ5000pcs 由原來的 4.3 元談到 4 元, 但需在一年內出完。 - 齒板右護腳交期討論後, 原交期是 5/11 日交貨, 延到 5/15 交貨, 不影響排程時間。 - 齒板左護腳交期討論後, 無法按原交期 5/4 日交貨, 最後交涉後可以在 5/22 前分批出貨。 4.1 硬度 NG 問題, 後續連續三批 OK, 現行已請供應商在生產時再注意硬度問題。 - 黏結壓板檔塊 斷裂問題, 因目前只有 1pc 斷裂, 後續供應商會做破壞測試, 這周五 5/8 日回覆測試結果。 - 黏結頭墊塊製作 90° +/-3 度專用刀具的部分, 供應商回覆已製作完成, 供應商這周五 5/8 日會提供刀具角度, 另外也有提供樣品給我司品保測量尺寸。 - 後置帶檔板連桿的 M3 螺孔下孔徑偏大, 供應商已改善此問題, 後續觀察即可。 - 黏結凸輪 19 度 NG 問題, 供應商量測過毛胚尺寸是合格的, 最後發現是燒結擺放方式的問題, 後續在燒結擺放改為人工排放後已改善此問題。				

9. 因擺放模具需求, 與承化進行場地租賃詢價, 經討論後是一個月每坪 1200 元, 目前需要 6-7 坪的空間, 位置在承化的 2 樓, 所以承租 6-7 坪一個月費用為 7200-8400 元。

其他部門訪廠報告：

總經理	技術長	研發處	品保處	資材處	VQE
	 05/08/26	 代 05/08/26	 代 5/8/26	 05/06/26	 7/6/26

會簽研發工程師: kai.ku. 05/08/26

簽核完成後掃描 E-mail 給相關單位