PLAN DE PRODUCCIÓN · CIERRE DE AÑO 2026

Plan 140 checkouts — Fabricación e instalación Nov–Dic

BITÁCORA DE RIESGOS

Fabricación, control de calidad, despacho e instalación de 140 checkouts entre el 29 de octubre y el 31 de diciembre, en paralelo con la producción en curso (stands y otros proyectos). El máximo histórico es de 66 checkouts instalados en un mes, con preparación previa e información completa. Estrategia: mueble estandarizado en módulos de máximo 80 cm, con cubierta a medida.

BORRADOR v1
ACTUALIZADO 29·10·2026

140	~4,5	31	5
CHECKOUTS AL 31·12	INSTALACIONES POR DÍA HÁBIL REQUERIDAS (RÉCORD: 3,0)	RIESGOS IDENTIFICADOS	EN NIVEL CRÍTICO

LECTURA RÁPIDA: CARGA REQUERIDA VS. CAPACIDAD DEMOSTRADA

Antes de los riesgos, el número que los explica. El plazo calendario parece de dos meses, pero la ventana útil es más corta: desde que una OT ingresa a producción hasta que se entrega pasan casi dos semanas (mediana), y la segunda quincena de diciembre es temporada alta en los puntos de venta.

DATO	VALOR	DE DÓNDE SALE
Días hábiles del 29·10 al 31·12	**~44**	Descontando el 8 y el 25 de diciembre
Tiempo ingreso → entrega (mediana)	**13 días**	41 checkouts del tablero Producción, sept–oct 2026
Checkouts entregados por mes en Monday	**23 · 21**	Septiembre · octubre (tablero Producción, que parte en sept.)

DATO	VALOR	DE DÓNDE SALE
Máximo histórico instalado en un mes	**66**	Con preparación previa, solicitudes y levantamientos completos
Ventana de fabricación útil (si la última instalación es ~23·12)	**~6 semanas**	Último ingreso a producción ≈ 9·12
Ritmo de fabricación requerido	**~23 / semana**	≈ 100 al mes: 1,5 veces el récord
Ritmo de instalación requerido	**~4,5 / día**	~31 días hábiles de instalación (9·11 al 23·12) vs. 3,0/día del mes récord

Qué cambia con la estandarización. Los módulos estándar (vitrina, autoservicio, caja) se pueden fabricar en serie y a stock *antes* de tener cada solicitud; solo el módulo abierto y la cubierta esperan el levantamiento del local. Eso desacopla gran parte de la fabricación de la llegada de solicitudes y fija las medidas de vidrio. A cambio, aparecen riesgos nuevos: un diseño modular aún no probado, uniones entre módulos, la mezcla de módulos a fabricar y la aceptación del formato. Mientras el estándar no esté prototipado y validado, las calificaciones se mantienen como si no existiera (regla del manual: se califica con los controles que ya funcionan).

Condiciones para aceptar el plan — las seis mitigaciones que más bajan el riesgo global:

1. **Estándar modular validado primero:** prototipo de cada módulo y de una configuración completa (con cubierta a medida) armado y aprobado por Calidad, Implementación y el cliente antes de producir en serie. Ver B5 y B6.
2. **Compuerta de información:** ninguna OT entra a producción sin levantamiento completo (medidas, foto del espacio, punto eléctrico, acceso, contacto del PDV). Ver A2.
3. **Programa en lotes semanales** con número comprometido por semana y revisión cada lunes; el cliente entrega solicitudes con al menos 3 semanas de anticipación a la instalación. Ver A1 y A3.
4. **Compra anticipada y consolidada de vidrios** y materiales críticos para todo el volumen, con proveedor alternativo identificado. Ver B1 y B2.
5. **Línea dedicada a checkouts** (personas y horario definidos) separada de stands, y prioridades de fin de año acordadas por escrito con Comercial. Ver C1.
6. **Capacidad de instalación asegurada:** cuadrillas adicionales o subcontrato, rutas por zona y agendamiento confirmado con el PDV 48 h antes. Ver E1 y E3.

Supuestos por validar: fecha límite real de instalación en diciembre, cuántas solicitudes ya tienen levantamiento y la cantidad de cuadrillas disponibles. Si cambian, se recalculan los ritmos y las calificaciones.

ESCALAS DE EVALUACIÓN

Cada riesgo se califica con probabilidad e impacto de 1 a 5, con los controles que existen hoy. El producto de ambos define el nivel de riesgo y su color en la matriz.

PROBABILIDAD

1	**Rara** — no se ha presentado en proyectos similares
2	**Improbable** — solo en circunstancias excepcionales
3	**Posible** — puede ocurrir en algún punto del plan
4	**Probable** — esperable en la mayoría de casos similares
5	**Casi certeza** — ocurre salvo control activo

IMPACTO

1	**Menor** — retoque, sin costo ni atraso
2	**Bajo** — reproceso puntual, atraso de horas
3	**Moderado** — atraso de 1–2 días, costo medio
4	**Mayor** — compromete la meta de 140 o un lote completo
5	**Crítico** — riesgo a personas o pérdida total

● Bajo · 1–4 · monitorear


● Medio · 5–9 · mitigar en plazo normal


● Alto · 10–14 · mitigar antes de avanzar

● Crítico · 15–25 · no se avanza sin resolver

MATRIZ PROBABILIDAD × IMPACTO

Cada celda ubica los riesgos según su calificación. Toca o pasa el cursor sobre un código para ver el riesgo; toca de nuevo para saltar a su ficha completa más abajo.

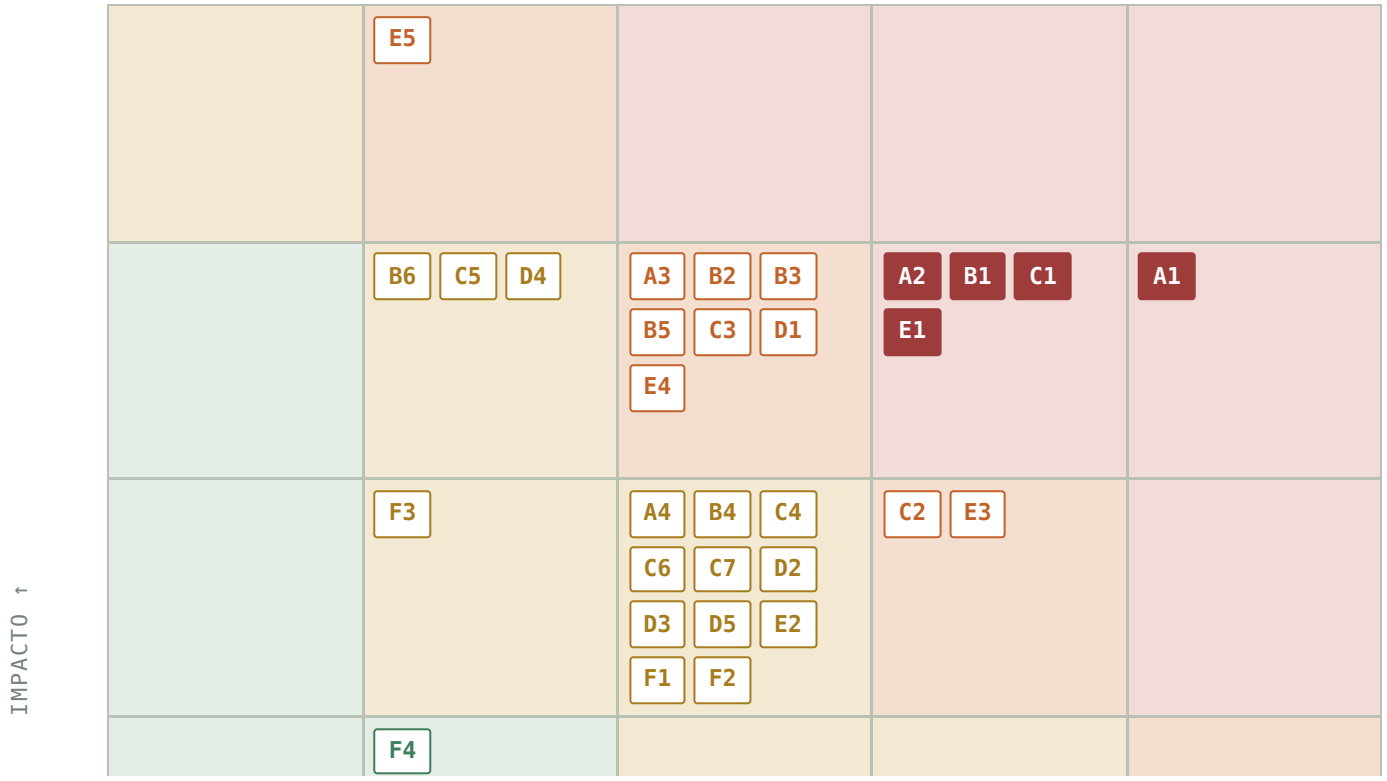

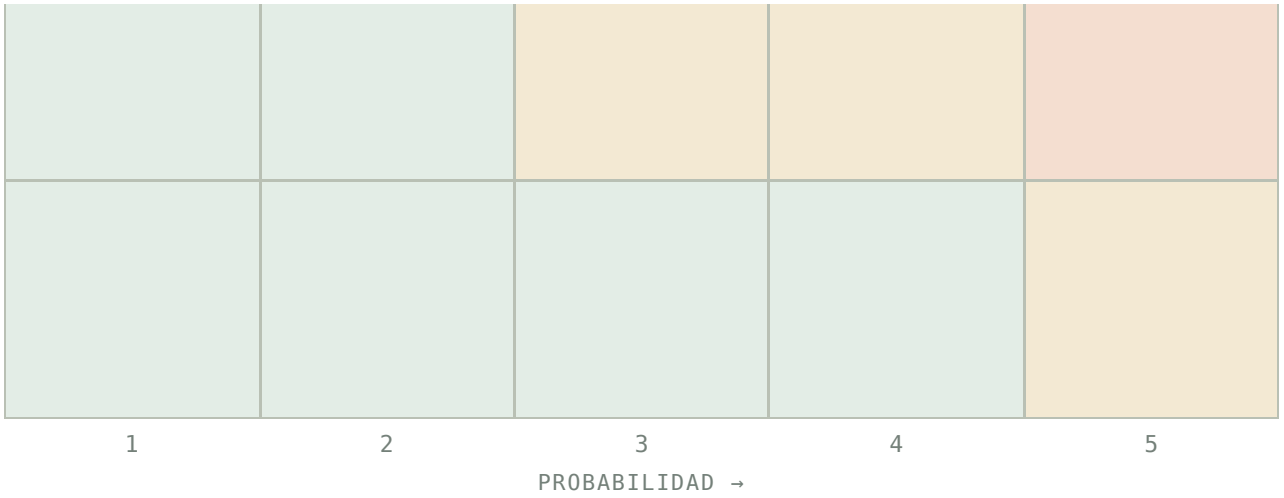

REGISTRO DETALLADO

31 riesgos agrupados por fase del plan, incluida la estrategia de estandarización modular. Los que ya ocurrieron en 2026 llevan su antecedente de Monday (SNC y Retrabajos). Filtra por nivel para priorizar la revisión.

A PLANIFICACIÓN, SOLICITUDES Y LEVANTAMIENTO

Recepción de las solicitudes del cliente, levantamiento de cada punto de venta, programación por lotes y compromiso de fechas.

A1 No alcanzar las 140 instalaciones al 31·12

CRONOGRAMA **CRÍTICO** P5 · I4 · 20

CAUSA

El plan exige fabricar ~23 checkouts por semana e instalar ~4,5 por día hábil, sobre el máximo demostrado (66 en un mes, con preparación previa), y en paralelo con stands y otros proyectos.

CONSECUENCIA

Incumplimiento del compromiso con el cliente, unidades que pasan a enero y presión por acelerar a costa de la calidad.

MITIGACIÓN

Programa por lotes semanales con número comprometido por semana; revisión cada lunes de lo real contra lo planificado; acordar con el cliente un piso firme y un escalonado (ej. 100 firmes + 40 condicionadas a capacidad) y un corte de recepción de solicitudes.

RESPONSABLE

Gerencia de operaciones / Jefe de producción

A2 Solicitudes y levantamientos incompletos

INFORMACIÓN **CRÍTICO** P4 · I4 · 16

CAUSA

El récord de 66 se logró con información completa por adelantado; en este plan las solicitudes llegan sobre la marcha y sin medidas, fotos del espacio, punto eléctrico ni datos de acceso confirmados.

CONSECUENCIA

Muebles que no calzan en el local, re-diseño, retrabajos y visitas fallidas que consumen cuadrillas.

YA OCURRIÓ (MONDAY 2026)

SNC OTE-00519 Padre Mateo: solicitud de vidrios mal realizada ($312.480). SNC OTE-00171: gráficas sin master no pudieron ser evaluadas por Calidad.

MITIGACIÓN

Compuerta: ninguna OT entra a producción sin ficha de levantamiento completa (medidas, fotos, punto eléctrico, acceso, horario y contacto del PDV). Plantilla única de levantamiento y responsable de validarla antes de pasar a Diseño industrial.

RESPONSABLE

Comercial / Diseño industrial

A3 Solicitudes del cliente concentradas a fin de período

CRONOGRAMA **ALTO**

P3 · I4 · 12

CAUSA

El cliente libera las solicitudes en lotes y una parte importante puede llegar a mediados de diciembre, cuando ya no hay ventana de fabricación.

CONSECUENCIA

Picos imposibles de absorber y caída del ritmo en las primeras semanas por falta de OT listas.

MITIGACIÓN

Acordar con el cliente un calendario de liberación (ej. 35 por semana hasta el 1·12) y una fecha de corte; lo que llegue después queda para enero por escrito. Con el estándar modular, fabricar vitrinas, autoservicios y cajas a stock según la mezcla prevista, de modo que solo el módulo abierto y la cubierta dependan de la solicitud.

RESPONSABLE

Comercial

A4 Variantes fuera del estándar y cambios a última hora

ALCANCE **MEDIO**

P3 · I3 · 9

CAUSA

Históricamente coexisten check out estándar, check out grande, extensiones y módulos con cooler; si se aceptan excepciones al estándar modular, cada una interrumpe la producción en serie.

CONSECUENCIA

Pérdida del efecto de escala, errores de armado entre variantes y retrabajos.

MITIGACIÓN

El estándar de módulos es la mitigación principal: toda solicitud se resuelve con combinación de módulos estándar + módulo abierto + cubierta a medida. Las excepciones requieren aprobación de Gerencia de operaciones y salen del plan 140; todo cambio posterior a la liberación pasa por Diseño industrial con nueva fecha.

RESPONSABLE

Diseño industrial / Comercial

B ESTANDARIZACIÓN, DISEÑO INDUSTRIAL Y ABASTECIMIENTO

Definición de los módulos estándar (máx. 80 cm), fichas y planos, solicitud de vidrios, compra de materiales y coordinación con proveedores externos.

B1 Vidrios atrasados, mal dimensionados o rotos

PROVEEDORES · CRÍTICO

P4 · I4 · 16

CAUSA

Dependencia de un proveedor externo con plazos propios, solicitud por OT y alta exposición a quiebre en traslado.

CONSECUENCIA

Muebles detenidos en planta o instalados con acrílico provisorio, segunda visita al local y costo de reposición.

YA OCURRIÓ (MONDAY 2026)

Es la no conformidad más repetida de 2026: Pucón-Villarrica, Antofagasta Lastenia, Cruzat, Jorge Riquelme, Palco, La Lira (proveedor atrasado, salió con acrílico provisorio) y Padre Mateo.

MITIGACIÓN

Con la vitrina estándar el vidrio queda en una o dos medidas fijas: compra consolidada para todo el volumen, stock de seguridad de las medidas más usadas, segundo proveedor cotizado y validación cruzada de la solicitud (Diseño industrial + Calidad) antes de enviarla.

RESPONSABLE

Adquisiciones / Diseño industrial

B2 Quiebre de stock de materiales y cierre de proveedores por fiestas

PROVEEDORES

ALTO · P3 · I4 · 12

CAUSA

Compra al ritmo de cada OT, alta demanda de fin de año y proveedores que cierran o reducen despacho la última quincena de diciembre.

CONSECUENCIA

Producción detenida por falta de material (motivo de bloqueo «Falta material») y atraso de lotes completos.

MITIGACIÓN

Calcular el consumo total de los 140 (melamina, MDF, tapacanto, acrílico, vinil, LED, fuentes, herrajes) y comprar por adelantado lo crítico; confirmar con cada proveedor su calendario de fin de año.

RESPONSABLE

Adquisiciones / Bodega

B3 Error de plano o ficha replicado en serie

DISEÑO · ALTO · P3 · I4 · 12

CAUSA

Con producción en serie, un error en la ficha del modelo se repite en todo el lote antes de detectarse.

CONSECUENCIA

Retrabajo masivo en planta o, peor, en terreno.

YA OCURRIÓ (MONDAY 2026)

Retrabajos OTE-00399 Rupanco (faltaban ranuras para el vidrio en cubierta, laterales y piso) y OTE-00436 Villarrica (módulo cooler al revés).

MITIGACIÓN

Ficha técnica congelada por módulo estándar, primer artículo de cada lote inspeccionado y aprobado por Calidad antes de cortar el resto.

RESPONSABLE

Diseño industrial / Control de calidad

B5 Estándar modular nuevo sin prototipo validado

DISEÑO · ALTO · P3 · I4 · 12

CAUSA

Los módulos de máximo 80 cm se diseñan y se llevan a serie con poco plazo, sin haber armado e instalado una configuración completa.

CONSECUENCIA

Un defecto de diseño (rigidez, medidas, encaje de vidrio o de cooler) se replica en decenas de módulos.

MITIGACIÓN

Prototipo de cada módulo y de una configuración completa con cubierta a medida, armado en planta e instalado en un local piloto; aprobación de Calidad, Implementación y el cliente antes de liberar la serie.

RESPONSABLE

Diseño industrial / Control de calidad

B4 Arte o material de gráfica equivocado

GRÁFICA · MEDIO · P3 · I3 · 9

CAUSA

Artes liberados sin verificación contra la solicitud y presión por despachar.

CONSECUENCIA

Reimpresión, reinstalación y posible reclamo del cliente.

YA OCURRIÓ (MONDAY 2026)

Retrabajo OTE-00401: se imprimió en efecto espejo y debía ser vinil super strong ($76.000). SNC OTE-00630: toldo con logo de otra marca, visita fallida ($264.000).

MITIGACIÓN

Checklist de liberación de arte (marca, logo, leyendas, material, medida) y master firmado por Agencia para que Calidad pueda evaluar.

RESPONSABLE

Agencia / Control de calidad

B6 El cliente o el local no acepta el formato modular

CLIENTE **MEDIO** P2 · I4 · 8

CAUSA

El mueble modular se ve distinto al checkout continuo que el cliente conoce (juntas visibles, módulo abierto de relleno).

CONSECUENCIA

Rediseño a mitad del plan y pérdida del beneficio de la estandarización.

MITIGACIÓN

Presentar render y prototipo al cliente para validación formal antes de producir; la cubierta continua a medida y la gráfica deben dar unidad visual al conjunto.

RESPONSABLE

Comercial / Diseño industrial

C FABRICACIÓN EN TALLER

Madera, láser, acrílico, impresión y emplaque, electricidad y metalurgia, compartiendo capacidad con stands y otros proyectos en curso.

C1 Competencia por las mismas áreas con stands y proyectos de fin de año

CAPACIDAD **CRÍTICO** P4 · I4 · 16

CAUSA

Madera, láser, acrílico y electricidad son las mismas áreas que producen stands, muebles de retail y reparaciones, que también se concentran a fin de año.

CONSECUENCIA

Los checkouts o los otros proyectos quedan sistemáticamente detrás, con atrasos en ambos frentes.

MITIGACIÓN

Línea dedicada a checkouts (personas y horario fijos); prioridades de fin de año acordadas por escrito con Comercial; evaluar externalizar cortes CNC o piezas estándar.

RESPONSABLE

Jefe de producción / Gerencia de operaciones

C2 Fatiga por horas extra sostenidas

PERSONAS **ALTO** P4 · I3 · 12

CAUSA

Ocho semanas seguidas de sobretiempo para cubrir el ritmo requerido.

CONSECUENCIA

Más errores de armado, más retrabajos, ausentismo y riesgo de accidente.

MITIGACIÓN

Turnos o refuerzo de personal en vez de extender jornada indefinidamente; límite semanal de HH extra por persona y registro del motivo en Monday.

RESPONSABLE

Jefe de producción / Jefes de área

C3 Ausentismo, vacaciones de diciembre y personal nuevo sin inducción

PERSONAS

ALTO P3 · I4 · 12

CAUSA

Vacaciones de fin de año ya comprometidas y contratación temporal para reforzar.

CONSECUENCIA

Caída de la capacidad real justo en las semanas de mayor carga, y errores de personal no capacitado.

MITIGACIÓN

Calendario de vacaciones revisado contra el plan; inducción corta por modelo con el instructivo del checkout y un colaborador experimentado por estación.

RESPONSABLE

Jefe de producción / RR.HH.

C4 Electricidad incompleta (iluminación y conexión a cooler)

CALIDAD MEDIO

P3 · I3 · 9

CAUSA

Conexiones que quedan para el final del armado y se omiten con la presión de despacho.

CONSECUENCIA

Mueble que no funciona en el local y segunda visita.

YA OCURRIÓ (MONDAY 2026)

Retrabajos OTE-00422 Freire (electricidad incompleta) y OTE-00436 Villarrica (faltan conexiones a cooler).

MITIGACIÓN

Prueba eléctrica obligatoria encendida en planta (iluminación y enchufe de cooler) como ítem del checklist de Calidad. En el estándar modular, definir un conector eléctrico único entre módulos para que la unión en terreno sea enchufar y no cablear.

RESPONSABLE

Electricidad / Control de calidad

C6 Uniones entre módulos y ajuste de la cubierta a medida

ESTRUCTURAL · MEDIO

P3 · I3 · 9

CAUSA

Al pasar de mueble continuo a módulos, la rigidez depende de la unión entre módulos y de que la cubierta a medida calce sobre módulos de serie con sus tolerancias.

CONSECUENCIA

Desniveles, juntas abiertas, cubierta que no apoya o mueble que se mueve, detectados recién en el local.

MITIGACIÓN

Sistema de unión definido (herraje de unión entre módulos y niveladores), tolerancias de fabricación por módulo y cubierta cortada con la medida real de la combinación; armado de prueba de la configuración completa en planta antes de embalar.

RESPONSABLE

Diseño industrial / Madera

C7 Módulo abierto y cubierta a medida como nuevo cuello de botella

CAPACIDAD

MEDIO P3 · I3 · 9

CAUSA

Son las únicas piezas que dependen del levantamiento de cada local y no se pueden adelantar a stock.

CONSECUENCIA

Los módulos estándar están listos pero el local espera por su módulo abierto o su cubierta.

MITIGACIÓN

Celda dedicada a piezas a medida que trabaja con las medidas validadas del levantamiento; despiece parametrizado del módulo abierto y de la cubierta para cortar rápido en CNC.

RESPONSABLE

Jefe de producción / Diseño industrial

C5 Falla de CNC, láser o plotter sin respaldo

EQUIPOS · MEDIO · P2 · I4 · 8

CAUSA

Equipos únicos operando más horas de lo habitual.

CONSECUENCIA

Línea detenida por días mientras se repara.

MITIGACIÓN

Mantención preventiva antes de iniciar, repuestos críticos en stock y proveedor de corte externo identificado como respaldo.

RESPONSABLE

Jefe de producción / Mantención

D CONTROL DE CALIDAD, EMBALAJE Y BODEGA

Inspección final, embalaje para traslado, almacenamiento de terminados e identificación por punto de venta.

D1 Control de calidad saltado o reducido por presión de despacho

CALIDAD **ALTO**

P3 · I4 · 12

CAUSA

Con más volumen, Calidad se vuelve cuello de botella y se libera sin inspección completa.

CONSECUENCIA

Defectos que se descubren en el local, donde corregirlos cuesta varias veces más.

MITIGACIÓN

Checklist de checkout aplicado al 100 % de las unidades, inspección en proceso por lote (no solo al final) y apoyo de un inspector adicional en las semanas pico.

RESPONSABLE

Control de calidad

D2 Daño en traslado (vidrios, cantos, acrílicos)

EMBALAJE **MEDIO** P3 · I3 · 9

CAUSA

Embalaje hecho a la rápida y carga mixta en el camión.

CONSECUENCIA

Piezas dañadas al llegar y reposición urgente.

MITIGACIÓN

Estándar de embalaje por modelo (esquineros, film, vidrios aparte) y registro fotográfico al cargar.

RESPONSABLE

Embalaje / Logística

D3 Acumulación de muebles terminados sin espacio

BODEGA **MEDIO** P3 · I3 · 9

CAUSA

Si la instalación va más lento que la fabricación, los terminados se acumulan en planta.

CONSECUENCIA

Bodega saturada, golpes por manipulación y pasillos bloqueados.

MITIGACIÓN

Sincronizar el programa de fabricación con la agenda de instalación (fabricar para la semana siguiente, no por adelantado) y reservar un área de terminados.

RESPONSABLE

Bodega / Jefe de producción

D5 Desbalance entre el stock de módulos y la mezcla real que piden los locales

PLANIFICACIÓN **MEDIO** P3 · I3 · 9

CAUSA

Al fabricar a stock se supone una proporción de vitrinas, autoservicios y cajas que puede no coincidir con lo que pide cada local.

CONSECUENCIA

Exceso de un módulo en bodega y falta de otro, con locales esperando.

MITIGACIÓN

Estimar la mezcla con las solicitudes ya recibidas y los checkouts de 2026; producir a stock por tandas cortas y ajustar la mezcla cada semana con las nuevas solicitudes.

RESPONSABLE

Jefe de producción / Comercial

D4 Combinación de módulos o piezas despachada al local equivocado

TRAZABILIDAD **MEDIO** P2 · I4 · 8

CAUSA

Con módulos estándar intercambiables, lo único que distingue cada local es su combinación, su módulo abierto, su cubierta y su gráfica.

CONSECUENCIA

Instalación fallida en dos locales a la vez.

MITIGACIÓN

Kit por local armado y verificado contra la configuración de la OT (lista de módulos + módulo abierto + cubierta + gráfica); etiqueta por bulto con OT, ID del PDV y dirección; verificación de etiquetas contra la guía al cargar.

RESPONSABLE

Embalaje / Logística

E DESPACHO E INSTALACIÓN EN PUNTO DE VENTA

Rutas, cuadrillas, traslado a Santiago y regiones, instalación y recepción conforme en cada local.

E1 Cuadrillas y vehículos insuficientes para ~4,5 instalaciones diarias

CAPACIDAD

CRÍTICO P4 · I4 · 16

CAUSA

La capacidad de instalación se dimensionó para ~3 por día en el mejor mes, y también atiende retiros, despachos y reparaciones.

CONSECUENCIA

Terminados detenidos en bodega y meta de instalación incumplida aunque la fabricación cumpla.

MITIGACIÓN

Calcular cuadrillas necesarias por zona y semana; sumar cuadrillas o subcontratar instalación con supervisión propia; arrendar vehículo adicional en las semanas pico.

RESPONSABLE

Jefe de implementación / Logística

E3 Visita fallida: local cerrado, sin punto eléctrico o espacio distinto

TERRENO

ALTO P4 · I3 · 12

CAUSA

Agenda no confirmada con el dueño del local y condiciones del sitio que cambian desde el levantamiento.

CONSECUENCIA

Cuadrilla que vuelve sin instalar y pierde el día.

YA OCURRIÓ (MONDAY 2026)

Retrabajo OTE-00630: visita fallida, 3 personas por 4 horas más traslado y viáticos ($172.000).

MITIGACIÓN

Confirmación telefónica con el PDV 48 h antes (horario, punto eléctrico, espacio libre); local de reemplazo en la misma ruta para no perder el día.

RESPONSABLE

Jefe de implementación

E4 Restricción para instalar en temporada alta de diciembre

CLIENTE / PDV · ALTO

P3 · I4 · 12

CAUSA

Los locales priorizan la venta navideña y pueden negarse a intervenir el sector de caja.

CONSECUENCIA

Instalaciones postergadas a enero aunque el mueble esté listo.

MITIGACIÓN

Cargar la mayor parte del volumen en noviembre; confirmar con el cliente la fecha límite real de instalación y horarios permitidos (apertura o cierre).

RESPONSABLE

Comercial / Jefe de implementación

E5 Accidente de la cuadrilla en instalación o en ruta

SEGURIDAD · ALTO · P2 · I5 · 10

CAUSA

Manipulación de vidrio y muebles pesados, jornadas largas y muchos kilómetros de conducción.

CONSECUENCIA

Lesión de un trabajador y detención de la cuadrilla.

MITIGACIÓN

EPP completo (guantes anticorte, calzado), manipulación de vidrios entre dos personas, límite de horas de conducción y descanso entre giras.

RESPONSABLE

Jefe de implementación / Prevención de riesgos

E2 Instalaciones en regiones alejadas

LOGÍSTICA · MEDIO · P3 · I3 · 9

CAUSA

Parte de los locales está en regiones (en sept–oct hubo checkouts en Antofagasta, Temuco, Osorno, Puerto Montt, Villarrica y Arauco).

CONSECUENCIA

Días de cuadrilla en ruta, viáticos y menos instalaciones por día.

MITIGACIÓN

Agrupar por zona y hacer giras regionales planificadas; evaluar instaladores locales para zonas extremas.

RESPONSABLE

Logística

F GESTIÓN, COSTOS Y CIERRE

Seguimiento en Monday, control de costos, postventa y garantías posteriores a la instalación.

F1 Monday desactualizado: los atrasos se detectan tarde

GESTIÓN MEDIO

P3 · I3 · 9

CAUSA

Con más carga, los estados, motivos de bloqueo y HH extra dejan de registrarse a tiempo.

CONSECUENCIA

Se decide con información vieja y los desvíos aparecen cuando ya no hay margen.

MITIGACIÓN

Tablero o vista dedicada al plan 140 con avance semanal (ingresados, fabricados, aprobados, instalados) y responsable de actualizarlo a diario.

RESPONSABLE

Jefe de producción / Control de calidad

F2 Sobrecosto por HH extra, retrabajos, fletes urgentes y visitas fallidas

COSTO

MEDIO P3 · I3 · 9

CAUSA

Cada atajo para cumplir el plazo tiene un costo que no está en la cotización.

CONSECUENCIA

Margen del proyecto erosionado.

MITIGACIÓN

Seguimiento semanal de costo de no calidad (tableros Retrabajos y SNC) y de HH extra contra el presupuesto del plan.

RESPONSABLE

Gerencia de operaciones / Finanzas

F3 Reclamos y garantías concentrados en enero

POSTVENTA MEDIO P2 · I3 · 6

CAUSA

Muchas instalaciones en pocas semanas generan un volumen de ajustes posteriores.

CONSECUENCIA

Cuadrillas comprometidas en postventa justo al reiniciar la producción normal.

MITIGACIÓN

Acta de recepción conforme firmada por el PDV con fotos, y cupo de postventa reservado en la planificación de enero.

RESPONSABLE

Jefe de implementación / Control de calidad

F4 Confusión de ID de PDV entre OT similares

REGISTRO | BAJO | P2 · I2 · 4

CAUSA

Nombres de OT con direcciones parecidas o con errores de digitación.

CONSECUENCIA

Reportes y facturación cruzados entre locales.

MITIGACIÓN

Formato fijo de nombre de OT (OT / ID PDV / dirección / comuna) y revisión de duplicados al crear.

RESPONSABLE

Comercial
