

PROTOKOL Z OBHLIADKY NEHNUTEL'NOSTI

Číslo protokolu: PZ-2026-001

Dátum obhliadky: 18. 07. 2026

Nehnutelnosť: Ružová dolina 12, Bratislava - Ružinov

Objednávateľ: Ing. Peter Novák

1. Identifikácia protokolu

Číslo protokolu	PZ-2026-001
Dátum obhliadky	18. 07. 2026
Čas	09:00 – 11:30
Typ nehnuteľnosti	Byt
Účel obhliadky	Kúpa
Všeobecná poznámka	Byt 4-izbový v tehlovej bytovke, obhliadka pred kúpou nehnuteľnosti. Pôvodné rozvody čiastočne vymenené pri rekonštrukcii.

2. Informácie o nehnuteľnosti

Adresa	Ružová dolina 12, byt č. 24
Poschodie	3. poschodie z 8
Obec	Bratislava - Ružinov
PSČ	821 09
Okres	Bratislava II
Katastrálne územie	Ružinov
Parcelné číslo	1234/56
List vlastníctva	LV č. 4521
Rok výstavby	1978
Rok poslednej rekonštrukcie	2015
Celková podlahová plocha	82,5 m ²
Stav obývanosti	Obývaná
Správca / spoločnosť	Správcovská spoločnosť Ružinov s.r.o.
Vlastník / objednávateľ	Ing. Peter Novák
Kontaktné údaje	+421 905 111 222, peter.novak@example.sk

3. Účastníci obhliadky

Meno	Funkcia	Kontakt	Prítomný
Ing. Peter Novák	Predávajúci / vlastník	+421 905 111 222	09:00 – 11:30
Mgr. Zuzana Kráľová	Kupujúca (objednávateľka)	+421 907 333 444	09:00 – 11:30
Ján Technik	Poradca (vykonával obhliadku)	+421 900 123 456	09:00 – 11:30

4. Podmienky obhliadky

Počasie	Jasno, slnečno
---------	----------------

Vonkajšia teplota	24 °C
Obsadenosť	Obývaná, prítomný vlastník
Prístupnosť priestorov	Všetky miestnosti prístupné
Osvetlenie	Dostatočné denné svetlo vo všetkých miestnostiach
Stav zariadenia	Zariadenie funkčné, primerane opotrebované
Obmedzenia obhliadky	Strecha a spoločné priestory bytového domu neboli súčasťou obhliadky
Použité meracie zariadenia	Vlhkomer Trotec T3000, laserový diaľkomer, termokamera Flir E4
Poznámky	Obhliadka prebehla bez obmedzení zo strany vlastníka.

5. Legenda hodnotenia

- OK** OK – bez zistení
- V** V – vada, vyžaduje opravu
- R** R – riziko, odporúča sa odborné posúdenie
- N** N – neposudzované / neprístupné

6. Obhliadka po miestnostiach

Obývacia izba (Obývacia izba) — 21,32 m²

Primerané opotrebovaniu veku stavby · Plne prístupné

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odhad nákladov
Podlaha	OK	—	—
Steny	V	Viditeľná trhlina cca 40 cm dĺžky pri okne, pravdepodobne od sadania stavby.	—
Strop	OK	—	—
Okná	OK	Plastové okná, rok výmeny 2015, tesnenia funkčné.	—
Dvere	OK	—	—
Elektroinštalácia	OK	—	—
Osvetlenie	OK	—	—
Vykurovanie	OK	—	—
Vlhkosť	OK	—	—

Spálňa 1 (Spálňa) — 11,52 m²

Primerané opotrebovaniu veku stavby · Plne prístupné

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odhad nákladov
Podlaha	OK	—	—
Steny	OK	—	—
Okná	OK	—	—
Vlhkosť	N	Roh za skriňou neprístupný pre nábytok.	—

Spálňa 2 (Spálňa) — 10,2 m²

Primerané opotrebovaniu veku stavby · Plne prístupné

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odhad nákladov
Podlaha	OK	—	—
Steny	OK	—	—
Okná	OK	—	—
Elektroinštalácia	OK	—	—

Spálňa 3 / Detská izba (Detská izba) — 8,4 m²

Primerané opotrebovaniu veku stavby · Plne prístupné

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odhad nákladov
Podlaha	OK	—	—
Steny	V	Odlupujúca sa maľovka pri parapete, pravdepodobne od príležitostného kondenzu.	—
Okná	OK	—	—

Kuchyňa (Kuchyňa) — 11,02 m²

Primerané opotrebovaniu veku stavby · Plne prístupné

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odhad nákladov
Podlaha	OK	—	—
Steny	OK	—	—
Voda a odpady	V	Mierne skorodované pripojenie pod drezom, badateľné stopy po staršom presakovaní.	—
Elektroinštalácia	OK	—	—
Vetranie	OK	Digestor funkčný, odvetranie do fasády.	—

Kúpeľňa (Kúpeľňa) — 4,32 m²

Primerané opotrebovaniu veku stavby · Plne prístupné

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odhad nákladov
Vlhkosť	R	Zvýšená vlhkosť nameraná pri rohu vane (18 %), odporúčame odborné posúdenie hydroizolácie.	—
Viditeľná pleseň	V	Drobné ložiská plesne v škárach obkladu pri vani.	—
Sanita	OK	—	—
Voda a odpady	OK	—	—
Vetranie	OK	—	—

Samostatné WC (Samostatné WC) — 1,08 m²

Primerané opotrebovaniu veku stavby · Plne prístupné

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odhad nákladov
Sanita	OK	—	—
Podlaha	OK	—	—

Chodba (Chodba) — 6,3 m²

Primerané opotrebovaniu veku stavby · Plne prístupné

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odhad nákladov
Podlaha	OK	—	—
Elektroinštalácia	OK	—	—

Balkón (Balkón) — 3,6 m²

Primerané opotrebovaniu veku stavby · Plne prístupné

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odhad nákladov
Zábradlie a kotvenie	V	Skorodované kotvenie zábradlia, odporúčame kontrolu statickom pred ďalším používaním.	—
Dlažba a izolácia	OK	—	—

7. Technický stav spoločných a stavebných prvkov

Základy a nosné konštrukcie

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odporúčaný špecialista
Základy	OK	—	—
Nosné konštrukcie	OK	—	—
Murivo	OK	—	—
Priečky	OK	—	—
Stropy	OK	—	—

Strecha a plášť

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odporúčaný špecialista
Strecha	OK	—	—
Krov	OK	—	—
Krytina	OK	—	—
Hydroizolácia	OK	—	—
Tepelná izolácia	OK	—	—
Fasáda	OK	—	—

Otvorové konštrukcie

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odporúčaný špecialista
Okná a vonkajšie dvere	OK	—	—
Balkóny, lodžie a terasy	OK	—	—
Schodiská	OK	—	—

Komín a požiarna bezpečnosť

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odporúčaný špecialista
Komín	OK	—	—
Požiarna bezpečnosť	OK	—	—

Elektroinštalácia

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odporúčaný špecialista
Elektroinštalácia	OK	—	—
Rozvádzač	OK	—	—
Bleskozvod	OK	—	—

Zdravotechnika a plyn

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odporúčaný špecialista
Vodovod	OK	—	—
Kanalizácia	OK	—	—
Plyn	OK	—	—

Vykurovanie a vzduchotechnika

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odporúčaný špecialista
Vykurovanie	OK	—	—
Ohrev vody	OK	—	—
Vetranie a rekuperácia	OK	—	—
Klimatizácia	OK	—	—

Exteriér a pozemok

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odporúčaný špecialista
Exteriér a odvodnenie	OK	—	—
Ploty a oporné múry	OK	—	—
Garáž a vedľajšie stavby	OK	—	—

Ostatné

Prvok	Hodn.	Zistenie / poznámka	Odporúčaný špecialista
Ostatné technické prvky	OK	—	—

8. Zhrnutie zistení

Celkový stav nehnuteľnosti	Priemerný
Hlavné riziká	Vlhkosť v kúpeľni a viditeľné trhliny v obývacej izbe pri okne.
Okamžité opatrenia	Preveriť príčinu vlhkosti v kúpeľni pred podpisom zmluvy.
Odporúčané ďalšie obhliadky	Odporúčame posúdenie stavu stúpačiek revíznym technikom.

Zistené vady a riziká

Hodn.	Závažnosť	Prvok	Popis
R	Závažné	Vlhkosť	Zvýšená vlhkosť nameraná pri rohu vane (18 %), odporúčame odborné posúdenie hydroizolácie.
V	Závažné	Zábradlie a kotvenie	Skorodované kotvenie zábradlia, odporúčame kontrolu statikom pred ďalším používaním.
V	Stredné	Steny	Viditeľná trhlina cca 40 cm dĺžky pri okne, pravdepodobne od sadenia stavby.
V	Drobné	Steny	Odlupujúca sa maľovka pri parapete, pravdepodobne od príležitostného kondenzu.
V	Stredné	Viditeľná pleseň	Drobné ložiská plesne v škárach obkladu pri vani.
V	Stredné	Voda a odpady	Mierne skorodované pripojenie pod drezom, badateľné stopy po staršom presakovaní.

9. Odhad nákladov na odstránenie vúd

Odhady sú orientačné, v cenovej úrovni ku dňu obhliadky (18. 07. 2026). Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Prípravné a demontážne práce

Položka	Množstvo	Priorita	Cena bez DPH	Cena s DPH
Kontrola tesnení okien	4 ks	Voliteľné	100,00 €	123,00 €

Opravy stien a stropov

Položka	Množstvo	Priorita	Cena bez DPH	Cena s DPH
Oprava trhliny v stene	1 ks	Do 1 roka	180,00 €	221,40 €

Maľovanie

Položka	Množstvo	Priorita	Cena bez DPH	Cena s DPH
Maľovanie po oprave trhliny	12 m ²	Do 1 roka	72,00 €	88,56 €
Oprava a maľovanie pri parapete	4 m ²	Voliteľné	32,00 €	39,36 €

Podlahy

Položka	Množstvo	Priorita	Cena bez DPH	Cena s DPH
Vyrovnanie a ošetrovanie podláh	65 m ²	Voliteľné	260,00 €	319,80 €

Elektroinštalácia

Položka	Množstvo	Priorita	Cena bez DPH	Cena s DPH
Výmena poistkovej skrine	1 ks	Dlhodobé	380,00 €	467,40 €

Vodoinštalácia

Položka	Množstvo	Priorita	Cena bez DPH	Cena s DPH
Výmena pripojenia drezu	1 ks	Do 3 mesiacov	90,00 €	110,70 €

Sanita

Položka	Množstvo	Priorita	Cena bez DPH	Cena s DPH
Výmena silikónových škár	1 súbor	Do 3 mesiacov	60,00 €	73,80 €

Zámočnícke práce

Položka	Množstvo	Priorita	Cena bez DPH	Cena s DPH
Kontrola a oprava kotvenia zábradlia	1 súbor	Okamžite	320,00 €	393,60 €

Odstránenie vlhkosti a plesní

Položka	Množstvo	Priorita	Cena bez DPH	Cena s DPH
Odborné posúdenie hydroizolácie kúpeľne	1 súbor	Okamžite	250,00 €	307,50 €
Sanácia plesne v škárach obkladu	3 m ²	Do 3 mesiacov	135,00 €	166,05 €

Odvoz a likvidácia odpadu

Položka	Množstvo	Priorita	Cena bez DPH	Cena s DPH
Odvoz stavebného odpadu	1 paušál	Voliteľné	80,00 €	98,40 €

Revízie a odborné posudky

Položka	Množstvo	Priorita	Cena bez DPH	Cena s DPH
Revízia elektroinštalácie	1 súbor	Do 1 roka	150,00 €	184,50 €
Kontrola stúpačiek bytového domu	1 súbor	Voliteľné	200,00 €	246,00 €

Stavebný dozor

Položka	Množstvo	Priorita	Cena bez DPH	Cena s DPH
Stavebný dozor pri realizácii opráv	8 hod.	Voliteľné	280,00 €	344,40 €

Rezerva na nepredvídané práce

Položka	Množstvo	Priorita	Cena bez DPH	Cena s DPH
Rezerva na nepredvídané práce	1 paušál	Voliteľné	400,00 €	492,00 €

Súhrn

Spolu bez DPH	2 989,00 €
DPH	687,47 €
Spolu s DPH	3 676,47 €
Rezerva na nepredvídané práce	10 % (367,65 €)
Celková suma vrátane rezervy	4 044,12 €
Minimálny scenár	3 125,01 €
Očakávaný scenár	3 676,47 €
Maximálny scenár	4 227,95 €

10. Odporúčania

Odporúčanie poradcu

Kúpa s vyjednaním zľavy z ceny

Odporúčaná výška zľavy: 3 500,00 €

Nehnutelnosť je vo funkčnom stave, no vyžaduje opravy v kúpeľni a pri oknách. Odporúčame zohľadniť náklady na opravy pri vyjednávaní ceny.

Okamžité bezpečnostné opatrenia

- Pred ďalším používaním balkóna odporúčame statickú kontrolu kotvenia zábradlia.

Ďalšie odborné posúdenie

- Odporúčame odborné posúdenie hydroizolácie v kúpeľni špecializovanou firmou.

Odporúčané revízie a skúšky

- Zabezpečiť revíznú správu elektroinštalácie, ak nie je k dispozícii aktuálna.

Dokumenty na vyžiadanie

- Vyžiadať si od predávajúceho poslednú revíznú správu elektroinštalácie a doklad o rekonštrukcii z roku 2015.

Odporúčania k údržbe

- Štvrtročne kontrolovať silikónové škáry a vetranie v kúpeľni na prevenciu vzniku plesne.

Podklady pre vyjednávanie

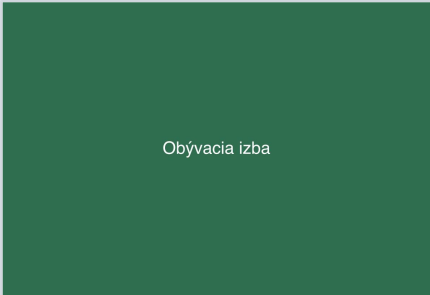
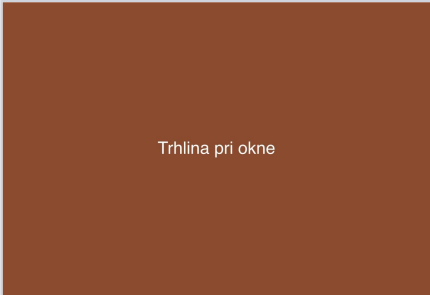
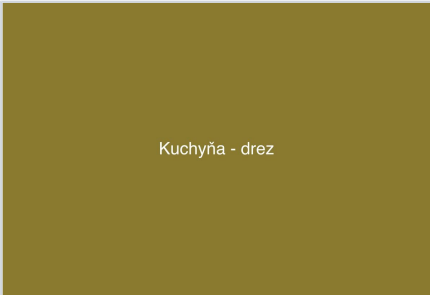
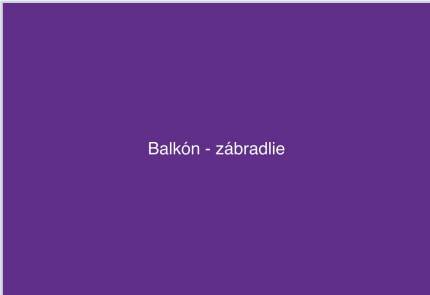
- Zistené vady odporúčame zohľadniť pri vyjednávaní kúpnej ceny (odhad cca 3 500 €).

Celkový záver

- Nehnutelnosť je vhodná na kúpu s vyjednaním zľavy zodpovedajúcej rozsahu zistených väd.

11. Fotodokumentácia

Príloha č. 1 — počet záberov: 6

 Obývacia izba	 Trhlina pri okne	 Kúpeľňa - roh vane
1. Obývacia izba — Celkový pohľad na obývaciu izbu (18. 07. 2026)	2. Obývacia izba — Detail trhliny pri okne (18. 07. 2026)	3. Kúpeľňa — Zvýšená vlhkosť pri vani (18. 07. 2026)
 Kuchyňa - drez	 Balkón - zábradlie	 Spálňa 3
4. Kuchyňa — Pripojenie vody pod drezom (18. 07. 2026)	5. Balkón — Skorodované kotvenie zábradlia (18. 07. 2026)	6. Spálňa 3 / Detská izba — Odlupujúca sa maľovka pri parapete (18. 07. 2026)

12. Vyhlásenie, obmedzenia a podpisy

- Obhliadka bola vykonaná vizuálne a nedeštruktívne, v rozsahu prístupných častí nehnuteľnosti ku dňu obhliadky.
- Protokol nenahrádza statický posudok, revíznú správu ani znalecký posudok v zmysle osobitných predpisov.
- Skryté vady, ktoré nebolo možné zistiť vizuálnou obhliadkou (napr. pod podlahami, v konštrukciách, v zakrytých rozvodoch), nie sú predmetom tohto protokolu.
- Závery sú obmedzené rozsahom prístupu a podmienkami v čase obhliadky.
- Odhady nákladov sú orientačné, v cenovej úrovni ku dňu obhliadky, a slúžia ako podklad pre rozhodovanie a vyjednávanie klienta.
- Protokol je určený výhradne pre objednávateľa a nesmie byť bez súhlasu poradcu poskytnutý tretím stranám na komerčné účely.

Poradca (technik)

Ján Technik

Č.: SKP-2019-0451

Bratislava · 18. 07. 2026

Objednávateľ (klient)

Mgr. Zuzana Kráľová

Bratislava · 18. 07. 2026