

Rapport d'inspection Préachat



propriété sise au:

2980 Rue Albert-Lachance, Lévis. Qc, G6C 0H3

inspection préparée pour:

Hel Hacen Dia & Mali Dia

inspection réalisée le:

14/11/2022

inspecteur:

Sebastien Morneau

membre AIBQ : 21391

sebastien@inspectiondmi.com

AVIS AU LECTEUR

Notre inspection est effectuée selon la norme de pratique de l'AIBQ (Association des inspecteurs en bâtiment du Québec). Cette norme a pour but de donner au(x) client(s) les renseignements nécessaires pour une meilleure connaissance de l'état du bâtiment principal, tel que constaté lors de l'inspection.

L'inspection de bâtiments effectuée selon la présente norme est une inspection visuelle et attentive, qui n'est cependant pas techniquement exhaustive. Elle consiste en un examen visuel de l'état physique des systèmes et composantes installés, facilement accessibles. Lorsqu'un nombre suffisamment élevé d'indices permet à l'inspecteur de conclure à une déficience ou à un danger potentiel, il doit recommander de faire appel à un spécialiste.

Tous les bâtiments auront des défauts qui ne sont pas identifiés dans le rapport d'inspection. Si un tel défaut survient et que vous croyez que votre inspecteur ne vous a pas suffisamment prévenu, appelez-le. Un appel téléphonique peut aider à décider quelles mesures prendre pour corriger ce défaut.

Le rapport d'inspection ne constitue pas une garantie ou une police d'assurance de quelque nature que ce soit. Le rapport d'inspection reflète les observations faites sur la propriété à la date et l'heure de l'inspection et il n'est pas une énumération exhaustive des réparations à faire.

Les photos incluses dans le présent rapport sont à titre d'exemple visuelles et ne constituent pas une énumération ou une liste exhaustive de tous les dommages ou réparations observés.

Il est fortement recommandé d'exécuter les différentes évaluations, vérifications et expertises avant de conclure la transaction afin d'avoir un estimé des coûts que pourrait nécessiter les travaux correctifs.

COMMENT LIRE LE RAPPORT

Pour les orientations mentionnées dans ce rapport, considérez que vous êtes dans la rue, face à l'édifice ou à la pièce concernée. Cette façade est l'AVANT; les murs opposés qui délimitent l'immeuble ou la pièce forment l'ARRIÈRE. Vous regardez la façade de l'extérieur, le CÔTÉ DROIT est à votre droite, à gauche, le CÔTÉ GAUCHE. Si vous vous placez à l'intérieur de l'édifice ou de la pièce, votre côté droit est donc à votre droite quand vous faites dos à la façade.

DÉFINITIONS

Note: Toutes les définitions énumérées ci-dessous font référence à la propriété ou aux articles identifiés comme étant inspectés dans ce rapport au moment de l'inspection. Nos inspections n'incluent pas d'observation ou commentaire concernant l'esthétique.



Adéquat: Le composant ou le système est fonctionnel sans signe de défectuosité.



Avertissement: Le composant ou le système requiert des modifications ou des réparations afin d'être pleinement fonctionnel et/ou requiert une investigation par un spécialiste afin qu'il détermine l'importance de l'anomalie relevée.



Prioritaire: Le(s) composant(s) requiert un suivi immédiat auprès d'un professionnel en raison de son état et/ou des coûts importants engendrés pour sa correction et/ou il crée un risque important pour la sécurité des occupants.



Partiellement Inspecté: La composante ou le système n'est pas en mesure d'être inspecté en totalité pour des raisons de sécurité, en raison de l'accumulation de neige ou de glace, était inaccessible en raison de la disposition de biens personnels ou de la finition intérieure ou n'était pas en fonction au moment de l'inspection. Le constat émis est toujours donné sur les parties visibles et accessible au moment de l'inspection. Une vérification supplémentaire de votre part est requise si vous désirez connaître l'état des composantes non visible.



Non Inspecté: La composante ou le système n'est pas en mesure d'être inspecté pour des raisons de sécurité, en raison de l'accumulation de neige ou de glace, était inaccessible en raison de la disposition de biens personnels ou de la finition intérieure ou n'était pas en fonction au moment de l'inspection. Une vérification supplémentaire de votre part est requise si vous désirez connaître l'état des composantes non visible.

Tous les travaux recommandés se doivent d'être faits par un entrepreneur qualifié et licencié par les normes applicables.

Informations générales

Informations de la propriété

Adresse de la propriété : 2980 Rue Albert-Lachance
Ville : Lévis (Qc)
Code postale : G6C 0H3

Informations du client

Nom : Hel Hacén Dia & Mali Dia
Adresse du client : 20 Rue du Ramoneur
Ville: Lévis (Qc)
Code postal : G6V 7S8

Informations de la compagnie

Inspecteur en bâtiment agréé : Sébastien Morneau
Entreprise : Inspection DMI
Adresse : 78 rue des Orchidées-Blanches
Ville : Québec (Qc)
Code postal : G2A 1E7
Cell : 418-554-6060
Adresse courriel : sebastien@inspectiondmi.com

Conditions de l'inspection

Participation : Client présent, Courtier de l'acheteur présent, Vendeur présent, Courtier du vendeur présent
Occupation : Propriété habitée
Type de bâtiment : Semi-détaché
Dimensions du bâtiment : 35'2" X 24'7" Irrégulières selon la fiche
Année de construction : 2016 selon la fiche
Garage : Aucun
Heure de début : 08h50
Heure de fin : 10h30
Électricité en fonction : Oui
Gaz propane en fonction : Non applicable
Température en Celcius +/- : 0
Météo : Partiellement nuageux
Condition du sol : Humide
Évacuation des eaux usées : Municipale (selon la fiche)
Source d'eau : Municipale (selon la fiche)

Le client a demandé un test d'analyse d'eau en laboratoire : Non
Le client a demandé un test d'amiante en laboratoire : Non
Le client a demandé un test de la moisissure en laboratoire : Non

Déclaration du vendeur:

Nous avons obtenu et pris connaissance de la copie de la déclaration du vendeur complétée par le propriétaire actuel.

Une attention a été apportée sur les problématiques dénoncées dans ce document qui étaient visibles et/ou accessibles lors de l'inspection.

Celles-ci ont été mentionnées au rapport dans les sections appropriées au besoin.

Sommaire

Description sommaire

Le bâtiment est de type semi-détaché.

Il possède des murs de fondation en béton coulé et un revêtement extérieur en pierres, en aluminium et en Canexel. Il est surmonté d'un toit à plusieurs versants recouvert de bardeaux d'asphalte.

Ce bâtiment possède également ;

- 1) Une entrée d'eau en PEX.
- 2) Un système de distribution d'eau en PEX.
- 3) Une tuyauterie d'évacuation en ABS.
- 4) Une alimentation électrique aérienne.
- 5) Un disjoncteur principal de 200 ampères.
- 6) Un filage électrique en cuivre.
- 7) Un mode de chauffage par plinthe électrique.

Le bâtiment est muni d'un climatiseur, d'un chauffe-eau de 40 gallons, d'un aspirateur central et d'un échangeur d'air récupérateur de chaleur.

Déclaration du propriétaire

Un formulaire intitulé Déclaration du Vendeur # DV 59811 a été rempli, signé et relu par l'inspecteur avant l'inspection.

Nous vous recommandons de conserver ce document dans vos archives.

Le vendeur était présent au moment de l'inspection.

À l'intérieur de ce dossier l'on y déclare entre autre que :

- 1) Les vendeurs sont propriétaires depuis 2016
- 2) Les vendeurs occupent le bâtiment depuis 2016
- 3) Le bâtiment date de 2016
- 4) Il y a des hypothèques, des servitudes, des empiètements, ou d'autres charges (droit d'usage, usufruit, ou autre) sur l'immeuble
- 5) Depuis l'acquisition, le stationnement, le droit de passage, la clôture, la haie ou le muret vous séparant de votre voisin a-t-il été changé, déplacé ou remplacé par vous ou votre voisin
- 6) Depuis l'acquisition, il y a eu ajout, remplacement, modification notamment de fenêtres, de piscine, de cabanon, de trottoir, d'entrée pavée, de clôtures, de galerie, de terrasse, de haies, de murets ou autres
- 7) La fondation est en béton
- 8) Le revêtement de la toiture est en bardeaux d'asphalte / 2016 / aucun document attestant du remplacement du revêtement de la toiture n'est disponible
- 9) L'isolant de l'entretoit est en laine minérale
- 10) L'immeuble est équipé d'un drain français / un système permet d'y accéder pour l'inspecter et le nettoyer
- 11) L'année d'installation du chauffe-eau est 2016
- 12) L'immeuble est équipé d'un clapet anti retour
- 13) La source d'énergie du système de chauffage principal : électricité
- 14) L'année d'installation de la fournaise ou des composantes principales du système de chauffage : 2016
- 15) L'immeuble est équipé d'un système de climatisation permanent / murale / 2016 / aucun document attestant des caractéristiques et de l'année d'installation de l'appareil n'est disponible
- 16) L'immeuble est équipé d'un échangeur d'air / 2016 / aucun document attestant des caractéristiques et de l'année d'installation de l'appareil n'est disponible

D15. PRÉCISIONS ET AMÉLIORATIONS IMPORTANTES À L'IMMEUBLE (en référence aux sections où la réponse est oui)

2.10 Clôture ajouté (2017)

Asphalte (2020)

Cabanon (2016)

Extérieur Maison

Entrée auto



Matériaux: Asphalte

Observations:

- L'entrée d'auto était visuellement en bon état au moment de l'inspection comportant une usure normale en fonction de son âge.

Trottoir



Emplacement / matériaux: Pavé-uni

Observations:

- Le trottoir était visuellement en bon état au moment de l'inspection comportant une usure normale en fonction de son âge.

Revêtement extérieur



Matériaux: Pierre • Canexel • Aluminium

Observations:

- Les revêtements extérieurs étaient généralement dans un bon état comportant une usure normale en fonction de son âge.
- De nos jours, un espace de drainage est présent entre la jonction d'une tablette de pierres et le revêtement extérieur en Canexel afin de limiter le risque de son usure prématurée.

Aucun indice de dommages n'était apparent au moment de l'inspection.

Une modification est possible.



Espace de drainage absent

Peinture extérieure



Observations:

- Afin de préserver les matériaux, toutes les surfaces extérieures peintes doivent être examinées à chaque année, recalfeutrées et repeintes au besoin.

Calfeutrage et solins



Observations:

- Les solins présents sur le bâtiment ne sont pas tous visibles en raison de la finition extérieure et des revêtements. De ce fait, l'inspecteur ne peut garantir qu'ils sont tous présents et en bonne condition.

- Vérifier, remplacer et ajouter le calfeutrant déficient et/ou manquants autour des portes, des fenêtres et de toutes les ouvertures et émergences afin d'éviter les infiltrations d'eau.

Il n'est pas possible pour l'inspecteur de déterminer si des dommages par l'eau sont déjà présents, et non visibles, en raison des matériaux de finition.



Exemple de calfeutrant déficient



Calfeutrant requis, luminaire en appliqué

Portes extérieures



Observations:

- La porte a été inspectée et opérée afin de confirmer son fonctionnement, son état, son mécanisme et son étanchéité.

- La porte et les coupes-froid étaient fonctionnels et visuellement dans un bon état comportant une usure normale en fonction de leur âge au moment de l'inspection.

Condition de la porte patio



Observations:

- La porte patio a été inspectée et opérée afin de confirmer son fonctionnement, son état, son mécanisme et son étanchéité.

- La porte était fonctionnelle et visuellement dans un bon état comportant une usure normale en fonction de son âge.

Fenêtres



Type / Matériaux: À battant • Coulissante

Observations:

- Il n'est pas possible pour l'inspecteur de vérifier en détail chaque fenêtre, car plusieurs ne permettent pas un examen rapproché à partir du sol.

L'inspection d'un échantillonnage représentatif suffit normalement à déterminer leurs conditions extérieures.

- Un dégagement de 8" est recommandé entre le bas d'une fenêtre et le sol fini afin de minimiser les possibilités de dommages et d'infiltrations d'eau.

Faites corriger.

- La hauteur des drains de margelles est inadéquate.

Cette composante doit être au même niveau que le fini afin de bien récupérer l'eau des précipitations devant les fenêtres.

Nous vous recommandons de faire corriger afin de limiter le risque d'infiltrations d'eau.



Dégagement insuffisant



Hauteur inadéquate, drain de margelle

Escalier et marche



Matériaux: Escalier en bois & béton • Garde-corps en bois

Observations:

- Aucune anomalie n'a été observée au moment de l'inspection.

Balcon / Galerie



Matériaux balcon: Béton

Observations:

- Un garde-corps doit être installé le long de la section ouverte d'un palier non protégé par un mur lorsque celui-ci est situé à plus de 600 mm par rapport au niveau du sol adjacent.

Faites corriger afin de limiter le risque de chutes.



Garde-corps requis, à l'avant

Terrasse / Garde-corps



Matériaux terrasse: Bois

Matériaux garde-corps: Bois

Observations:

- Inspection limitée en raison de l'accès impossible sous la portion basse de la terrasse.
- Le dégagement sous la terrasse basse est faible, ce qui pourrait user plus prématurément les composantes de bois.

Ventilation



Observations :

- L'utilisation d'un évent muni d'un grillage pour l'évacuation de la sècheuse n'est pas recommandée, car cette dernière peut retenir la charpie.

Faites retirer le grillage ou effectuer un nettoyage régulier.

- Nous avons noté la présence de glace à la base de l'évent de la hotte.

Ceci est normalement causé par un conduit mal scellé.

Nous vous recommandons de faire vérifier et de corriger selon les recommandations afin de limiter le risque de dommages ultérieurs.



Évent de la sècheuse



Glace présente, évent de la cuisine

Éclairage



Condition:

- Le système d'éclairage a été testé au moment de l'inspection.
- Aucune anomalie n'a été observée au moment de l'inspection.

Sonnette d'entrée**Robinet extérieur**

Localisation: Côté gauche du bâtiment

Observations:

- Le robinet a été testé en utilisant les commandes de mise en marche normale (ouverture / fermeture).
- Le robinet a fonctionné normalement au moment de l'inspection.
- L'efficacité de l'écoulement était normale au moment de l'inspection.

Crépi de fondation**Observations:**

- Aucun crépi n'est présent sur la fondation.

Il est normalement apposé pour masquer les lignes de coffrage et les imperfections de la surface des fondations en béton coulé. Le crépi joue essentiellement un rôle décoratif.

Bien que sa présence ne soit pas exigée par le Code de construction, il forme quand même une barrière contre les intempéries.

Consulter un entrepreneur si vous désirez faire installer cette composante.

Niveau du terrain**Observations:**

- Aucune anomalie n'a été observée au moment de l'inspection.

Toiture

Méthode utilisée pour inspecter le toit

Méthode: Observé à partir du niveau du terrain à l'avant & à partir d'une échelle (à l'arrière)

Toit



Modèle: À deux versants

Revêtement: Bardeau d'asphalte

Observations:

- Inspection limitée en raison de la hauteur du toit.

Le revêtement de la toiture est en bon état, comportant une usure normale en fonction de son âge sur les parties visibles au moment de l'inspection.



Vue partielle de la toiture

Solins



Observations:

- Inspection limitée en raison de la hauteur du toit. Ces éléments sont inspectés à partir du niveau du sol.
- Les solins présents sur le bâtiment ne sont pas tous visibles en raison de la finition extérieure et des revêtements. De ce fait, l'inspecteur ne peut garantir qu'ils sont tous présents et en bonne condition.
- Un solin est mal fixé au coin arrière gauche.

Nous vous recommandons de faire corriger afin de limiter le risque d'infiltrations d'eau.



Solin mal fixé, coin arrière gauche

Condition des noues

Matériaux: Non visible



Condition:

- Inspection impossible.

Gouttières

Observations:

- Inspection limitée en raison de la hauteur du toit. Ces éléments sont inspectés à partir du niveau du sol.
- Aucune anomalie n'a été observée sur les parties visibles au moment de l'inspection.
- ENTRETIEN :

Assurez-vous de vérifier périodiquement que les gouttières ne sont pas obstruées afin de permettre une évacuation normale de l'eau vers les descentes pluviales.

Condition des descentes pluviales

Observations:

- Installer des extensions aux descentes pluviales afin de rediriger les eaux de pluie à au moins 6' (1,83m) de la fondation afin de prévenir les infiltrations.

Vous pouvez ajouter des extensions extérieures ou des conduits sous terre qui dirigeront l'eau vers un bassin de rétention ou un fossé.



Exemple d'une descente pluviale à prolonger

Événements de plomberie

Observations:

- Inspection limitée en raison de la hauteur du toit. Cet élément est inspecté à partir du niveau du sol.
- Aucune anomalie n'a été observée sur les parties visibles au moment de l'inspection.

Événements de ventilation

Observations:

- Inspection limitée en raison de la hauteur du toit. Cet élément est inspecté à partir du niveau du sol.
- Aucune déficience n'a été observée sur les parties visibles au moment de l'inspection.

Soffite / Fascia

Observations:

- Inspection limitée en raison de la hauteur du toit. Ces éléments sont inspectés à partir du niveau du sol.
- Aucune déficience n'a été observée sur les parties visibles au moment de l'inspection.

Entretoit

Méthode d'inspection des combles

**Méthode:**

- L'inspecteur a accédé à l'entretoit pour y circuler par la trappe d'accès située dans le garde-manger.
- Faites modifier la trappe d'accès afin d'empêcher l'air chaud et humide du bâtiment de s'infiltrer dans cette zone. Ceci peut créer de la condensation en saison froide, favorisant la formation de cernes et de moisissures.



Vue partielle de l'entretoit



Cerne visible

Charpente de toiture



Type: Fermes en bois

Observations:

- Aucune déficience n'a été observée au moment de l'inspection.

Revêtement



Matériaux: Panneaux de particules

Observations:

- Les fixations "H-clip" entre les panneaux du revêtement ne sont pas présentes.

Une modification pourrait être effectuée lors de la réfection du revêtement de toit.



"H-clip" absent

Isolation



Type: Isolation de cellulose soufflée

Observations:

- Aucune déficience n'a été observée au moment de l'inspection.

Condition du pare-vapeur**Observations:**

- Le pare-vapeur n'était pas visible en totalité en raison de la présence de l'isolation.

Cependant, une vérification à différents endroits est normalement suffisante pour valider la conformité.

- Pare-vapeur non scellé autour d'un conduit de l'évent de plomberie.

Ceci pourrait permettre l'air chaud et humide de migrer dans l'entretoit favorisant la formation de condensation et de moisissures.

Nous recommandons de faire corriger.



Pare-vapeur non scellé autour du conduit de l'évent de plomberie

Ventilation

Type: Évents de débord • Évents de toit

Observations:

- Aucune déficience n'a été observée au moment de l'inspection.

Évent de plomberie

Matériaux: Évent de plomberie en ABS


Observations:

- Aucune déficience n'a été observée au moment de l'inspection.

Mur coupe-feu**Observations:**

- Des joints de mortier sont manquants et déficients.


Il est requis de procéder aux travaux correctifs.

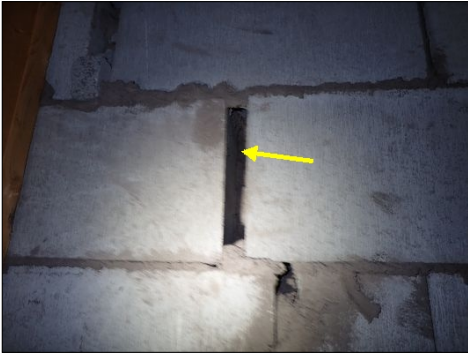

Joint de mortier manquant, par endroits



Joint de mortier manquant

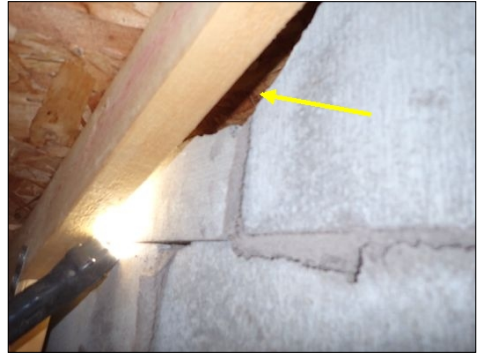

Joint de mortier manquant

Structure

Fondation extérieure



Matériaux: Béton coulé

Observations:

- Il a été noté des fissures sur le bâtiment. Des fissures d'une largeur de moins de 2 mm n'indiquent normalement pas la présence d'un problème sérieux.

Cependant, il est préférable de faire sceller les ouvertures par une firme spécialisée afin d'éviter les infiltrations d'eau.

Il est important de les observer régulièrement, car même si elles sont petites, elles restent un point faible si le sol avait à travailler. Si vous remarquez un changement, contactez un spécialiste afin de faire évaluer la problématique.



Fissure visible, par endroits



Fissure visible



Fissure visible



Fissure visible



Fissure visible

Dalle de fondation



Observations:

- La dalle de béton n'était pas visible en totalité en raison des revêtements au sol et de l'entreposage de biens personnels.

- Aucune déficience n'a été observée sur les parties visibles au moment de l'inspection.

Fondation intérieure



Observations:

- Examen impossible en raison de la finition intérieure et de l'entreposage de biens personnels.

Condition des colonnes

Matériaux: Non visible

**Observations:**

- Non visible en raison de la finition intérieure.

Conditions des poutres

Matériaux: Non visible

**Observations:**

- Non visible en raison de la finition intérieure.

Condition des solives**Observations:**

- Non visible en raison de la finition intérieure.


**Isolation****Observations:**

- Visibilité limitée en raison de la finition intérieure et de l'entreposage de biens personnels.

- L'isolant mis en place sur la solive de rive doit être recouvert d'un matériel ignifuge.

Toute mousse plastique se doit d'être protégée par une barrière thermique conforme. Lorsqu'elles sont en feu, les mousses plastiques émettent des vapeurs nocives et peuvent accélérer la transmission du feu.

Faites corriger.

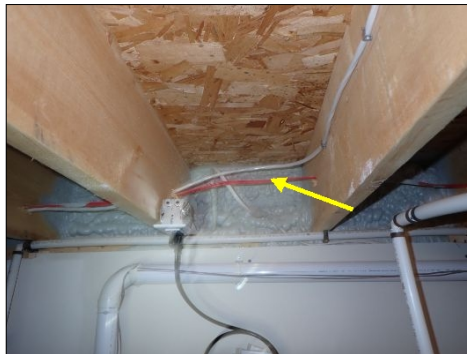

Isolant à protéger, rangement sous l'escalier menant au sous-sol

Zones intérieures

Commentaires généraux pour l'intérieur

La présence des meubles et biens personnels empêche l'inspecteur de voir l'ensemble des composantes intérieures normalement accessibles.

C'est pourquoi il est important, avant de conclure chez le notaire, de réaliser vous-même une inspection supplémentaire lorsque le bâtiment sera complètement vide. Cela pourrait vous indiquer des vices qui sont apparents, mais non visibles lors de notre passage.

Escalier et marche



Observations:

- Aucune déficience n'a été observée au moment de l'inspection.

Plancher



Matériaux: Bois • Céramique • Plancher flottant

Observations:

- Inspection limitée en raison de l'entreposage de biens personnels.
- Les revêtements de plancher étaient en bon état comportant une usure normale en fonction de leurs âges sur les parties visibles au moment de l'inspection.

Murs



Matériaux: Murs de placoplâtre

Observations:

- Inspection limitée en raison de l'entreposage de biens personnels.
- Petite fissuration et dommages dans la finition. Des travaux de finition sont à prévoir.


Faites vérifier s'il advenait une récurrence de la fissure.



Travaux de finition à prévoir, salle de bain au sous-sol



Travaux de finition à prévoir, salle de bain au sous-sol

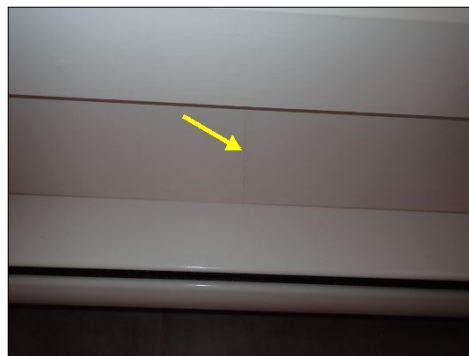

Travaux de finition à prévoir, salle à manger

Plafond



Matériaux: Plafond en placoplâtre • Plafond suspendus

Observations:

- Aucune déficience n'a été observée au moment de l'inspection.

Fenêtres

Matériaux: À battants • Coulissante



Observations:

- Quincaillerie et fonctionnement des fenêtres vérifiés pendant l'inspection.

L'inspection d'un échantillonnage représentatif suffit normalement à déterminer leurs conditions.

- L'appui de certaines fenêtres est situé à moins de 36" (900mm) au-dessus du plancher et à plus de 24" (600mm) au-dessus du sol situé de l'autre côté de cette fenêtre.

Cette dernière doit être protégée par un garde-corps ou par un mécanisme capable de bloquer la partie battante de la fenêtre et de limiter l'ouverture, à au plus 4" (100mm) pour des raisons de sécurité.

Cependant, lorsque la fenêtre est à battant, les parents peuvent enlever la poignée à manivelle et les autres mécanismes de blocage ne sont pas requis, mais fortement recommandés.

Nous vous recommandons de faire corriger afin de limiter le risque de chutes.



Exemple d'une fenêtre non sécuritaire pour les jeunes enfants

Portes intérieures



Observations:

- Quincaillerie et fonctionnement des portes vérifiés pendant l'inspection.

L'inspection d'un échantillonnage représentatif suffit normalement à déterminer leurs conditions.

- Aucune déficience n'a été observée sur les parties visibles au moment de l'inspection.

Conduit de la sècheuse



Observations:

- Inspection impossible en raison de la finition intérieure.

Cuisine

Armoire cuisine

Matériaux: Mélamine



Observations:

- Il y a une usure normale notée pour l'âge des armoires.

Comptoir cuisine

Matériaux: Dessus en stratifié



Observations:

- Il y a une usure normale notée pour l'âge du comptoir.

Évier de cuisine

Matériaux: Acier inoxydable



Observations:

- Cette composante était visuellement en bon état au moment de l'inspection.

Robinets

Observations:



- Le robinet a été testé en utilisant les commandes de mise en marche normale (ouverture / fermeture).
- Le robinet a fonctionné normalement au moment de l'inspection.
- L'efficacité de l'écoulement était normale au moment de l'inspection.

Hotte de cuisinière

Modèle: Évacuation de l'air à l'extérieur



Observations:

- La hotte a été testée en utilisant les commandes de mise en marche normale.
- Aucune déficience n'a été observée au moment de l'inspection.

Salle de bain

Baignoire

Matériaux: Acrylique



Observations:

- Cette composante était visuellement en bon état comportant une usure normale en fonction de son âge.

Robinet de la baignoire

Observations :



- Le robinet a été testé en utilisant les commandes de mise en marche normale (ouverture / fermeture).
- Le robinet a fonctionné normalement au moment de l'inspection.
- L'efficacité de l'écoulement était normale au moment de l'inspection.

Base de la douche

Matériaux: Résine



Observations:

- Fuite visible dans le coin gauche de la douche. L'eau coule le long des céramiques à l'extérieur.

Faites calfeutrer à l'intérieur du cabinet pour empêcher les fuites.



Fuite, coin gauche de la douche

Murs de la douche

Matériaux: Céramique • Verre trempé



Observations:

- Aucune déficience n'a été observée au moment de l'inspection.

Portes de la douche

Matériaux: Verre trempé



Observations:

- Aucune déficience n'a été observée au moment de l'inspection.

Robinets de la douche**Observations:**

- Le robinet a été testé en utilisant les commandes de mise en marche normale (ouverture / fermeture).
- Le robinet a fonctionné normalement au moment de l'inspection.
- L'efficacité de l'écoulement était normale au moment de l'inspection.

Comptoir / vanité**Condition:**

- Il y a une usure normale notée pour l'âge des vanités et des comptoirs.

Lavabo**Observations:**

- Aucune déficience n'a été observée au moment de l'inspection.

Robinets du lavabo**Observations:**


- Les robinets ont été testés en utilisant les commandes de mise en marche normale (ouverture / fermeture).
- Les robinets ont fonctionné normalement au moment de l'inspection.
- L'efficacité de l'écoulement était normale au moment de l'inspection.

Toilette**Observations:**

- Lors de nos vérifications, nous avons noté que la toilette au rez-de-chaussée était instable au sol.

Les équipements de plomberie de ce genre doivent être solidement fixés. Le mouvement de ces composantes pourraient provoquer une usure prématurée du joint d'étanchéité (anneau de cire) et représentant un risque de fuites.

Nous vous recommandons de consulter un plombier pour faire corriger.

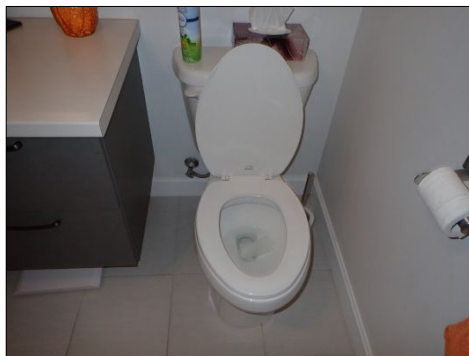

Toilette mal fixée, au rez-de-chaussée

Ventilateur salle de bain**Observations:**

- Le rôle de la ventilation dans les salles de bain est effectué par l'échangeur d'air à l'aide de commutateurs dédiés à cet effet.

Électricité

Entrée de service



Type: Alimentation aérienne

Observations:

- Impossible de vérifier la mise à la terre qui est possiblement enfouie dans le sol en raison du conduit de l'alimentation en eau en PEX.

Consulter un électricien si vous souhaitez faire vérifier l'installation.

Compteur électrique



Observations:

- Aucune déficience n'a été observée au moment de l'inspection.

Disjoncteurs

Marque: Siemens

Panneau principal



Capacité: 200 Ampères

Emplacement: Situé dans le sous-sol


Observations:

- Le panneau a été ouvert au moment de l'inspection.
- Un composé anti oxydant doit être appliqué sur les fils d'aluminium à leur raccordement.

Faites ajouter cette composante importante.



Vue du panneau ouvert

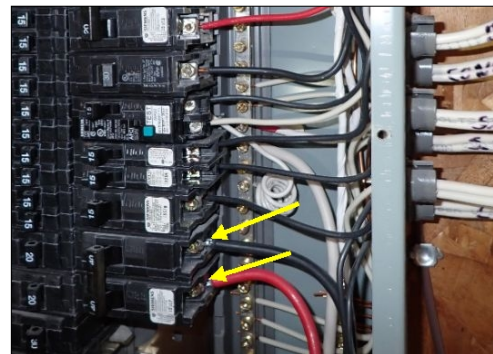

Composé anti oxydant recommandé

Filage



Observations:

- Inspection limitée en raison de la finition intérieure.
- Aucune déficience n'a été observée sur les parties visibles au moment de l'inspection.

Prises et interrupteurs



Observations:

- Polarité et mise à la terre des prises de courant vérifiées pendant l'inspection.

L'inspection d'un échantillonnage représentatif suffit normalement à déterminer leurs conditions.

- Aucune déficience n'a été observée sur les parties visibles au moment de l'inspection.

Détecteurs de fumée



Observations:

- Un avertisseur de fumée, à pile ou électrique, a une durée de vie d'environ 10 ans selon le modèle. Il est donc recommandé de se référer au manuel d'instructions ou de vérifier la date d'expiration qui se retrouve à l'intérieur du boîtier.

Les pompiers invitent également les citoyens à profiter des changements d'heure pour s'assurer du bon fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée et remplacer la pile, au besoin.

Vous devez vérifier l'avertisseur de fumée:

Effectuez une vérification mensuelle de l'avertisseur de fumée en appuyant quelques secondes sur le bouton d'essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement; vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l'avertisseur. S'il est relié à une centrale, communiquez avec la compagnie avant d'effectuer la vérification.

Électricité extérieure



Observations:

- Polarité et mise à la terre des prises de courant vérifiées pendant l'inspection.

- Les prises extérieures sont non sécuritaires en raison de la prise DDFT non installées dans le sous-sol.

Consulter un électricien pour faire corriger.



Prise non sécuritaire



Prise non sécuritaire



Prise DDFT non installée, prises extérieures

Éclairage



Observations:

- Le système d'éclairage a été testé au moment de l'inspection.

- Il est recommandé de faire remplacer les luminaires situés dans des endroits à risque de contact par un modèle résistant au choc.



Ampoule non protégée, rangement sous l'escalier menant au sous-sol

Chauffage

Appareil de chauffage



Type d'appareil: Plinthes électriques

Condition:

- Les appareils de chauffages ont été mis à l'essai à l'aide de leurs commandes normales (thermostat).

Notez que le dispositif de sécurité des plinthes électriques est installé à même la plinthe chauffante et derrière le coffret de raccordement.

Cette vérification n'est pas effectuée dans le cadre d'une inspection visuelle, car cela comporte un certain risque pour notre sécurité.

- Aucune anomalie n'a été observée sur les parties visibles au moment de l'inspection.

Thermostat



Matériaux: Électronique

Condition:

- Les thermostats ont été testés en utilisant les commandes de mise en marche normale.

- Aucune anomalie n'a été observée au moment de l'inspection.

Air conditionné / Thermopompe

Condition du compresseur



Source d'énergie: Électrique

Emplacement: Le compresseur est situé à l'extérieur.

Observations:

- L'inspecteur ne fait qu'un examen visuel.

Nous recommandons de faire appel à un technicien spécialisé en réfrigération et climatisation pour vous assurer de la conformité du système.

- Nous vous recommandons de faire nettoyer l'unité intérieure en raison de l'accumulation de poussières visibles.

• ENTRETIEN :

Ces appareils (intérieur et extérieur) doivent faire l'objet d'un nettoyage annuel et d'un entretien régulier. Vous devez vous assurer que les filtres, les conduits, le ventilateur ainsi que les autres éléments internes soient bien entretenus, afin de garantir une meilleure qualité de l'air.

Un contrat d'entretien effectué par un spécialiste est recommandé.



Vue de l'unité extérieure



Vue de l'unité intérieure

Lignes de réfrigérant



Observations:

- Inspection limitée en raison de la finition extérieure et intérieure.
- Aucune déficience n'a été observée sur les parties visibles au moment de l'inspection.

Tuyau de drainage



Observations:

- Inspection limitée en raison de la finition extérieure et intérieure.
- Aucune déficience n'a été observée sur les parties visibles au moment de l'inspection.

Électricité



Observations:

- Un disjoncteur est installé près du système pour être en mesure de couper l'alimentation de l'extérieur lors des entretiens.
- Une attache de type " ty-rap " est présente afin d'empêcher un enfant de pouvoir ouvrir le boîtier du disjoncteur.

Échangeur d'air

Échangeur d'air



Type : Ventilateur à récupération de chaleur

Observations:

- Cette composante était fonctionnelle et visuellement dans un état acceptable.



Vue de l'appareil

Conduits de l'échangeur d'air



Observations:

- Inspection limitée en raison de la finition intérieure.
- Aucune déficience n'a été observée sur les parties visibles au moment de l'inspection.

Filtres



Observations:

- Aucune anomalie n'a été observée au moment de l'inspection.
- **ENTRETIEN:** Les filtres aident à nettoyer l'air du bâtiment et l'air extérieur avant qu'ils ne passent à travers le ventilateur et l'échangeur de chaleur. Il est recommandé de les nettoyer ou de les remplacer au 3 mois.
- Le noyau de plastique transférant la chaleur entre les courants d'air doit être nettoyé une fois par année.
- Le préfiltre doit être remplacé une fois tous les 6 mois et la cartouche complète du filtre HEPA doit être remplacée une fois l'an.

Plomberie

Condition de l'alimentation



Type: Municipalité (selon la fiche)


Matériaux PEX

Observations:

- Nous vous recommandons de faire installer un régulateur de pression et un manomètre sur le conduit d'alimentation au sous-sol.

Le régulateur de pression sert à contrôler et protéger la plomberie des fluctuations de la pression de l'eau. Le manomètre est un instrument servant à mesurer et lire la pression.

Consulter un plombier pour faire effectuer le travail.

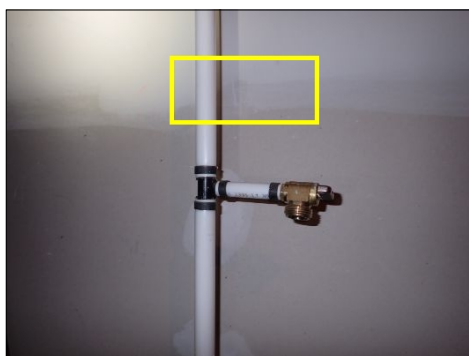

Régulateur de pression et manomètre recommandés

Robinet d'arrêt d'entrée d'eau




Type: Manivelle à bille

Observations:

- Inspection limitée de cette composante.

Le robinet d'arrêt principal n'est pas manipulé (ouverture / fermeture) en raison du risque de causer une fuite. Il en va de même pour les valves d'arrêt d'urgence des appareils de plomberie, pour les appareils ménagers, les équipements de cuisines et lavabos.

- Aucune déficience n'a été observée au moment de l'inspection.

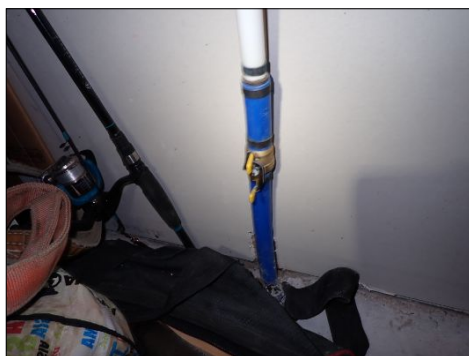

Vue du robinet d'arrêt

Tuyauterie

Matériaux: Pex



Observations:

- Visibilité limitée en raison de la finition intérieure.
- Les valves d'arrêt de la laveuse ne sont pas facilement et rapidement accessibles en raison de la présence d'un comptoir.

Nous vous recommandons de faire modifier.



Valves d'arrêt de la laveuse non accessibles

Évacuation des eaux usées

Type: Municipalité (selon la fiche)



Matériaux: ABS

Observations:

- Visibilité limitée en raison de la finition intérieure.
- Aucune déficience n'a été observée sur les parties visibles au moment de l'inspection.
- INFORMATION :

Un événement mécanique a été observé dans la cuisine.

La présence d'une odeur, d'une lenteur d'écoulement ou d'un siphon vide sont des indices simples qui peuvent aider à détecter si l'événement a atteint sa durée de vie utile et qu'il devra être remplacé.



Vue d'un événement mécanique, îlot de cuisine

Condition du clapet anti retour**Observations:**

- Seulement le clapet du drain du réseau pluviale était visible.

Le clapet pour les installations de la salle de bain était introuvable, possiblement caché sous le revêtement de plancher.

Puisque l'inspecteur n'a pas été en mesure de le localiser et de vérifier son état, nous vous recommandons de consulter un plombier pour faire vérifier et installer cette composante au besoin.




Vue du clapet anti retour

Condition drain de plancher

Matériaux: ABS

Observations:

- Aucune déficience n'a été observée au moment de l'inspection.

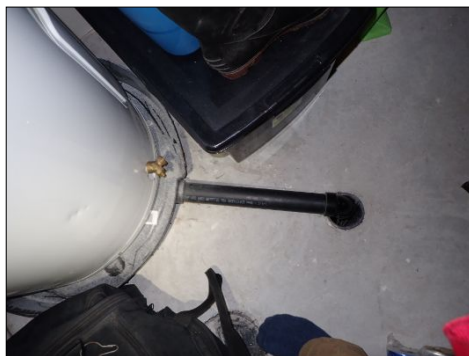

Vue du drain de plancher

Drain de fondation**Observations:**

- Le drain de fondation, si présent, ne fait pas partie des éléments inspectés.

Si vous souhaitez connaître sa condition, nous vous recommandons de consulter une firme spécialisée dans l'inspection de drain par caméra. Des cheminées d'accès sont présentes à cet effet. Ceci diminue de beaucoup les frais pour ce type d'expertise.

Vous devez savoir que plusieurs facteurs tels que l'ocre ferreux, des racines d'arbre ou un affaissement peuvent rendre le conduit non fonctionnel.



Vue des cheminées d'accès, côté gauche

Chauffe-eau

Condition du chauffe-eau



Emplacement: Le chauffe-eau est situé dans le sous-sol.

Caractéristique: Capacité 40 gallons

Électrique

Observations:

- Le réservoir était fonctionnel et visuellement en bon état au moment de l'inspection. Un bassin de sécurité est présent relié directement au drain de plancher en cas de fuite.

Le remplacement du chauffe-eau sera requis dès qu'il aura atteint sa durée de vie utile de 10 ans.

Soupape de sécurité et extension



Observations:

- La soupape de sécurité est présente et visuellement en bon état.

L'extension de la soupape est incomplète.

Faites ajouter cette composante importante.



Extension incomplète

Système d'arrêt de l'alimentation d'eau



Observations:

- Le robinet d'arrêt était présent et visuellement en bon état.

Thermographie

Imagerie infrarouge

Materials: FLIR Exx-Séries (E53)



Observations:

- Inspection limitée en raison de l'entreposage de biens personnels.

• Un balayage thermique réalisé lors d'une inspection préachat consiste en une vérification intérieure raisonnable, mais limitée des principales zones où des problématiques pourraient être détectées par l'infrarouge.

En exemple : les plafonds, murs extérieurs, portes, fenêtres, panneau électrique.

- Le balayage des murs et des plafonds à l'aide de la caméra infrarouge n'a pas permis de relever des anomalies lors de l'inspection autre que celles mentionnées aux précédentes sections du présent rapport.

Récapitulatif des éléments prioritaires

Entretoit		
Page 14	Mur coupe-feu	Des joints de mortier sont manquants et déficients. Il est requis de procéder aux travaux correctifs.
Salle de bain		
Page 21	Base de la douche	Fuite visible dans le coin gauche de la douche. L'eau coule le long des céramiques à l'extérieur. Faites calfeutrer à l'intérieur du cabinet pour empêcher les fuites.
Électricité		
Page 24	Électricité extérieure	Les prises extérieures sont non sécuritaires en raison de la prise DDFT non installées dans le sous-sol. Consulter un électricien pour faire corriger.