


Rapport d'Expertise Automobile

13 août 2026 · Référence DEMO-CARDIAG-2026-001

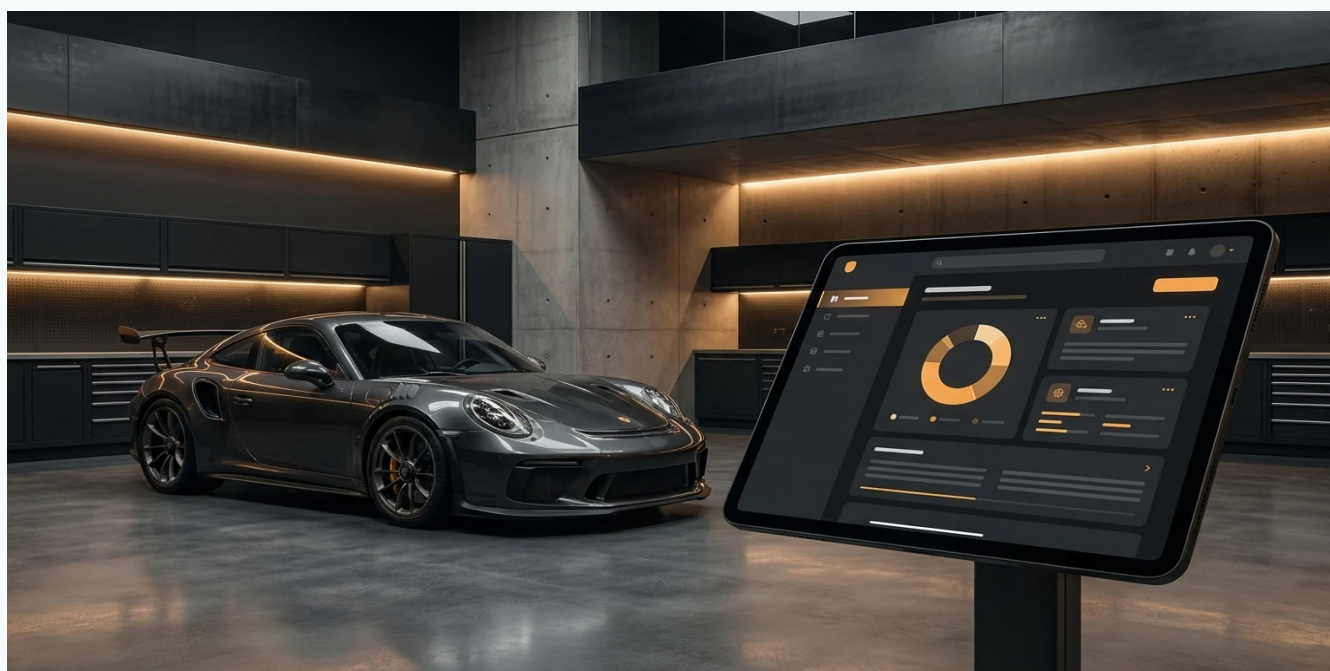

NÉGOCIATION


BMW Série 3 320d — véhicule fictif

Année 2020 Kilométrage 98240 km

VIN / Immatriculation WBA8A51070K123456

Contrôle documenté à un instant T · Voir les limites en dernière page

Synthèse visuelle

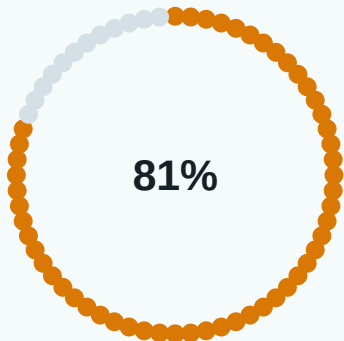

33 / 33


points vérifiés



100% de couverture

NÉGOCIATION

Score par catégorie

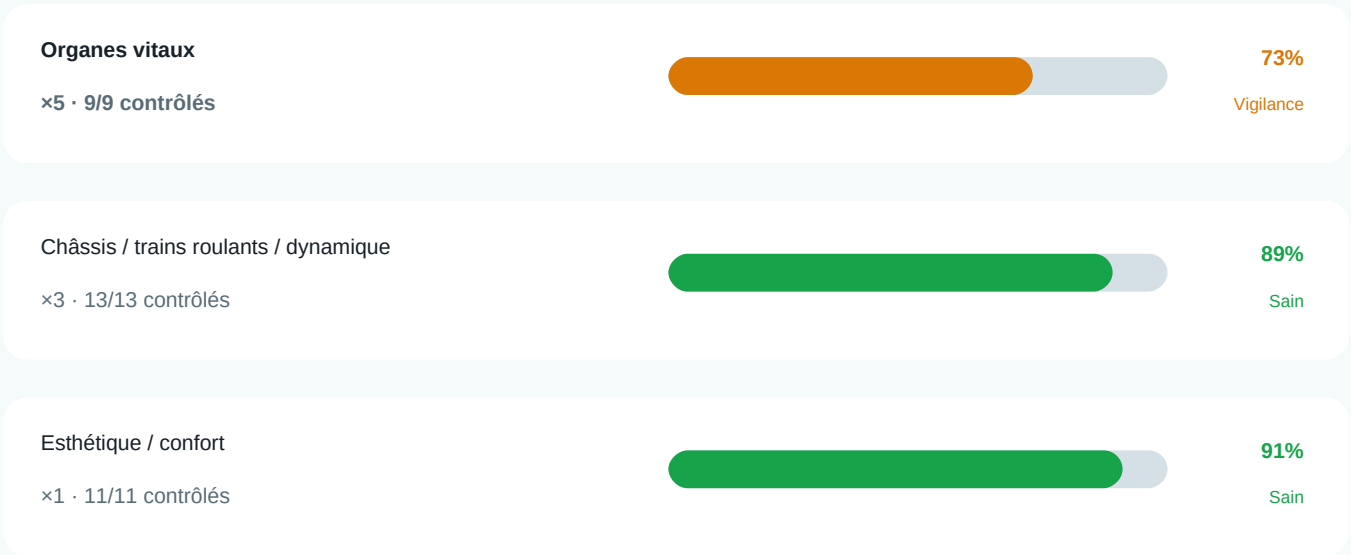

Sain > 80 %

Vigilance 50–80 %

À risque < 50 %

Résumé exécutif

Alerte prioritaire : le code P1000 indique un effacement récent de la mémoire défauts et peut masquer une panne non résolue. 33 contrôles sur 33 ont été documentés, pour un score pondéré de 81%. Points favorables : Huile moteur, Liquide de refroidissement, Bruits anormaux moteur. Alertes majeures : Fuites sous le véhicule, Code P1000, Longerons / points d'ancrage, Peinture. Conclusion : décision NÉGOCIATION ; le coût projeté dépasse le budget de 1 250 €. Marge de négociation calculée selon l'état : 2 900 €.

Points d'attention prioritaires

Code P1000

Diagnostic électronique · coefficient ×5

P1000 présent au premier scan, cycles de validation non terminés.

Fuites sous le véhicule

Compartment moteur · coefficient ×5

Fuite active localisée au carter inférieur, contrôle sur pont requis.

Longerons / points d'ancrage

Châssis, suspension & roues · coefficient ×3

Déformation visible sur le point de levage avant droit.

Peinture

Carrosserie & éclairage · coefficient ×1

Écart de teinte et surépaisseur mesurée sur aile arrière gauche.

Contexte & historique de vente

Documents vérifiés

OK	Carte grise	OK	Contrôle technique valide
OK	Certificat de non-gage	OK	Factures d'entretien

HISTORIQUE D'ENTRETIEN DÉCLARÉ	Complet
PROPRIÉTAIRES PRÉCÉDENTS	2
RAISON DE LA VENTE	Remplacement par un véhicule familial.
TYPE D'UTILISATION DÉCLARÉ	Trajets mixtes ville et autoroute.
DATE ET HEURE DE L'INSPECTION	13/08/2026 14:30:00
LOCALISATION	Lyon — données de démonstration

Informations du véhicule



Historique d'entretien

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK

Compartiment moteur

Huile moteur Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Liquide de refroidissement Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Fuites sous le véhicule Fuite active localisée au carter inférieur, contrôle sur pont requis.	DÉFAUT
Bruits anormaux moteur Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Fumée à l'échappement Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	MOYEN
Stabilité du ralenti Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Joint de culasse Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Supports moteur Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK

Châssis, suspension & roues

Rouille plancher Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Longerons / points d'ancrage Déformation visible sur le point de levage avant droit.	DÉFAUT
Fuites pont / différentiel Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Jeu rotules / triangles Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Amortisseurs Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Pneus Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	MOYEN
Jantes Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK

Carrosserie & éclairage

Alignement panneaux Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Mastic / bondo Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Peinture Écart de teinte et surépaisseur mesurée sur aile arrière gauche.	DÉFAUT
Feux avant Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Feux arrière Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Feux recul / antibrouillard Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK

Habitacle & équipements

Sièges Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Ciel de toit Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Climatisation Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Vitres électriques Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Humidité / odeurs Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK

Essai routier

Accélération Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Passage des vitesses Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Test de braquage Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Freinage Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Stabilité à vitesse stabilisée Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK

Diagnostic électronique



Code P1000

DÉFAUT

P1000 présent au premier scan, cycles de validation non terminés.

Relevé électronique saisi

CODES ECM (MOTEUR)	P1000, P0171 mémorisé
CODES ABS	Aucun code actif
CODES BOÎTE DE VITESSES	Aucun code actif
OBSERVATIONS DIAGNOSTIC	Lecture à froid puis après essai. P1000 confirmé ; refaire un scan après cycles complets.

ALERTE P1000 — MÉMOIRE DÉFAUTS RÉCEMMENT EFFACÉE

Ce signal peut masquer une panne non résolue. Recroiser impérativement avec les cycles de conduite, l'historique et un nouveau scan OBD.

Budget & négociation

Valeur affichée	21 900 €
Frais de remise en état estimés	1 850 €
Marge de négociation basée sur l'état	-2 900 €
Prix cible conseillé	19 000 €
Budget maximum	22 500 €

Lecture financière

Coût d'acquisition projeté après remise en état : 23 750 €. Le budget est dépassé de (13 %) ; prix cible : 19/000 €. Arguments factuels : Fuites sous le véhicule, Code P10 Peinture.

Signatures & validation

SIGNATURE ACHETEUR

SIGNATURE VENDEUR

Limites du rapport

Ce rapport reflète un contrôle principalement visuel et fonctionnel réalisé à un instant T, dans les conditions décrites. Il ne constitue ni un contrôle technique officiel, ni une garantie contre les défauts non visibles, intermittents ou postérieurs à l'inspection. Les valeurs et réparations estimées doivent être confirmées par un professionnel qualifié et la documentation constructeur.