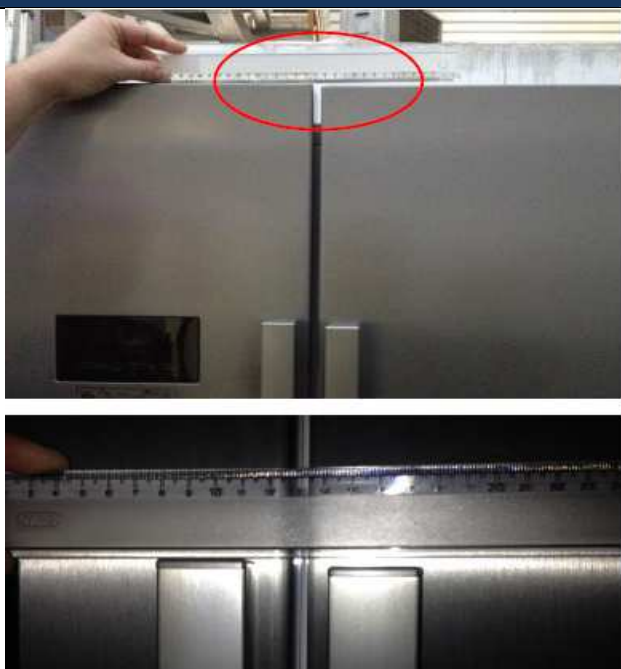
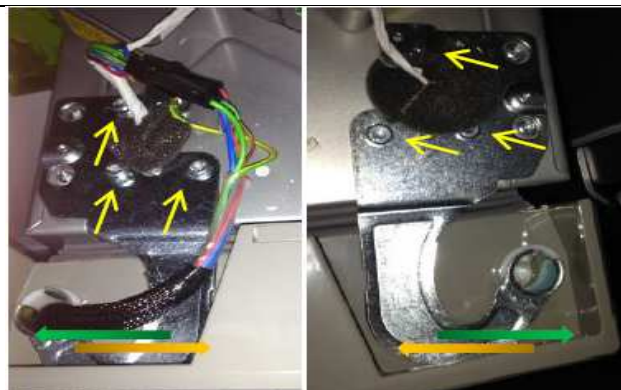
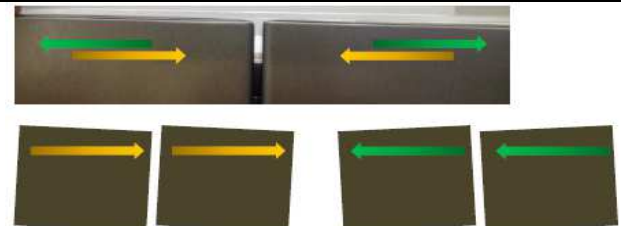


Technical Bulletin

SUJET : Ajustement des portes sur réfrigérateur BEKO GNE60520/60521	Date	16.10.2015
	ID	201510SBS
	Page	2

EXPLANATION	PHOTO
Problème : Mauvais alignement des portes du réfrigérateur	
Etape 1 : Enlever les cache-charnières vissés.  Philips bit 	
Etape 2 : Dévisser légèrement les vis indiquées par les flèches.  TX25 torx plus bit 	
Etape 3 : Orienter les portes vers la droite ou vers la gauche afin de les aligner correctement.	

Etape 4 :

Revisser les vis lorsque l'alignement est réalisé.
Remettre les cache-charnières.



Etape 5 :

Utiliser si nécessaire les pieds avant pour affiner le réglage.

