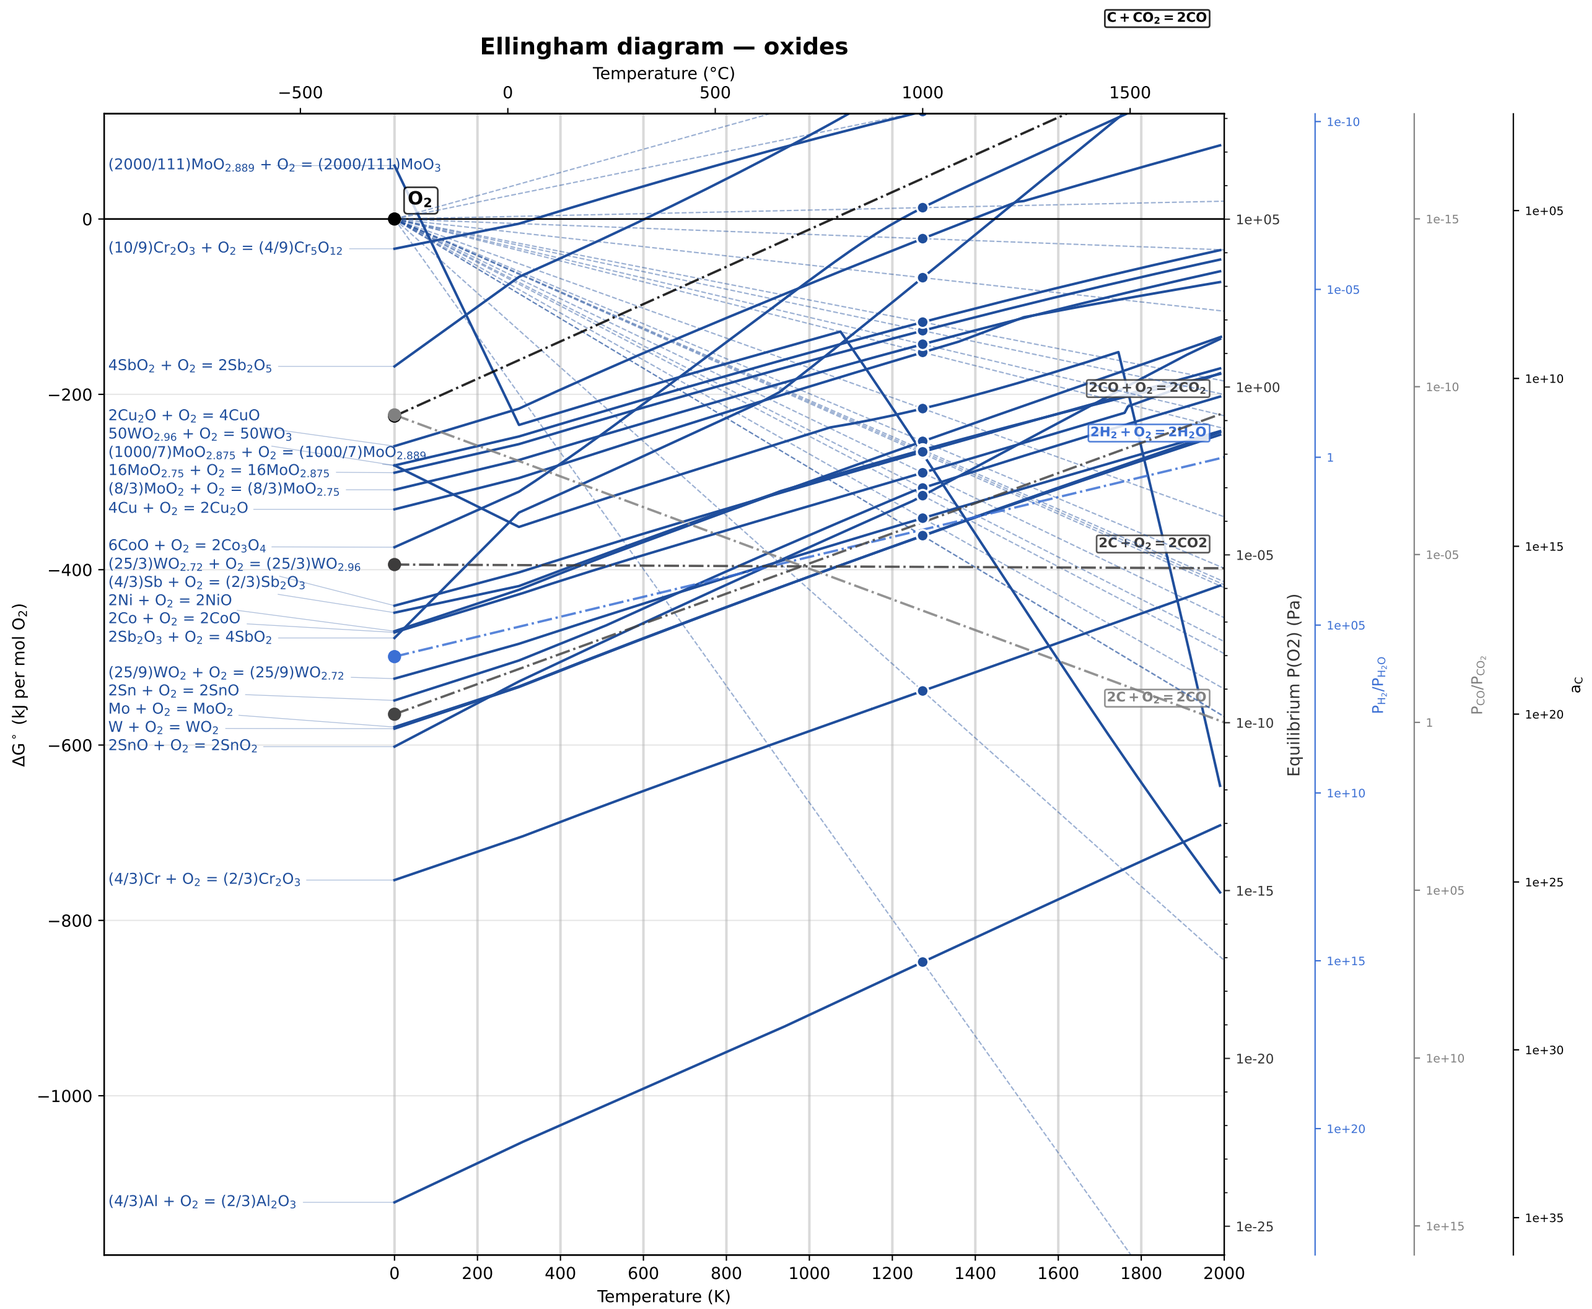


Equilibrium values at 1000 °C

Reaction	ΔG° (kJ/mol O_2)	$P(O_2)$ (Pa)
$(4/3)Al + O_2 = (2/3)Al_2O_3$	-847.5	1.72e-30
$(4/3)Cr + O_2 = (2/3)Cr_2O_3$	-538.3	8.33e-18
$Mo + O_2 = MoO_2$	-361.5	1.50e-10
$W + O_2 = WO_2$	-361.1	1.55e-10
$(25/9)WO_2 + O_2 = (25/9)WO_{2.72}$	-341.2	1.02e-09
$2SnO + O_2 = 2SnO_2$	-315.5	1.15e-08
$2Sn + O_2 = 2SnO$	-306.8	2.62e-08
$2Co + O_2 = 2CoO$	-289.5	1.35e-07
$(2000/111)MoO_{2.889} + O_2 = (2000/111)MoO$	-267.7	1.06e-06
$(25/3)WO_{2.72} + O_2 = (25/3)WO_{2.96}$	-265.6	1.29e-06
$(4/3)Sb + O_2 = (2/3)Sb_2O_3$	-263.4	1.59e-06
$2Ni + O_2 = 2NiO$	-253.6	3.99e-06
$50WO_{2.96} + O_2 = 50WO_3$	-216.2	1.37e-04
$4Cu + O_2 = 2Cu_2O$	-152.1	5.81e-02
$(8/3)MoO_2 + O_2 = (8/3)MoO_{2.75}$	-142.8	1.40e-01
$16MoO_{2.75} + O_2 = 16MoO_{2.875}$	-127.4	6.02e-01
$(1000/7)MoO_{2.875} + O_2 = (1000/7)MoO_{2.88}$	-117.6	1.51e+00
$2Sb_2O_3 + O_2 = 4SbO_2$	-66.9	1.82e+02
$2Cu_2O + O_2 = 4CuO$	-22.4	1.22e+04
$6CoO + O_2 = 2Co_3O_4$	12.9	3.44e+05
$(10/9)Cr_2O_3 + O_2 = (4/9)Cr_5O_{12}$	122.6	1.08e+10
$4SbO_2 + O_2 = 2Sb_2O_5$	168.9	8.60e+11