


АВАРІЙНА КАРТКА № 378

Номер ООН	Найменування вантажу	
1332	МЕТАЛЬДЕГІД (Т)	

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ

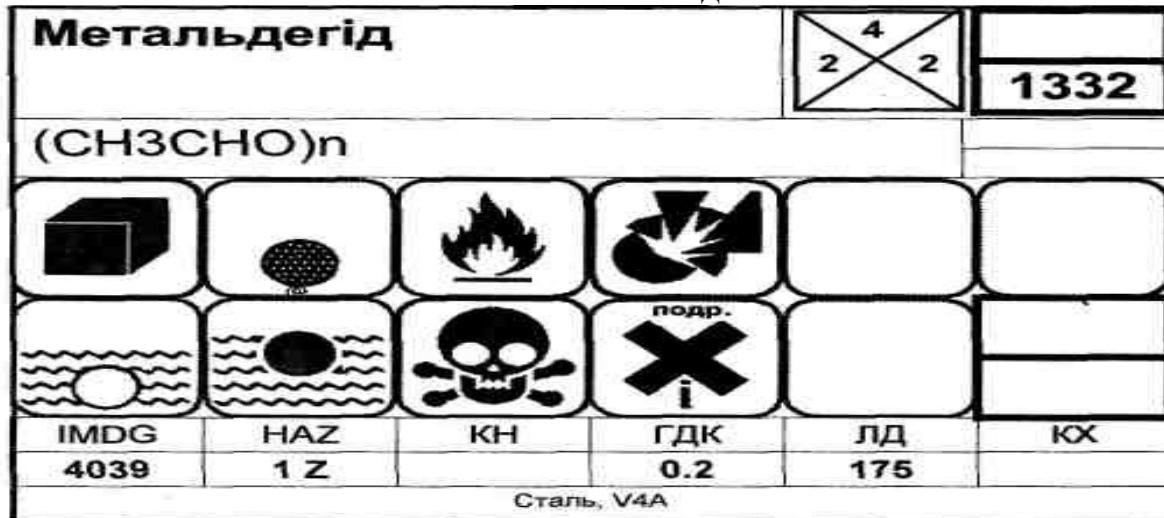

Основні властивості	Тверда речовина. Порошкоподібна. Білого кольору. Нерозчинна у воді.
Вибухо- та пожежонебезпека	Горюча. Легко займається від іскор та полум'я. Сірники займаються від тертя. Швидко горять зі спалахом. Температура самозаймання: аерогелю +254°C, аерозолю +513°C. Нижня концентраційна межа поширення полум'я 28 г/м³. При нагріванні розкладається з утворенням горючих газів. Горить із утворенням токсичних газів. Пил може утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при нагріванні.
Небезпека для людини	Малотоксична. Пил викликає подразнення. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

При займанні – вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СПІ-20. Якщо відсутні вказані засоби: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом із патроном А, промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним респіратором "Сніжок-КУ-М".

НЕОБХІДНІ ДІЇ

Загального характеру	Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 100 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх осіб. Дотримуватися заходів пожежної безпеки. Не курити. Усунути джерела вогню та іскор.
У разі розсипу	Повідомити пожежно-рятувальну службу (зателефонувати за номером 101). Не торкатися до розсипаної речовини. Розсипане засипати піском або іншим інертним матеріалом, зібрати в сухі ємкості.
У разі пожежі	У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. Не підходити до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з максимальною відстані. Гасити з максимальної відстані тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною піною, порошком. Організовувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння.

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ

Розсипане зібрати ганчір'ям і спалити. Місце розсипу ізолювати піском, обваливати.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. При опіку накласти асептичну пов'язку; викликати швидку медичну допомогу.