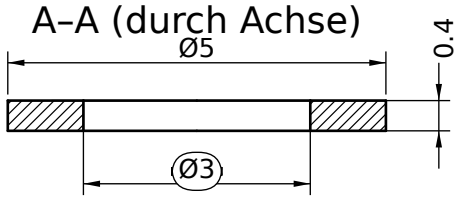

1 Masse in mm, Dezimalpunkt. Nennmasse = CAD-Modell; alle Masszahlen werden aus Modellpunkten berechnet (drawings_check.txt).
2 Allgemeintoleranz Druckteil ±0.1 mm (ANNAHME FDM P1S 0.4-mm-Düse, wie Toleranzkette check_sensor.txt 2b); ISO 2768 gilt nicht.
3 Passungen nicht durch Geometrieänderung, sondern über Passprobe und XY-Lochkompensation einstellen (PRINT_SETTINGS.md Kap. 4).
4 Profil PRINT_SETTINGS Kap. 2 (4 Wände; ASA 260/90, eSun ASA+ 270/100 °C), stützenfrei; Naht hinten, nicht auf Dichtflächen.
5 (Masszahl im Rundrahmen) = Prüfmass (Funktionsmass, am Muster messen). ——·—— breit = Dichtfläche / Funktionsfläche.
6 Presssitz Ø3.0 auf Hals Ø3.0 (Nennmass gleich): Übermass über FDM-Toleranz, am Muster prüfen (PROTOTYP-PRÜFUNG).

Benennung **Tastenteller**	Projekt **fluidi**
Benennung 2 / Funktion Anschlag der Taste am Klemmring (unverlierbar)	Sachnummer **FL-S-07**
Werkstoff ASA (PRINT_SETTINGS Kap. 1), Hellblau Massstab 10:1	Projektion ISO E (Methode 1)
Druck Bambu Lab P1S (Ausrichtung) flach, 0.12 mm (3 Schichten)	
Stand / Commit Rev C, V-K/M-4, P5-M1..M3 R2; Generator-SHA256 49ff27e057 (git-Basis 7f3fb9a+)	Format / Blatt A4 1/1
Quelle (Modell, Generator) mechanical/sensor/fluidi_sensor.FCStd <- mechanical/gen/fluidi_sensor.py, fluidi_params.py	Datum 2026-11-09