

Beteckning	Förklaring	Formatkod (kommentarkod)	
+	Inte märkbara sprickor, jämn sjunkning	42	
0	Sprickigt berg, märkbara sprickor	43	
*	Mycket sprickigt berg, svårigheter att vrida	44	
2	Öppen eller fylld spricka, fri sjunkning	45	

Tabell 7.6 Symboler för fältbedömning av bergets sprickighet.

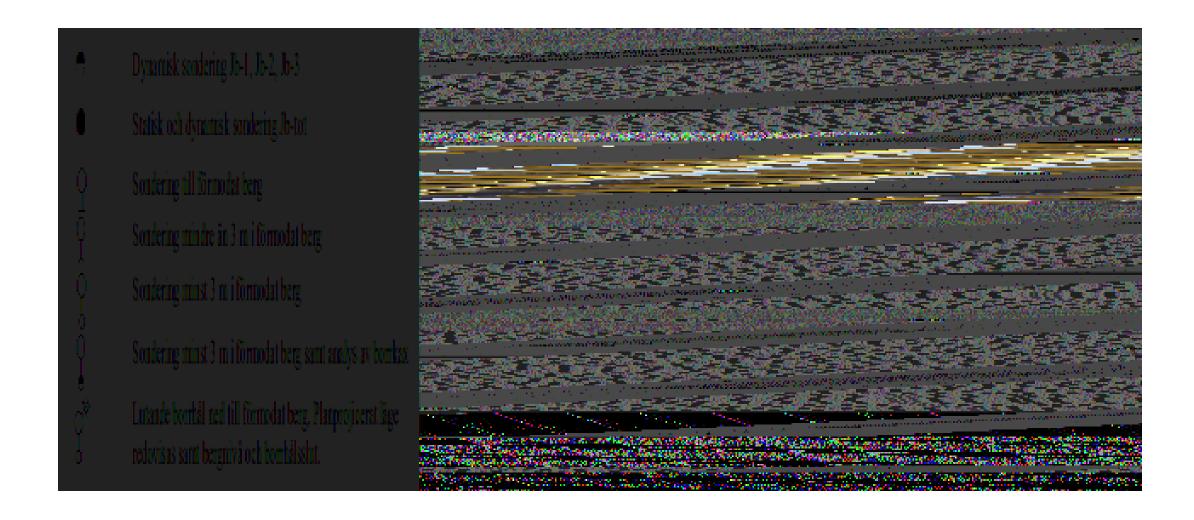

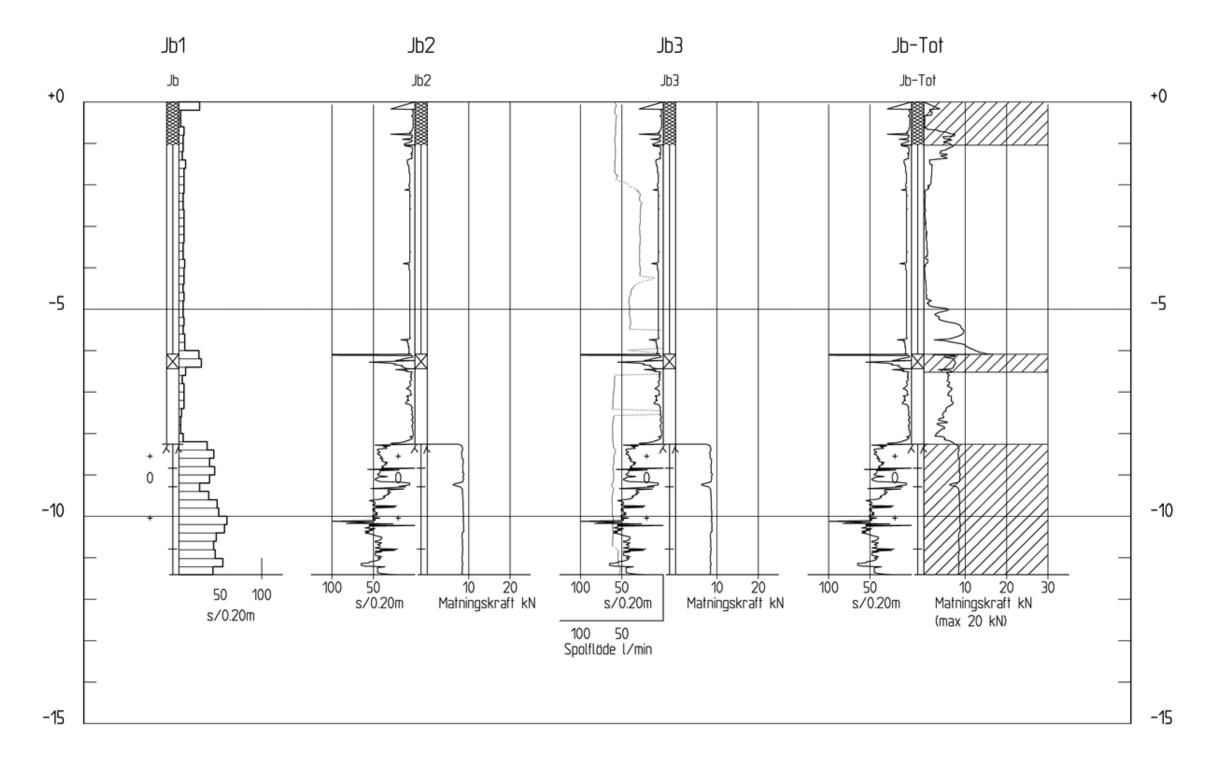

Figur 7.11 Redovisning av Jb-sondering enligt SGF Metodbeskrivning Rapport 4:2012.

7.3.7 Kalibrering av utrustning och krav på noggrannhet

Kalibreringsborrning utförs i syfte att ställa in hammare(tryck), matningskraft, krondiameter, varvtal och spolning så att angivna sjunkningskrav kan innehållas. Kalibreringsborrning skall alltid utföras av ny borrutrustning eller när förändringar har utförts av utrustningen. Det rekommenderas att kalibreringsborrning sker före start av varje större projekt, dock minst var sjätte månad. Kalibreringsborrning ska utföras i homogent kristallint berg med varmkörd maskin i syfte att ställa in matningstryck, rotationshastighet och andra borrparametrar så att borrsjunkningen blir ett konstant värde mellan 3,3 till 10