




1 SH-002 — cutter stack

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

전체 배치: GGM-FULL-ASM / 구동계: GGM R2. 기본 조립 투상도는 통합 전 참조이며 최신 전체 배치가 아니다. Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

SH-002 cutter stack

v0.8 · mm · 제3각법 · source: GGM integrated FreeCAD assembly · bodies 20

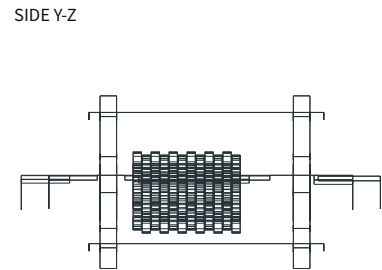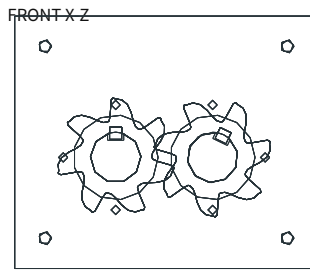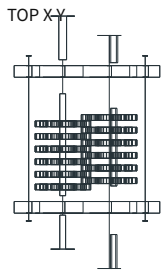

Overall X 150.00 · Y 260.00 · Z 125.00 mm · 치수/공차는 개별 제작도면과 interface catalog 우선
Revision final-design-fabrication-closure-v0.8 · physical validation NOT_RUN

1.1 제작·검사 기준

- 단위: mm · 제3각법 · 축척: NTS(기입 치수 우선)
- 재료/구성: D2 cutters / numbered match-ground steel spacers
- 핵심 치수/공차: CUT-01 t6 and CUT-02 nominal t7; do not interchange spacers; every one of 11 axial gaps 0.25–0.50 mm over one full hand rotation by metal shim
- 일반공차: ISO 2768-m. 개별 부품은 exports/final/manufacturing 도면과 interface_catalog.csv를 함께 검사한다.
- Source: 93ec6a9c0c2afa3ad72288a967f07b7c8d03c99e · 물리 검증: NOT_RUN