
Changelog

SGPA3
Sistema de Gestión de Procesos Automaticos

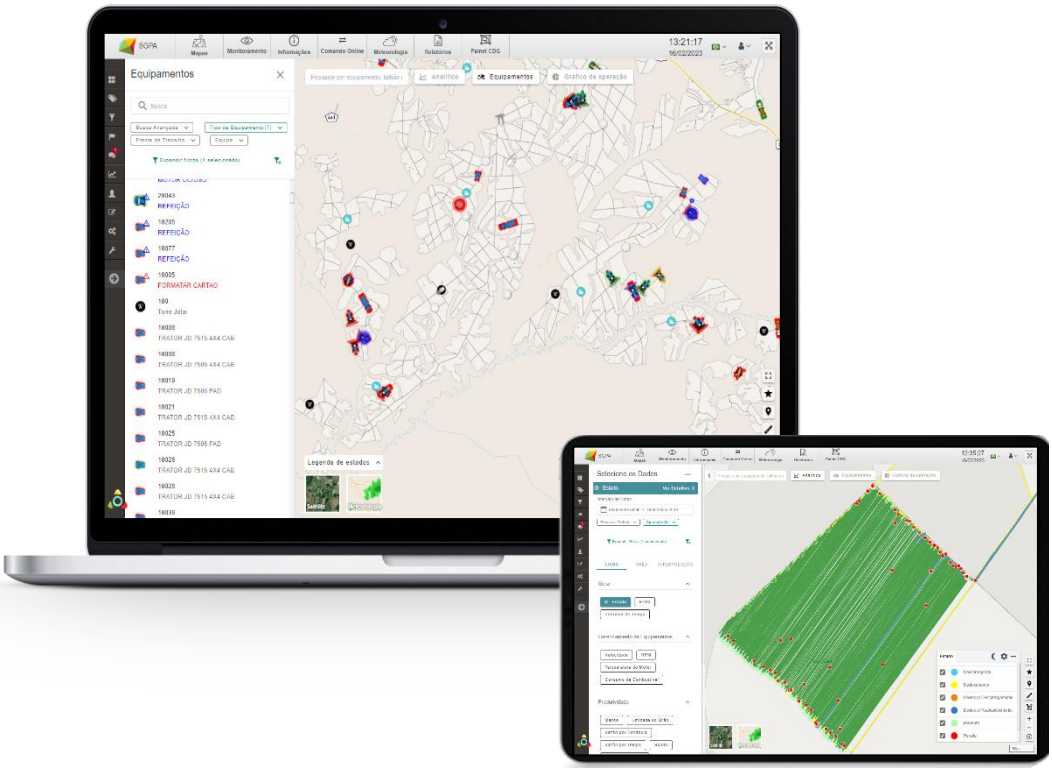

Versión Changelog 2026/286


Período: 01/09/2026 a 21/09/2026

Revisión 00

Fecha: 13/10/2026

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

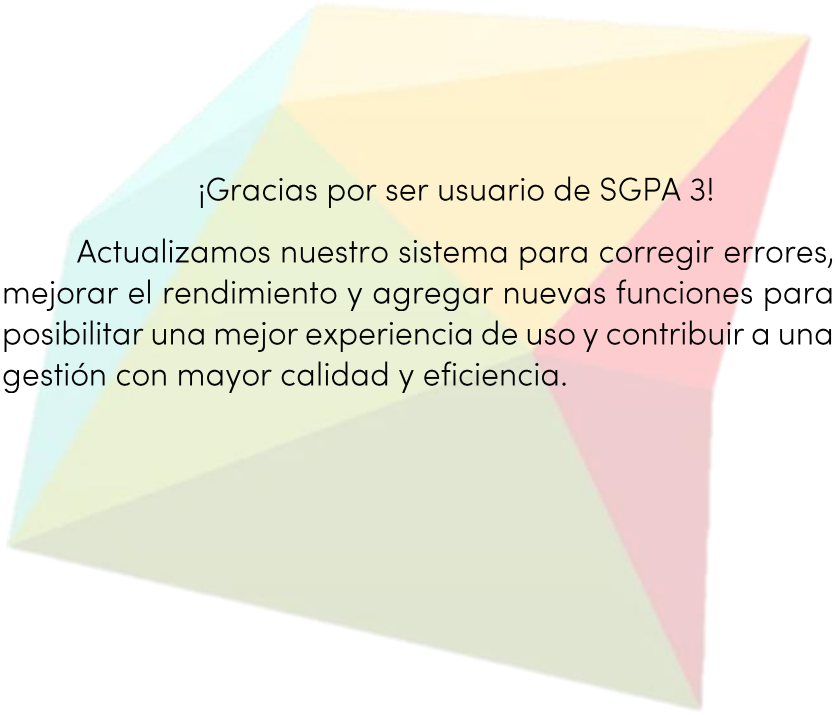

¡Gracias por ser usuario de SGPA 3!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1. SGPA3 4
1.1 Mejoras 4
1.1.1 Monit+ Condiciones de Operación por Rango 4
1.1.2 Comando Online – Velocidad Máxima 7
1.1.3 Módulo – Painel CDA 9
1.1.4 Reporte PBI – Reporte Dinámico 10
2.1 Bugs 12
2.1.1 Seguimiento – Lentitud 12
2.1.2 Mapas – Gestión de Recursos Hídricos (GRH) 12
2.1.3 Mapas – Troca de unidad/Equipos 12
2.1.4 Reporte PBI – Comando online e Alarmes Histórico 13
2.1.5 Reportes PBI – Aplicación de Fertirrigación 13
2.1.6 Mapa Analítico – Fertirrigación 14
2.1.7 Reportes – Tipo de Estación / Pluviómetro. 14
2.1.8 Mapas/Seguimiento – Meteorología 14
2.1.9 Registros – Alertas 15

1. SGPA3

1.1 Mejoras

1.1.1 Monit+ Condiciones de Operación por Rango

Se han realizado mejoras en el módulo Monit+, en la interfaz web de Condiciones de Operación/Gestión de Equipos, para optimizar la configuración de los controles y la monitorización de los equipos.

Nueva Condición de Rango ("Si esta Fuera"): Se ha implementado una nueva función que elimina la necesidad de múltiples reglas manuales. Ahora, el sistema permite definir límites mínimos y máximos, como presión o velocidad. El indicador visual permanece en verde mientras el valor se encuentra dentro del depósito de aceite y se ilumina en rojo si el equipo opera fuera de los límites establecidos.

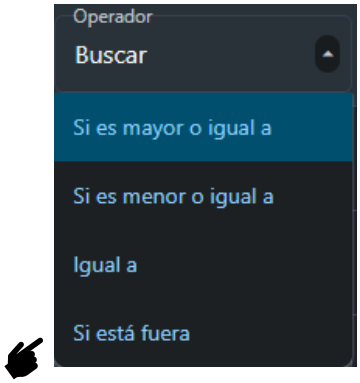


Figura 1 – Nueva condición "Si esta fuera"

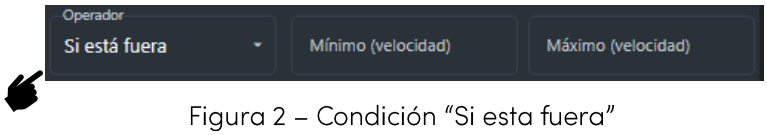


Figura 2 – Condición "Si esta fuera"

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

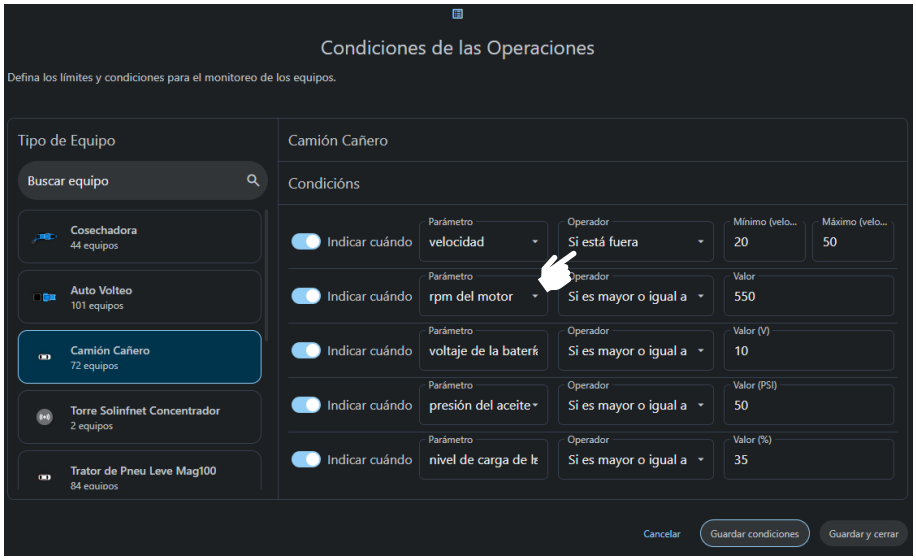


Figura 3 – Pantalla Editar Condiciones – Condiciones de las Operaciones.

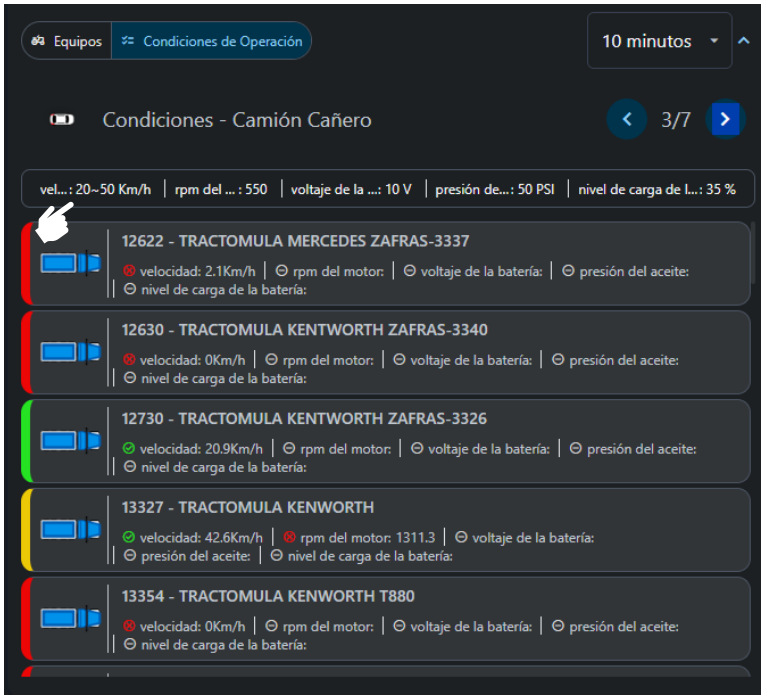


Figura 4 – Condiciones Camión Cañero

Estandarización de campos binarios: Los parámetros de estado de encendido y carga del motor, que anteriormente utilizaban valores numéricos libres (0 o 1), se han convertido en selecciones de texto fáciles de usar (Encendido/Apagado y Cargando/No cargando), lo que facilita la configuración y la visualización en las leyendas.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Para realizar la validación, acceda al sistema, entre en Monit+ y haga clic en el icono para abrir la ventana emergente de edición de condiciones de operación para un tipo de equipo. Añada o ajuste las condiciones utilizando los nuevos operadores de rango y seleccione los campos binarios basados en texto para confirmar el comportamiento visual y la señalización.

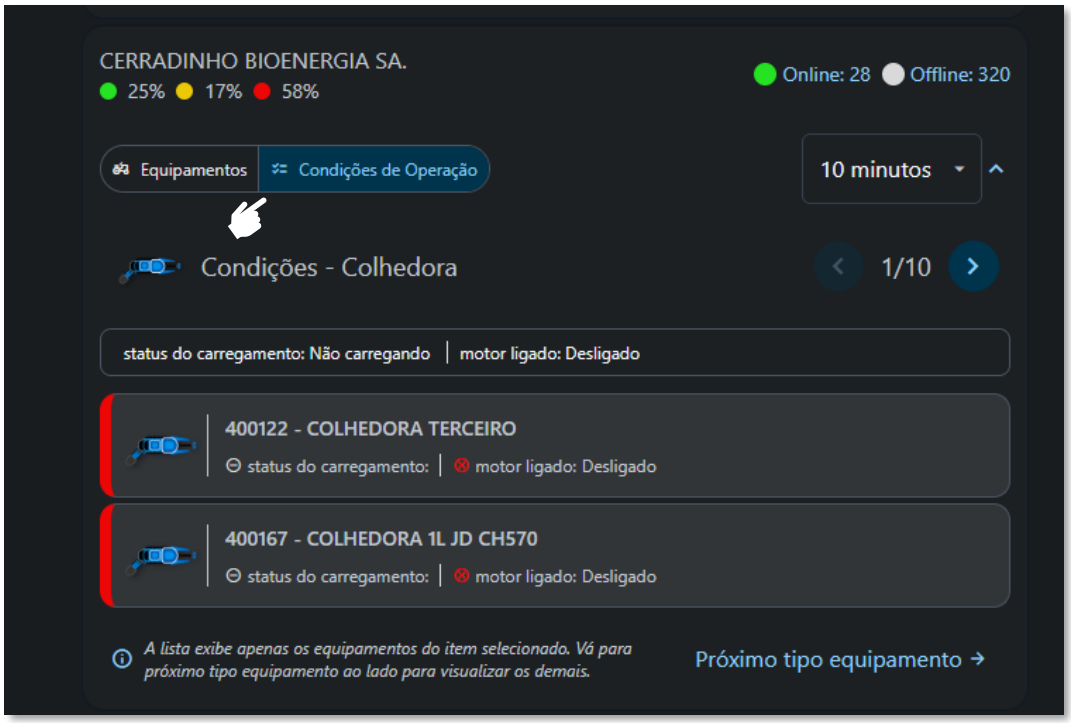


Figura 5 – Condiciones de operación – Condiciones de cosecha.

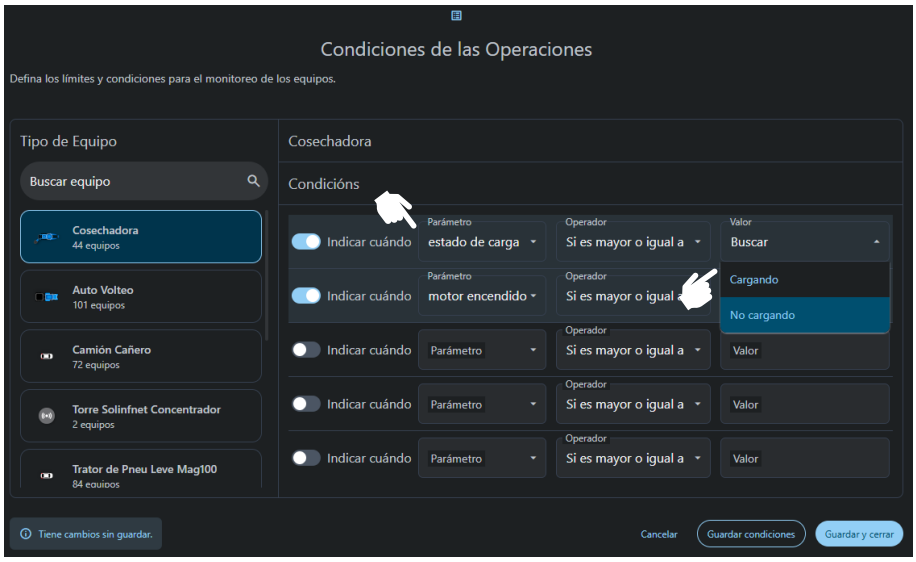


Figura 6 – Condiciones de las operaciones – Cosechadora: Estado de la carga

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

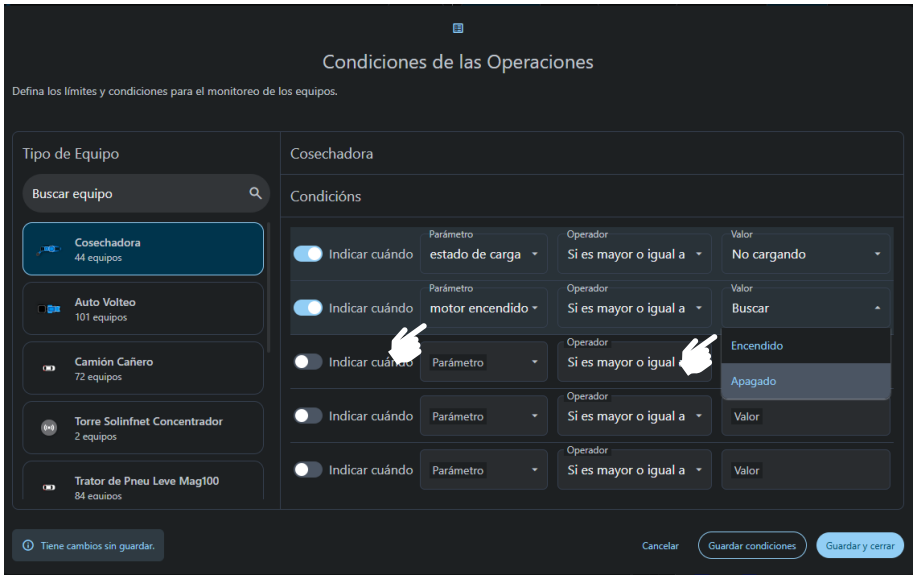


Figura 7 – Condiciones de operación – Cosechadora con motor en marcha.

Acceda en: Menú Superior > Monit+ > Gestión de Equipos > Editar condiciones > Condiciones de las Operaciones.

1.1.2 Comando Online – Velocidad Máxima

Se han realizado mejoras para optimizar el envío de comandos en línea y la visualización de información de velocidad en equipos de tipo Cosechadora (1) y Transbordo (2). El campo correspondiente al comando en línea "Velocidad máxima alarma, 3 dígitos" se ha ajustado para aceptar valores decimales con hasta un dígito después de la coma (permitiendo una parametrización más precisa, como 111,1), alineándose con el comportamiento ya existente para las cosechadoras.

Asimismo, se ha optimizado la pantalla de Configuración de a Bordo para garantizar que las etiquetas y los campos de velocidad máxima efectiva muestren correctamente los decimales enviados por el sistema. Para validar, acceda a las rutas indicadas, seleccione un equipo de tipo Cosechadora o Transbordo, elija la opción "Velocidad máxima alarma, 3 dígitos" y confirme que el sistema acepta y guarda valores con decimales, o verifique la visualización de los datos en la pantalla de Configuración de a Bordo.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

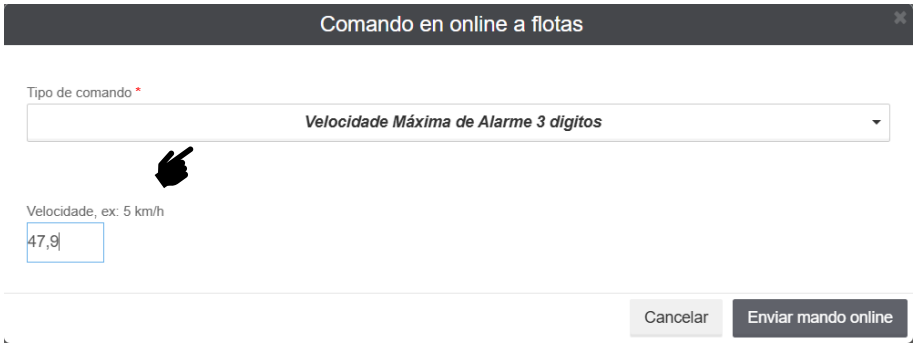


Figura 8 – Comando Online.

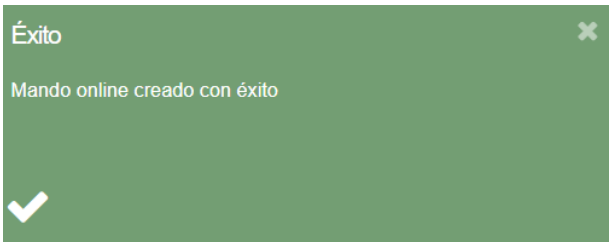


Figura 9 – Comando Online en el Seguimiento – Mensaje de éxito "Comando Online creado con éxito"

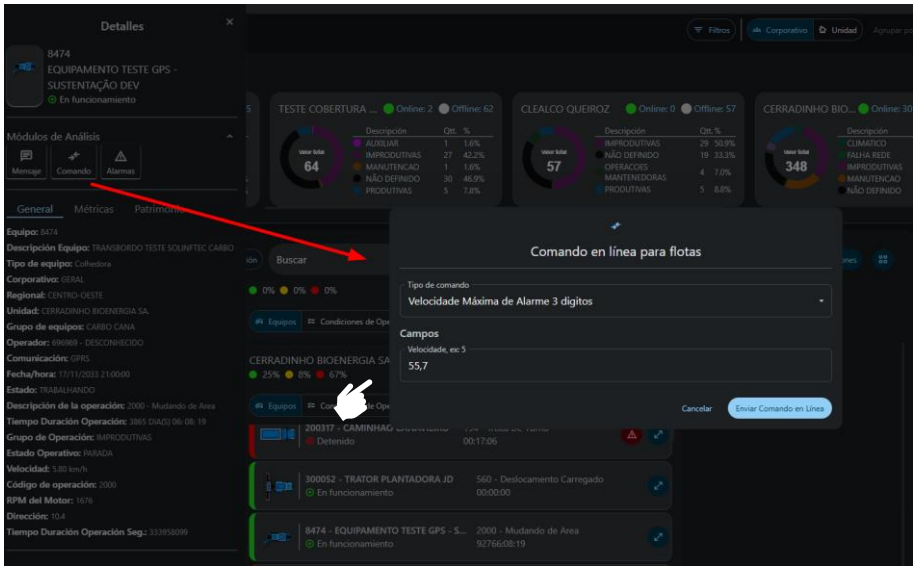


Figura 10 – Comando En Línea Monit+



Figura 11 – Comando en línea Monit+ - Mensaje de éxito "Comando en línea enviado con éxito"

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

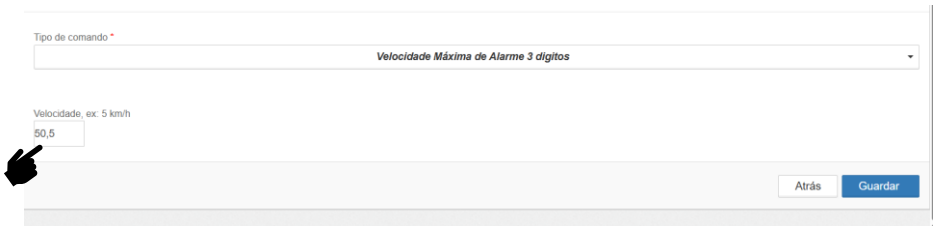


Figura 12 – Comando En Línea - Menú superior

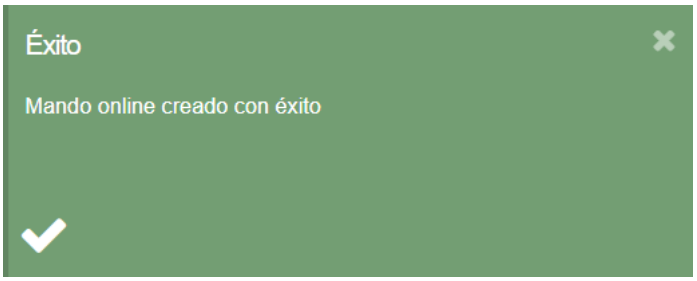


Figura 13 – Comando En Línea - Menú superior Mensaje de éxito "Comando en línea creado con éxito"

Acceda en:

1 - Menú Superior > Comando En Línea > Nuevo Comando Online > Equipamiento 1 (Cosechadora) y 2 (Transbordo) > Seleccionar equipo da lista > Opción a ser escogida -> Velocidad máxima alarma, 3 dígitos.

2 - Menú Lateral > Módulos > Comando online > Nuevo Comando Online > Equipamiento 1 (Cosechadora) y 2 (Transbordo) > Seleccionar equipo da lista > Opción a ser escogida -> Velocidad máxima alarma, 3 dígitos.

3 - Menú Superior > Seguimiento> Pop-up do Equipo seleccionado Cosechadora o Transbordo > Comando online > Velocidad Máxima Alarme 3 Dígitos

4 - Menú Superior > Monit+ > Pop-up de equipo seleccionado Cosechadora o Transbordo > Comando En Línea >Velocidad Máxima Alarma 3 Dígitos

5 - Menú Lateral > Mantenimiento > Configuración de Bordo > Escoge el equipo tipo 1 o 2, selecciona "Enviar para el bordo" y actualiza.

1.1.3 Módulo – Painel CDA

Se ha realizado una mejora de rendimiento en el módulo CDA, que abarca pestañas como "Algodonera" y PBI, con el fin de solucionar la lentitud excesiva y los fallos de visualización al consultar períodos superiores a un día. La consulta se ha optimizado para recuperar únicamente el intervalo de datos mínimo necesario, en

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

lugar de un período fijo de seis meses; asimismo, se ha perfeccionado la función de trazabilidad para evitar la lectura completa de los registros, sustituyendo dicho proceso por un filtro directo. Gracias a estas modificaciones, el tiempo de carga y respuesta de la pantalla se ha reducido drásticamente: de más de 2 minutos a aproximadamente 15 segundos. Para realizar la validación, acceda al módulo CDA, seleccione la pestaña correspondiente, aplique un filtro que abarque un período superior a un día y verifique que los datos se muestren con rapidez y sin bloqueos.

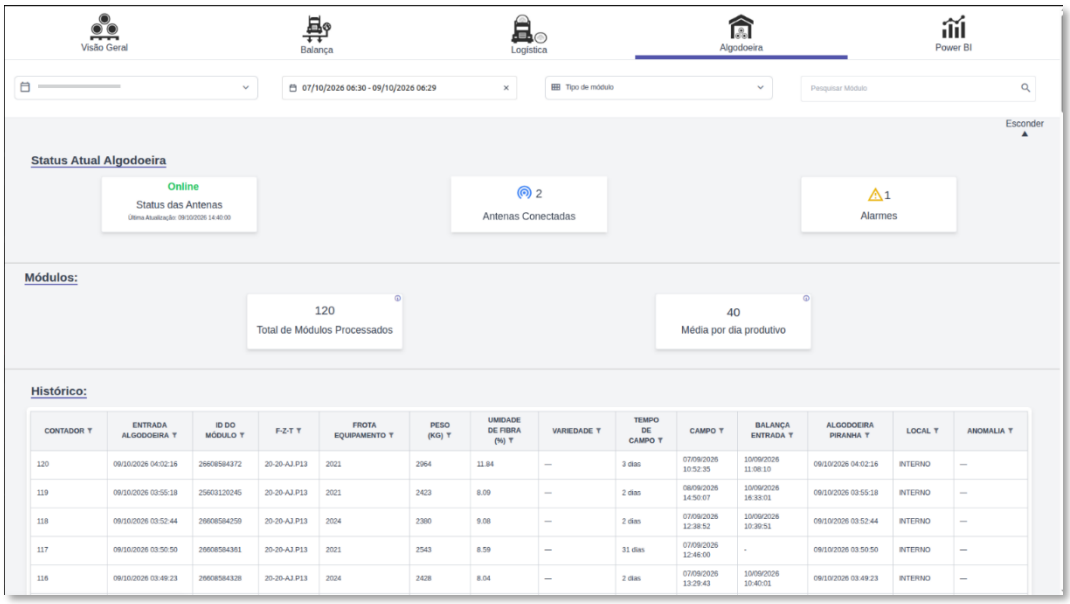


Figura 14 – Pestañas del Panel CDA - Algodonera

Acceda en: Menú Superior > Painel CDA > Todas las Pestañas

Acceda en: Menú Lateral > Reportes > PBI > Certificado Digital de Algodón

1.1.4 Reporte PBI – Reporte Dinámico

Se ha implementado una mejora en el Informe Dinámico de PBI para incluir la métrica de "Aprovechamiento de la Jornada (%)" para la Vertical Perenes. Esta nueva métrica ha sido integrada y puesta a disposición como opción de selección para el análisis, tanto en la pestaña de Tabla como en la de Gráfico. Para verificarlo, acceda al sistema a través de la ruta Informes > PBI > Informe Dinámico, seleccione

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

el informe deseado y confirme que la opción “Aprovechamiento de la Jornada” se encuentra disponible para el filtrado y la visualización de los datos.

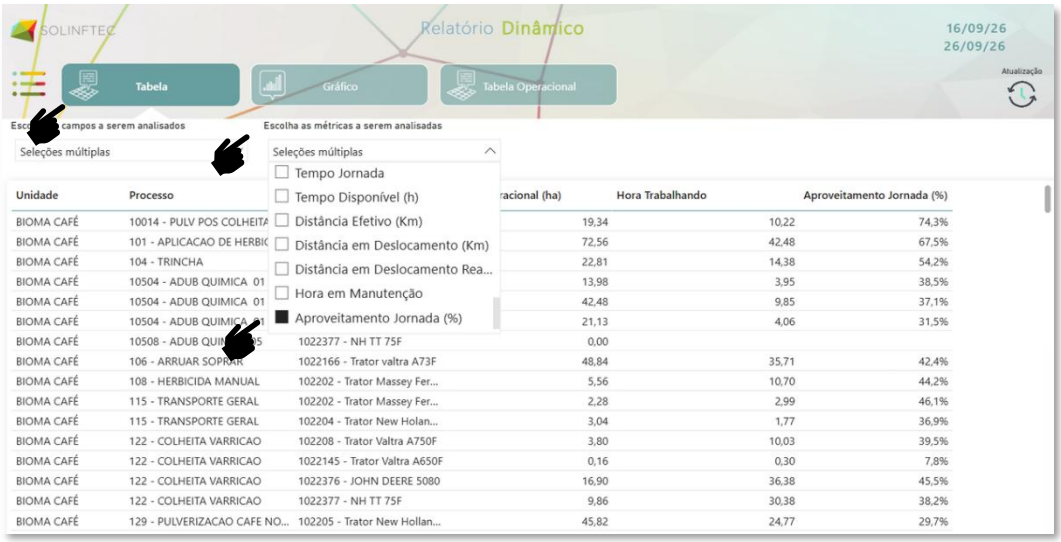


Figura 15 – Reportes Dinámico – Pestaña Tabla.

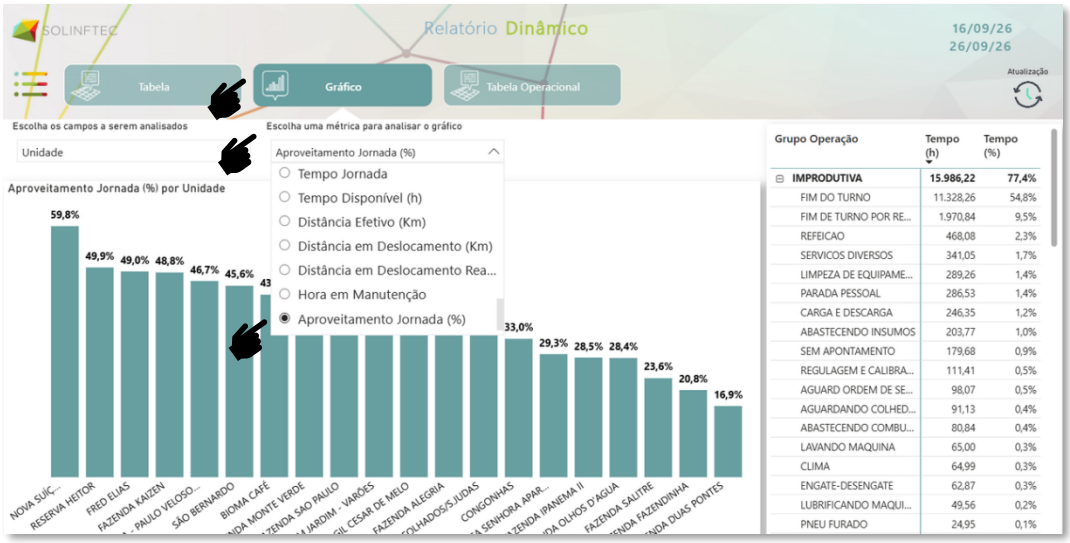


Figura 16 – Reporte Dinámico – Pestaña Gráfico.

Acceda en: Menú Lateral > Reportes > PBI > Reportes Dinámico.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

2.1 Bugs

2.1.1 Seguimiento – Lentitud

Se han realizado ajustes en el SGPA para optimizar el tiempo de carga inicial del sistema y de la pantalla de "Seguimiento" online. Se ha mejorado el procesamiento, eliminando la lentitud al abrir el entorno y agilizando la visualización de flotas de gran tamaño. Para validar los cambios, acceda al SGPA, inicie sesión y abra el Seguimiento para verificar la rapidez de carga completa de la pantalla y de los activos.

Acceda en: Menú Superior > Seguimiento

2.1.2 Mapas – Gestión de Recursos Hídricos (GRH)

Se realizó un ajuste en el cálculo del Balance Hídrico en el SGPA, ya que la consulta de datos sumaba incorrectamente la información de todos los sectores hídricos registrados, incluidos aquellos que ya estaban inactivos. Con la corrección aplicada, el sistema pasó a considerar únicamente los sectores activos, normalizando los volúmenes de lluvia y eliminando distorsiones en los informes.

Acceda en: Menú Superior > Mapas > GRH > Balance Hídrico.

2.1.3 Mapas – Troca de unidad/Equipos

Se ha realizado un ajuste para solucionar un fallo que impedía la carga de los equipos en la pantalla de Mapas al cambiar de unidad mediante el acceso tradicional con usuario y contraseña. El sistema aplicaba una regla de verificación incorrecta tras el cambio, lo que provocaba que el panel permaneciera vinculado a la unidad anterior y no mostrara la información actualizada. Con este ajuste, se ha corregido el cambio de unidad, garantizando que los datos, mapas y equipos de la nueva unidad se carguen correctamente. Para verificarlo, acceda al sistema con un inicio de sesión tradicional, utilice el menú lateral para cambiar de unidad y confirme

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

en el mapa analítico que la información y la maquinaria de la nueva unidad aparecen correctamente.

Acceda en: Menú Superior > Mapas > Analítico > Detalles del equipo > Menú lateral (Unidad) > seleccionar otra unidad

2.1.4 Reporte PBI – Comando online e Alarmes Histórico

Se ha aplicado un ajuste para resolver fallos y discrepancias en el cálculo del tiempo de activación de las alarmas históricas (como la alarma de velocidad) que se muestran en los informes de BI. El sistema presentaba inconsistencias en el acumulado de horas diarias, mostrando sumatorias superiores a 24 horas o duraciones muy superiores a las registradas en el historial real de los equipos. Con esta modificación, se ha implementado una nueva rutina de procesamiento que ofrece un mayor nivel de detalle en los datos de monitoreo, junto con una integración optimizada con la funcionalidad de BI. Para verificarlo, acceda al informe de alarmas en el sistema, aplique un filtro diario o por flota/unidad, y compruebe que el cálculo de la duración de las alarmas coincida fielmente con el historial de registros de la maquinaria.

Acceda en: Menú Lateral > Reportes > PBI > Comandos Online y Alarmas > Alarmas

2.1.5 Reportes PBI – Aplicación de Fertirrigación

Se ha realizado un ajuste en el informe PBI de Aplicación de Fertirrigación para solucionar fallos en el registro de datos de la tabla de estado correspondientes a los equipos Tractor e Hidroroll, los cuales provocaban que en el campo de «finca/parcelas» se mostrara incorrectamente el valor "-1 * NO DEFINIDO *" (interpretado como un valor máximo). Gracias a la corrección en el proceso de registro, el informe muestra ahora correctamente la información de origen. Asimismo, se ha ajustado el procesamiento de la lámina de riego para corregir inconsistencias temporales.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Acceda en: Menú Lateral > Reportes > PBI > Reportes de Aplicación de Fertirrigación

2.1.6 Mapa Analítico – Fertirrigación

Se aplicó un ajuste al Mapa Analítico y a los Informes de Aplicación de Fertirrigación PBI para solucionar problemas que impedían la visualización de los identificadores de aplicación (en equipos de tipo carretel). El problema se debía a limitaciones en el tiempo de búsqueda y a bloqueos en el preprocesamiento de riegos que superaban las 24 horas.

Con la ampliación del periodo de búsqueda y la optimización de las rutinas de procesamiento, se ha normalizado la visualización de los datos. Para comprobarlo, acceda al mapa analítico o al informe de Fertirrigación y verifique que la información se muestra correctamente.

Acceda en: Menú Superior > Mapas > Analítico

Acceda en: Menú lateral > Reportes > PBI > Reportes de Aplicación de Fertirrigación.

2.1.7 Reportes – Tipo de Estación / Pluviómetro.

Se aplicó un ajuste a la pantalla de registro de tipo de estación/pluviómetro para solucionar un error de carga que impedía la visualización de los equipos (como la flota de pruebas). Tras la corrección, se restableció la carga normal de la información.

Acceda en: Menú Lateral > Reportes > Equipos > Tipo de Estación/Pluviómetro.

2.1.8 Mapas/Seguimiento – Meteorología

Se aplicó un ajuste al procesamiento de datos meteorológicos para corregir un fallo que provocaba retrasos en la actualización de la información de precipitación

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

procedente de los pluviómetros. El problema se debía a un error en la rutina de procesamiento, que generaba bloqueos y demoras en la monitorización en tiempo real. Con la corrección, se normalizó el flujo de datos, lo que garantiza la visualización rápida y precisa de la información de precipitación.

Acceda en: Menú Superior > Mapas > Meteorología > Mapas Climáticos> Seleccione o Período> Dados > Acúmulo de chuva

Acceda en: Menú Superior > Seguimiento > Equipo Online > Pluviómetro

2.1.9 Registros – Alertas

Ajuste aplicado para corregir la visualización de datos en el campo valores y propiedades de operaciones para el tipo de equipo "53 - Camión Vinaza". El problema se produjo por la ausencia de enlaces de registro correctos para esta categoría de maquinaria, lo que provocó que el sistema mostrara valores incorrectos o en blanco (como "indefinido"). Con la corrección se actualizaron debidamente todos los enlaces de propiedades y descripciones de operaciones, restableciendo el listado correcto de información para la generación de alertas y reportes. Para validar, acceda al sistema, seleccione un Camión Vinaza, en tipo de información, seleccione Seguimiento en Línea y confirme que los códigos y valores de operación aparecen normalmente en los campos correspondientes.

Acceda en: Menú Lateral > Registros > Alertas > Condición da Expresión > Nuevo.

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte.ti@solinftec.com.br

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP