
Sonnax Liderea con los Cuerpos de Válvulas



PROBLEMA	SOLUCIÓN		nerramienta Requerida	numero de Parte
Señal del aceite del estrangulador reducida Presión del aceite del solenoide reduc ida	1. Kit de Pistón del Acumulador	Solo *TF-81		39741-14K <i>Dos Lugares</i>
Engranjes retardados Patinaje en los cambios de avance	2. Kit de Pistón del Acumulador			15741-14K Cinco Lugares
DTC's P0734, P0735 ó P0729 Patinaje o vibración en la sobremarcha	3. Kit de Válvula Moduladora del Solenoide		F-39741-TL18 & VB-FIX	39741-18K <i>Dos Lugares</i>
Cambios descendentes asperos Aumento de las RPM en velocidad crucero	4. Kit de Válvula de Control de Seguro del Embrague		F-15741-TL29 & VB-FIX	15741-29K
Chasquido en los ascendentes o amarre en los descendentes	5. Kit de Válvula de Control del Embrague C1		F-15741-TL25 & VB-FIX	15741-25K
Exceso de esfuerzo y traslape del embrague	6. Kit de Válvula de Control del Embrague C2		F-39741-TL5 & VB-FIX	39741-05K
• Códigos de control de la presión fuera de rango	7. Kit de Válvula de Control del Embrague C3		F-39741-TL5 & VB-FIX	39741-08K
Cambios descendentes asperos Chasquido en los cambios ascendentes 1-2, 2-3 y 5-6	8. Kit de Válvula de Control de la Banda B1		F-39741-TL22 & VB-FIX	39741-22K
 Exceso de presión en reversa Sobrecalentamiento del fluído y de la cubierta del convertidor 	9. Regulador de Presión Principal y Ensamble de Refuerzo		F-39741-TL & VB-FIX	39741-01K
 Sobrecalentamiento del fluído, covertidor y buje Engranaje de la reversa aspero 	10. Kit de Válvula Reguladora Secundaria		F-39741-TL11 & VB-FIX	39741-11K
Quejas asociadas con la perdida de presión del circuito de los cambios	11. Kit de Tapón Final	5 Pequeños, 9mm 5 Grandes, 11mm		15741-35K 15741-36K

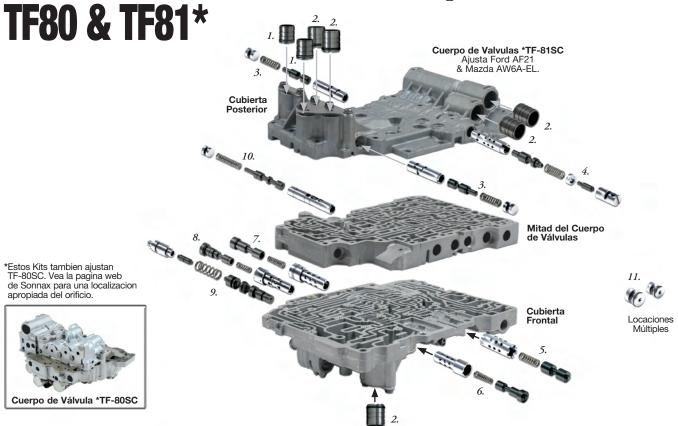